

INHALTSVERZEICHNIS

1.0	EINFÜHRUNG	1
1.1	FAHRZEUGTYPEN UND SYSTEME	1
1.2	FEHLERBESEITIGUNG IN SECHS SCHRITTEN	1
2.0	BESTIMMUNG DER AUSFÜHRUNG	1
3.0	SYSTEMBESCHREIBUNG UND FUNKTIONSPRINZIP	1
3.1	ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	1
3.2	JTEC-PLUS-KOMBISTEUERGERÄT UND BETRIEBSARTEN	1
3.2.1	Übersicht	1
3.2.2	Hardware-Architektur	2
3.2.3	Software-Architektur	2
3.2.4	Zündverteilung	2
3.2.5	Kraftstoffverteilung	2
3.2.6	Eingebautes Diagnosesystem	3
3.2.7	Getriebesteuerung (Nur Typ XJ mit 4.0L-Motor)	3
3.2.8	Andere Systeme	3
3.2.9	Betriebsarten des Computers/Motorsteuerung (PCM)	4
3.2.10	Nicht überwachte Stromkreise	5
3.2.11	FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE (SKIS) - ÜBERBLICK	6
3.2.12	FUNKTIONSWEISE DER FUNKGESTEUERTEN WEGFAHRSPERRE	6
3.3	FEHLERCODES	7
3.3.1	Permanente Fehlercodes	7
3.3.2	Zeitweise auftretende Fehlercodes	7
3.3.3	Motorstart-Zähler	7
3.3.4	Vorgehen bei Störungen ohne Fehlercodes	8
3.4	ARBEITEN MIT DEM DRB III®-HANDTESTGERÄT	8
3.5	DRB III® FEHLERMELDUNGEN UND KEINE ANZEIGE	8
3.5.1	DRB III®-HANDTESTGERÄT schaltet sich nicht ein	8
3.5.2	Anzeige ist nicht sichtbar	9
4.0	LAGE DER SYSTEMBAUTEILE	10
4.1	COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)	10
4.2	STEUERELEMENTE UND MAGNETVENTILE	12
4.3	STECKVERBINDER/DATENÜBERTRAGUNG	15
4.4	GEBER UND FÜHLER IM MOTORRAUM	15
4.5	KRAFTSTOFFANLAGE	20
4.6	RELAIS	20
4.7	SCHALTER	22
5.0	ÄNDERUNGSVORBEHALT, SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE	24
5.1	ÄNDERUNGSVORBEHALT	24
5.2	SICHERHEITSHINWEISE	24
5.2.1	Sicherheitshinweise für den Mechaniker	24
5.2.2	Vorbereitung des Fahrzeugs für die Systemdiagnose	24
5.2.3	Wartung von Unterbaugruppen	24
5.2.4	DRB III®-HANDTESTGERÄT -Sicherheitshinweise	24
5.3	WARNHINWEISE	25
5.3.1	Hinweise zum sachgemäßen Vorgehen	25
5.3.2	Probefahrt	26

INHALTSVERZEICHNIS - Fortsetzung

7.0	SYSTEMDIAGNOSE	27
7.1	ALLGEMEINE FEHLERSUCHE	27
	FEHLERCODE-TEST	
	DTC-TEST ÜBERPRÜFEN DES SYSTEMS AUF FEHLERCODES (DTCs)	28
	FEHLERCODE-TEST	
TC-1A	BEHEBEN DES FEHLERS - NO CAM SIGNAL AT PCM (KEIN SIGNAL VOM NOCKENWELLENFÜHLER AM PCM)	30
TC-5A	BEHEBEN DES FEHLERS - CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO LOW (LADESPANNUNG ZU NIEDRIG)	38
TC-6A	BEHEBEN DES FEHLERS - CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO HIGH (LADESPANNUNG ZU HOCH)	44
TC-10A	BEHEBEN DES FEHLERS - AUTO SHUTDOWN RELAY CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD))	52
TC-11A	BEHEBEN DES FEHLERS - GENERATOR FIELD NOT SWITCHING PROPERLY (ERREGERWICKLUNG DER LICHTMASCHINE SCHALTET NICHT OK)	56
TC-12A	BEHEBEN DES FEHLERS - TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID CIRCUIT (STROMKREIS DES MAGNETVENTILS/WANDLERKUPPLUNG) (TYPEN TJ/XJ MIT 3-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE)	60
TC-14A	BEHEBEN DES FEHLERS - RADIATOR FAN CONTROL RELAY CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/LÜFTERRELAIS)	62
TC-15A	BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL SOLENOID CIRCUITS (MAGNETVENTILSTROMKREISE/TEMPOMAT)	66
TC-16A	BEHEBEN DES FEHLERS - A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT (STROMKREIS, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR)	74
TC-18A	BEHEBEN DES FEHLERS - EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT (STROMKREIS ABSAUGVENTIL/AKTIVKOHLEBEHÄLTER)	78
TC-19A	BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR 3 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL 3)	84
TC-20A	BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR 2 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL 2)	86
TC-21A	BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL)	88
TC-25A	BEHEBEN DES FEHLERS - IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS (STROMKREISE DES LEERLAUFDREHZAHGREGLERS)	94
TC-26A	BEHEBEN DES FEHLERS - THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE LOW (SPANNUNG DES FÜHLERS/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS) ZU NIEDRIG)	110
TC-27A	BEHEBEN DES FEHLERS - THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE HIGH (SPANNUNG DES FÜHLERS/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS) ZU HOCH)	114
TC-30A	BEHEBEN DES FEHLERS - ECT SENSOR VOLTAGE TOO LOW (SPANNUNG DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLERS (ECT) ZU NIEDRIG)	118
TC-31A	BEHEBEN DES FEHLERS - ECT SENSOR VOLTAGE TOO HIGH (SPANNUNG DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLERS (ECT) ZU HOCH)	122
TC-35A	BEHEBEN DES FEHLERS - NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL (KEIN GESCHWINDIGKEITSSIGNAL)	126
TC-36A	BEHEBEN DES FEHLERS - MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW/NO 5 VOLTS TO MAP SENSOR (MAP-FÜHLERSPANNUNG ZU NIEDRIG/KEINE 5 VOLT AM MAP-FÜHLER)	136

INHALTSVERZEICHNIS - Fortsetzung

TC-37A	BEHEBEN DES FEHLERS - MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH (MAP-FÜHLERSPANNUNG ZU HOCH)	142
TC-39A	BEHEBEN DES FEHLERS - NO CHANGE IN MAP FROM START TO RUN (KEIN MAP-UNTERSCHIED ZWISCHEN STARTEN UND LAUF)	148
TC-40A	BEHEBEN DES FEHLERS - NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM (KEIN ZÜNDIMPULSSIGNAL AM PCM)	152
TC-43A	BEHEBEN DES FEHLERS - IGNITION COIL #1 PRIMARY CIRCUIT (PRIMÄRSTROMKREIS ZÜNDSPULE 1)	158
TC-44A	BEHEBEN DES FEHLERS - NO ASD RELAY OUTPUT VOLTAGE AT PCM (KEINE ASD-AUSGANGSSPANNUNG AM PCM)	162
TC-49A	BEHEBEN DES FEHLERS - PCM FAILURE EEPROM WRITE DENIED (PCM-FEHLER KEINE EEPROM-DATENEINGABE MÖGLICH)	166
TC-57A	BEHEBEN DES FEHLERS - INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE LOW (SPANNUNG/ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER ZU NIEDRIG)	168
TC-58A	BEHEBEN DES FEHLERS - INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE HIGH (SPANNUNG/ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER ZU HOCH)	172
TC-61A	BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR #4 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL 4)	176
TC-62A	BEHEBEN DES FEHLERS - 1/1 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE (KURZSCHLUSS ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG DER RECHTEN VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)	178
TC-69A	BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR #5 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL 5)	184
TC-70A	BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR #6 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL 6)	186
TC-82A	BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL POWER RELAY OR SPEED CONTROL 12V DRIVER CIRCUIT (TEMPOMAT-RELAIS ODER 12-V-ANSTEUERSTROMKREIS/TEMPOMAT)	188
TC-86A	BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL SWITCH ALWAYS HIGH (SPANNUNG/TEMPOMATSCHALTER STÄNDIG HOCH)	196
TC-87A	BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL SWITCH ALWAYS LOW (SPANNUNG/TEMPOMATSCHALTER STÄNDIG NIEDRIG)	202
TC-101A	BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL PUMP (SYSTEM) RELAY CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS)	204
TC-114A	BEHEBEN DES FEHLERS - P/N SWITCH STUCK IN PARK OR GEAR (PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER KLEMMT IN STELLUNG P ODER EINER DER FAHRSTUFEN)	208
TC-115A	BEHEBEN DES FEHLERS - POWER STEERING SWITCH FAILURE (FEHLFUNKTION DRUCKSCHALTER/SERVOLENKUNG)	214
TC-118A	BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL SYSTEM RICH 1/1 RICH (GEMISCH ZU FETT/RECHTE VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE)	220
TC-119A	BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL SYSTEM LEAN 1/1 LEAN (GEMISCH ZU MAGER/RECHTE VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE)	224
TC-126A	BEHEBEN DES FEHLERS - 1/2 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE (KURZSCHLUSS ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG DER RECHTEN NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)	228
TC-132A	BEHEBEN DES FEHLERS - TPS VOLTAGE DOES NOT AGREE WITH MAP (TPS-SPANNUNG STIMMT NICHT MIT MAP-WERT ÜBEREIN)	234
TC-148A	BEHEBEN DES FEHLERS - TORQUE CONVERTER CLUTCH - NO RPM DROP AT LOCK-UP (WANDLERKUPPLUNG - KEIN DREHZAHLABFALL BEI ÜBERBRÜCKUNG) (TYP TJ/XJ MIT 3-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE)	240
TC-149A	BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO LOW (SPANNUNG DES GEBERS/TANKANZEIGE ZU NIEDRIG)	246
TC-150A	BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO HIGH (SPANNUNG DES GEBERS/TANKANZEIGE ZU HOCH)	250

INHALTSVERZEICHNIS - Fortsetzung

TC-151A	BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL LEVEL UNIT NO CHANGE OVER TIME (SPANNUNG DES GEBERS/TANKANZEIGE ZU LANGE KONSTANT) . . .	256
TC-153A	BEHEBEN DES FEHLERS - BATTERY TEMP SENSOR VOLTAGE TOO LOW/TOO HIGH (SPANNUNGSBEREICH DES TEMPERATURFÜHLERS/SPANNUNGSREGELUNG ZU HOCH/ZU NIEDRIG)	260
TC-155A	BEHEBEN DES FEHLERS - 1/1 O2 SENSOR SHORTED TO GROUND (MASSESCHLUSS DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)	266
TC-156A	BEHEBEN DES FEHLERS - 1/2 O2 SENSOR SHORTED TO GROUND (MASSESCHLUSS DER NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE) . . .	270
TC-157A	BEHEBEN DES FEHLERS - INTERMITTENT LOSS OF CMP OR CKP (SIGNAL/KURBELWINKELGEBER (CKP) ODER SIGNAL/NOCKENWELLENFÜHLER (CMP) ZEITWEISE AUSGEFALLEN)	274
TC-225A	BEHEBEN DER STÖRUNG - KEINE CCD-DATENBUSMELDUNG VOM MECHANISCHEN KOMBIINSTRUMENT	286
TC-226A	BEHEBEN DES FEHLERS - NO CCD BUS MESSAGE RECEIVED FROM SKIM (KEINE CCD-DATENBUSMELDUNG VOM STEUERGERÄT DER FUNKGESTEUERTEN WEGFAHRSPERRE (SKIM))	290
TC-232A	BEHEBEN DES FEHLERS - INVALID OR WRONG KEY MESSAGE FROM SKIM (UNGÜLTIGE ODER FALSCH E MELDUNG VOM STEUERGERÄT DER FUNKGESTEUERTEN WEGFAHRSPERRE (SKIM))	294
TC-235A	BEHEBEN DES FEHLERS - OIL PRESSURE SENSOR LOW EXCEEDED (TIEFSTWERT DES ÖLDRUCKGEBERS ÜBERSCHRITTEN)	298
TC-236A	BEHEBEN DES FEHLERS - OIL PRESSURE SENSOR HIGH EXCEEDED (HÖCHSTWERT DES ÖLDRUCKGEBERS ÜBERSCHRITTEN)	302
 FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE (SKIS)		
SK-1A	BESTIMMEN VON STÖRUNGEN AN DER FUNKGESTEUERTEN WEGFAHRSPERRE (SKIS)	308
SK-2A	BEHEBEN DES FEHLERS - PCM STATUS FAILURE (STATUSFEHLER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM))	312
SK-3A	BEHEBEN DES FEHLERS - ROLLING CODE FAILURE (FEHLER/SICHERHEITSCODE)	316
SK-4A	BEHEBEN DES FEHLERS - SERIAL LINK EXTERNAL FAILURE (EXTERNER ÜBERTRAGUNGSFEHLER)	320
SK-5A	BEHEBEN DES FEHLERS - TRANSPONDER COMMUNICATION FAILURE (KOMMUNIKATIONSFEHLER/TRANSPONDER)	324
SK-6A	BEHEBEN DES FEHLERS - TRANSPONDER CRC FAILURE (TRANSPONDERFEHLER BEI ZYKLISCHER BLOCKPRÜFUNG)	328
SK-7A	BEHEBEN DES FEHLERS - TRANSPONDER ID MISMATCH (KEINE ÜBEREINSTIMMUNG DER TRANSPONDERKENNUNG)	332
SK-8A	BEHEBEN DES FEHLERS - TRANSPONDER RESPONSE MISMATCH (KEINE ÜBEREINSTIMMUNG DER TRANSPONDER-RÜCKMELDUNG) .	336
SK-9A	BEHEBEN DES FEHLERS - VIN MISMATCH (KEINE ÜBEREINSTIMMUNG DER FAHRGESTELLNUMMER)	340
 TESTS BEI STÖRUNGEN OHNE FEHLERCODEANZEIGE		
NTC-1A	TESTMENÜ FÜR STÖRUNGEN OHNE FEHLERCODEANZEIGE	344
NTC-2A	ÜBERPRÜFEN DER SEKUNDÄRSTROMKREISE DER ZÜNDANLAGE UND DER ZÜNDEINSTELLUNG	346
NTC-3A	ÜBERPRÜFEN DER STROMVERSORGUNGS- UND MASSESTROMKREISE DES COMPUTERS/MOTORSTEUERUNG (PCM)	348
NTC-4A	ÜBERPRÜFEN DES ANSAUGUNTERDRUCKS.	350
NTC-5A	ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFABGABE	352
NTC-6A	ÜBERPRÜFEN DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLERS (ECT) . . .	354

INHALTSVERZEICHNIS - Fortsetzung

NTC-7A	ÜBERPRÜFEN DES FÜHLERS/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS) .	356
NTC-8A	ÜBERPRÜFEN DES ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLERS (MAP)	358
NTC-10A	ÜBERPRÜFEN DER SCHALTFUNKTIONEN DER LAMBDA-SONDEN .	360
NTC-11A	ÜBERPRÜFEN DER HEIZELEMENTE DER LAMBDA-SONDEN	366
NTC-12A	ÜBERPRÜFEN DES LEERLAUFDREHZAHLREGLERS (IAC)	368
NTC-13A	ÜBERPRÜFEN DER MECHANIK DES MOTORS.	370
NTC-15A	ÜBERPRÜFEN DES TEMPERATURFÜHLERS/SPANNUNGSREGELUNG	372
NTC-17A	ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFDAMPF-ABSAUGANLAGE	374
NTC-19A	ÜBERPRÜFEN DES ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLERS (IAT) . .	380
NTC-20A	ÜBERPRÜFEN DES PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTERS. .	382
NTC-21A	ÜBERPRÜFEN DES ÖLDRUCKGEBERS	390
NTC-25A	ÜBERPRÜFEN DES GEBERS/TANKANZEIGE	396
NTC-26A	ÜBERPRÜFEN DER KLIMAAANLAGE	398
NTC-27A	ÜBERPRÜFEN DES LÜFTERS.	400
TEMPOMAT-TESTS		
SC-1A	ÜBERPRÜFEN DER TEMPOMATFUNKTION	404
SC-2A	ÜBERPRÜFEN DES TEMPOMATSCHALTERS "ON/OFF"	414
SC-3A	ÜBERPRÜFEN DES TEMPOMATSCHALTERS "RESUME"	418
SC-4A	ÜBERPRÜFEN DES SPANNUNGSFÜHLERSTROMKREISES DES BREMSSCHALTERS	420
SC-5A	ÜBERPRÜFEN DER TEMPOMATFUNKTION	424
LADESYSTEM-TESTS		
CH-1A	BEHEBEN VON STÖRUNGEN AM LADESYSTEM OHNE FEHLERCODEANZEIGE.	426
NO START TESTS		
NS-1A	BEHEBEN DER STÖRUNG: MOTOR SPRINGT NICHT AN	434
NS-2A	ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFANLAGE.	444
NS-3A	ÜBERPRÜFEN DER MECHANISCHEN MOTORSYSTEME	448
NS-4A	BEHEBEN DER STÖRUNG: KRAFTSTOFFDRUCK ZU NIEDRIG	450
NS-5A	ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFPUMPE	452
NS-6A	BEHEBEN DES FEHLERS - NO RESPONSE (KEINE REAKTION) . . .	456
NS-7A	ÜBERPRÜFEN DES LEERLAUFDREHZAHLREGLERS (IAC)	474
NS-8A	BEHEBEN DER STÖRUNG: MOTOR STIRBT NACH DEM ANSPRINGEN AB	480
NS-9A	BEHEBEN DER STÖRUNG: KURBELWELLE LÄSST SICH NICHT MIT DEM ANLASSER DURCHDREHEN.	482
NACHPRÜFUNGEN		
VER-1A	NACHPRÜFUNG - MOTOR SPRINGT NICHT AN	490
VER-2A	PROBEFAHRT	491
VER-3A	NACHPRÜFUNG - LADESYSTEM	493
VER-4A	NACHPRÜFUNG - TEMPOMAT	494

8.0	INFORMATIONEN ZU WARTUNG UND SERVICE	495
8.1	PROGRAMMIEREN DES COMPUTERS/MOTORSTEUERUNG (PCM)	495
8.2	PROGRAMMIEREN DES STEUERGERATS DER FUNKGESTEUERTEN WEGFAHRSPERRE (SKIM)	495
8.3	EINPROGRAMMIEREN VON ZÜNDSCHLÜSSELN IN DAS STEUERGERAT DER FUNKGESTEUERTEN WEGFAHRSPERRE (SKIM).	495

INHALTSVERZEICHNIS - FORTSETZUNG

9.0	TECHNISCHE ANLEITUNGEN496
9.1	ABBAU DES DRUCKS IN DER KRAFTSTOFFANLAGE (OTTOMOTOR)496
10.0	SYSTEMÜBERSICHT497
10.1	TYP TJ MIT 2.5L-/4.0L-MOTOR UND JTEC-KOMBISTEUERGERAT497
10.2	TYP XJ MIT 2.5L-MOTOR UND JTEC-KOMBISTEUERGERAT498
10.3	TYP XJ MIT 4.0L-MOTOR UND JTEC-KOMBISTEUERGERAT499
11.0	WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG500
12.0	GLOSSAR UND ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS500

1.0 EINFÜHRUNG

Dieses Handbuch umfaßt alle Daten, Anleitungen und Schaubilder für die Systemdiagnose des Computers/Motorsteuerung (PCM); behandelt werden Funktionsstörungen mit und ohne Fehlercodes und Startschwierigkeiten des PCM. Die Arbeitsgänge in diesem Handbuch gehen immer davon aus, daß die vom Kunden beschriebene Funktionsstörung zum Zeitpunkt der Diagnose aktuell vorliegt.

Sind Instandsetzungsarbeiten erforderlich, ziehen Sie den entsprechenden Band des Werkstatthandbuchs zu Rate.

Methoden und Arbeitsabläufe der Systemdiagnose sind ständigen Änderungen unterworfen. So sind auch dieses Jahr zum Teil neue Systemdiagnosetests hinzugekommen und bekannte Tests verfeinert worden. **LESEN SIE DAHER DIE GESAMTE EINFÜHRUNG VOR DER ERSTELLUNG EINER DIAGNOSE AUFMERKSAM DURCH**, und machen Sie sich mit den neuen oder veränderten Testprogrammen vertraut.

In diesem Buch sind viele Verbesserungsvorschläge von den Lesern früherer Ausgaben berücksichtigt. Wenn Sie nach der Lektüre dieses Buchs Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns das am Ende des Handbuchs eingeheftete Formblatt ausgefüllt zurück.

1.1 Fahrzeugtypen und Systeme

Dieses Systemdiagnosehandbuch gilt für die Typen TJ und XJ des Modelljahrs 1999 mit einem kombinierten Steuergerät (JTEC PLUS) für Motor und Automatikgetriebe.

1.2 Fehlerbeseitigung in sechs Schritten

Die Diagnose des Computers/Motorsteuerung (PCM) erfolgt in sechs Schritten:

- Überprüfung der vom Kunden beschriebenen Funktionsstörung
- Feststellung etwaiger mittelbarer Symptome
- Analyse der Symptome
- Isolierung einer einzelnen Funktionsstörung
- Instandsetzung einer einzelnen Funktionsstörung
- Überprüfung auf einwandfreie Funktion

2.0 BESTIMMUNG DER AUSFÜHRUNG

Der Computer/Motorsteuerung (PCM) überwacht und regelt Motor, Kraftstoffanlage, Zündanlage und Automatikgetriebe.

3.0 SYSTEMBESCHREIBUNG UND FUNKTIONSPRINZIP

3.1 Allgemeine Beschreibung

Die Motoren und Automatikgetriebe der Jeep-Mehrzweckfahrzeuge repräsentieren den modernsten Stand der Technologie. Mit dem Diagnosesystem im Computer/Motorsteuerung (PCM) lassen sich Störungen am Fahrzeug zügig feststellen und beheben.

3.2 JTEC-PLUS-Kombisteuergerät und Betriebsarten

3.2.1 Übersicht

Der Computer/Motorsteuerung (PCM/JTEC+) der Jeep-Fahrzeuge ist mit drei Mikroprozessoren ausgestattet (einem 16-Bit-Mikroprozessor und zwei 8-Bit-Mikroprozessoren). Sie ermöglichen die parallele Verarbeitung von Steuer- und Regelvorgängen, bei denen es auf höchste Präzision ankommt. Ein 8-Bit-Prozessor (K4) regelt ausschließlich die Zündanlage, der andere 8-Bit-Prozessor (D3) die Kraftstoffversorgung. Durch die Verteilung der Aufgaben an die einzelnen Prozessoren konnte die Verarbeitungsgeschwindigkeit gesteigert und die Komplexität des 16-Bit-Mikroprozessors (Z2) reduziert werden. Der

Z2-Mikroprozessor übernimmt im wesentlichen die Koordinierung der einzelnen Systeme, die übergreifende Systemdiagnose und andere rechenintensive Aufgaben.

3.2.2 Hardware-Architektur

Der PCM besteht im wesentlichen aus acht größeren Einheiten. Der Hauptrechner, ein Motorola MC68HC16Z2-Prozessor, ist mit einem elektronisch programmierbaren 256-KByte-Speicher gekoppelt, der werkseitig bei der Produktion programmiert wird. (Der Speicher kann im Werk oder bei einem Vertragshändler neu programmiert werden. Die Mikroprozessoren MC68HC11D3 und MC68HC11K4 verfügen dagegen über einen dauerhaft programmierten Speicherbereich (ROM), dessen Programmierung nachträglich nicht mehr verändert werden kann.)

Der Datenaustausch zwischen den Prozessoren erfolgt über einen Datenbus, auf dem vorrangige Befehle mit höherer Geschwindigkeit übermittelt werden. Der Z2-Mikroprozessor ist die wichtigste Steuereinheit für den gesamten Antriebsstrang. Er übermittelt Befehle für die Gemischregelung und die Einleitung der Zündung im richtigen Zeitpunkt an die Prozessoren D3 und K4; er steht mit allen Peripheriegeräten in Verbindung; er verarbeitet 14 analoge Signale und etwa die Hälfte aller digitalen Ein- und -Ausgangssignale (1-Bit-Signale). Der Mikroprozessor D3 steuert die Einspritzventile und verarbeitet eine kleinere Anzahl digitaler Ein- und Ausgangssignale. Der Mikroprozessor K4 steuert die Verteilung der Zündimpulse, verarbeitet 8 analoge Signale und eine Reihe digitaler Ein- und Ausgangssignale.

Zu den anderen größeren Einheiten des PCM zählen Spannungsversorgung, Stromkreise zur Aufbereitung der Eingangssignale, Stromkreise für Ausgangssignale, Stromkreise für die serielle Datenübertragung und die Leistungsstufen für die Ansteuerung der Zündspulen.

3.2.3 Software-Architektur

Der Prozessor 68HC16Z2 ist das Kernstück des PCM. Die Prozessoren 68HC11D3 und K4 regeln die Gemischbildung und die Zündung. Modernste Programmieretechnik gewährleistet, daß die Kommunikation zwischen den drei Prozessoren und die Steuervorgänge auch bei hohen Drehzahlen mit absoluter Präzision abläuft.

Das Betriebssystem des Z2 ist das Kernstück der Software; es wurde speziell für den neuen PCM entwickelt. Alle 500 Mikrosekunden unterbricht der Z2 seine aktuelle Aufgabe, um bestimmte Routineaufgaben zu erfüllen. Dabei aktualisiert er die Werte der einzelnen Fühler und wartet auf das nächste Signal vom Kurbelwinkelgeber. Sobald das Signal eintrifft, führt der PCM die Berechnung der Kraftstoffverteilung, der Zündverteilung und die Überwachung der Motordrehzahl durch (diese Aufgaben haben Vorrang vor allen anderen Aufgaben). Anschließend wendet er sich wieder den Aufgaben mit geringerer Priorität zu (Verarbeitung der Diagnoseinformationen, Datenaustausch über die serielle Schnittstelle und den CCD-Datenbus). Diese Aufgaben werden in den Intervallen zwischen den Signalen des Kurbelwinkelgebers ausgeführt.

Das Programm des Z2 besteht aus einem übergeordneten Programmbereich und drei separaten Kalibrierbereichen. Der übergeordnete Programmbereich enthält Informationen zu den einzelnen Motor- und Getriebetypen, die vom PCM unterstützt werden. Die Informationen in diesem Programmbereich sind geschützt und können nachträglich nur von speziell ausgebildeten Programmierern geändert werden. Die Kalibrierbereiche für Motor, Getriebe und Diagnose enthalten Daten, die Abgasemission, Kraftstoffverbrauch und Fahrverhalten betreffen. Diese Informationen können in der Regel vom Mechaniker (nach Anleitung) verändert werden.

3.2.4 Zündverteilung

Der Prozessor K4 regelt die Erzeugung und Verteilung der Zündimpulse. Zündzeitpunktverstellung und Schließwinkel richten sich nach Motordrehzahl, Drosselklappenstellung, Ansaugunterdruck, Kühlmitteltemperatur, Außenluftdruck, Lufttemperatur und Fahrgeschwindigkeit.

3.2.5 Kraftstoffverteilung

Der PCM regelt das Kraftstoff-/Luft-Gemisch, indem er die Öffnungsdauer der Einspritzventile steuert. Die Luftmasse wird aus Motordrehzahl, Ansaugunterdruck und Ansauglufttemperatur berechnet.

Je nach Betriebszustand des Motors werden unterschiedliche Methoden zur Berechnung der erforderlichen Kraftstoffmenge verwendet. Beim Starten des Motors werden alle Einspritzventile aktiviert, bis der PCM die Kurbelwellenstellung bestimmt hat. Danach werden die Einspritzventile nacheinander, entsprechend der Kurbelwellenstellung, aktiviert. Das Kaltlaufen des Motors erfolgt im Steuerbetrieb, bis die Lambda-Sonden ihre Betriebstemperatur erreicht haben. Von diesem Zeitpunkt an arbeitet der PCM im Regelbetrieb. Die Kraftstoffmenge errechnet sich aus den Werten der Lambda-Sonden, der Motordrehzahl, des Ansaugunterdrucks, der Drosselklappenstellung, der Lufttemperatur, der Batteriespannung und der Kühlmitteltemperatur.

Die Öffnungsdauer der Einspritzventile kann außerdem durch weitere Faktoren beeinflusst werden. Die asynchrone Beschleunigungsanreicherung ist ein Verfahren, bei dem die Öffnungsdauer bereits geöffneter Einspritzventile zusätzlich verlängert wird, um das Beschleunigungsverhalten des Fahrzeugs zu verbessern.

Die Steuerung der Einspritzventile erfolgt durch den Mikroprozessor D3, der die entsprechenden Befehle wiederum vom Z2-Mikroprozessor erhält. Die Steuerung der Einspritzventile richtet sich nach der Kurbelwellenstellung. Sie wird vom Prozessor D3 durchgeführt und vom Z2-Mikroprozessor überwacht.

3.2.6 Eingebautes Diagnosesystem

Der PCM überwacht zahlreiche Stromkreise der Kraftstoffanlage. Diese Überwachungsfunktion wird auch als eingebautes Diagnosesystem bezeichnet.

Falls in einem der überwachten Stromkreise eine Funktionsstörung auftritt, die die werkseitig programmierten Bedingungen erfüllt, wird ein Fehlercode im PCM gespeichert. Die Funktionsstörung muß bestimmte, vordefinierte Bedingungen erfüllen, damit ein Fehlercode gespeichert wird. Diese Bedingungen können verschiedener Natur sein: der Motor muß in einem bestimmten Drehzahlbereich laufen und eine bestimmte Temperatur haben, und/oder es muß eine Eingangsspannung am PCM anliegen.

Es ist jedoch möglich, daß kein Fehlercode in den Speicher eingetragen wird, selbst wenn eine Funktionsstörung aufgetreten ist. Dies ist der Fall, wenn bei der Funktionsstörung nicht alle Kriterien für die Aufnahme des Fehlercodes erfüllt waren.

Der PCM empfängt Spannungssignale von den angeschlossenen Meßfühlern und Meßwertwandlern und vergleicht diese Spannungssignale mit den vorprogrammierten Ober- und Untergrenzen für den jeweiligen Meßwert. Wenn der Meßwert außerhalb der Sollwerte liegt und die anderen Bedingungen erfüllt sind, wird ein Fehlercode gespeichert.

3.2.7 Getriebesteuerung (Nur Typ XJ mit 4.0L-Motor)

Die Steuerung des Getriebes wird von einem separaten Computer/Getriebesteuerung (TCM) übernommen. Dieser Computer wird auch als AW4 TCM bezeichnet. Die Diagnose für diesen TCM ist im Systemdiagnosehandbuch für den Antriebsstrang AW4 zu finden.

3.2.8 Andere Systeme

Geschwindigkeitsregelung (Tempomat)

Der PCM regelt die Fahrgeschwindigkeit mit Hilfe der Magnetventile für Unterdruck und Druckausgleich des Tempomat-Servoelements. Durch Aktivierung des Unterdruck-Magnetventils wird Unterdruck an das Servoelement angelegt, und die Drosselklappe wird weiter geöffnet. Durch Aktivierung des Druckausgleich-Magnetventils wird der Unterdruck langsam abgebaut, die Drosselklappe wird weiter geschlossen. Ein spezielles Magnetventil für Sofortabschaltung ermöglicht den sofortigen Abbau des Unterdrucks (Schließen der Drosselklappe) beim Abbremsen des Fahrzeugs, beim Abschalten des Tempomats und beim Ausschalten der Zündung.

Kraftstoffdampf-Absauganlage (Pulsierende Kraftstoffdampf-Absaugung)

Die pulsierende Kraftstoffdampf-Absaugung ist ein System, das Kraftstoffdämpfe aus dem Aktivkohlebehälter und dem Kraftstoffbehälter in das Drosselklappengehäuse einleitet, wo sie sich mit der einströmenden Luft vermischen. Die Menge der eingeleiteten Kraftstoffdämpfe wird vom PCM durch Steuerung der Impulsdauer der Signale für das Absaugventil bestimmt.

Das System wird deaktiviert, wenn die Drosselklappe vollständig geöffnet ist (Vollast) und wenn die Kühlmitteltemperatur des Motors unter einen bestimmten Wert absinkt. Steigt die Kühlmitteltemperatur

über einen programmierten Wert an, wird die Kraftstoffdampf-Absaugung für einen festgelegten Zeitraum eingestellt. Nach Ablauf dieses Zeitraums setzt die Kraftstoffdampf-Absaugung wieder allmählich ein, um eine Überflutung des Motors mit Kraftstoff zu verhindern.

Der PCM steuert das System über ein moduliertes Signal mit einer Frequenz von 5 Hz (bei geschlossener Drosselklappe) bzw. 10 Hz (bei geöffneter Drosselklappe). Die Modulation des Signals basiert auf der Berechnung des Luftstroms (die wiederum auf der bekannten Kraftstoffmenge basiert, die bei einer bestimmten Impulsdauer und Motordrehzahl vom Einspritzventil abgegeben wird) und wird so eingeregelt, daß Änderungen des Kraftstoffdurchflusses aufgrund von Schwankungen im Ansaugunterdruck des Motors ausgeglichen werden.

3.2.9 Betriebsarten des Computers/Motorsteuerung (PCM)

In dem Maße, in dem sich die Eingangssignale zum PCM ändern, variiert der PCM seine Ausgangssignale an die von ihm gesteuerten Komponenten. Beispiel: Im Leerlauf berechnet der PCM eine andere Öffnungsdauer der Einspritzventile und einen anderen Zündzeitpunkt als bei Vollast. Es gibt verschiedene Betriebsarten, in denen der PCM unterschiedlich auf Eingangssignale reagiert.

Für den Motor sind zwei Betriebsarten programmiert: **Steuerbetrieb** und **Regelbetrieb**.

Im Steuerbetrieb empfängt der PCM Eingangssignale und reagiert nach einem vorgegebenen Programm. In dieser Betriebsart werden die Eingangssignale von den Lambda-Sonden nicht überwacht.

Im Regelbetrieb überwacht der PCM auch die Eingangssignale von den Lambda-Sonden. Diese Eingangssignale zeigen dem PCM an, ob die berechnete Öffnungsdauer der Einspritzventile das optimale Gemisch von 14,7 Teilen Luft zu 1 Teil Kraftstoff ergibt. Die Überwachung des Sauerstoffgehalts im Abgas gibt dem PCM die Möglichkeit, eine Feinabstimmung der Einspritzdauer vorzunehmen. Durch diese Feinabstimmung werden ein möglichst niedriger Kraftstoffverbrauch und geringe Abgasemissionen erzielt.

Der Computer/Motorsteuerung (PCM) arbeitet im Steuerbetrieb, wenn der Motor gestartet wird oder warmläuft und wenn die Drosselklappe in Vollaststellung steht. In den meisten Betriebssituationen bei normaler Betriebstemperatur (Beschleunigung, Schiebetrieb, Teillastbetrieb) arbeitet der PCM im Regelbetrieb.

Zündung eingeschaltet (Motor aus)

Wenn der Zündschalter die Kraftstoffanlage aktiviert, geschieht folgendes:

1. Der Computer/Motorsteuerung (PCM) empfängt ein Signal vom Ansaugunterdruckfühler (MAP), mit dessen Hilfe er ein Programm für die Gemischbildung vorwählt.
2. Der PCM überwacht das Signal des Kühlmittel-Temperaturfühlers (ECT) und des Fühlers/Drosselklappenstellung (TPS). Das Programm für die Gemischbildung wird anhand dieser Information verändert.

Bei eingeschalteter Zündung (Motor aus) werden das automatische Abschaltrelais für die Kraftstoffzufuhr (ASD) und das Kraftstoffpumpenrelais nicht aktiviert. Daher werden Kraftstoffpumpe, Zündspule und Einspritzventile nicht mit Batteriespannung versorgt.

Starten des Motors— Steuerbetrieb. Die folgenden Aktionen werden beim Einspuren des Startermotors ausgeführt:

1. Der PCM aktiviert das automatische Abschaltrelais für die Kraftstoffzufuhr (ASD) und das Kraftstoffpumpenrelais. Wenn der PCM die Signale vom Nockenwellenfühler und vom Kurbelwinkelgeber nicht innerhalb einer Sekunde empfängt, werden die beiden Relais wieder abgeschaltet.
2. Der PCM aktiviert alle Einspritzventile, bis er aus den Signalen von Nockenwellenfühler und Kurbelwinkelgeber die Kurbelwellenstellung bestimmt hat. Der PCM bestimmt die Kurbelwellenstellung innerhalb einer Umdrehung des Motors. Nach der Bestimmung des Kurbelwinkels aktiviert der PCM die Einspritzventile nacheinander. Der PCM justiert die Öffnungsdauer der Einspritzventile und synchronisiert die Einspritzventile, indem er sie regelmäßig an Masse legt.

Sobald das ASD-Relais und das Kraftstoffpumpenrelais aktiviert sind, ermittelt der PCM die Öffnungsdauer der Einspritzventile auf der Basis folgender Werte:

- Kühlmitteltemperatur
- Ansaugunterdruck
- Ansauglufttemperatur
- Motordrehzahl
- Drosselklappenstellung

Folgende Werte gehen in die Berechnung des Zündzeitpunkts ein:

- Kühlmitteltemperatur
- Kurbelwinkel
- Nockenwellenwinkel
- Ansauglufttemperatur
- Ansaugunterdruck
- Drosselklappenstellung

Warmlaufen des Motors— Steuerbetrieb. Der Computer/Motorsteuerung (PCM) schaltet die Einspritzventile gegen Masse, um die Einspritzzeit genau steuern zu können und die Einspritzventile zu synchronisieren (durch An- und Abschalten der Masseverbindung). Er stabilisiert die Leerlaufdrehzahl über den Schrittmotor des automatischen Leerlaufdrehzahlreglers (IAC) und steuert den Zündzeitpunkt.

Teillast oder Leerlauf— Wenn der Motor die normale Betriebstemperatur erreicht hat, handelt es sich um Regelbetrieb. In unterschiedlichen Leerlaufzuständen wählt der Computer/Motorsteuerung (PCM) ein entsprechendes Programm zur Einstellung der Leerlaufdrehzahl. Die Motordrehzahl wird auf der Basis folgender Werte ermittelt:

- Drosselklappenstellung
- Batteriespannung
- Kühlmitteltemperatur

Beschleunigung des Fahrzeugs— Regelbetrieb. Der Computer/Motorsteuerung (PCM) erkennt eine Vergrößerung der Drosselklappenöffnung und eine Zunahme des Ansaugunterdrucks. Der PCM verlängert die Öffnungsdauer der Einspritzventile, um mehr Kraftstoff bereitzustellen.

Abbremsen/Schiebebetrieb des Fahrzeugs— Regelbetrieb. Der Computer/Motorsteuerung (PCM) erkennt eine Verringerung der Drosselklappenöffnung und eine Abnahme des Ansaugunterdrucks. Der PCM verkürzt die Öffnungsdauer der Einspritzventile, damit weniger Kraftstoff eingespritzt wird.

Vollastbetrieb— Steuerbetrieb. Eine Vollaststellung der Drosselklappe wird vom Fühler/Drosselklappenstellung (TPS) an den PCM gemeldet. Daraufhin stellt der PCM die Öffnungsdauer der Einspritzventile so ein, daß eine bestimmte Menge zusätzlichen Kraftstoffs eingespritzt wird.

3.2.10 Nicht überwachte Stromkreise

Die nachfolgend aufgelisteten Stromkreise, Systeme und Bedingungen werden nicht überwacht, selbst wenn sie gelegentlich Störungen aufweisen können, die den Fahrbetrieb beeinträchtigen. Daher wird für diese Systeme in den seltensten Fällen ein Fehlercode angezeigt. Eine Störung in einem dieser Systeme kann jedoch dazu führen, daß ein Fehlercode für ein anderes System gespeichert wird. Wenn beispielsweise eine plötzliche Veränderung des Kraftstoffdrucks auftritt, wird dieser Fehler nicht direkt gespeichert. Hat er aber ein zu fettes oder zu mageres Gemisch zur Folge, wird eventuell ein Fehlercode für die Lambda-Sonde, für die Kraftstoffanlage oder für Fehlzündungen gespeichert.

Motorsteuerzeiten — Folgende Störungen werden vom PCM nicht erkannt: falsch eingestellte Steuerkette, Nockenwellenrad oder Kurbelwellenrad. Der PCM erkennt auch keinen falsch justierten Zündverteiler.(*)

Kraftstoffdruck — Der Kraftstoffdruck wird durch einen unterdruckbetätigten Kraftstoffdruckregler konstant gehalten. Folgende Störungen werden vom PCM nicht erkannt: verstopfter Filter der Kraftstoffpumpe, verstopfter Kraftstofffilter, abgeknickte Kraftstoffleitungen.(*)

Einspritzventile — Folgende Störungen werden vom PCM nicht erkannt: verstopfte Einspritzventile, klemmende Spritzzapfen, falsche Einspritzventile eingebaut.(*)

Kraftstoffsorten — Kraftstoffe minderer Qualität können zur Folge haben, daß der Motor schlecht anspringt, ausgeht oder stottert. Kraftstoffgemische aus Methanol und Benzin können zu Funktionsstörungen beim Starten und im Fahrbetrieb führen (siehe Symptome und Definitionen im Kapitel 12.0, 'Glossar'[.] am Ende des Handbuchs).

Masseanschlüsse, Computer/Motorsteuerung (PCM) — Folgende Störungen werden vom PCM nicht erkannt: mangelhafter oder oxidierteter Kontakt des Masseanschlusses. Als Folge dieser Bedingung kann ein Fehlercode gespeichert werden.

Luftdurchsatz im Drosselklappengehäuse — Folgende Störungen werden vom PCM nicht erkannt: verstopfter oder verengter Ansaugkanal/Einlaß des Luftfilters oder verschmutztes Filterelement.(*)

Abgasanlage — Folgende Störungen werden vom PCM nicht erkannt: verstopfte, verengte oder undichte Abgasanlage.(*)

Kompression — Folgende Störungen werden vom PCM nicht erkannt: ungleichmäßige, mangelhafte oder zu hohe Kompression des Motors.(*)

Übermäßiger Ölverbrauch — Obwohl der PCM den Sauerstoffgehalt des Abgases mißt und über das Lambda-Signal das Gemisch regelt, kann er einen übermäßigen Ölverbrauch nicht erkennen.

(*)HINWEIS: Bei diesen Bedingungen kann das Gemisch zu fett oder zu mager werden, so daß ein Fehlercode für die Lambda-Sonde gespeichert wird. Außerdem kann das Fahrzeug im Fahrbetrieb eines oder mehrere der in TEST NTC-1A (Keine Fehlercodes) beschriebenen Symptome aufweisen.

3.2.11 FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE (SKIS) - ÜBERBLICK

Die funkgesteuerte Wegfahrsperre (Sentry Key Immobilizer System - SKIS) soll das Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung schützen. Zum System gehören das Steuergerät (SKIM), die mit einem Transponder-Chip versehenen Zündschlüssel, der Computer/Motorsteuerung (PCM) und der Fahrzeugcomputer. Beim Einschalten der Zündung überprüft das Steuergerät (SKIM) den Zündschlüssel. Wenn es sich um einen gültigen Zündschlüssel ("Valid") handelt, schickt das SKIM eine entsprechende Mitteilung über den CCD-Datenbus zum Computer/Motorsteuerung (PCM). Wenn ein gültiger Zündschlüssel registriert wurde, läßt der PCM den Motor weiterlaufen.

3.2.12 FUNKTIONSWEISE DER FUNKGESTEUERTEN WEGFAHRSPERRE

Wenn über den Zündschlüssel Spannung an das SKIM angelegt wird, führt das SKIM eine Selbstüberprüfung durch. Anschließend aktiviert es seine Antenne (hierdurch wird auch der Transponder-Chip aktiviert) und schickt eine verschlüsselte Nachricht an den Transponder-Chip. Der Transponder-Chip antwortet darauf ebenfalls mit einer verschlüsselten Nachricht. In diese verschlüsselte Nachricht fließen folgende Informationen ein:

Kenncode — Dies ist ein elektronisch gespeicherter Kenncode (Kennnummer), der nur für die jeweilige Wegfahrsperre (SKIS) gilt. Der Kenncode wird im Steuergerät der Wegfahrsperre (SKIM), im Computer/Motorsteuerung (PCM) und allen Zündschlüsseln gespeichert.

Kontrollnummer — Eine Zufallszahl, die vom SKIM bei jedem Einschalten der Zündung erzeugt wird.

Der Kenncode und die Kontrollnummer werden in einen Algorithmus zur Nachrichtenverschlüsselung eingebunden. Der Transponder verwendet den Verschlüsselungsalgorithmus für Empfang, Entschlüsselung und Beantwortung der vom SKIM gesendeten Nachricht. Nachdem er die verschlüsselte Nachricht des SKIM beantwortet hat, übermittelt der Transponder seine eigene Kennnummer an das SKIM. Das SKIM vergleicht die Transponder-Kennnummer mit den für die Zündschlüssel gespeicherten Kennnummern (maximal 8 Zündschlüssel). Sobald die vom Transponder übermittelte Kennnummer mit der Liste der Zündschlüssel abgeglichen ist, schickt das SKIM eine Kennwortanforderung ("Seed Request") über den CCD-Datenbus zum Computer/Motorsteuerung (PCM) und wartet auf eine Antwort vom PCM. Wenn der PCM nicht antwortet, wiederholt das SKIM die Kennwortanforderung. Nach drei vergeblichen Versuchen wird die Kennwortanforderung nicht mehr wiederholt, und das SKIM speichert einen Fehlercode. Wenn der PCM antwortet und ein Kennwort übermittelt, schickt das SKIM unter diesem Kennwort (Seed) eine Meldung zum Computer/Motorsteuerung, ob der Zündschlüssel gültig oder ungültig ist. In diese verschlüsselte Nachricht fließen folgende Informationen ein:

VIN — Fahrgestellnummer

Kennwort — Eine Zufallszahl, die vom PCM bei jedem Einschalten der Zündung erzeugt wird.

Die Fahrgestellnummer und das Kennwort werden in einen Algorithmus eingebunden, der die Nachricht ‘gültiger/ungültiger Zündschlüssel’ verschlüsselt. Der PCM verwendet den Verschlüsselungsalgorithmus für Empfang, Entschlüsselung und Beantwortung der vom SKIM gesendeten Zündschlüsselmeldung. Nachdem es die Nachricht über den gültigen/ungültigen Zündschlüssel übermittelt hat, wartet das SKIM 3,5 Sekunden auf eine EMS-Statusmeldung vom Computer/Motorsteuerung. Wenn der PCM die Meldung eines gültigen Zündschlüssels nicht bestätigt, wird ein Fehler vermutet und ein Fehlercode gespeichert.

Die funkgesteuerte Wegfahrsperrung verfügt über eine gelbe Kontrollleuchte im Kombiinstrument. Die Kontrollleuchte wird eingeschaltet, wenn das SKIM über den CCD-Datenbus eine Einschaltaufforderung an das Kombiinstrument schickt. Die Kontrollleuchte wird unter folgenden Umständen eingeschaltet:

- zur Glühlampenprüfung beim Einschalten der Zündung;
- wenn eine Störung der funkgesteuerten Wegfahrsperrung vorliegt.

Bei allen Fehlern - außer bei Transponder-Fehlern und nicht übereinstimmender Fahrgestellnummer - bleibt die Kontrollleuchte dauerhaft eingeschaltet, bis die Zündung wieder ausgeschaltet wird. Bei Transponder-Fehlern blinkt die Kontrollleuchte einmal pro Sekunde (1 Hz), bis die Zündung wieder ausgeschaltet wird.

3.3 Fehlercodes

Jeder Fehlercode wird mit Hilfe einer bestimmten Testfolge überprüft. Die Systemdiagnose-Testprogramme enthalten detaillierte, Schritt für Schritt zu befolgende Anweisungen zur Fehlersuche und zur Bestimmung von Fehlern, für die kein Fehlercode gespeichert ist. Es ist daher nicht erforderlich, alle Tests in diesem Handbuch durchzuführen.

Die Systemdiagnose beginnt grundsätzlich mit dem Abrufen der Fehlercodes. Dies geschieht im DTC-TEST— Überprüfen des Systems auf Fehlercodes (Kapitel 7.1). Dabei lassen Sie sich die Fehlercodes mit dem DRB III® -Handtestgerät anzeigen und erhalten präzise Hinweise, mit welchem Test Sie fortfahren sollen.

3.3.1 Permanente Fehlercodes

Einen Fehlercode, der beim nächsten Einschalten der Zündung erneut auftritt, nennt man einen “permanenten” Fehlercode. Dies bedeutet, daß die Fehlfunktion jedes Mal auftritt, wenn der PCM den betreffenden Stromkreis oder die betreffende Funktion überprüft. Die Testprogramme in diesem Handbuch ermitteln zunächst, ob permanente Fehlercodes vorliegen. Ist dies nicht der Fall, wird nach einer nur “zeitweise auftretenden” Störung gesucht.

3.3.2 Zeitweise auftretende Fehlercodes

Einen Fehlercode, der nicht bei jeder Überprüfung des Systems durch den PCM auftritt, nennt man einen “zeitweise auftretenden” Fehlercode. Die meisten zeitweise auftretenden Fehlercodes werden durch Fehler in der Verkabelung oder in den Anschlüssen hervorgerufen. Störungen, die nur sporadisch auftauchen, sind äußerst schwer zu lokalisieren. Sie müssen unter den Bedingungen überprüft werden, unter denen sie auftreten. Folgende Prüfungen können dabei helfen:

- In Frage kommende Steckverbinder auf Wackelkontakte, verbogene oder korrodierte Anschlüsse prüfen.
- In Frage kommende Kabelbäume auf durchgescheuerte oder durchgeschnittene Ummantelung, defekte Isolierung oder gebrochene Kabel prüfen.
- Nachschauen, ob aktuelle Kundendienstinformationen zum fraglichen Thema vorliegen.

3.3.3 Motorstart-Zähler

Der Motorstart-Zähler registriert, wie oft der Motor gestartet wurde, seit der letzte Fehler gespeichert, gelöscht oder die Batterie abgeklemmt wurde. Der Motorstart-Zähler zählt bis zu 255 Starts.

Anhand der Anzahl der Motorstarts läßt sich nachvollziehen, wann ein Fehlercode zum ersten Mal aufgetreten ist. Deshalb wird diese Anzahl vom PCM gespeichert und kann über das DRB III(-Handtestgerät (unter RESET COUNTER) abgerufen werden.

Wenn keine Fehler gespeichert sind, zeigt das DRB III® -Handtestgerät die Meldung "NO TROUBLE CODES FOUND" (KEINE FEHLER) und der Motorstart-Zähler zeigt "RESET COUNT = XXX" (STARTS SEIT RÜCKSTELLUNG=XXX).

3.3.4 Vorgehen bei Störungen ohne Fehlercodes

In Kapitel 3.0 (Systembeschreibung und Funktionsprinzip) haben Sie die Theorie des Diagnosesystems kennengelernt. Mit diesem Wissen können Sie nun Störungen am Fahrzeug zügig feststellen und wirksam beheben.

Störungen, für die keine Fehlercodes gespeichert werden, sind in einem eigenen Abschnitt in diesem Buch zusammengefaßt. Der Abschnitt "Keine-Fehlercodes-Tests" gliedert sich in:

- Überprüfung einzelner Systeme
- Überprüfung bestimmter Symptome

3.4 Arbeiten mit dem DRB III®-HANDTESTGERÄT

Informationen zum Abrufen und Löschen der Fehlercodes und zu sonstigen Funktionen des DRB III--HANDTESTGERÄT finden Sie in der Bedienungsanleitung zum DRB III--Handtestgerät.

3.5 DRB III® Fehlermeldungen und keine Anzeige

Im Normalbetrieb zeigt das DRB III® -HANDTESTGERÄT nur eine von zwei möglichen Fehlermeldungen an:

- User Requested WARM Boot (WARMSTART durch Benutzer) oder User Requested COLD Boot (KALTSTART durch Benutzer).

Beispiel für eine derartige Fehlermeldung:

```

ver (Version): 2.14
date (Datum): 26 Jul93
file (Datei): key—itf.cc
line (Zeile): 548
err (Fehler): 0x1
  User-Requested COLD Boot (KALTSTART durch
  Benutzer)

Press MORE to switch between this display
      and the application screen. (Drücken Sie die
      Taste MORE, um zwischen dieser Anzeige und
      dem Anwendungsbildschirm umzuschalten.)
Press F4 when done noting information. (Drücken
      Sie die Taste F4, nachdem Sie diese Information
      notiert haben.)
  
```

3.5.1 DRB III®--HANDTESTGERÄT schaltet sich nicht ein


Wenn beim Start die LEDs nicht aufleuchten oder kein Kontrollsignal ertönt, prüfen Sie, ob die Kabel in Ordnung und fest angeschlossen sind. Prüfen Sie die Batteriespannung (Pol 16 des Steckverbinders/ Datenübertragung) des zu testenden Fahrzeugs. Für den Betrieb des DRB III®-HANDTESTGERÄT ist eine Spannung von mindestens 11 Volt erforderlich.

Wenn alle Anschlüsse zwischen dem DRB III®-HANDTESTGERÄT und dem zu testenden Fahrzeug bzw. anderen Geräten in Ordnung sind und die Batterie ausreichend Spannung liefert, ist wahrscheinlich das

Anschlußkabel oder die Fahrzeugverdrahtung defekt. Falls die Anzeige leer bleibt, das entsprechende Karosserie-Systemdiagnosehandbuch zu Rate ziehen.

3.5.2 Anzeige ist nicht sichtbar


Bei niedrigen Temperaturen kann die Sichtbarkeit der Anzeige beeinträchtigt sein. Stellen Sie in diesem Fall den Kontrast stärker ein.

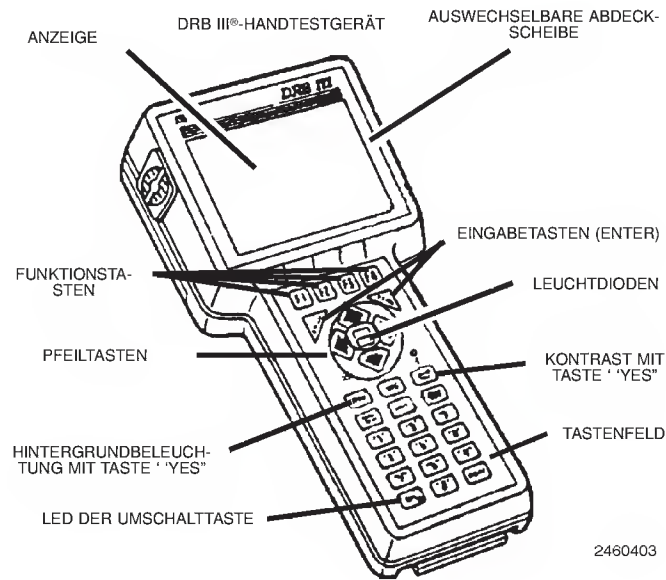


4.0 LAGE DER SYSTEMBAUTEILE

4.1 Computer/Motorsteuerung (PCM)

TYP TJ

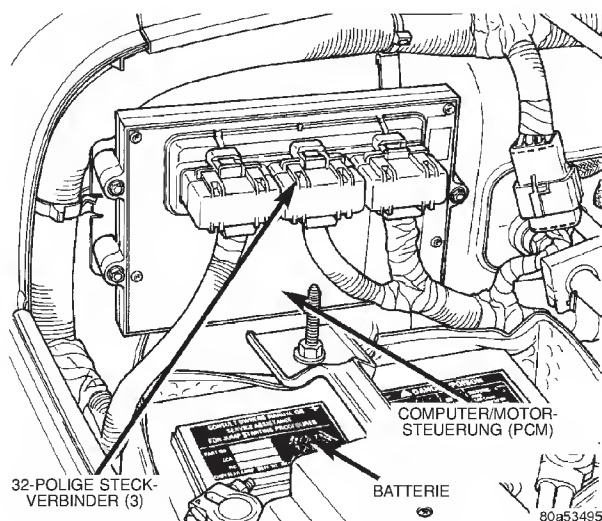

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEU-
RUNG (PCM)

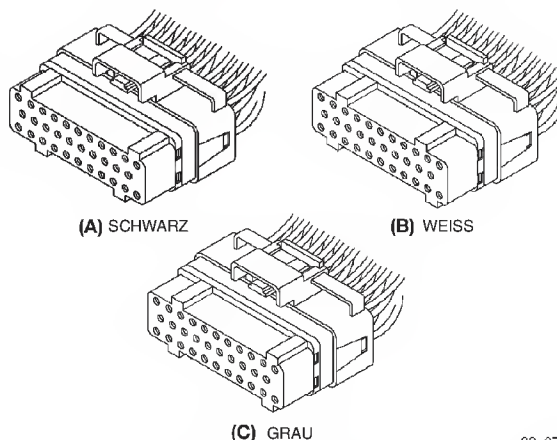


80a07547


POL	STROMKREIS/ FARBE	BELEGUNG
A2	F12 DB	Abgesicherter Ausgang/ Zündschalter
A4	K167 BR/YL	Fühlermasse
A6	T41 BR/LB	SPF, Park-/Leerlauf- Sicherheitsschalter
A7	K19 GY	Ansteuerung/Zündspule
A8	K24 GY/BK	Signal/Kurbelwinkelgeber (CKP)
A10	K60 YL/BK	Ansteuerung 3/Leerlaufdrehzahlregler
A11	K40 BR/WT	Ansteuerung 2/Leerlaufdrehzahlregler
A12	K10 DB/BR	SPF, Druckschalter/Servolenkung (2.5L-Motor)
A15	K21 BK/RD	Signal/Ansaugluft- Temperaturfühler (IAT)
A16	K2 TN/BK	Signal/Kühlmittel-Temperaturfühler (ECT)
A17	K7 OR	5-Volt-Spannungsversorgung (pri- mär)
A18	K44 TN/YL	Signal/Nockenwellenfühler (CMP)
A19	K39 GY/RD	Ansteuerung 4/Leerlaufdrehzahlregler
A20	K59 VT/ BK	Ansteuerung 1/Leerlaufdrehzahlregler
A22	A14 RD/WT	B+ (abgesichert)
A23	K22 OR/DB	Signal, Fühler/ Drosselklappenstellung (TPS)
A24	K41 BK/DG	Signal/vorgeschaltete Lambda- Sonde 1/1
A25	K141 TN/WT	Signal/nachgeschaltete Lambda- Sonde 1/2
A27	K1 DG/RD	Signal/Ansaugunterdruckfühler (MAP)
A31	Z12 BK/TN	Masse
A32	Z12 BK/TN	Masse
B4	K11 WT/DB	Ansteuerung/Einspritzventil 1
B5	K13 YL/WT	Ansteuerung/Einspritzventil 3
B6	K15 PK/BK	Ansteuerung/Einspritzventil 5
B10	K20 DG	Ansteuerung, Erregerwicklung/ Lichtmaschine (-)

POL	STROMKREIS/ FARBE	BELEGUNG
B11	T23 OR/LG	Steuerung, Magnetventil/ Wandlerkupplung (NUR AUTOMA- TIKGETRIEBE)
B12	K16 LG/BK	Ansteuerung/Einspritzventil 6
B15	K12 TN	Ansteuerung/Einspritzventil 2
B16	K14 LB/BR	Ansteuerung/Einspritzventil 4
B23	G60 GY/YL	Signal/Öldruckschalter
B27	G7 WT/OR	Signal/Geschwindigkeitsabnehmer
B31	K6 VT/OR	5-Volt-Spannungsversorgung (se- kundär)
C1	C13 DB/OR	Steuerung, Kupplungsrelais/ Klimakompressor
C3	K51 DB/YL	Steuerung/Automatisches Ab- schaltrelais (ASD)
C4	V36 TN/RD	Steuerung, Unterdruckmagnetventil/Tempomat
C5	V35 LG/RD	Steuerung, Druckausgleich- Magnetventil/Tempomat
C11	V32 YL/RD	12-Volt-Spannungsversorgung/ Tempomat
C12	A142 DG/PK	Ausgang/Automatisches Abschalt- relais (ASD)
C15	K118 PK/YL	Signal, Temperaturfühler/ Spannungsregelung
C19	K31 BR	Steuerung/Kraftstoffpumpenrelais
C20	K52 PK/BK	Steuerung, Absaugventil/ Aktivkohlebehälter
C22	C22 DB/WT	SPF, Schalter/Klimaanlage
C23	C90 LG	Ausgang, Schalter/Klimaanlage
C24	K29 WT/PK	SPF/Bremsschalter
C25	K72 DG/OR	Spannungsquelle/Erregerwicklung (+)
C26	K226 DB/LG	Signal, Geber/Tankanzeige
C27	D21 PK	Serieller Datenausgang
C28	D2 WT/BK	CCD-Datenbus (-)
C29	D20 LG	Serieller Dateneingang
C30	D1 VT/BR	CCD-Datenbus (+)
C32	V37 RD/LG	Signal/Tempomat-Schalter

4.1 Computer/Motorsteuerung (PCM) (Fortsetzung) TYP XJ

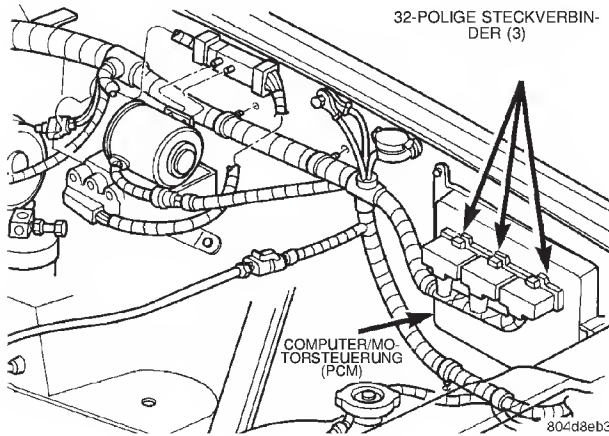

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG

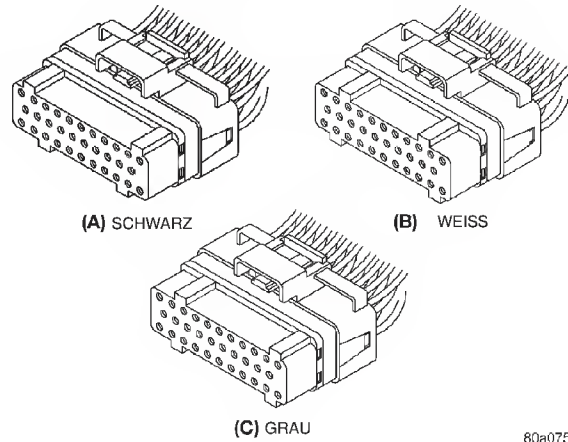

80a07547


POL	STROMKREIS/ FARBE	BELEGUNG
A2	F12 DB/WT	Abgesicherter Ausgang/ Zündschalter
A4	K167 BR/YL	Fühlermasse
A6	T41 BR/LB	SPF, Park-/Leerlauf- Sicherheitsschalter (2.5L-Motor mit Automatikgetriebe)
A6	Z1 BK	Masse (2.5L-Motor mit Schaltge- triebe)
A6	T41 BK/WT	SPF/Fahrbereichsschalter (4.0L mit Automatikgetriebe)
A7	K19 GY	Ansteuerung/Zündspule
A8	K24 GY/BK	Signal/Kurbelwinkelgeber (CKP)
A10	K60 YL/BK	Ansteuerung 3/Leerlaufdrehzahlregler
A11	K40 BR/WT	Ansteuerung 2/Leerlaufdrehzahlregler
A12	K10 DB/BR	Druckschalter/Servolenkung (2.5L- Motor)
A15	K21 BK/RD	Signal/Ansaugluft- Temperaturfühler (IAT)
A16	K2 TN/BK	Signal/Kühlmittel-Temperaturfühler (ECT)
A17	K7 OR	5-Volt-Spannungsversorgung (pri- mär)
A18	K44 TN/YL	Signal/Nockenwellenfühler (CMP)
A19	K39 GY/RD	Ansteuerung 4/Leerlaufdrehzahlregler
A20	K59 VT/BK	Ansteuerung 1/Leerlaufdrehzahlregler
A22	A61 DG/BK	B+ (abgesichert)
A23	K22 OR/DB	Signal, Fühler/ Drosselklappenstellung (TPS)
A24	K41 BK/DG	Signal/Lambda-Sonde 1/1
A25	K141 TN/WT	Signal/Lambda-Sonde 1/2
A27	K1 DG/RD	Signal/Ansaugunterdruckfühler (MAP)
A31	Z12 BK/TN	Masse
A32	Z12 BK/TN	Masse
B4	K11 WT/DB	Ansteuerung/Einspritzventil 1
B5	K13 YL/WT	Ansteuerung/Einspritzventil 3
B6	K15 PK/BK	Ansteuerung/Einspritzventil 5
B10	K20 DG	Ansteuerung, Erregerwicklung/ Lichtmaschine (-)

POL	STROMKREIS/ FARBE	BELEGUNG
B11	K54 OR/BK	Steuerung, Magnetventil/ Wandlerkupplung (2.5L-Motor mit Automatikgetriebe)
B12	K16 LG/BK	Ansteuerung/Einspritzventil 6
B15	K12 TN	Ansteuerung/Einspritzventil 2
B16	K14 LB/BR	Ansteuerung/Einspritzventil 4
B23	G60 GY/YL	Signal/Öldruckfühler
B27	G7 WT/OR	Signal/Geschwindigkeitsabnehmer
B31	K6 VT/OR	5-Volt-Spannungsversorgung (se- kundär)
C1	C13 DB/OR	Steuerung, Kupplungsrelais/ Klimakompressor
C2	C27 DB/PK	Steuerung/Lüfterrelais
C3	K51 DB/YL	Steuerung/Automatisches Ab- schaltrelais (ASD)
C4	V36 TN/RD	Steuerung, Unterdruck- Magnetventil/Tempomat
C5	V35 LG/RD	Steuerung, Druckausgleich- Magnetventil/Tempomat
C11	V32 YL/RD	12-Volt-Spannungsversorgung/ Tempomat
C12	A142 DG/OR	Ausgang/Automatisches Abschalt- relais (ASD)
C15	K118 PK/YL	Signal, Temperaturfühler/ Spannungsregelung
C19	K31 BR	Steuerung/Kraftstoffpumpenrelais
C20	K52 PK/BK	Steuerung, Absaugventil/ Aktivkohlebehälter
C22	C22 DB/WT	Ausgang, Druckschalter/ Klimaanlage
C23	C90 LG	Eingang, Schaltsignal/Klimaanlage
C24	K29 WT/PK	SPF/Bremsschalter
C25	K72 DG/OR	Spannungsquelle/Erregerwicklung (+)
C26	K226 DB/LG	Geber/Tankanzeige
C27	D21 PK	Serieller Datenausgang
C28	D2 WT/BK	CCD-Datenbus (-)
C29	D20 LG/BK	Serieller Dateneingang
C30	D1 VT/BR	CCD-Datenbus (+)
C32	V37 RD/LG	Signal/Tempomat-Schalter

4.2 Steuerelemente und Magnetventile

TYP TJ

STECKVERBINDER,
ABSAUGVENTIL/AKTIVKOH-
LEBEHÄLTER

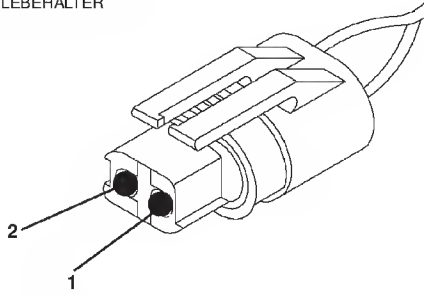


POL	FARBE	BELEGUNG
1	PK/BK	STEUERUNG, ABSAUGVENTIL/AKTIVKOHLEBEHÄLTER
2	RD/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER

80b6f0e2

TYP XJ

STECKVERBINDER,
ABSAUGVENTIL/AKTIVKOH-
LEBEHÄLTER

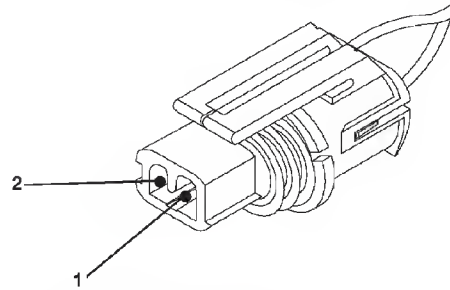


POL	FARBE	BELEGUNG
1	PK/BK	STEUERUNG, ABSAUGVENTIL/AKTIVKOHLEBEHÄLTER
2	WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER

80b6f0da

TYPEN TJ/XJ


KABELBAUM-
STECKVERBINDER, ERRE-
GERWICKLUNG/
LICHTMASCHINE

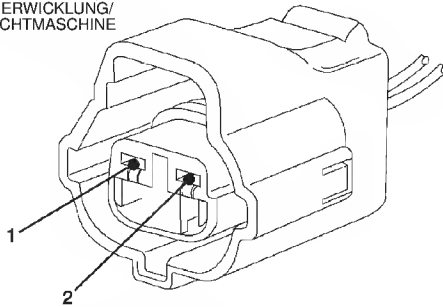

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/OR	SPANNUNGSQUELLE/LICHTMASCHINE
2	DG	ERREGERWICKLUNG/LICHTMASCHINE


80b6b12e

TYPEN TJ/XJ MIT 2.5L-MOTOR

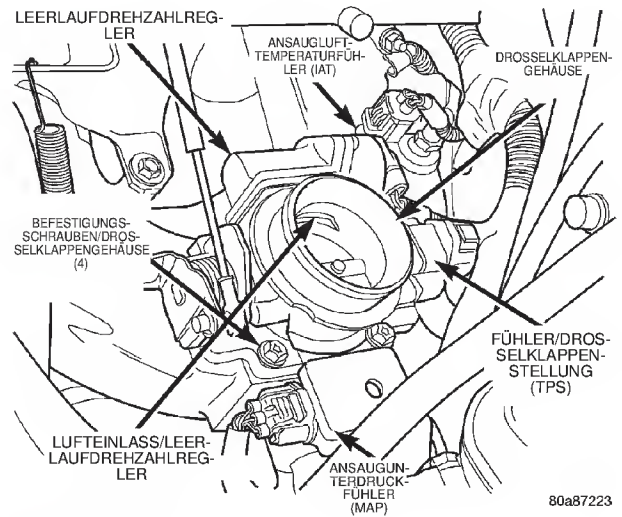

80a87223


TYPEN TJ/XJ MIT 4.0L-MOTOR

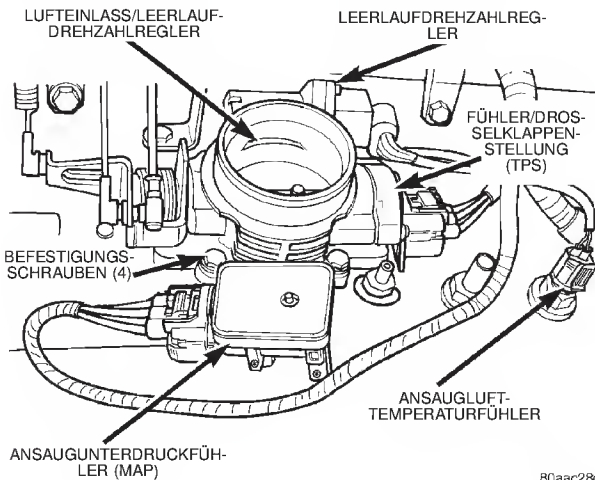

80aac28d

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/LEER-
LAUFDREHZAHREGLER

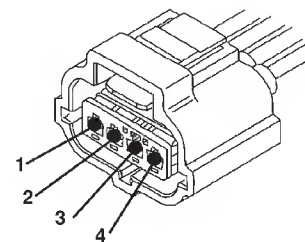


POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/BK	ANSTEUERUNG 1/LEERLAUFDREHZAHREGLER
2	BR/WT	ANSTEUERUNG 2/LEERLAUFDREHZAHREGLER
3	YL/BK	ANSTEUERUNG 3/LEERLAUFDREHZAHREGLER
4	GY/RD	ANSTEUERUNG 4/LEERLAUFDREHZAHREGLER

80b898b2


4.2 Steuerelemente und Magnetventile (Fortsetzung)

TYPEN TJ/XJ MIT 2.5L-MOTOR

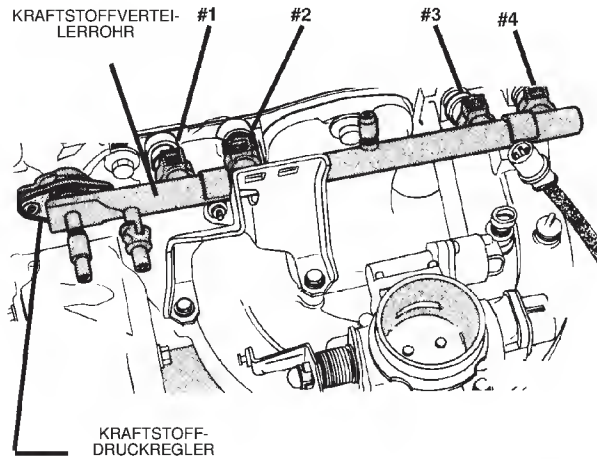

1080405


TYPEN TJ/XJ MIT 4.0L-MOTOR

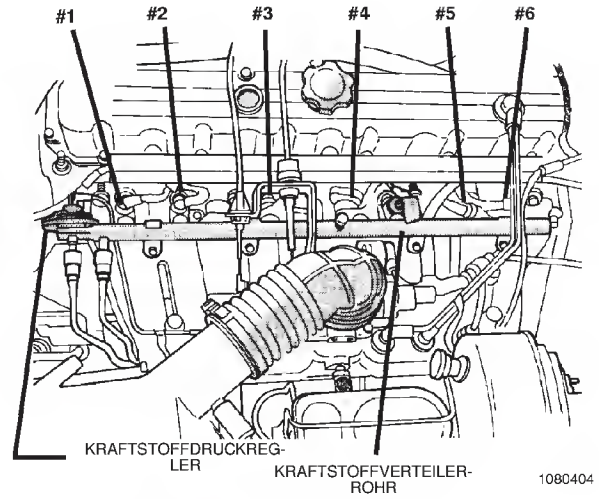

1080404

TYPEN TJ/XJ MIT 2.5L-MOTOR

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 1

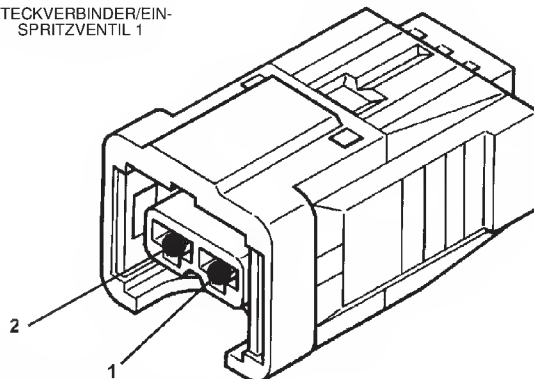


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)
2	WT/DB	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 1

80b76e62

TYPEN TJ/XJ MIT 4.0L-MOTOR


STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 1

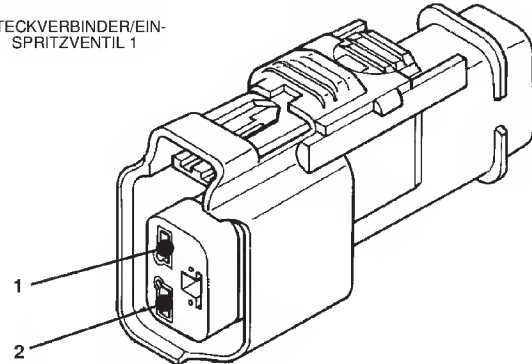

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)
2	WT/DG	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 1


80b76e67

TYPEN TJ/XJ MIT 2.5L-MOTOR

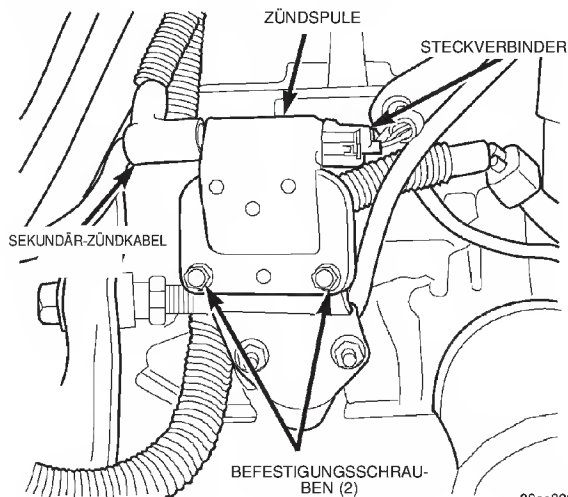

80ae8316


TYPEN TJ/XJ MIT 4.0L-MOTOR

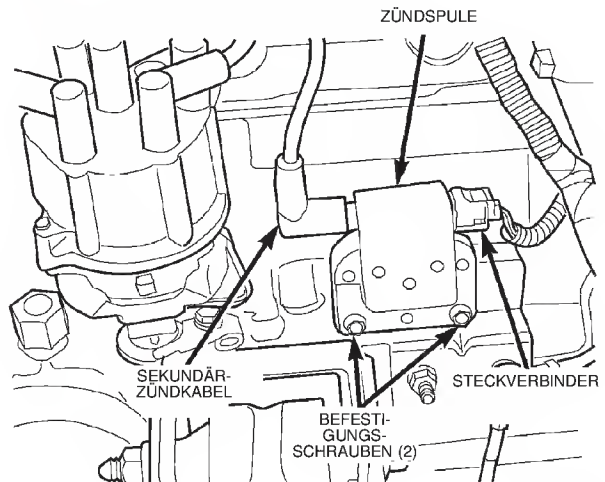

80ae8319

TYP TJ


STECKVERBINDER/ZÜND-
SPULE

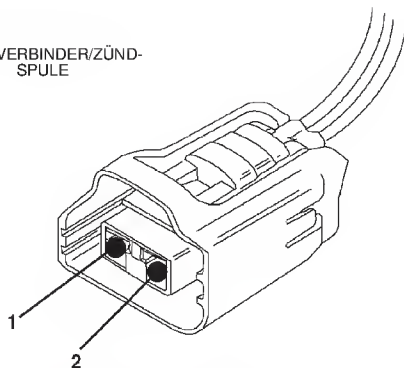

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	GY	ANSTEUERUNG/ZÜNDSPULE

80b6f0e3

TYP XJ

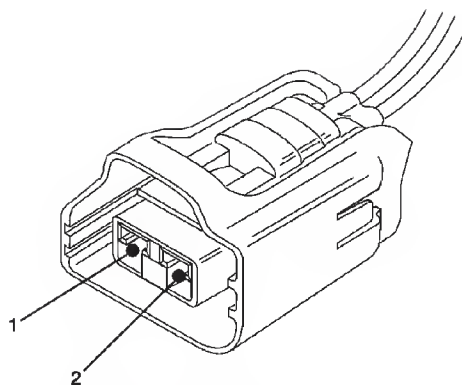


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	GY	ANSTEUERUNG/ZÜNDSPULE

HINWEIS: DIE ADERN KÖNNEN AUCH ANDERS HERUM ANGEKLEMT SEIN.


80afb891

TYP TJ

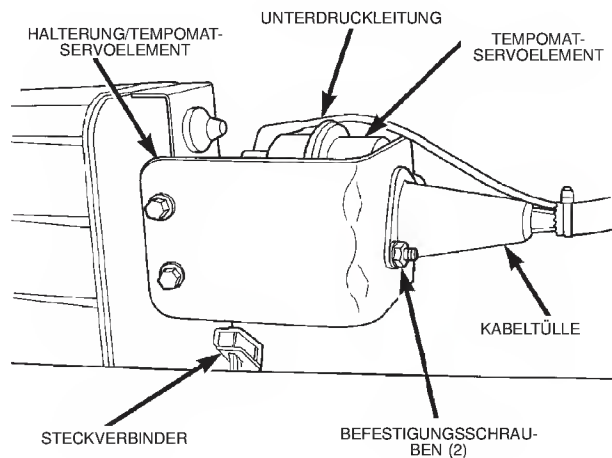

80add421


TYP XJ

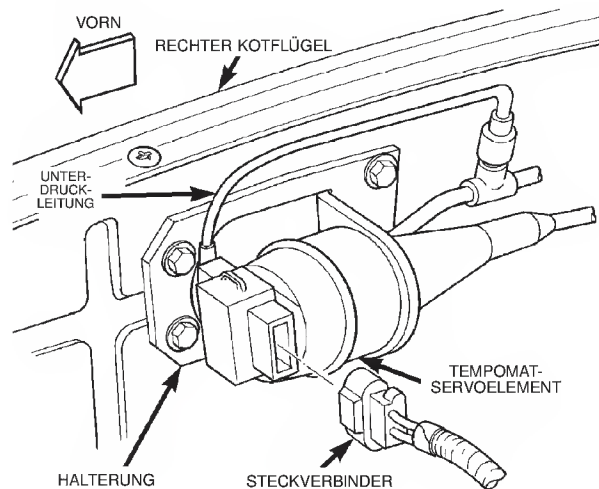

80add425

TYPEN TJ/XJ


STECKVERBINDER/
TEMPOMAT-SERVOELEMENT

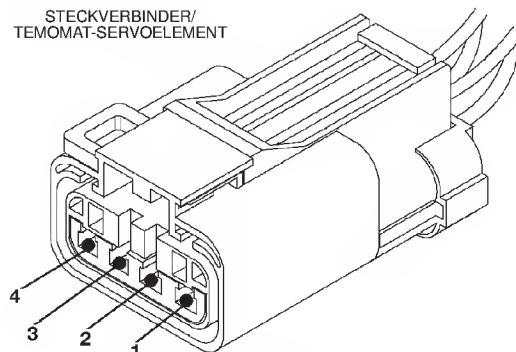

POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
2	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
3	DB/RD	TEMPOMAT-AUSGANG/BREMSSCHALTER
4	BK	MASSE


80b04fe4

4.3 Steckverbinder/Datenübertragung TYP TJ

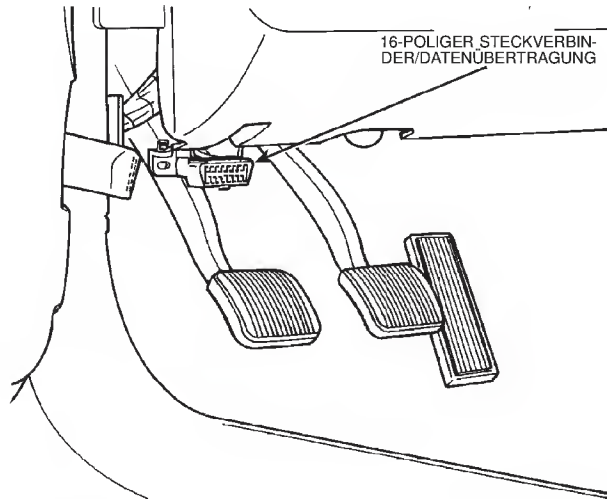

80a4835f


TYP TJ

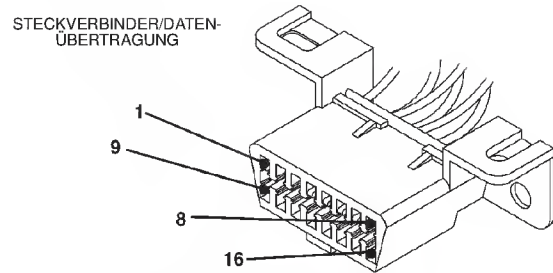

POL	FARBE	BELEGUNG
3	VT/BR	CCD-DATENBUS (+)
4	BK/LB	MASSE
5	BK/TN	MASSE
6	LG	SERIELLER DATENEINGANG
7	PK	SERIELLER DATENAUSGANG/ISO 9141K
11	WT/BK	CCD-DATENBUS (-)
16	PK/WT	B+ (ABGESICHERT)


80a4508e

TYP XJ

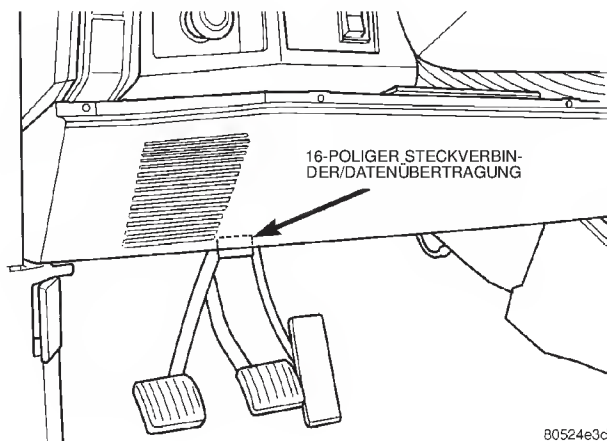

80524e3d


TYP XJ

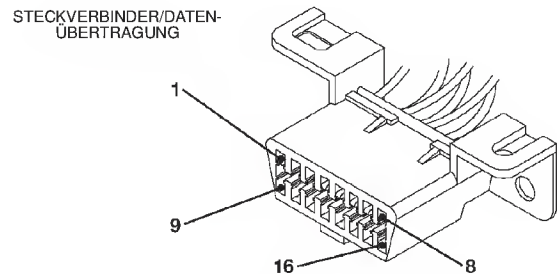

POL	FARBE	BELEGUNG
3	VT/BR	CCD-DATENBUS (+)
4	BK	MASSE
5	BK/TN	MASSE/SPANNUNGSVERSORUNG
6	LG/BK	SERIELLER DATENEINGANG
7	PK	SERIELLER DATENAUSGANG
11	WT/BK	CCD-DATENBUS (-)
16	TN/BK	B+ (ABGESICHERT)


80afb698

4.4 Geber und Fühler im Motorraum TYPEN TJ/XJ

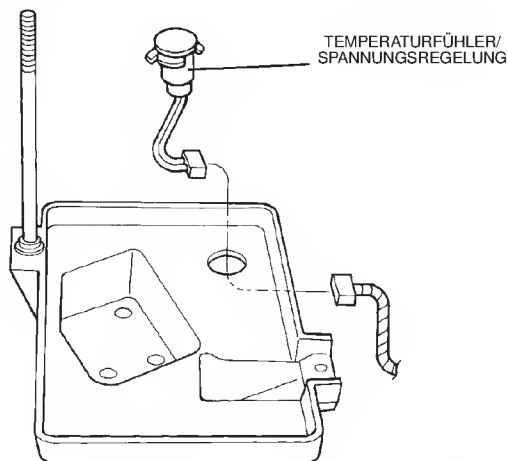

805005a9


TYPEN TJ/XJ

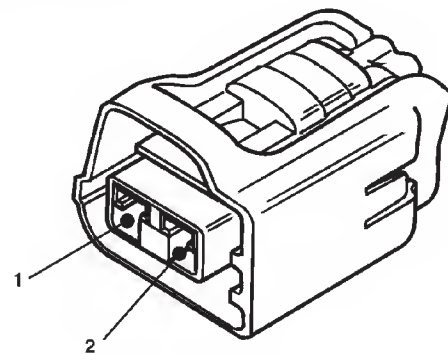

POL	FARBE	BELEGUNG
1	PK/YL	SIGNAL, TEMPERATURFÜHLER/SPANNUNGSREGELUNG
2	BR/YL	FÜHLERMASSE

80a5348d


TYPEN TJ/XJ

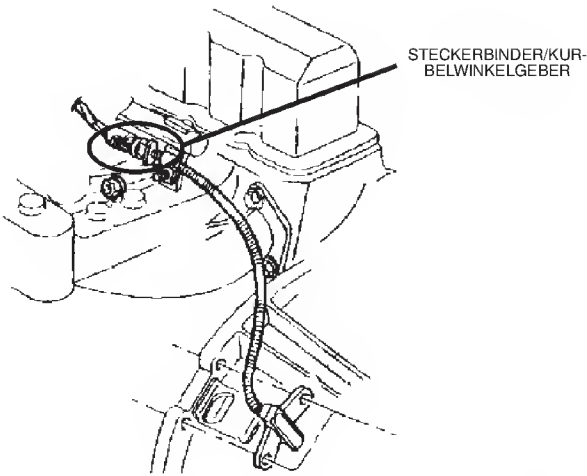

1070404

TYPEN TJ/XJ


STECKERBINDER/KURBELWINKELGEBER

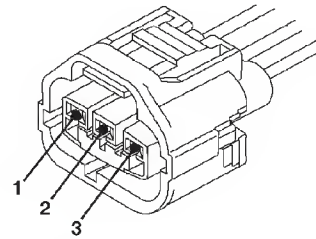

POL	FARBE	BELEGUNG
1	GY/BK	SIGNAL/KURBELWINKELGEBER
2	BR/YL	GEBERMASSE
3	OR	5-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG

80b0995b


TYPEN TJ/XJ MIT 2.5L- & 4.0L-MOTOREN

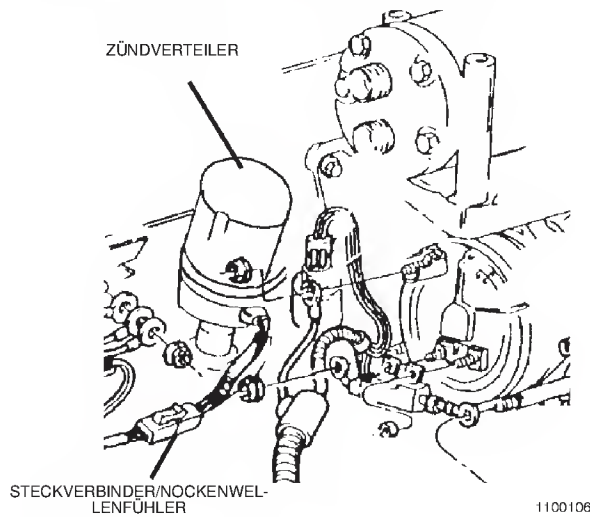

1100106

TYPEN TJ/XJ


STECKERBINDER/NOCKENWELLENFÜHLER

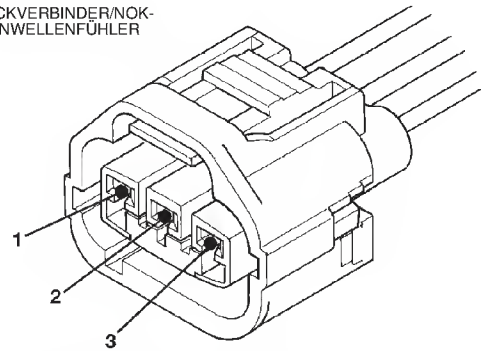

POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/YL	SIGNAL/NOCKENWELLENFÜHLER
2	BR/YL	FÜHLERMASSE
3	OR	5-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG

80afb5cc


TYPEN TJ/XJ MIT 2.5L- & 4.0L-MOTOREN

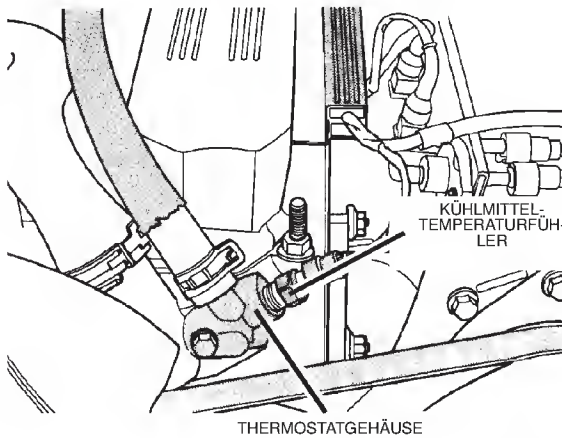

1050203

TYP TJ

STECKERBINDER/
KÜHLMITTEL-
TEMPERATURFÜHLER

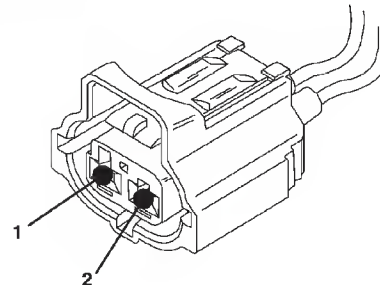


POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/BK	SIGNAL/KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLER
2	BR/YL	FÜHLERMASSE

80aff5a0

4.4 Geber und Fühler im Motorraum (Fortsetzung)

TYP XJ


STECKVERBINDER/
KÜHLMITTEL-
TEMPERATURFÜHLER

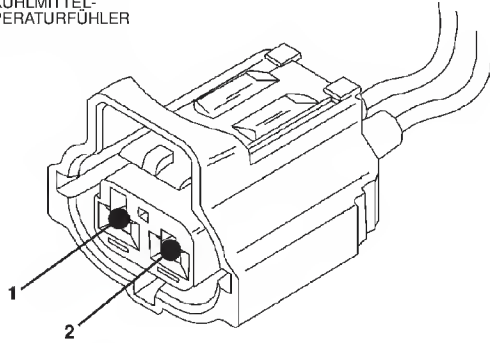

POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	FÜHLERMASSE
2	TN/BK	SIGNAL/KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLER


80b098a7

TYPEN TJ/XJ MIT 2.5L-MOTOR

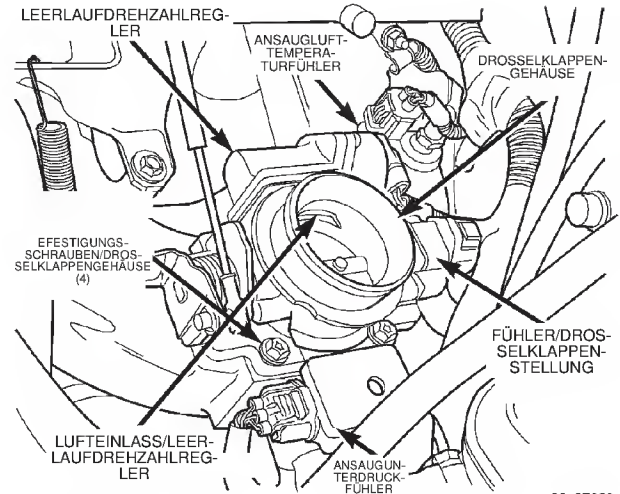

80a87223


TYPEN TJ/XJ MIT 4.0L-MOTOR

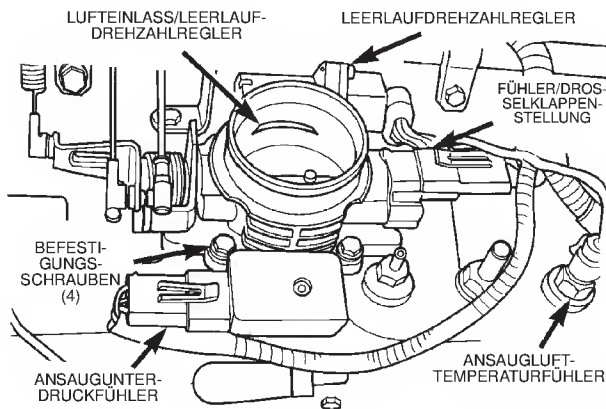

80524e3c

TYP TJ

STECKVERBINDER/ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER

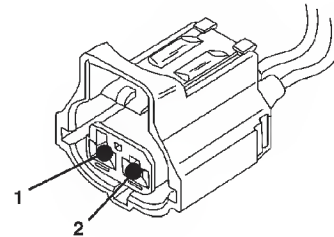


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BK/RD	SIGNAL/ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER
2	BR/YL	FÜHLERMASSE

80aff501

TYP XJ

STECKVERBINDER/ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER

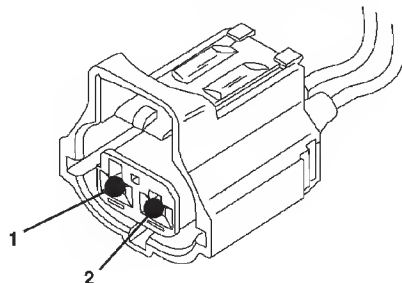


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	FÜHLERMASSE
2	BK/RD	SIGNAL/ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER

80b099c6

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/ANSAUG-
UNTERDRUCKFÜHLER

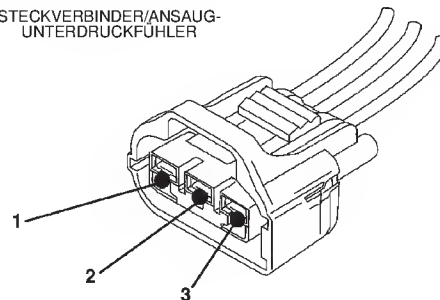


POL	FARBE	BELEGUNG
3	OR	5-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG
2	DG/RD	SIGNAL/ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER
1	BR/YL	FÜHLERMASSE

80a1a155

JTEC-LAMBDA-SONDEN-KONFIGURATION			
TJ MIT 2.5L-MOTOR	1/1 VORGESCHALTET	XJ MIT 2.5L-MOTOR	1/1 VORGESCHALTET
TJ MIT 2.5L-MOTOR	1/2 NACHGESCHALTET	XJ MIT 2.5L-MOTOR	1/2 NACHGESCHALTET
TJ MIT 4.0L-MOTOR	1/1 VORGESCHALTET	XJ MIT 4.0L-MOTOR	1/1 VORGESCHALTET
TJ MIT 4.0L-MOTOR	1/2 NACHGESCHALTET	XJ 4.0L MOTOR	1/2 NACHGESCHALTET


80b76ec3

TYP XJ MIT 2.5L- UND 4.0L-MOTOREN, 1/1

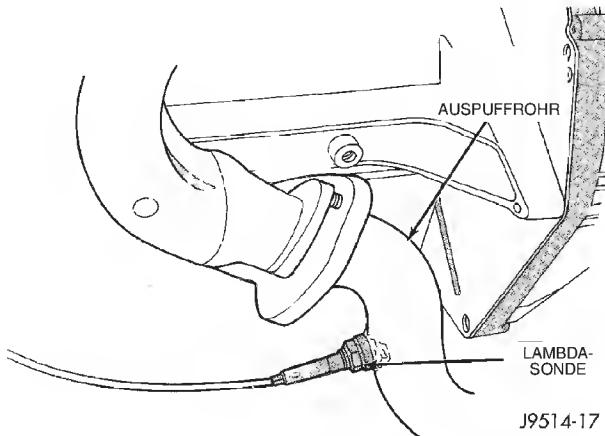

TYP TJ 1/1


STECKVERBINDER/VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE (KABELBAUMSEITE)

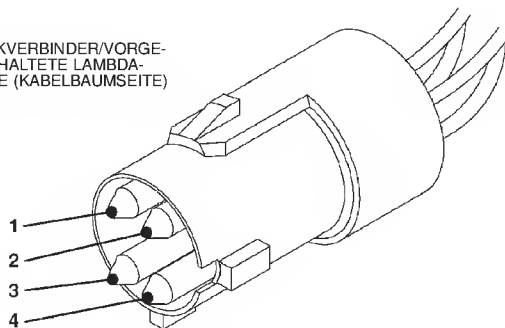


POL	FARBE	BELEGUNG
1	OR/DG	Ausgang/ASD-Relais
2	BK	Masse (Heizelement)
3	BR/YL	Sondenmasse
4	BK/DG	Signal/Lambda-Sonde

80b8f0e5

TYP TJ MIT 2.5L- UND 4.0L-MOTOREN, 1/1

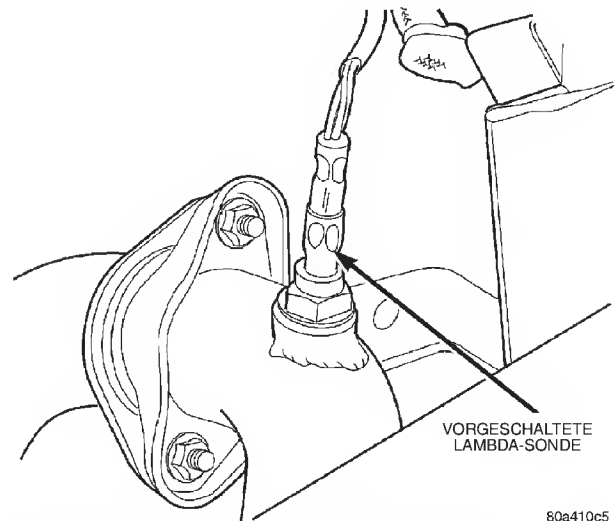


TYP TJ MIT 2.5L- & 4.0L-MOTOREN 1/2

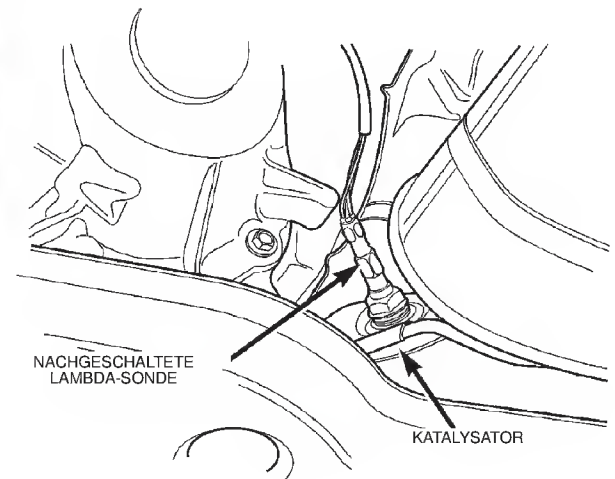

TYP TJ 1/2

STECKVERBINDER/NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE (KABELBAUMSEITE)

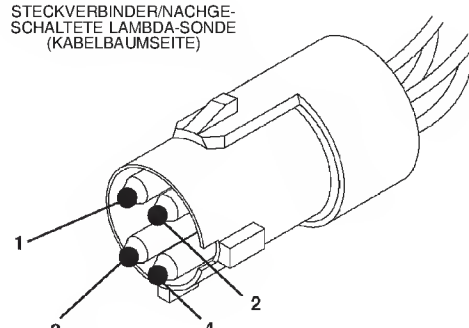


POL	FARBE	BELEGUNG
1	OR/DG	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	TN/WT	SIGNAL/LAMBDA-SONDE

80b8f0e6

4.4 Geber und Fühler im Motorraum (Fortsetzung)

TYP XJ 1/1

STECKVERBINDER/VORGE-
SCHALTETE LAMBDA-
SONDE (KABELBAUMSEITE)

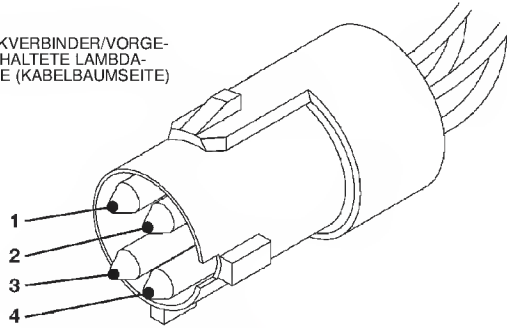


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	BK/DG	SIGNAL/LAMBDA-SONDE

80b6f0db

TYP XJ 1/2


STECKVERBINDER/NACHGE-
SCHALTETE LAMBDA-SONDE
(KABELBAUMSEITE)

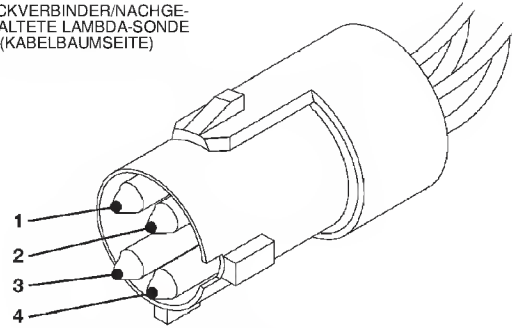

POL	FARBE	BELEGUNG
1	OR/DG	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	TN/WT	SIGNAL/LAMBDA-SONDE


80b6f0dc

TYPEN TJ/XJ MIT 2.5L-MOTOR

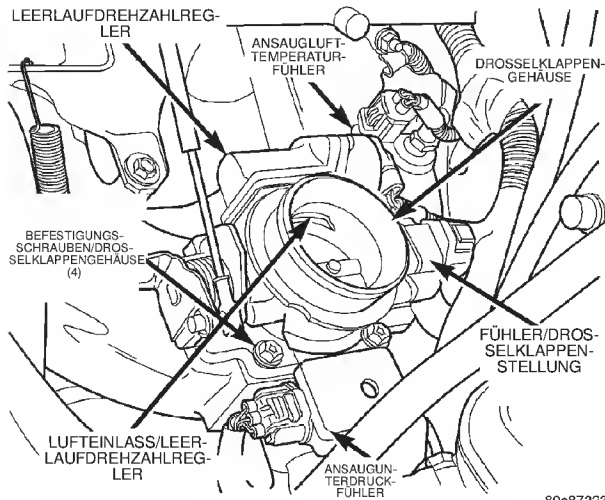

80a87223


TYPEN TJ/XJ MIT 4.0L-MOTOR

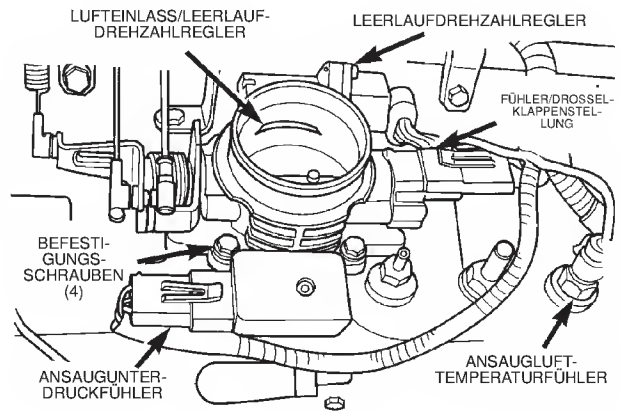

80524e3c

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER, FÜHLER/DROS-
SELKLAPPENSTELLUNG

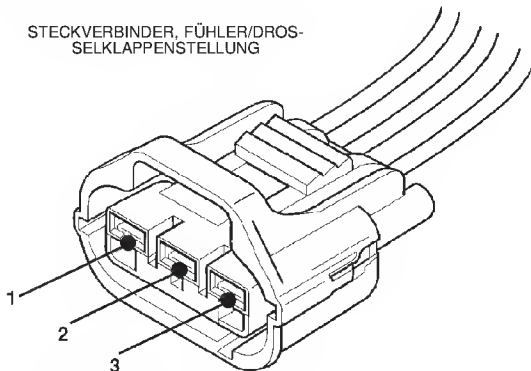


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	FÜHLERMASSE
2	OR/DB	SIGNAL, FÜHLER/DROSSELKLAPPENSTELLUNG
3	OR	5-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG

80b5f0e7

TYPEN TJ/XJ

KABELBAUM-STECKVERBIN-
DER/GESCHWINDIGKEITS-
ABNEHMER

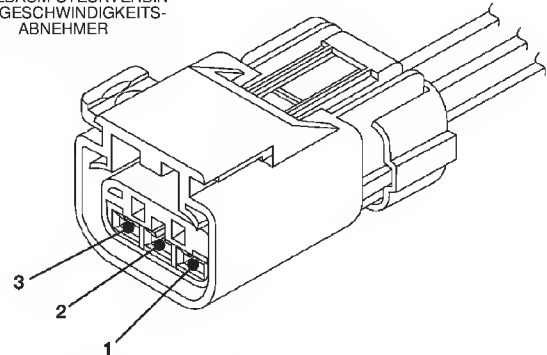


POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/OR	5-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG
2	BR/YL	FÜHLERMASSE
3	WT/OR	SIGNAL/GESCHWINDIGKEITSABNEHMER

80b0d63c

4.5 Kraftstoffanlage

TYP TJ

STECKVERBINDER/KRAFTSTOFFPUMPE

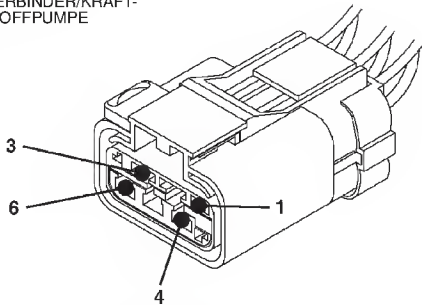


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
3	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE (OBD II)
4	BR/YL	FÜHLERMASSE
6	BK	MASSE

80b059c8

TYP XJ


STECKVERBINDER/KRAFTSTOFFPUMPENEINHEIT

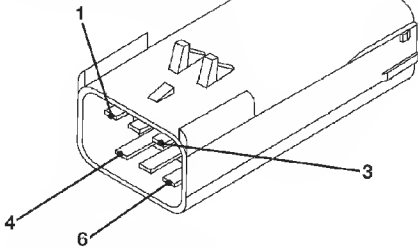

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
3	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE
4	BR/YL	FÜHLERMASSE
6	BK	MASSE


80aafa16

TYP TJ

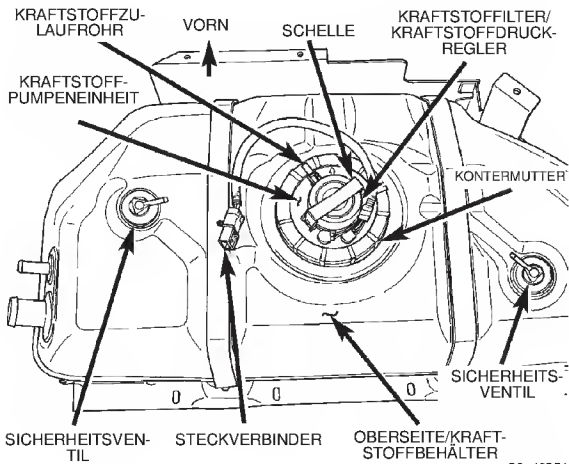

80a43851


TYP XJ

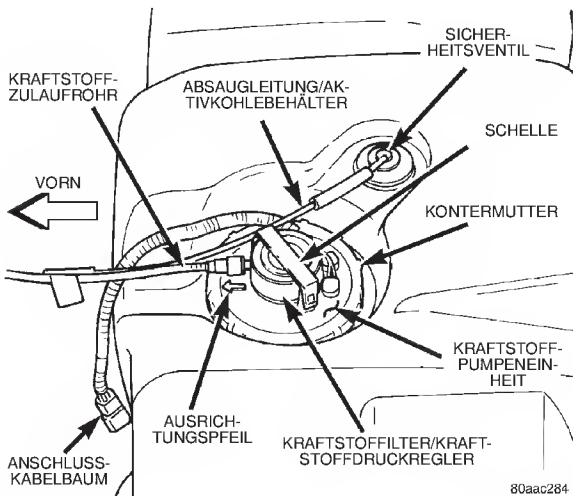

80aac284


4.6 Relais

TYP TJ

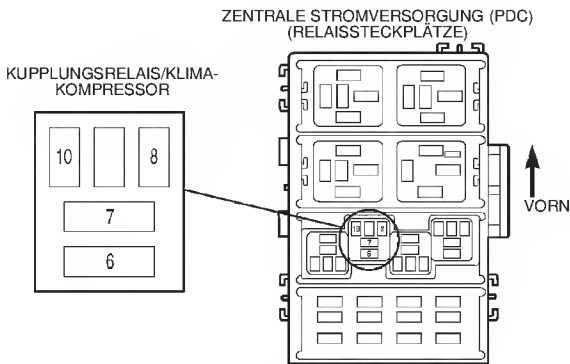

POL	FARBE	BELEGUNG
6(30)	RD/GY	B+ (ABGESICHERT)
7(87)	DB/BK	AUSGANG, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR
8(86)	VT/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
10(85)	DB/OR	STEUERUNG, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR

80b61108

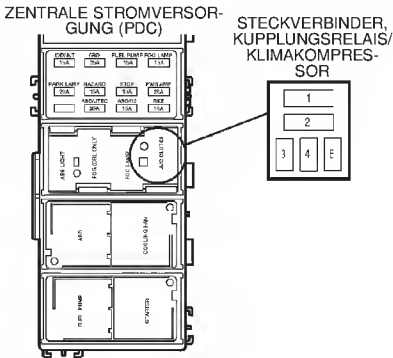


POL	FARBE	BELEGUNG
1 (30)	RD/BK	B+ (ABGESICHERT)
2 (87)	DB/BK	AUSGANG, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR
3 (85)	DB/OR	STEUERUNG, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR
5 (86)	DB/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER

80b6f0de


TYP XJ

4.6 Relais (Fortsetzung)


TYP TJ

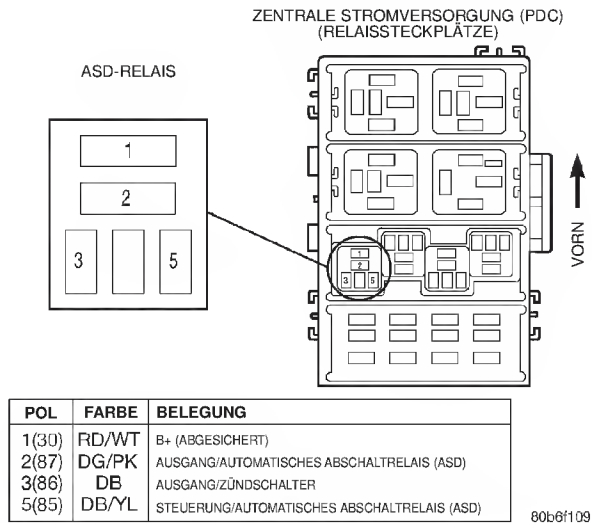


TYP XJ

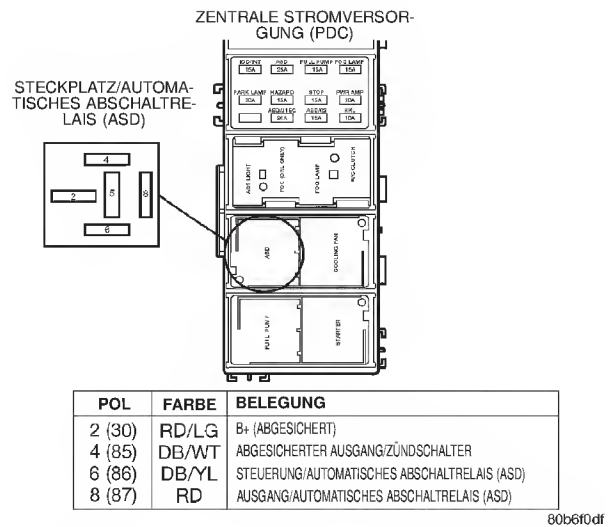


TYP TJ

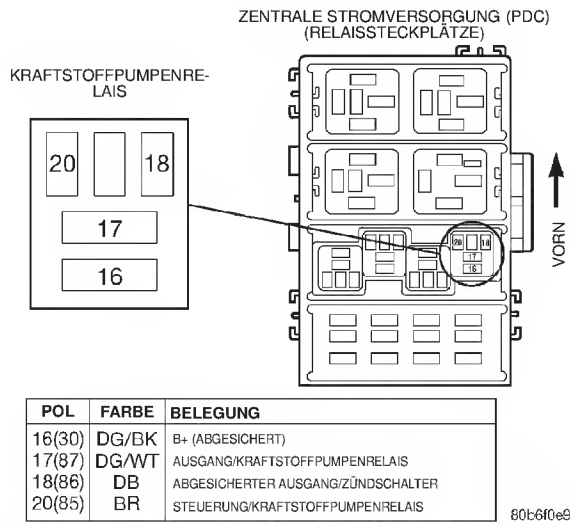


TYP XJ

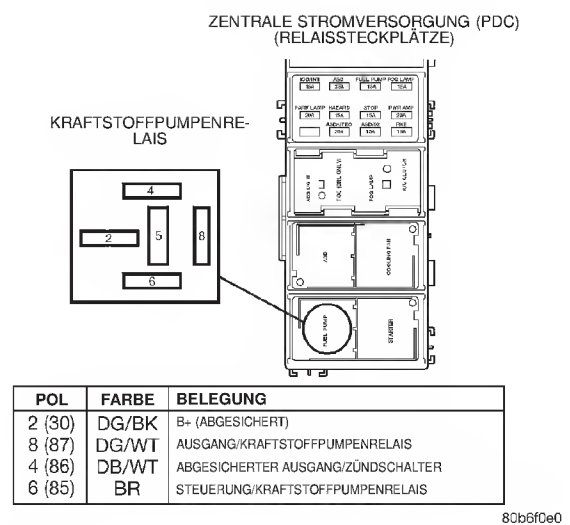


TYP TJ

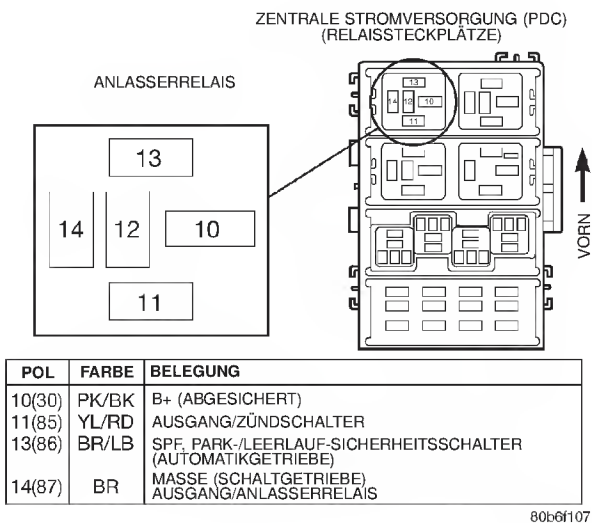

TYP XJ


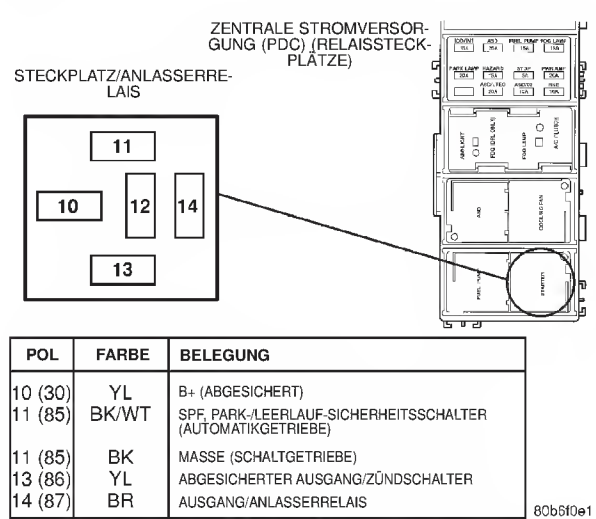


TYP XJ

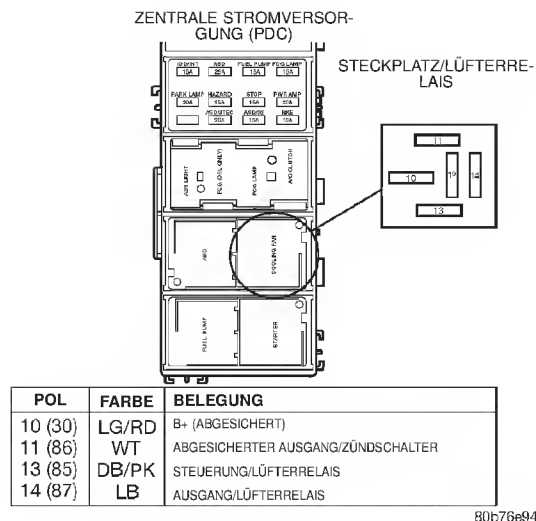



4.7 Schalter TYPEN TJ/XJ

TYP TJ

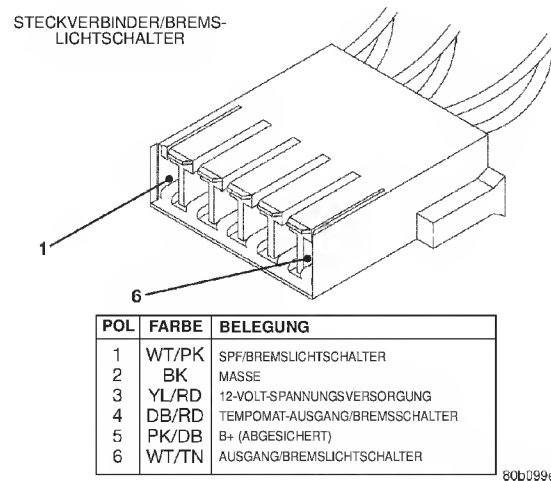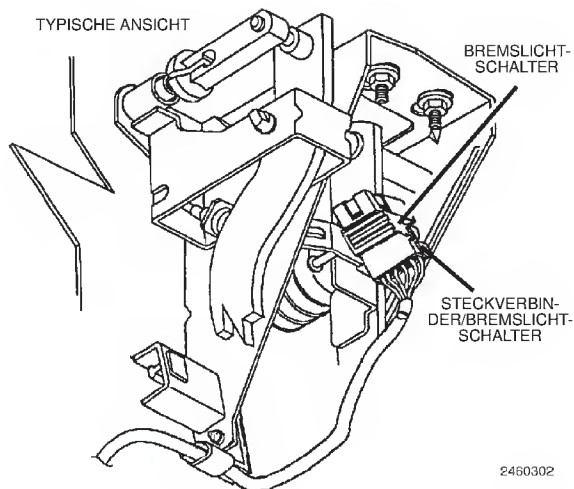

TYP XJ


TYPEN TJ/XJ

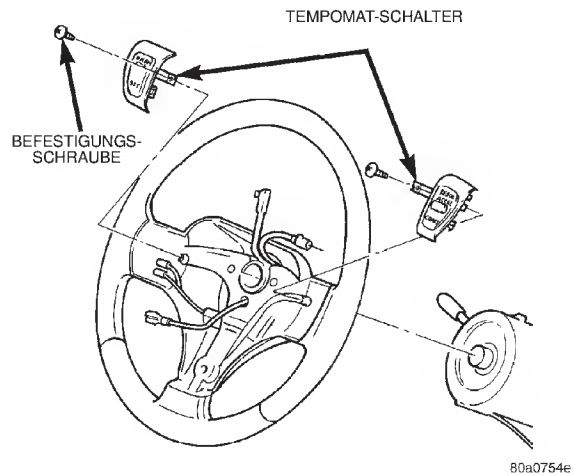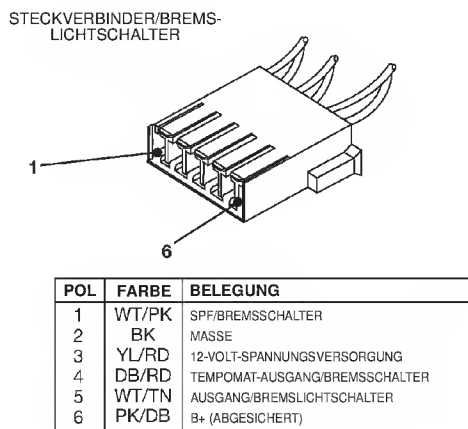

4.7 Schalter (Fortsetzung)


TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/TEMPOMAT-SCHALTER

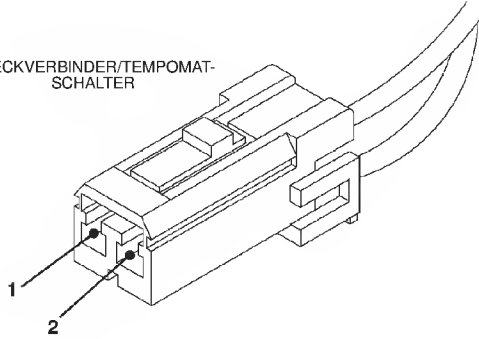

POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	MASSE
2	RD/LG	SIGNAL/TEMPOMAT-SCHALTER

STECKVERBINDER, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER

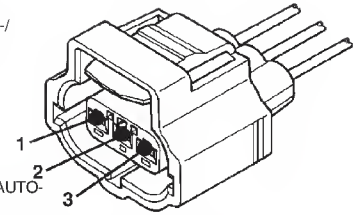

XJ MIT 2.5L-MOTOR, AUTOMATIKGETRIEBE

POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
2	BK/WT	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
3	BR/LG	SPANNUNGSVERSORGUNG/RÜCKFAHRLEUCHTEN

TJ MIT 2.5L- UND 4.0L-MOTOREN, AUTOMATIKGETRIEBE


POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
2	BR/LB	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
3	VT/BK	SPANNUNGSVERSORGUNG/RÜCKFAHRLEUCHTEN

80b76f29

80ab3724

TYP XJ MIT 4.0L-MOTOR


STECKVERBINDER/FAHRBE-REICHSSCHALTER

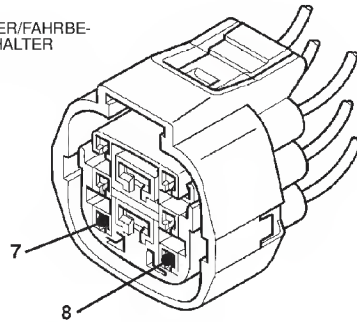

POL	FARBE	BELEGUNG
7	BK/WT	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
8	BK	MASSE

80b76f2a


TYPEN TJ/XJ MIT 2.5L-MOTOR

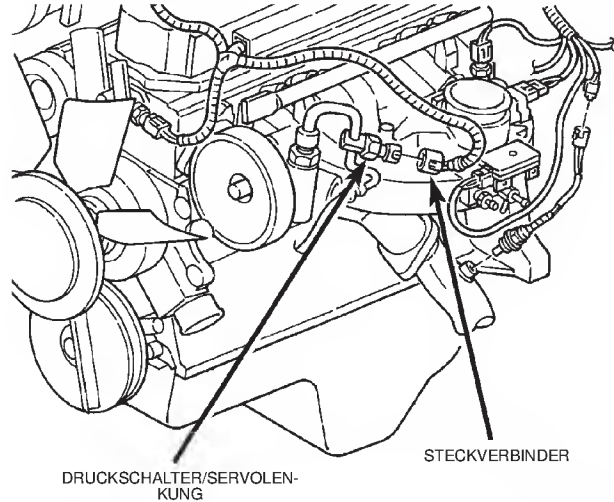

80a4a593

TYPEN TJ/XJ MIT 2.5L-MOTOR

STECKVERBINDER, DRUCKSCHALTER/SERVOLENKUNG

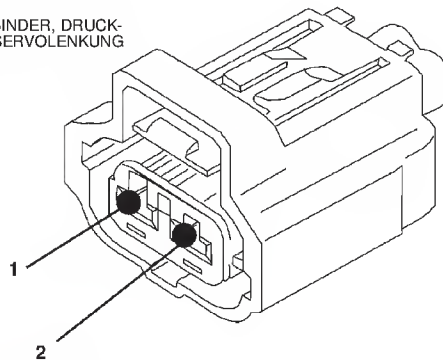

POL	FARBE	BELEGUNG
1	BK	MASSE
2	DB/BR	SPF, DRUCKSCHALTER/SERVOLENKUNG (TYPEN TJ/XJ MIT 2.5L-MOTOR)

80b76f27

5.0 ÄNDERUNGSVORBEHALT, SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

5.1 Änderungsvorbehalt

Alle Informationen, Abbildungen und technischen Daten in diesem Handbuch entsprechen dem neuesten Kenntnisstand bei Drucklegung. Chrysler International behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

5.2 Sicherheitshinweise

5.2.1 Sicherheitshinweise für den Mechaniker

GEFAHRENHINWEIS!!! Laufende Motoren erzeugen geruchloses Kohlenmonoxid, das zu verlangsamter Reaktion und schweren körperlichen Schäden führen kann. Wenn Arbeiten bei laufendem Motor durchgeführt werden, Arbeitsräume GUT BELÜFTEN oder einen Absaugschlauch an den Auspuff hängen.

VORSICHT!!! Zündkerzen niemals mit offenem Funkenüberschlag prüfen, wenn in unmittelbarer Nähe Kraftstoff oder Kraftstoffdämpfe ausgetreten sind.

Feststellbremse anziehen und die Räder mit Unterlegkeilen sichern, bevor Prüfungen oder Reparaturen am Fahrzeug vorgenommen werden. Insbesondere bei Fahrzeugen mit Frontantrieb müssen die Vorderräder mit Keilen gesichert werden, da die Feststellbremse nicht auf die Antriebsräder wirkt.

Bei allen Arbeiten an Fahrzeugen stets Schutzbrille tragen! Uhren, metallische Armbänder, Ringe und anderen Metallschmuck ablegen, damit nicht versehentlich ein elektrischer Kontakt zu stromführenden Teilen hergestellt werden kann.

Bei der Suche nach Störungen unbedingt nach den Arbeitsanleitungen im Abschnitt 9.0 (Technische Anleitungen) und im Werkstatthandbuch vorgehen. Nur wenn Sie diese Anleitungen befolgen, können Sie Verletzungen und Risiken vermeiden.

5.2.2 Vorbereitung des Fahrzeugs für die Systemdiagnose

Das zu prüfende Fahrzeug muß eine vollständig geladene Batterie haben. Andernfalls kann es zu fälschlicherweise angezeigten Fehlercodes kommen.

5.2.3 Wartung von Unterbaugruppen

Einige Bauteile des Antriebsstrangs können nur komplett ausgetauscht werden. Der Versuch, bestimmte Einzelbauteile zu demontieren oder instandzusetzen, kann zu Verletzungen und/oder Funktionsstörungen führen. Es dürfen nur Bauteile instandgesetzt werden, für die im Werkstatthandbuch Arbeits- und Einbauanleitungen vorgegeben sind.

5.2.4 DRB III®-HANDTESTGERÄT -Sicherheitshinweise

VORSICHT! Lebensgefährliche Hochspannungen können auftreten, falls die Meßbereiche des DRB III®-HANDTESTGERÄT-Multimeters überschritten werden. Lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Zulässige Meßbereiche nicht überschreiten!

- Anleitungen des Fahrzeugherstellers stets befolgen.
- Das DRB III®-HANDTESTGERÄT nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
- Die Prüfschnüre nicht verwenden, wenn die Isolierung beschädigt ist oder blanke Kabel sichtbar sind.
- Zum Schutz gegen Stromschläge die Prüfschnüre, die Prüfspitzen und den Stromkreis, der geprüft wird, nicht berühren.
- Den richtigen Meßbereich und die richtige Funktion für die jeweilige Messung auswählen. Auf keinen Fall versuchen, Spannungen oder Ströme zu messen, die die Nennkapazität des DRB III®-HANDTESTGERÄT überschreiten könnten.

- Auf keinen Fall die folgenden Nennwerte überschreiten:

FUNKTION	GRENZWERTE
Volt	0 - 500 V Spitzenspannung (Wechselspannung) 0 - 500 V (Gleichspannung)
Ohmmeter (Widerstand)*	0 - 1,12 Megaohm
Gemessene Frequenz Erzeugte Frequenz	0 - 10 kHz
Temperatur	-58 - 1100 °F -50 - 600 °C

* In Stromkreisen, an denen Spannung anliegt, kann kein Widerstand gemessen werden. Der Widerstand kann nur in einem Stromkreis gemessen werden, an dem keine Spannung anliegt.

- Die Spannung zwischen einem Pol und Masse darf 500 V Gleichspannung oder 500 V Spitzenspannung (Wechselspannung) nicht übersteigen.
- Vorsichtig vorgehen, wenn Spannungen über 25 V Gleichspannung oder 25 V Wechselspannung gemessen werden.
- Der zu prüfende Stromkreis muß mit einer 10-A-Sicherung oder einem Überlastschalter abgesichert sein.
- Bei Strommessungen in Stromkreisen bis 10 A verwenden Sie das Niederstrom-Nebenschlußgerät, bei Strommessungen über 10 A die Hochstromzange.
- Wenn Spannungen oder Ströme gemessen werden, zuerst sicherstellen, daß das Multimeter einwandfrei funktioniert. Messen Sie dazu einen bekannten Spannungs- oder Stromwert, bevor Sie sich auf eine Anzeige von "Null" verlassen.
- Für Strommessungen schalten Sie das DRB III®-HANDTESTGERÄT mit dem Verbraucher (Last) in Reihe.
- Klemmen Sie immer zuerst die Plus-Prüfschnur (+) und dann die Minus-Prüfschnur (-) ab.
- Bei der Arbeit mit der Multimeterfunktion das DRB III®-HANDTESTGERÄT von Zündkabeln und Hochspannungskabeln fernhalten, damit die Messung nicht durch äußere Störungen verfälscht wird.

5.3 Warnhinweise

5.3.1 Hinweise zum sachgemäßen Vorgehen

Vor dem Abklemmen eines Steuergerätes immer die Zündung ausschalten. Andernfalls könnte das Steuergerät beschädigt werden.

Bei Spannungs- oder Durchgangsprüfungen Prüfspitzen stets an der Anschlußseite des Steckverbinders (nicht am Kabel) ansetzen. Auf keinen Fall die Isolierung der Kabel durchstechen, da dadurch die Isolierung beschädigt wird, was letztlich zu Korrosionsschäden führen kann.

Bei Spannungs- und Durchgangsmessungen vorsichtig vorgehen, um keine unbeabsichtigten Kurzschlüsse zu verursachen, durch die Sicherungen und Bauteile beschädigt werden können. Außerdem könnte ein versehentlich hervorgerufener Kurzschluß zur Speicherung eines weiteren Fehlercodes führen, was die Diagnose der ursprünglichen Störung erheblich erschweren kann.

5.3.2 Probefahrt

Bei einigen Funktionsstörungen muß im Rahmen der Systemdiagnose eine Probefahrt durchgeführt werden. Diese zielt darauf ab, den Fehlercode oder die Funktionsstörung zu reproduzieren.

ACHTUNG! Vor einer Probefahrt müssen unbedingt alle Bauteile wieder zusammengebaut und korrekt angeschlossen werden. Das DRB III®-HANDTESTGERÄT darf während der Fahrt nicht am Innenspiegel aufgehängt werden. Versuchen Sie nicht, während der Fahrt die Anzeige des DRB III®-HANDTESTGERÄT zu beobachten oder abzulesen. Lassen Sie das Fahrzeug von einem Helfer fahren, wenn Sie das DRB III®-HANDTESTGERÄT während der Fahrt bedienen müssen.

7.1

ALLGEMEINE FEHLERSUCHE

DTC-TEST

ÜBERPRÜFEN DES SYSTEMS AUF FEHLERCODES (DTCs)

HINWEIS: Zur Lage der Systembauteile siehe Abschnitt 4.0 im Teil ALLGEMEINES in diesem Handbuch.

HINWEIS: Für jeden Test in diesem Handbuch ist eine vollständig geladene Fahrzeugbatterie erforderlich.

1. Startversuch durchführen, dabei den Anlasser nötigenfalls bis zu 10 Sekunden drehen lassen.
2. DRB am Steckverbinder/Datenübertragung anschließen. Angezeigte Fehlercodes notieren.
3. Wenn das DRB "No Response" (Keine Reaktion) anzeigt, **TEST NS-SEL** durchführen.
4. Wenn die DRB-Anzeige leer bleibt oder eine DRB-Fehlermeldung zeigt, **Abschnitt 3.5 im Teil ALLGEMEINES** in diesem Handbuch nachlesen.
5. Wenn **Fehlermeldungen** angezeigt werden, finden Sie in der nachfolgenden Liste hinter der betreffenden Fehlermeldung einen Verweis auf das entsprechende Testprogramm.
6. Wenn **keine Fehlermeldungen** angezeigt werden, weiter mit einem der folgenden Testprogramme:

Bei Störungen der funkgesteuerten Wegfahrsperre (SKIS)SK-1A
Bei Störungen im FahrbetriebNTC-1A
Bei No-Start-Problemen (Motor springt nicht an)NS-SEL
Bei Störungen des TempomatsSC-1A
Bei Störungen des LadesystemsCH-1A

HINWEIS: Die Testnummern wurden aus der Dezimalform der Fehlercodes abgeleitet, die im PCM gespeichert ist. Es gelten jedoch nicht alle Fehlercodes für die hier behandelten Fahrzeuge. Deshalb fehlen einige Testnummern in der Reihenfolge.

FEHLERMELDUNG BESCHREIBUNG	TEST Nr.	FEHLERCODE HEXADEZIMAL	DIAGNOSE- GERÄT
A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR)	TC-16	10	---
AISIN AW4 TRANS (TCM) DTC PRESENT (Fehlercode für AISIN AW4 GETRIEBESTEUERUNG VORHANDEN)	**	89	P 0700
AUTO SHUTDOWN RELAY CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS AUTOMATISCHES AB- SCHALTRELAIS (ASD))	TC-10	0A	---
BATTERY TEMP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH (SPANNUNG DES FÜHLERS/ SPANNUNGSREGELUNG ZU HOCH)	TC-153	9A	P 1492
BATTERY TEMP SENSOR VOLTAGE TOO LOW (SPANNUNG DES FÜHLERS/ SPANNUNGSREGELUNG ZU NIEDRIG)	TC-153	99	P 1493
CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO HIGH (LADESPANNUNG ZU HOCH)	TC-6	06	---
CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO LOW (LADESPANNUNG ZU NIEDRIG)	TC-5	05	---
1/2 O2S VOLTS SHORTED TO GND (MASSESCHLUSS DER LAMBDA-SONDE 1/2)	TC-156	9C	P 0137
1/2 O2S SHORTED TO VOLTAGE (KURZSCHLUSS DER LAMBDA-SONDE 1/2)	TC-126	7E	P 0138
ECT SENSOR VOLTAGE TOO HIGH (KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLERSPANNUNG ZU HOCH)	TC-31	1F	P 0118
ECT SENSOR VOLTAGE TOO LOW (KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLERSPANNUNG ZU NIED- RIG)	TC-30	1E	P 0117
ENGINE IS COLD TOO LONG (MOTOR BLEIBT ZU LANGE KALT)	**	21	P 1281
EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT (STROMKREIS ABSAUGVENTIL/AKTIVKOHLEBEHÄLTER)	TC-18	12	P 0443
FUEL LEVEL SENDING UNIT NO CHANGE OVER TIME (SPANNUNG GEBER/TANKANZEIGE ZU LANGE KONSTANT)	TC-151	F4	P 0461
FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO HIGH (SPANNUNG GEBER/TANKANZEIGE ZU HOCH)	TC-150	96	---
FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO LOW (SPANNUNG GEBER/TANKANZEIGE ZU NIEDRIG)	TC-149	95	---
FUEL PUMP RELAY CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS)	TC-101	65	---
FUEL SYSTEM LEAN 1/1 LEAN (GEMISCH ZU MAGER 1/1 MAGER)	TC-119	77	P 0171
FUEL SYSTEM RICH 1/1 RICH (GEMISCH ZU FETT 1/1 FETT)	TC-118	76	P 0172
GENERATOR FIELD NOT SWITCHING PROPERLY (ERREGERWICKLUNG DER LICHTMASCHINE SCHALTET NICHT OK)	TC-11	0B	---
IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUIT (STROMKREIS/LEERLAUFDREHZAHREGLER)	TC-25	19	P 0505
IGNITION COIL #1 PRIMARY CIRCUIT (PRIMÄRSTROMKREIS ZÜNDSPULE 1)	TC-43	2B	P 0351
INJECTOR #1 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS EINSPRITZVENTIL 1)	TC-21	15	P 0201
INJECTOR #2 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS EINSPRITZVENTIL 2)	TC-21	14	P 0202
INJECTOR #3 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS EINSPRITZVENTIL 3)	TC-21	13	P 0203
INJECTOR #4 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS EINSPRITZVENTIL 4)	TC-21	3D	P 0204
INJECTOR #5 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS EINSPRITZVENTIL 5)	TC-21	45	P 0205
INJECTOR #6 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS EINSPRITZVENTIL 6)	TC-21	46	P 0206

DTC-TEST	FORTSETZUNG - ÜBERPRÜFEN DES SYSTEMS AUF FEHLERCODES (DTCs)		
FEHLERMELDUNG BESCHREIBUNG	TEST Nr.	FEHLERCODE HEXADEZIMAL	DIAGNOSE- GERÄT
INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE HIGH (ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLERSPANNUNG ZU HOCH)	TC-58	3A	P 0113
INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE LOW (ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLERSPANNUNG ZU NIEDRIG)	TC-57	39	P 0112
INTERMITTENT LOSS OF CMP OR CKP (SIGNAL/KURBELWINKELGEBER ODER SIGNAL/NOCKENWELLENFÜHLER ZEITWEISE AUSGEFALLEN)	TC-157	9D	P 1391
INTERNAL CONTROLLER FAILURE (INTERNER FEHLER IM PCM)	**	02	P 0601
*MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH (MAP-FÜHLERSPANNUNG ZU HOCH)	TC-37	25	P 0108
*MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW (MAP-FÜHLERSPANNUNG ZU NIEDRIG)	TC-36	24	P 0107
NO 5 VOLTS TO MAP SENSOR (KEINE 5 VOLT AM MAP-FÜHLER)	TC-36	87	P 1296
NO ASD RELAY OUTPUT VOLTAGE AT PCM (KEINE ASD-AUSGANGSSPANNUNG AM PCM)	TC-44	2C	P 1389
NO CAM SIGNAL AT PCM (KEIN SIGNAL VON NOCKENWELLENFÜHLER AM PCM)	TC-1	01	P 0340
NO CCD BUS MESSAGE RECEIVED FROM TCM (KEINE MELDUNG VOM TCM ÜBER CCD-DATENBUS ERHALTEN)	**	60	P 1698
NO CCD BUS MESSAGE RECEIVED FROM MIC (KEINE MELDUNG VOM MIC ÜBER CCD-DATENBUS ERHALTEN)	TC-225	E1	P 1687
NO CCD BUS MESSAGE RECEIVED FROM SKIM (KEINE MELDUNG VOM SKIM ÜBER CCD-DATENBUS ERHALTEN)	TC-226	E2	P 1686
NO CHANGE IN MAP FROM START TO RUN (KEIN MAP-UNTERSCHIED ZWISCHEN STARTEN UND LAUF)	TC-39	27	P 1297
NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM (KEIN ZÜNDIMPULSSIGNAL AM PCM)	TC-40	28	P 0320
NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL (KEIN GESCHWINDIGKEITSSIGNAL)	TC-35	23	P 0500
OIL PRESSURE SENSOR LOW EXCEEDED (UNTERGRENZE ÖLDRUCKSIGNAL ÜBERSCHRITTEN)	TC-235	EB	P 0522
OIL PRESSURE SENSOR HIGH EXCEEDED (OBERGRENZE ÖLDRUCKSIGNAL ÜBERSCHRITTEN)	TC-236	EC	P 0523
P/N SWITCH STUCK IN PARK OR IN GEAR (PARK-/LEERLAUF-SCHALTER KLEMMT IN PARK-ODER FAHRSTUFE)	TC-114	72	P 1899
PCM FAILURE EEPROM WRITE DENIED (FEHLER PCM: EEPROM-EINGABE UNMÖGLICH)	TC-49	31	P 1696
PCM FAILURE SPI COMMUNICATIONS (FEHLER PCM KOMMUNIKATION SPI)	**	44	P 0600
POWER STEERING SWITCH FAILURE (DRUCKSCHALTER/SERVOLENKUNG AUSGEFALLEN)	TC-115	73	P 0551
RADIATOR FAN CONTROL RELAY CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/LÜFTERRELAIS)	TC-14	OE	P 1491
SPEED CONTROL POWER RELAY OR S/C 12V DRIVER CKT (LEISTUNGSRELAIS/TEMPOMAT ODER 12-V-ANSTEUERSTROMKREIS/TEMPOMAT)	TC-82	52	---
SPEED CONTROL SOLENOIDS CIRCUITS (STROMKREISE DER TEMPOMAT-MAGNETVENTILE)	TC-15	OF	---
SPEED CONTROL SWITCH ALWAYS HIGH (TEMPOMAT-SCHALTER STÄNDIG HOCH)	TC-86	56	P 1596
SPEED CONTROL SWITCH ALWAYS LOW (TEMPOMAT-SCHALTER STÄNDIG NIEDRIG)	TC-87	57	---
*THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE HIGH (TPS-SPANNUNG ZU HOCH)	TC-27	1B	P 0123
*THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE LOW (TPS-SPANNUNG ZU NIEDRIG)	TC-26	1A	P 0122
TORQ CONV CLU, NO RPM DROP AT LOCKUP (WANDLERKUPPLUNG: KEIN DREHZAHLABFALL BEI ÜBERBRÜCKUNG)	TC-148	94	P 0740
TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID/TRANS RELAY CKT (STROMKREISE, MAGNETVENTIL/WANDLERKUPPLUNG UND GETRIEBERELAIS)	TC-12	0C	P 0743
*TPS VOLTAGE DOES NOT AGREE WITH MAP (TPS-SPANNUNG HARMONISIERT NICHT MIT MAP-WERT)	TC-132	84	P 0121
1/1 O2S VOLTAGE SHORTED TO GROUND (MASSESCHLUSS DER LAMBDA-SONDE 1/1)	TC-155	9B	P 0131
1/1 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE (KURZSCHLUSS DER LAMBDA-SONDE 1/1)	TC-62	3E	P 0132
WRONG OR INVALID KEY MSG RECEIVED FROM SKIM (FALSCHES ODER UNGÜLTIGES SCHLÜSSEL-MELDUNG VOM SKIM EMPFANGEN)	TC-232	E8	P 1685

* = Diese Fehlercodes können auftreten, wenn zu wenig Kraftstoff im Kraftstoffbehälter ist. Kraftstoffbehälter mindestens zu $\frac{1}{4}$ füllen und prüfen, ob der Fehlercode erneut gespeichert wird.

** = Informationen zu diesen Fehlercodes auf der letzten Seite des DTC-Tests.

Beim Fehlercode AISIN AW4 TRANS (TCM) DTC PRESENT (FEHLERCODE FÜR AISIN AW4 GETRIEBESTEUERUNG VORHANDEN) das entsprechende Systemdiagnosehandbuch für das Getriebe zu Rate ziehen und die Fehlercodes für das Getriebe mit dem DRB abrufen.

Beim Fehlercode ENGINE IS COLD TOO LONG (MOTOR BLEIBT ZU LANGE KALT) erreicht die Motortemperatur während 20 Minuten Fahrtdauer nach dem Start nicht 80°C (176°F). Siehe Werkstatthandbuch, Instandsetzungsanweisung "Kühlsystem" (Thermostat).

Beim Fehlercode INTERNAL CONTROLLER FAILURE (INTERNER FEHLER IM PCM) den Computer/Motorsteuerung (PCM) austauschen und **Nachprüfung TEST VER-2A** durchführen.


Beim Fehlercode NO CCD/PCI BUS MESSAGE FROM TCM (KEINE MELDUNG VOM TCM ÜBER CCD/PCI-DATENBUS ERHALTEN) das entsprechende Systemdiagnosehandbuch für das Getriebe zu Rate ziehen.

Beim Fehlercode PCM FAILURE SPI COMMUNICATIONS (FEHLER PCM KOMMUNIKATION SPI) den Computer/Motorsteuerung (PCM) austauschen und **Nachprüfung TEST VER-2A** durchführen.

TEST TC-1A

BEHEBEN DES FEHLERS - NO CAM SIGNAL AT PCM (KEIN SIGNAL VOM NOCKENWELLENFÜHLER AM PCM)

Vor TEST TC-1A erst DTC-TEST durchführen

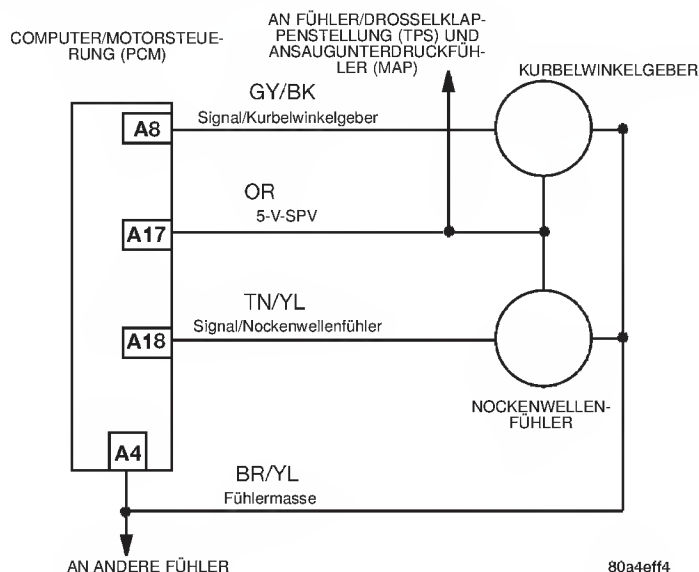

Bezeichnung: No Cam Signal At PCM (Kein Signal vom Nockenwellenfühler am PCM)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung.

Aufnahmebedingung: Der Fehlercode wird gespeichert, wenn beim Starten des Motors 96 Kurbelwinkelsignale gezählt wurden und kein Signal vom Nockenwellenfühler registriert wurde.

Funktionsprinzip: Der Nockenwellenfühler (GMP) ist ein Hall-Sensor, der die Stellung der Nockenwelle ermittelt. Der Fühler wird vom PCM mit einer 5-Volt-Spannung versorgt. Die Fühlermasse liegt ebenfalls am PCM. Außerdem legt der PCM eine Pull-Up-Spannung (5 Volt) an den Signalstromkreis des Nockenwellenfühlers an. Das Signal wird durch einen rotierenden Impulsring erzeugt, der im Zündverteiler durch den Nockenwellenfühler läuft. Wenn die Vorderkante eines Impulsringzahns in den Fühler hineinläuft, beträgt die Signalspannung 5 Volt. Läuft die Hinterkante des Zahns aus dem Fühler heraus, fällt die Signalspannung auf 0,3 Volt.


Mögliche Ursachen:

- Unterbrechung in der 5-Volt-Spannungsversorgung
- UUnterbrechung im Massestromkreis des Fühlers
- UUnterbrechung oder Kurzschluß im Signalstromkreis
- UImpulsring beschädigt
- UFühler defekt
- UPCM defekt

80aa4ba4

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/NOCKENWELLENFÜHLER

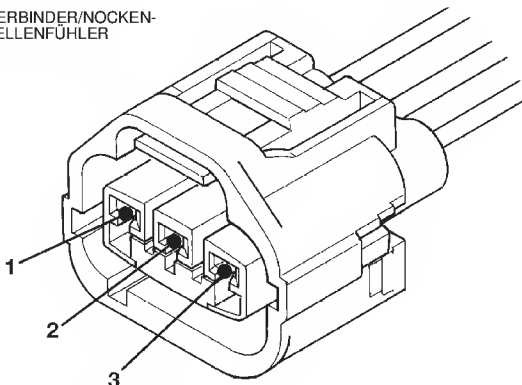

POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/YL	SIGNAL/NOCKENWELLENFÜHLER
2	BR/YL	FÜHLERMASSE
3	OR	5-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG


ABB. 1

80afb5cc

TEST TC-1A

BEHEBEN DES FEHLERS - NO CAM SIGNAL AT PCM (KEIN SIGNAL VOM NOCKENWELLENFÜHLER AM PCM)

Vor TEST TC-1A erst DTC-TEST durchführen

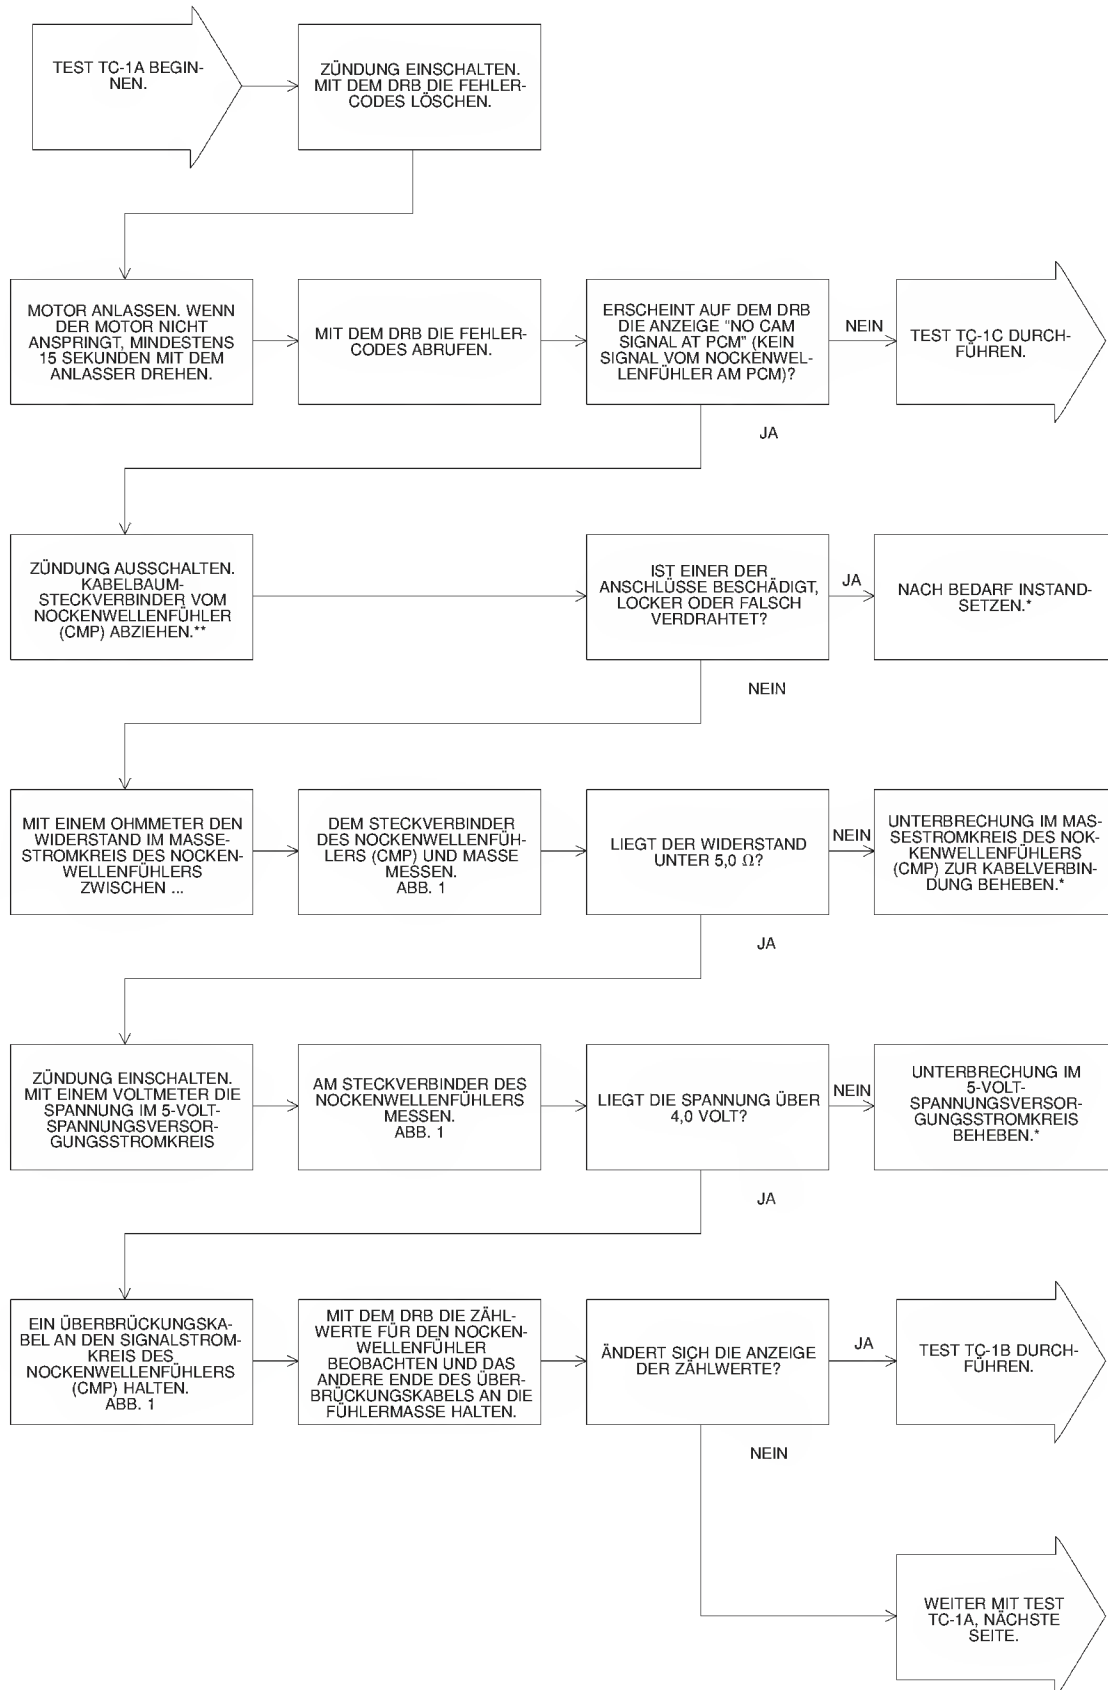


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/NOCKENWELLENFÜHLER

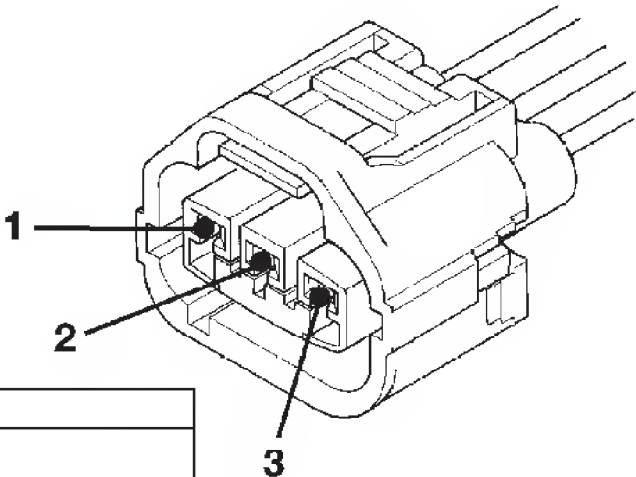

POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/YL	SIGNAL/NOCKENWELLENFÜHLER
2	BR/YL	FÜHLERMASSE
3	OR	5-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG

SCHWARZER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

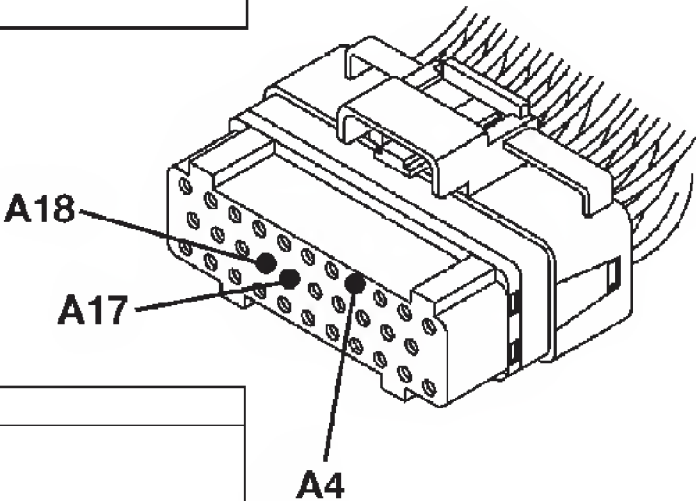


POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
A17	OR	5-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG
A18	TN/YL	SIGNAL/NOCKENWELLENFÜHLER

80afb5cb

ABB. 1


TEST TC-1A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO CAM SIGNAL AT PCM (KEIN SIGNAL VOM NOCKENWELLENFÜHLER AM PCM)

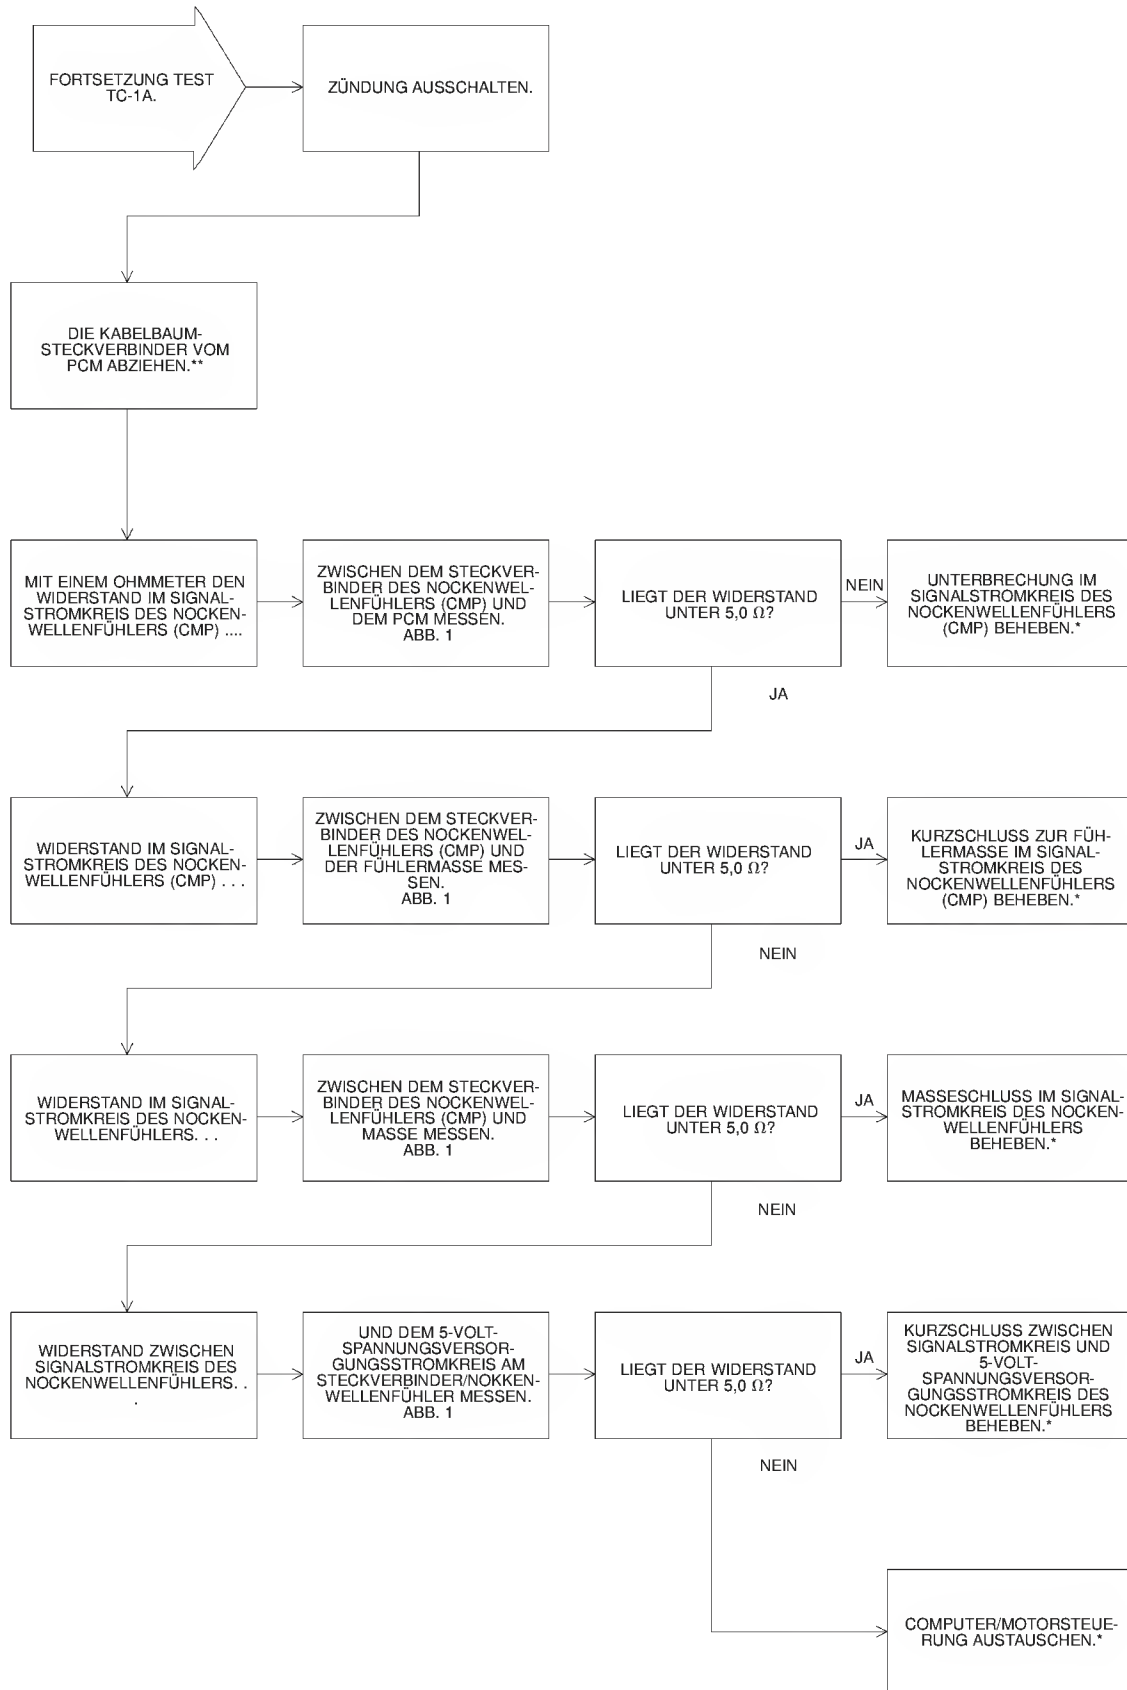

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

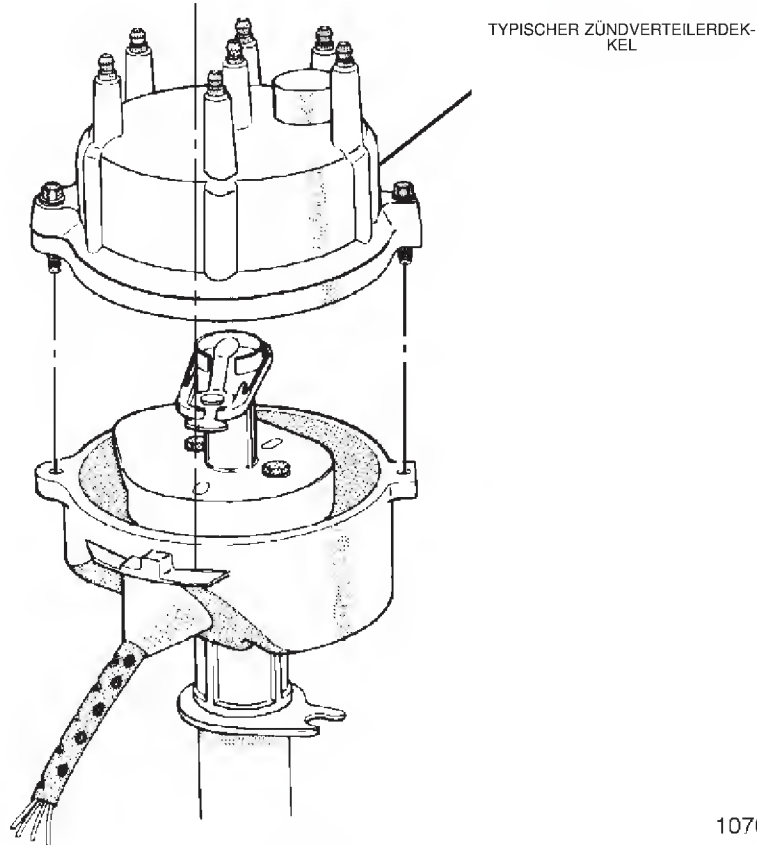

1070304

ABB. 1

Bezeichnung: No Cam Signal At PCM (Kein Signal vom Nockenwellenfühler am PCM)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung.

Aufnahmebedingung: Der Fehlercode wird gespeichert, wenn beim Starten des Motors 96 Kurbelwinkelsignale gezählt wurden und kein Signal vom Nockenwellenfühler registriert wurde.

Funktionsprinzip: Der Nockenwellenfühler (CMP) ist ein Hall-Sensor, der die Stellung der Nockenwelle ermittelt. Der Fühler wird vom PCM mit einer 5-Volt-Spannung versorgt. Die Fühlermasse liegt ebenfalls am PCM. Außerdem legt der PCM eine Pull-Up-Spannung (5 Volt) an den Signalstromkreis des Nockenwellenfühlers an. Das Signal wird durch einen rotierenden Impulsring erzeugt, der im Zündverteiler durch den Nockenwellenfühler läuft. Wenn die Vorderkante eines Impulsringzahns in den Fühler hineinläuft, beträgt die Signalspannung 5 Volt. Läuft die Hinterkante des Zahns aus dem Fühler heraus, fällt die Signalspannung auf 0,3 Volt.


Mögliche Ursachen:

- Unterbrechung in der 5-Volt-Spannungsversorgung
- Unterbrechung im Massestromkreis des Fühlers
- Unterbrechung oder Kurzschluß im Signalstromkreis
- Impulsring beschädigt
- Fühler defekt
- PCM defekt

80aa4ba4

TEST TC-1B

BEHEBEN DES FEHLERS - NO CAM SIGNAL AT PCM (KEIN SIGNAL VOM NOCKENWELLENFÜHLER AM PCM)

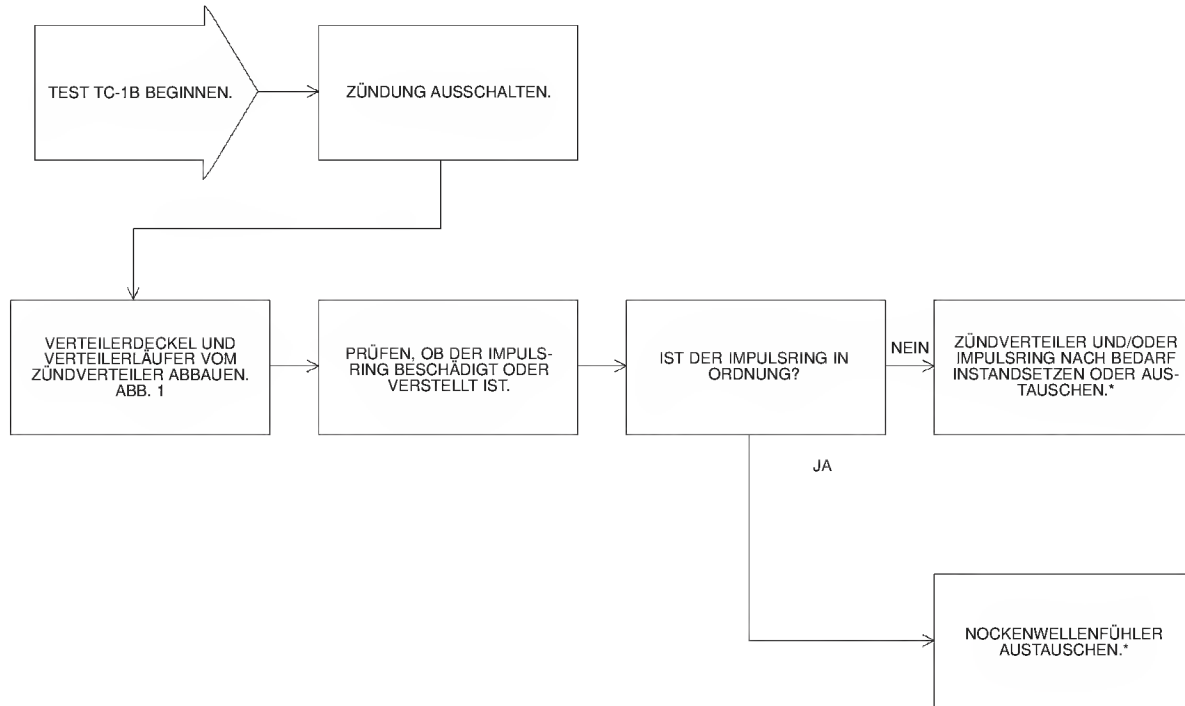

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

Bezeichnung: No Cam Signal At PCM (Kein Signal vom Nockenwellenfühler am PCM)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung.

Aufnahmebedingung: Der Fehlercode wird gespeichert, wenn beim Starten des Motors 96 Kurbelwinkelsignale gezählt wurden und kein Signal vom Nockenwellenfühler registriert wurde.

Funktionsprinzip: Der Nockenwellenfühler (CMP) ist ein Hall-Sensor, der die Stellung der Nockenwelle ermittelt. Der Fühler wird vom PCM mit einer 5-Volt-Spannung versorgt. Die Fühlermasse liegt ebenfalls am PCM. Außerdem legt der PCM eine Pull-Up-Spannung (5 Volt) an den Signalstromkreis des Nockenwellenfühlers an. Das Signal wird durch einen rotierenden Impulsring erzeugt, der im Zündverteiler durch den Nockenwellenfühler läuft. Wenn die Vorderkante eines Impulsringzahns in den Fühler hineinläuft, beträgt die Signalspannung 5 Volt. Läuft die Hinterkante des Zahns aus dem Fühler heraus, fällt die Signalspannung auf 0,3 Volt.


Mögliche Ursachen:

- Unterbrechung in der 5-Volt-Spannungsversorgung
- Unterbrechung im Massestromkreis des Fühlers
- Unterbrechung oder Kurzschluß im Signalstromkreis
- Impulsring beschädigt
- Fühler defekt
- PCM defekt

80aa4ba4

ABB. 1


TYPEN TJ/XJ

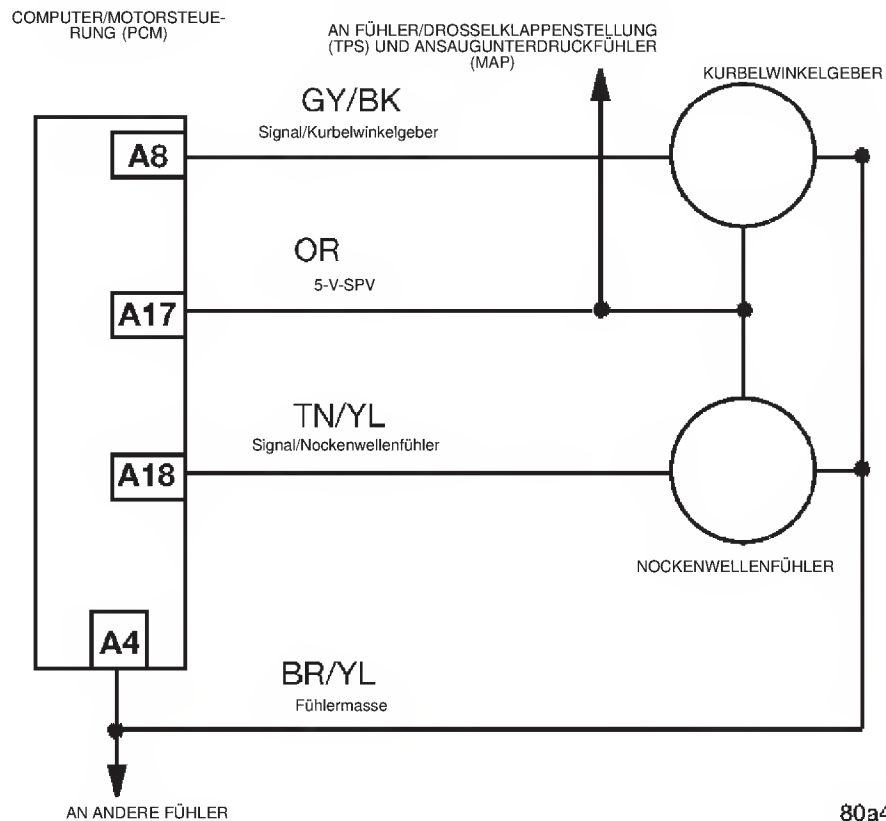

80a4eff4

TEST TC-1C

BEHEBEN DES FEHLERS - NO CAM SIGNAL AT PCM (KEIN SIGNAL VOM NOCKENWELLENFÜHLER AM PCM)

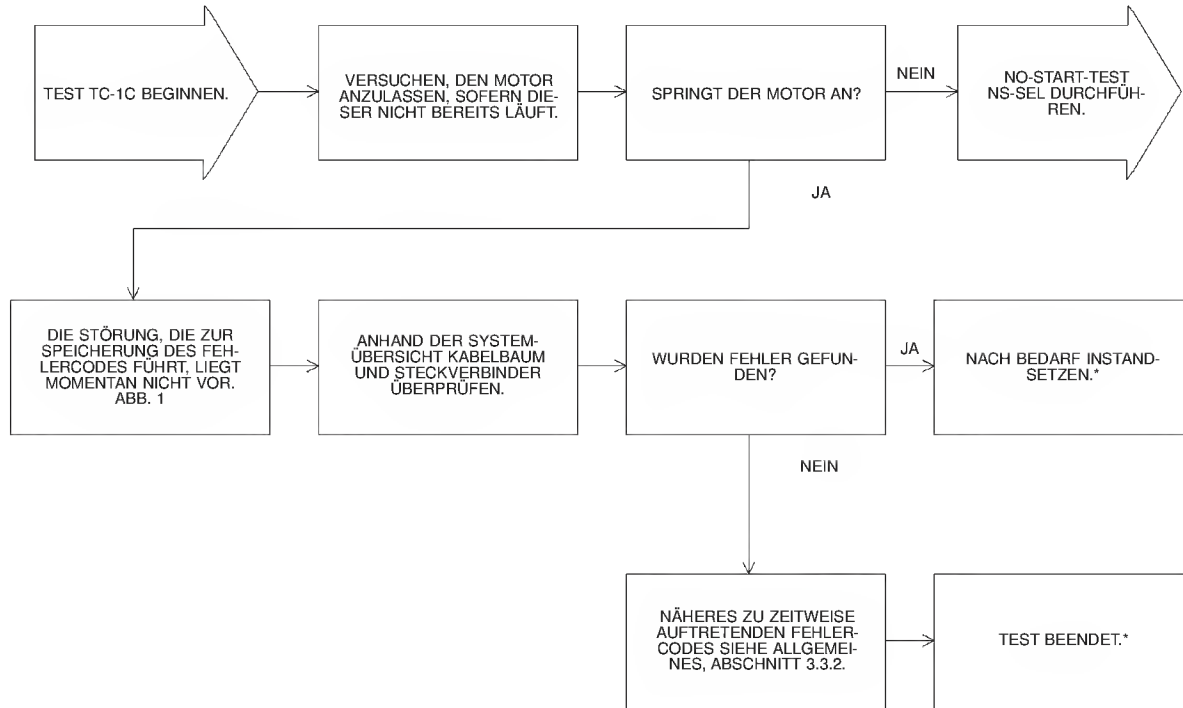

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-5A

BEHEBEN DES FEHLERS - CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO LOW (LADESPANNUNG ZU NIEDRIG)

Vor TEST TC-5A erst DTC-TEST durchführen

Bezeichnung: Charging System Voltage Too Low (Ladespannung zu niedrig)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und einer Motordrehzahl von über 1500 min⁻¹ nach 25 Sekunden.

Aufnahmebedingung: Der PCM versucht, die Spannungsabgabe der Lichtmaschine zu regeln. Es liegen keine Störungen der Erregerwicklung vor, aber die abgegebene Spannung ändert sich nicht.


Funktionsprinzip: Der PCM versucht, eine Systemspannung zwischen 12,9 Volt und 15,0 Volt aufrecht zu halten. Die Spannung, die vom PCM für das Ladesystem festgelegt wird, wird als "Sollspannung" bezeichnet. Diese Sollspannung wird entsprechend den Signalen des Batterietemperaturfühlers (Außentemperaturfühlers) festgelegt. Die Sollspannung wird bei laufendem Motor ständig mit der gemessenen Spannung (Ist-Spannung) verglichen. Der PCM regelt die Ladespannung durch Aktivieren und Deaktivieren der Erregerwicklung. Wenn die Batteriespannung unter den einen bestimmten Grenzwert fällt, aktiviert der PCM die Erregerwicklung so lange, bis die Batteriespannung wieder über dem Grenzwert liegt.

Mögliche Ursachen:

- > Antriebsriemen der Lichtmaschine defekt oder falsch eingestellt
- > Hoher Widerstand zwischen Batterie-Pluspol (+) und Lichtmaschinen-Pluspol (+)
- > Hoher Widerstand zwischen Batterie-Minuspol (-) und Lichtmaschinenmasse
- > PCM defekt

80aa0ff4


TYPEN TJ/XJ

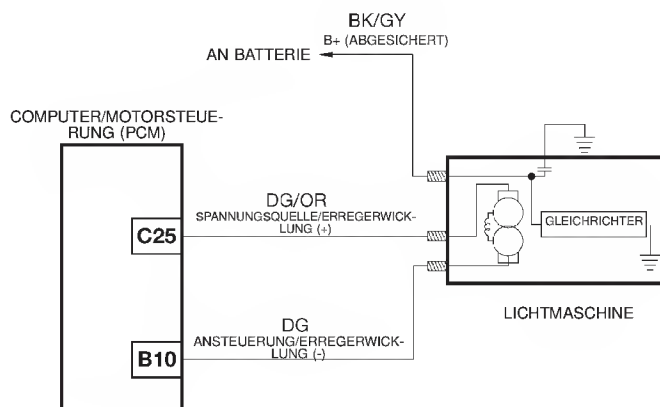

80b6f0cd

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/BATTERIETEMPERATURFÜHLER

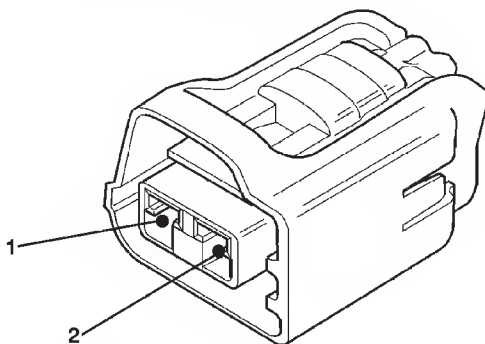

POL	FARBE	BELEGUNG
1	PK/YL	SIGNAL/BATTERIETEMPERATURFÜHLER
2	BR/YL	FÜHLERMASSE


ABB. 1

80aaf127

TEST TC-5A


BEHEBEN DES FEHLERS - CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO LOW (LADESPANNUNG ZU NIEDRIG)

Vor TEST TC-5A erst DTC-TEST durchführen

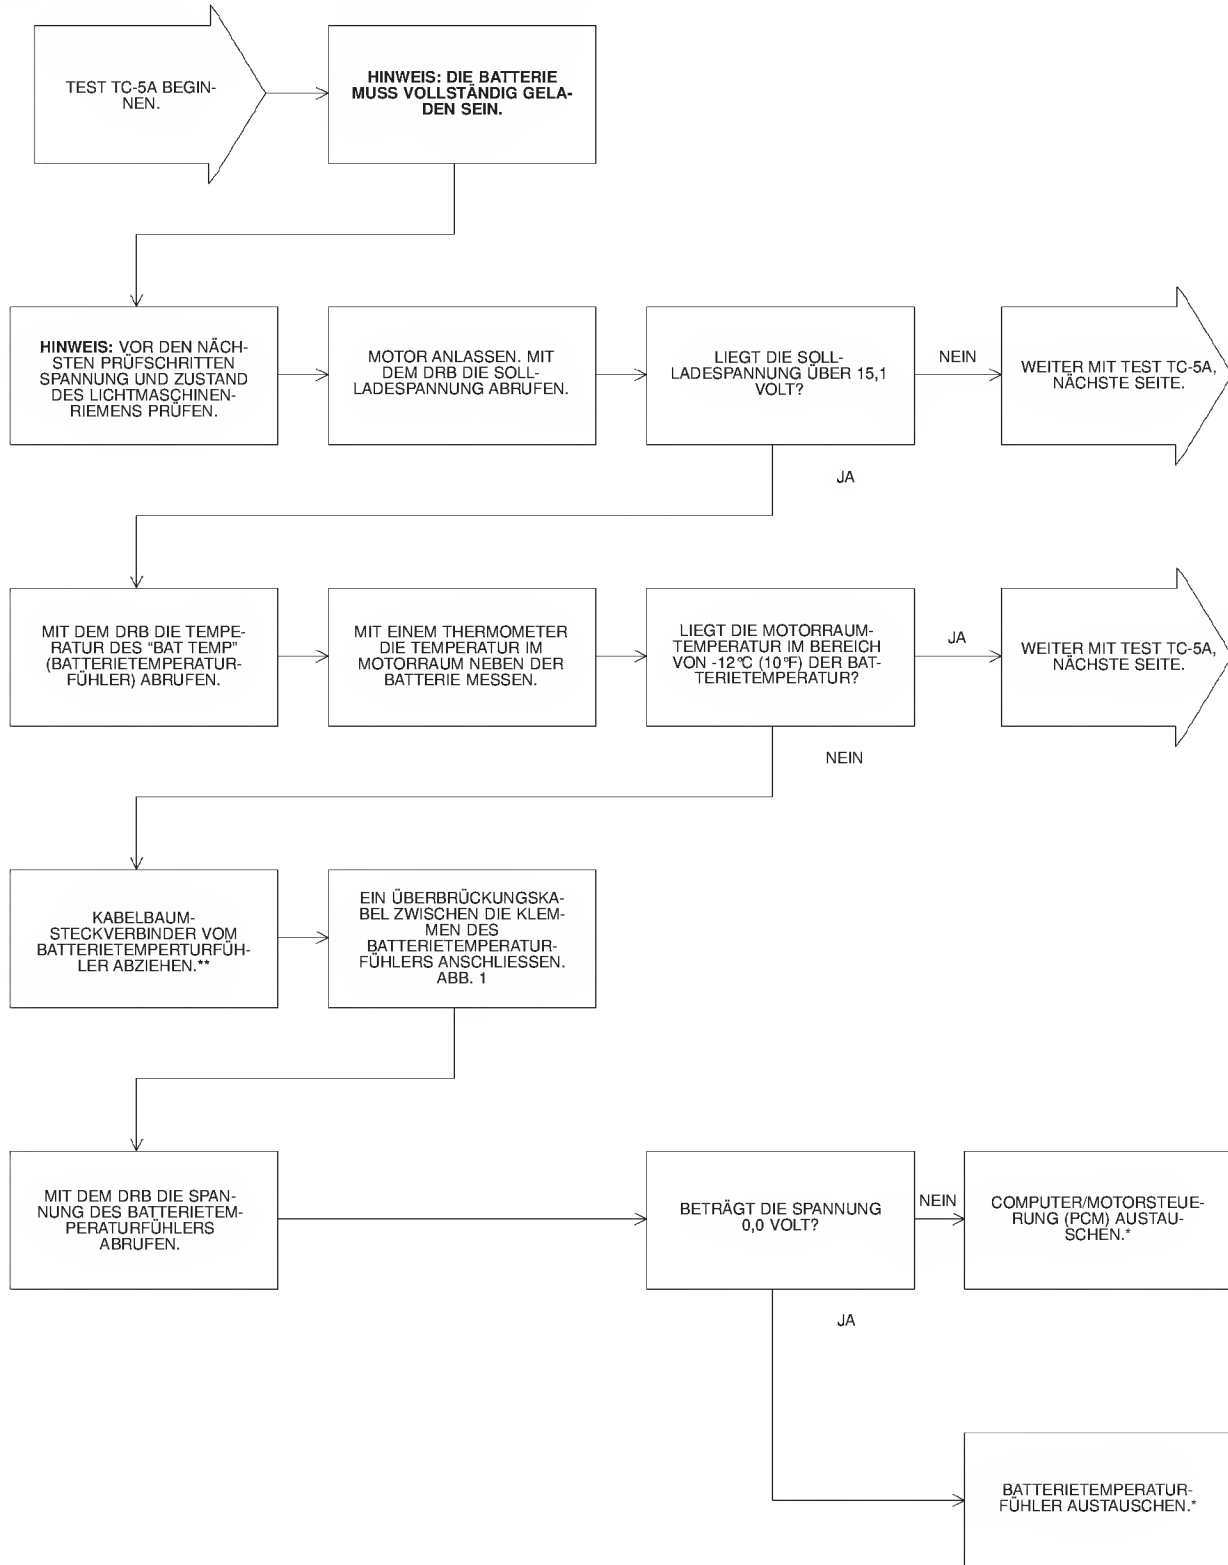

*Nachprüfung VER-3A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

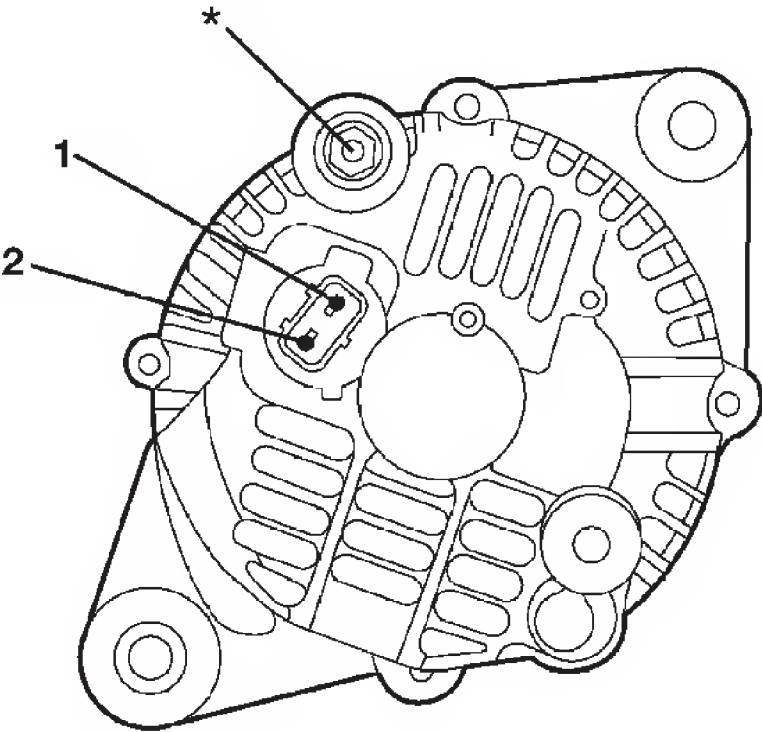


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/OR	SPANNUNGSQUELLE/LICHTMASCHINE
2	DG	ERREGERWICKLUNG/LICHTMASCHINE
*	BK/GY	B+

80b6b36c

ABB. 1

TEST TC-5A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO LOW (LADESPANNUNG ZU NIEDRIG)

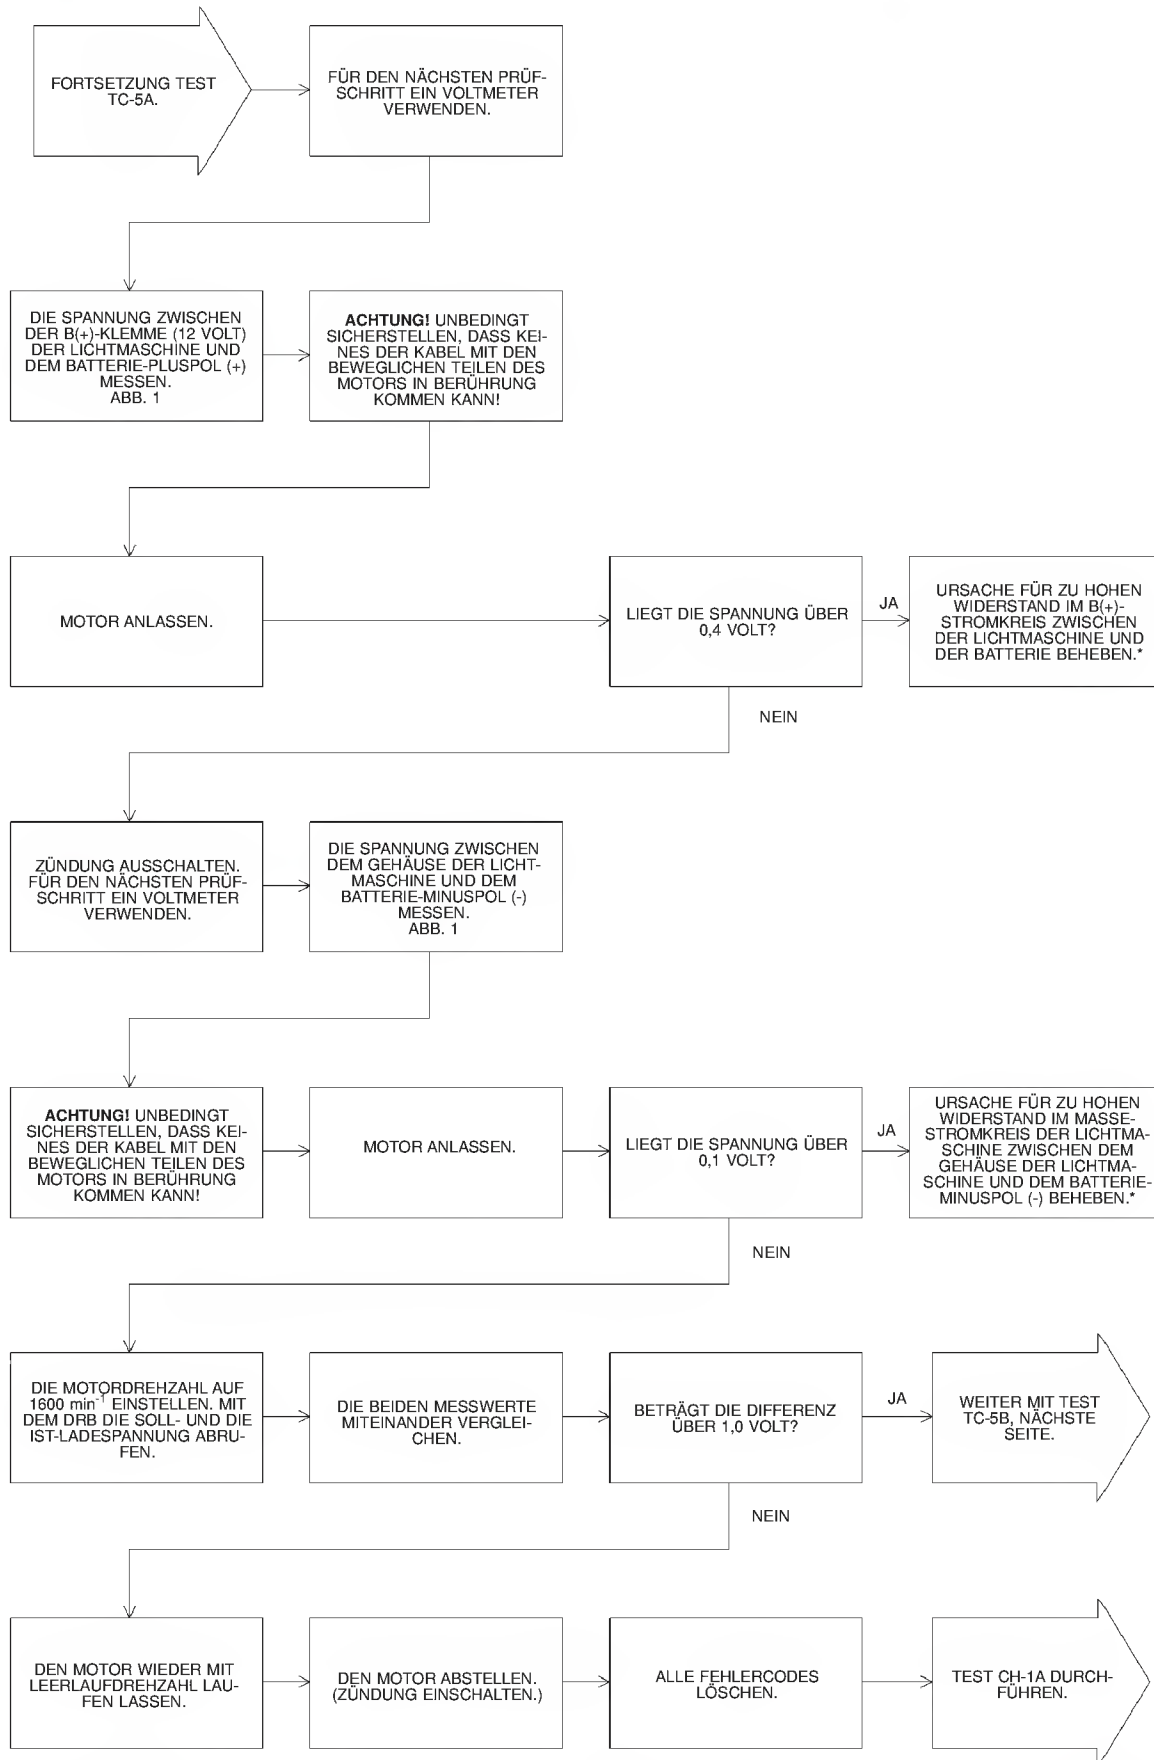

*Nachprüfung VER-3A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-5B


BEHEBEN DES FEHLERS - CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO LOW (LADESPANNUNG ZU NIEDRIG)

Vor TEST TC-5B erst TC-5A durchführen

TYPEN TJ/XJ


KABELBAUM-STECKVERBINDER, ERRE-
GERWICKLUNG/LICHTMASCHINE

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/OR	SPANNUNGSQUELLE/LICHTMASCHINE
2	DG	ANSTEUERUNG/ERREGERWICKLUNG

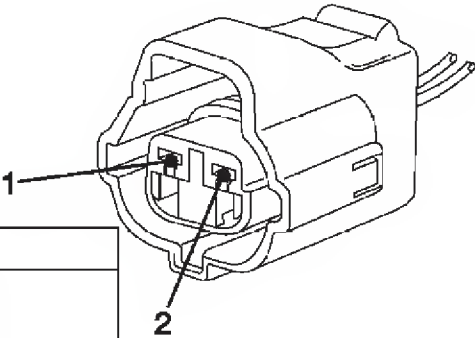


STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

GRAU

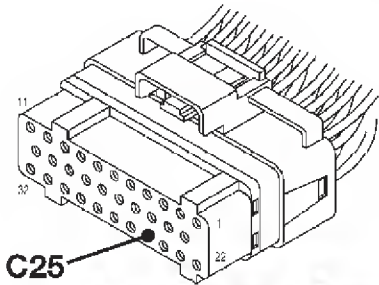

WEISS

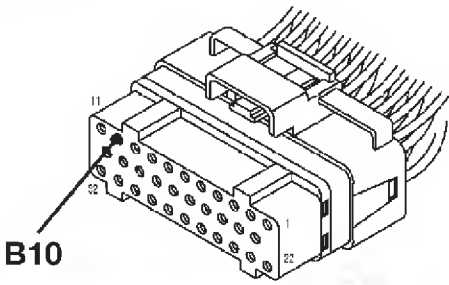


POL	FARBE	BELEGUNG
B10	DG	ANSTEUERUNG/ERREGERWICKLUNG
C25	DG/OR	SPANNUNGSQUELLE/LICHTMASCHINE

ABB. 1

80b6b37b

TYPEN TJ/XJ

KABELBAUM-STECKVERBINDER, ERREGERWICK-
LUNG/LICHTMASCHINE

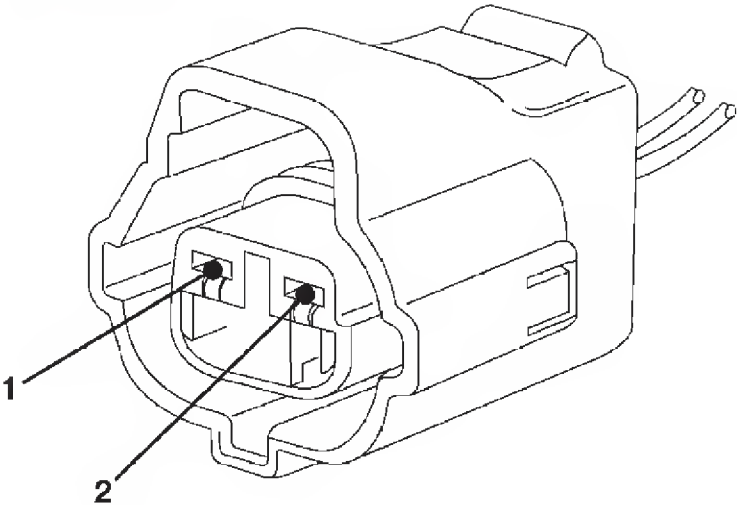

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/OR	SPANNUNGSQUELLE/LICHTMASCHINE
2	DG	ANSTEUERUNG/ERREGERWICKLUNG


ABB. 2

80b6b12e

TEST TC-5B

BEHEBEN DES FEHLERS - CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO LOW (LADESPANNUNG ZU NIEDRIG)

Vor TEST TC-5B erst TC-5A durchführen

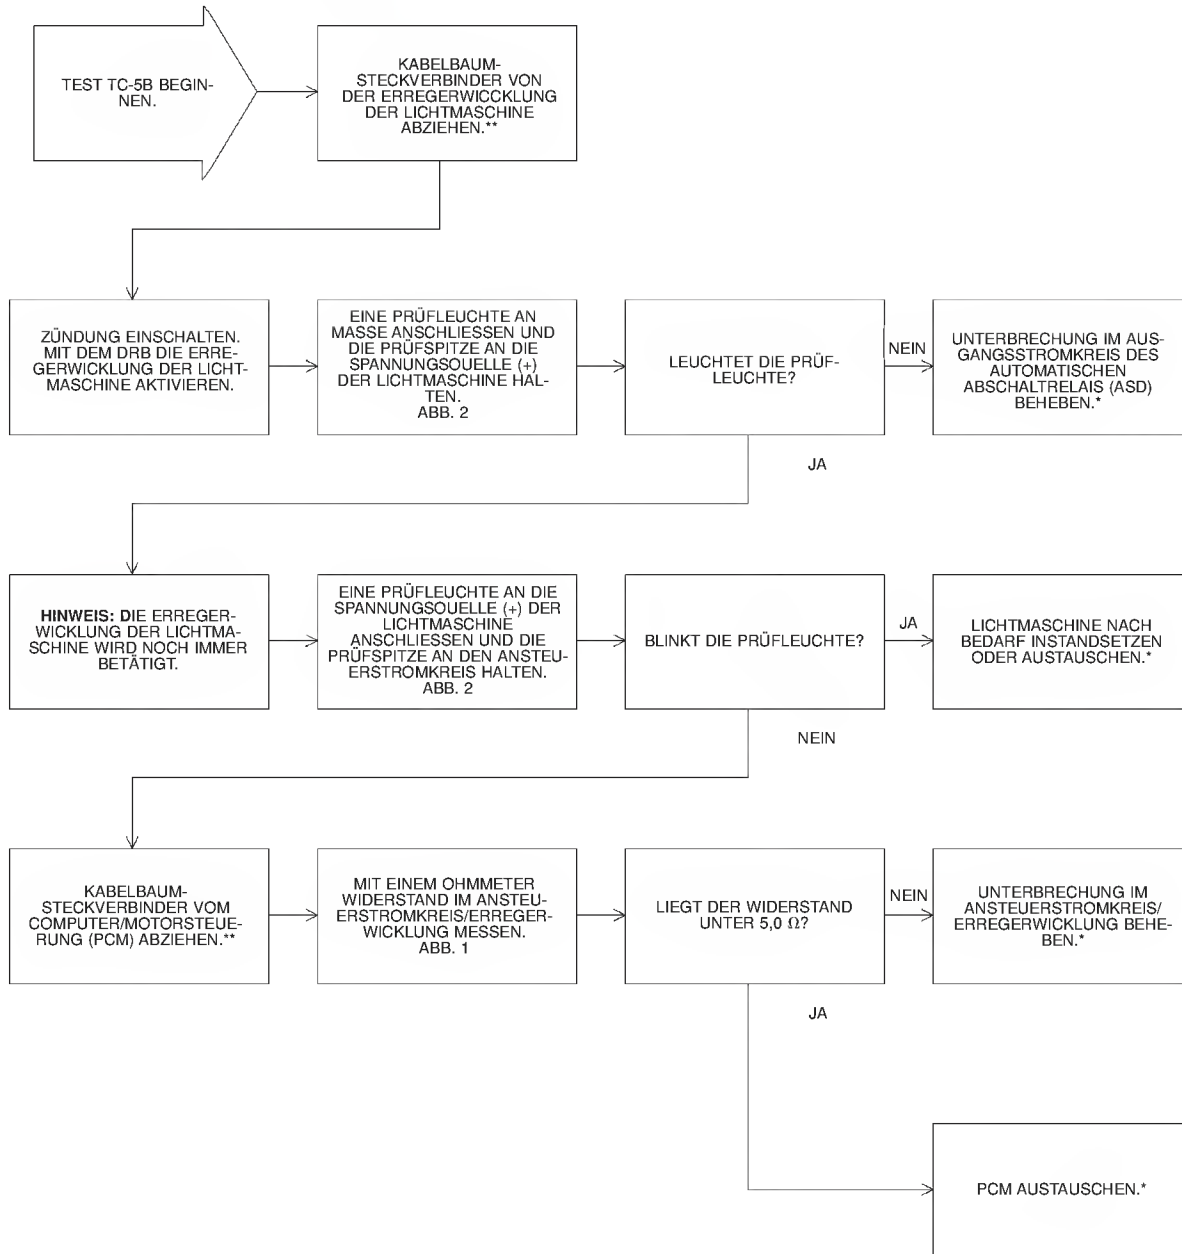

*Nachprüfung VER-3A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-6A

BEHEBEN DES FEHLERS - CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO HIGH (LADESPANNUNG ZU HOCH)

Vor TEST TC-6A erst DTC-TEST durchführen

TYPEN TJ/XJ

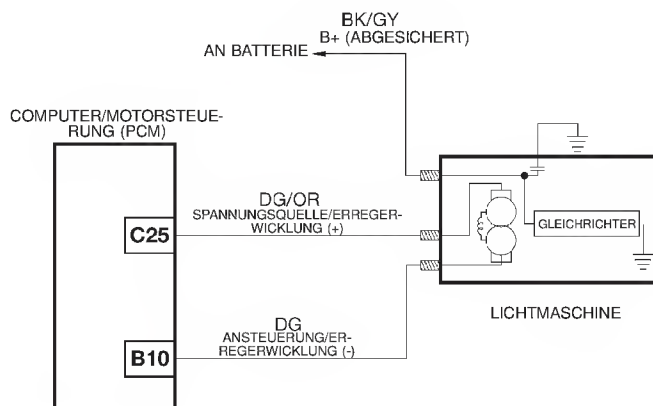

80b6f0cd

Bezeichnung: Charging System Voltage Too High (Ladespannung zu hoch)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und einer Motordrehzahl von über 0 min⁻¹.

Aufnahmebedingung: Der PCM versucht, die Spannungsabgabe der Lichtmaschine zu regeln. Es liegen keine Störungen der Erregerwicklung vor, aber die abgegebene Spannung ändert sich nicht.


Funktionsprinzip: Der PCM versucht, eine Systemspannung zwischen 12,9 Volt und 15,0 Volt aufrecht zu halten. Die Spannung, die vom PCM für das Ladesystem festgelegt wird, wird als "Sollspannung" bezeichnet. Diese Sollspannung wird entsprechend den Signalen des Batterietemperaturfühlers (Außentemperaturfühlers) festgelegt. Die Sollspannung wird bei laufendem Motor ständig mit der gemessenen Spannung (Ist-Spannung) verglichen. Der PCM regelt die Ladespannung durch Aktivieren und Deaktivieren der Erregerwicklung. Wenn die Batteriespannung unter den einen bestimmten Grenzwert fällt, aktiviert der PCM die Erregerwicklung so lange, bis die Batteriespannung wieder über dem Grenzwert liegt.

Mögliche Ursachen:

- > Interner Kurzschluß in der Lichtmaschine
- > Masseschluß der Erregerwicklung
- > PCM defekt

80aa0ff2

KABELBAUM-STECKVERBINDER,
ERREGERWICKLUNG/LICHTMA-
SCHINE

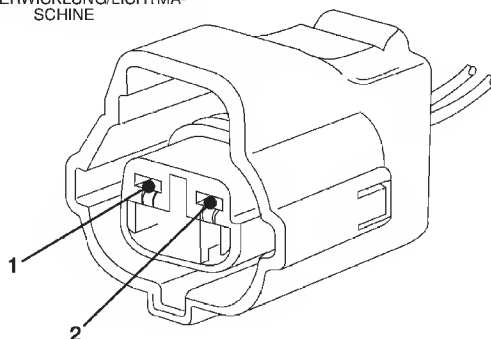

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/OR	SPANNUNGSQUELLE/LICHTMASCHINE
2	DG	ANSTEUERUNG/ERREGERWICKLUNG


ABB. 1

80b6b12e

TEST TC-6A

BEHEBEN DES FEHLERS - CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO HIGH (LADESPANNUNG ZU HOCH)

Vor TEST TC-6A erst DTC-TEST durchführen

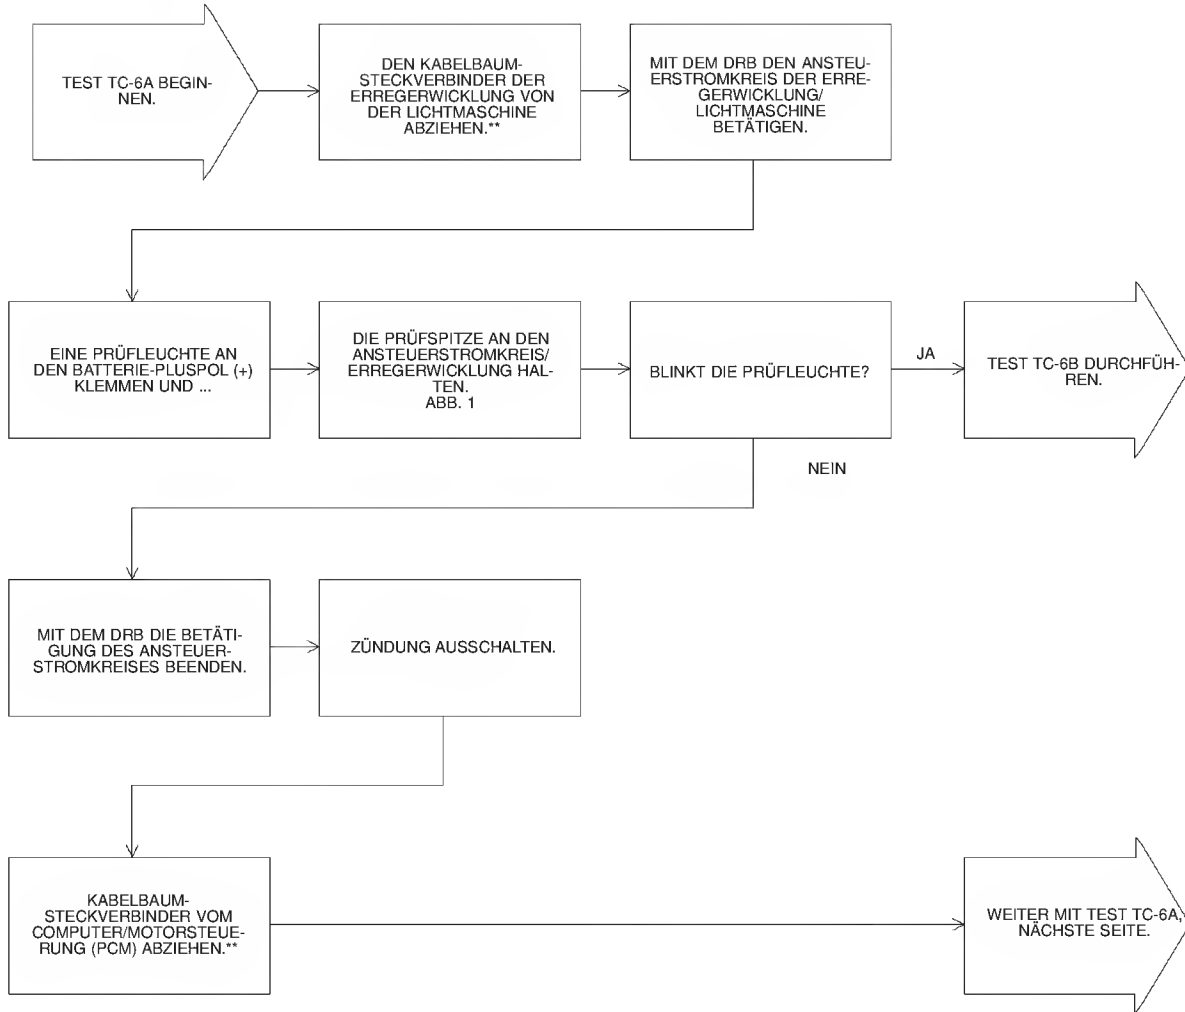


*Nachprüfung VER-3A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-6A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO HIGH
(LADESPANNUNG ZU HOCH)

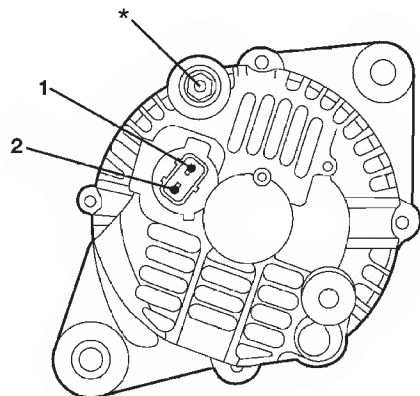


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/OR	SPANNUNGSQUELLE/LICHTMASCHINE
2	DG	ERREGERWICKLUNG/LICHTMASCHINE
*	BK/GY	B+

80b6b36c

ABB. 1

TYP TJ

KABELBAUM-STECKVERBINDER, ERREGERWICKLUNG/LICHTMASCHINE

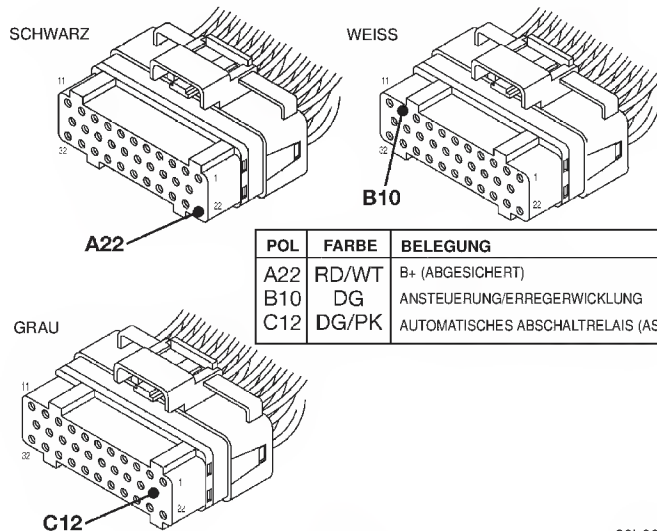


POL	FARBE	BELEGUNG
A22	RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
B10	DG	ANSTEUERUNG/ERREGERWICKLUNG
C12	DG/PK	AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

80b099df

ABB. 2

TYP XJ

KABELBAUM-STECKVERBINDER, ERREGERWICKLUNG/LICHTMASCHINE

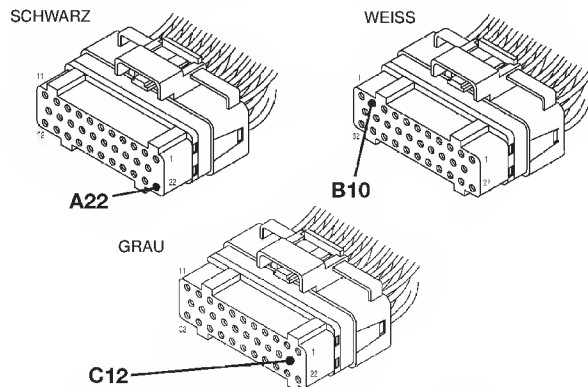


POL	FARBE	BELEGUNG
A22	DG/BK	B+ (ABGESICHERT)
B10	DG	ANSTEUERUNG/ERREGERWICKLUNG
C12	DG/OR	AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

80b04fdf

ABB. 3

TEST TC-6A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO HIGH (LADESPANNUNG ZU HOCH)

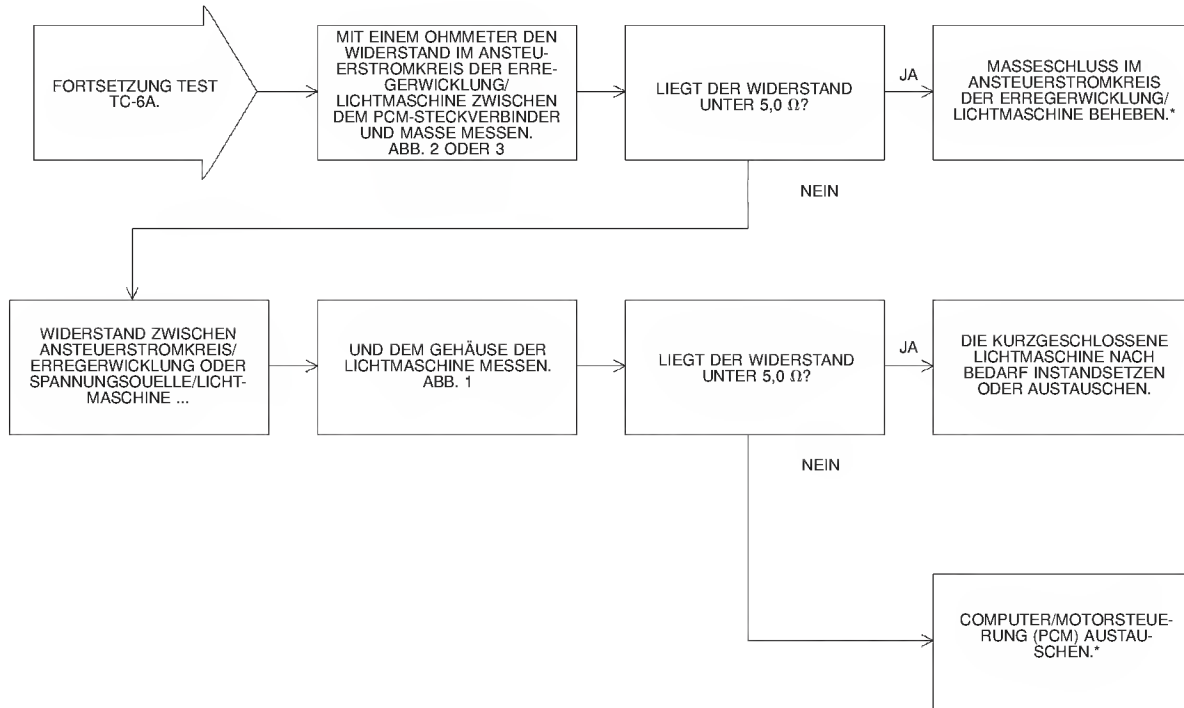

*Nachprüfung VER-3A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-6B

BEHEBEN DES FEHLERS - CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO HIGH (LADESPANNUNG ZU HOCH)

Vor TEST TC-6B erst TC-6A durchführen

TYPEN TJ/XJ

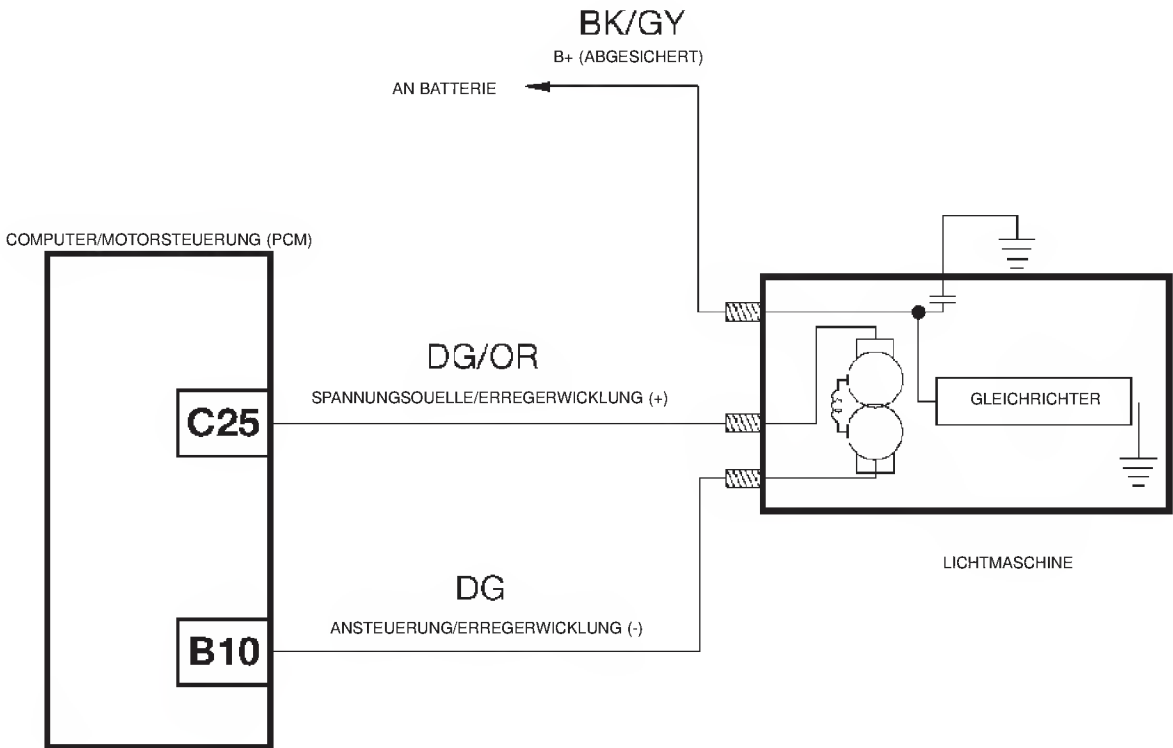


80b6f0cd

TEST TC-6B

BEHEBEN DES FEHLERS - CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO HIGH (LADESPANNUNG ZU HOCH)

Vor TEST TC-6B erst TC-6A durchführen

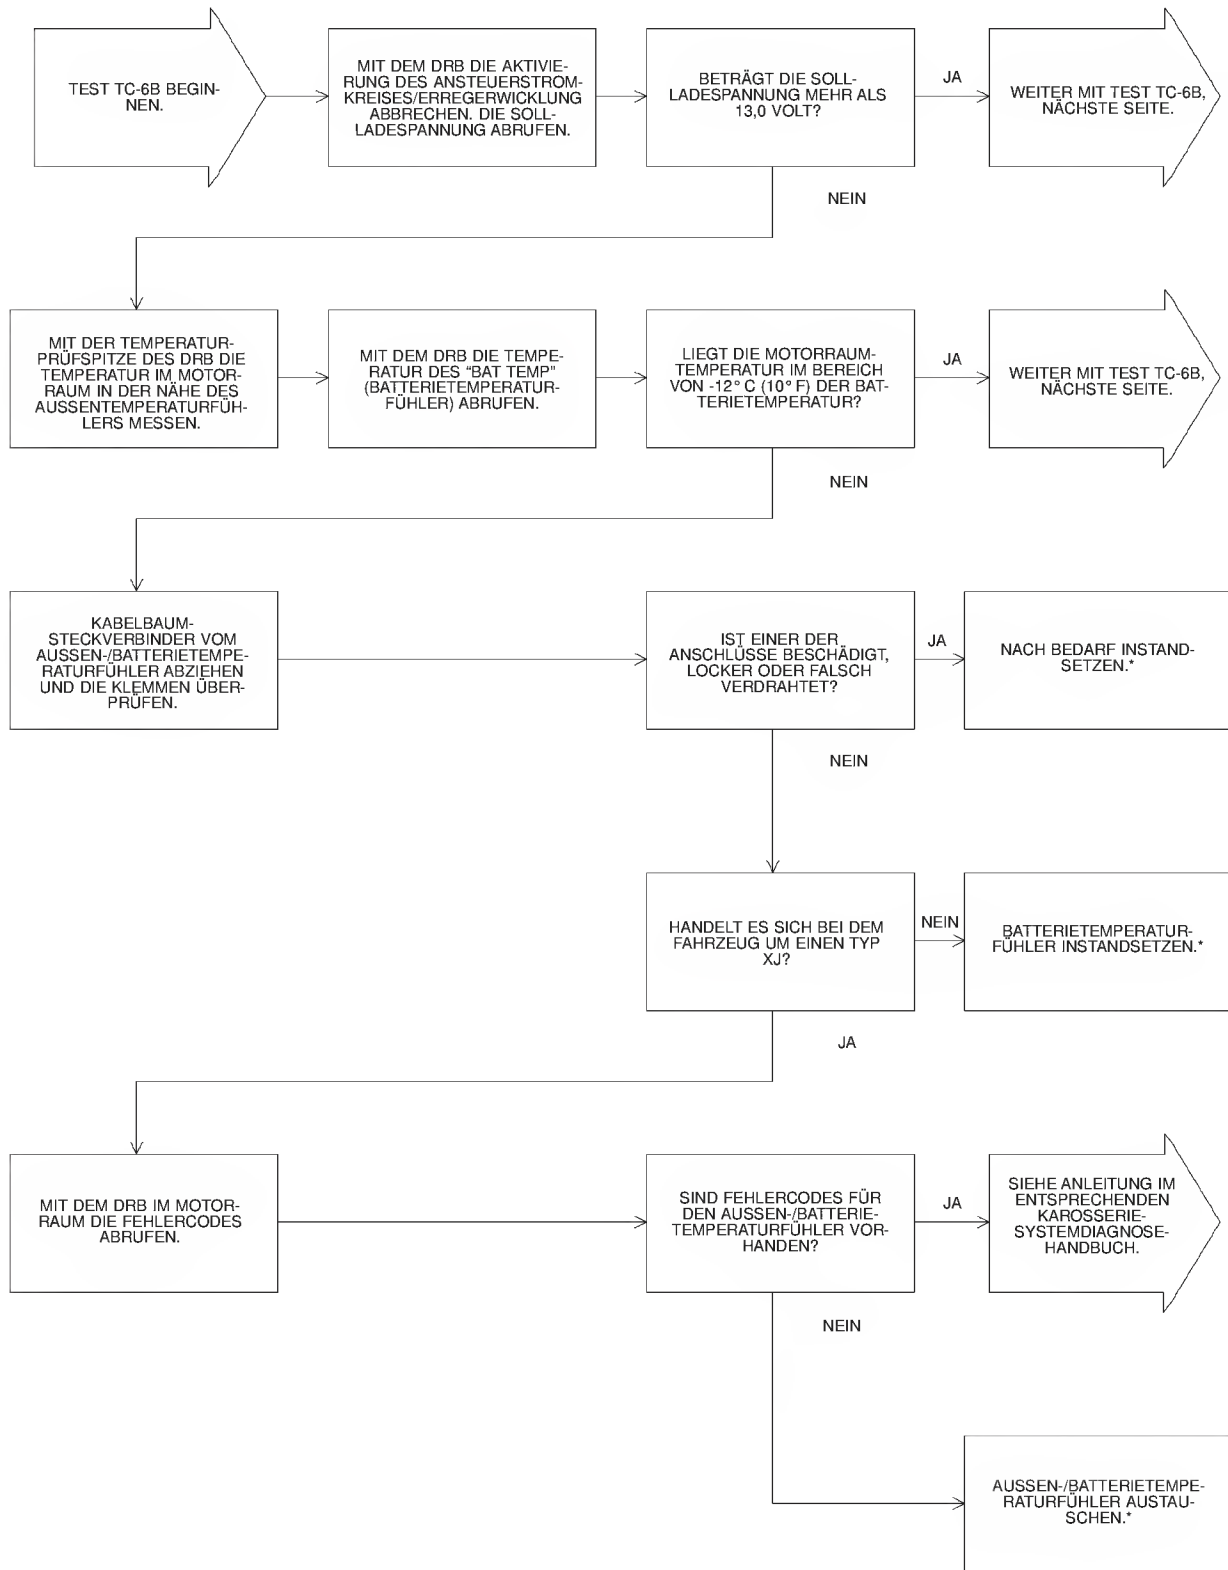

*Nachprüfung VER-3A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

FEHLERCODE - TEST

[illegible]

TEST TC-6B

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO HIGH (LADESPANNUNG ZU HOCH)

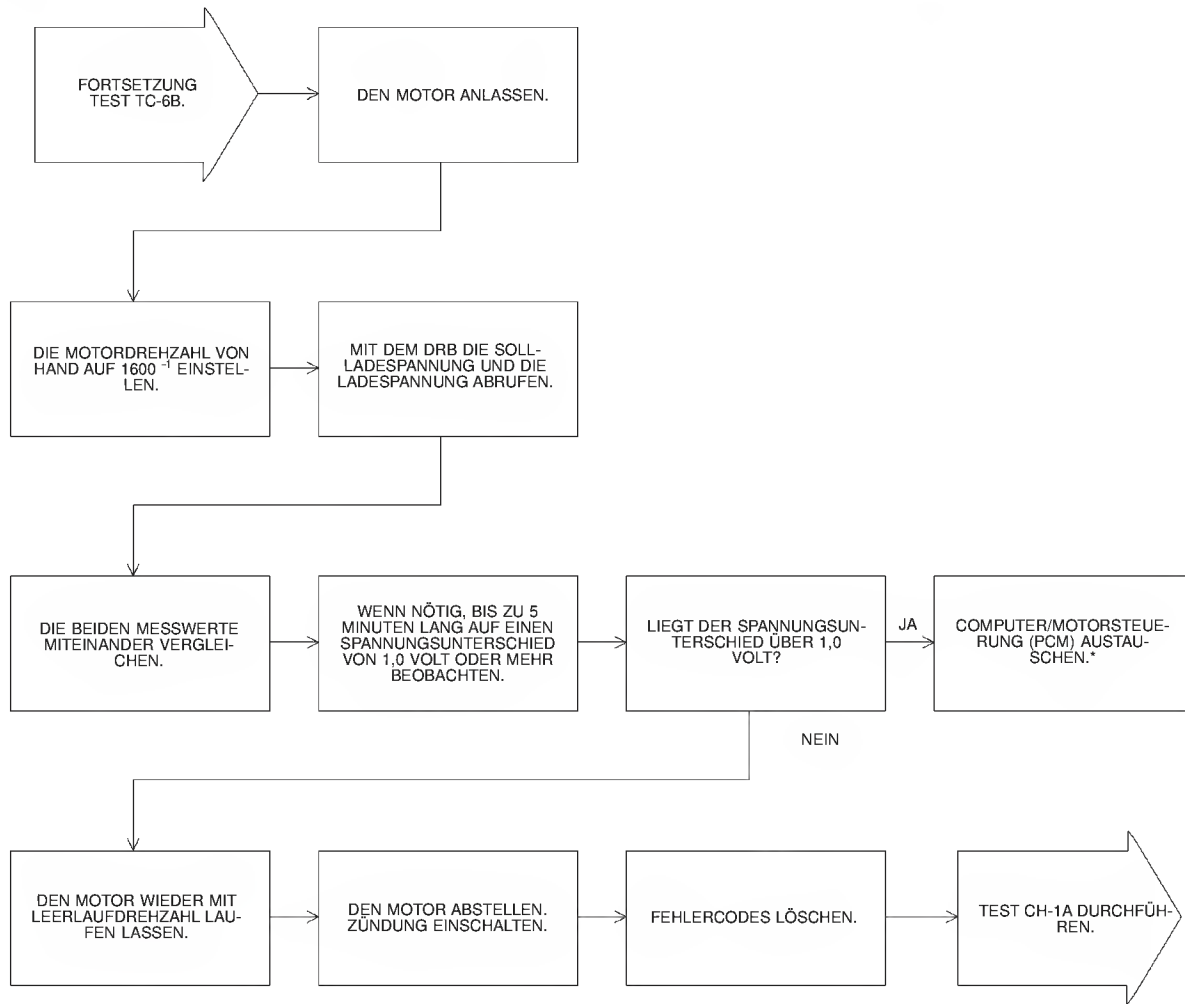

**Nachprüfung VER-3A durchführen.*


***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-10A

BEHEBEN DES FEHLERS - AUTO SHUTDOWN RELAY CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD))


Vor TEST TC-10A erst DTC-TEST durchführen

TYP TJ

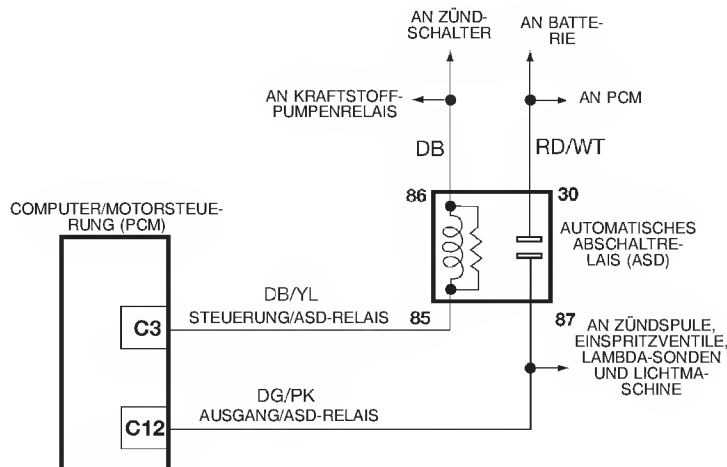

80b6f0d0

TYP XJ

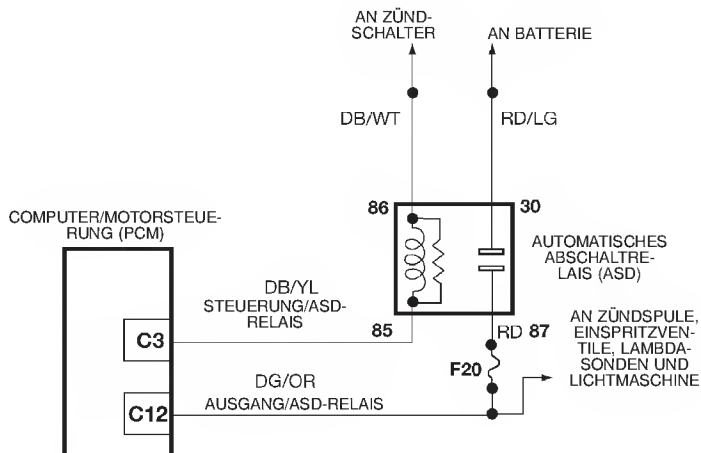

80b04fe0

Bezeichnung: Auto Shutdown Relay Control Circuit (Steuerstromkreis Automatisches Abschaltrelais (ASD))

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und Batteriespannung über 10,4 Volt.


Funktionsprinzip: Das automatische Abschaltrelais (ASD) schaltet die 12-Volt-Spannungsversorgung für die Einspritzventile, die Zündspule(n) und die Lambda-Sondenheizung (sowie das Niederdruckabschaltventil bei Erdgasmotoren). Das Relais befindet sich in der Zentralen Stromversorgung (PDC). Eine Seite der Relaisspule wird bei eingeschalteter Zündung mit Batteriespannung versorgt. Der Stromkreis ist geschlossen, wenn der Computer/Motorsteuerung (PCM) die andere Seite der Relaisspule an Masse schaltet. Dies geschieht, wenn der Zündschalter in den Stellungen "Start" oder "Run" (Ein) steht und eine Motordrehzahl registriert wird. Wenn keine Motordrehzahl registriert wird, unterbricht der PCM den Massestromkreis des ASD-Relais.

Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung oder Kurzschluß in der Relaisspule
- > Unterbrechung im abgesicherten Ausgangsstromkreis/Zündschalter
- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Steuerstromkreis des ASD-Relais
- > Ansteuerung des Stromkreises im PCM ausgefallen (PCM defekt)
- > Steckverbinder/Anschlüsse

TEST TC-10A
**BEHEBEN DES FEHLERS - AUTO SHUTDOWN RELAY CONTROL CIRCUIT
(STEUERSTROMKREIS AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD))**

Vor TEST TC-10A erst DTC-TEST durchführen

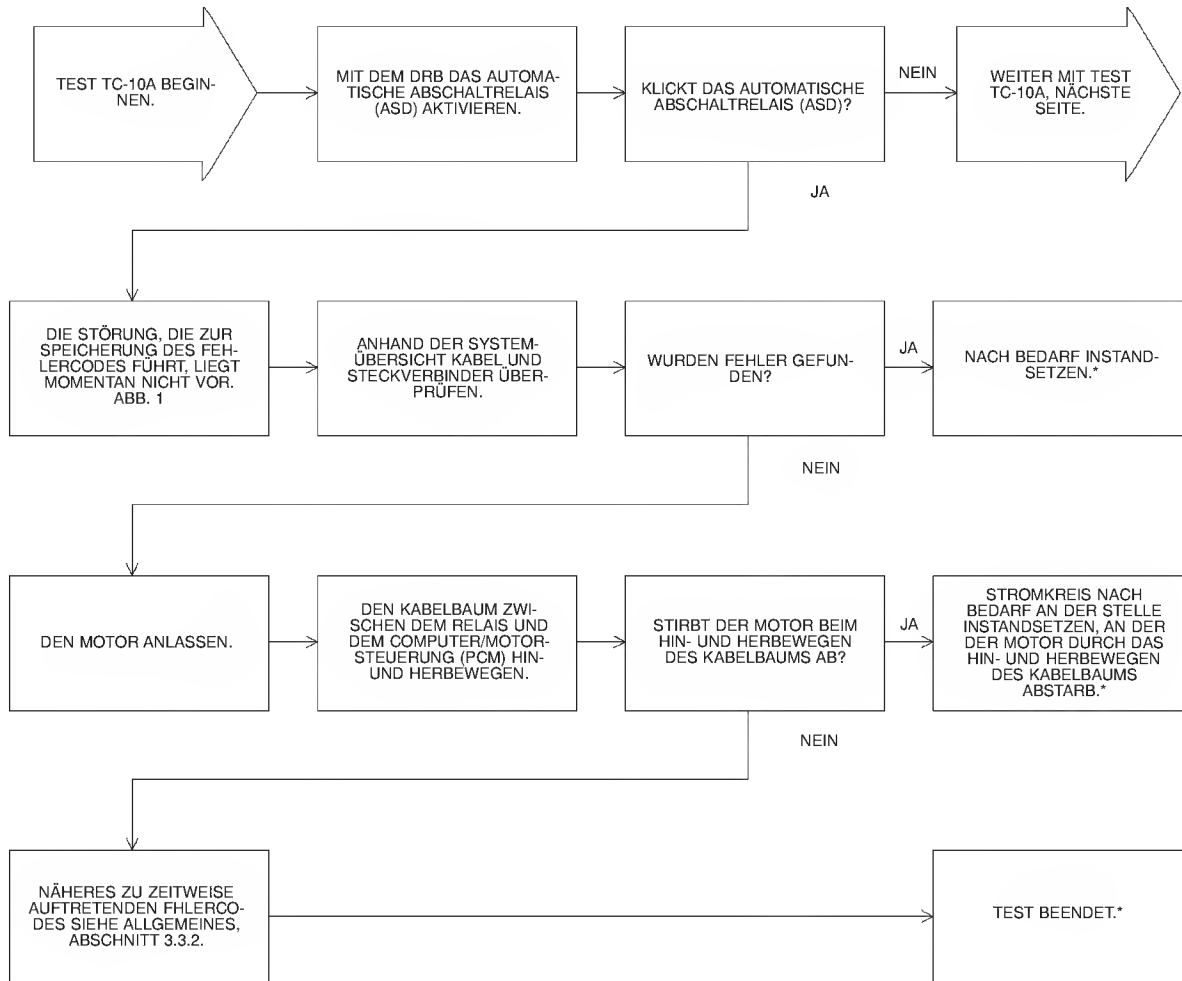

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TEST TC-10A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - AUTO SHUTDOWN RELAY CONTROL CIRCUIT
(STEUERSTROMKREIS AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD))


TYP TJ

STECKVERBINDER/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD) (IN DER PDC)

POL	FARBE	BELEGUNG
1 (30)	RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
2 (87)	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS
3 (86)	DB	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
5 (85)	DB/YL	STEUERUNG/ASD-RELAIS

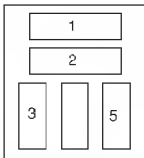

GRAUER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

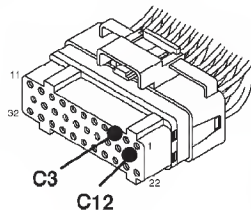

POL	FARBE	BELEGUNG
C3	DB/YL	STEUERUNG/ASD-RELAIS
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS


80b76e90

ABB. 1


TYP XJ

STECKVERBINDER/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD) (IN DER PDC)

POL	FARBE	BELEGUNG
2 (30)	RD/LG	B+ (ABGESICHERT)
4 (85)	DB/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
6 (86)	DB/YL	STEUERUNG/ASD-RELAIS
8 (87)	RD	AUSGANG/ASD-RELAIS

 

GRAUER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

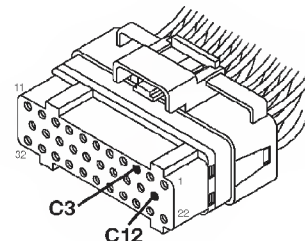


POL	FARBE	BELEGUNG
C3	DB/YL	STEUERUNG/ASD-RELAIS
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS

80b76e93

ABB. 2


TYP TJ

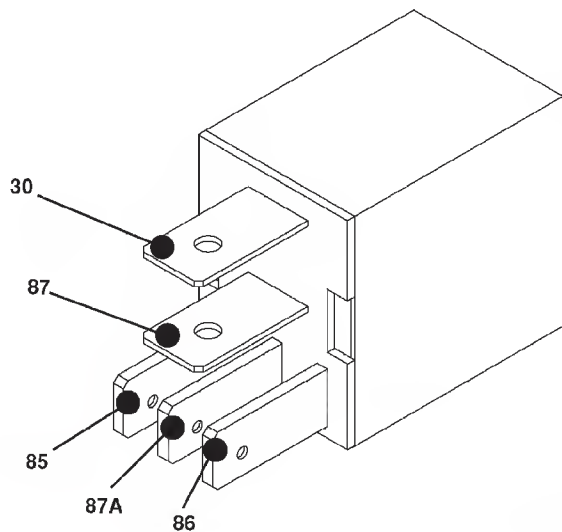

80b76e97

ABB. 3

TYP XJ

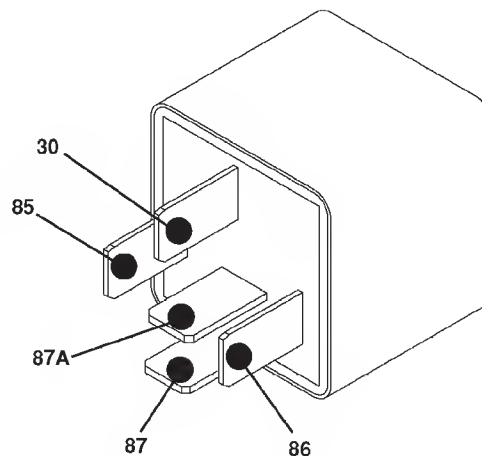


80b76e98

ABB. 4

TEST TC-10A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - AUTO SHUTDOWN RELAY CONTROL CIRCUIT (STUERSTROMKREIS AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD))

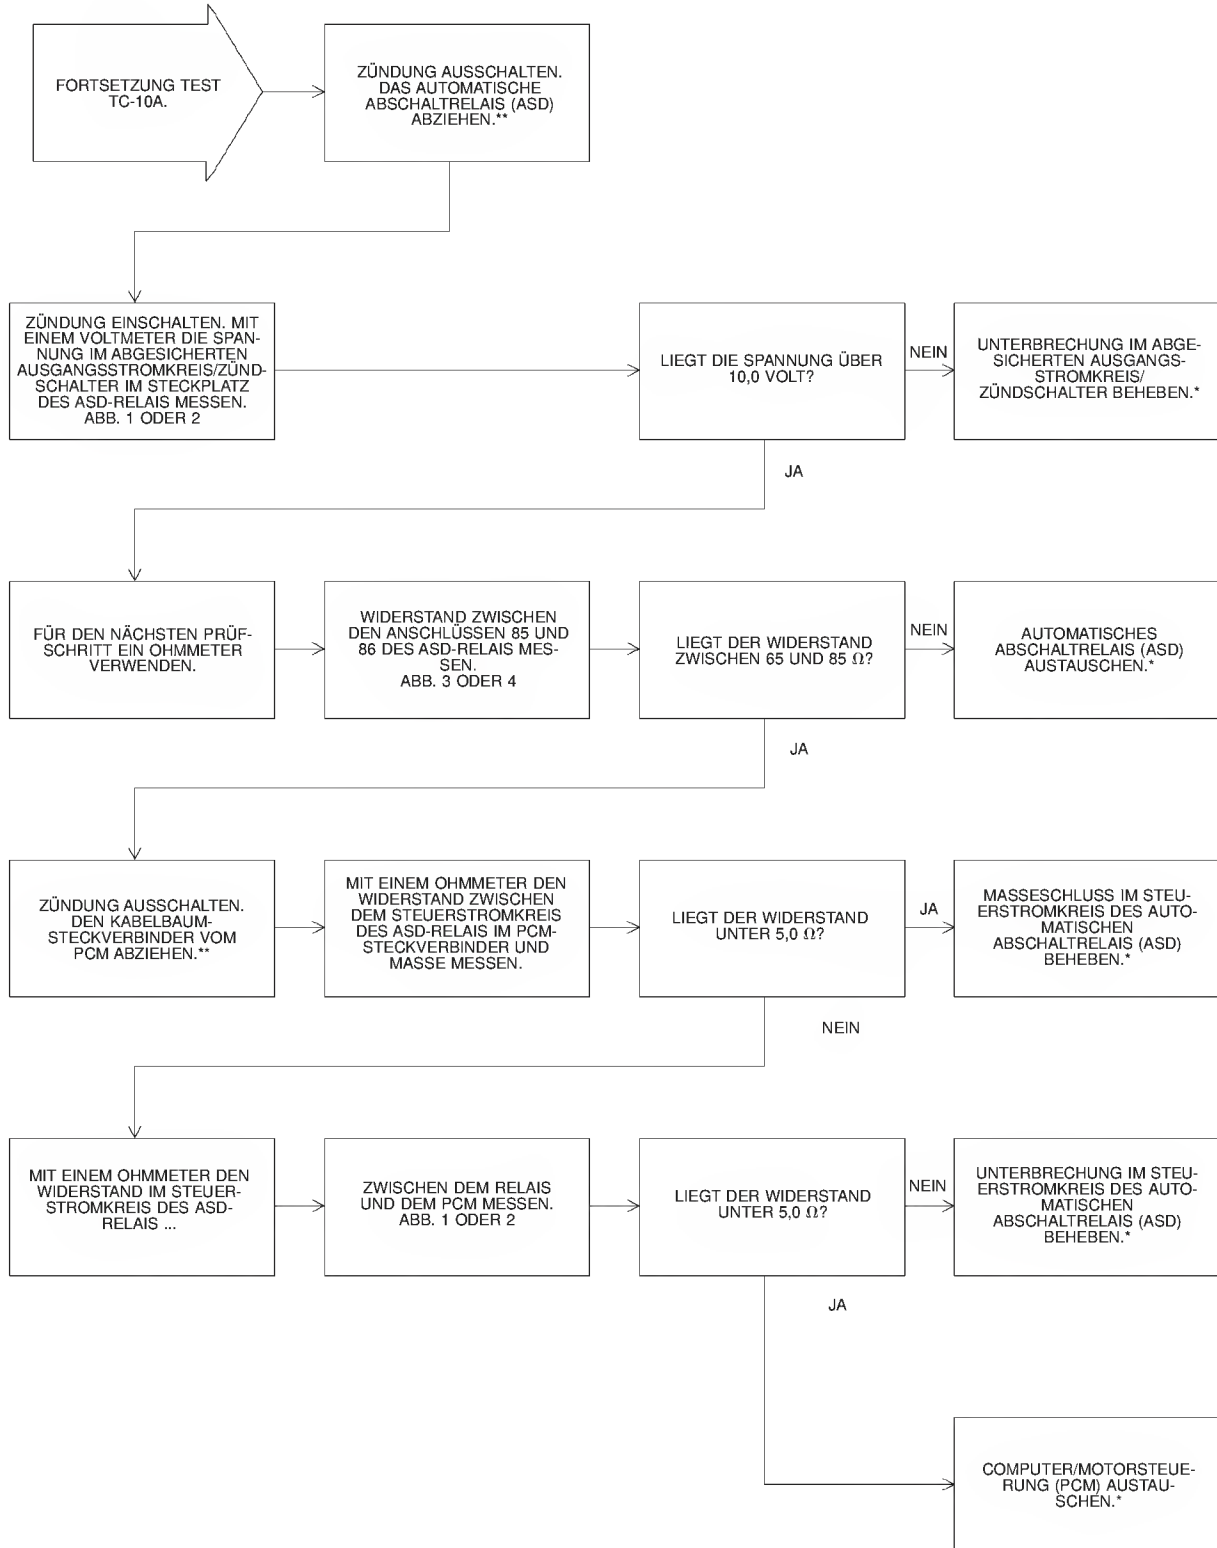

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*


***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-11A

BEHEBEN DES FEHLERS - GENERATOR FIELD NOT SWITCHING PROPERLY (ERREGERWICKLUNG DER LICHTMASCHINE SCHALTET NICHT OK)


Vor TEST TC-11A erst DTC-TEST durchführen

TYPEN TJ/XJ

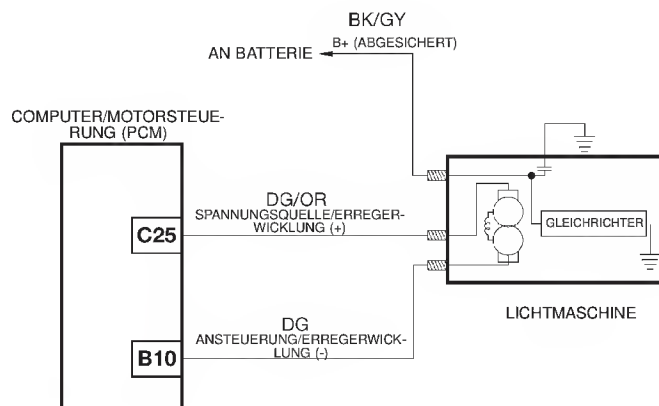

80b6f0cd

KABELBAUM-STECKVERBINDER,
ERREGERWICKLUNG/LICHTMASCHINE

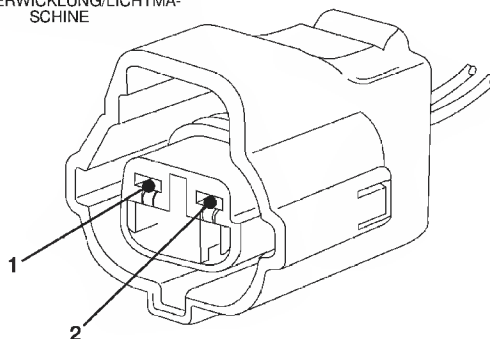

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/OR	SPANNUNGSQUELLE/LICHTMASCHINE
2	DG	ANSTEUERUNG/ERREGERWICKLUNG

ABB. 1

80b6b12e

Bezeichnung: Generator Field Not Switching Properly (Erregerwicklung der Lichtmaschine schaltet nicht OK)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und laufendem Motor.

Aufnahmebedingung: Dieser Fehlercode wird gespeichert, wenn der PCM versucht, die Erregerwicklung der Lichtmaschine zu steuern, bei der Überwachung jedoch kein Ergebnis festgestellt wird.

Funktionsprinzip: Der PCM versucht, eine Systemspannung zwischen 12,9 Volt und 15,0 Volt aufrecht zu halten. Die Spannung, die vom PCM für das Ladesystem festgelegt wird, wird als "Sollspannung" bezeichnet. Diese Sollspannung wird entsprechend den Signalen des Temperaturfühlers/Spannungsregelung festgelegt. Die Sollspannung wird bei laufendem Motor ständig mit der gemessenen Spannung (Ist-Spannung) verglichen. Wenn die Ist-Spannung unter die Sollspannung fällt, verstärkt der PCM die Masse für die Erregerwicklung. Wenn die Ist-Spannung über die Sollspannung steigt, reduziert der PCM die Masse für die Erregerwicklung.

Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Ansteuerstromkreis der Erregerwicklung
- > Interne(r) Unterbrechung oder Kurzschluß in der Lichtmaschine
- > Computer/Motorsteuerung (PCM) defekt


ABB. 2

2360602

TEST TC-11A

BEHEBEN DES FEHLERS - GENERATOR FIELD NOT SWITCHING PROPERLY (ERREGERWICKLUNG DER LICHTMASCHINE SCHALTET NICHT OK)

Vor TEST TC-11A erst DTC-TEST durchführen

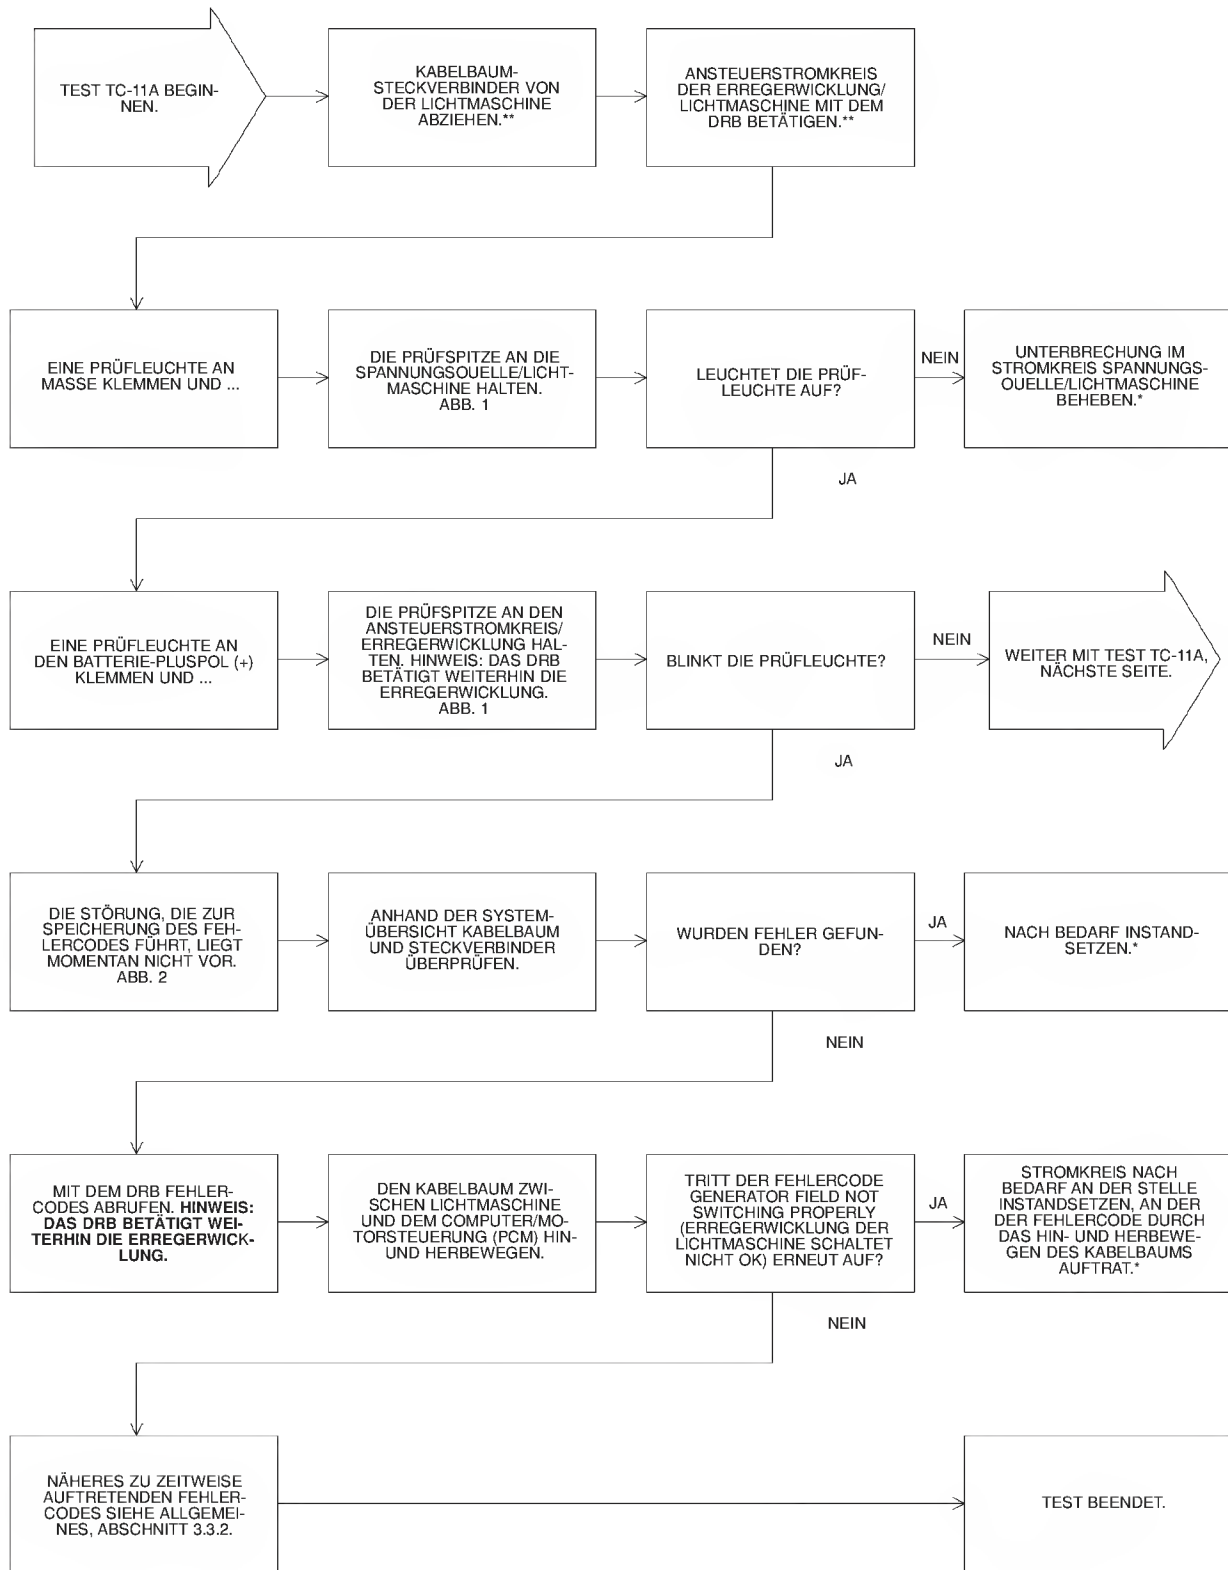


*Nachprüfung VER-3A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-11A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - GENERATOR FIELD NOT SWITCHING PROPERLY
(ERREGERWICKLUNG DER LICHTMASCHINE SCHALTET NICHT OK)


KABELBAUM-STECKVERBINDER, ERREGER-
WICKLUNG/LICHTMASCHINE

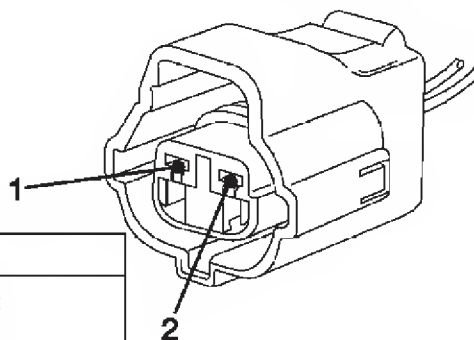

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/OR	SPANNUNGSQUELLE/LICHTMASCHINE
2	DG	ANSTEUERUNG/ERREGERWICKLUNG


STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

GRAU

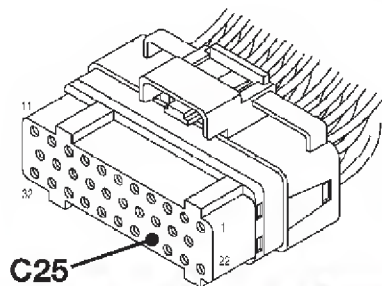

C25

WEISS

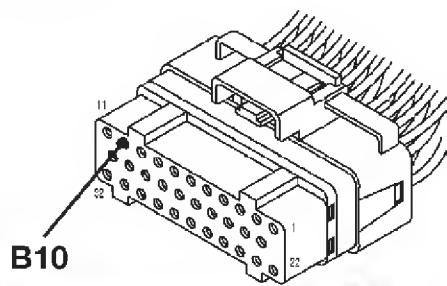


B10

POL	FARBE	BELEGUNG
B10	DG	ANSTEUERUNG/ERREGERWICKLUNG
C25	DG/OR	SPANNUNGSQUELLE/LICHTMASCHINE

ABB. 1

80b6b37b

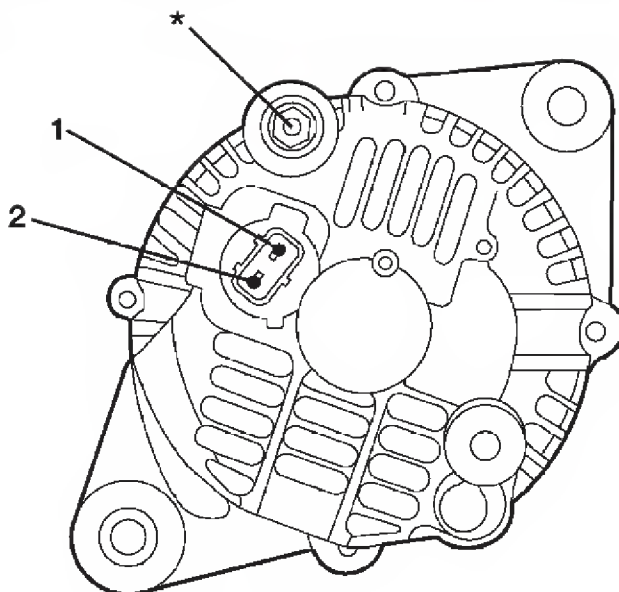


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/OR	SPANNUNGSQUELLE/LICHTMASCHINE
2	DG	ERREGERWICKLUNG/LICHTMASCHINE
*	BK/GY	B+

ABB. 2

80b6b36c

TEST TC-11A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - GENERATOR FIELD NOT SWITCHING PROPERLY
(ERREGERWICKLUNG DER LICHTMASCHINE SCHALTET NICHT OK)**

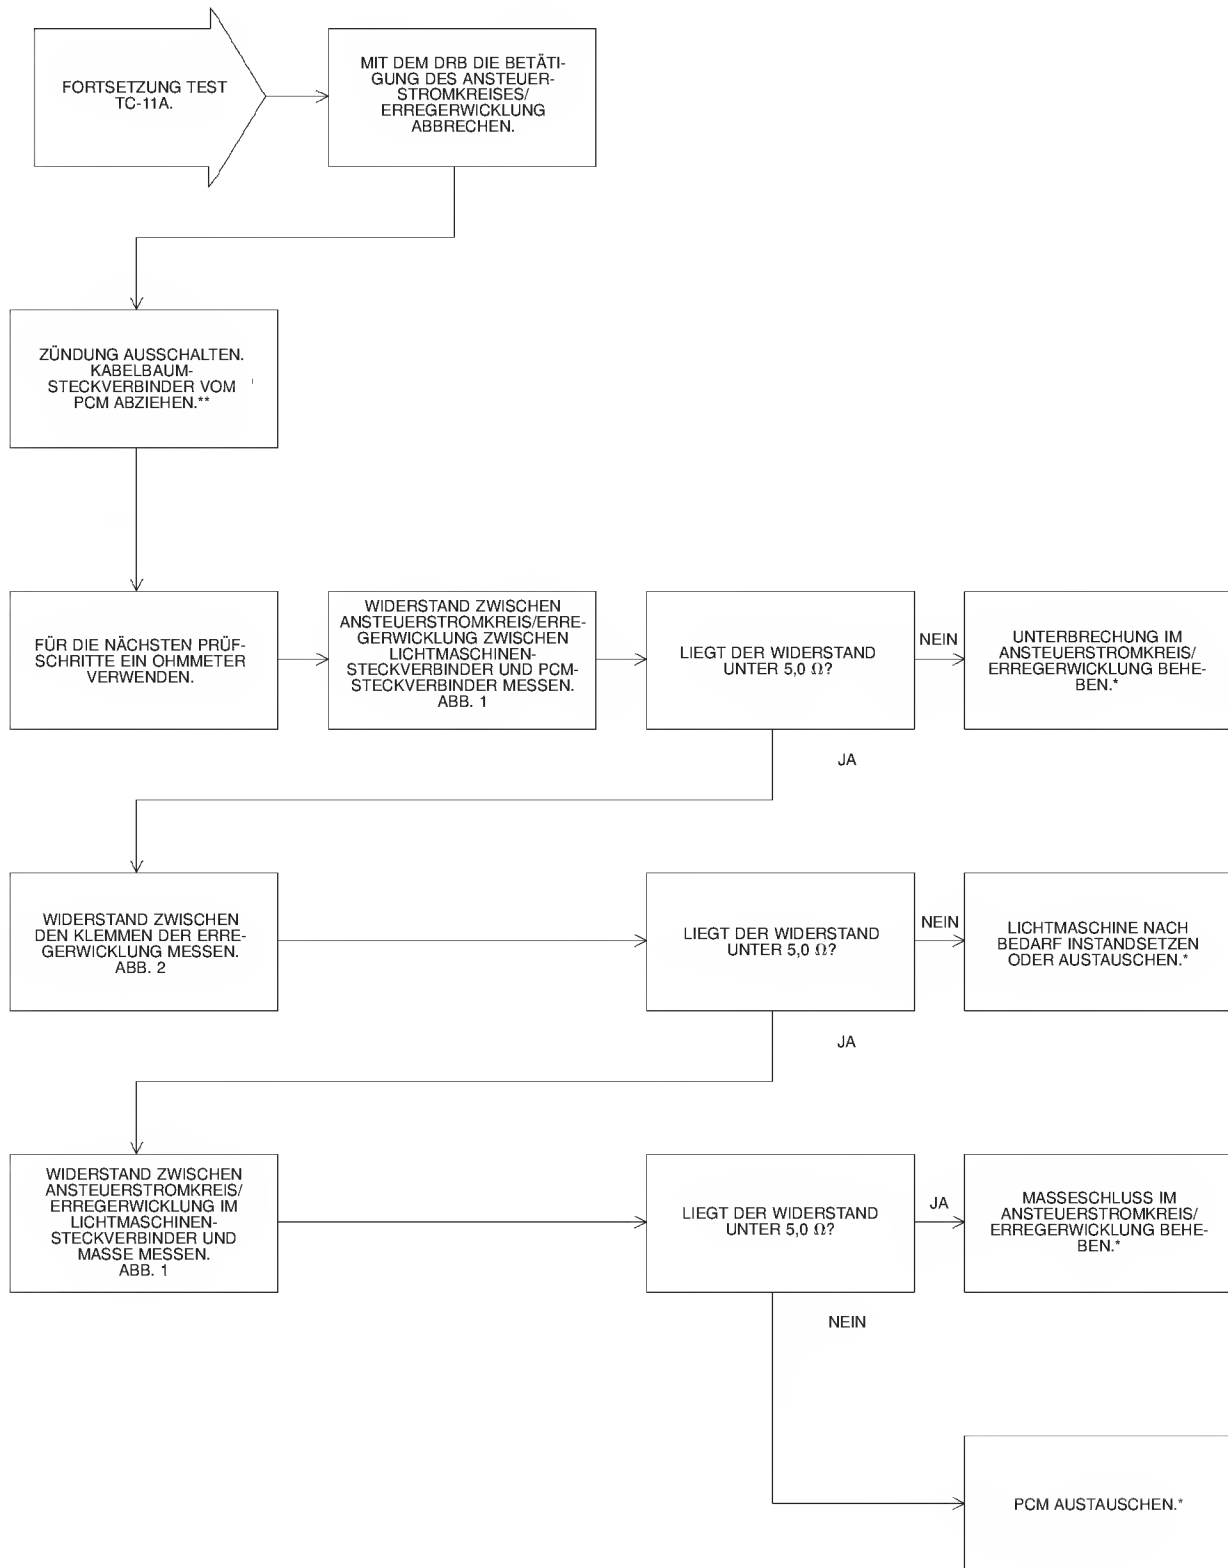

**Nachprüfung VER-3A durchführen.*


***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-12A

BEHEBEN DES FEHLERS - TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID CIRCUIT (STROMKREIS DES MAGNETVENTILS/WANDLERKUPPLUNG) (TYPEN TJ/XJ MIT 3-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE)

Vor TEST TC-12A erst DTC-TEST durchführen


TYPEN TJ/XJ MIT 3-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE

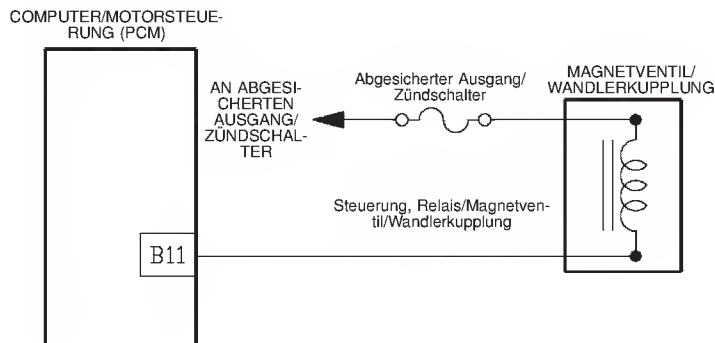

4070105

TYPEN TJ/XJ MIT 3-GANG- AUTOMATIKGETRIEBE

STECKVERBINDER, MAGNETVENTIL/WANDLERKUPPLUNG

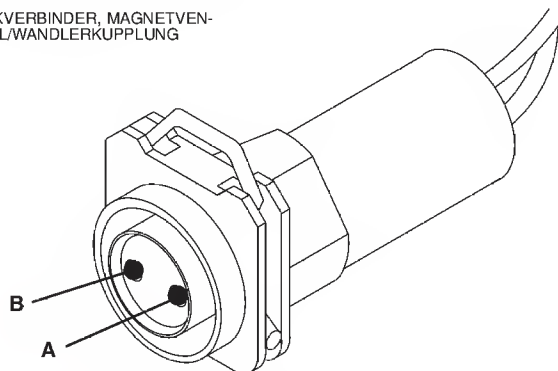

POL	FARBE	BELEGUNG
A	RD/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (TYP TJ, ALLE AUTOMATIKGETRIEBE)
A	WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (TYP XJ, 2.5L-MOTOR, AUTOMATIKGETRIEBE)
B	OR/LG	STEUERUNG, MAGNETVENTIL/WANDLERKUPPLUNG (TYP TJ, ALLE AUTOMATIKGETRIEBE)
B	OR/BK	STEUERUNG, MAGNETVENTIL/WANDLERKUPPLUNG (TYP XJ, 2.5L-MOTOR, AUTOMATIKGETRIEBE)


ABB. 1

80b76f2b

TYPEN TJ/XJ MIT 3-GANG- AUTOMATIKGETRIEBE


SCHWARZ

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

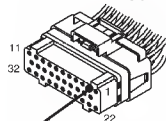


A2

WEISS

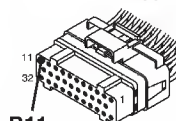

B11

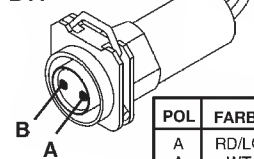

STECKVERBINDER, MAGNETVENTIL/WANDLERKUPPLUNG

POL	FARBE	BELEGUNG
B11	OR/LG	STEUERUNG, MAGNETVENTIL/WANDLERKUPPLUNG (TYP TJ, ALLE AUTOMATIKGETRIEBE)
B11	OR/BK	STEUERUNG, MAGNETVENTIL/WANDLERKUPPLUNG (TYP XJ, 2.5L-MOTOR, AUTOMATIKGETRIEBE)

POL	FARBE	BELEGUNG
A	RD/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (TYP TJ, ALLE AUTOMATIKGETRIEBE)
A	WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (TYP XJ, 2.5L-MOTOR, AUTOMATIKGETRIEBE)
B	OR/LG	STEUERUNG, MAGNETVENTIL/WANDLERKUPPLUNG (TYP TJ, ALLE AUTOMATIKGETRIEBE)
B	OR/BK	STEUERUNG, MAGNETVENTIL/WANDLERKUPPLUNG (TYP XJ, 2.5L-MOTOR, AUTOMATIKGETRIEBE)


ABB. 2

80b6b1ca

TEST TC-12A

BEHEBEN DES FEHLERS - TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID CIRCUIT (STROMKREIS DES MAGNETVENTILS/WANDLERKUPPLUNG) (TYPEN TJ/XJ MIT 3-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE)

Vor TEST TC-12A erst DTC-TEST durchführen

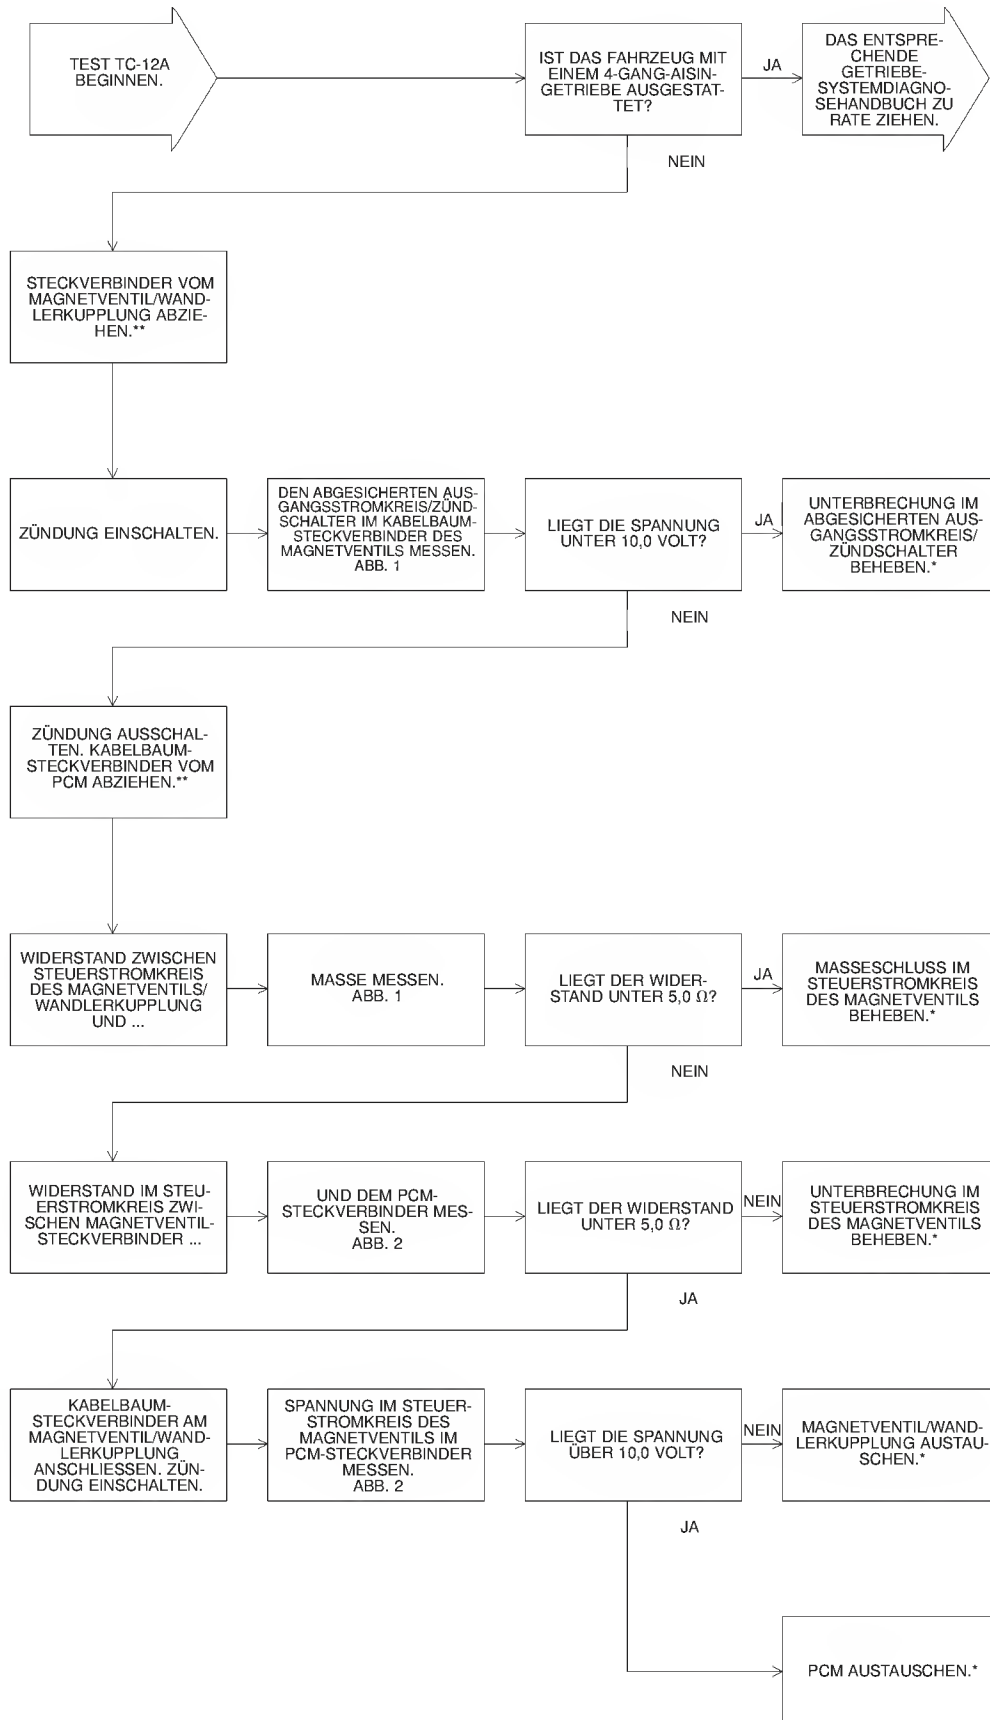


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-14A
**BEHEBEN DES FEHLERS - RADIATOR FAN CONTROL RELAY CIRCUIT
(STEUERSTROMKREIS/LÜFTERRELAIS)**

Vor TEST TC-14A erst DTC-TEST durchführen

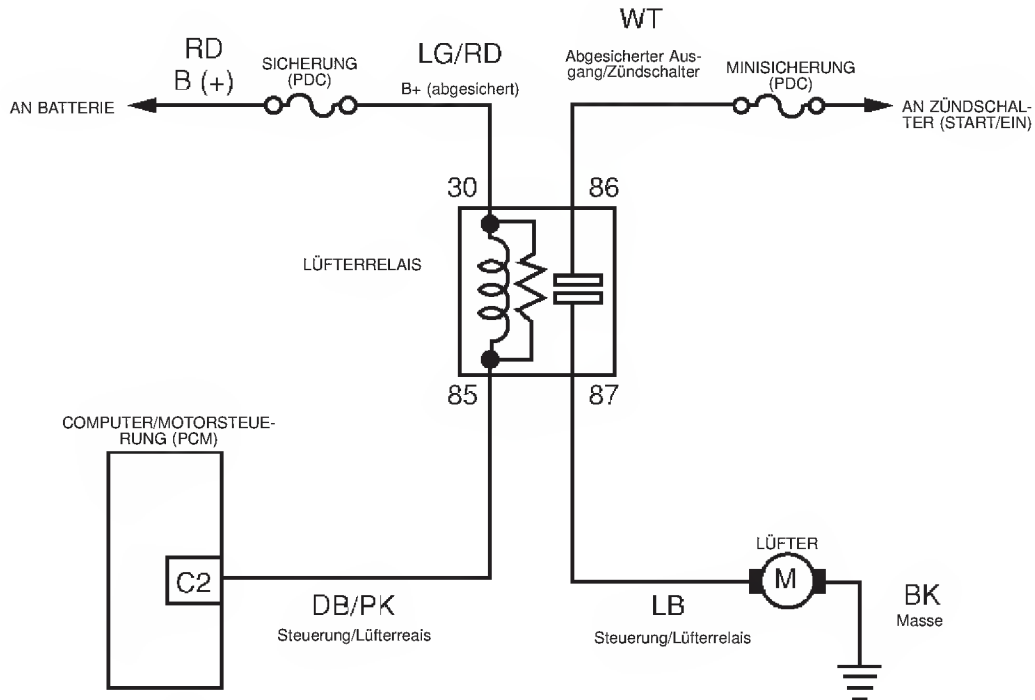TYP XJ


80b6f0d3

TYP XJ
Bezeichnung: Rad Fan Control Relay Circuit (Steuerstromkreis/Lüfterrelais)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und Batteriespannung über 10,4 Volt.

Aufnahmebedingung: Der Fehlercode wird gespeichert, wenn im Steuerstromkreis des Lüfterrelais ein Kurzschluß oder eine Unterbrechung registriert wird.

Funktionsprinzip: Das Lüfterrelais steuert den Betrieb des Lüfters. Eine Seite des Relais wird beim Einschalten der Zündung mit 12 Volt versorgt. Der Stromkreis ist geschlossen, wenn der Computer/Motorsteuerung (PCM) die andere Seite der Relaispule an Masse schaltet. Dies geschieht in Abhängigkeit von der Kühlmitteltemperatur. Wenn die Kühlmitteltemperatur den oberen Grenzwert erreicht, wird das Relais an Masse gelegt. Nachdem das Kühlmittel wieder bis auf einen unteren Grenzwert abgekühlt ist, wird die Masseverbindung unterbrochen und der Lüfter abgeschaltet.

Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung oder Kurzschluß in der Relaispule
- > Unterbrechung im abgesicherten Ausgangsstromkreis/Zündschalter
- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Steuerstromkreis des Lüfterrelais
- > PCM defekt
- > Steckverbinder/Anschlüsse
- > Steckverbinder/Kabel


80aa4c32

ABB. 1

TEST TC-14A

BEHEBEN DES FEHLERS - RADIATOR FAN CONTROL RELAY CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/LÜFTERRELAIS)

Vor TEST TC-14A erst DTC-TEST durchführen

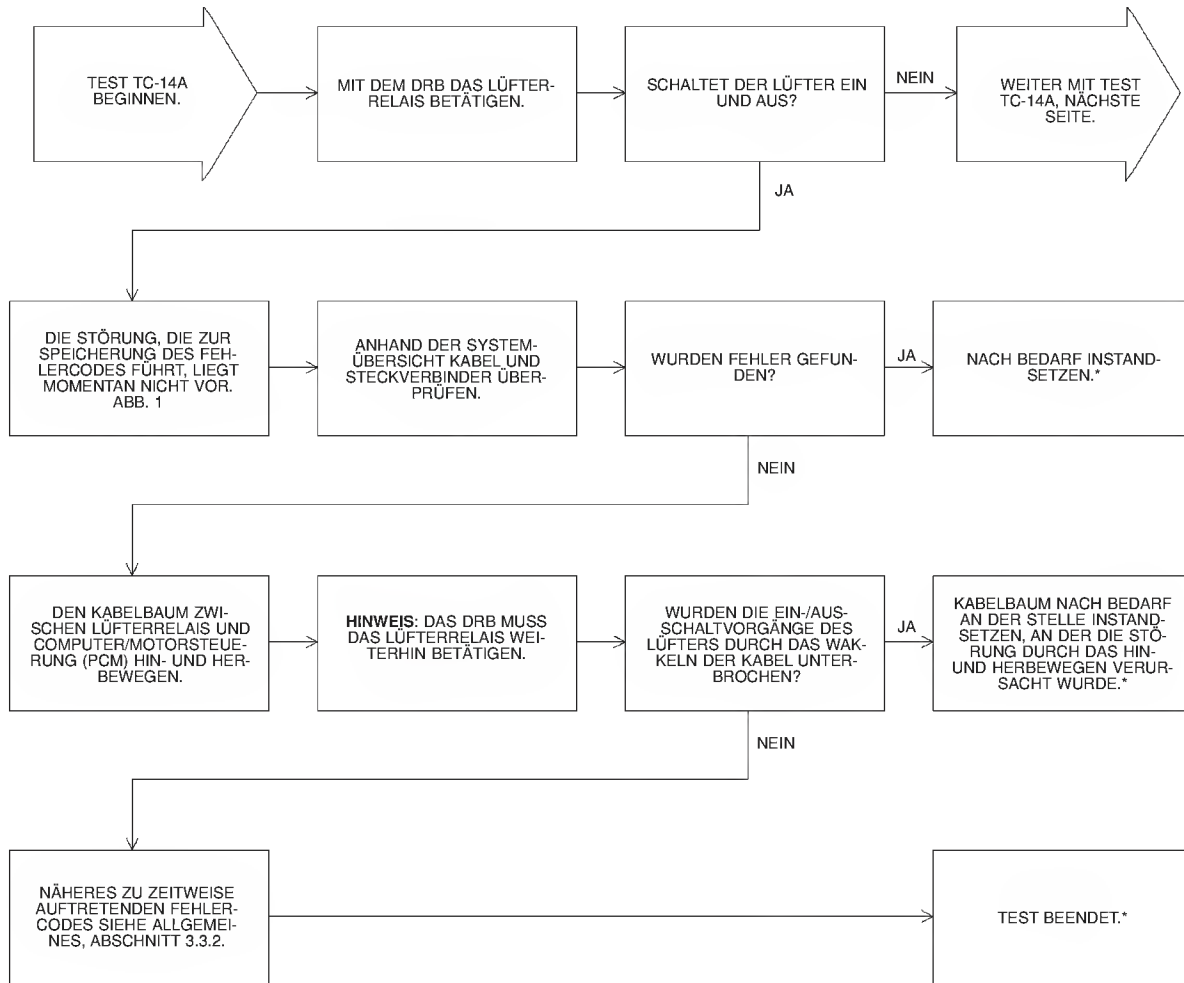

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-14A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - RADIATOR FAN CONTROL RELAY CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/LÜFTERRELAIS)

TYP XJ

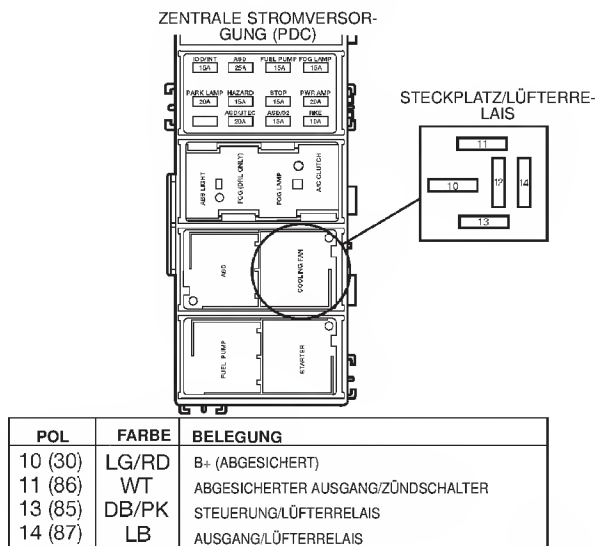


ABB. 1

80b76e94

TYP XJ

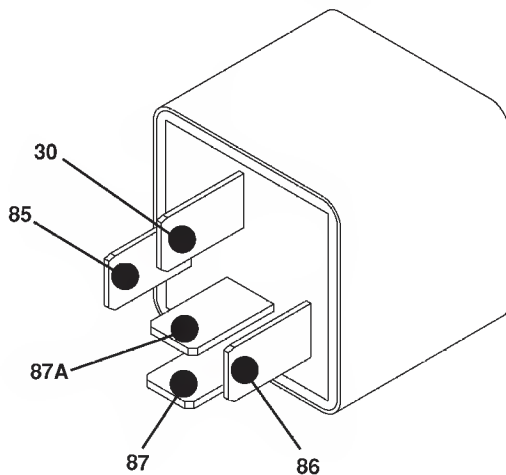


ABB. 2

80b76e98

TYP XJ


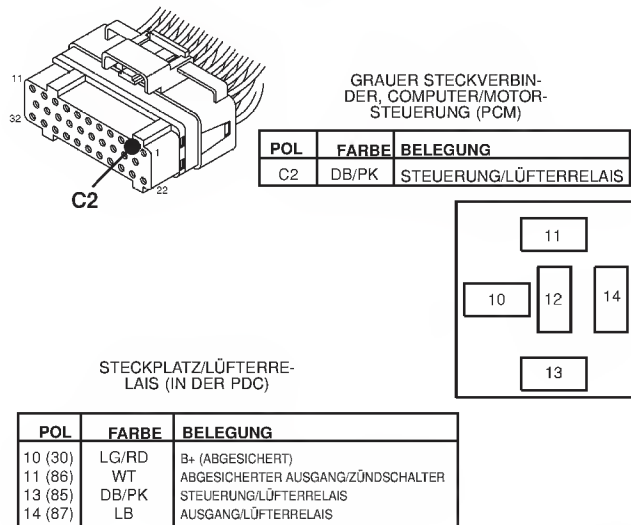


ABB. 3

80b76e99

TEST TC-14A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - RADIATOR FAN CONTROL RELAY CIRCUIT (STUEERSTROMKREIS/LÜFTERRELAIS)

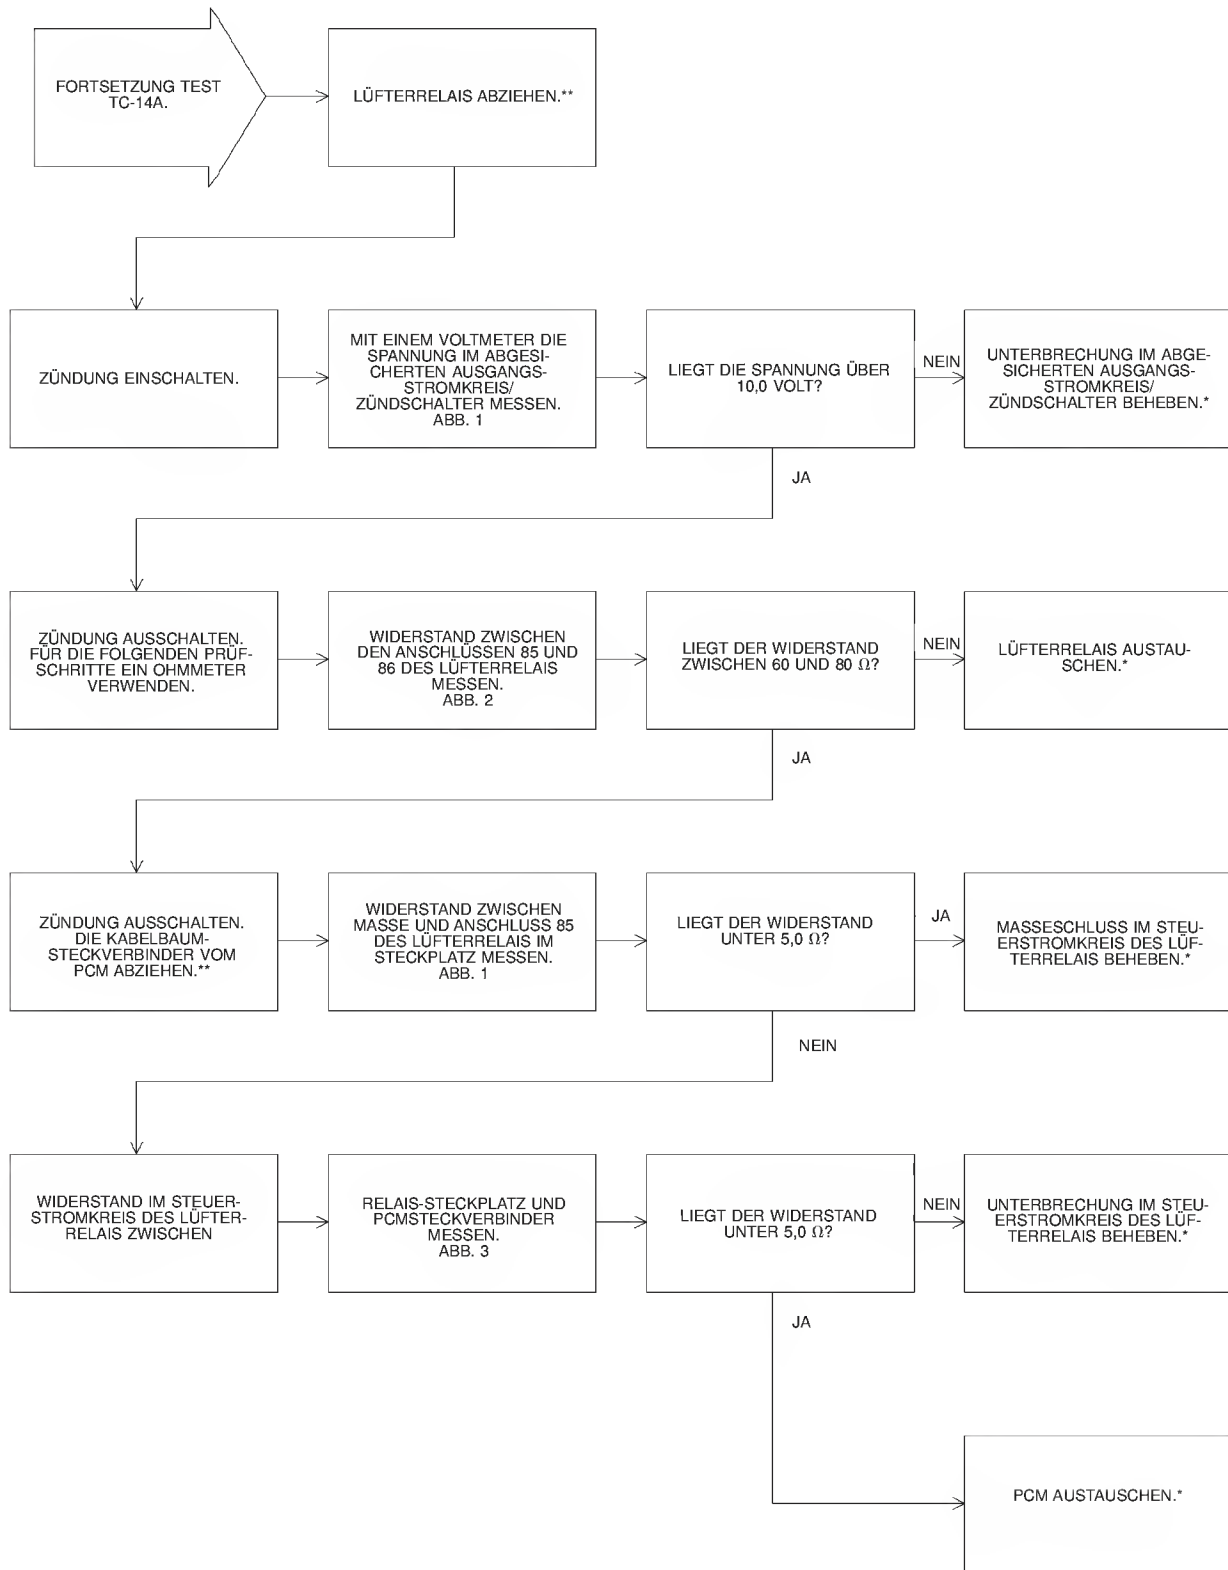

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-15A

BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL SOLENOID CIRCUITS (MAGNETVENTILSTROMKREISE/TEMPOMAT)

Vor TEST TC-15A erst DTC-TEST durchführen

Bezeichnung: Speed Control Solenoid Circuits (Magnetventilstromkreise/Tempomat)

Überwachung: Bei laufendem Motor, eingeschaltetem Tempomat, Batteriespannung über 10,4 Volt.

Aufnahmebedingung: Der PCM betätigt die Magnetventile (Unterdruck und Druckausgleich) des Tempomats, erhält aber keine Reaktion.

Funktionsprinzip: Wenn der Schalter "SET" betätigt wird, muß sich das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit zwischen 56 und 135 km/h (35-85 mph) bewegen. Der Gangwahlhebel darf sich nicht in Stellung "Park" oder "Leerlauf" befinden. Der PCM regelt die eingestellte Geschwindigkeit ein. Dazu aktiviert er das Unterdruck-Magnetventil, um die Drosselklappe weiter zu öffnen, oder das Druckausgleich-Magnetventil, um die Drosselklappe weiter zu schließen. Diese Aktionen sind abhängig von der Spannung, die vom PCM oder dem Tempomat-Relais über den Bremsschalter an das Tempomat-Servolement angelegt wird. Das System wird ausgeschaltet, wenn die Bremse betätigt wird oder der Fahrer den Tempomat ausschaltet oder wenn die Fahrgeschwindigkeit unter den unteren Grenzwert fällt. Eine erneute Aktivierung erfolgt, wenn der Fahrer den Tempomat mit "SET" (Einstellung) oder mit "RESUME" (Wiederaufnahme) wieder einschaltet (zwischen 56 und 135 km/h (35-85 mph)).


Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Steuerstromkreis des Magnetventils
- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Unterdruck- oder Druckausgleich-Magnetventil
- > Unterbrechung oder Kurzschluß in der Spannungsversorgung des Tempomats
- > PCM defekt

80abff10

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/
TEMPOMAT-
SERVOELEMENT

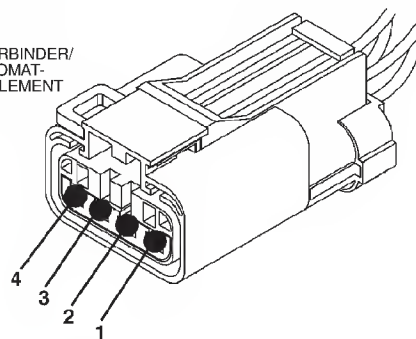


POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/RD	STEUERUNG/UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL
2	LG/RD	STEUERUNG/DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL
3	DB/RD	TEMPOMAT-AUSGANG/BREMSSCHALTER
4	BK	MASSE

ABB. 1

80b0d705

TYP TJ

STECKVERBINDER/BREMS-
LICHTSCHALTER

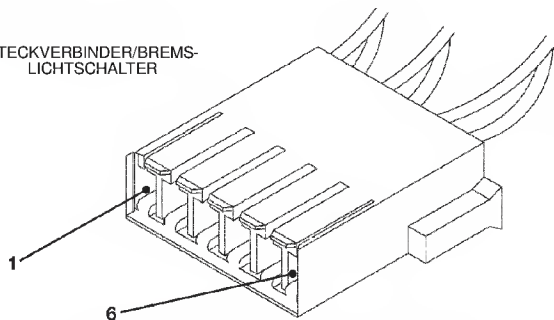


POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG
4	DB/RD	TEMPOMATAUSGANG/BREMSSCHALTER
5	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)
6	WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER

80b099e1

ABB. 2

TYP XJ

STECKVERBINDER/BREMS-
LICHTSCHALTER

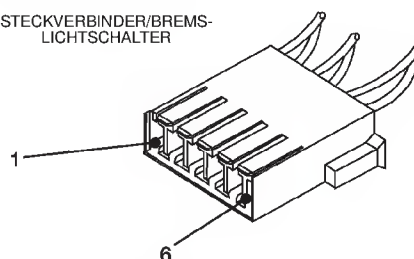


POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG
4	DB/RD	TEMPOMATAUSGANG/BREMSSCHALTER
5	WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER
6	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)

ABB. 3

80b04fe6

TYP TJ


C11

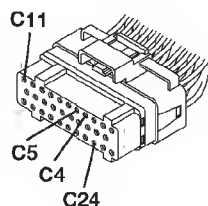

GRAUER STECKVERBIN-
DER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
C4	TN/RD	STEUERUNG/UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL
C5	LG/RD	STEUERUNG/DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL
C11	YL/RD	12-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG/TEMPOMAT
C24	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER

STECKVERBINDER/BREMS-
LICHTSCHALTER

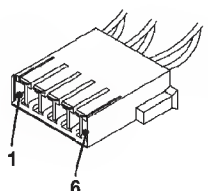


POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG/TEMPOMAT
4	DB/RD	TEMPOMAT-AUSGANG/BREMSSCHALTER
5	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)
6	WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER

80b01d73


ABB. 4

TYP XJ

SCHWARZ

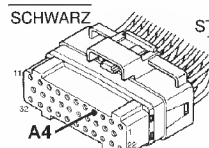

 STECKVERBINDER, COMPU-
TER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)



GRAU

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
C4	TN/RD	STEUERUNG/UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL
C5	LG/RD	STEUERUNG/DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL
C11	YL/RD	12-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG/TEMPOMAT
C24	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
C32	RD/LG	SIGNAL/TEMPOMAT-SCHALTER

STECKVERBINDER/BREMS-
LICHTSCHALTER

POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG/TEMPOMAT
4	DB/RD	TEMPOMAT-AUSGANG/BREMSSCHALTER
5	WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER
6	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)


80ab5ce9

ABB. 5

TEST TC-15A

BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL SOLENOID CIRCUITS (MAGNETVENTILSTROMKREISE/TEMPOMAT)

Vor TEST TC-15A erst DTC-TEST durchführen

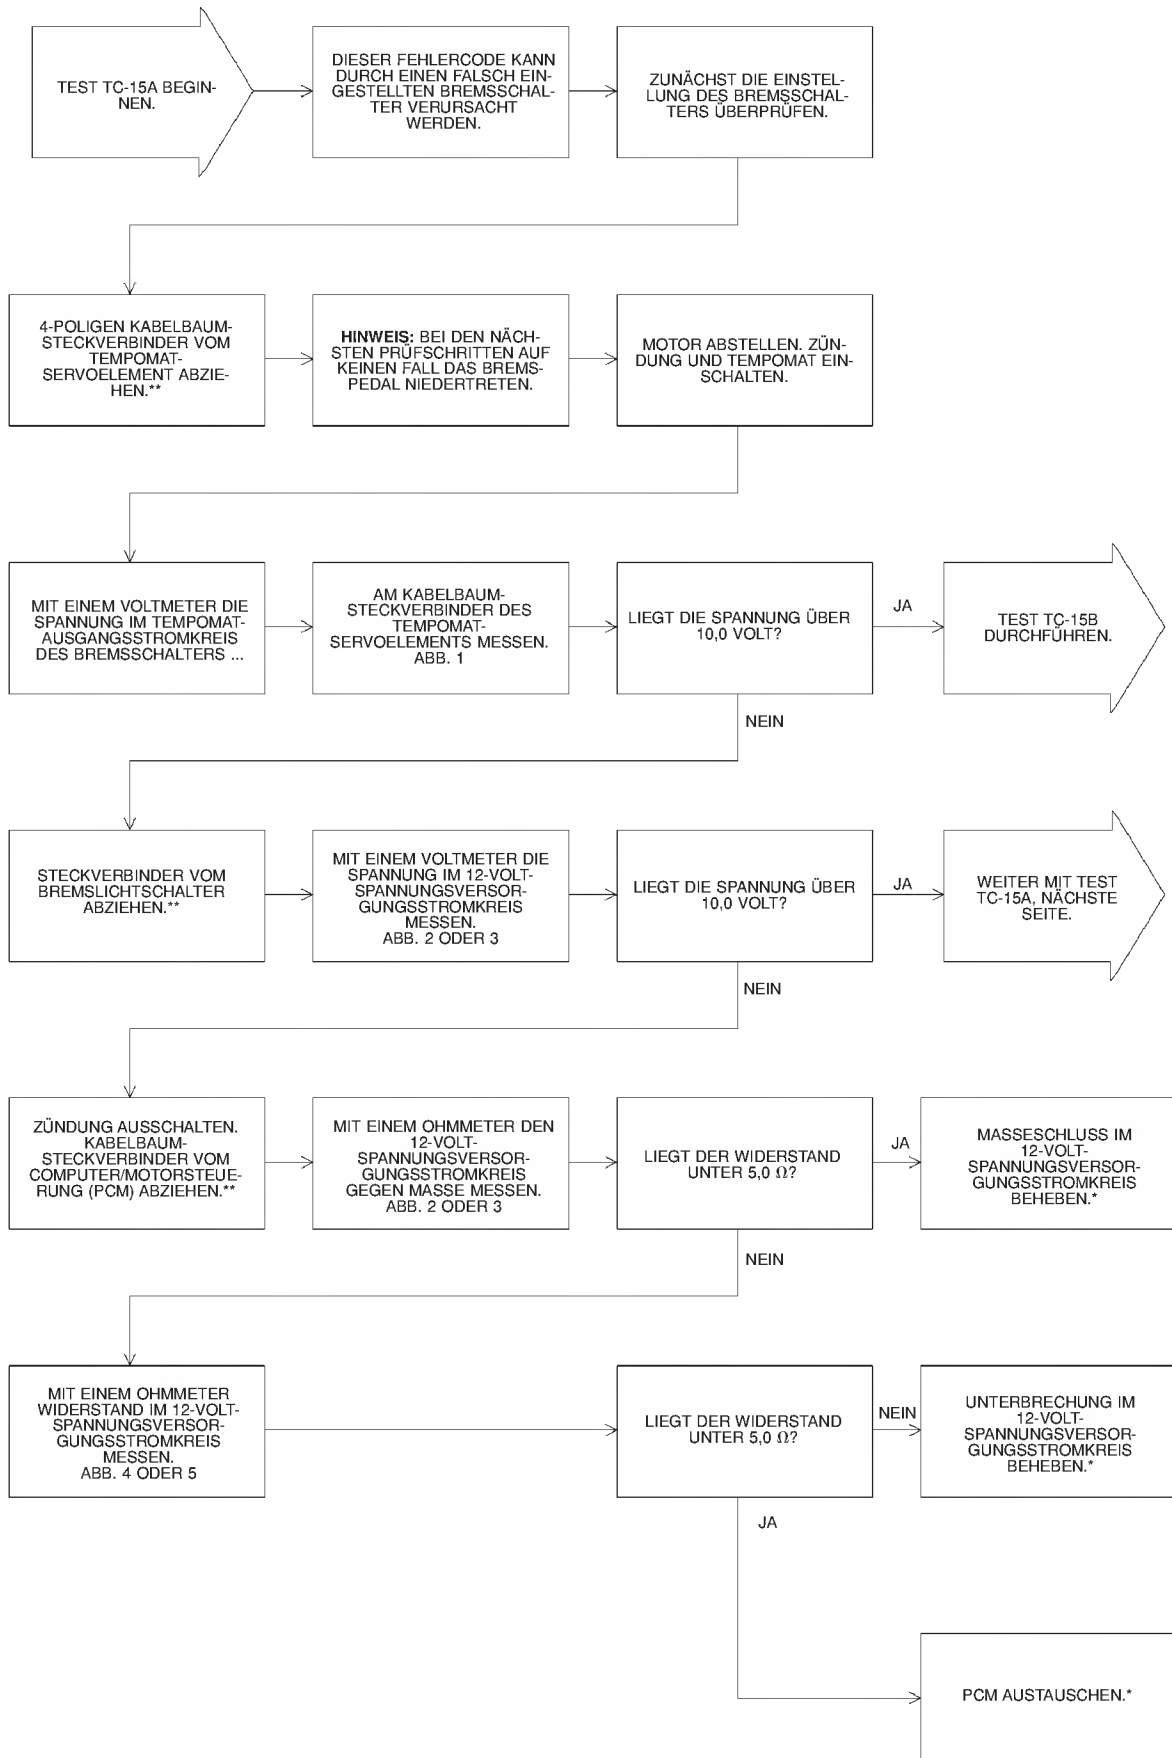

*Nachprüfung VER-4A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-15A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL SOLENOID CIRCUITS
(MAGNETVENTILSTROMKREISE/TEMPOMAT)

TYP TJ

STECKVERBINDER/BREMS-
LICHTSCHALTER

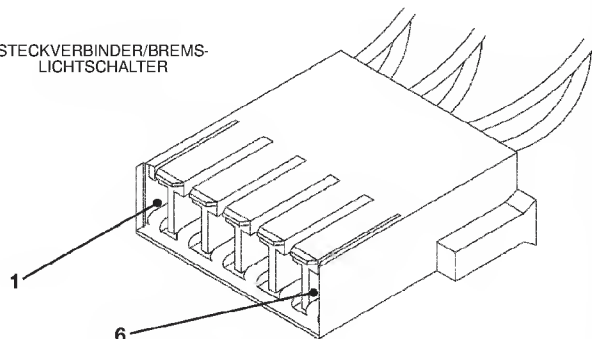


POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG
4	DB/RD	TEMPOMAT-AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER
5	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)
6	WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER

80b099e1

ABB. 1

TYP XJ

STECKVERBINDER/BREMS-
LICHTSCHALTER

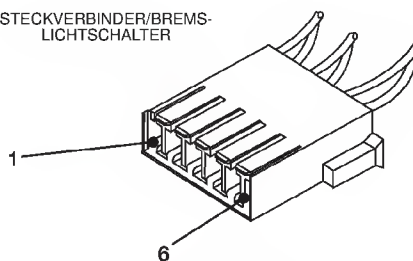


POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG
4	DB/RD	TEMPOMAT-AUSGANG/BREMSSCHALTER
5	WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER
6	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)

80b04fe6

ABB. 2


TYP TJ

STECKVERBINDER/BREMS-
LICHTSCHALTER

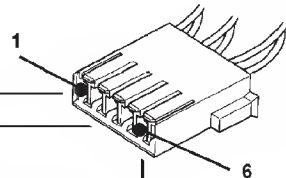

POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG
4	DB/RD	TEMPOMAT-AUSGANG/BREMSSCHALTER
5	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)
6	WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER

STECKVERBINDER/
TEMPOMAT-
SERVOELEMENT

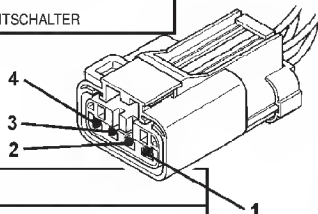


POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/RD	STEUERUNG/UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL
2	LG/RD	STEUERUNG/DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL
3	DB/RD	TEMPOMAT-AUSGANG/BREMSSCHALTER
4	BK	MASSE

80b09a9f

ABB. 3


TYP XJ

STECKVERBINDER/BREMS-
LICHTSCHALTER

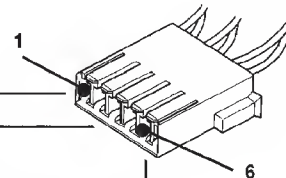

POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG
4	DB/RD	TEMPOMAT-AUSGANG/BREMSSCHALTER
5	WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER
6	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)

STECKVERBINDER/
TEMPOMAT-
SERVOELEMENT

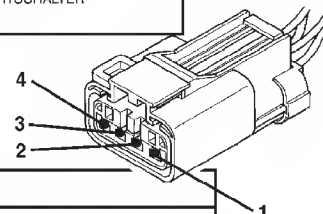


POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/RD	STEUERUNG/UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL
2	LG/RD	STEUERUNG/DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL
3	DB/RD	TEMPOMAT-AUSGANG/BREMSSCHALTER
4	BK	MASSE

80b09B1c

ABB. 4

TEST TC-15A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL SOLENOID CIRCUITS
(MAGNETVENTILSTROMKREISE/TEMPOMAT)**

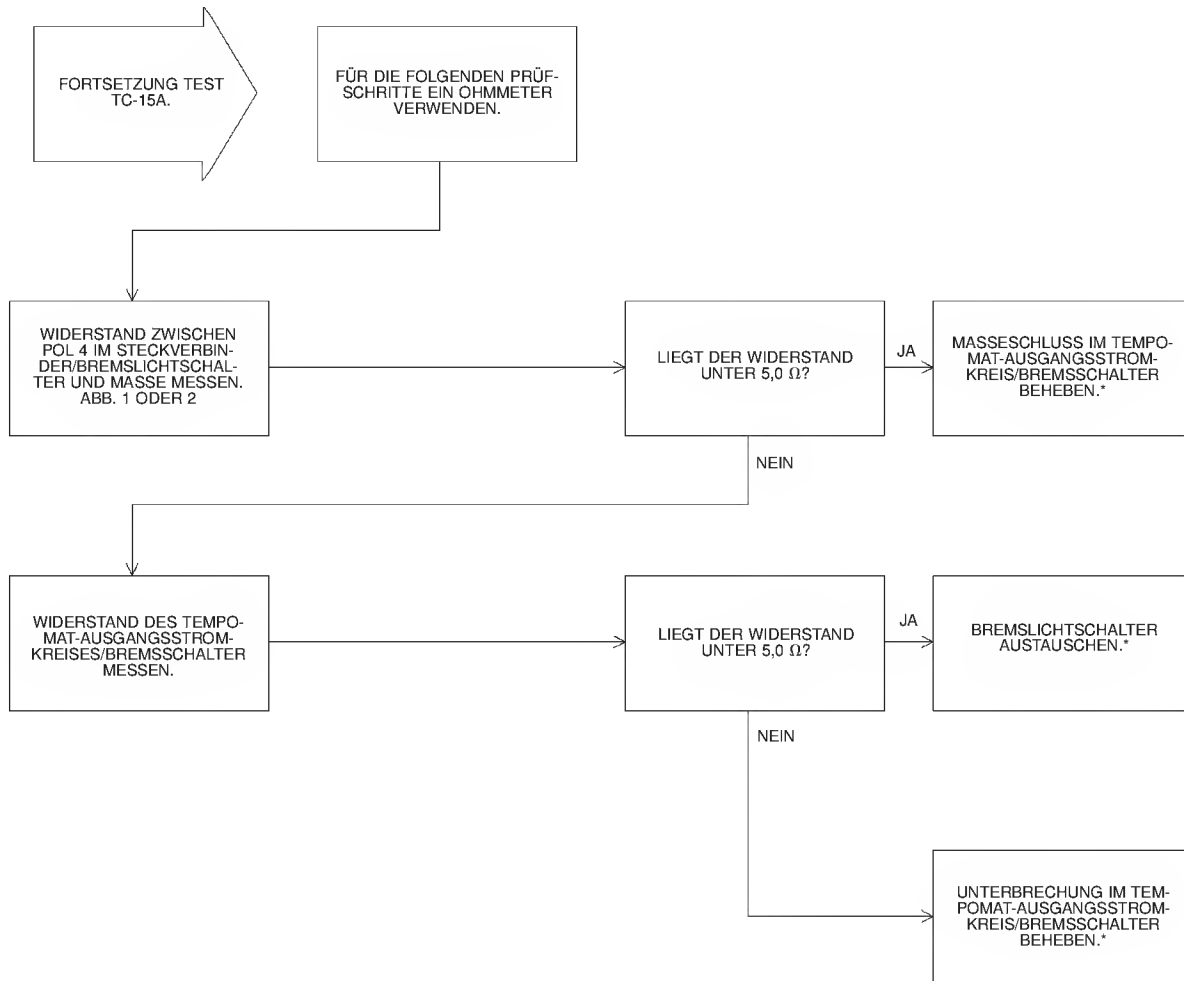

*Nachprüfung VER-4A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TEST TC-15B

**BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL SOLENOID CIRCUITS
(MAGNETVENTILSTROMKREISE/TEMPOMAT)**

Vor TEST TC-15B erst TC-15A durchführen

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/TEMPOMAT-
SERVOELEMENT

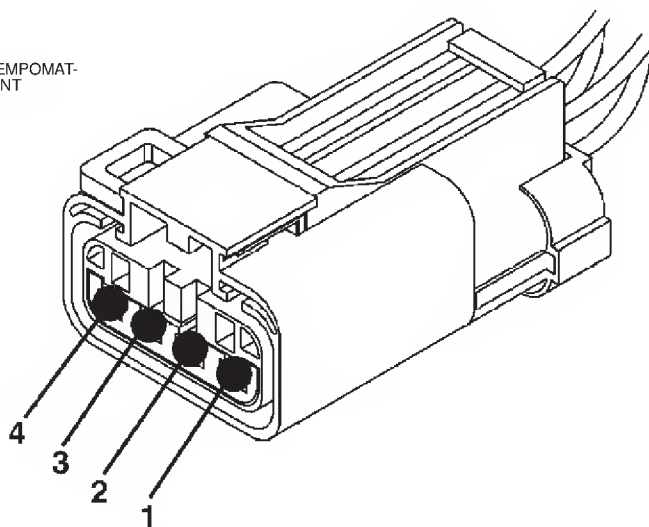


POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/RD	STEUERUNG/UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL
2	LG/RD	STEUERUNG/DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL
3	DB/RD	TEMPOMAT-AUSGANG/BREMSSCHALTER
4	BK	MASSE

ABB. 1

80b0d705

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

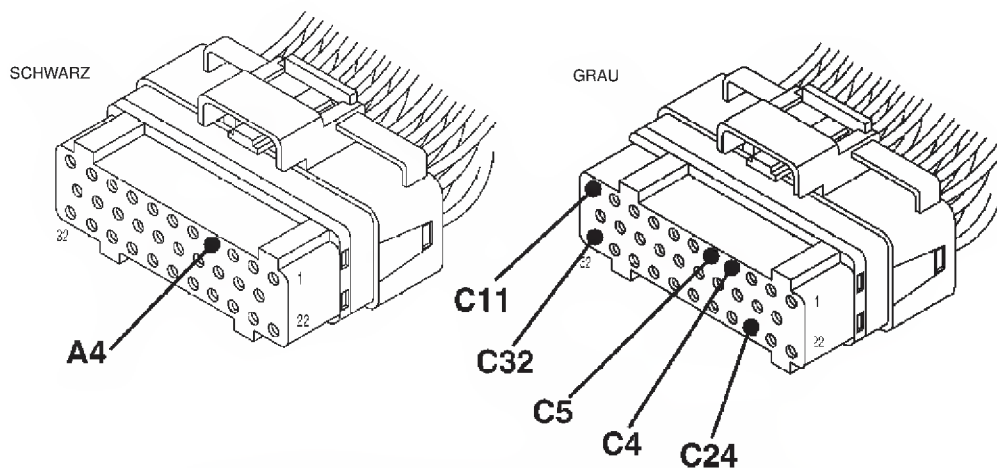

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
C4	TN/RD	STEUERUNG/UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL
C5	LG/RD	STEUERUNG/DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL
C11	YL/RD	12-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG/TEMPOMAT
C24	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
C32	RD/LG	SIGNAL/TEMPOMAT-SCHALTER


ABB. 2

80b6b1cb

TEST TC-15B

BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL SOLENOID CIRCUITS (MAGNETVENTILSTROMKREISE/TEMPOMAT)


Vor TEST TC-15B erst TC-15A durchführen

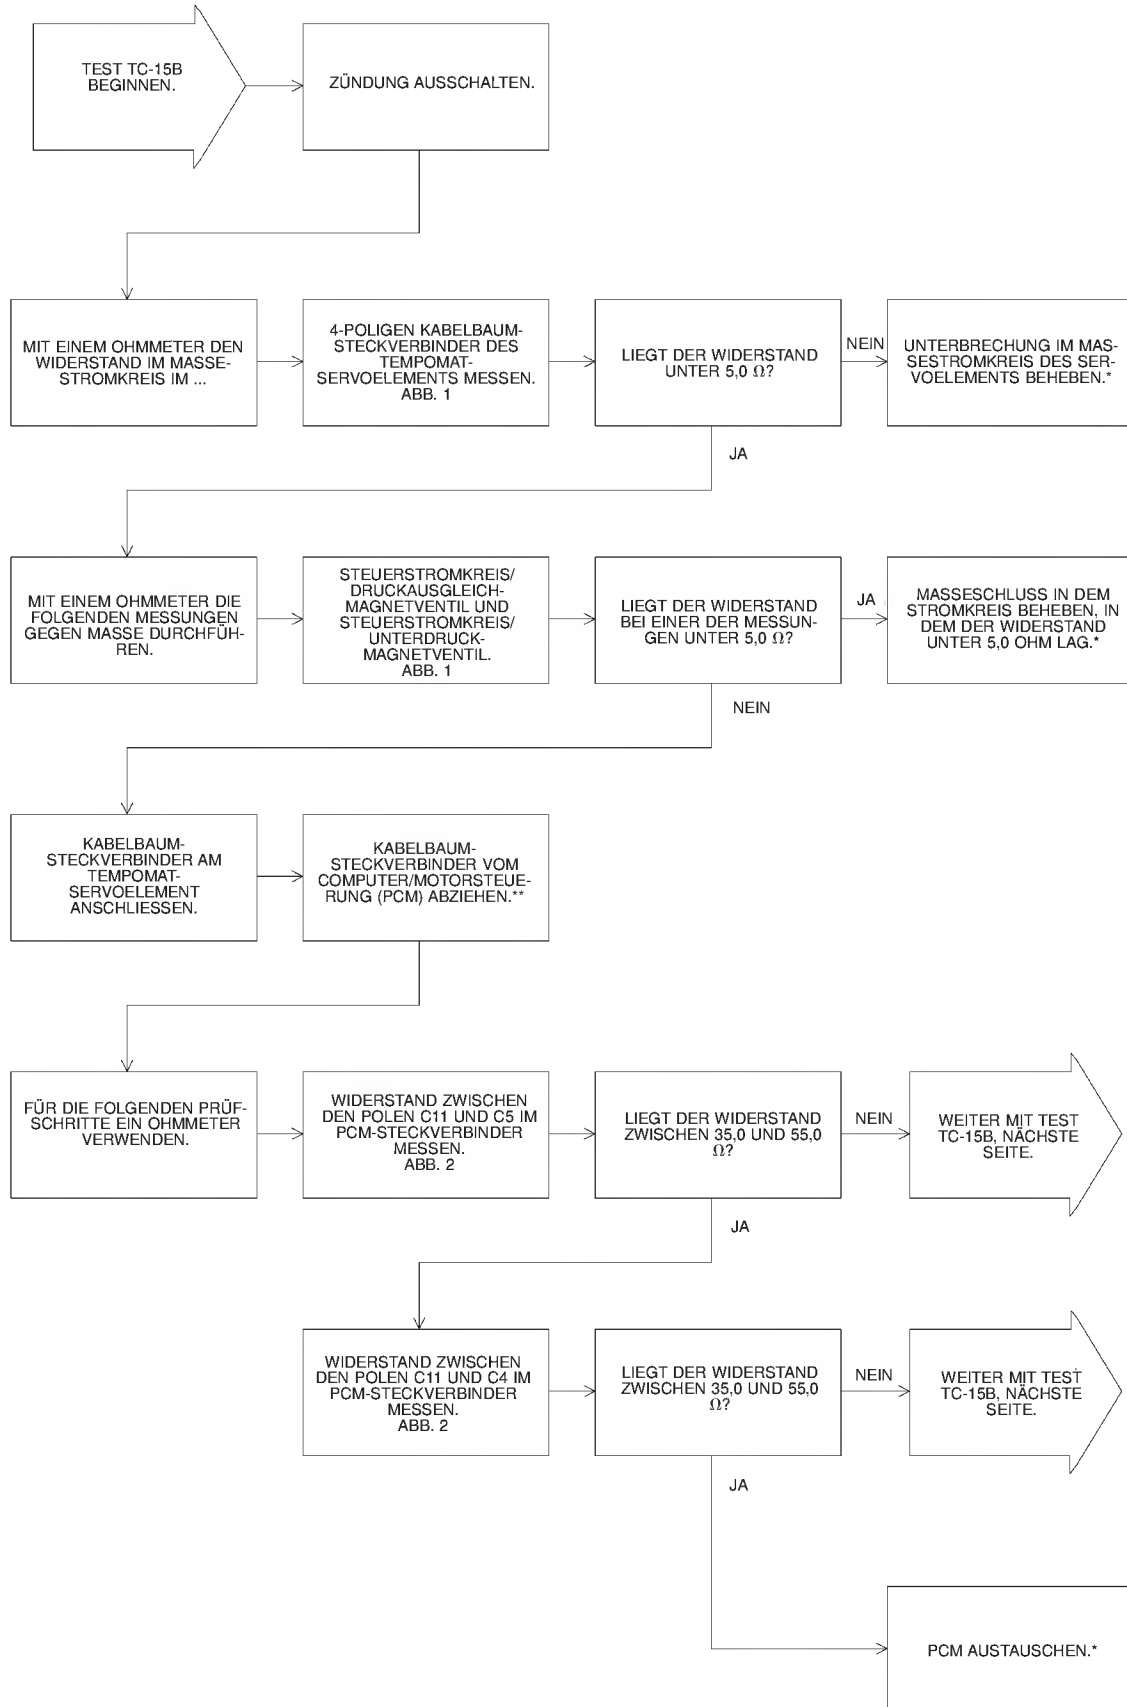

*Nachprüfung VER-4A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYPEN TJ/XJ

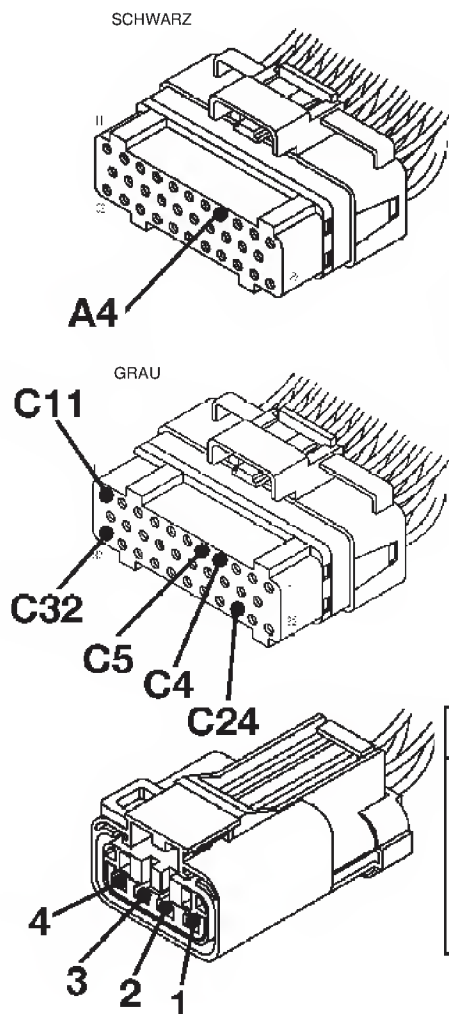

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
C4	TN/RD	STEUERUNG/UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL
C5	LG/RD	STEUERUNG/DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL
C11	YL/RD	12-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG/TEMPOMAT
C24	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
C32	RD/LG	SIGNAL/TEMPOMAT-SCHALTER

STECKVERBINDER/TEMPOMAT-SERVOELEMENT


POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/RD	STEUERUNG/UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL
2	LG/RD	STEUERUNG/DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL
3	DB/RD	TEMPOMAT-AUSGANG/BREMSSCHALTER
4	BK	MASSE

80b04fe5

ABB. 1

TEST TC-15B

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL SOLENOID CIRCUITS
(MAGNETVENTILSTROMKREISE/TEMPOMAT)**

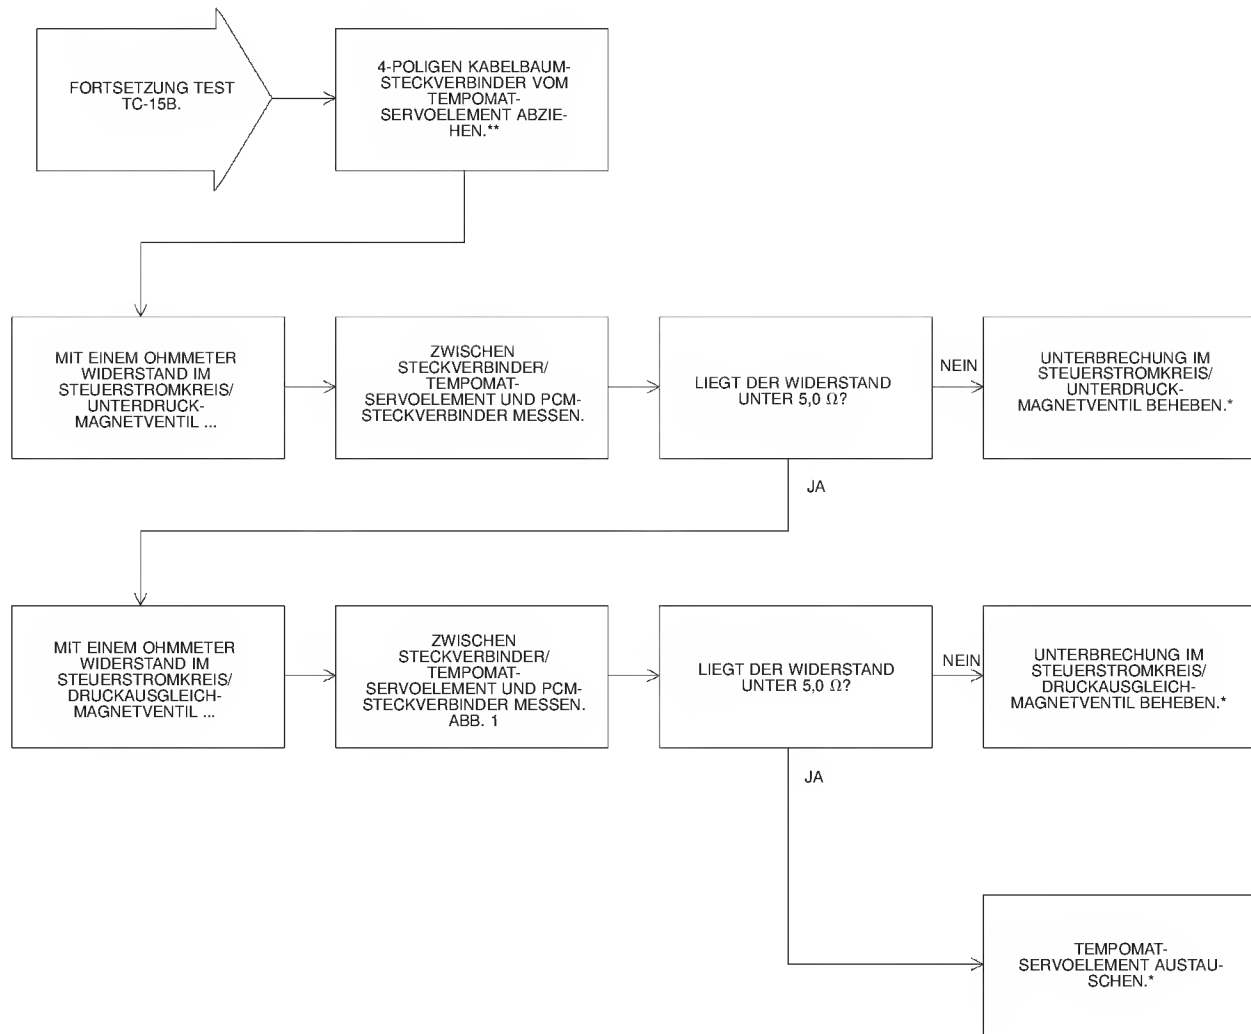


**Nachprüfung VER-4A durchführen.*


***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-16A
BEHEBEN DES FEHLERS - A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT (STROMKREIS, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR)

Vor TEST TC-16A erst DTC-TEST durchführen

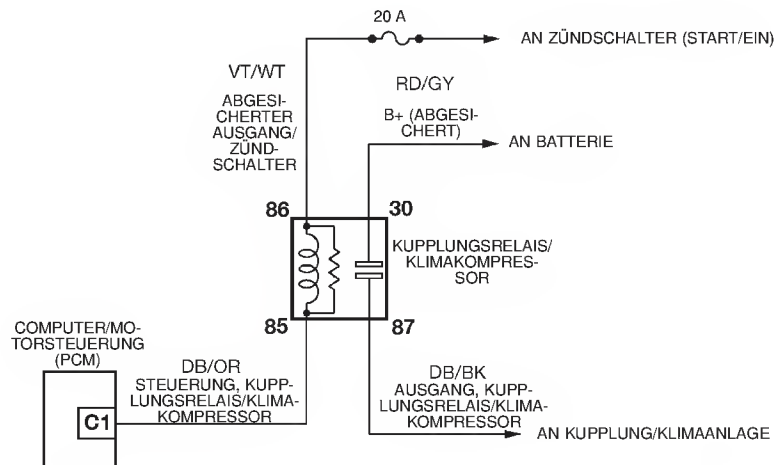TYP TJ


80b6f0d1

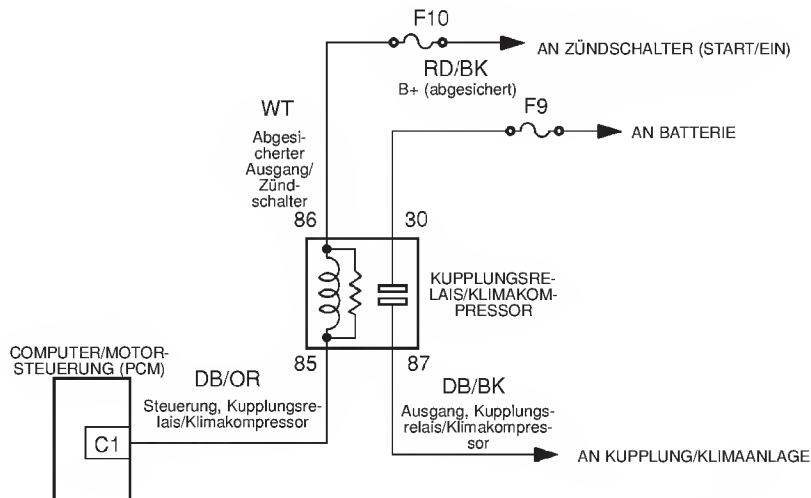TYP XJ


80b0983e

Bezeichnung: A/C Clutch Relay Circuit (Steuerstromkreis Kupplungsrelais/Klimakompressor)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und Batteriespannung über 10,4 Volt.

Aufnahmebedingung: Im Steuerstromkreis des Kupplungsrelais/Klimakompressor wird eine Unterbrechung oder ein Kurzschluß registriert.

Funktionsprinzip: Das Kupplungsrelais/Klimakompressor schaltet die 12-Volt-Spannungsversorgung für die Kupplung der Klimaanlage. Das Relais befindet sich in der Zentralen Stromversorgung (PDC). Beim Einschalten der Zündung wird eine Seite der Relaispule mit 12 Volt versorgt. Der Stromkreis ist geschlossen, wenn der PCM die andere Seite der Relaispule an Masse legt. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird, hebt der PCM die Leerlaufdrehzahl an, um die zusätzliche Last durch den Klimakompressor auszugleichen. Der PCM legt den Steuerstromkreis des Relais an Masse, sobald er ein Schaltsignal für die Klimaanlage erhält und die Leerlaufanhebung durchgeführt hat.


Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung oder Kurzschluß in der Relaispule
- > Unterbrechung im abgesicherten Ausgang/Zündschalter
- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Steuerstromkreis des Kupplungsrelais/Klimakompressor
- > Ansteuerung des Stromkreises im PCM ausgefallen

TEST TC-16A

BEHEBEN DES FEHLERS - A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT (STROMKREIS, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR)

Vor TEST TC-16A erst DTC-TEST durchführen

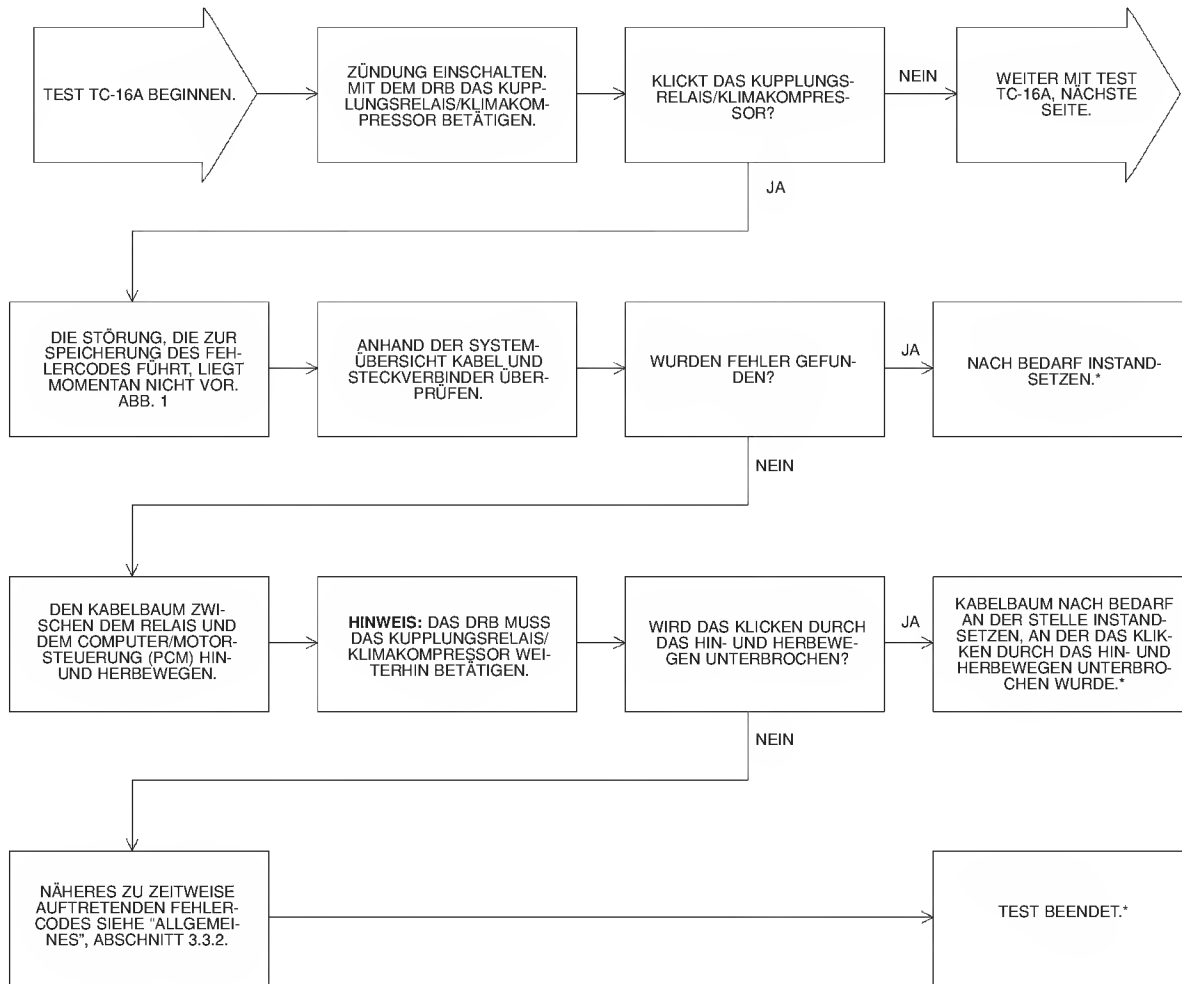

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-16A


FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT (STROMKREIS, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR)

TYP TJ

STECKPLATZ, KUPPLUNGS-
RELAIS/KLIMAKOMPRESSOR

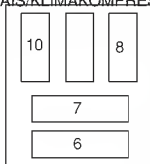

POL	FARBE	BELEGUNG
6 (30)	RD/GY	B+ (ABGESICHERT)
7 (87)	DB/BK	AUSGANG, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR
8 (86)	VT/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
10 (85)	DB/OR	STEUERUNG, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR

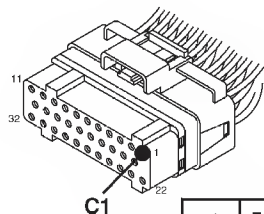


GRAUER STECKVERBIN-
DER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
C1	DB/OR	STEUERUNG, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR

ABB. 1


80b76e91

TYP XJ

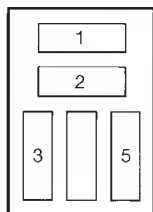

STECKPLATZ, KUPPLUNGSRELAIS/KLI-
MAKOMPRESSOR (IN DER PDC)

POL	FARBE	BELEGUNG
1 (30)	RD/BK	B+ (ABGESICHERT)
2 (87)	DB/BK	AUSGANG, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR
3 (85)	DB/OR	STEUERUNG, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR
5 (86)	DB/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER

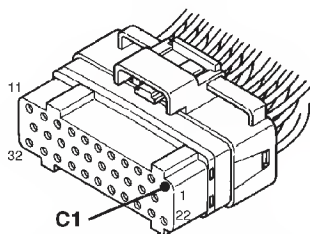

GRAUER STECKVERBIN-
DER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
C1	DB/OR	STEUERUNG, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR

ABB. 2

80b76e95


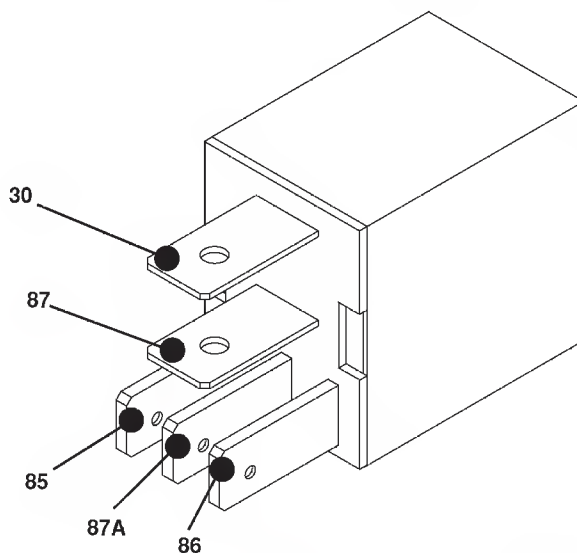


ABB. 3

80b76e97

TEST TC-16A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT (STROMKREIS, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR)

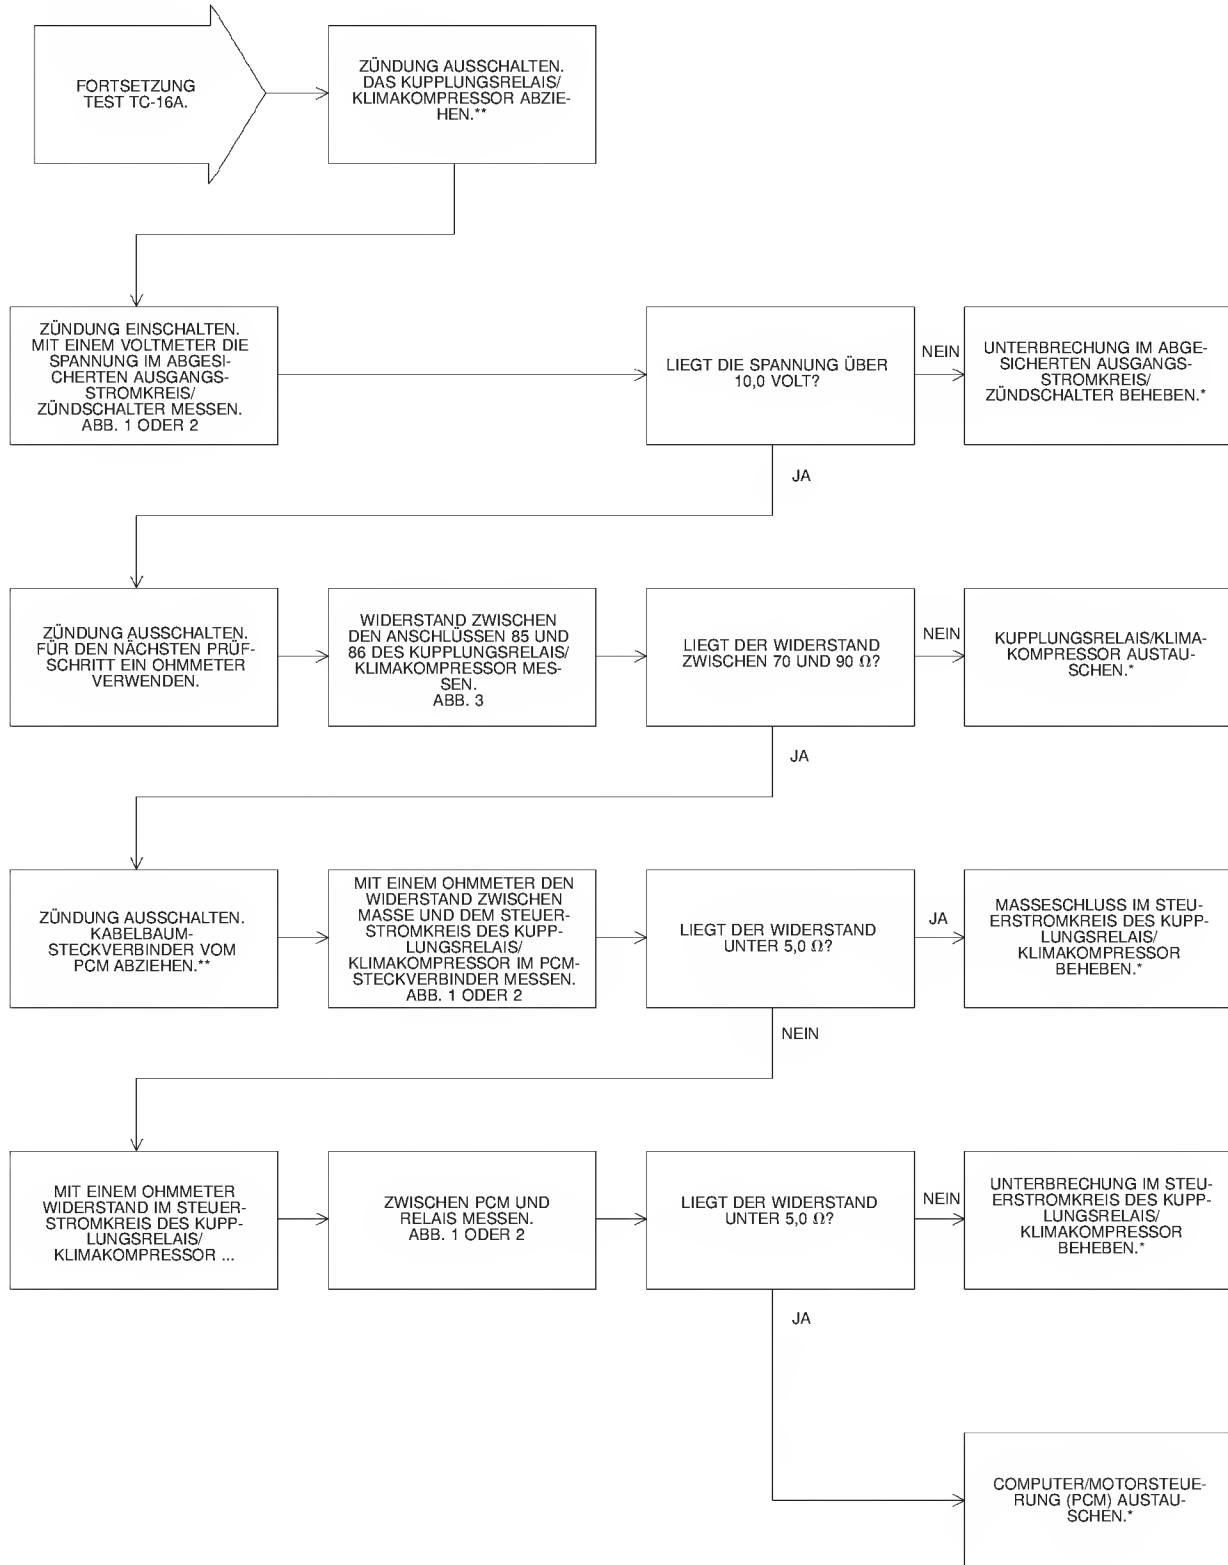

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*


***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-18A

BEHEBEN DES FEHLERS - EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT (STROMKREIS ABSAUGVENTIL/AKTIVKOHLEBEHÄLTER)


Vor TEST TC-18A erst DTC-TEST durchführen

TYP TJ

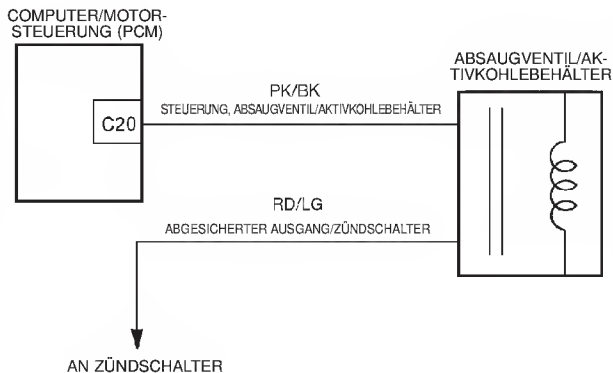


80d09ab9

TYP XJ

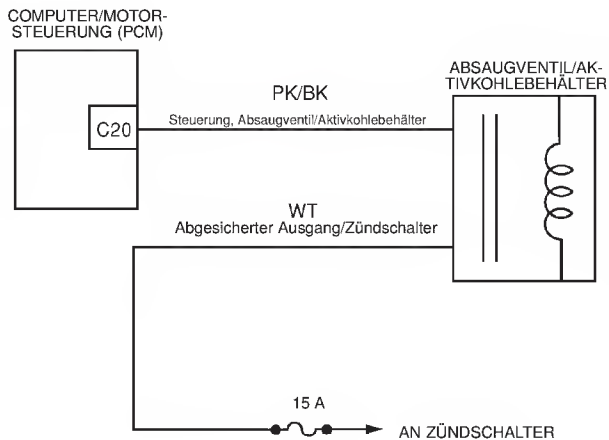

80b6f0d5

TYP TJ

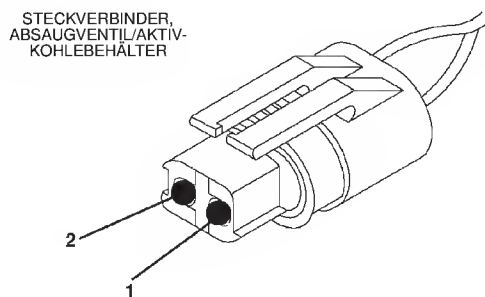


POL	FARBE	BELEGUNG
1	PK/BK	STEUERUNG, ABSAUGVENTIL/AKTIVKOHLEBEHÄLTER
2	RD/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER

80b6f0e2

ABB. 1

TYP XJ

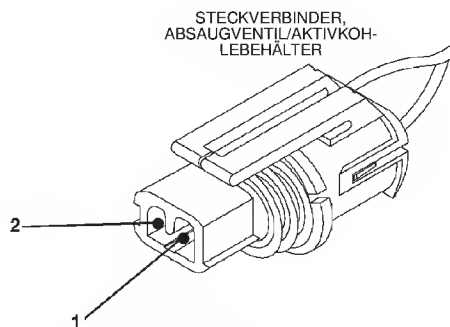


POL	FARBE	BELEGUNG
1	PK/BK	STEUERUNG, ABSAUGVENTIL/AKTIVKOHLEBEHÄLTER
2	WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER

80b6f0da

ABB. 2

TYP TJ

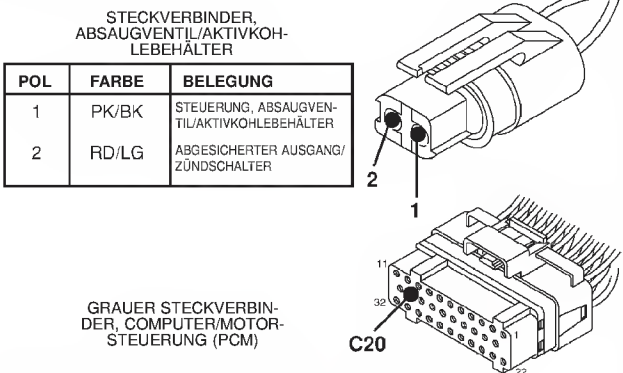


POL	FARBE	BELEGUNG
C20	PK/BK	STEUERUNG, ABSAUGVENTIL/AKTIVKOHLEBEHÄLTER

80b76e92

ABB. 3

TYP XJ

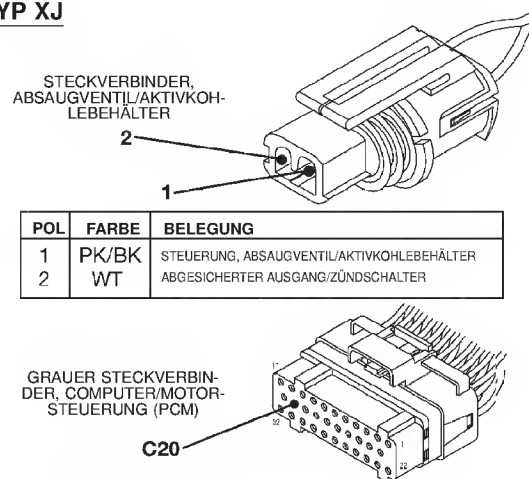

POL	FARBE	BELEGUNG
C20	PK/BK	STEUERUNG, ABSAUGVENTIL/AKTIVKOHLEBEHÄLTER


80b76e96

ABB. 4

TEST TC-18A


BEHEBEN DES FEHLERS - EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT (STROMKREIS ABSAUGVENTIL/AKTIVKOHLEBEHÄLTER)

Vor TEST TC-18A erst DTC-TEST durchführen

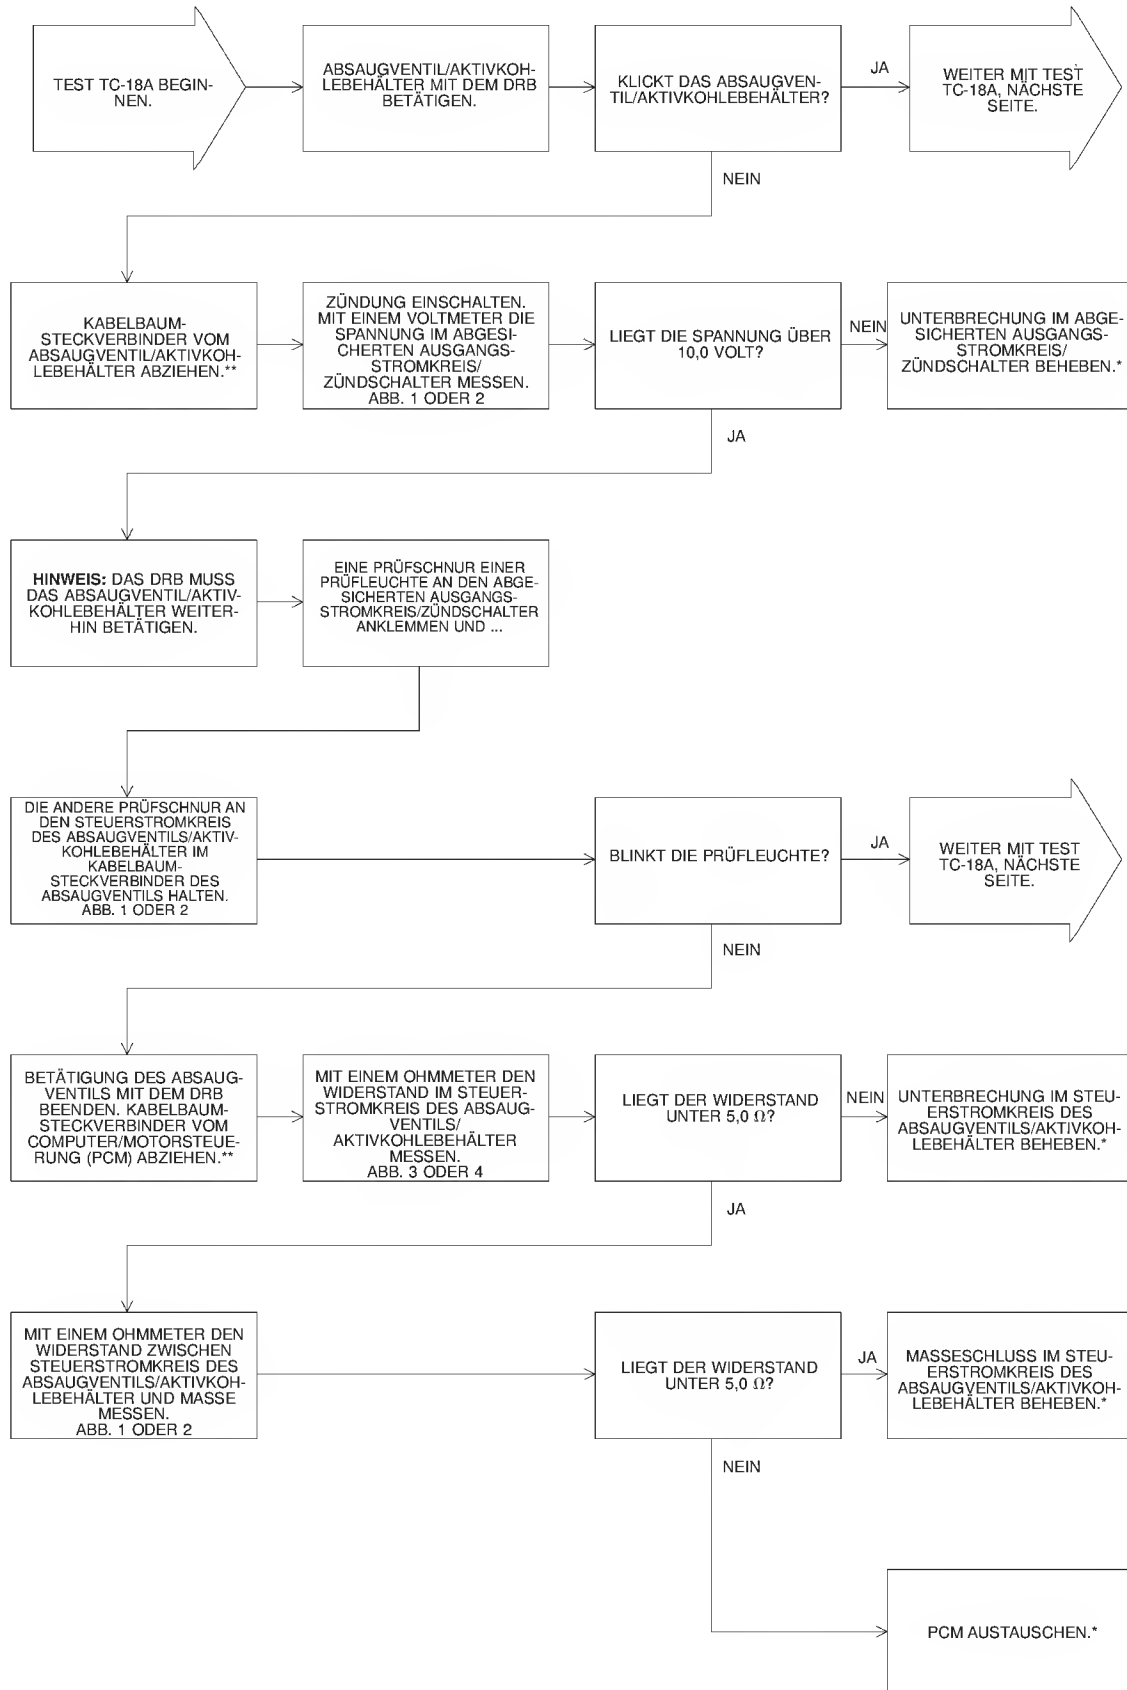

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

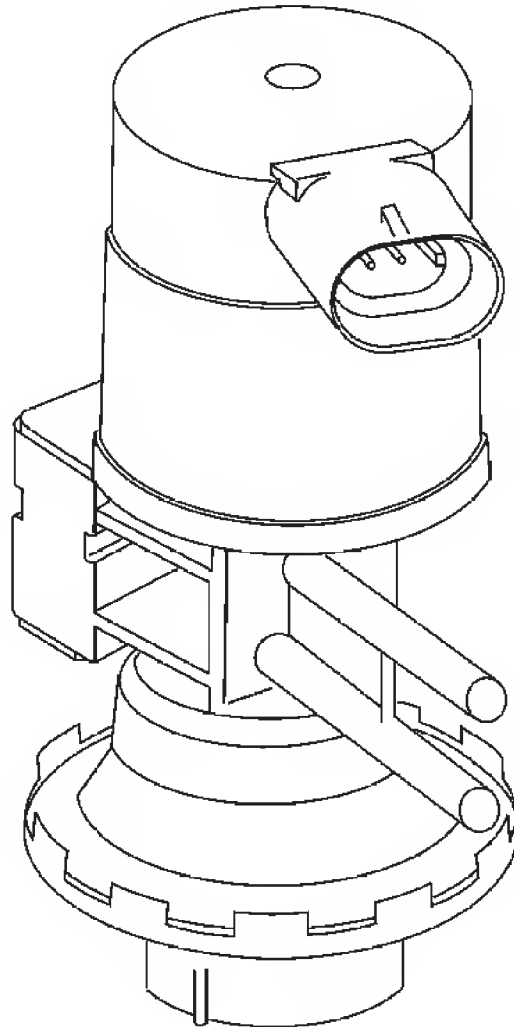


80b27d34

ABB. 1

TEST TC-18A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT (STROMKREIS ABSAUGVENTIL/AKTIVKOHLEBEHÄLTER)

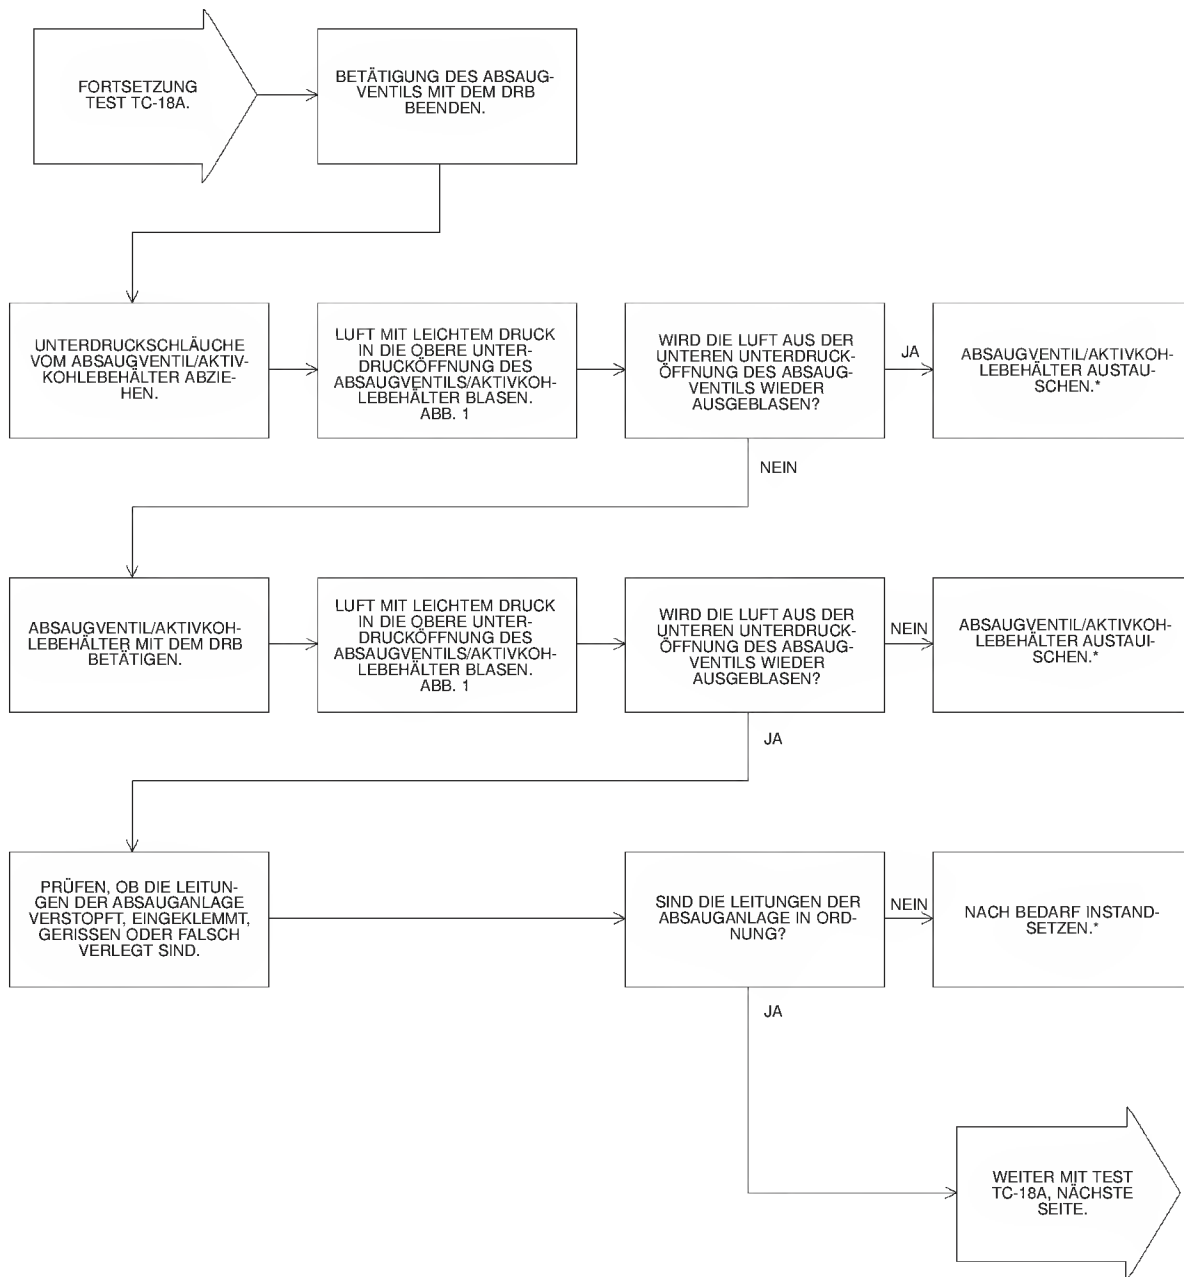

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

Bezeichnung: EVAP Purge Solenoid Circuit (Stromkreis Absaugventil/Aktivkohlebehälter)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und Batteriespannung über 10,4 Volt.

Aufnahmebedingung: Nachdem alle Aktivierungsbedingungen hergestellt sind: es erfolgt keine Abschaltung, Notlaufprogramm nicht in Betrieb, Zeit seit der letzten Aktivierung des Magnetventils >72 Mikrosekunden. Der PCM speichert den Fehlercode, wenn der eigentliche Zustand des Absaugventils nicht den erwarteten Zustand meldet.

Funktionsprinzip: Das Absaugventil soll in einem Arbeitsspiel die Absaugung von Kraftstoffdämpfen aus dem Aktivkohlebehälter zum Drosselklappengehäuse regeln. Der PCM bestimmt die Öffnungsdauer des Magnetventils während des Arbeitsspiels. Bei Drehzahlen oberhalb des Leerlaufs (stärkerer Durchfluß) ist das Arbeitsspiel länger, bei Leerlaufdrehzahl (geringerer Durchfluß) ist es kürzer.


Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Steuerstromkreis
- > Unterbrechung oder Kurzschluß im abgesicherten Ausgangsstromkreis/Zündschalter
- > Unterbrechung oder Kurzschluß in der Steuerspule des Absaugventils
- > PCM defekt
- > Steckverbinder/Anschlüsse
- > Steckverbinder/Kabel


80aa0f82

ABB. 1

TYP TJ

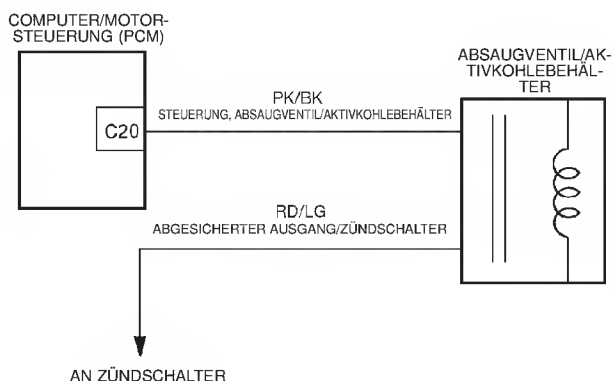


TYP XJ

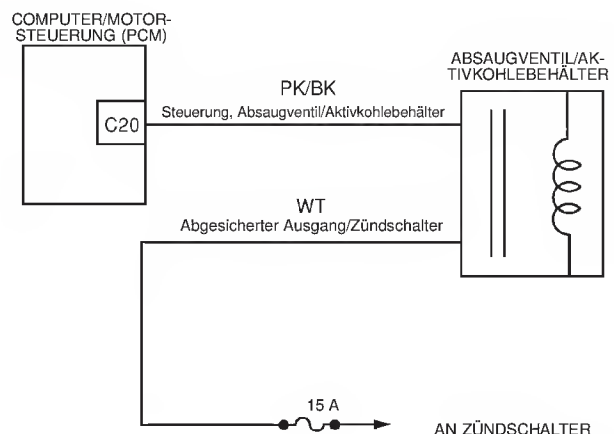

TEST TC-18A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT (STROMKREIS ABSAUGVENTIL/AKTIVKOHLEBEHÄLTER)

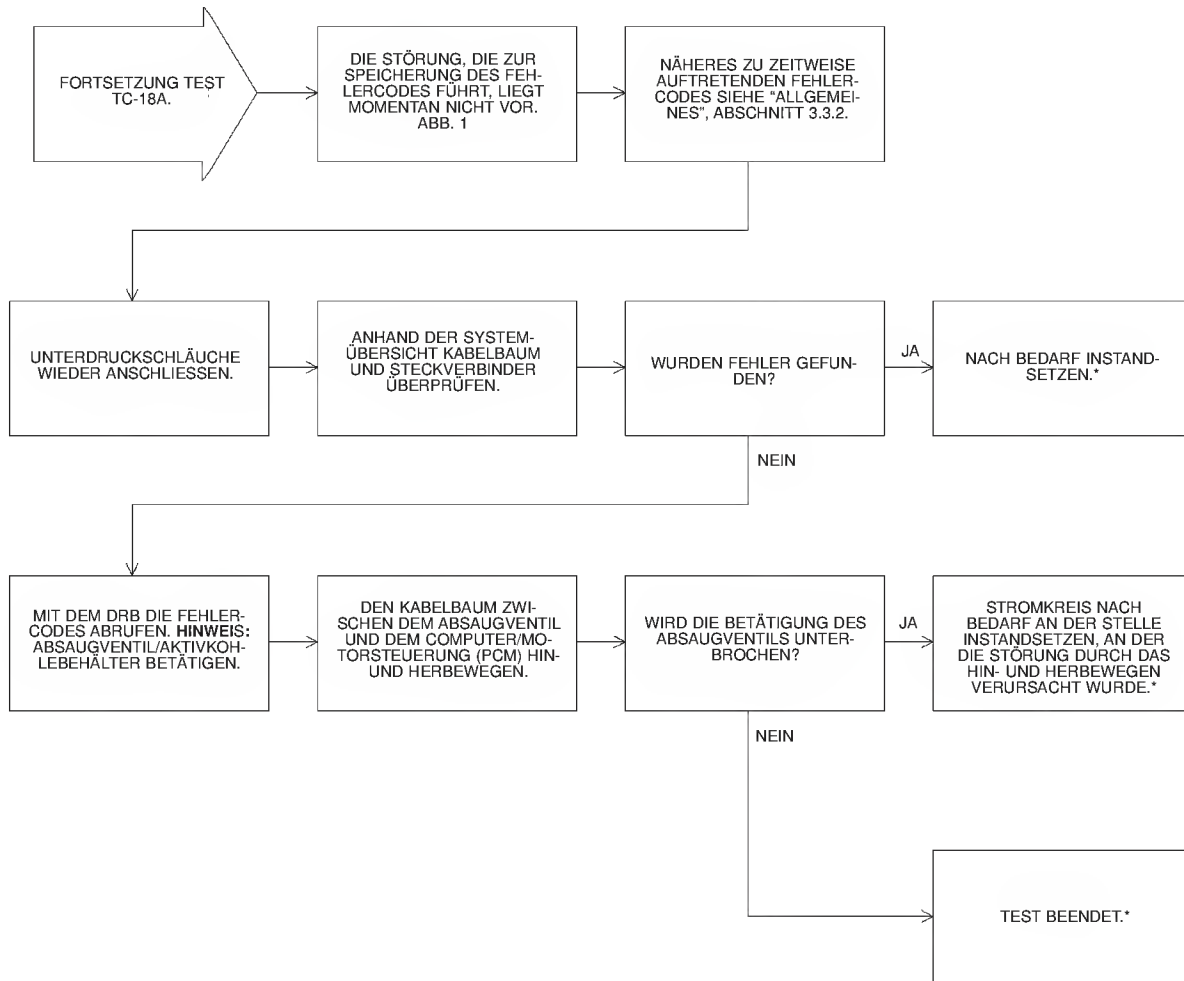

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*


TEST TC-19A

BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR 3 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL 3)

Vor TEST TC-19A erst TC-21A durchführen

2.5L-MOTOR

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 3

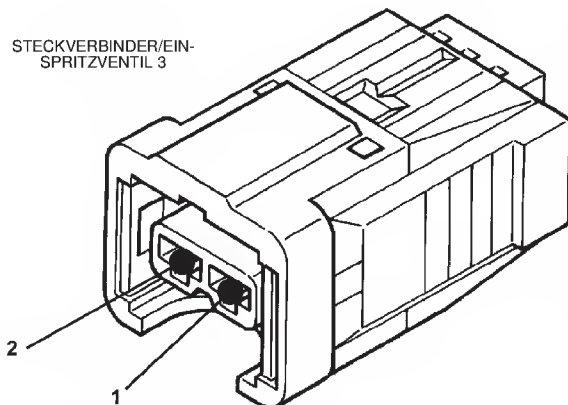


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)
2	WT/DB	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 3

80b76e62

ABB. 1

4.0L

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 3

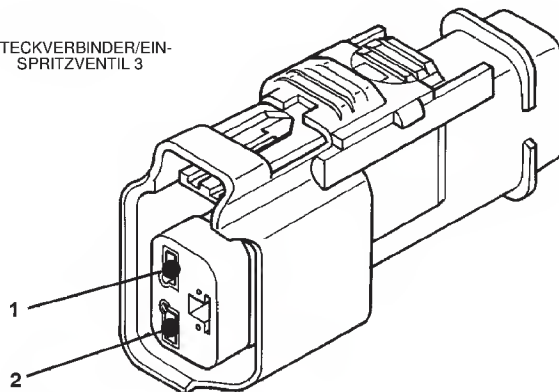


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)
2	WT/DG	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 3

80b76e67

ABB. 2

2.5L-MOTOR

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 3

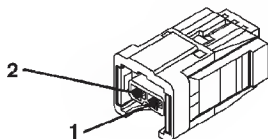


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)
2	WT/DB	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 3

STECKVERBINDER, COMPU-
TER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

WEISS

GRAU

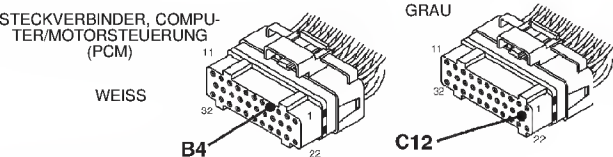


POL	FARBE	BELEGUNG
B4	WT/DB	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 3
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)

80b76ea2

ABB. 3

4.0L-MOTOR

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 3

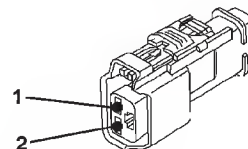


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)
2	WT/DB	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 3

STECKVERBINDER, COMPU-
TER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

WEISS

GRAU

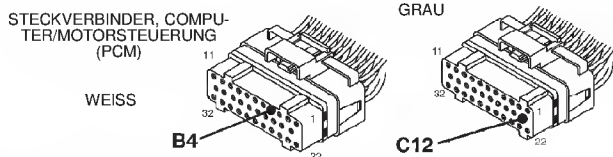

POL	FARBE	BELEGUNG
B4	WT/DB	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 3
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)

80b76ea6

ABB. 4

TEST TC-19A

BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR 3 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL 3)

Vor TEST TC-19A erst TC-21A durchführen



*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TEST TC-20A

BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR 2 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL 2)

Vor TEST TC-19A erst TC-21A durchführen

2.5L-MOTOR

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 2

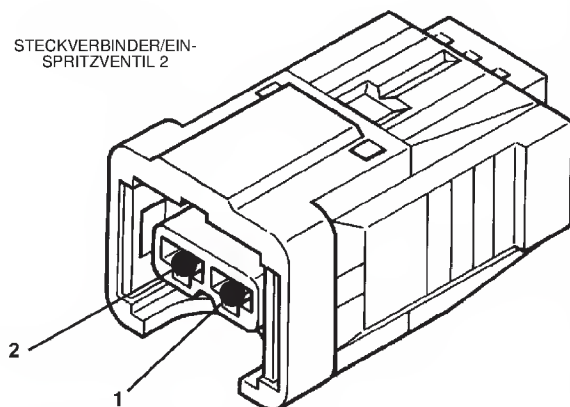


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)
2	TN	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 2

80b76e64

ABB. 1

4.0L-MOTOR

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 2

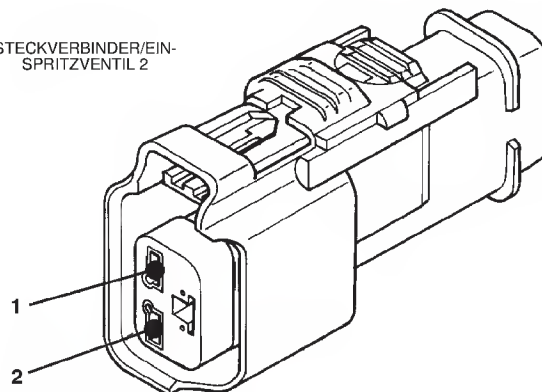


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)
2	TN	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 2

80b76e68

ABB. 2

2.5L-MOTOR


STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 2

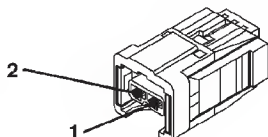

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)
2	TN	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 2


STECKVERBINDER, COMPU-
TER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

WEISS

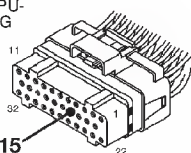

B15

GRAU

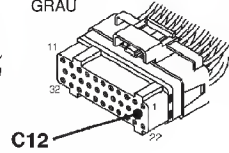

C12


POL	FARBE	BELEGUNG
B15	TN	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 2
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)

80b76ea3

ABB. 3

4.0L-MOTOR


STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 2

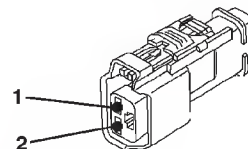

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)
2	TN	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 2


STECKVERBINDER, COMPU-
TER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

WEISS

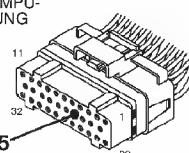

B15

GRAU

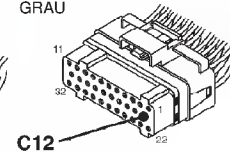

C12

POL	FARBE	BELEGUNG
B15	TN	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 2
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)


80b76ea7

ABB. 4

TEST TC-20A

BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR 2 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL 2)

Vor TEST TC-19A erst TC-21A durchführen

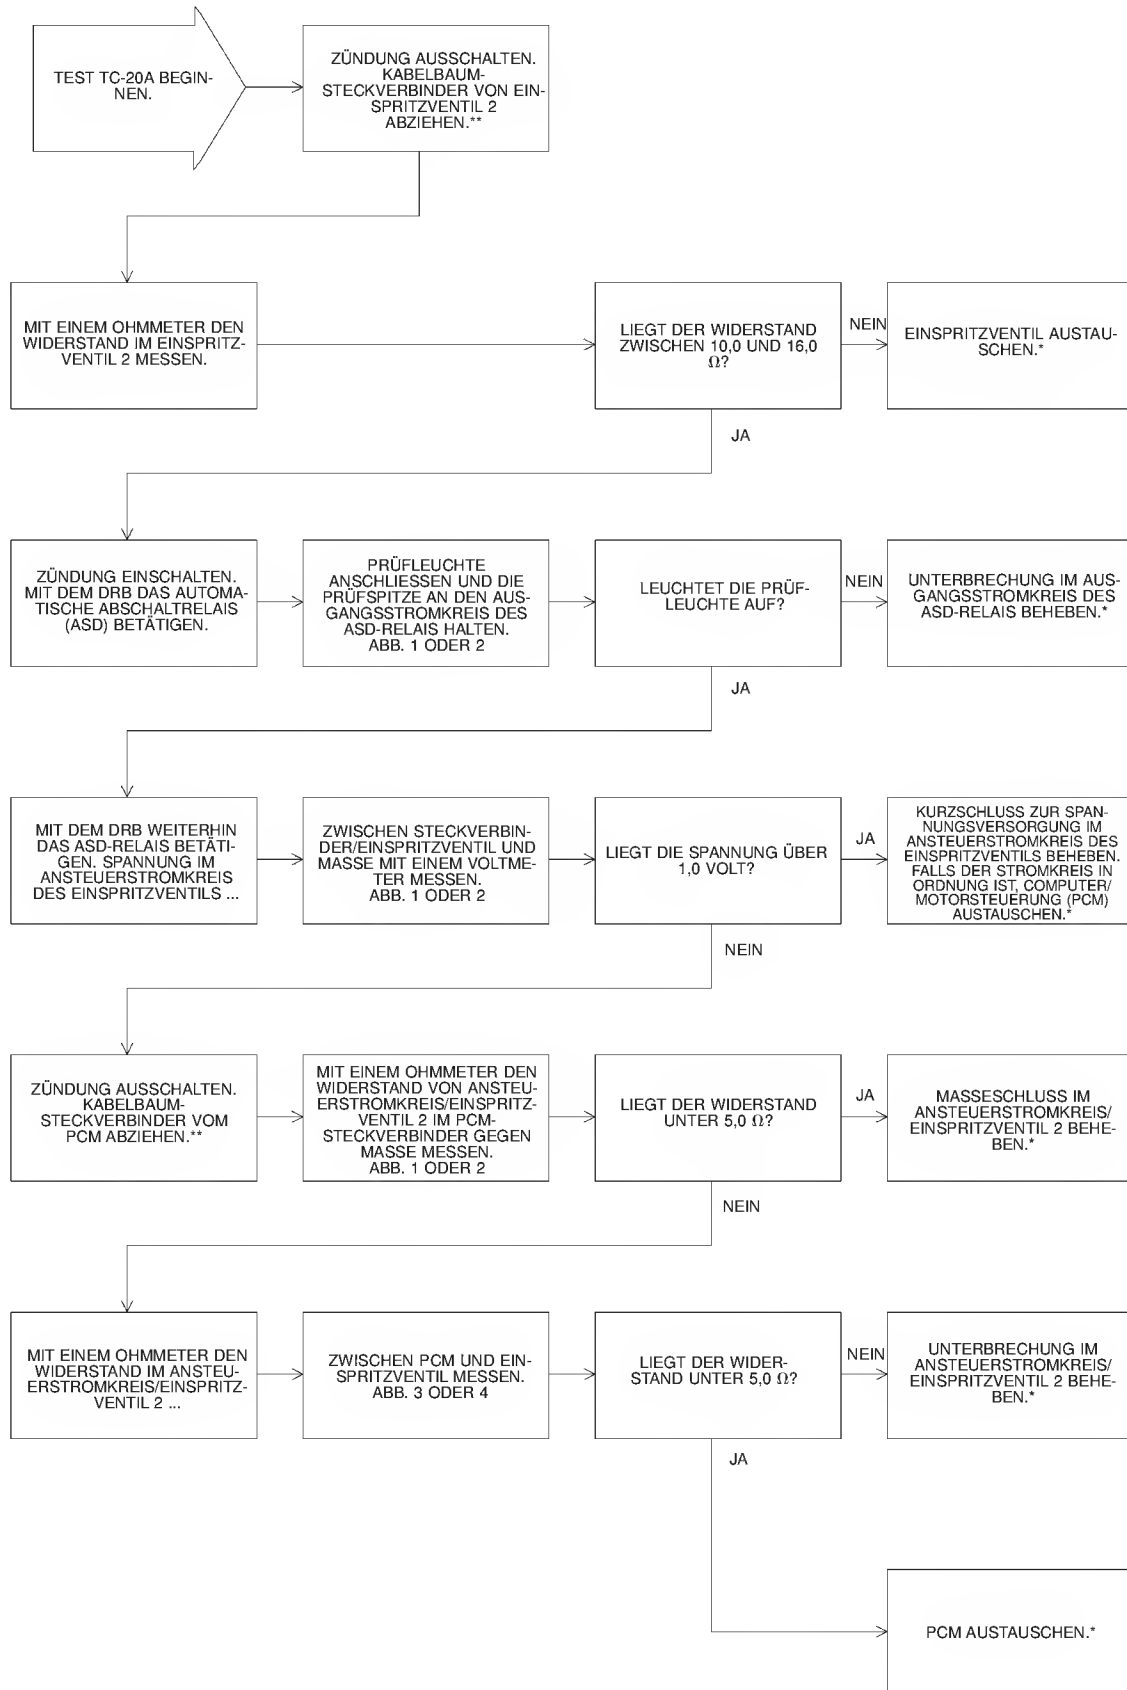

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-21A
**BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR CONTROL CIRCUIT
(STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL)**

Vor TEST TC-21A erst DTC-TEST durchführen

Bezeichnung: Injector Control Circuit (Steuerstromkreis/Einspritzventil)

Überwachung: Batteriespannung höher als 10,4 Volt, automatisches Abschaltrelais aktiviert, Einspritzdauer unter 10 ms, Motordrehzahl liegt unter 3000 min⁻¹.

Aufnahmebedingung: Der Fehlercode wird gespeichert, wenn nach dem Abschalten des Einspritzventils nicht innerhalb von 0,18 ms ein Induktions-Stromstoß erfaßt wird und keine anderen Einspritzventile eingeschaltet sind. Der Fehlercode wird nach 0,64 bis 10,0 Sekunden gespeichert.

Funktionsprinzip: Die Einspritzventile sind Magnetventile mit hoher Impedanz, die vom Computer/Motorsteuerung (PCM) gesteuert werden. Die Ventile werden vom automatischen Abschaltrelais mit Batteriespannung versorgt. Die Öffnungszeit der Ventile (Einspritzdauer) hängt davon ab, wie lange der Computer/Motorsteuerung (PCM) den Steuerstromkreis eines Ventils an Masse legt. Entsprechend der Veränderung dieser Zeit fließt mehr oder weniger Kraftstoff durch das Einspritzventil.


Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Ansteuerstromkreis des Einspritzventils
- > Unterbrechung im Einspritzventil
- > Unterbrechung der Spannungsversorgung vom ASD-Relais zum Einspritzventil
- > PCM defekt
- > Steckverbinder/Anschlüsse
- > Steckverbinder/Kabel


80aa4c19

ABB. 1

2.5L-MOTOR

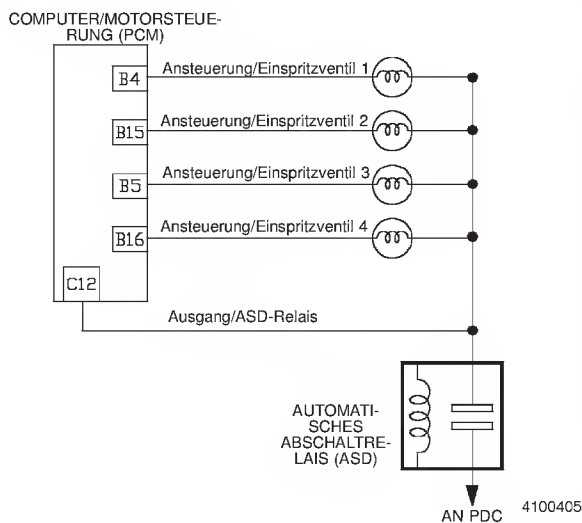

4.0L-MOTOR

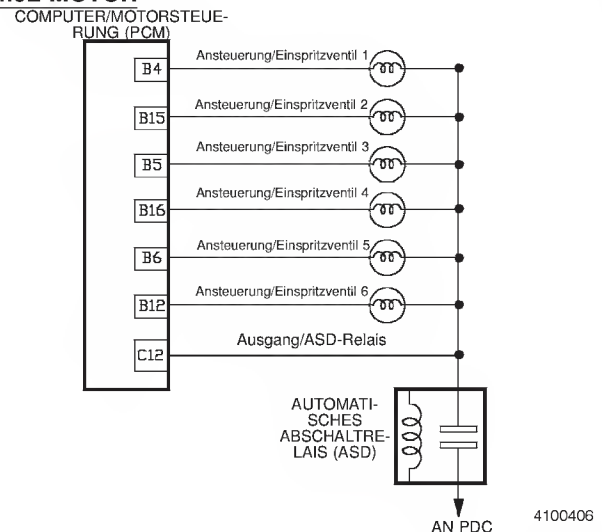

TEST TC-21A

BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL)

Vor TEST TC-21A erst DTC-TEST durchführen



*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

NOTIZEN

TEST TC-21A
**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR CONTROL CIRCUIT
(STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL)**

Suchen Sie den am DRB III® angezeigten Fehlercode in der nachstehenden Tabelle, und führen Sie den entsprechenden Systemdiagnosetest durch.

FEHLERCODE	TEST
INJECTOR #1 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/ EINSPRITZVENTIL 1)	TC-21B
INJECTOR #2 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/ EINSPRITZVENTIL 2)	TC-20A
INJECTOR #3 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/ EINSPRITZVENTIL 3)	TC-19A
INJECTOR #4 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/ EINSPRITZVENTIL 4)	TC-61A
INJECTOR #5 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/ EINSPRITZVENTIL 5)	TC-69A
INJECTOR #6 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/ EINSPRITZVENTIL 6)	TC-70A


TEST TC-21B

BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR 1 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL 1)

Vor TEST TC-19A erst TC-21A durchführen

2.5L-MOTOR

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 1

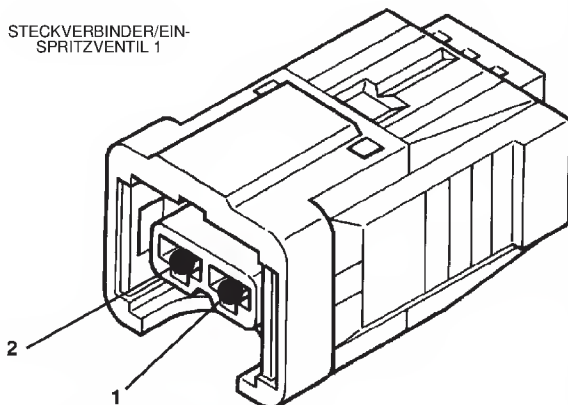


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)
2	YL/WT	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 1

80b76e65

ABB. 1

4.0L

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 1

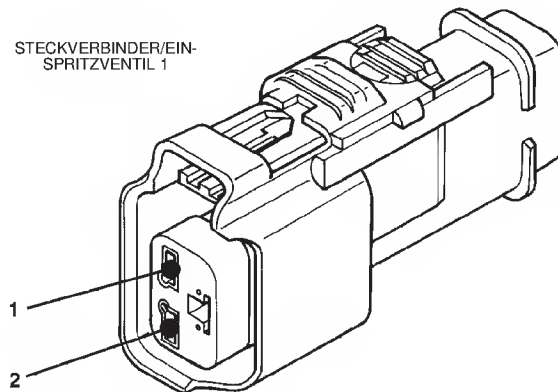


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)
2	YL/WT	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 1

80b76e69

ABB. 2

2.5L-MOTOR

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 1

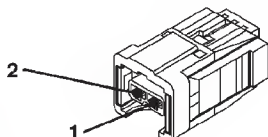


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)
2	YL/WT	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 1

STECKVERBINDER, COMPU-
TER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

GRAU

WEISS

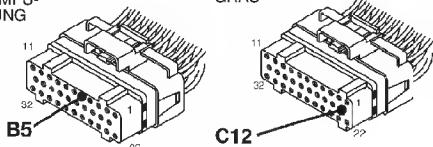


POL	FARBE	BELEGUNG
B5	YL/WT	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 1
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)

80b76ea4

ABB. 3

4.0L-MOTOR

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 1

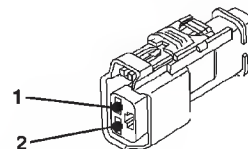


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)
2	YL/WT	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 1

STECKVERBINDER, COMPU-
TER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

GRAU

WEISS

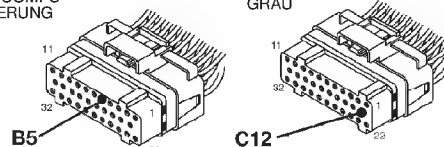

POL	FARBE	BELEGUNG
B5	YL/WT	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 1
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP TJ)
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (TYP XJ)

80b76ea8

ABB. 4

TEST TC-21B

BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR 1 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL 1)

Vor TEST TC-19A erst TC-21A durchführen




*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-25A
BEHEBEN DES FEHLERS - IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS (STROMKREISE DES LEERLAUFDREHZAHLEGLERS)

Vor TEST TC-25A erst DTC-TEST durchführen

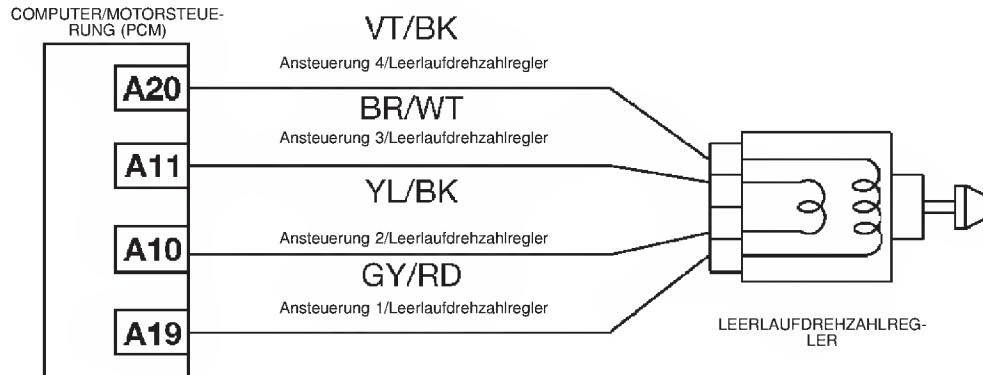TYPEN TJ/XJ


80b6f0d8

Bezeichnung: Idle Air Control Motor Circuits (Stromkreise des Leerlaufdrehzahlreglers)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und Batteriespannung über 11,5 Volt.

Aufnahmebedingung: Der Computer/Motorsteuerung (PCM) registriert 2,75 Sekunden lang einen Masseschluß oder Kurzschluß zur Batteriespannung in einem der vier Ansteuerstromkreise, während der Leerlaufdrehzahlregler (IAC) aktiviert ist.

Funktionsprinzip: Der PCM regelt mit Hilfe des Leerlaufdrehzahlreglers (IAC) die Leerlaufdrehzahl. Der Leerlaufdrehzahlregler regelt die Luftmenge, die über den Bypass-Kanal an der Drosselklappe vorbeigeleitet wird. Der PCM verwendet vier Ansteuerstromkreise, die für die Positionierung des Schrittmotors sorgen.

Mögliche Ursachen:

- > Masseschluß im Ansteuerstromkreis
- > Kurzschluß zur Batterie im Ansteuerstromkreis
- > Kurzschluß der Ansteuerstromkreise untereinander
- > PCM defekt
- > Kurzschluß im IAC-Schrittmotor
- > Steckverbinder/Anschlüsse
- > Steckverbinder/Kabel


ABB. 1

80aa4ba1

TEST TC-25A

BEHEBEN DES FEHLERS - IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS (STROMKREISE DES LEERLAUFDREHZAHGREGLERS)

Vor TEST TC-25A erst DTC-TEST durchführen

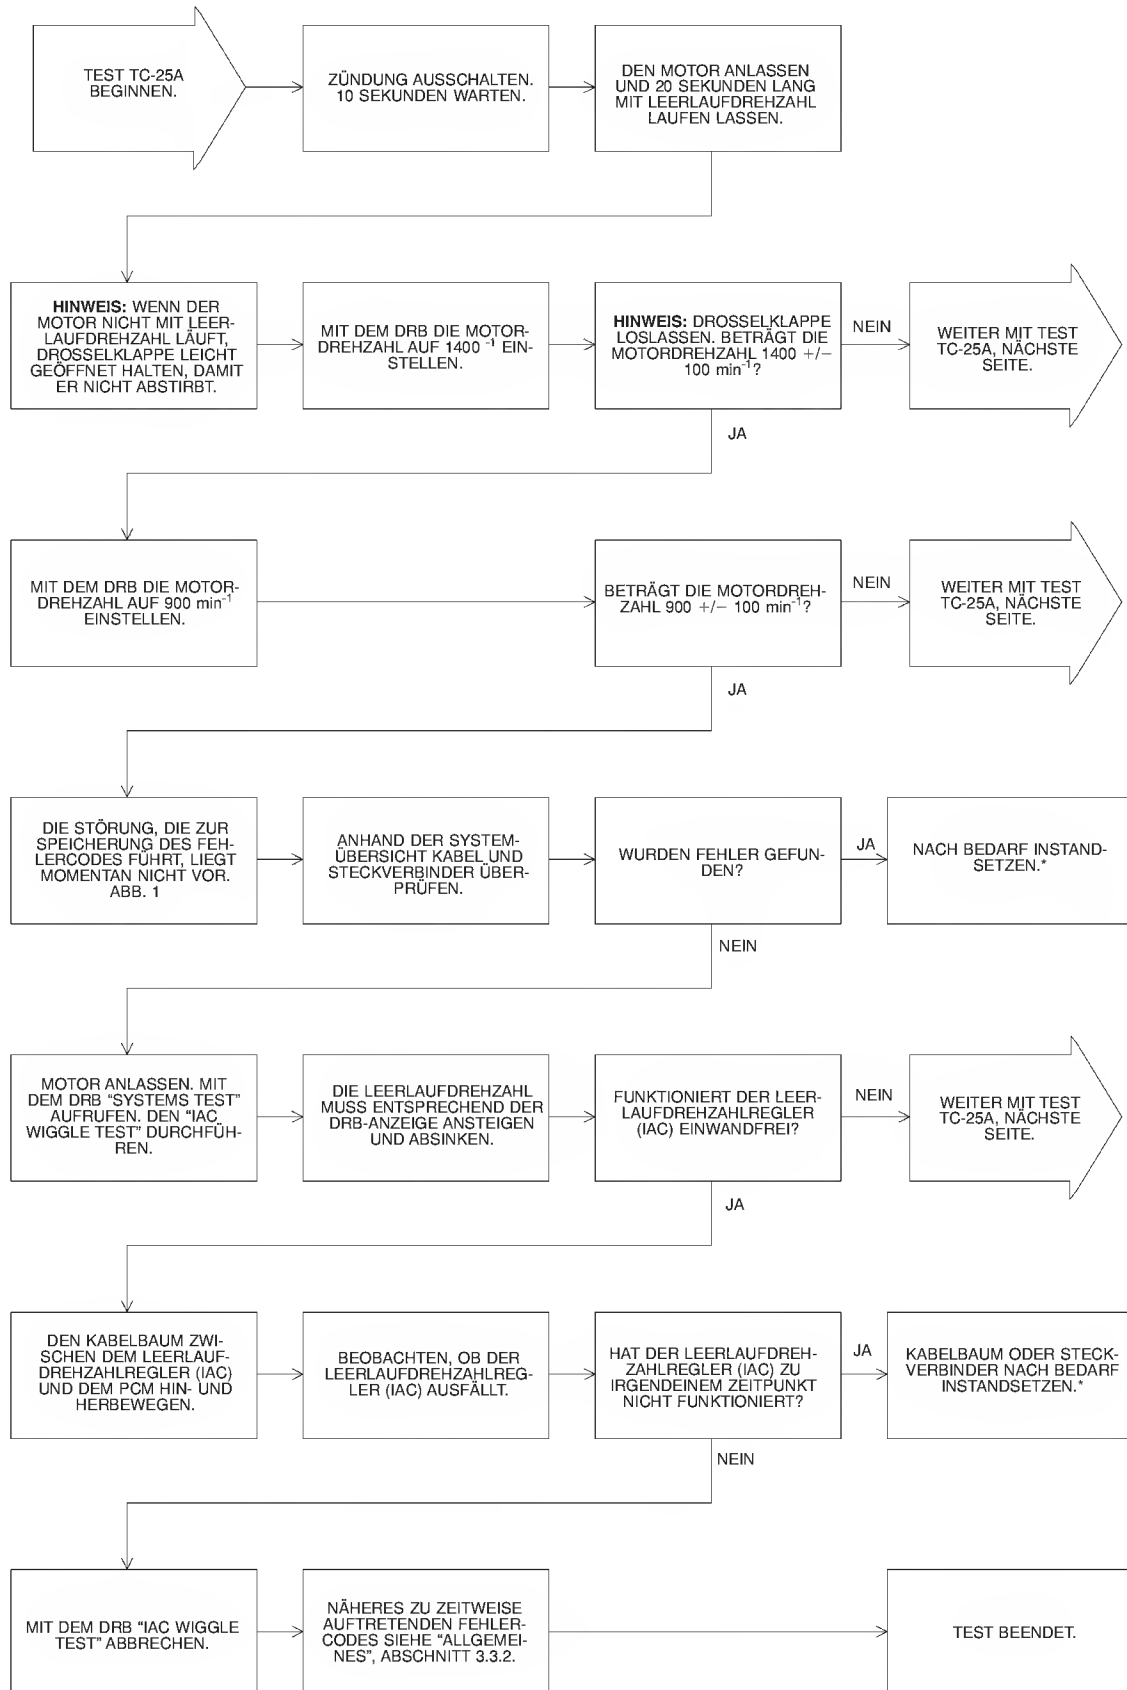

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-25A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS
(STROMKREISE DES LEERLAUFDREHZAHGREGLERS)

TYPEN TJ/XJ


STECKVERBINDER/LEERLAUFDREHZAHGREGLER

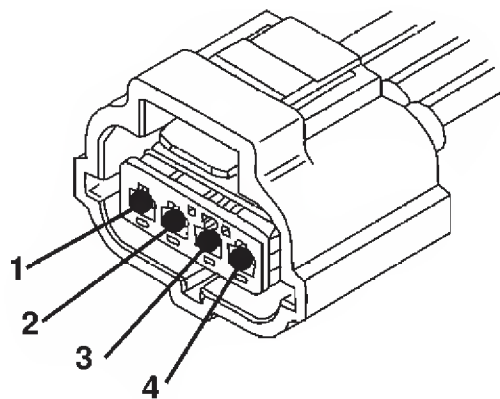

POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/BK	ANSTEUERUNG 1/LEERLAUFDREHZAHGREGLER
2	BR/WT	ANSTEUERUNG 2/LEERLAUFDREHZAHGREGLER
3	YL/BK	ANSTEUERUNG 3/LEERLAUFDREHZAHGREGLER
4	GY/RD	ANSTEUERUNG 4/LEERLAUFDREHZAHGREGLER

80b898b2


COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

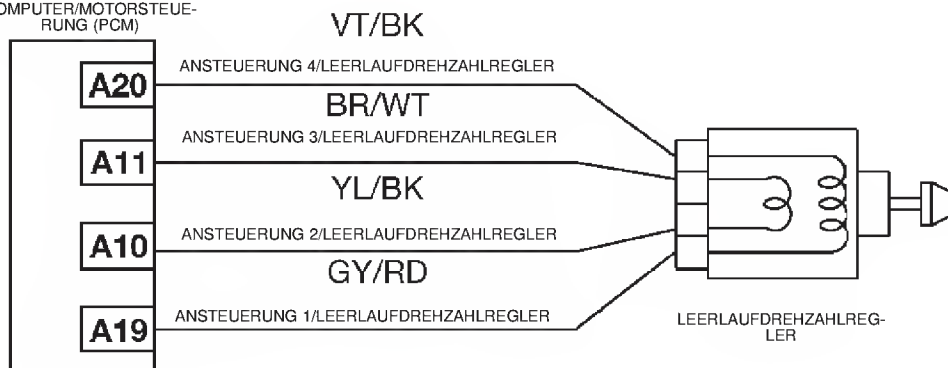

80b6f0d8

TEST TC-25A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS (STROMKREISE DES LEERLAUFDREHZAHLEGLERS)

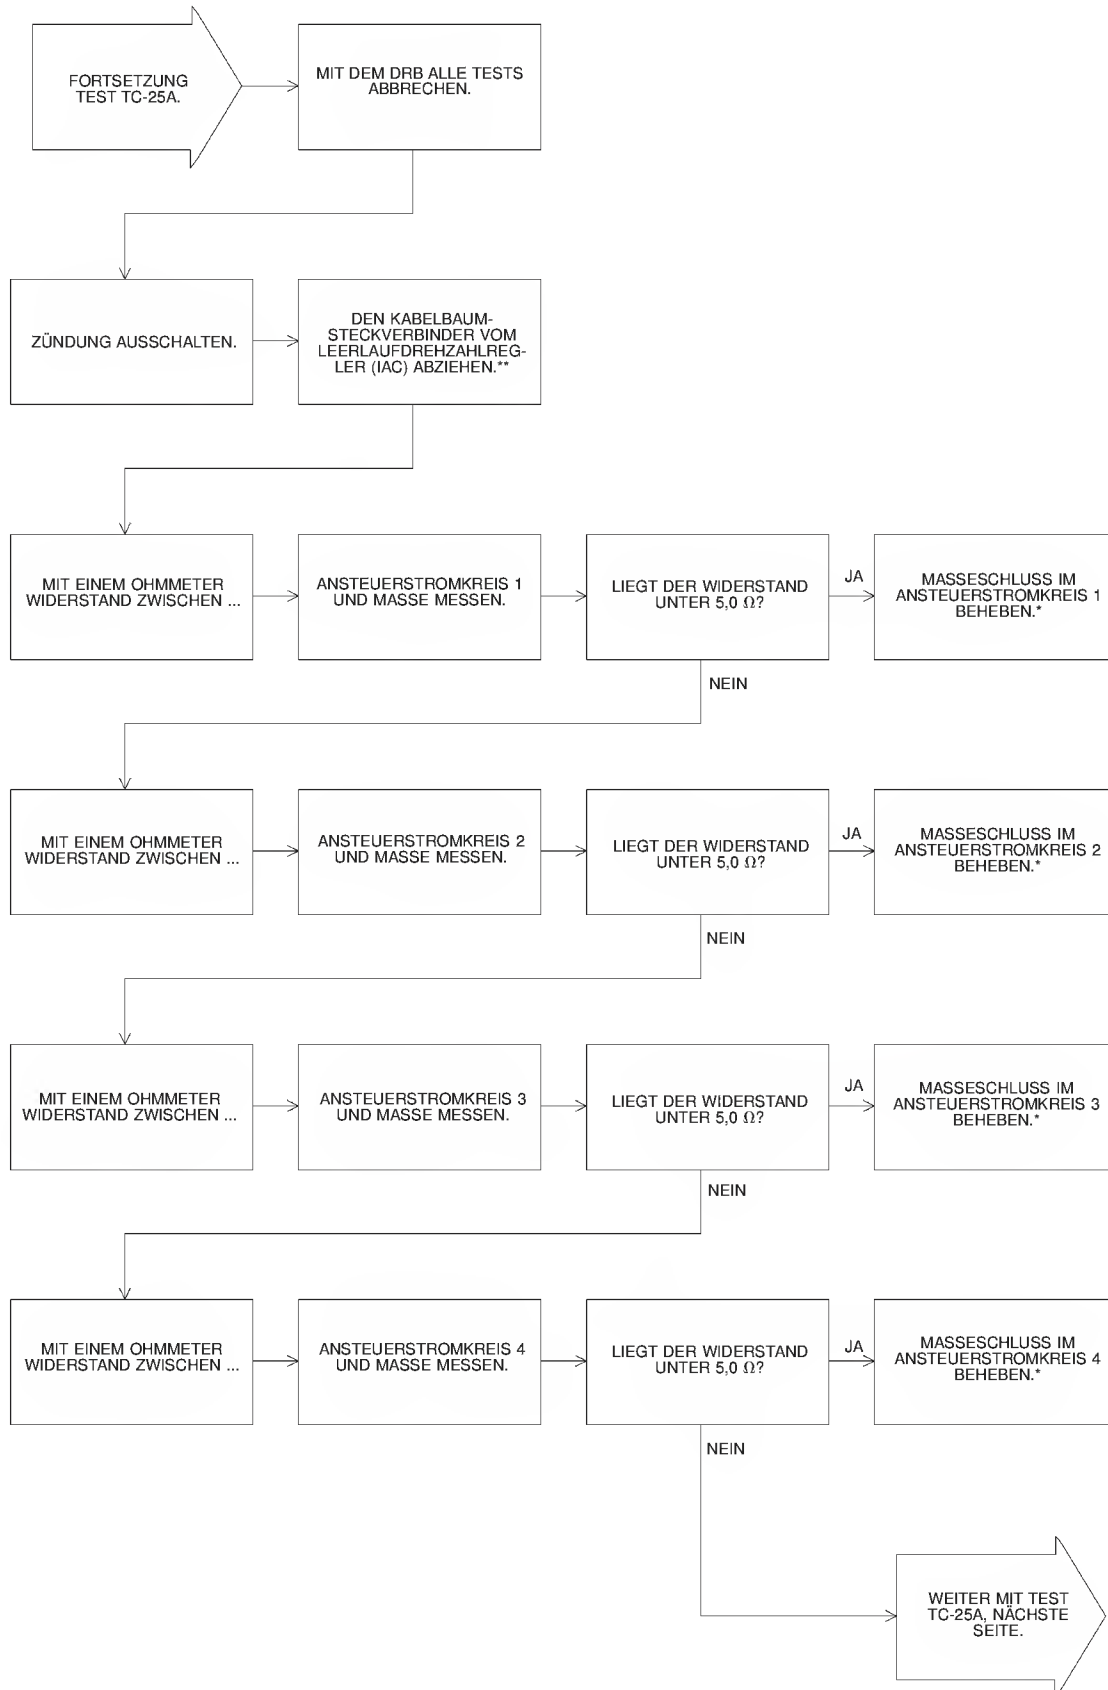


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYPEN TJ/XJ


STECKVERBINDER/LEERLAUFDREH-
ZAHLEGLER

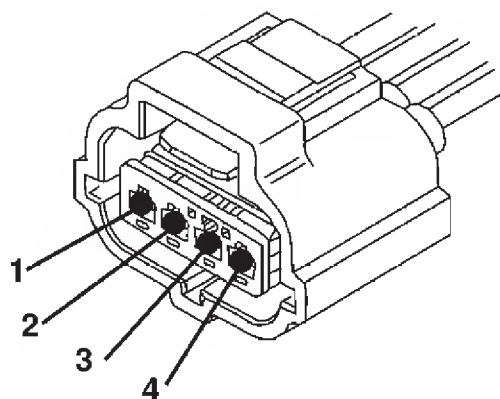

POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/BK	ANSTEUERUNG 1/LEERLAUFDREHZAHLEGLER
2	BR/WT	ANSTEUERUNG 2/LEERLAUFDREHZAHLEGLER
3	YL/BK	ANSTEUERUNG 3/LEERLAUFDREHZAHLEGLER
4	GY/RD	ANSTEUERUNG 4/LEERLAUFDREHZAHLEGLER

80b898b2


COMPUTER/MOTORSTEU-
RUNG (PCM)

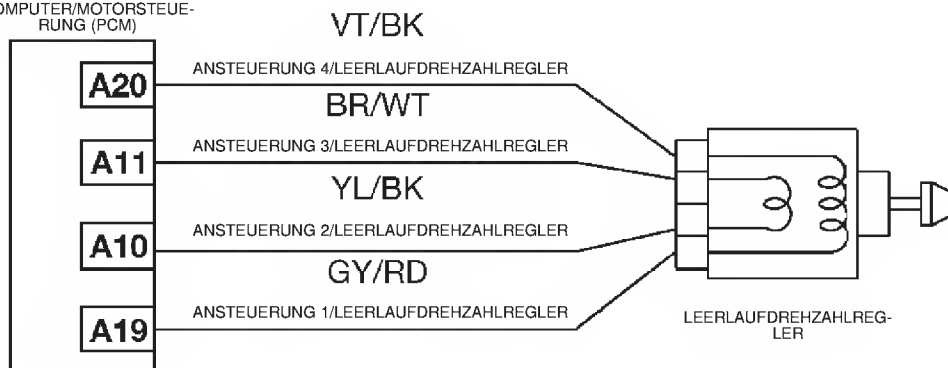

80b6f0d8

TEST TC-25A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS
(STROMKREISE DES LEERLAUFDREHZAHGREGLERS)

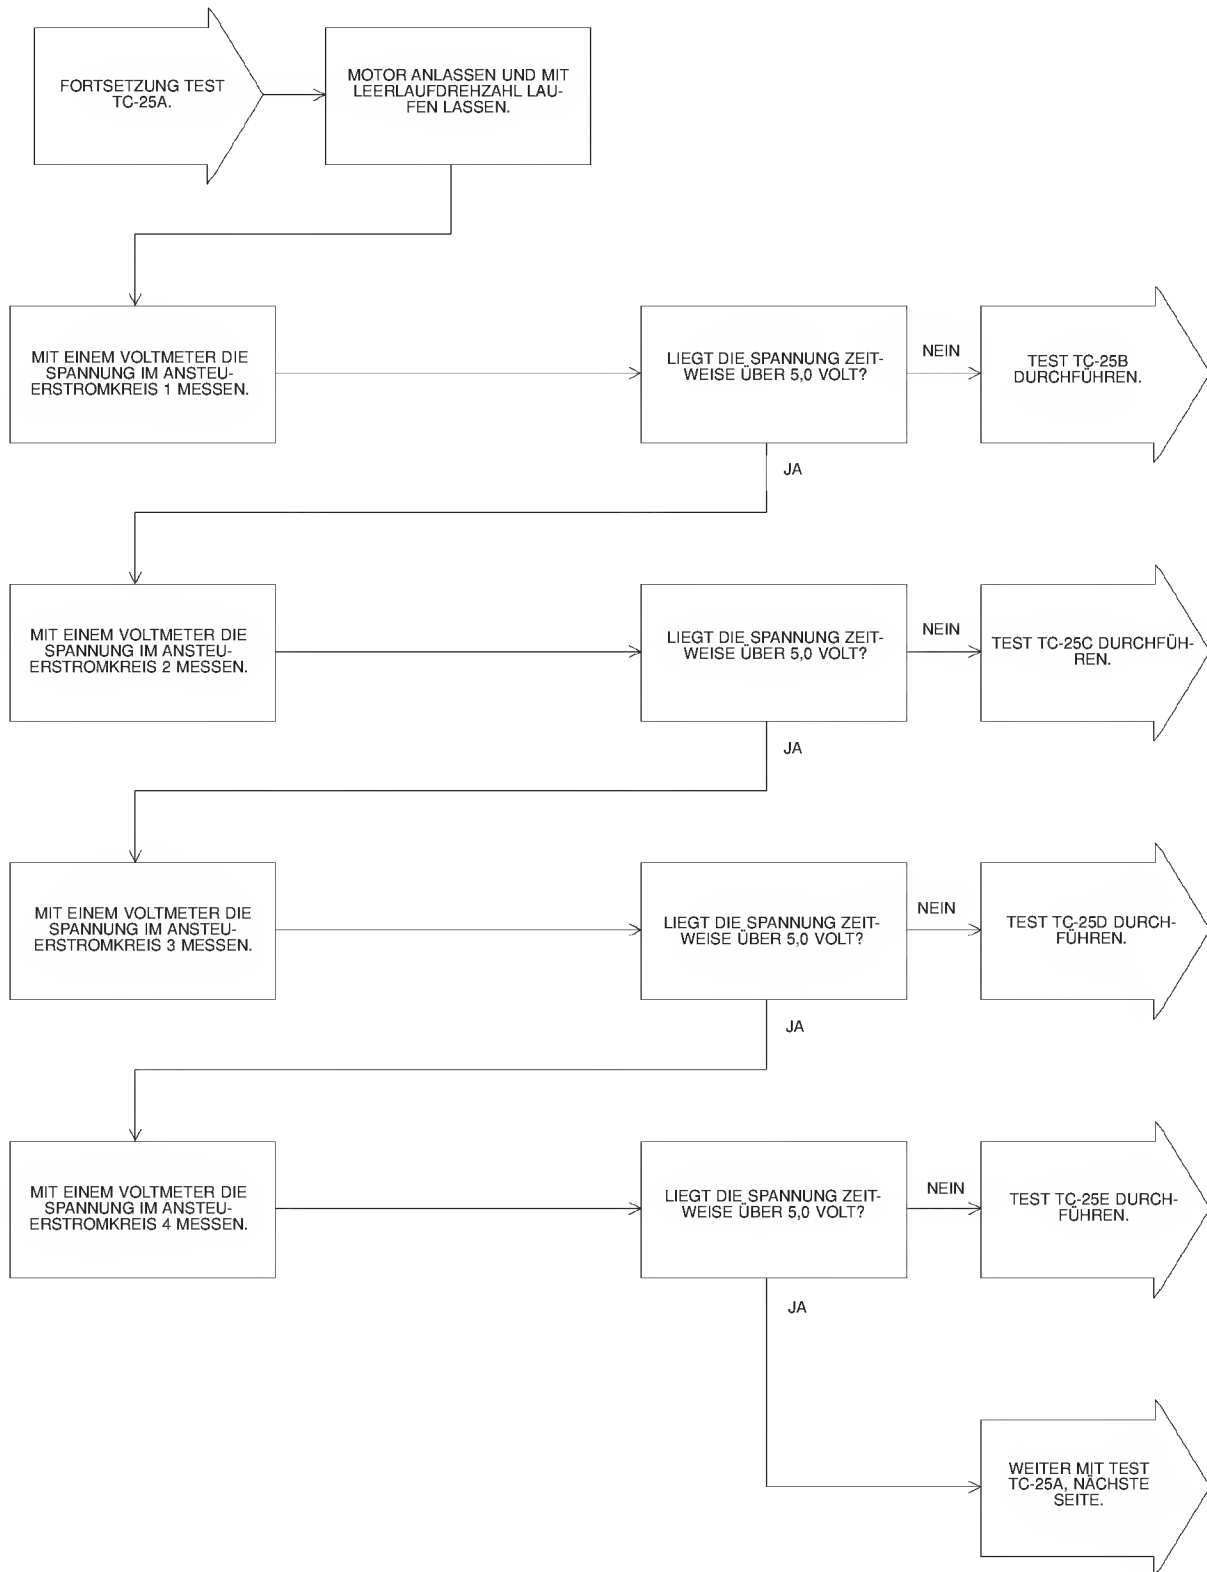


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/LEERLAUFDREH-
ZAHGREGLER

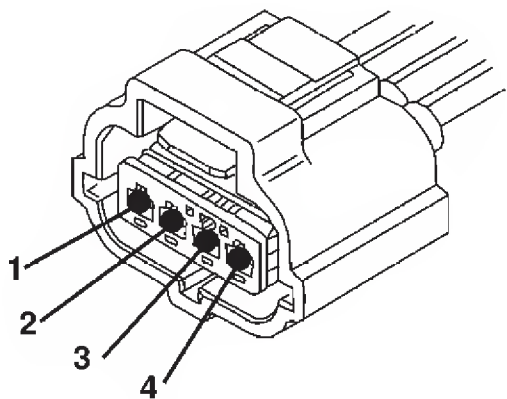

POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/BK	ANSTEUERUNG 1/LEERLAUFDREHZAHGREGLER
2	BR/WT	ANSTEUERUNG 2/LEERLAUFDREHZAHGREGLER
3	YL/BK	ANSTEUERUNG 3/LEERLAUFDREHZAHGREGLER
4	GY/RD	ANSTEUERUNG 4/LEERLAUFDREHZAHGREGLER


80b898b2

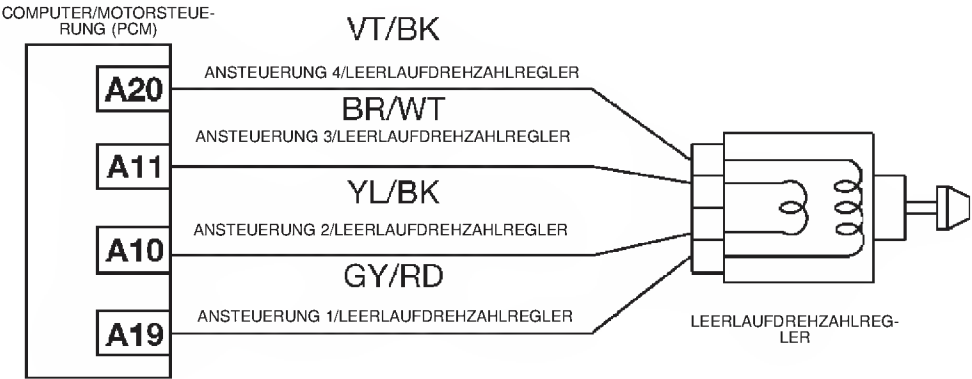

80b6f0d8

TEST TC-25A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS
(STROMKREISE DES LEERLAUFDREHZAHLEGLERS)**

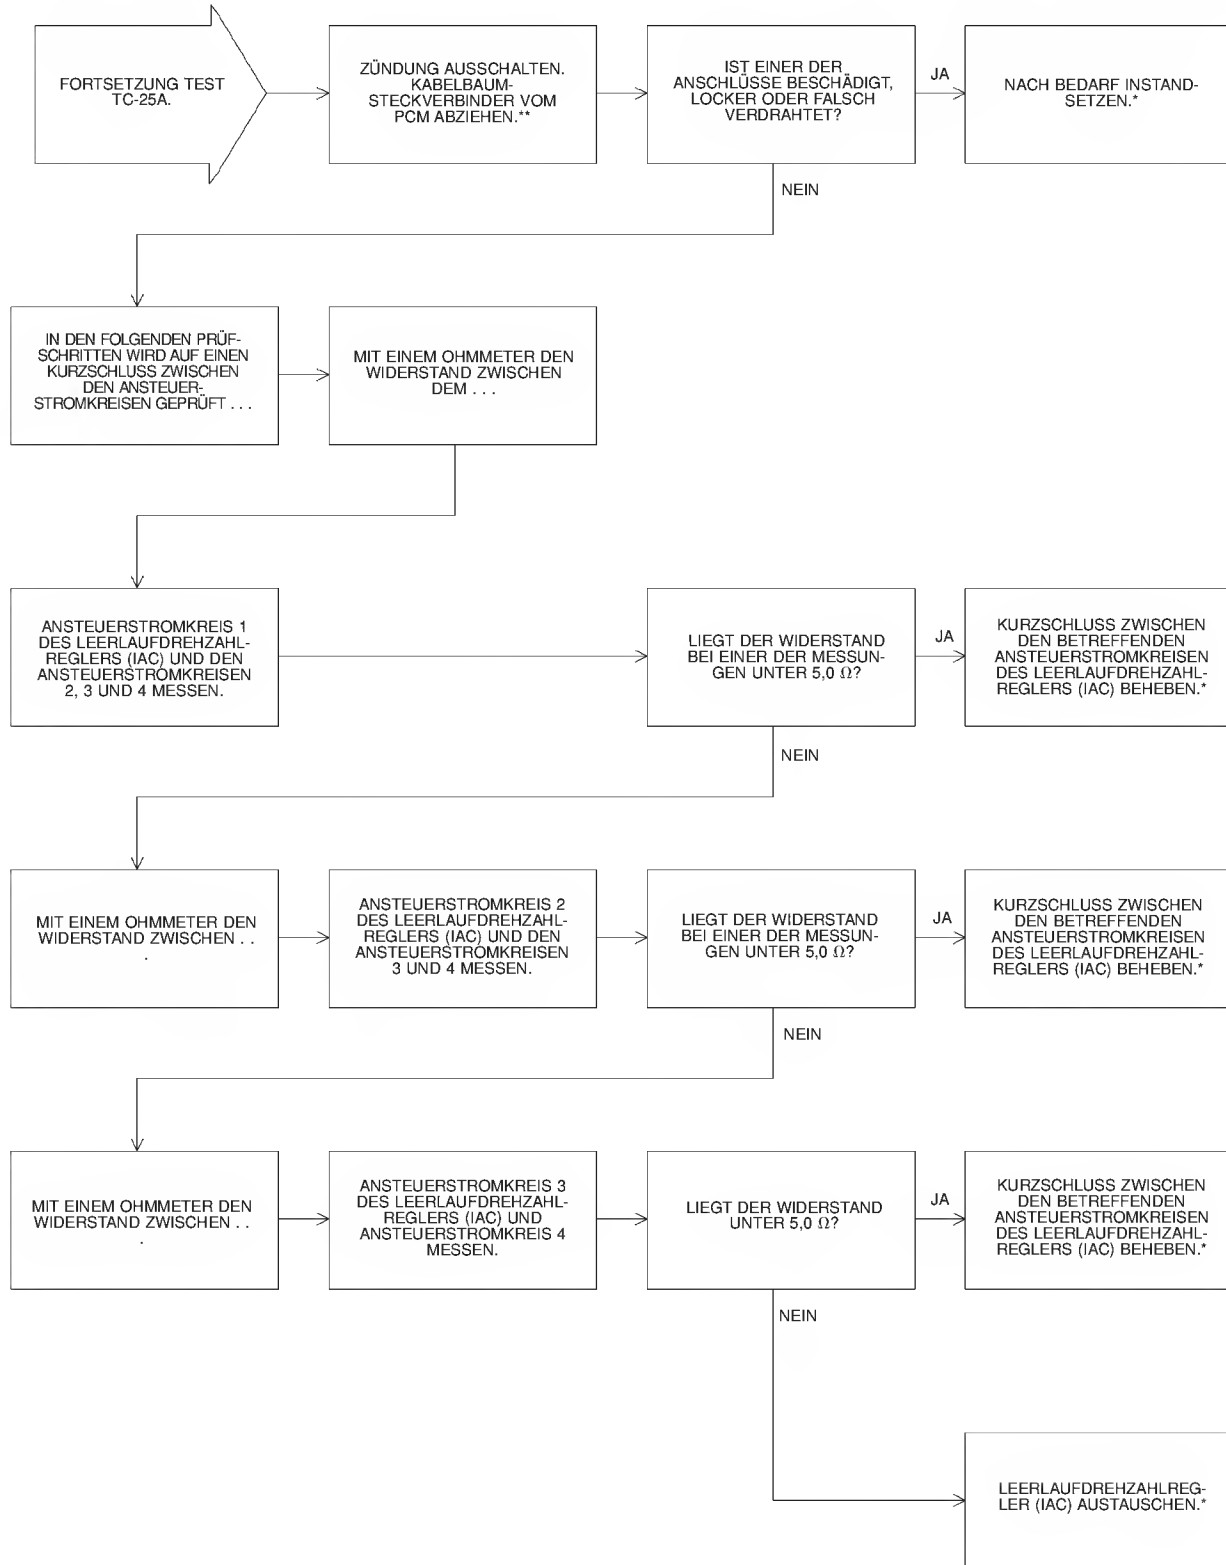

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*


***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-25B

BEHEBEN DES FEHLERS - IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS (STROMKREISE DES LEERLAUFDREHZAHGREGLERS)


Vor TEST TC-25B erst TC-25A durchführen

TYPEN TJ/XJ

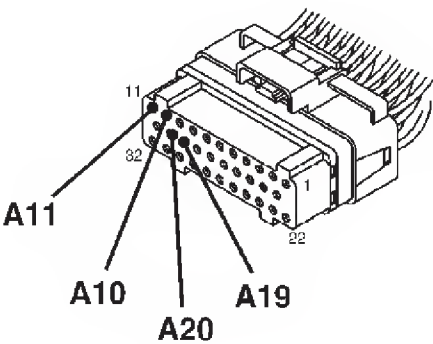

SCHWARZER STECKVERBINDER, COM-PUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A10	YL/BK	ANSTEUERUNG 3/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER
A11	BR/WT	ANSTEUERUNG 2/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER
A19	GY/RD	ANSTEUERUNG 4/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER
A20	VT/BK	ANSTEUERUNG 1/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER

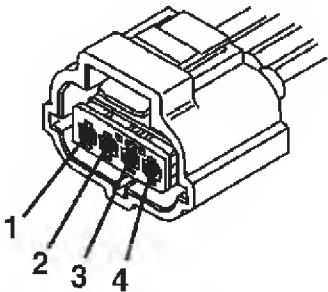


STECKVERBINDER/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER

POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/BK	ANSTEUERUNG 1/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER
2	BR/WT	ANSTEUERUNG 2/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER
3	YL/BK	ANSTEUERUNG 3/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER
4	GY/RD	ANSTEUERUNG 4/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER

ABB. 1

80b898b3

COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

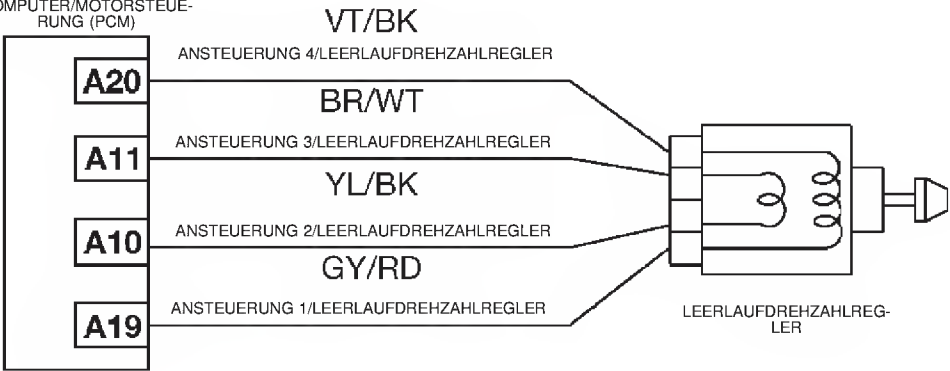


80b6f0d8

TEST TC-25B

BEHEBEN DES FEHLERS - IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS (STROMKREISE DES LEERLAUFDREHZAHGREGLERS)

Vor TEST TC-25B erst TC-25A durchführen

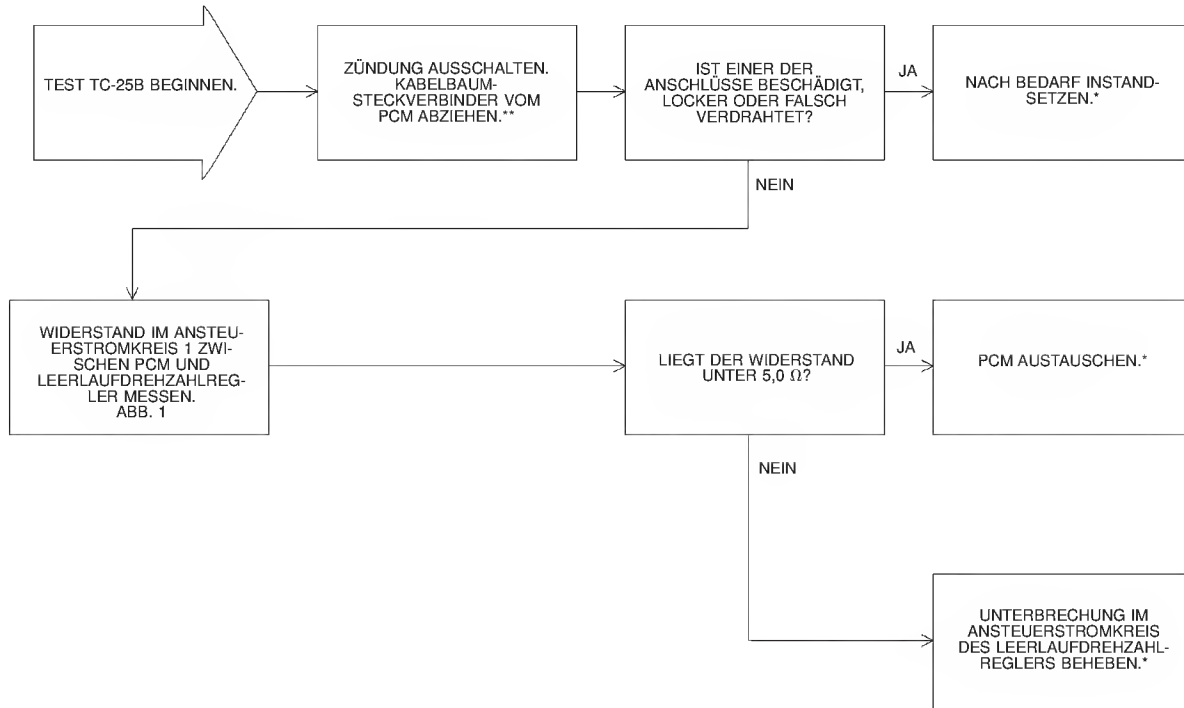


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-25C BEHEBEN DES FEHLERS - IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS (STROMKREISE DES LEERLAUFDREHZAHGREGLERS)


Vor TEST TC-25C erst TC-25A durchführen

TYPEN TJ/XJ

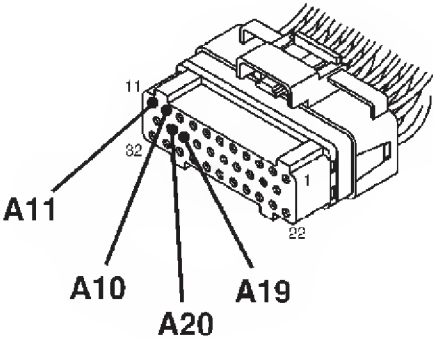

SCHWARZER STECKVERBINDER, COM-PUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A10	YL/BK	ANSTEUERUNG 3/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER
A11	BR/WT	ANSTEUERUNG 2/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER
A19	GY/RD	ANSTEUERUNG 4/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER
A20	VT/BK	ANSTEUERUNG 1/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER

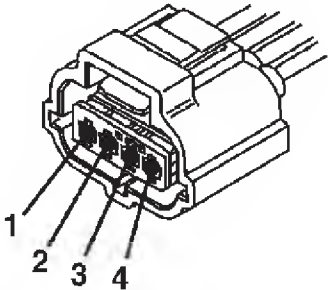


STECKVERBINDER/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER

POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/BK	ANSTEUERUNG 1/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER
2	BR/WT	ANSTEUERUNG 2/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER
3	YL/BK	ANSTEUERUNG 3/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER
4	GY/RD	ANSTEUERUNG 4/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER

ABB. 1

80b898b3

COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

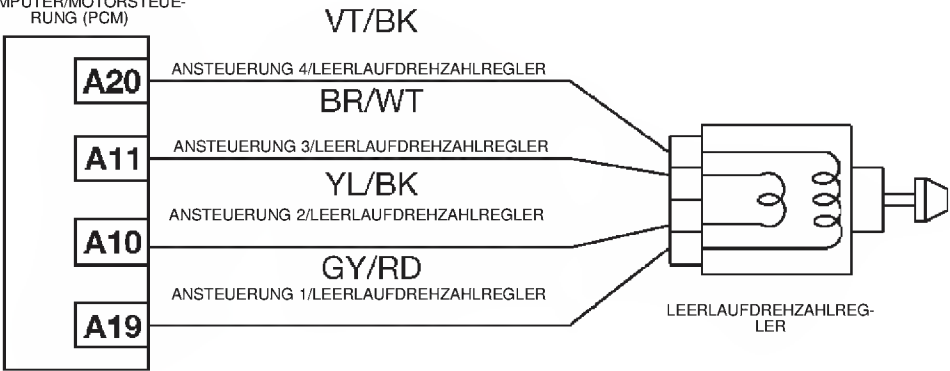


80b6f0d8

TEST TC-25C

BEHEBEN DES FEHLERS - IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS (STROMKREISE DES LEERLAUFDREHZAHGREGLERS)

Vor TEST TC-25C erst TC-25A durchführen

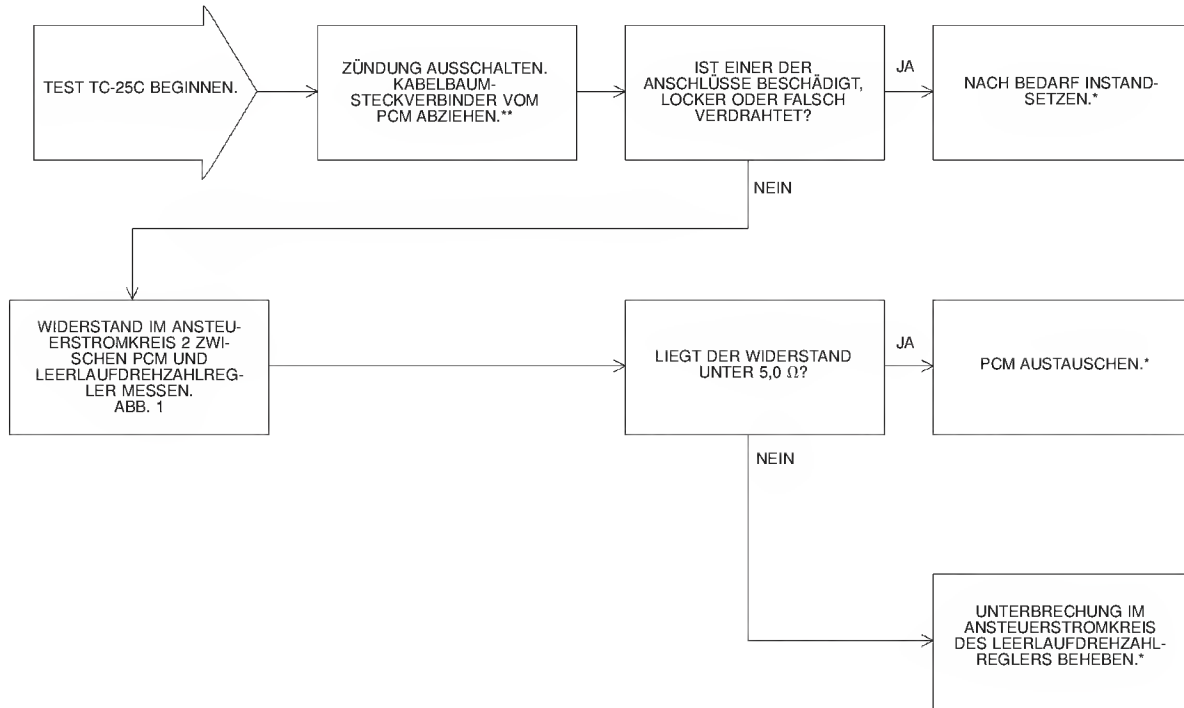

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-25D

BEHEBEN DES FEHLERS - IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS (STROMKREISE DES LEERLAUFDREHZAHLREGLERS)


Vor TEST TC-25D erst TC-25A durchführen

TYPEN TJ/XJ

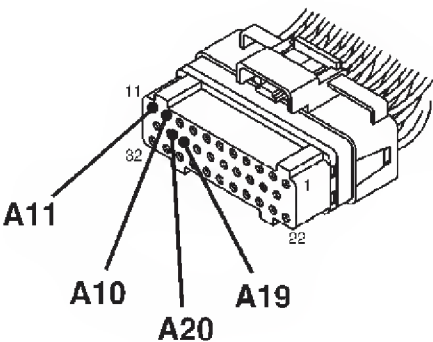

SCHWARZER STECKVERBINDER, COM-PUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A10	YL/BK	ANSTEUERUNG 3/LEERLAUFDREH-ZAHLREGLER
A11	BR/WT	ANSTEUERUNG 2/LEERLAUFDREH-ZAHLREGLER
A19	GY/RD	ANSTEUERUNG 4/LEERLAUFDREH-ZAHLREGLER
A20	VT/BK	ANSTEUERUNG 1/LEERLAUFDREH-ZAHLREGLER

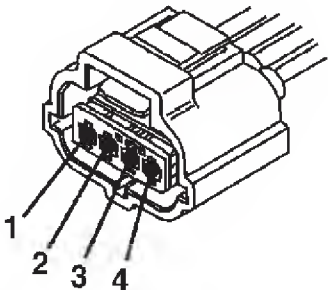


STECKVERBINDER/LEERLAUFDREH-ZAHLREGLER

POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/BK	ANSTEUERUNG 1/LEERLAUFDREH-ZAHLREGLER
2	BR/WT	ANSTEUERUNG 2/LEERLAUFDREH-ZAHLREGLER
3	YL/BK	ANSTEUERUNG 3/LEERLAUFDREH-ZAHLREGLER
4	GY/RD	ANSTEUERUNG 4/LEERLAUFDREH-ZAHLREGLER

ABB. 1

80b898b3

COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

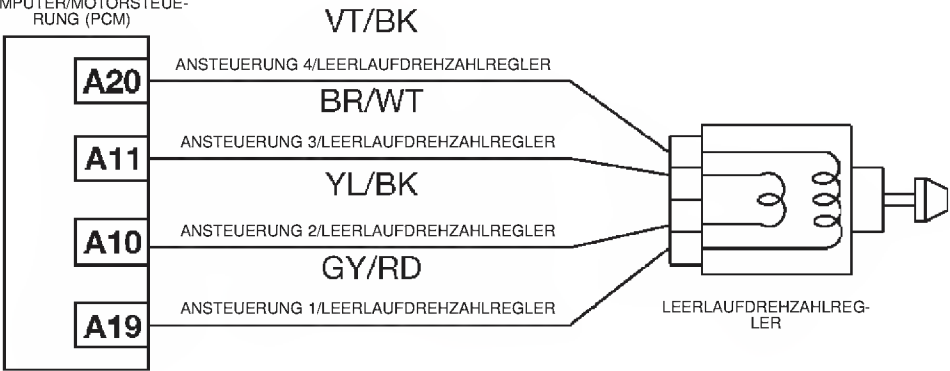


80b6f0d8

TEST TC-25D

BEHEBEN DES FEHLERS - IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS (STROMKREISE DES LEERLAUFDREHZAHGREGLERS)

Vor TEST TC-25D erst TC-25A durchführen

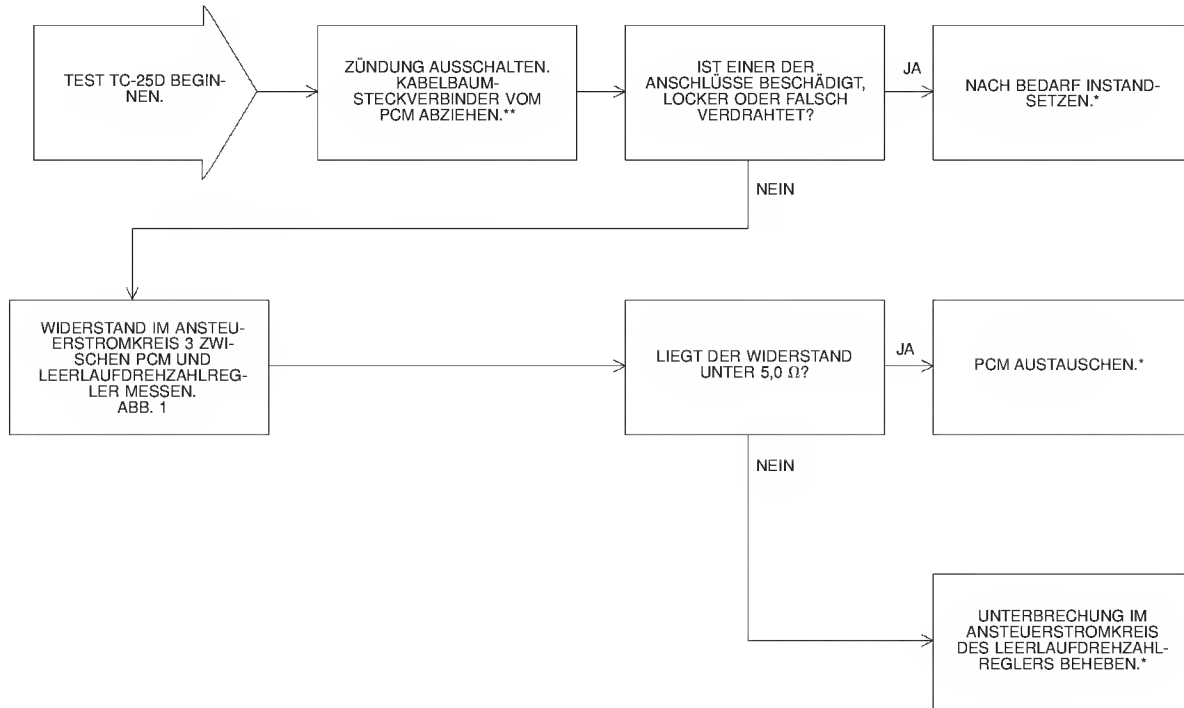

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TEST TC-25E

BEHEBEN DES FEHLERS - IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS (STROMKREISE DES LEERLAUFDREHZAHGREGLERS)

Vor TEST TC-25E erst TC-25A durchführen

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/LEERLAUFDREHZAHGREGLER

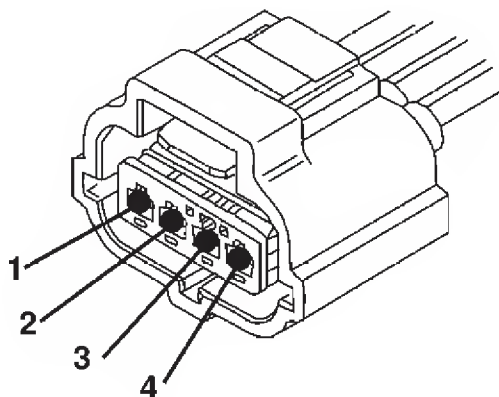


POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/BK	ANSTEUERUNG 1/LEERLAUFDREHZAHGREGLER
2	BR/WT	ANSTEUERUNG 2/LEERLAUFDREHZAHGREGLER
3	YL/BK	ANSTEUERUNG 3/LEERLAUFDREHZAHGREGLER
4	GY/RD	ANSTEUERUNG 4/LEERLAUFDREHZAHGREGLER

ABB. 1

80b898b2

COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

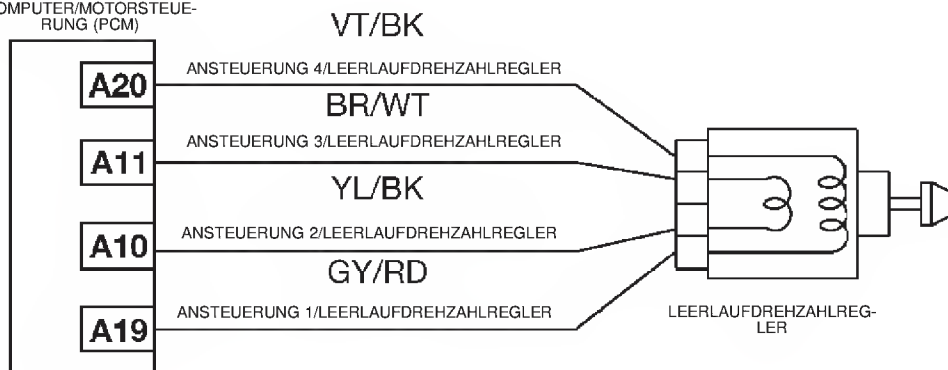


80b6f0d8

TEST TC-25E

BEHEBEN DES FEHLERS - IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS (STROMKREISE DES LEERLAUFDREHZAHGREGLERS)

Vor TEST TC-25E erst TC-25A durchführen

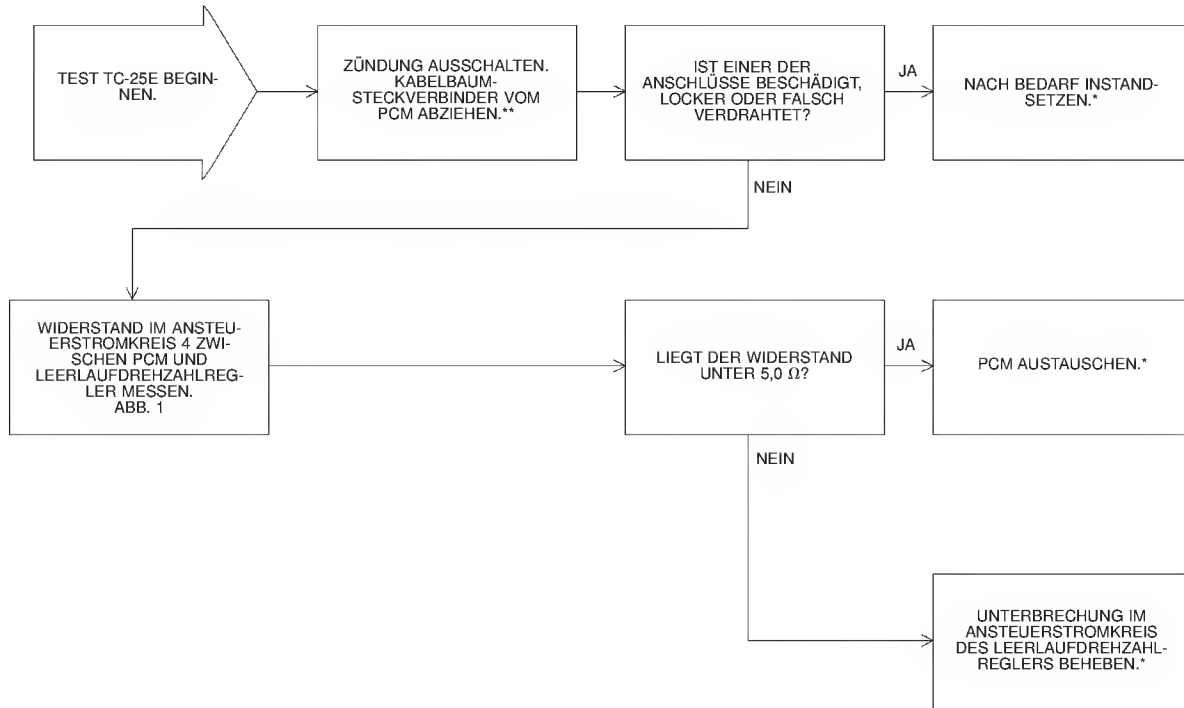


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-26A
BEHEBEN DES FEHLERS - THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE LOW (SPANNUNG DES FÜHLERS/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS) ZU NIEDRIG)

Vor TEST TC-26A erst DTC-TEST durchführen

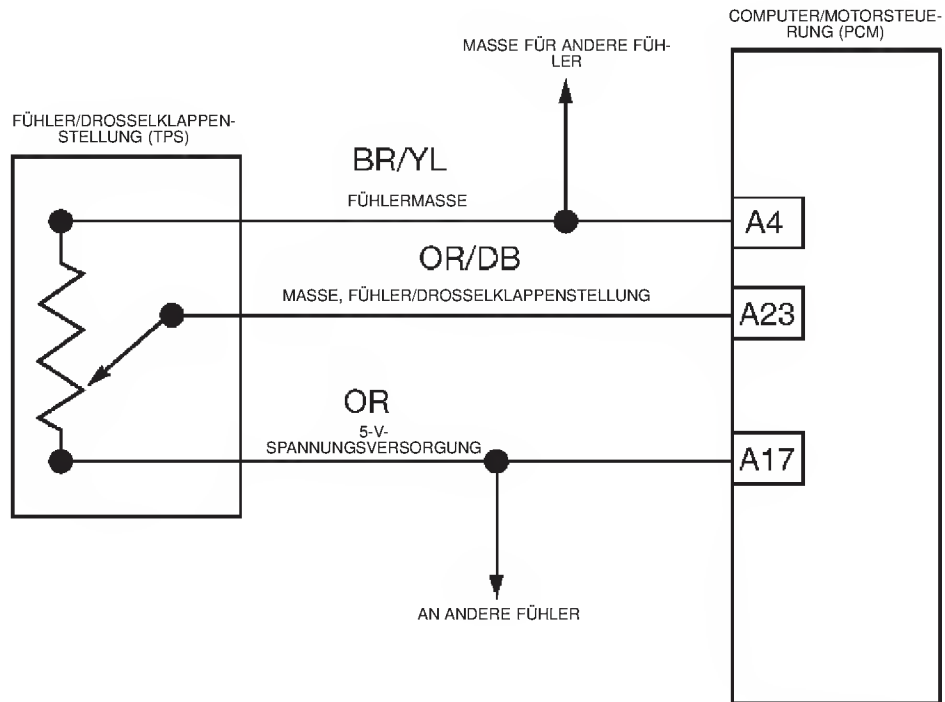TYPEN TJ/XJ


80b0d637

Bezeichnung: Throttle Position Sensor Voltage Low (Spannung des Fühlers/Drosselklappenstellung (TPS) zu niedrig)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und Batteriespannung über 10,4 Volt.

Aufnahmebedingung: Die Spannung des TPS-Fühlers am Computer/Motorsteuerung (PCM) beträgt 3,2 Sekunden lang nur 0,1 Volt.

Funktionsprinzip: Der TPS-Fühler enthält ein Potentiometer, das durch die Drosselklappenwelle betätigt wird. Entsprechend der Drehung der Drosselklappe legt der TPS-Fühler ein variables Signal (0 bis 5 Volt) an den PCM an. Die Spannung ist direkt proportional zum Drosselklappenwinkel. Bei geschlossener Drosselklappe ist das Spannungssignal niedrig, bei offener Drosselklappe hoch. Anhand dieses Signals kann der PCM unter allen Betriebsbedingungen die exakte Drosselklappenstellung ermitteln. Der TPS-Fühler wird vom PCM mit einer 5-V-Spannung versorgt. Die Fühlermasse liegt ebenfalls am PCM.

Mögliche Ursachen:

- > Masseschluß im Signalstromkreis des Fühlers
- > Fühler/Drosselklappenstellung (TPS) defekt
- > Unterbrechung in der 5-V-Spannungsversorgung

80aa4b9b

ABB. 1


TEST TC-26A
BEHEBEN DES FEHLERS - THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE LOW (SPANNUNG DES FÜHLERS/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS) ZU NIEDRIG)

Vor TEST TC-26A erst DTC-TEST durchführen


**Nachprüfung VER-2A durchführen.*
***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER, FÜHLER/DROSSELKLAPPEN-
STELLUNG (TPS)

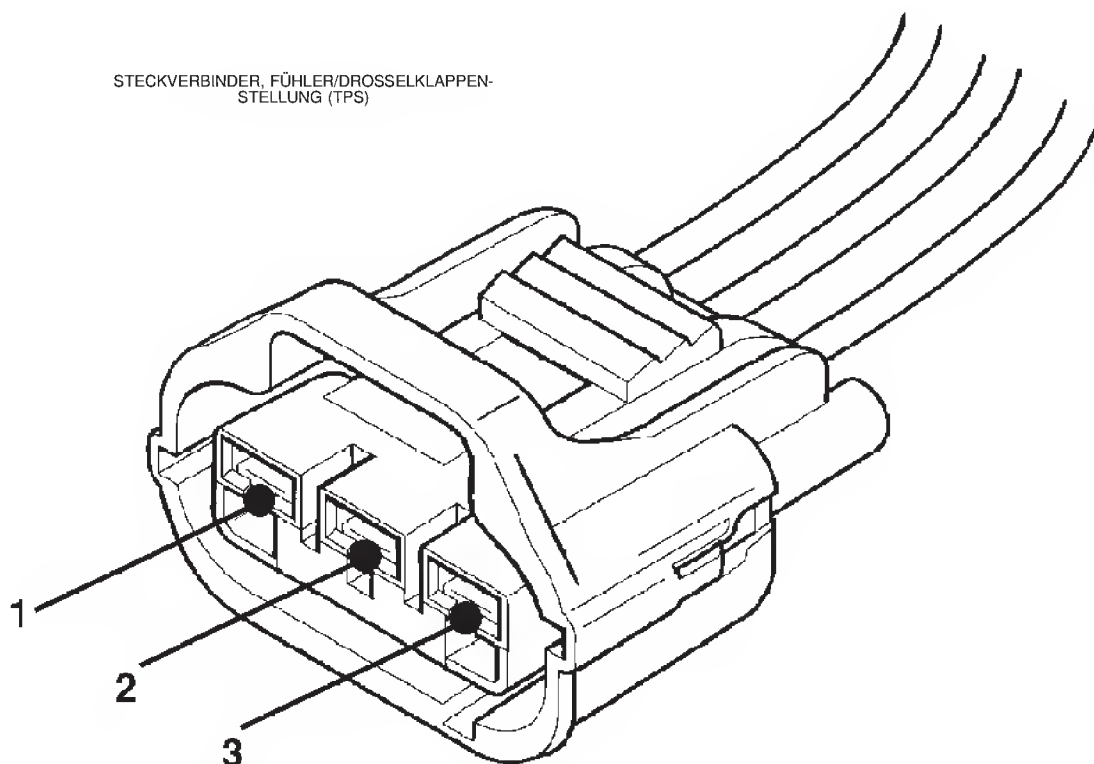


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	FÜHLERMASSE
2	OR/DB	SIGNAL/TPS-FÜHLER
3	OR	5-V-SPV

80b5f0e7

ABB. 1

TEST TC-26A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE LOW (SPANNUNG DES FÜHLERS/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS) ZU NIEDRIG)

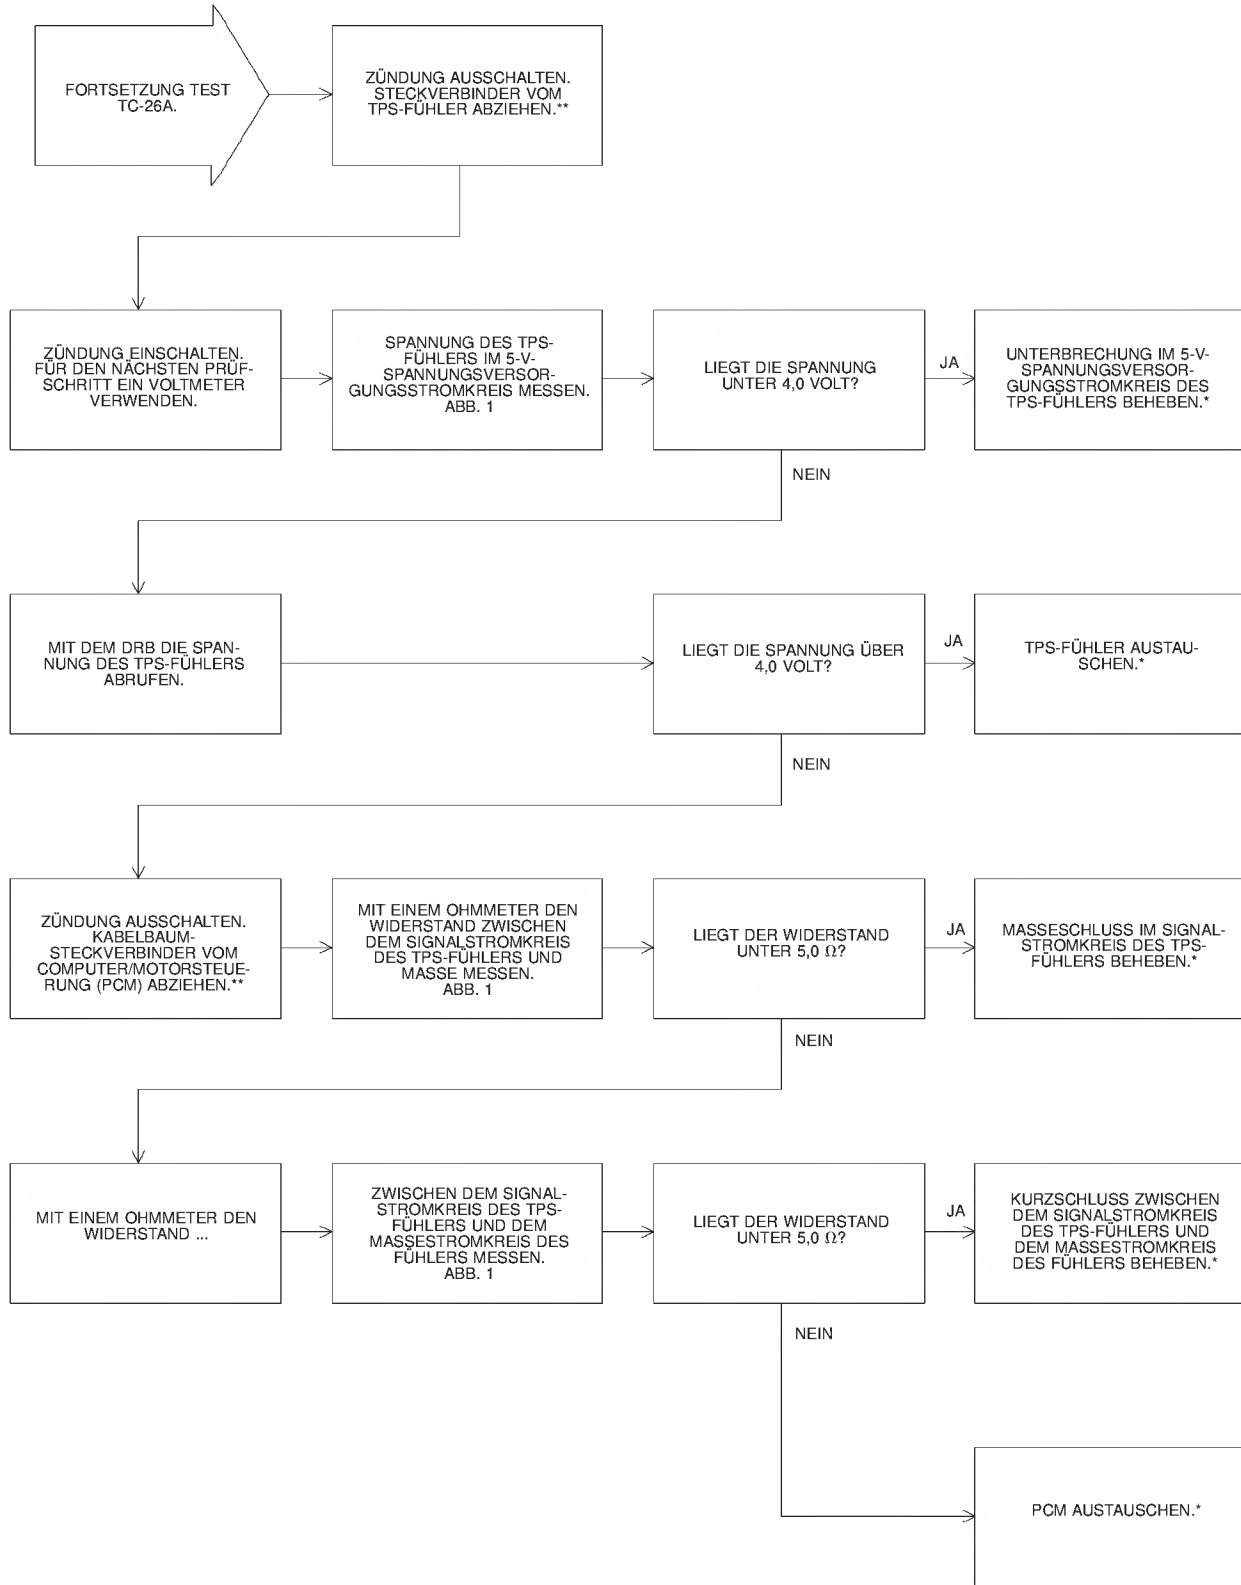


**Nachprüfung VER-2A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-27A
BEHEBEN DES FEHLERS - THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE HIGH (SPANNUNG DES FÜHLERS/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS) ZU HOCH)

Vor TEST TC-27A erst DTC-TEST durchführen

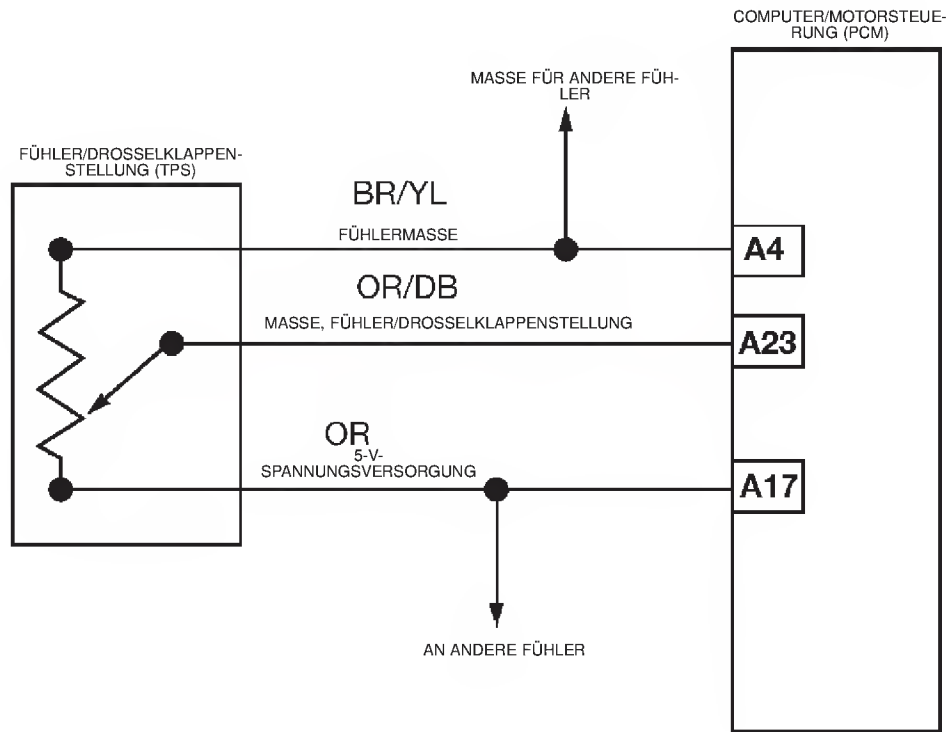TYPEN TJ/XJ


80b098a4

Bezeichnung: Throttle Position Sensor Voltage High (Spannung des Fühlers/Drosselklappenstellung (TPS) zu hoch)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und Batteriespannung über 10,4 Volt.

Aufnahmebedingung: Die Spannung des TPS-Fühlers am Computer/Motorsteuerung (PCM) beträgt 3,2 Sekunden lang mehr als 4,9 Volt.

Funktionsprinzip: Der TPS-Fühler enthält ein Potentiometer, das durch die Drosselklappenwelle betätigt wird. Entsprechend der Drehung der Drosselklappe legt der TPS-Fühler ein variables Signal (0 bis 5 Volt) an den PCM an. Die Spannung ist direkt proportional zum Drosselklappenwinkel. Bei geschlossener Drosselklappe ist das Spannungssignal niedrig, bei offener Drosselklappe hoch. Anhand dieses Signals kann der PCM unter allen Betriebsbedingungen die exakte Drosselklappenstellung ermitteln. Der TPS-Fühler wird vom PCM mit einer 5-V-Spannung versorgt. Die Fühlermasse liegt ebenfalls am PCM.

Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung im Signalstromkreis des Fühlers
- > Fühler/Drosselklappenstellung (TPS) defekt
- > Unterbrechung im Massestromkreis des Fühlers


80aa4b9c

ABB. 1

TEST TC-27A

BEHEBEN DES FEHLERS - THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE HIGH (SPANNUNG DES FÜHLERS/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS) ZU HOCH)

Vor TEST TC-27A erst DTC-TEST durchführen

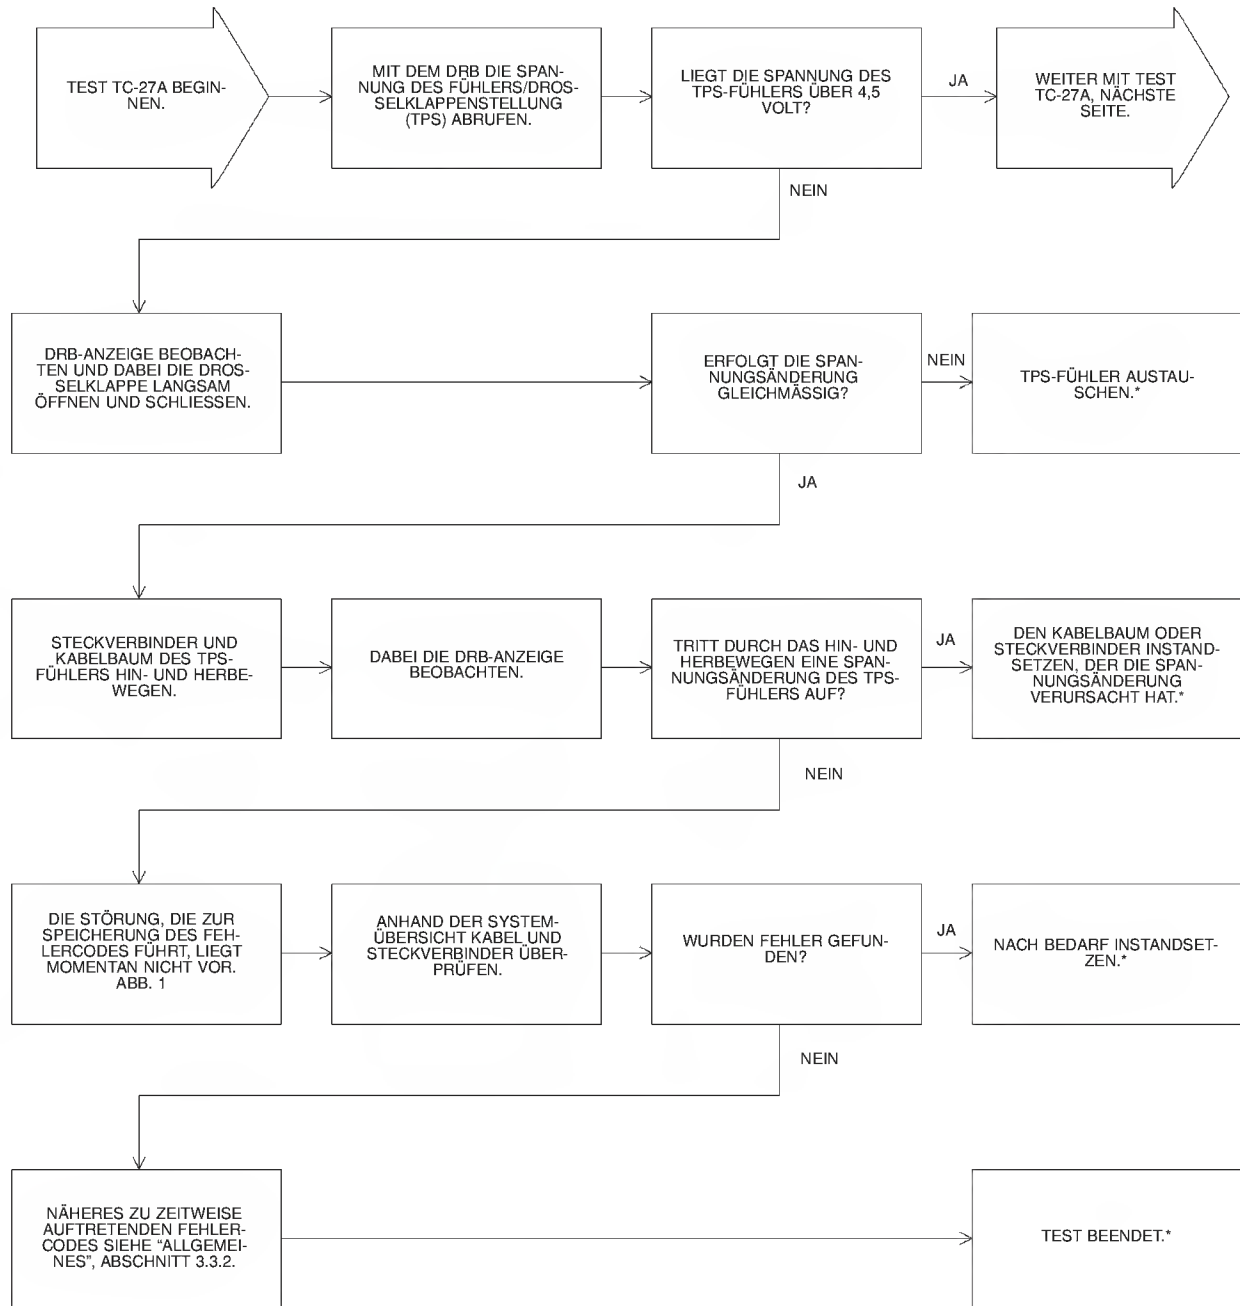

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-27A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE HIGH
(SPANNUNG DES FÜHLERS/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS) ZU HOCH)

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER, FÜHLER/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS)

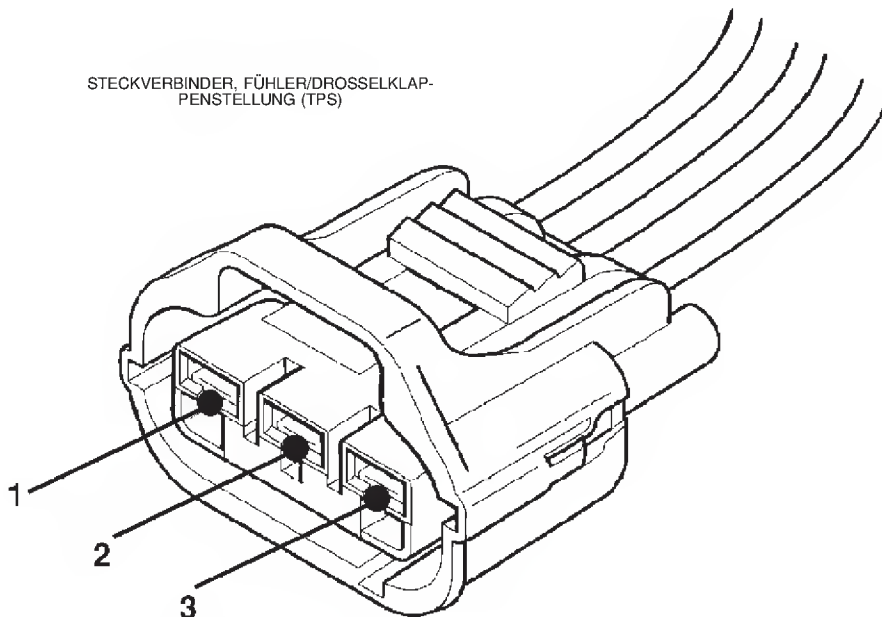


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	FÜHLERMASSE
2	OR/DB	SIGNAL/TPS-FÜHLER
3	OR	5-V-SPV

80b6f0e7


ABB. 1

TYPEN TJ/XJ

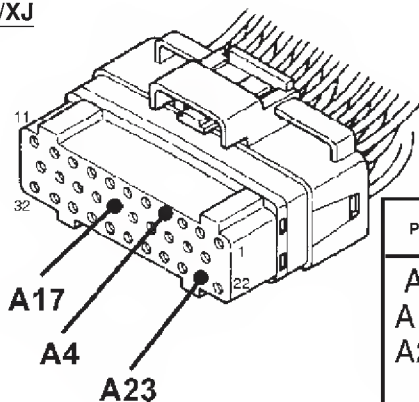

SCHARZER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
A17	OR	5-V-SPV
A23	OR/DB	SIGNAL/TPS-FÜHLER

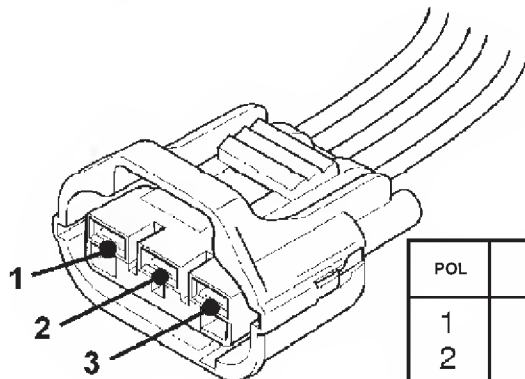

STECKVERBINDER, FÜHLER/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS)


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	FÜHLERMASSE
2	OR/DB	SIGNAL/TPS-FÜHLER
3	OR	5-V-SPV

80b098a6

ABB. 2

TEST TC-27A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE HIGH (SPANNUNG DES FÜHLERS/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS) ZU HOCH)

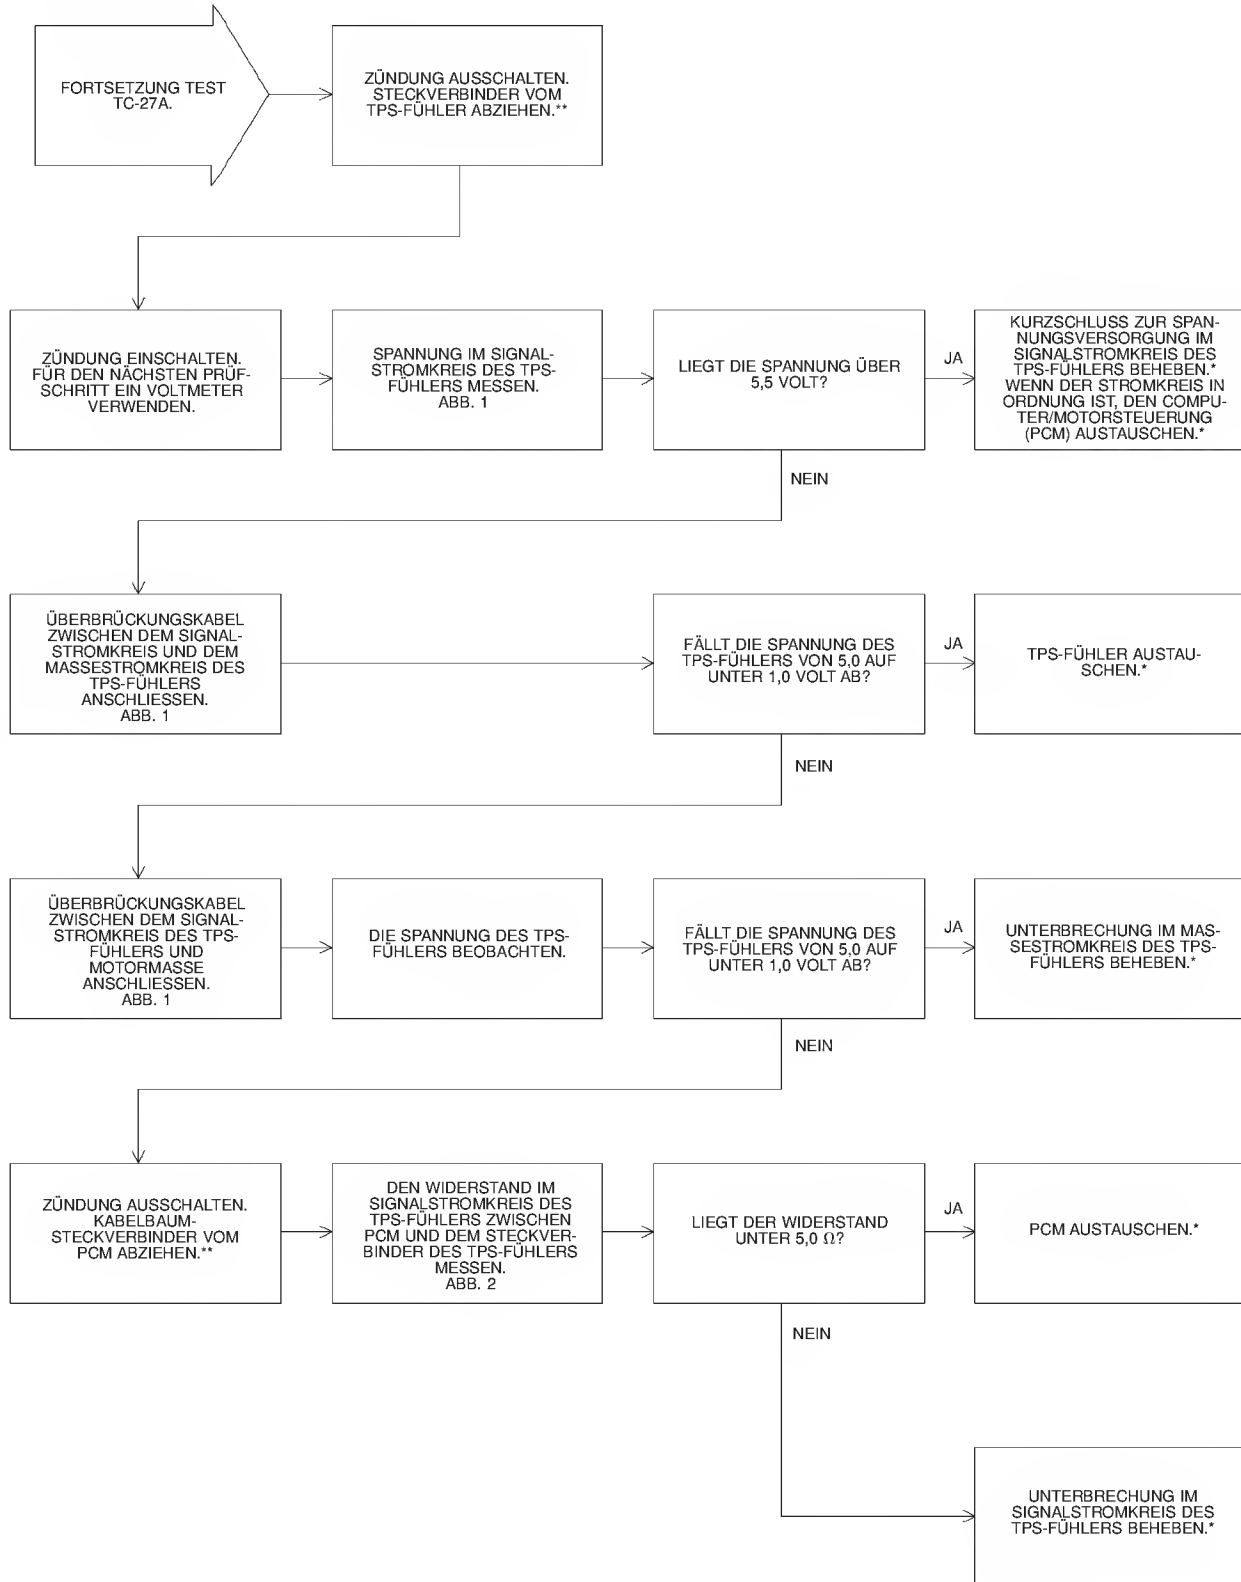


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-30A
BEHEBEN DES FEHLERS - ECT SENSOR VOLTAGE TOO LOW (SPANNUNG DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLERS (ECT) ZU NIEDRIG)

Vor TEST TC-30A erst DTC-TEST durchführen

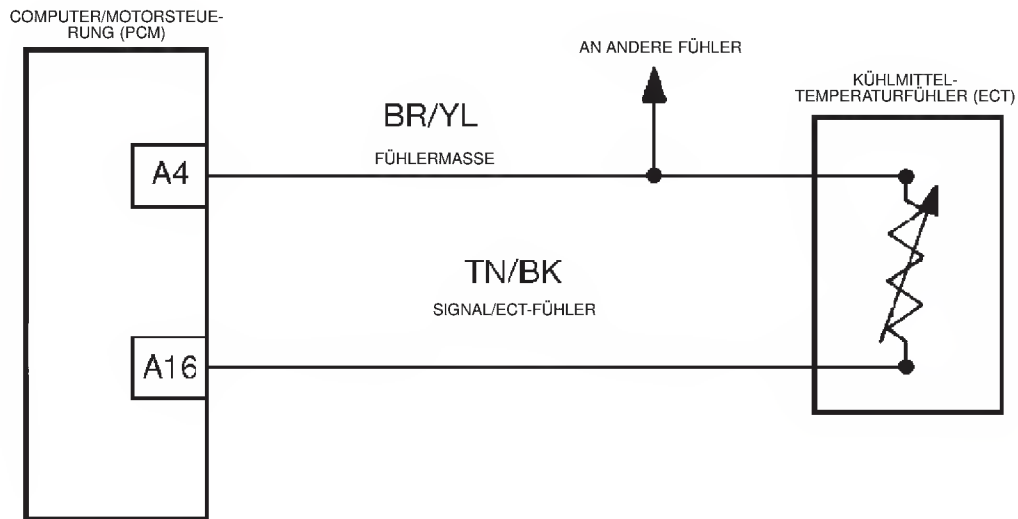TYPEN TJ/XJ


80b0d638

Bezeichnung: ECT Sensor Voltage Too Low (Spannung des Kühlmittel-Temperaturfühlers (ECT) zu niedrig)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und Batteriespannung über 10,4 Volt.

Aufnahmebedingung: Das Signal des ECT-Fühlers am Computer/Motorsteuerung (PCM) fällt für mehr als 3 Sekunden unter 0,8 Volt ab.

Funktionsprinzip: Der ECT-Fühler ist ein Thermistor mit negativem Temperaturkoeffizient (NTC). Das bedeutet, daß sich der Widerstand umgekehrt zur Temperatur verändert. Bei niedrigen Temperaturen ist der Widerstand hoch und das Spannungssignal hoch. Mit zunehmender Temperatur nehmen Widerstand und Spannung ab. Somit legt der Fühler ein analoges Signal (0 bis 5 Volt) an den PCM an.

Mögliche Ursachen:

- > Masseschluß im Signalstromkreis des ECT-Fühlers
- > Interner Kurzschluß im ECT-Fühler
- > PCM defekt
- > Steckverbinder/Anschlüsse
- > Steckverbinder/Kabel


ABB. 1

80aa4c21

TEST TC-30A

BEHEBEN DES FEHLERS - ECT SENSOR VOLTAGE TOO LOW (SPANNUNG DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLERS (ECT) ZU NIEDRIG)

Vor TEST TC-30A erst DTC-TEST durchführen

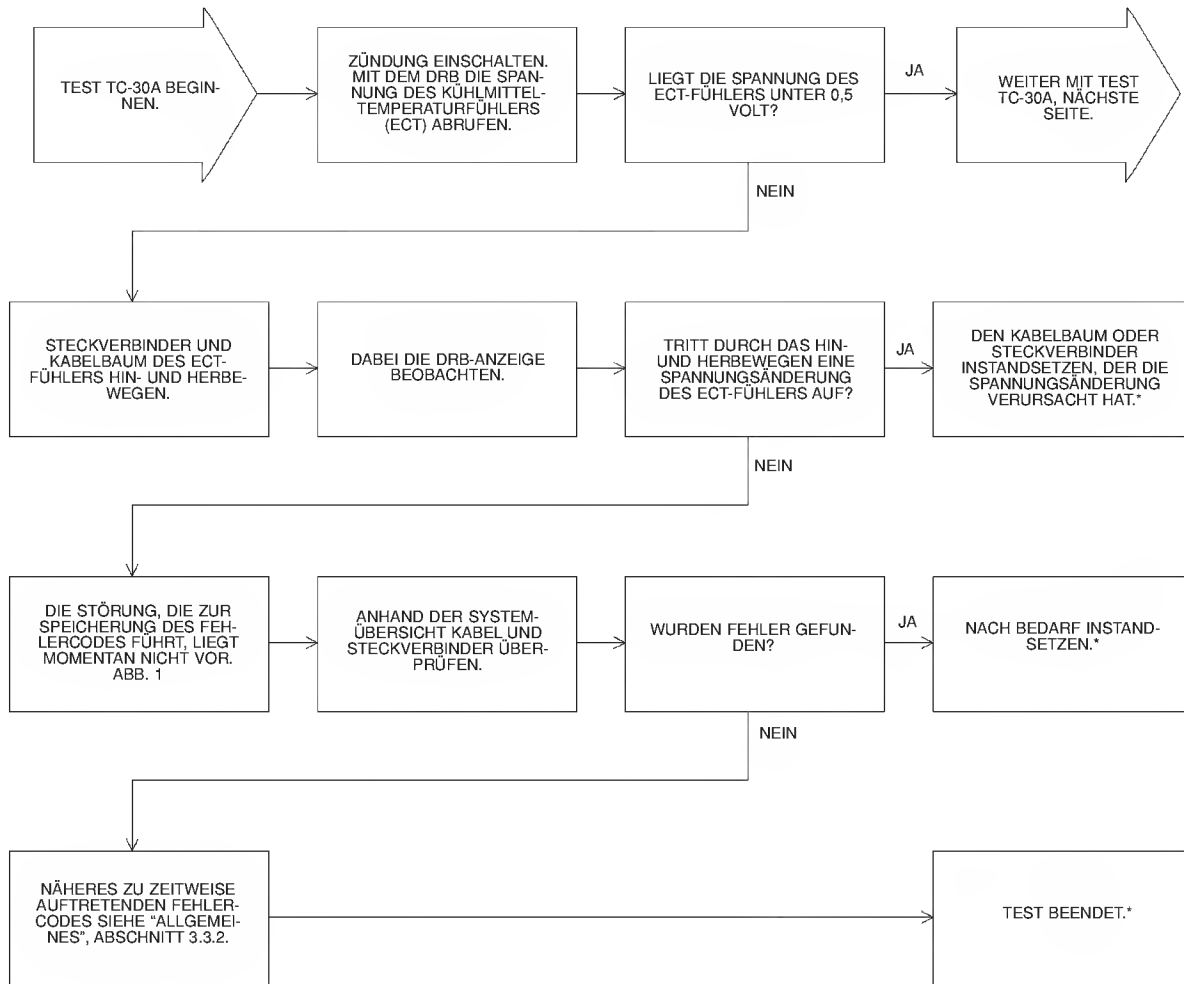


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYP TJ

STECKVERBINDER/KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLER (ECT)

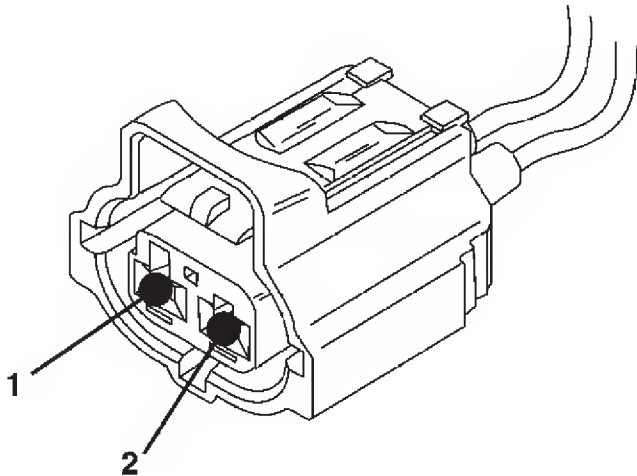


POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/BK	SIGNAL/ECT-FÜHLER
2	BR/YL	FÜHLERMASSE

ABB. 1

80aff5a0

TYP XJ

STECKVERBINDER/KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLER (ECT)

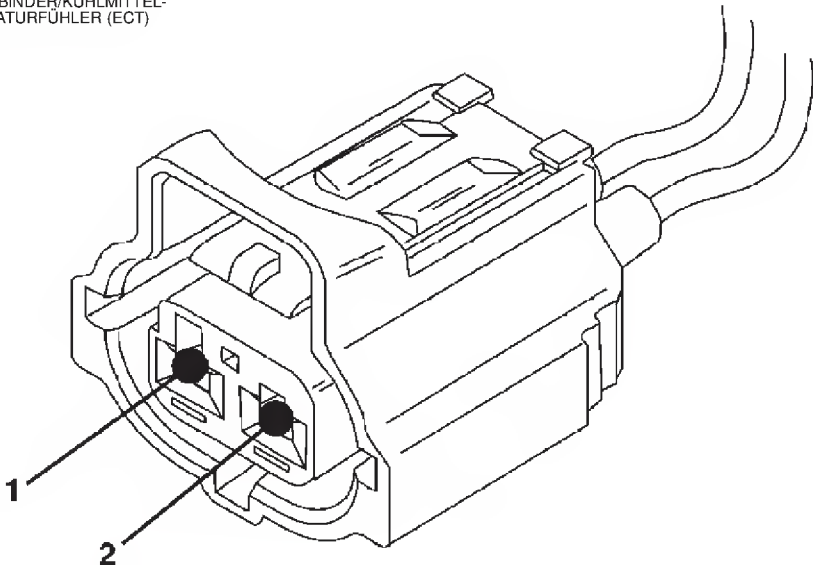


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	FÜHLERMASSE
2	TN/BK	SIGNAL/ECT-FÜHLER

ABB. 2

80b098a7

TEST TC-30A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - ECT SENSOR VOLTAGE TOO LOW (SPANNUNG DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLERS (ECT) ZU NIEDRIG)

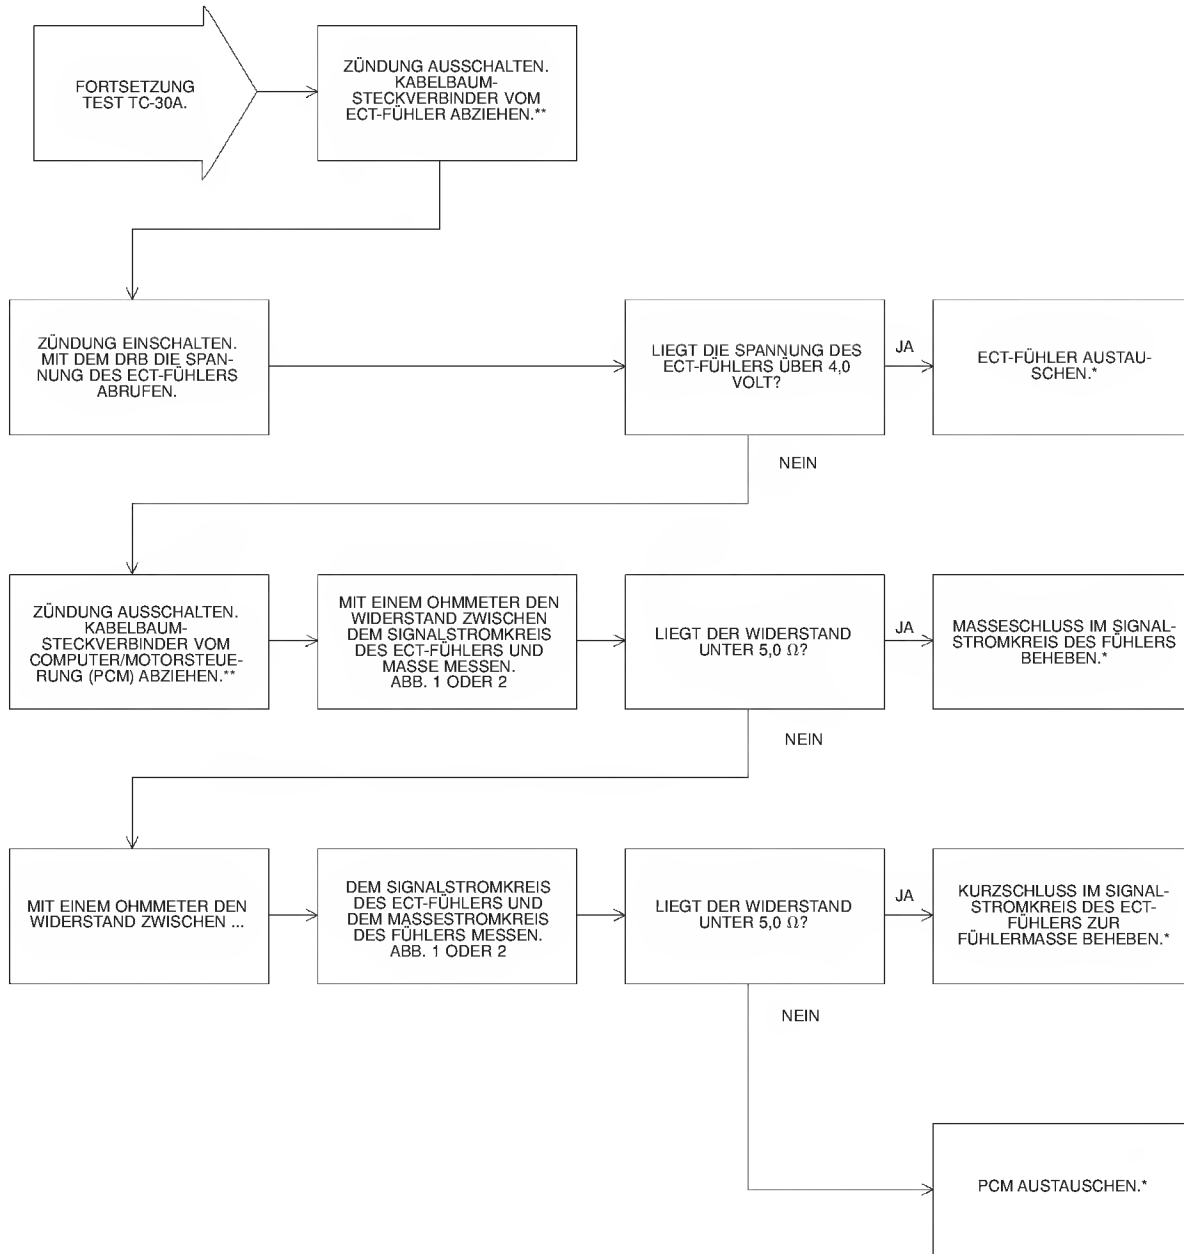


**Nachprüfung VER-2A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-31A
BEHEBEN DES FEHLERS - ECT SENSOR VOLTAGE TOO HIGH (SPANNUNG DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLERS (ECT) ZU HOCH)

Vor TEST TC-31A erst DTC-TEST durchführen

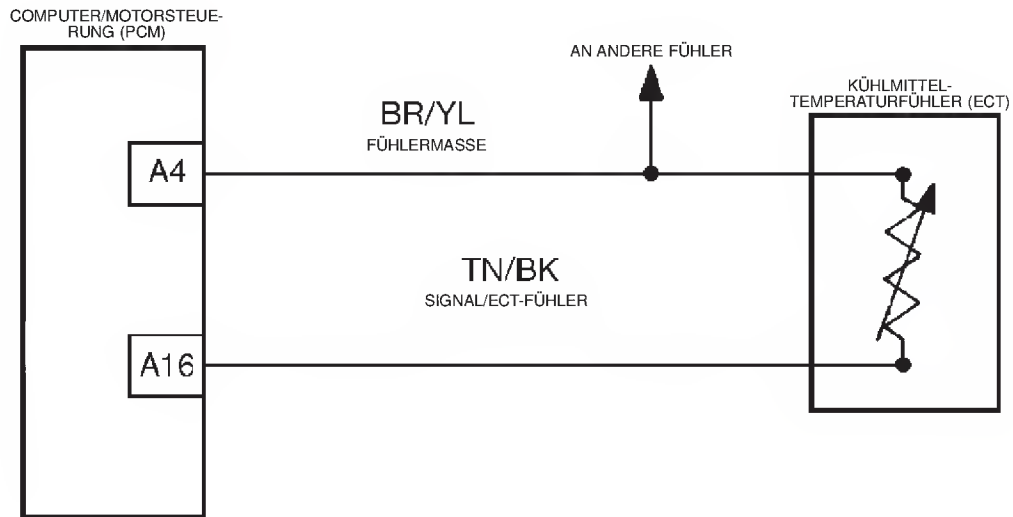TYPEN TJ/XJ


80b0d638

Bezeichnung: ECT Sensor Voltage Too High (Spannung des Kühlmittel-Temperaturfühlers (ECT) zu hoch)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und Batteriespannung über 10,4 Volt.

Aufnahmebedingung: Das Signal des ECT-Fühlers am Computer/Motorsteuerung (PCM) steigt für mehr als 3 Sekunden über 4,98 Volt.

Funktionsprinzip: Der ECT-Fühler ist ein Thermistor mit negativem Temperaturkoeffizient (NTC). Das bedeutet, daß sich der Widerstand umgekehrt zur Temperatur verändert. Bei niedrigen Temperaturen ist der Widerstand hoch und das Spannungssignal hoch. Mit zunehmender Temperatur nehmen Widerstand und Spannung ab. Somit legt der Fühler ein analoges Signal (0 bis 5 Volt) an den PCM an.

Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Signalstromkreis des ECT-Fühlers
- > Interne Unterbrechung im ECT-Fühler
- > Unterbrechung im Massestromkreis des Fühlers
- > PCM defekt
- > Steckverbinder/Anschlüsse
- > Steckverbinder/Kabel


ABB. 1

80b04fd9

TEST TC-31A

BEHEBEN DES FEHLERS - ECT SENSOR VOLTAGE TOO HIGH (SPANNUNG DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLERS (ECT) ZU HOCH)

Vor TEST TC-31A erst DTC-TEST durchführen

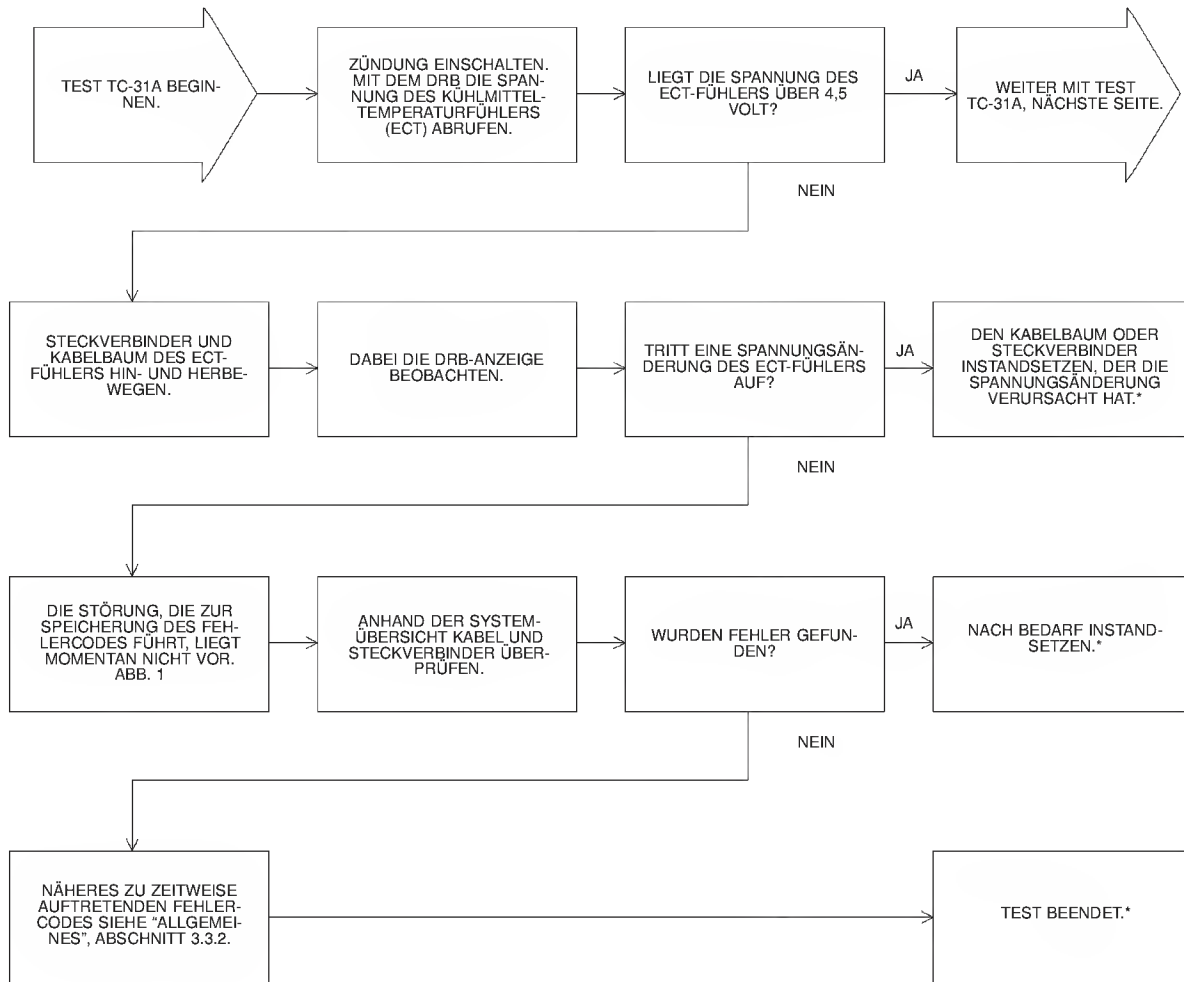

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-31A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - ECT SENSOR VOLTAGE TOO HIGH (SPANNUNG DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLERS (ECT) ZU HOCH)

TYP TJ

STECKVERBINDER/KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLER (ECT)

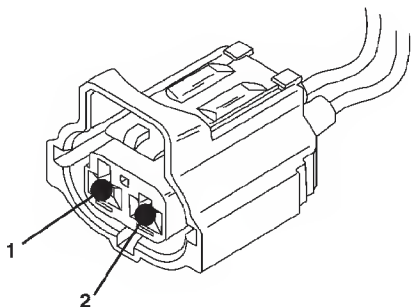


POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/BK	SIGNAL/ECT-FÜHLER
2	BR/YL	FÜHLERMASSE

80aff5a0

ABB. 1

TYP XJ

STECKVERBINDER/KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLER (ECT)

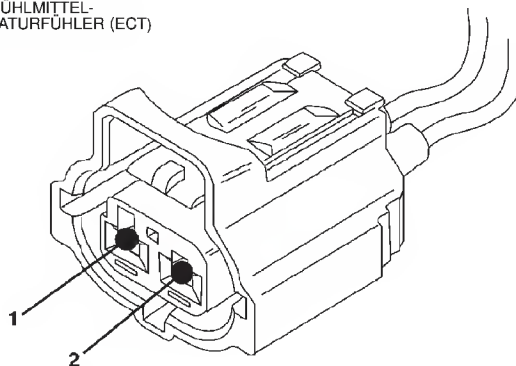


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	FÜHLERMASSE
2	TN/BK	SIGNAL/ECT-FÜHLER

80b098a7


ABB. 2

TYP TJ

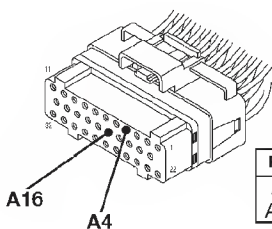

SCHWARZER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
A16	TN/BK	SIGNAL/ECT-FÜHLER

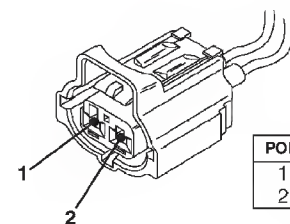


STECKVERBINDER/KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLER (ECT)

POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/BK	SIGNAL/ECT-FÜHLER
2	BR/YL	FÜHLERMASSE

80afb69f

ABB. 3


TYP XJ

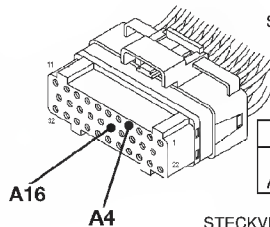

SCHWARZER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
A16	TN/BK	SIGNAL/ECT-FÜHLER

STECKVERBINDER/KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLER (ECT)

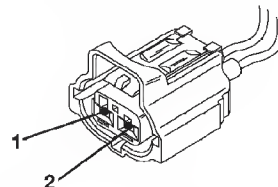

POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	FÜHLERMASSE
2	TN/BK	SIGNAL/ECT-FÜHLER

80b0995a

ABB. 4

TEST TC-31A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - ECT SENSOR VOLTAGE TOO HIGH (SPANNUNG DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLERS (ECT) ZU HOCH)




**Nachprüfung VER-2A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-35A
BEHEBEN DES FEHLERS - NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL (KEIN GESCHWINDIGKEITSSIGNAL)

Vor TEST TC-35A erst DTC-TEST durchführen

TYP TJ/XJ

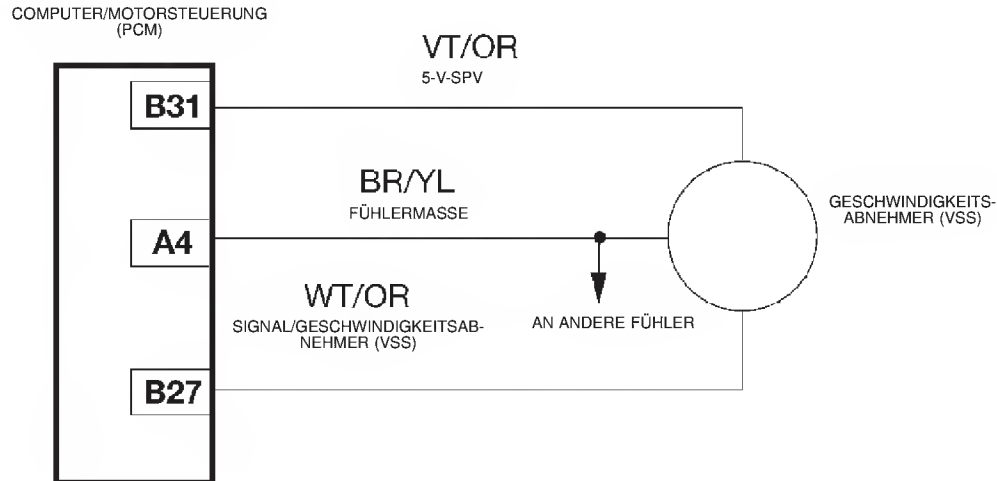

80b0d639

Bezeichnung: No Vehicle Speed Sensor Signal (Kein Geschwindigkeitssignal)

Überwachung: Die Motortemperatur liegt über 40°C (104°F), der Saugrohrdruck beträgt ca. 46 kPa (350 torr) (oder 50 bis 54 kPa/15 bis 16 Zoll Hg Ansaugunterdruck) und die Motordrehzahl liegt zwischen 1400 und 3000 min⁻¹.

Aufnahmebedingung: Der PCM empfängt bei zwei (2) aufeinander folgenden Fahrten länger als 15 Sekunden kein Signal vom Geschwindigkeitsabnehmer (VSS).

Funktionsprinzip: Der Geschwindigkeitsabnehmer ist ein Hall-Sensor, der die Fahrgeschwindigkeit registriert. Der PCM errechnet die Fahrgeschwindigkeit aus dem Signal des Geschwindigkeitsabnehmers. Der PCM versorgt den Geschwindigkeitsabnehmer mit einer 5-Volt-Spannung. Die Masse für den Geschwindigkeitsabnehmer liegt am PCM. Außerdem legt der PCM eine 5-Volt-Pull-Up-Spannung an den Geschwindigkeitsabnehmer an. Das Geschwindigkeitssignal wird vom Abnehmer erzeugt, indem er die 5-Volt-Pull-Up-Spannung von hoch nach niedrig umschaltet.

Mögliche Ursachen:


- > VSS-Adapter nicht korrekt ausgerichtet oder nicht vollständig eingerastet
- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Signalstromkreis
- > Tachometerritzel beschädigt
- > Unterbrechung im 5-Volt-Spannungsversorgungsstromkreis
- > Unterbrechung im Massestromkreis des Fühlers
- > Geschwindigkeitsabnehmer defekt
- > PCM defekt

80a5573b

ABB. 1

TEST TC-35A
BEHEBEN DES FEHLERS - NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL (KEIN GESCHWINDIGKEITSSIGNAL)

Vor TEST TC-35A erst DTC-TEST durchführen

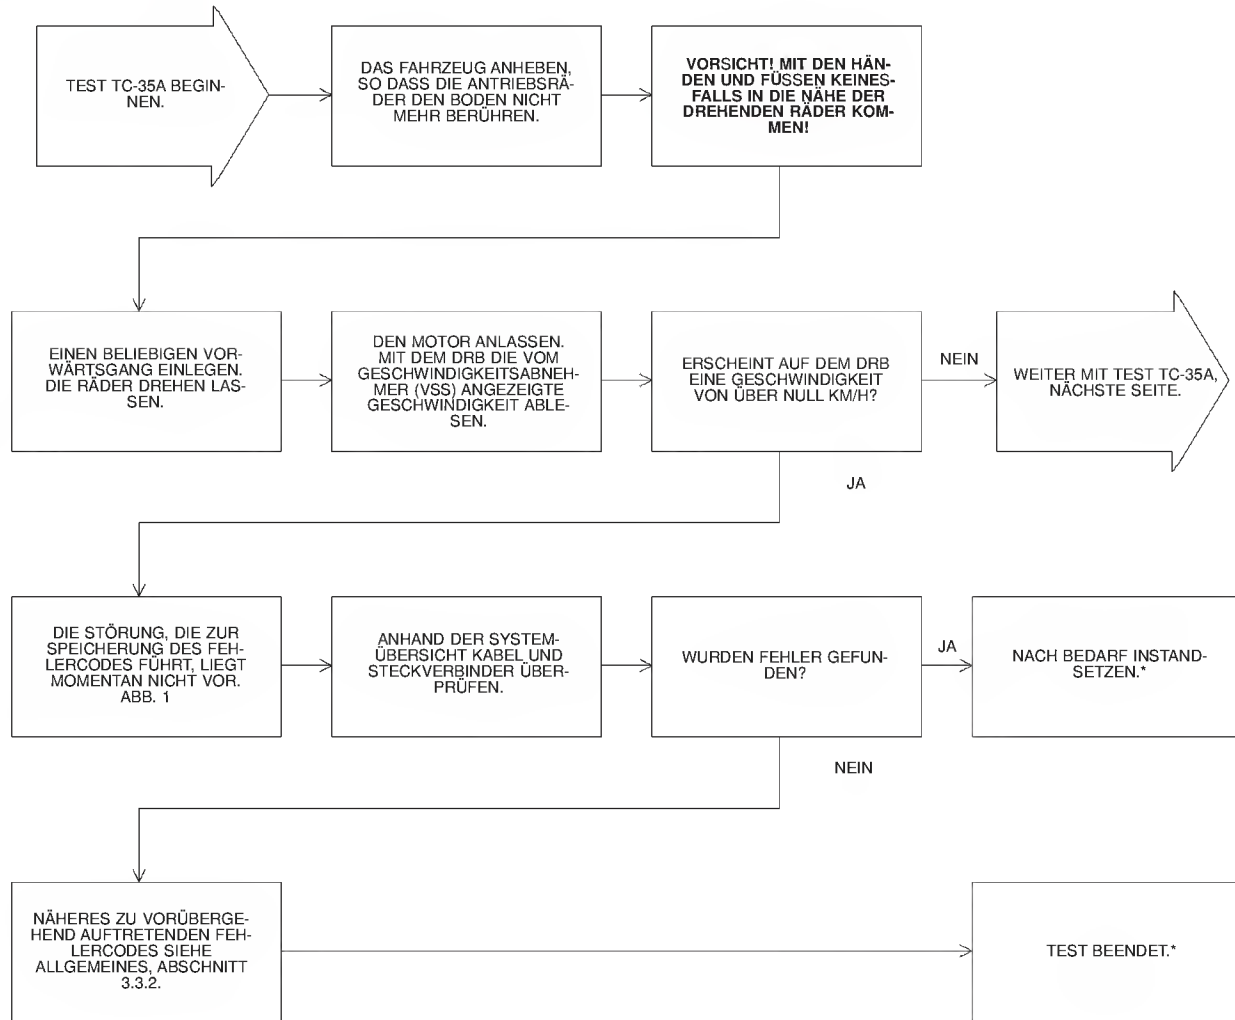


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYP TJ/XJ

KABELBAUM-STECKVERBINDER/GESCHWINDIGKEITSSABNEHMER (VSS)

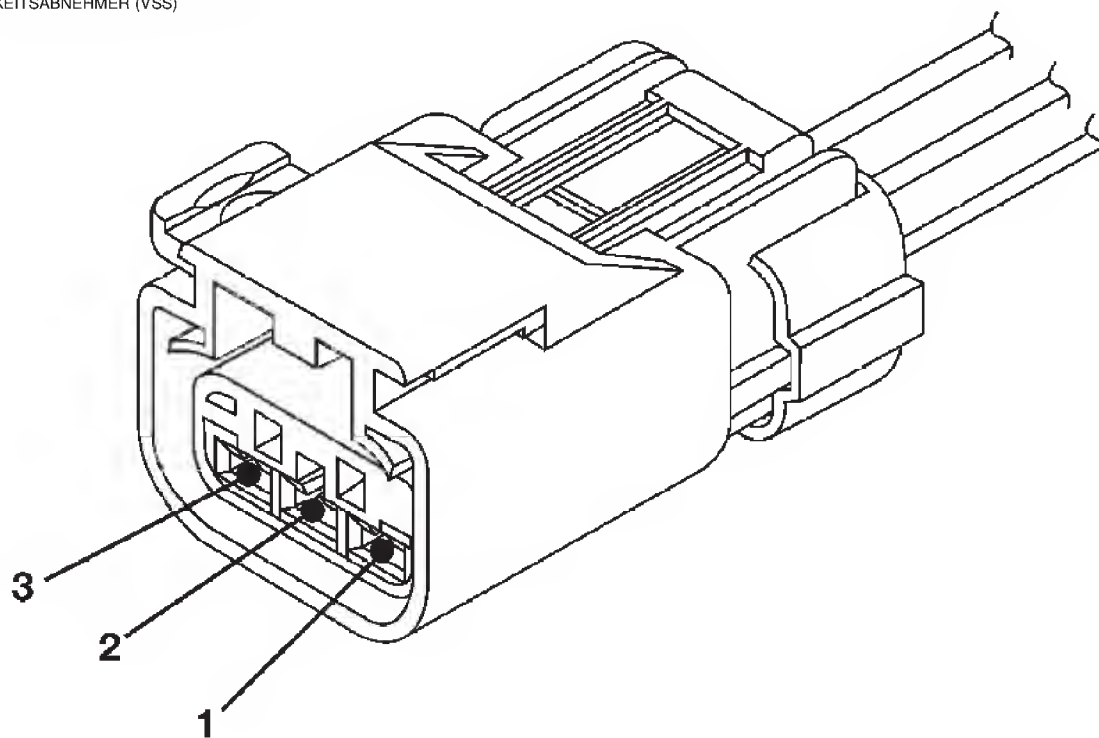


POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/OR	5-V-SPV
2	BR/YL	FÜHLERMASSE
3	WT/OR	VSS-SIGNAL

80b0d63c

ABB. 1

TEST TC-35A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL (KEIN GESCHWINDIGKEITSSIGNAL)

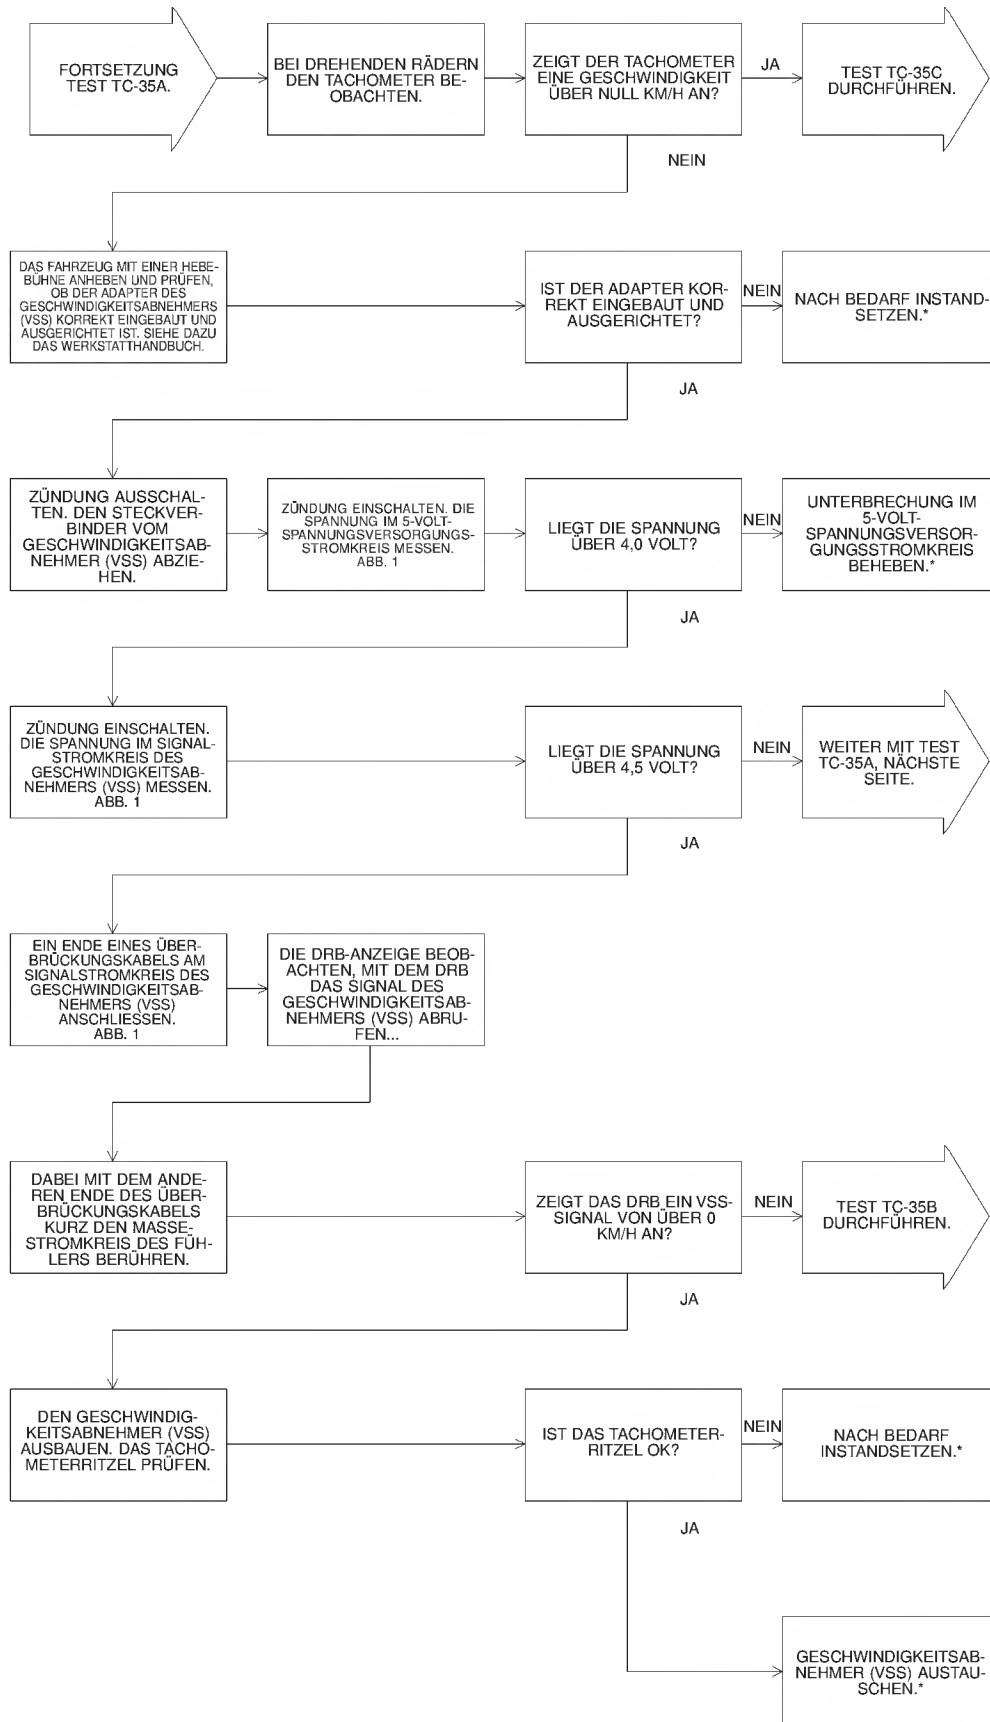

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-35A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL (KEIN GESCHWINDIGKEITSSIGNAL)

TYP TJ/XJ

KABELBAUM-STECKVERBINDER/GE-
SCHWINDIGKEITSABNEHMER (VSS)

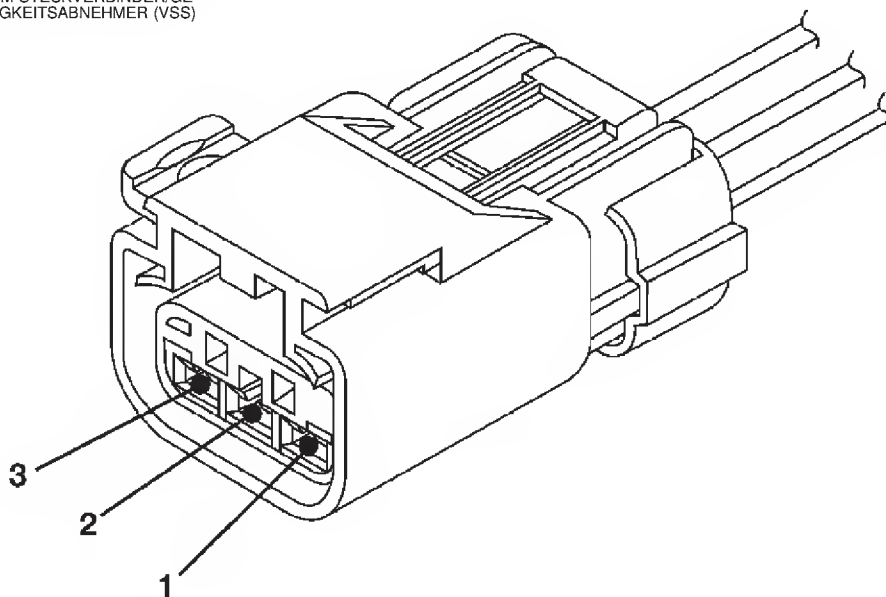


POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/OR	5-V-SPV
2	BR/YL	FÜHLERMASSE
3	WT/OR	VSS-SIGNAL

80b0d63c

ABB. 1


TYP TJ/XJ

STROMKREISPRÜFUNG/GESCHWINDIGKEITS-
ABNEHMER (VSS)

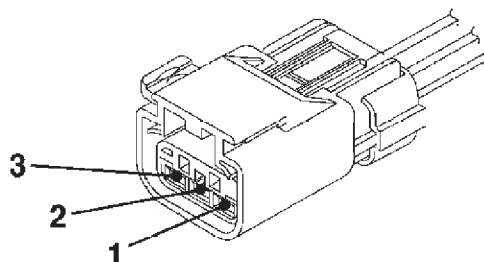

POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/OR	5-V-SPV
2	BR/YL	FÜHLERMASSE
3	WT/OR	VSS-SIGNAL

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

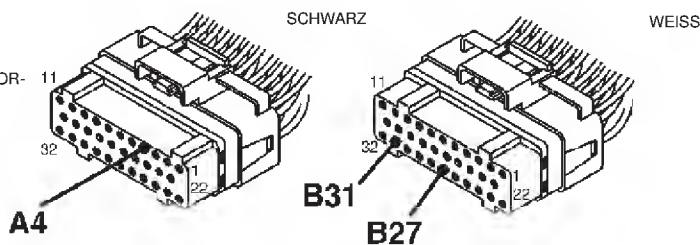


POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
B27	WT/OR	VSS-SIGNAL
B31	VT/OR	5-V-SPV

80b0d6de

ABB. 2

TEST TC-35A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL (KEIN GESCHWINDIGKEITSSIGNAL)

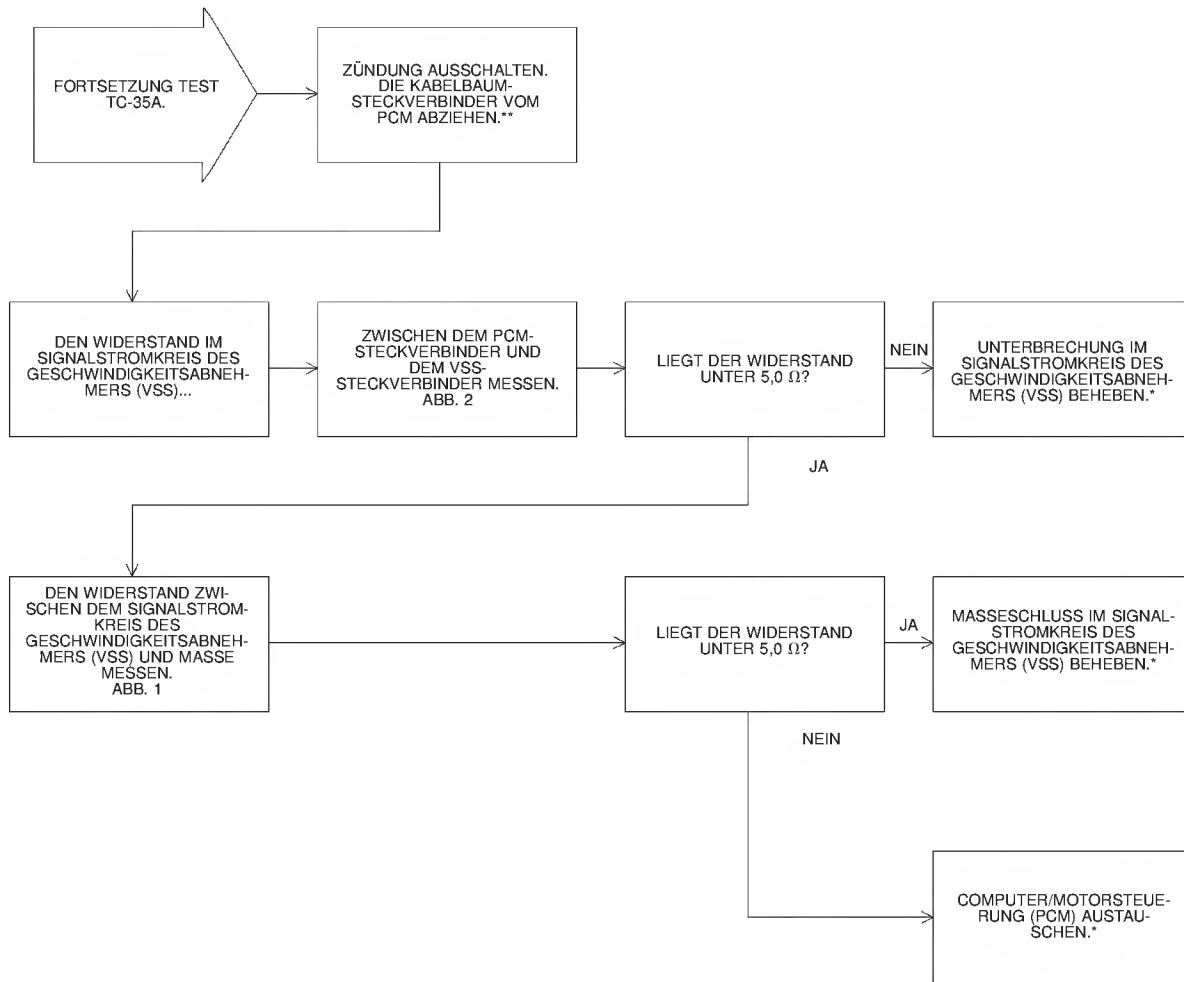

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*


TEST TC-35B

BEHEBEN DES FEHLERS - NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL (KEIN GESCHWINDIGKEITSSIGNAL)

Vor TEST TC-35B erst TC-35A durchführen

TYP TJ/XJ

KABELBAUM-STECKVERBINDER/GESCHWINDIGKEITSABNEHMER (VSS)

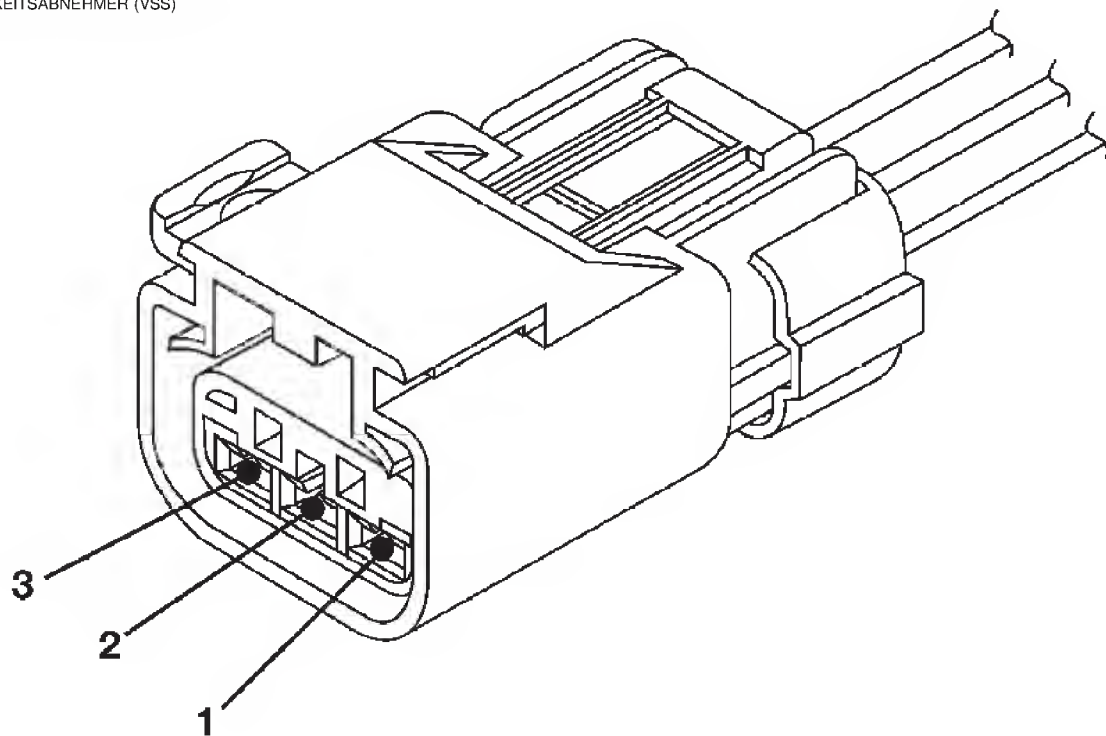

POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/OR	5-V-SPV
2	BR/YL	FÜHLERMASSE
3	WT/OR	VSS-SIGNAL


80b0d63c

ABB. 1

TEST TC-35B

BEHEBEN DES FEHLERS - NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL (KEIN GESCHWINDIGKEITSSIGNAL)

Vor TEST TC-35B erst TC-35A durchführen

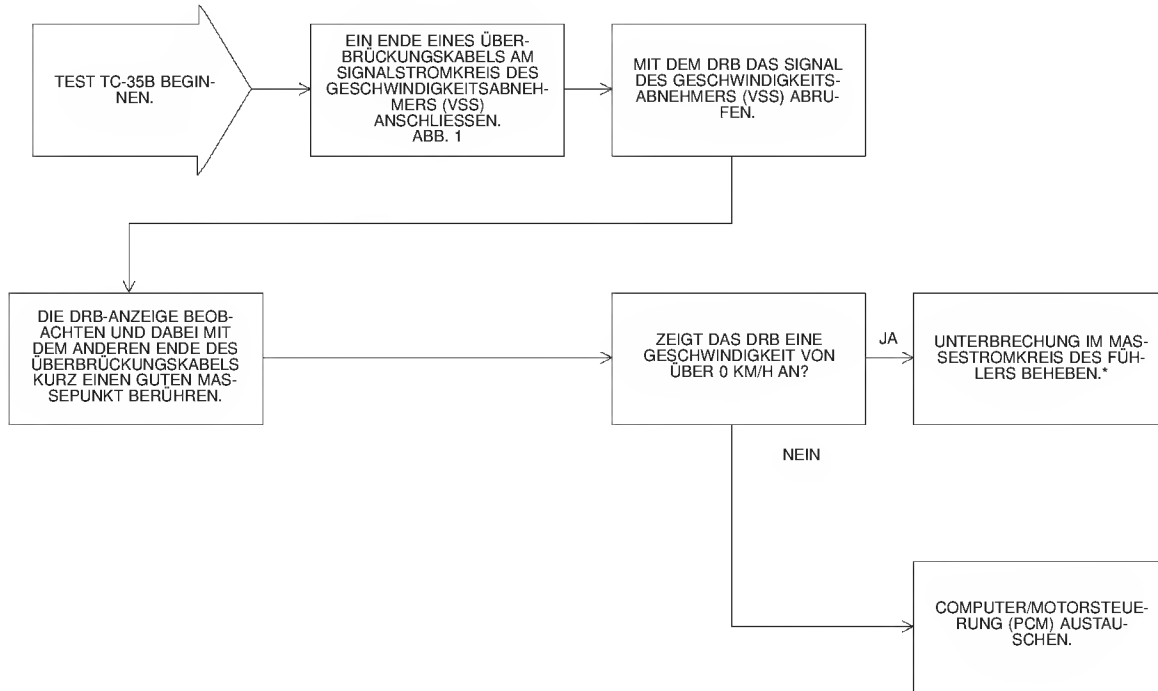

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-35C

BEHEBEN DES FEHLERS - NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL (KEIN GESCHWINDIGKEITSSIGNAL)
Vor TEST TC-35C erst TC-35A durchführen


TYP TJ/XJ

STROMKREISPRÜFUNG/GESCHWINDIGKEITSABNEHMER (VSS)

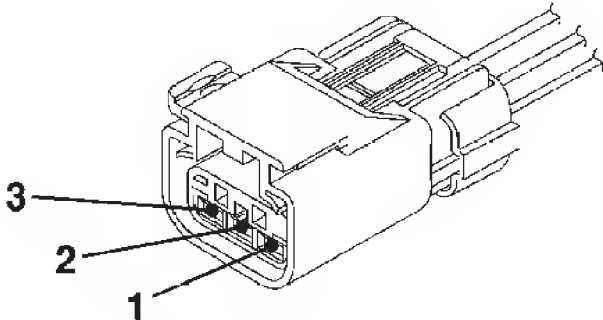

POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/OR	5-V-SPV
2	BR/YL	FÜHLERMASSE
3	WT/OR	VSS-SIGNAL

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

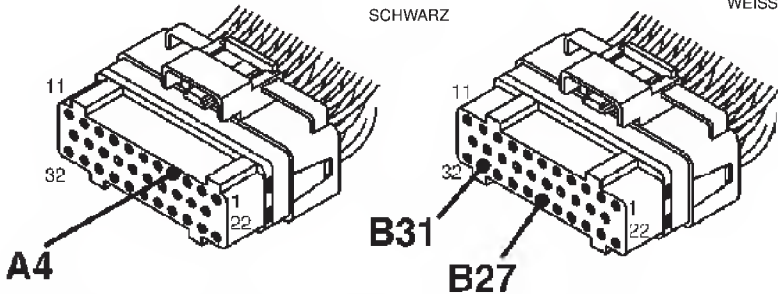

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
B27	WT/OR	VSS-SIGNAL
B31	VT/OR	5-V-SPV


80b0d6de

ABB. 1

TEST TC-35C

BEHEBEN DES FEHLERS - NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL (KEIN GESCHWINDIGKEITSSIGNAL)

Vor TEST TC-35C erst TC-35A durchführen

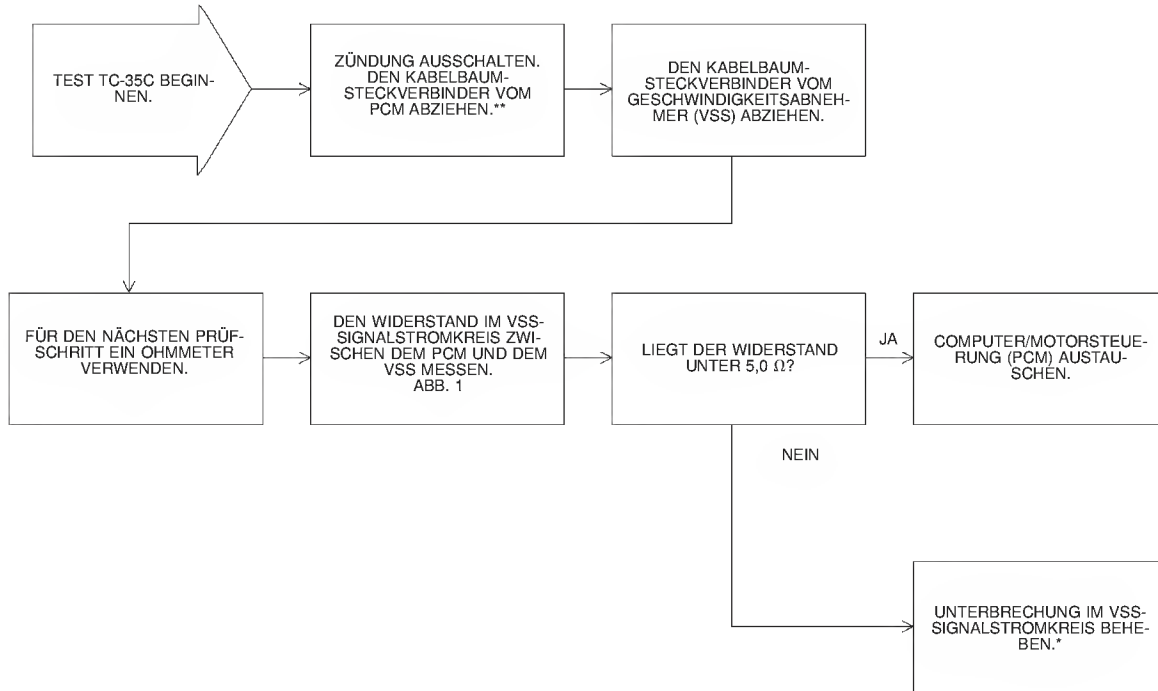


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-36A
**BEHEBEN DES FEHLERS - MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW/NO 5 VOLTS TO MAP SENSOR
(MAP-FÜHLERSPANNUNG ZU NIEDRIG/KEINE 5 VOLT AM MAP-FÜHLER)**

Vor TEST TC-36A erst DTC-TEST durchführen

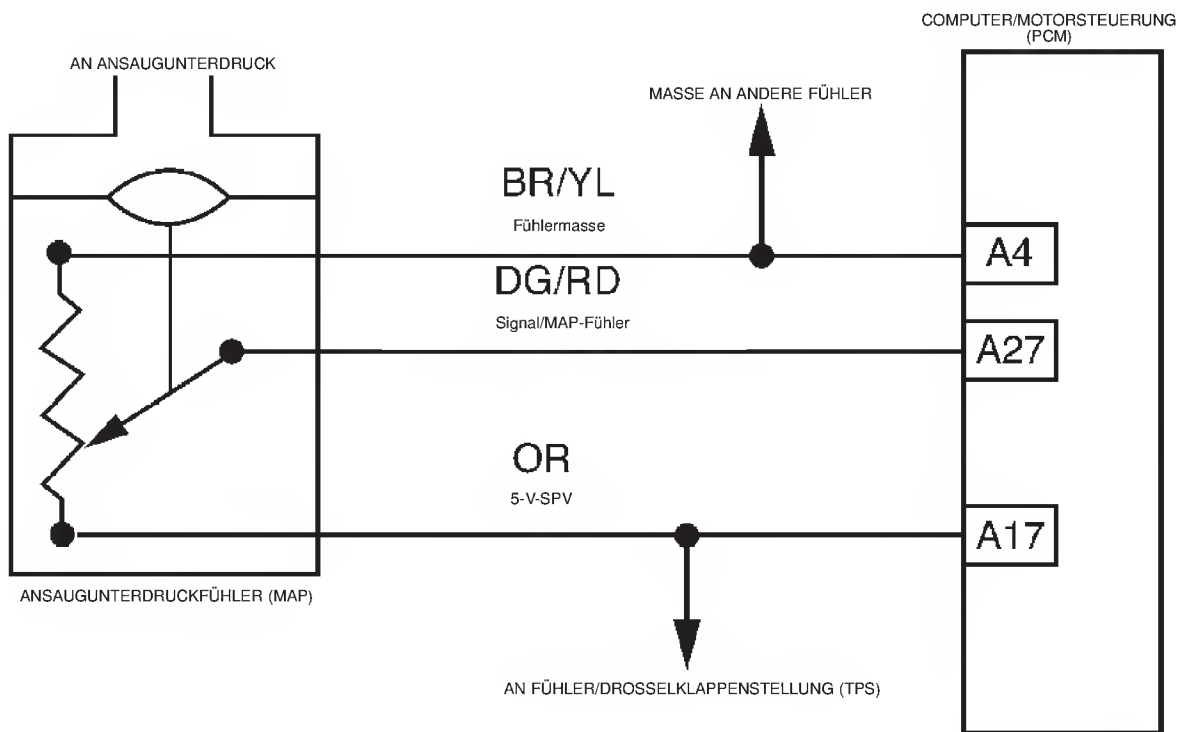TYP TJ/XJ


80a4d2e2

Bezeichnung: MAP Sensor Voltage Too Low (MAP-Fühlerspannung zu niedrig)

Überwachung: Motordrehzahl über 416 min⁻¹, jedoch unter 3520 min⁻¹, Spannung des Fühlers/Drosselklappenstellung (TPS) unter 1,13 Volt und Batteriespannung über 10,4 Volt.

Aufnahmebedingung: Die Signalspannung des Ansaugunterdruckfühlers (MAP) liegt bei laufendem Motor 2,0 Sekunden lang unter 0,1 Volt.

Funktionsprinzip: Der MAP-Fühler mißt den Ansaugunterdruck und den Außenluftdruck im Ansaugkrümmer. Er legt ein Signal zwischen 0 Volt und 5 Volt am PCM an. Das Spannungssignal des MAP-Fühlers ist bei Leerlaufdrehzahl niedrig (0,5 bis 1,8 Volt), wenn der Ansaugunterdruck hoch ist. Bei geöffneter Drosselklappe, wenn der Ansaugunterdruck niedrig ist, liegt das Spannungssignal zwischen 3,9 und 4,8 Volt. Der MAP-Fühler wird vom PCM mit einer 5-Volt-Spannung versorgt. Diese Spannung kann zwischen 4,8 und 5,1 Volt schwanken. Die Fühlermasse liegt am PCM.

Mögliche Ursachen:

- > Masseschluß im Signalstromkreis
- > Fühler defekt
- > PCM defekt

ABB. 1

80aa0f80

Bezeichnung: No 5 Volt to MAP Sensor (Keine 5 Volt am MAP-Fühler)

Überwachung: Bei ausgeschalteter Zündung und Batteriespannung über 10,4 Volt.

Aufnahmebedingung: Die Signalspannung des MAP-Fühlers fällt bei ausgeschalteter Zündung 5,0 Sekunden lang unter 2,35 Volt.

Funktionsprinzip: Der MAP-Fühler mißt den Ansaugunterdruck und den Außenluftdruck im Ansaugkrümmer. Er legt ein Signal zwischen 0 Volt und 5 Volt am PCM an. Das Spannungssignal des MAP-Fühlers ist bei Leerlaufdrehzahl niedrig (0,5 bis 1,8 Volt), wenn der Ansaugunterdruck hoch ist. Bei geöffneter Drosselklappe, wenn der Ansaugunterdruck niedrig ist, liegt das Spannungssignal zwischen 3,9 und 4,8 Volt. Der MAP-Fühler wird vom PCM mit einer 5-Volt-Spannung versorgt. Diese Spannung kann zwischen 4,8 und 5,1 Volt schwanken. Die Fühlermasse liegt am PCM.

Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung in der 5-V-SPV
- > MAP-Fühler defekt


ABB. 2

80aa0f81

TEST TC-36A

BEHEBEN DES FEHLERS - MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW/NO 5 VOLTS TO MAP SENSOR (MAP-FÜHLERSPANNUNG ZU NIEDRIG/KEINE 5 VOLT AM MAP-FÜHLER)

Vor TEST TC-36A erst DTC-TEST durchführen

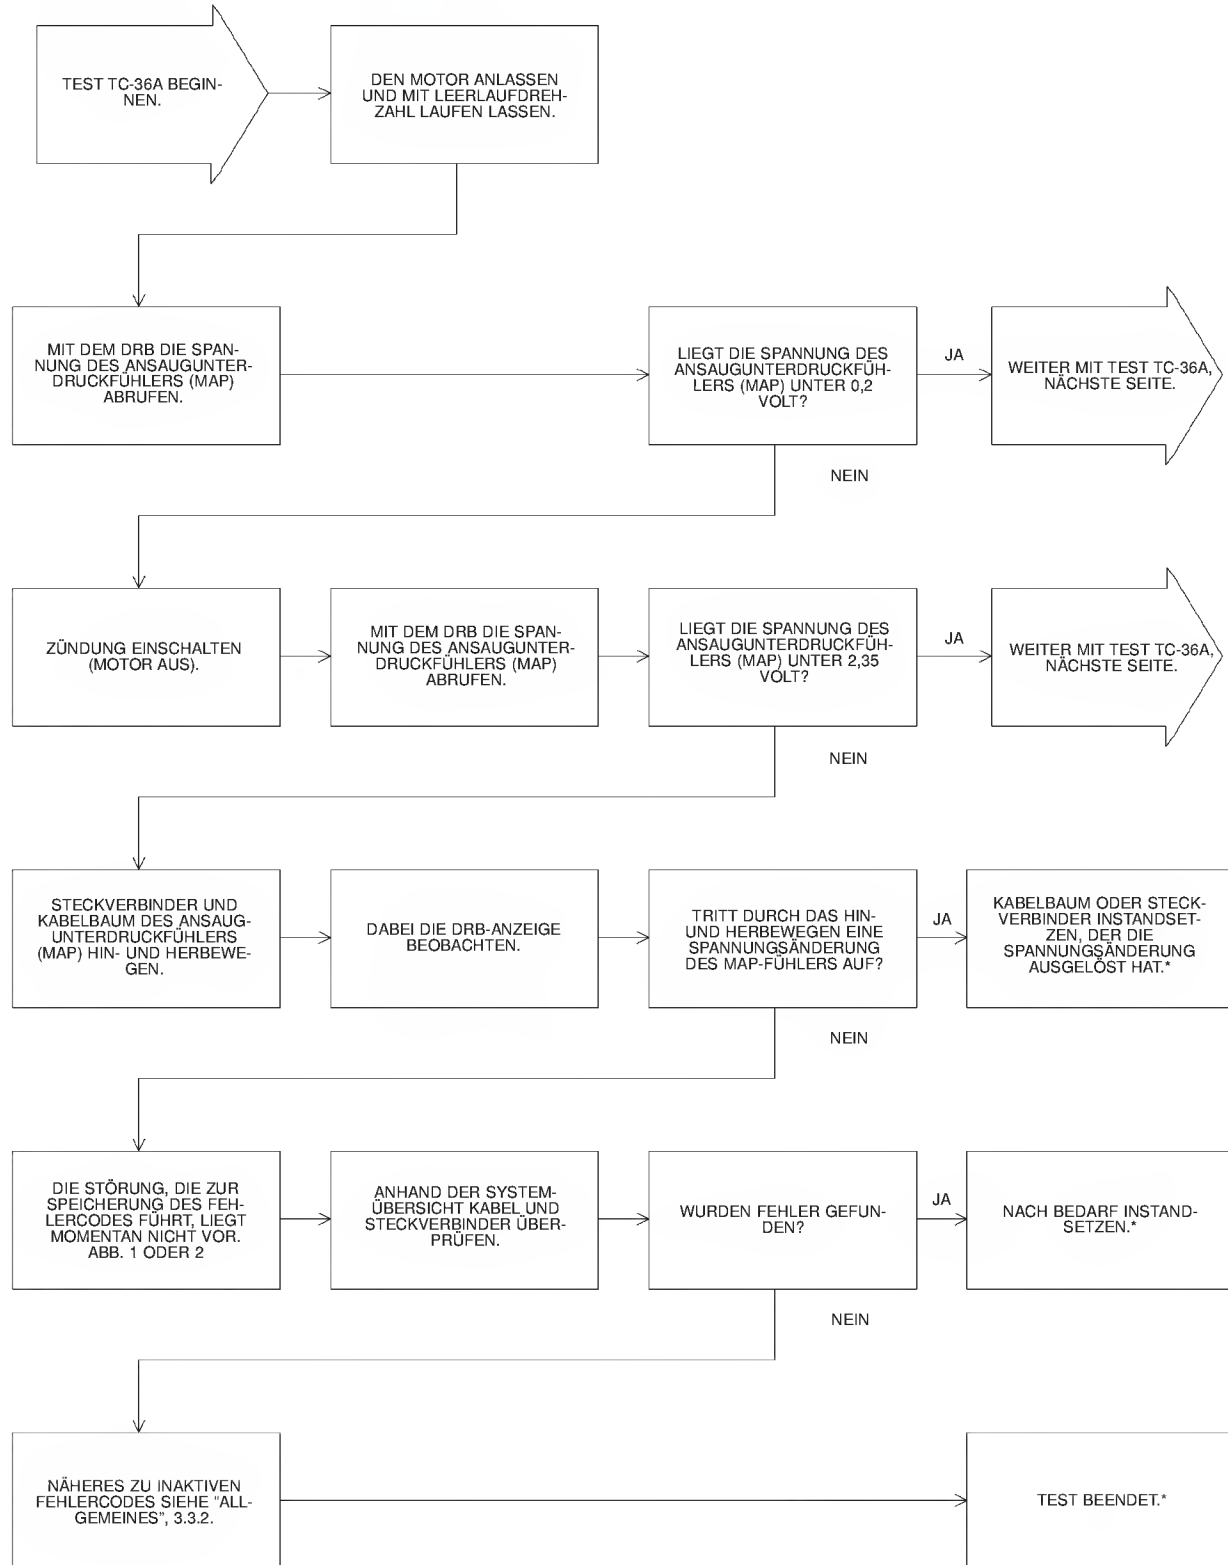


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYP TJ/XJ

STECKVERBINDER/ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER (MAP)

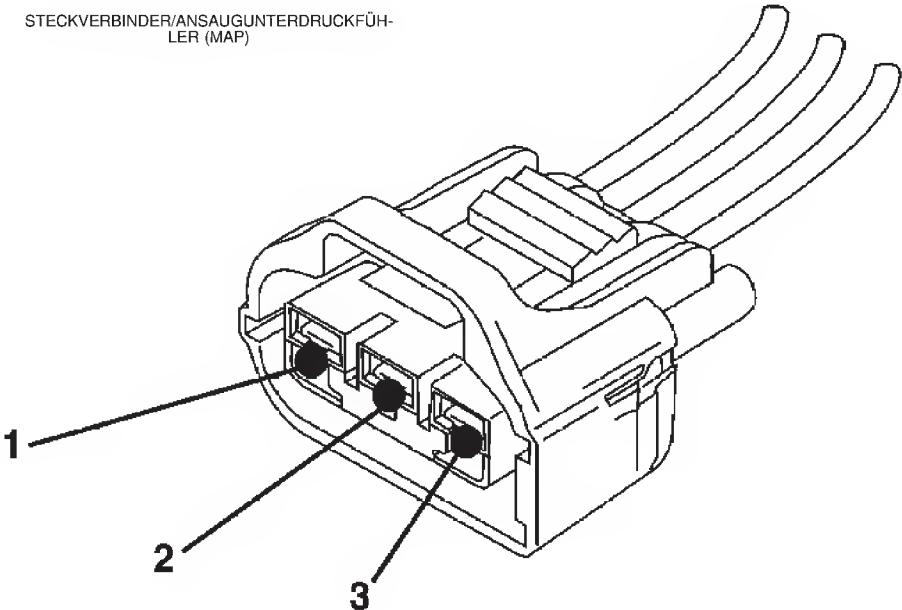

POL	FARBE	BELEGUNG
3	OR	5-V-SPV
2	DG/RD	SIGNAL/MAP-FÜHLER
1	BR/YL	FÜHLERMASSE

80afa155

ABB. 1

TEST TC-36A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW/NO 5 VOLTS TO MAP SENSOR (MAP-FÜHLERSPANNUNG ZU NIEDRIG/KEINE 5 VOLT AM MAP-FÜHLER)




**Nachprüfung VER-2A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TYP TJ/XJ


STECKVERBINDER/ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER
(MAP)

POL	FARBE	BELEGUNG
3	OR	5-V-SPV
2	DG/RD	SIGNAL/MAP-FÜHLER
1	BR/YL	FÜHLERMASSE

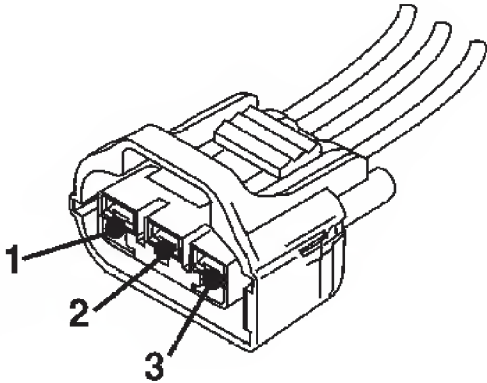

SCHWARZER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
A17	OR	5-V-SPV
A27	DG/RD	SIGNAL/MAP-FÜHLER

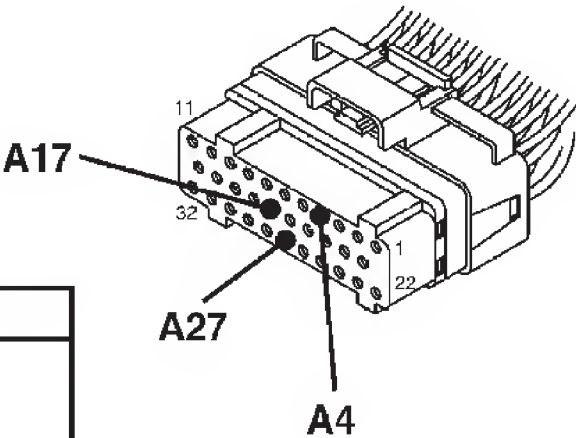


80afa154

ABB. 1

TEST TC-36A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW/NO 5 VOLTS TO MAP SENSOR (MAP-FÜHLERSPANNUNG ZU NIEDRIG/KEINE 5 VOLT AM MAP-FÜHLER)

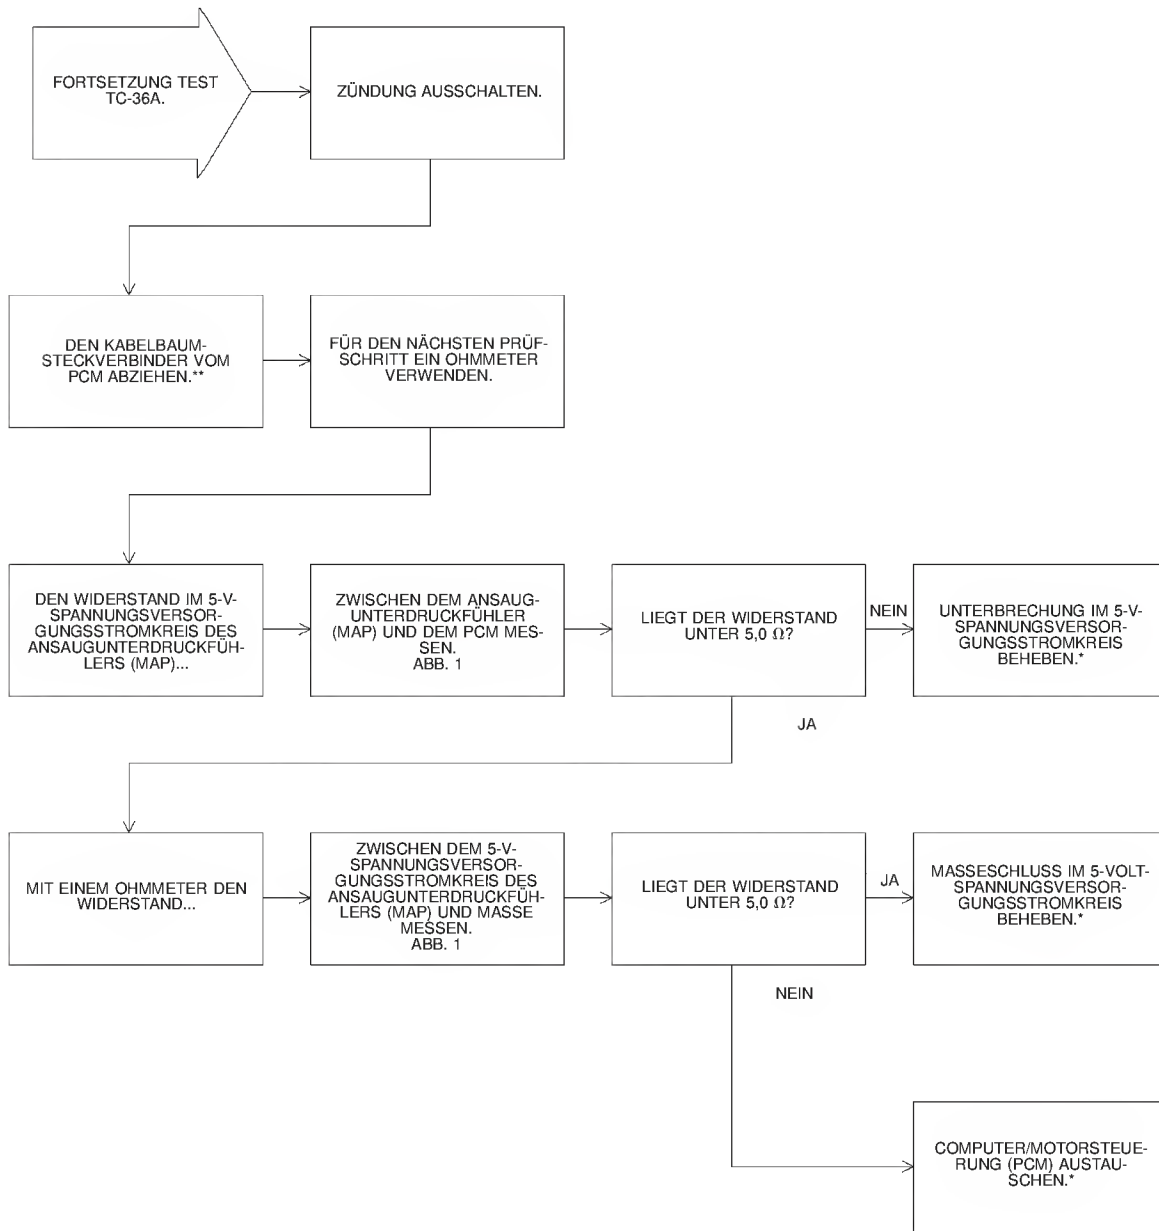


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-37A
BEHEBEN DES FEHLERS - MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH (MAP-FÜHLERSPANNUNG ZU HOCH)

Vor TEST TC-37A erst DTC-TEST durchführen

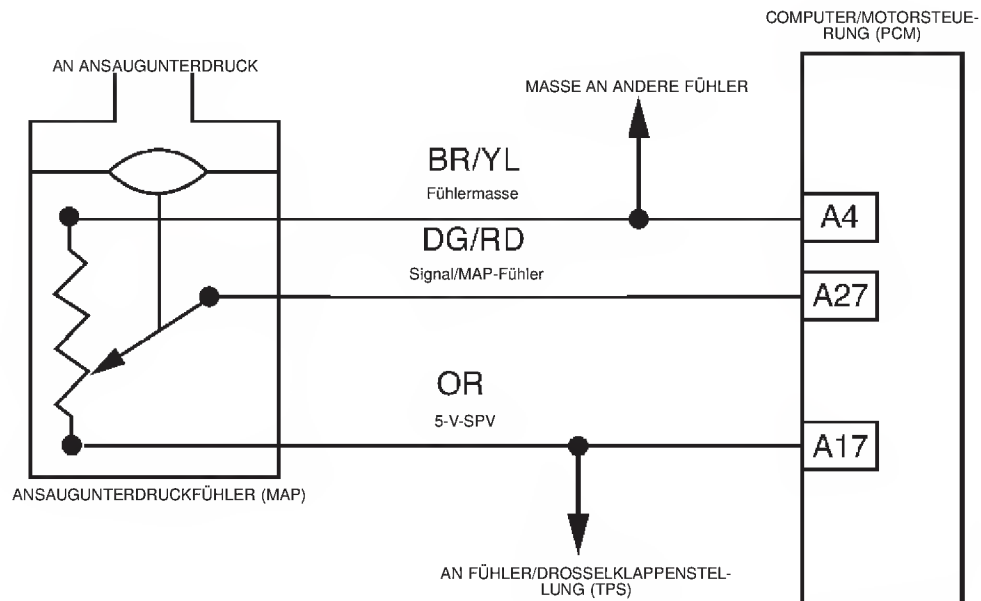TYP TJ/XJ


80a4d2e2

Bezeichnung: Map Sensor Voltage Too High (MAP-Fühlerspannung zu hoch)

Überwachung: Motordrehzahl über 400 min^{-1} , jedoch unter 3520 min^{-1} , Spannung des Fühlers/Drosselklappenstellung (TPS) unter 1,13 Volt und Batteriespannung über 10,4 Volt.

Aufnahmebedingung: Die Signalspannung des Ansaugunterdruckfühlers (MAP) liegt beim Anlassen oder bei laufendem Motor 2,2 Sekunden lang über 4,88 Volt.

Funktionsprinzip: Der MAP-Fühler mißt den Ansaugunterdruck und den Außenluftdruck im Ansaugkrümmer. Er legt ein Signal zwischen 0 Volt und 5 Volt am PCM an. Das Spannungssignal des MAP-Fühlers ist bei Leerlaufdrehzahl niedrig (0,5 bis 1,8 Volt), wenn der Ansaugunterdruck hoch ist. Bei geöffneter Drosselklappe, wenn der Ansaugunterdruck niedrig ist, liegt das Spannungssignal zwischen 3,9 und 4,8 Volt. Der MAP-Fühler wird vom PCM mit einer 5-Volt-Spannung versorgt. Diese Spannung kann zwischen 4,8 und 5,1 Volt schwanken. Die Fühlermasse liegt am PCM.

Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung im Signalstromkreis
- > Unterbrechung im Fühler
- > Massestromkreis des Fühlers
- > Kurzschluß zur SPV im Signalstromkreis des Fühlers
- > PCM defekt


ABB. 1

80aa0f83

TEST TC-37A

BEHEBEN DES FEHLERS - MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH (MAP-FÜHLERSPANNUNG ZU HOCH)

Vor TEST TC-37A erst DTC-TEST durchführen

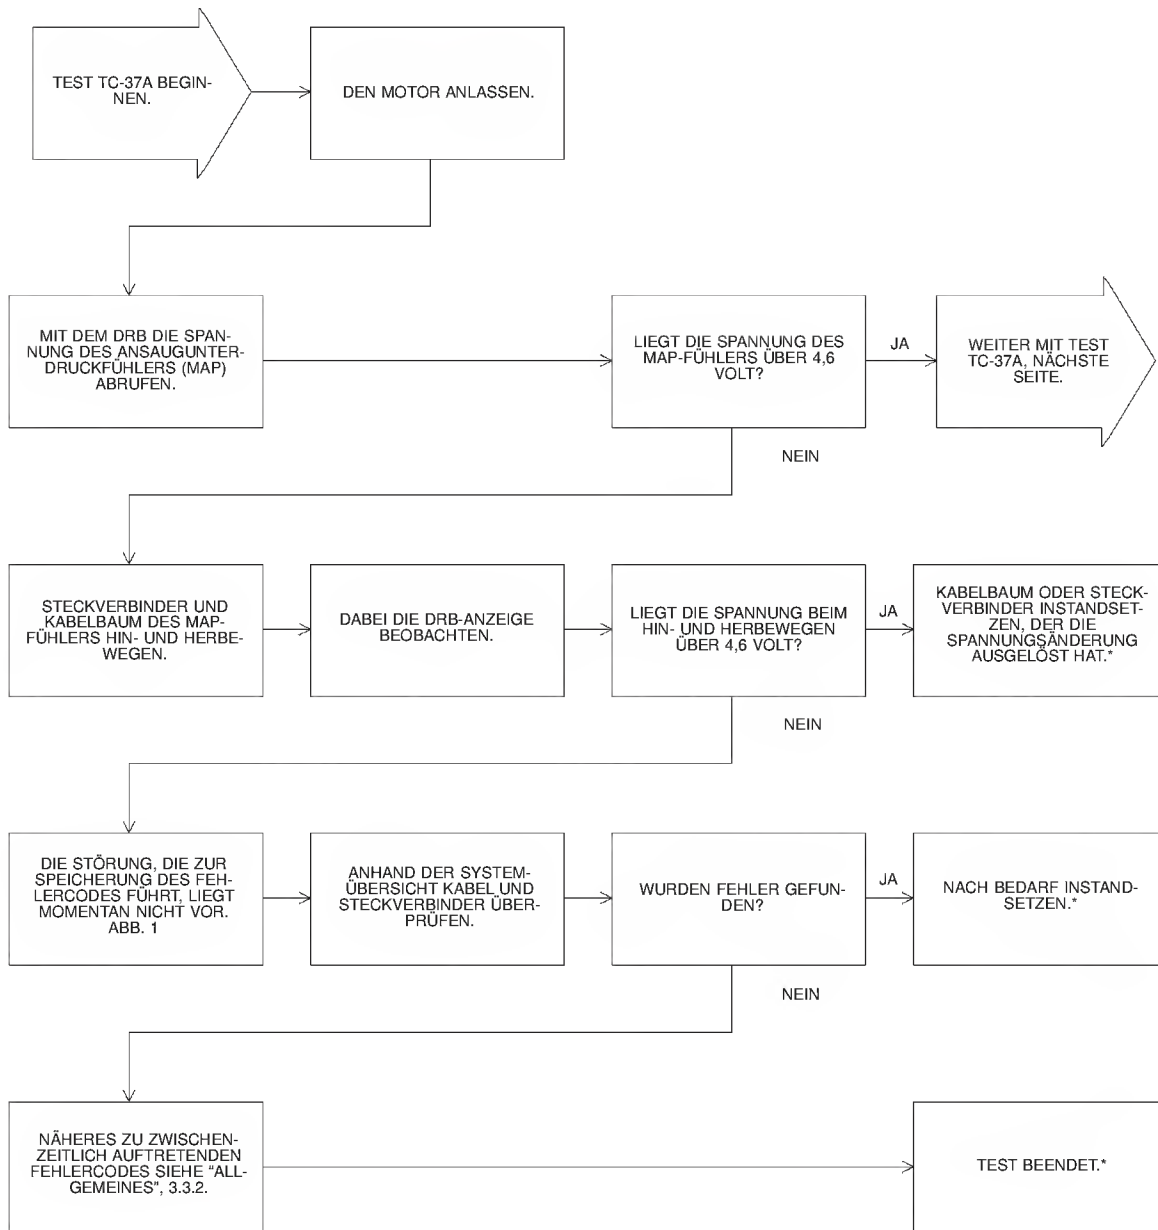


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYP TJ/XJ

STECKVERBINDER/ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER
(MAP)

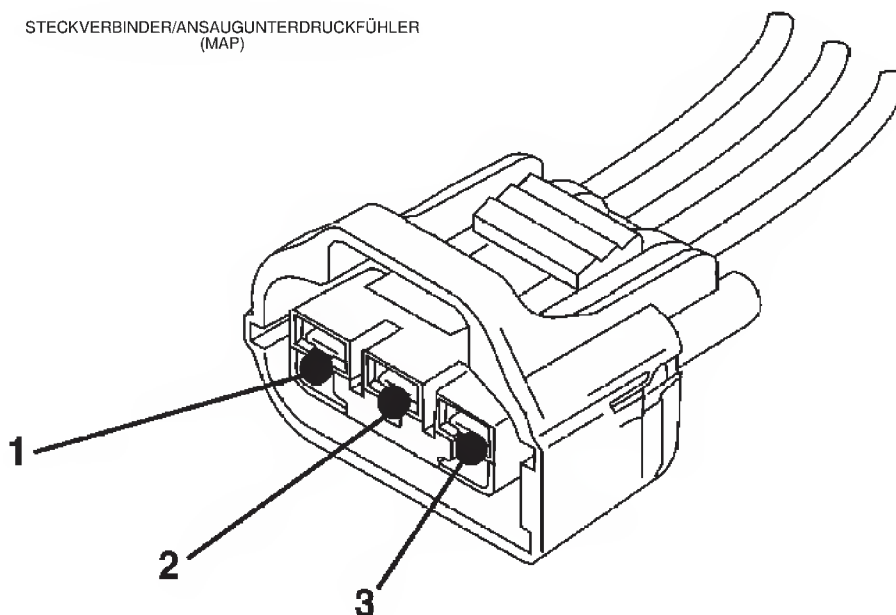


POL	FARBE	BELEGUNG
3	OR	5-V-SPV
2	DG/RD	SIGNAL/MAP-FÜHLER
1	BR/YL	FÜHLERMASSE

80afa155

ABB. 1

TEST TC-37A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH (MAP-FÜHLERSPANNUNG ZU HOCH)

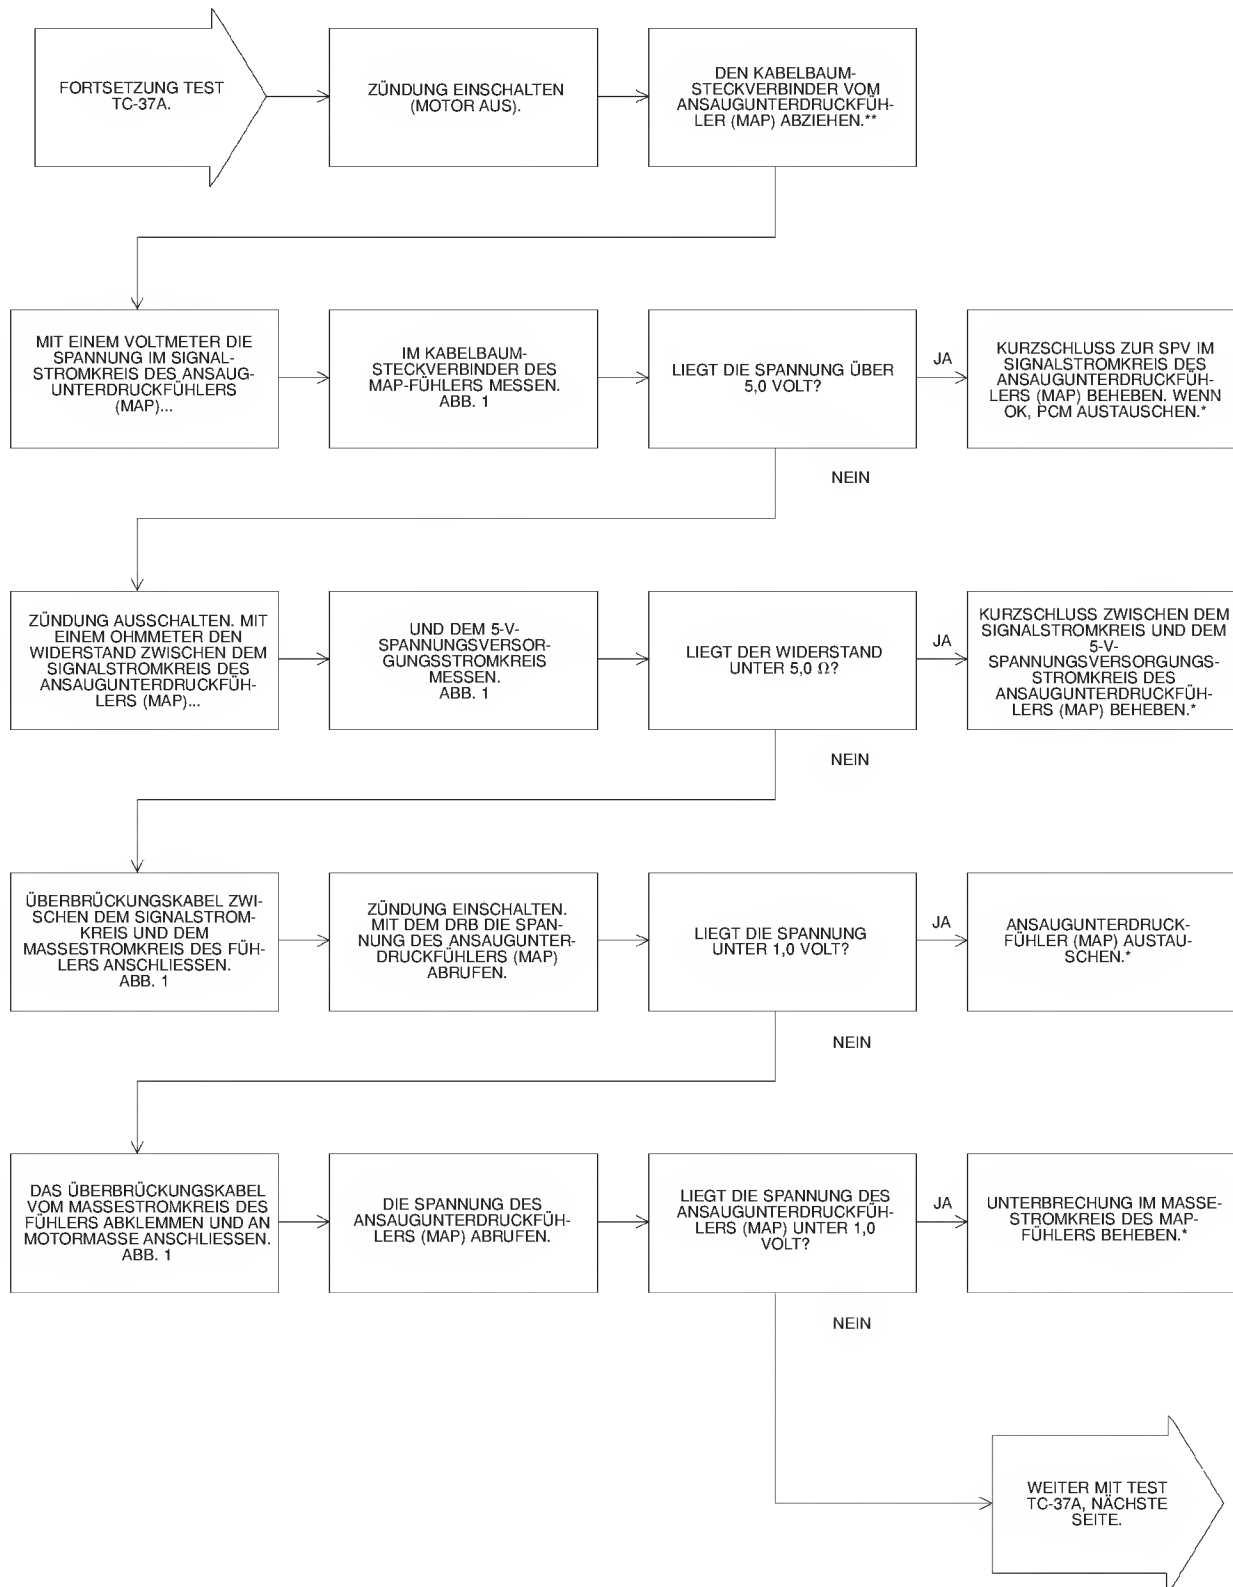

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TEST TC-37A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH
(MAP-FÜHLERSPANNUNG ZU HOCH)

TYP TJ/XJ


STECKVERBINDER/ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER
(MAP)

POL	FARBE	BELEGUNG
3	OR	5-V-SPV
2	DG/RD	SIGNAL/MAP-FÜHLER
1	BR/YL	FÜHLERMASSE

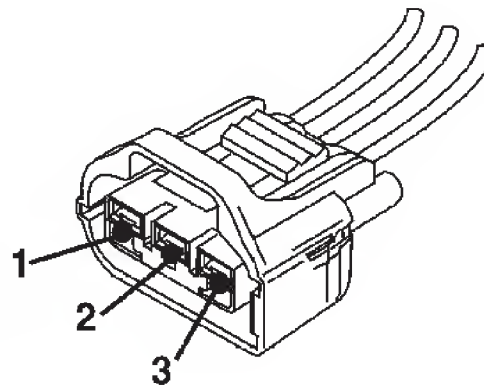

SCHWARZER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)


POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
A17	OR	5-V-SPV
A27	DG/RD	SIGNAL/MAP-FÜHLER

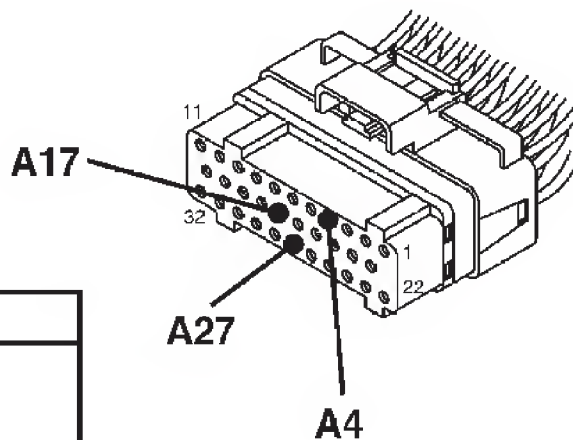

80afa154

ABB. 1

TEST TC-37A

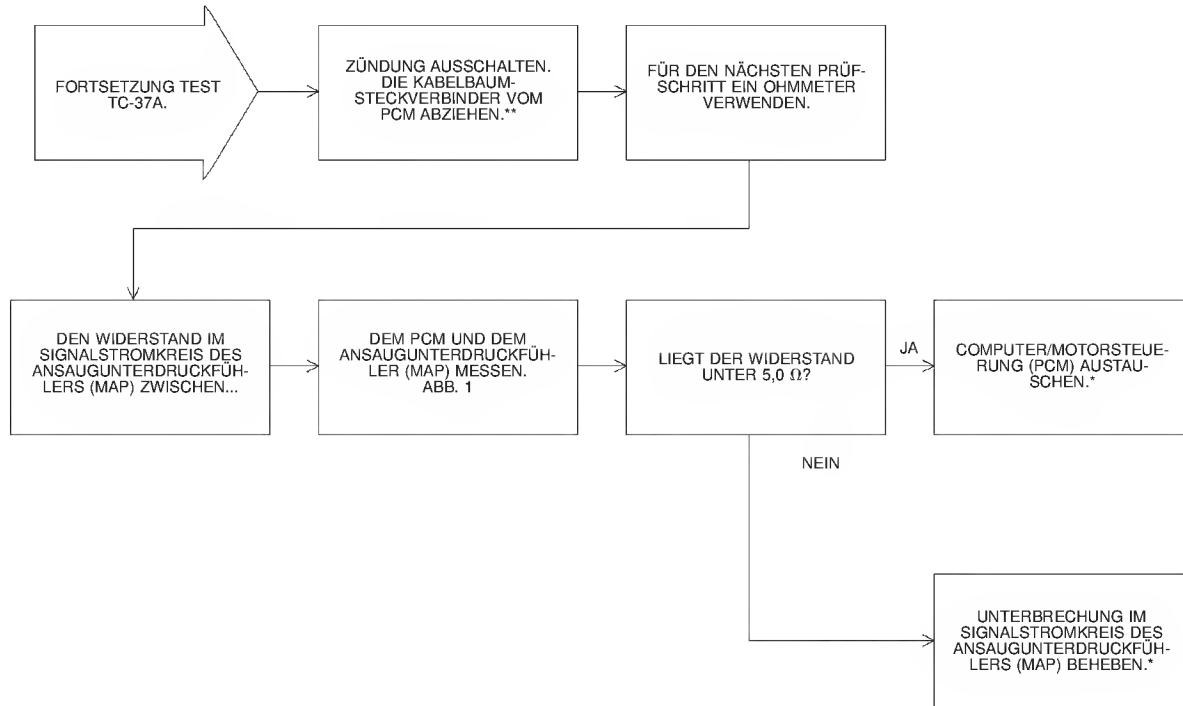
FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH
(MAP-FÜHLERSPANNUNG ZU HOCH)


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-39A
BEHEBEN DES FEHLERS - NO CHANGE IN MAP FROM START TO RUN (KEIN MAP-UNTERSCHIED ZWISCHEN STARTEN UND LAUF)

Vor TEST TC-39A erst DTC-TEST durchführen

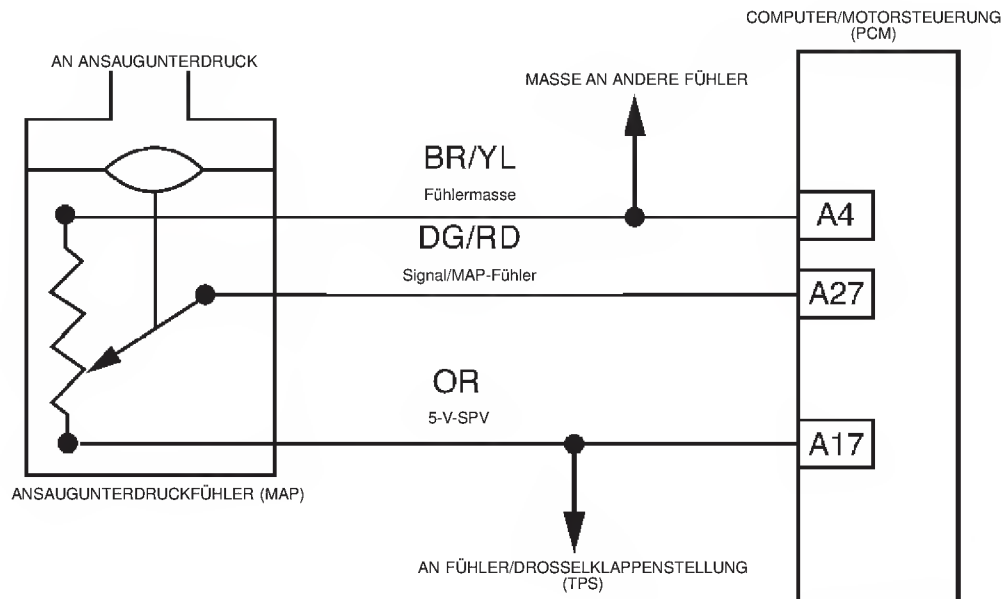TYP TJ/XJ


80a4d2e2

Bezeichnung: No Change in MAP From Start to Run (Kein MAP-Unterschied zwischen Starten und Lauf)

Überwachung: Motordrehzahl über 400 min^{-1} , jedoch unter 1500 min^{-1} und Drosselklappe geschlossen.

Aufnahmebedingung: Die Druckdifferenz zwischen Umgebungsluftdruck beim Einschalten der Zündung und Ansaugunterdruck (bei laufendem Motor) ist 1,72 Sekunden lang zu gering.

Funktionsprinzip: Der MAP-Fühler mißt den Ansaugunterdruck und den Außenluftdruck im Ansaugkrümmer. Er legt ein Signal zwischen 0 Volt und 5 Volt an Pol A27 des PCM an. Das Spannungssignal des MAP-Fühlers ist bei Leerlaufdrehzahl niedrig (0,5 bis 1,8 Volt), wenn der Ansaugunterdruck hoch ist. Bei geöffneter Drosselklappe, wenn der Ansaugunterdruck niedrig ist, liegt das Spannungssignal zwischen 3,9 und 4,8 Volt. Der MAP-Fühler wird vom PCM über Pol A17 mit einer 5-Volt-Spannung versorgt. Diese Spannung kann zwischen 4,8 und 5,1 Volt schwanken. Die Fühlermasse liegt an Pol A4 des PCM.

Mögliche Ursachen:

- > Verstopfung oder Undichtigkeit in der Unterdruck-/Druckleitung zum MAP-Fühler
- > Vereisung des MAP-Fühlers oder des Lufttrichters
- > Fühler defekt
- > PCM defekt


3470403

ABB. 1

TEST TC-39A

BEHEBEN DES FEHLERS - NO CHANGE IN MAP FROM START TO RUN (KEIN MAP-UNTERSCHIED ZWISCHEN STARTEN UND LAUF)


Vor TEST TC-39A erst DTC-TEST durchführen

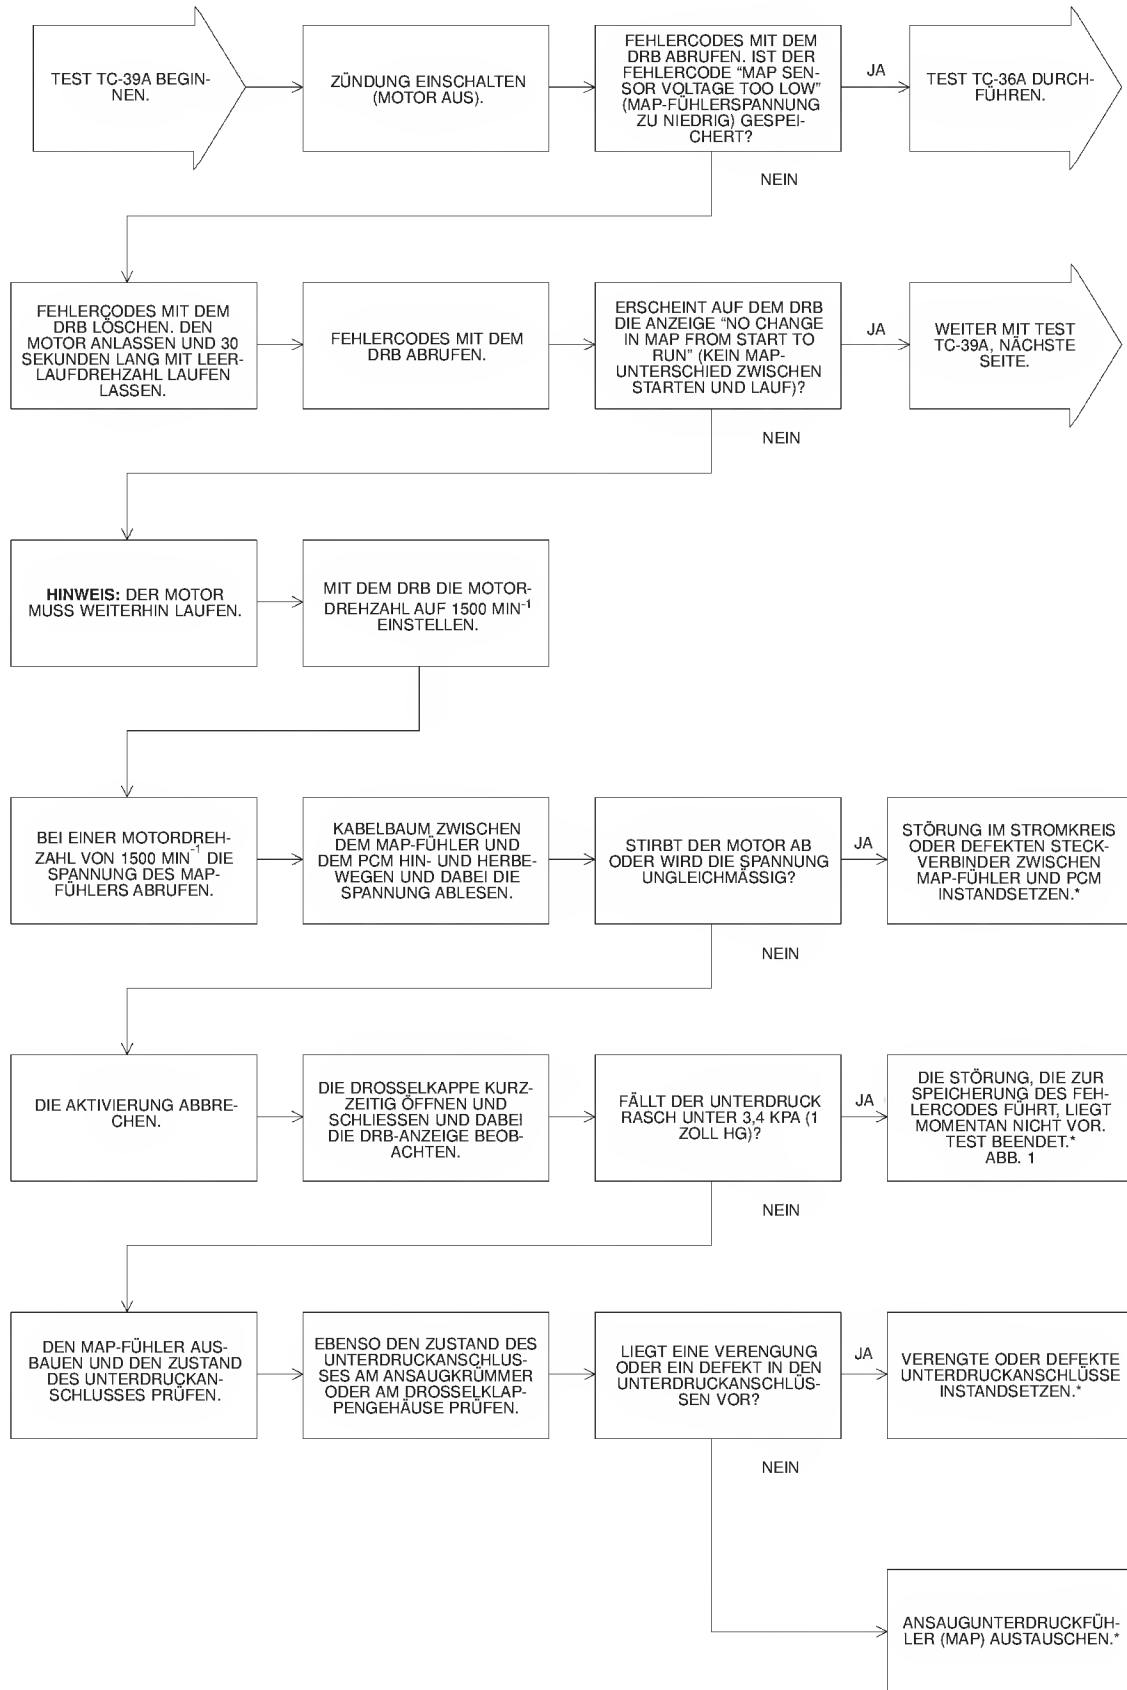

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYP TJ/XJ

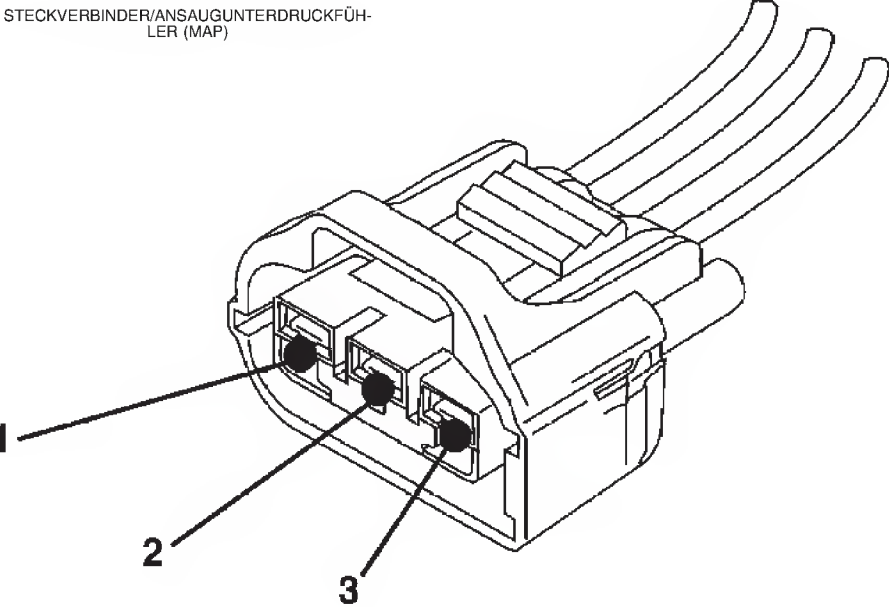


POL	FARBE	BELEGUNG
3	OR	5-V-SPV
2	DG/RD	SIGNAL/MAP-FÜHLER
1	BR/YL	FÜHLERMASSE

80afa155

ABB. 1

TEST TC-39A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO CHANGE IN MAP FROM START TO RUN
(KEIN MAP-UNTERSCHIED ZWISCHEN STARTEN UND LAUF)**

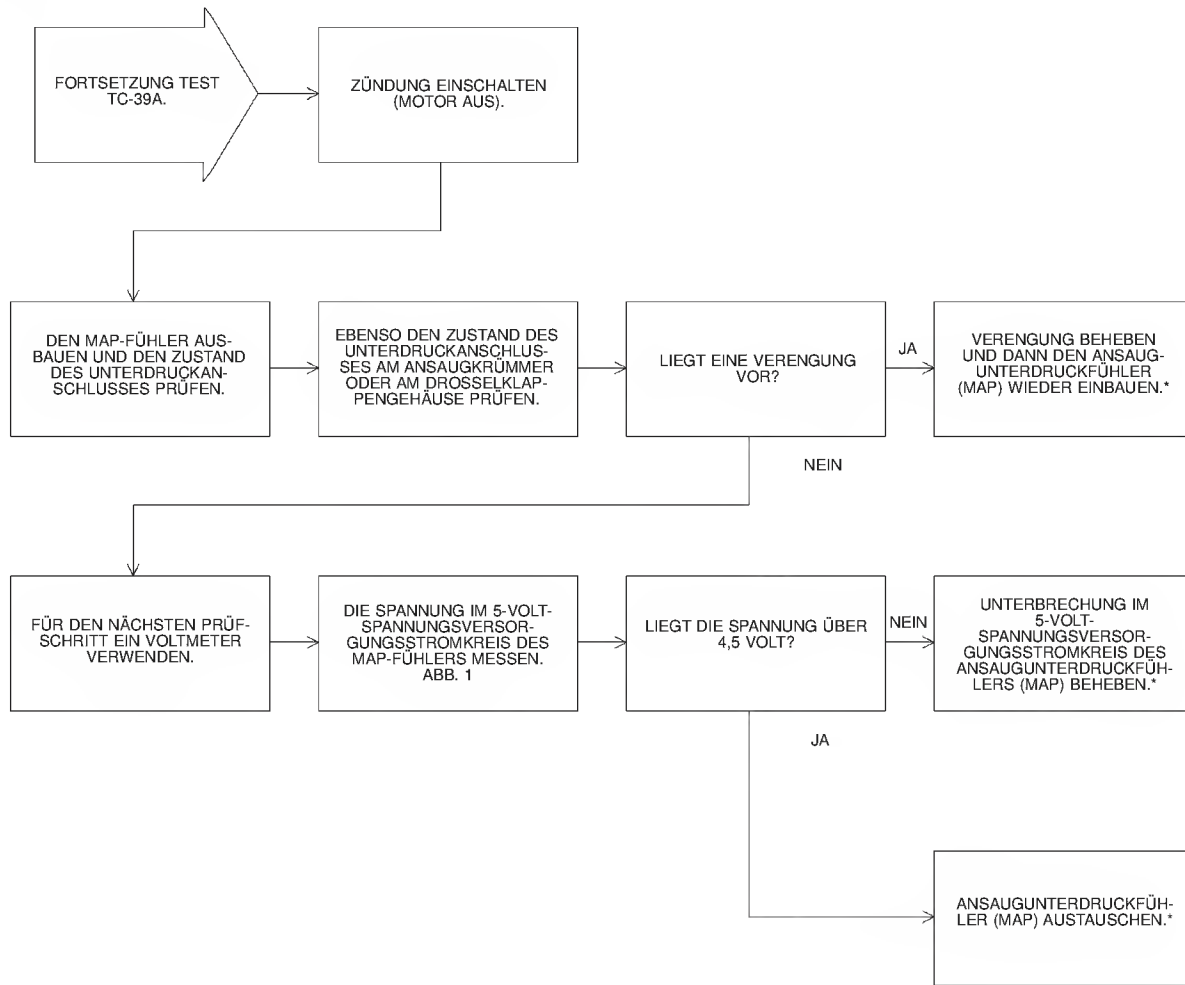


**Nachprüfung VER-2A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-40A
BEHEBEN DES FEHLERS - NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM (KEIN ZÜNDIMPULSSIGNAL AM PCM)

Vor TEST TC-40A erst DTC-TEST durchführen

TYP TJ/XJ

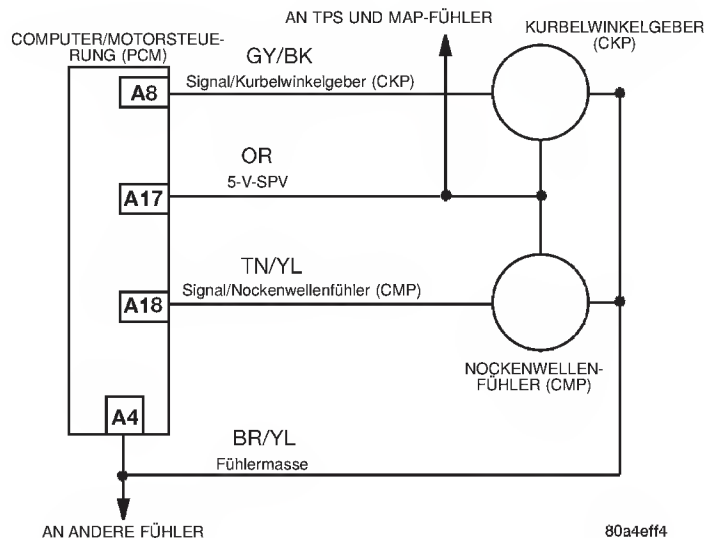

Bezeichnung: No Crank Reference Signal at PCM (Kein Zündimpulssignal am PCM)

Überwachung: Während des Anlaßvorgangs.

Aufnahmebedingung: Der PCM empfängt während des Anlaßvorgangs kein Signal vom Kurbelwinkelgeber (CKP), obwohl der PCM mindestens 3 Signale des Nockenwellenfühlers (CMP) registriert hat.


Funktionsprinzip: Der Kurbelwinkelgeber (CKP) ist ein Hall-Sensor, der Drehzahl und Stellung der Kurbelwelle registriert. Der Fühler wird vom PCM mit einer 5-Volt-Spannung und einer Fühlermasse versorgt. Außerdem legt der PCM eine 5-V-Pull-Up-Spannung an. Das Gebersignal wird durch die Aussparungen erzeugt, die unter dem Geber durchlaufen. Wenn eine Aussparung unter dem Geber durchläuft, ist die Signalspannung hoch (5,0 Volt). Läuft ein Steg unter dem Fühler durch, fällt die Signalspannung auf 0,03 Volt.

Mögliche Ursachen:

- Unterbrechung oder Kurzschluß im 5-Volt-Spannungsversorgungsstromkreis
- Unterbrechung im Massestromkreis des Fühlers
- Unterbrechung oder Kurzschluß im Signalstromkreis
- Zu großer Luftspalt zwischen Geber und Schwunzscheibe oder Kurbelwelle
- Schwunzscheibe beschädigt
- Geber defekt
- PCM defekt
- Kurzschluß im 5-Volt-Spannungsversorgungsstromkreis des VSS

80aa4bdf

STECKVERBINDER/KURBELWINKELGEBER (CKP)

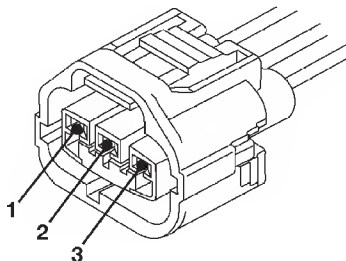

POL	FARBE	BELEGUNG
1	GY/BK	CKP-SIGNAL
2	BR/YL	GEBERMASSE
3	OR	5-V-SPV

ABB. 1

80b0995b

TEST TC-40A

BEHEBEN DES FEHLERS - NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM (KEIN ZÜNDIMPULSSIGNAL AM PCM)

Vor TEST TC-40A erst DTC-TEST durchführen



*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-40A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM (KEIN ZÜNDIMPULSSIGNAL AM PCM)

TYP TJ/XJ

STECKVERBINDER/KURBELWINKELGEBER (CKP)

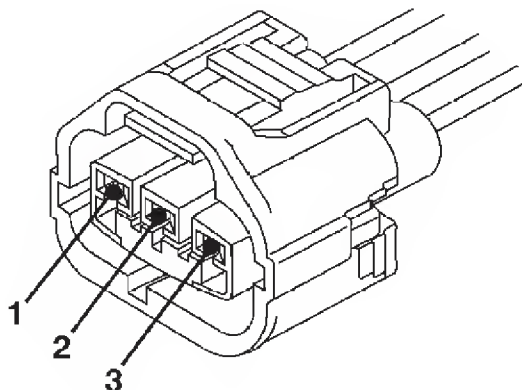


POL	FARBE	BELEGUNG
1	GY/BK	CKP-SIGNAL
2	BR/YL	GEBERMASSE
3	OR	5-V-SPV

ABB. 1

80b0995b


TYP TJ/XJ

STECKVERBINDER/KURBELWINKELGEBER (CKP)

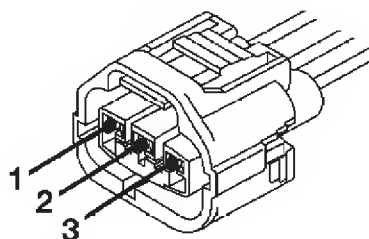

POL	FARBE	BELEGUNG
1	GY/BK	CKP-SIGNAL
2	BR/YL	GEBERMASSE
3	OR	5-V-SPV

SCHWARZER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

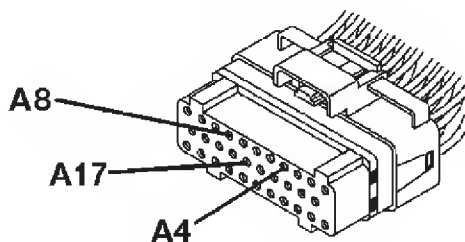

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	GEBERMASSE
A8	GY/BK	CKP-SIGNAL
A17	OR	5-V-SPV

80b0d6e0

ABB. 2

TEST TC-40A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM (KEIN ZÜNDIMPULSSIGNAL AM PCM)



*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-40B

BEHEBEN DES FEHLERS - NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM (KEIN ZÜNDIMPULSSIGNAL AM PCM)

Vor TEST TC-40B erst TC-40A durchführen

TYP TJ/XJ

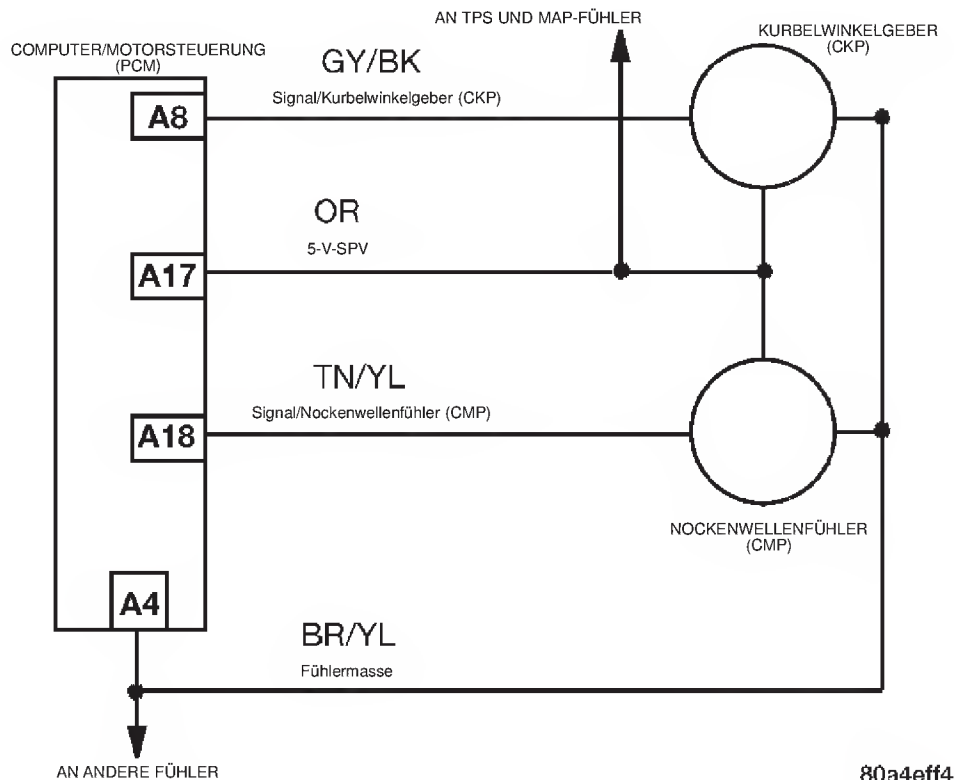

TYP TJ/XJ

Bezeichnung: No Crank Reference Signal at PCM (Kein Zündimpulssignal am PCM)

Überwachung: Während des Anlaßvorgangs.

Aufnahmebedingung: Der PCM empfängt während des Anlaßvorgangs kein Signal vom Kurbelwinkelgeber (CKP), obwohl der PCM mindestens 3 Signale des Nockenwellenföhrlers (CMP) registriert hat.


Funktionsprinzip: Der Kurbelwinkelgeber (CKP) ist ein Hall-Sensor, der Drehzahl und Stellung der Kurbelwelle registriert. Der Föhrer wird vom PCM mit einer 5-Volt-Spannung und einer Föhrermasse versorgt. Außerdem legt der PCM eine 5-V-Pull-Up-Spannung an. Das Gebersignal wird durch die Aussparungen erzeugt, die unter dem Geber durchlaufen. Wenn eine Aussparung unter dem Geber durchläuft, ist die Signalspannung hoch (5,0 Volt). Läuft ein Steg unter dem Föhrer durch, fällt die Signalspannung auf 0,03 Volt.

Mögliche Ursachen:

- Unterbrechung oder Kurzschluß im 5-Volt-Spannungsversorgungsstromkreis
- Unterbrechung im Massestromkreis des Föhrers
- Unterbrechung oder Kurzschluß im Signalstromkreis
- Zu großer Luftspalt zwischen Geber und Schwunzscheibe oder Kurbelwelle
- Schwunzscheibe beschädigt
- Geber defekt
- PCM defekt
- Kurzschluß im 5-Volt-Spannungsversorgungsstromkreis des VSS

80aa4bdf

ABB. 1

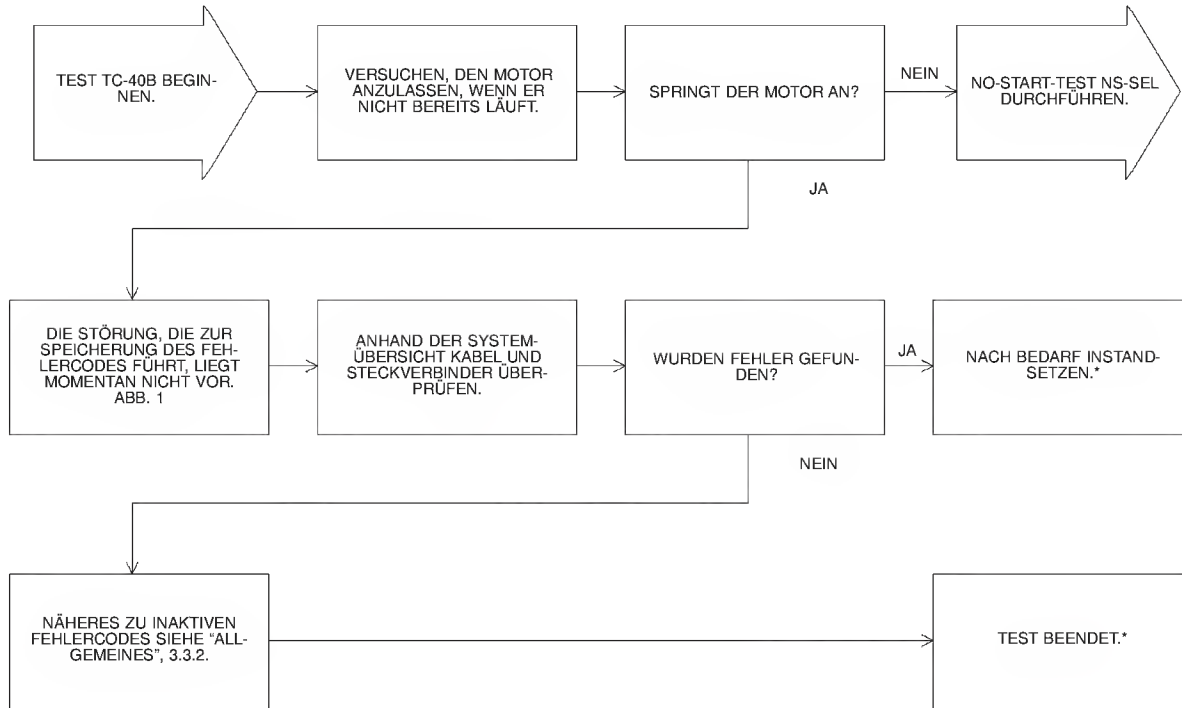
TEST TC-40B
BEHEBEN DES FEHLERS - NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM (KEIN ZÜNDIMPULSSIGNAL AM PCM)
Vor TEST TC-40B erst TC-40A durchführen

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*
***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-43A

BEHEBEN DES FEHLERS - IGNITION COIL #1 PRIMARY CIRCUIT (PRIMÄRSTROMKREIS ZÜNDSPULE 1)


Vor TEST TC-43A erst DTC-TEST durchführen

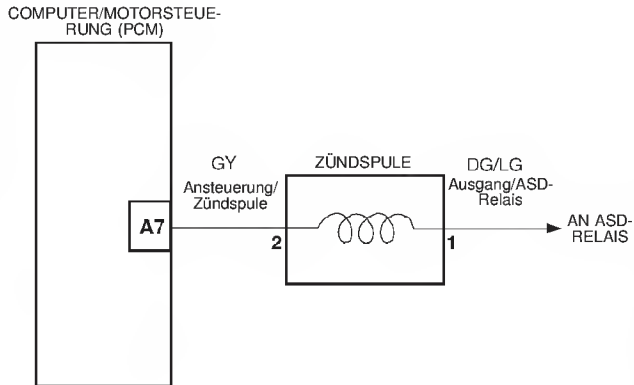TYP TJ




80b6f0cf

TYP XJ

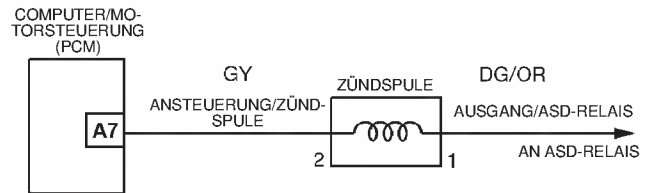

80b0995c

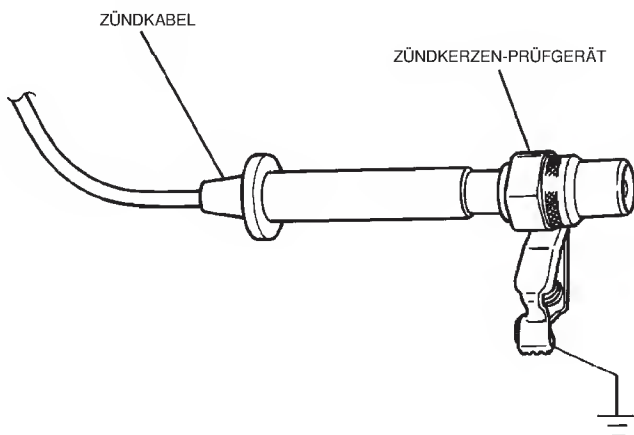

80a2432e

ABB. 1

Bezeichnung: Ignition Coil Primary Circuit (Primärstromkreis Zündspule)

Überwachung: Batteriespannung liegt beim Anlaßvorgang über 8 Volt oder bei laufendem Motor über 12 Volt. Die Motordrehzahl liegt dabei unter 2016 min⁻¹ und keine der Zündspulen erreicht bei der Überprüfung die korrekte Schließzeit.

Aufnahmebedingung: Der Spitzenstrom wird bei einer Schließzeit auf Batteriebasis plus 1,5 ms Diagnose-Korrekturzeit nicht erreicht. Beim Anlaßvorgang wird der Fehlercode nach 3 Sekunden und bei laufendem Motor nach 6 Sekunden gespeichert.

Funktionsprinzip: Die Zündspule wird vom ASD-Relais mit 12 Volt versorgt. Der PCM steuert die einzelnen Primärstromkreise, die die einzelnen Zündspulen betätigen. Der Wert für die Schließzeit richtet sich nach der Drehzahl der Kurbelwelle und der Stellung der Nockenwelle.

Mögliche Ursachen:


- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Ansteuerstromkreis der Zündspule
- > Unterbrechung im Primärstromkreis der Zündspule
- > Unterbrechung im Ausgangstromkreis des ASD-Relais
- > PCM defekt

3470203

ABB. 2

TEST TC-43A
BEHEBEN DES FEHLERS - IGNITION COIL #1 PRIMARY CIRCUIT (PRIMÄRSTROMKREIS ZÜNDSPULE 1)

Vor TEST TC-43A erst DTC-TEST durchführen

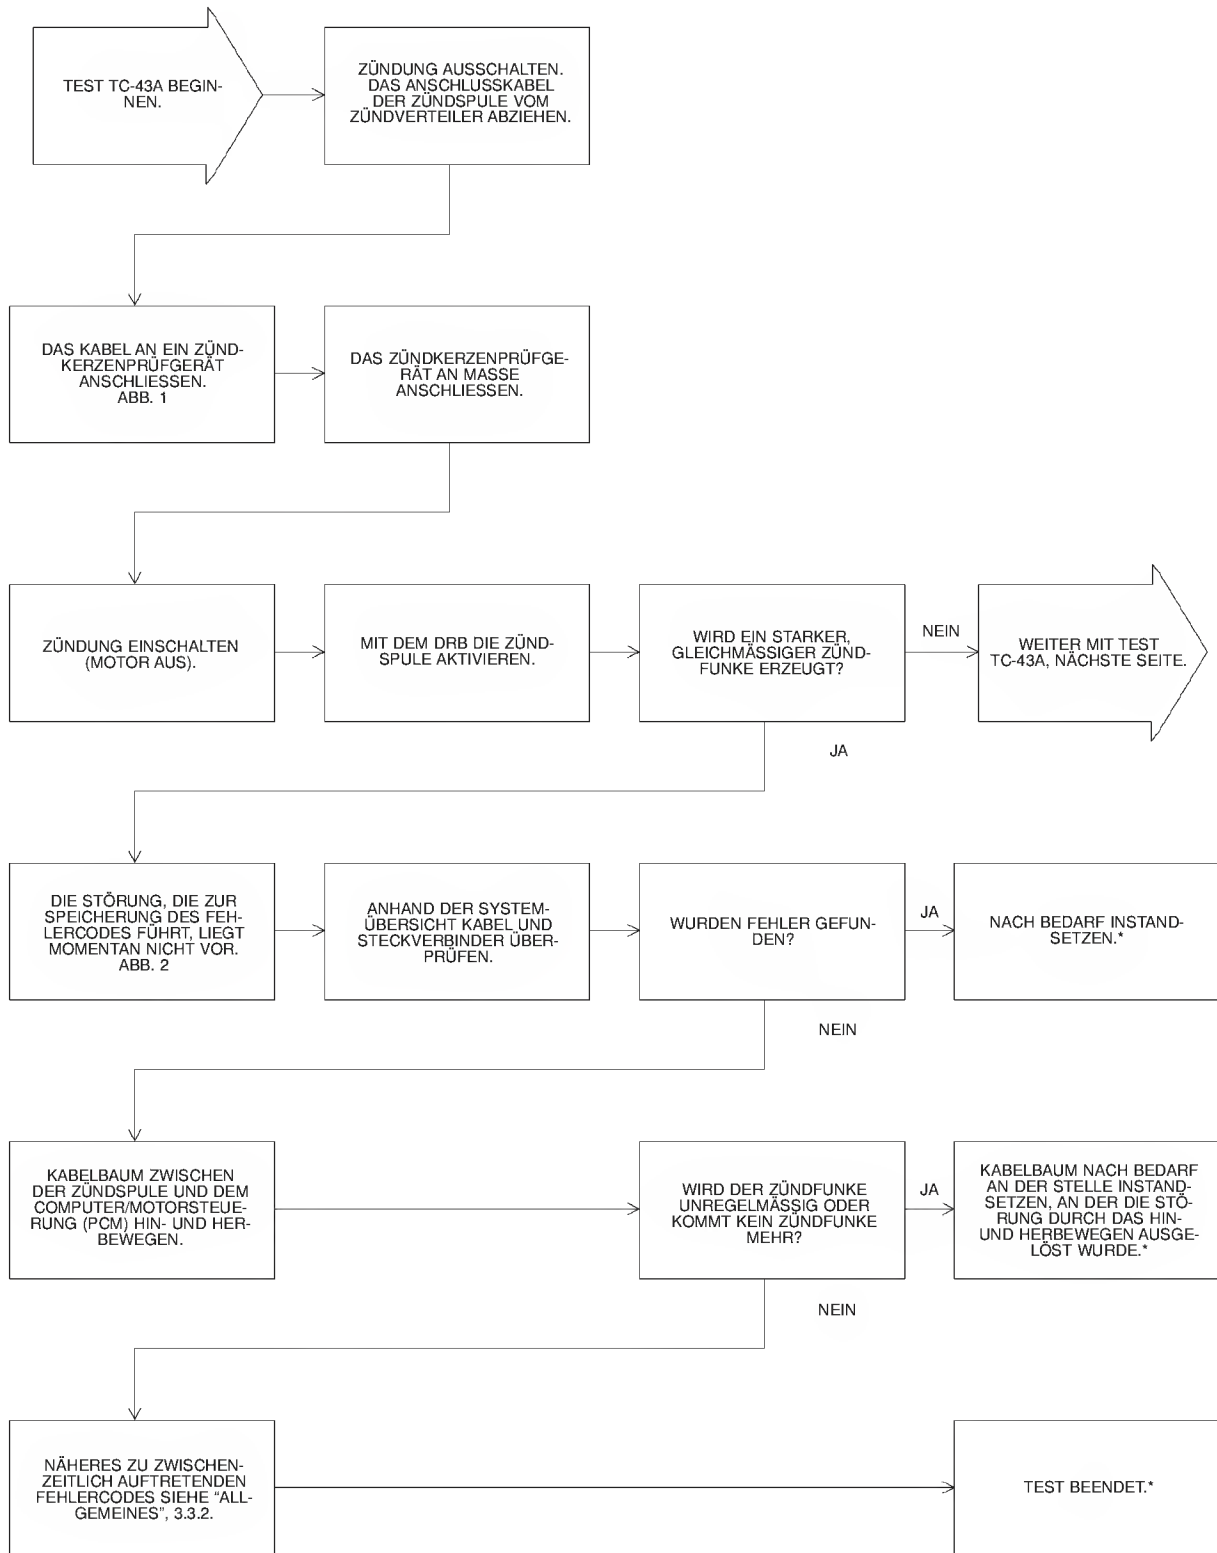

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*
***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-43A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - IGNITION COIL #1 PRIMARY CIRCUIT
(PRIMÄRSTROMKREIS ZÜNDSPULE 1)

TYP TJ

STECKVERBINDER/ZÜND-
SPULE

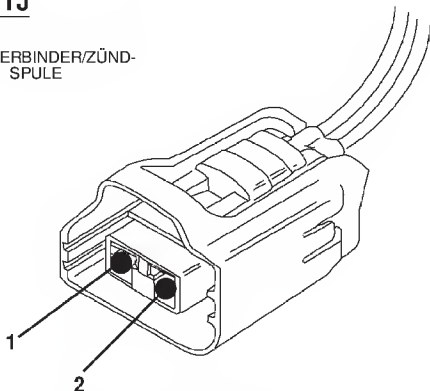


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	GY	ANSTEUERUNG/ZÜNDSPULE

80b6f0e3

ABB. 1

TYP XJ

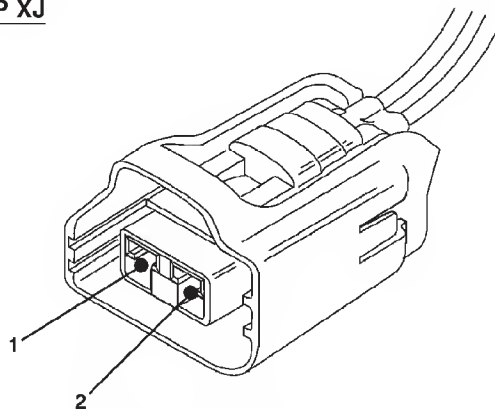

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	GY	ANSTEUERUNG/ZÜNDSPULE


80afb891

HINWEIS: KABEL DÜRFEN SICH IN EINEM DER BEIDEN POLE BEFINDEN

ABB. 2


TYP TJ

SCHWARZER STECKVERBINDER,
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

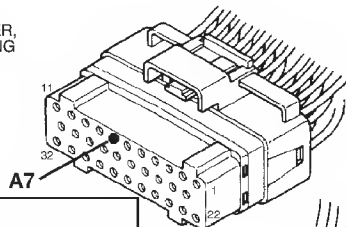

POL	FARBE	BELEGUNG
A7	GY	ANSTEUERUNG/ZÜNDSPULE

STECKVERBINDER/ZÜND-
SPULE

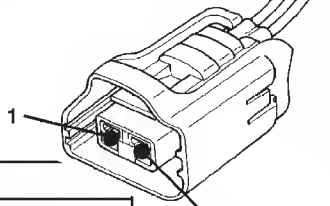


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	GY	ANSTEUERUNG/ZÜNDSPULE

80b76ec0

ABB. 3


TYP XJ

SCHWARZER STECKVERBINDER,
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

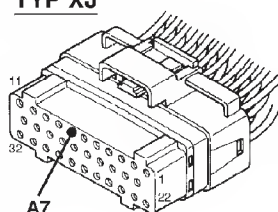

POL	FARBE	BELEGUNG
A7	GY	ANSTEUERUNG/ ZÜNDSPULE

STECKVERBINDER/ZÜND-
SPULE

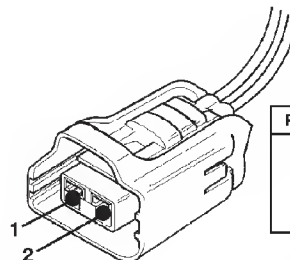

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/OR	AUSGANG/ASD- RELAIS
2	GY	ANSTEUERUNG/ ZÜNDSPULE

80b099be

ABB. 4

ZÜNDSPULE

TYPISCHE ANSICHT


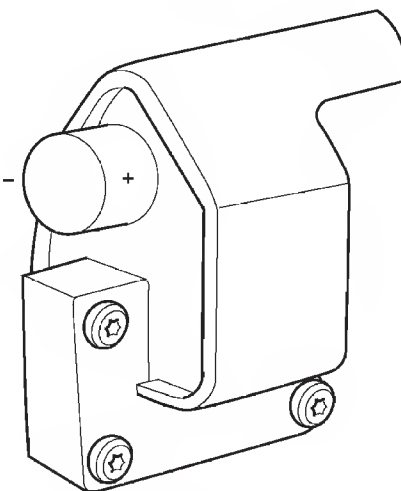


ABB. 5

80b46afc

TEST TC-43A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - IGNITION COIL #1 PRIMARY CIRCUIT
(PRIMÄRSTROMKREIS ZÜNDSPULE 1)**

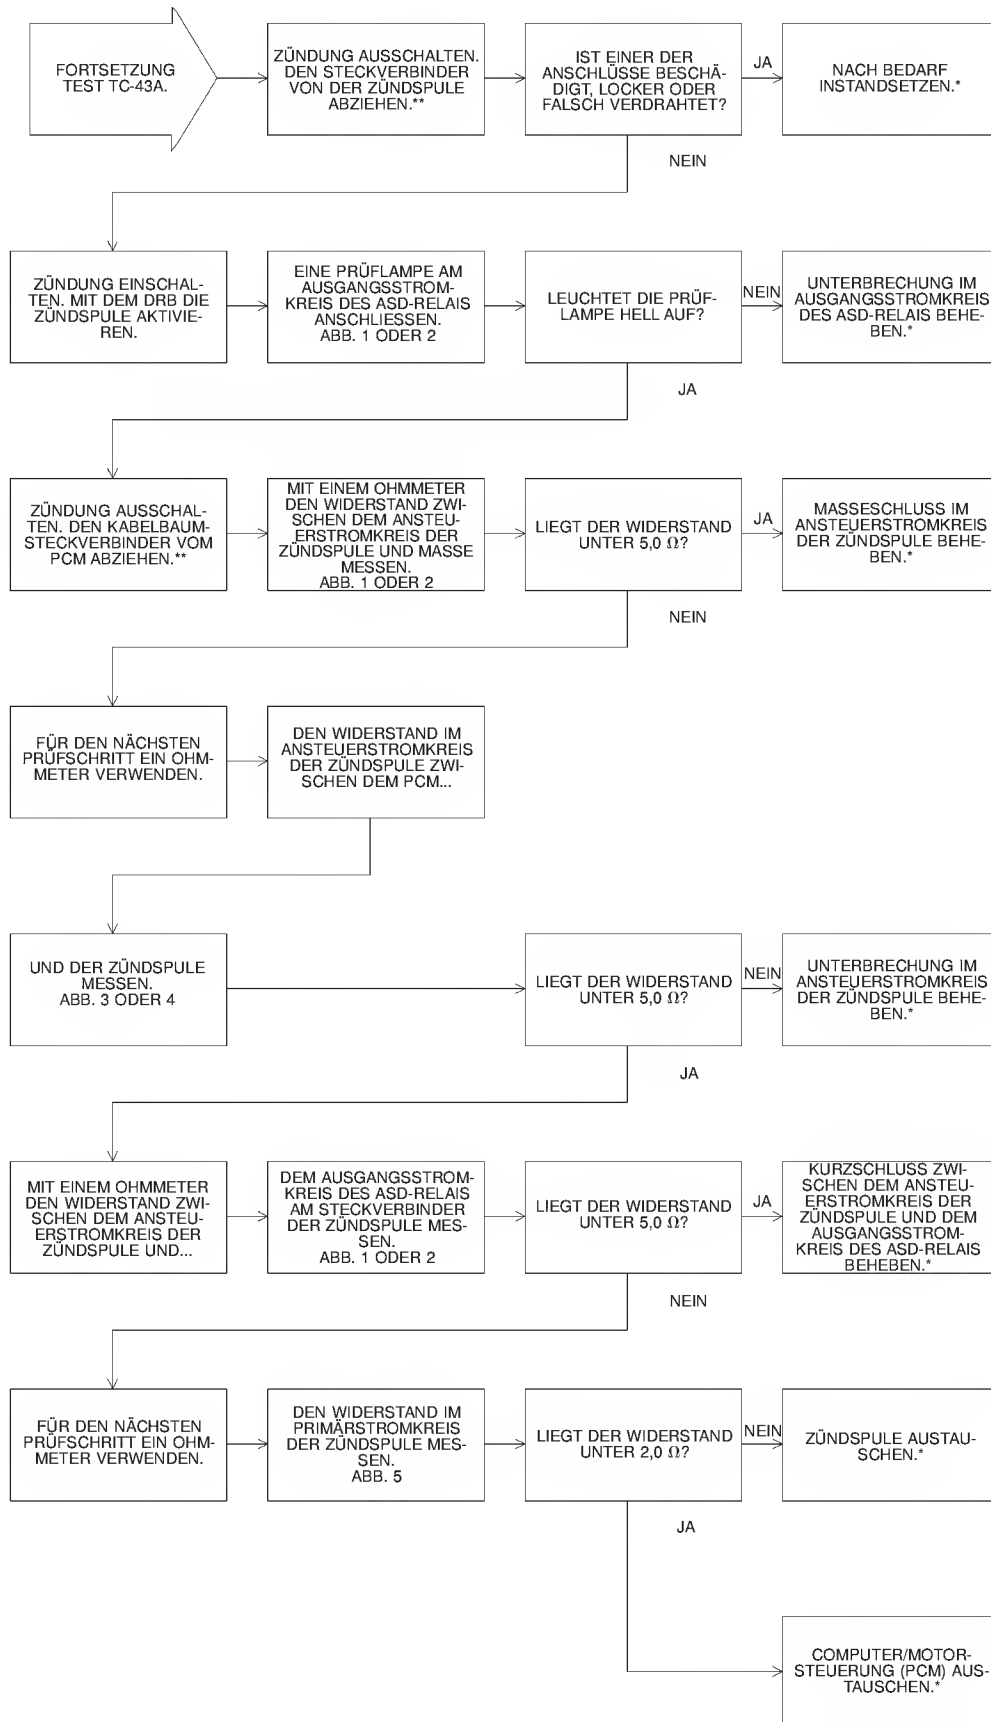


*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-44A
BEHEBEN DES FEHLERS - NO ASD RELAY OUTPUT VOLTAGE AT PCM (KEINE ASD-AUSGANGSSPANNUNG AM PCM)

Vor TEST TC-44A erst DTC-TEST durchführen

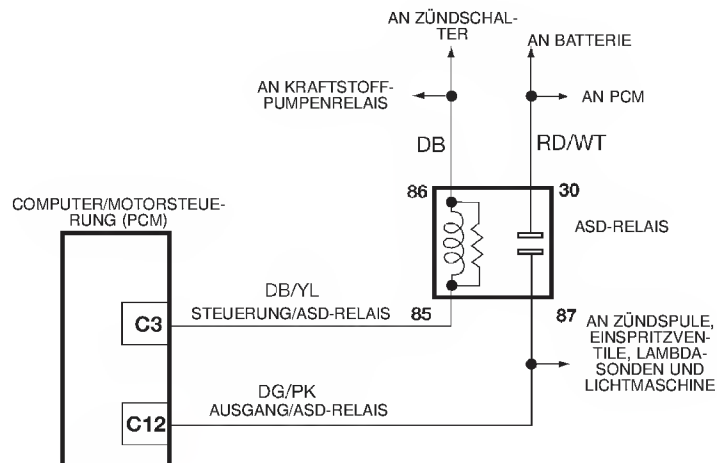TYP TJ


80b6f0d0

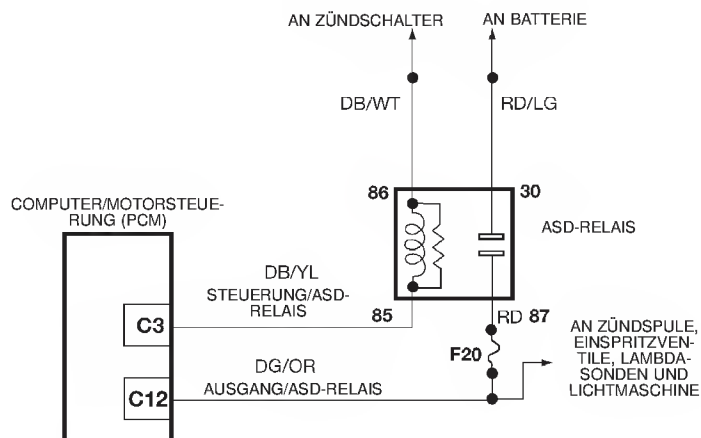TYP XJ


80b04fe0

Bezeichnung: Auto Shutdown Relay Control Circuit (Steuerstromkreis Automatisches Abschaltrelais (ASD))

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und Batteriespannung über 10,4 Volt.

Funktionsprinzip: Das automatische Abschaltrelais (ASD) schaltet die 12 Volt-Spannungsversorgung für die Einspritzventile, die Zündspule(n) und für die Heizelemente der Lambda-Sonden. Das Relais befindet sich in der zentralen Stromversorgung (PDC). Beim Einschalten der Zündung (Zündschalter in Stellung Start oder Run) wird eine Seite der Relaisspule mit Batteriespannung versorgt. Der Stromkreis ist geschlossen, wenn der Computer/Motorsteuerung (PCM) die andere Seite der Relaisspule an Masse schaltet. Der PCM schaltet den Steuerstromkreis an Masse, wenn der Zündschalter in Stellung Start oder Run (Ein) steht und eine Motordrehzahl registriert wird. Wird keine Motordrehzahl registriert, unterbricht der PCM den Massestromkreis für den Steuerstromkreis des ASD-Relais.

Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung oder Kurzschluß in der Relaisspule.
- > Unterbrechung im abgesicherten Ausgangsstromkreis/Zündschalter.
- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Steuerstromkreis des automatischen Abschaltrelais (ASD).
- > Stromkreisansteuerung im PCM defekt (PCM defekt)
- > Steckverbinder-Anschlüsse.


80afb5d2

ABB. 1

TEST TC-44A

BEHEBEN DES FEHLERS - NO ASD RELAY OUTPUT VOLTAGE AT PCM (KEINE ASD-AUSGANGSSPANNUNG AM PCM)

Vor TEST TC-44A erst DTC-TEST durchführen

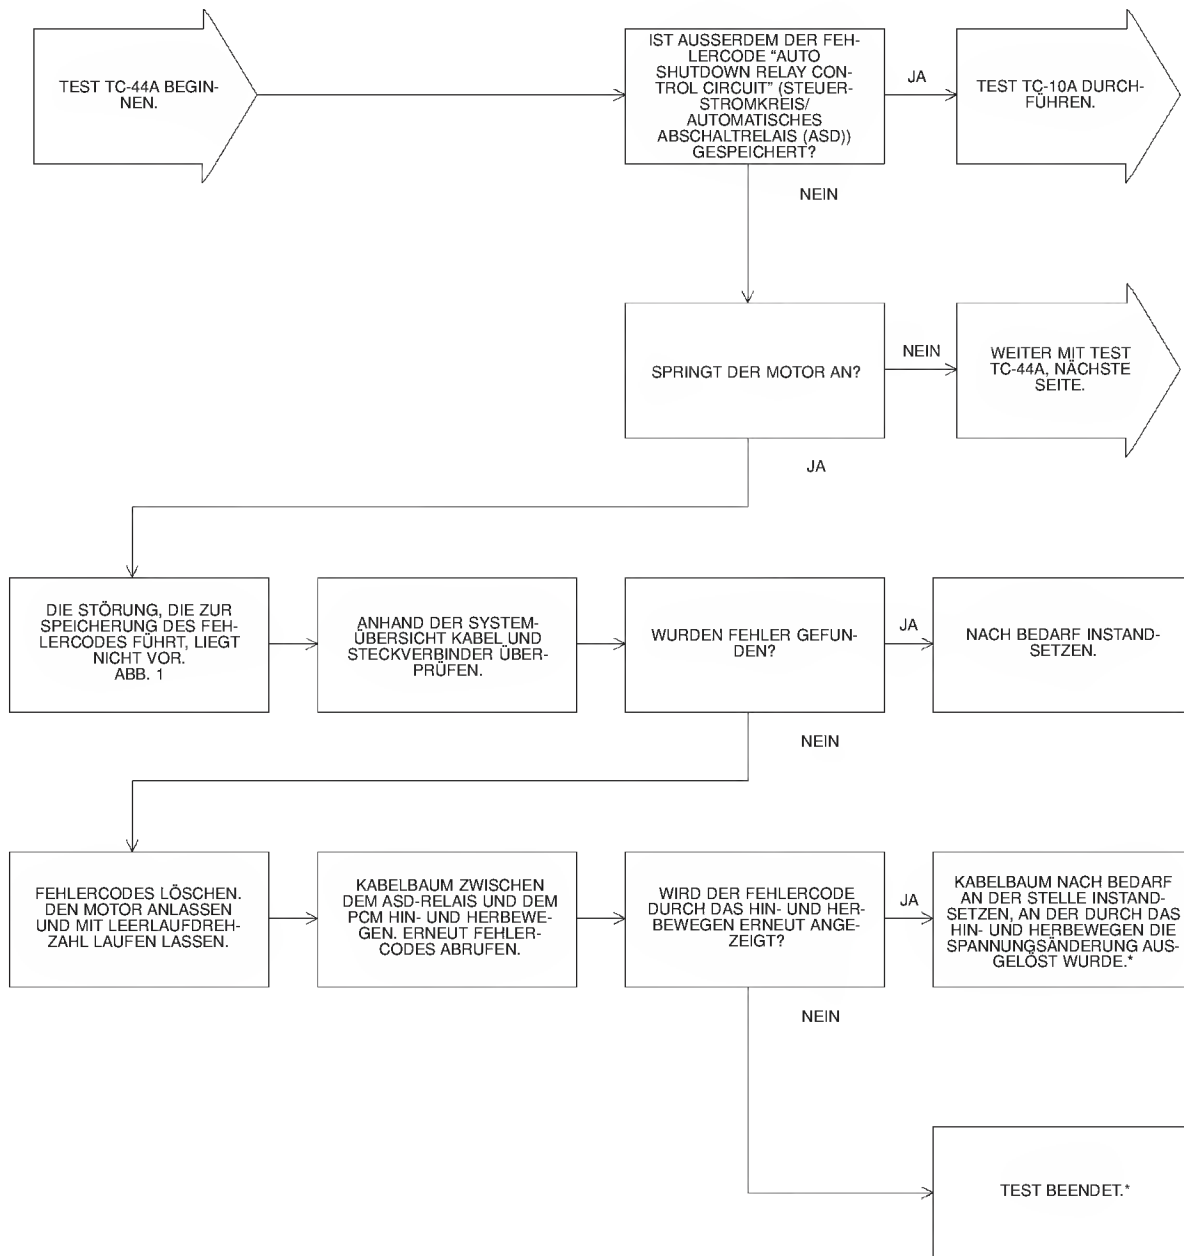

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TEST TC-44A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO ASD RELAY OUTPUT VOLTAGE AT PCM
(KEINE ASD-AUSGANGSSPANNUNG AM PCM)


TYP TJ

STECKPLATZ/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD) (IN DER PDC)

POL	FARBE	BELEGUNG
1 (30)	RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
2 (87)	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS
3 (86)	DB	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
5 (85)	DB/YL	STEUERUNG/ASD-RELAIS

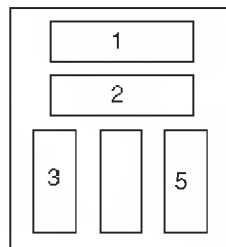

GRAUER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

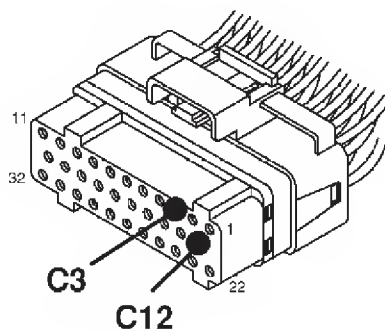

POL	FARBE	BELEGUNG
C3	DB/YL	STEUERUNG/ASD-RELAIS
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS


80b76e90

ABB. 1


TYP XJ

STECKPLATZ/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD) (IN DER PDC)

POL	FARBE	BELEGUNG
2 (30)	RD/LG	B+ (ABGESICHERT)
4 (85)	DB/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
6 (86)	DB/YL	STEUERUNG/ASD-RELAIS
8 (87)	RD	AUSGANG/ASD-RELAIS

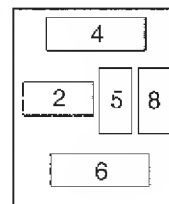

GRAUER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

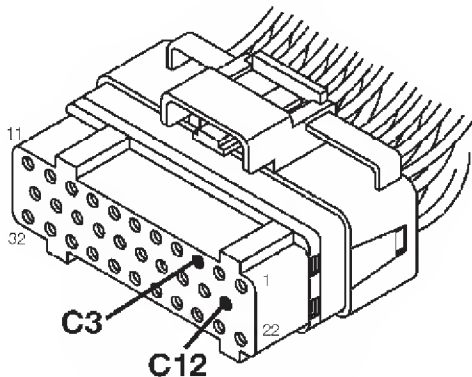


POL	FARBE	BELEGUNG
C3	DB/YL	STEUERUNG/ASD-RELAIS
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS

80b76e93

ABB. 2

TEST TC-44A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO ASD RELAY OUTPUT VOLTAGE AT PCM
(KEINE ASD-AUSGANGSSPANNUNG AM PCM)**

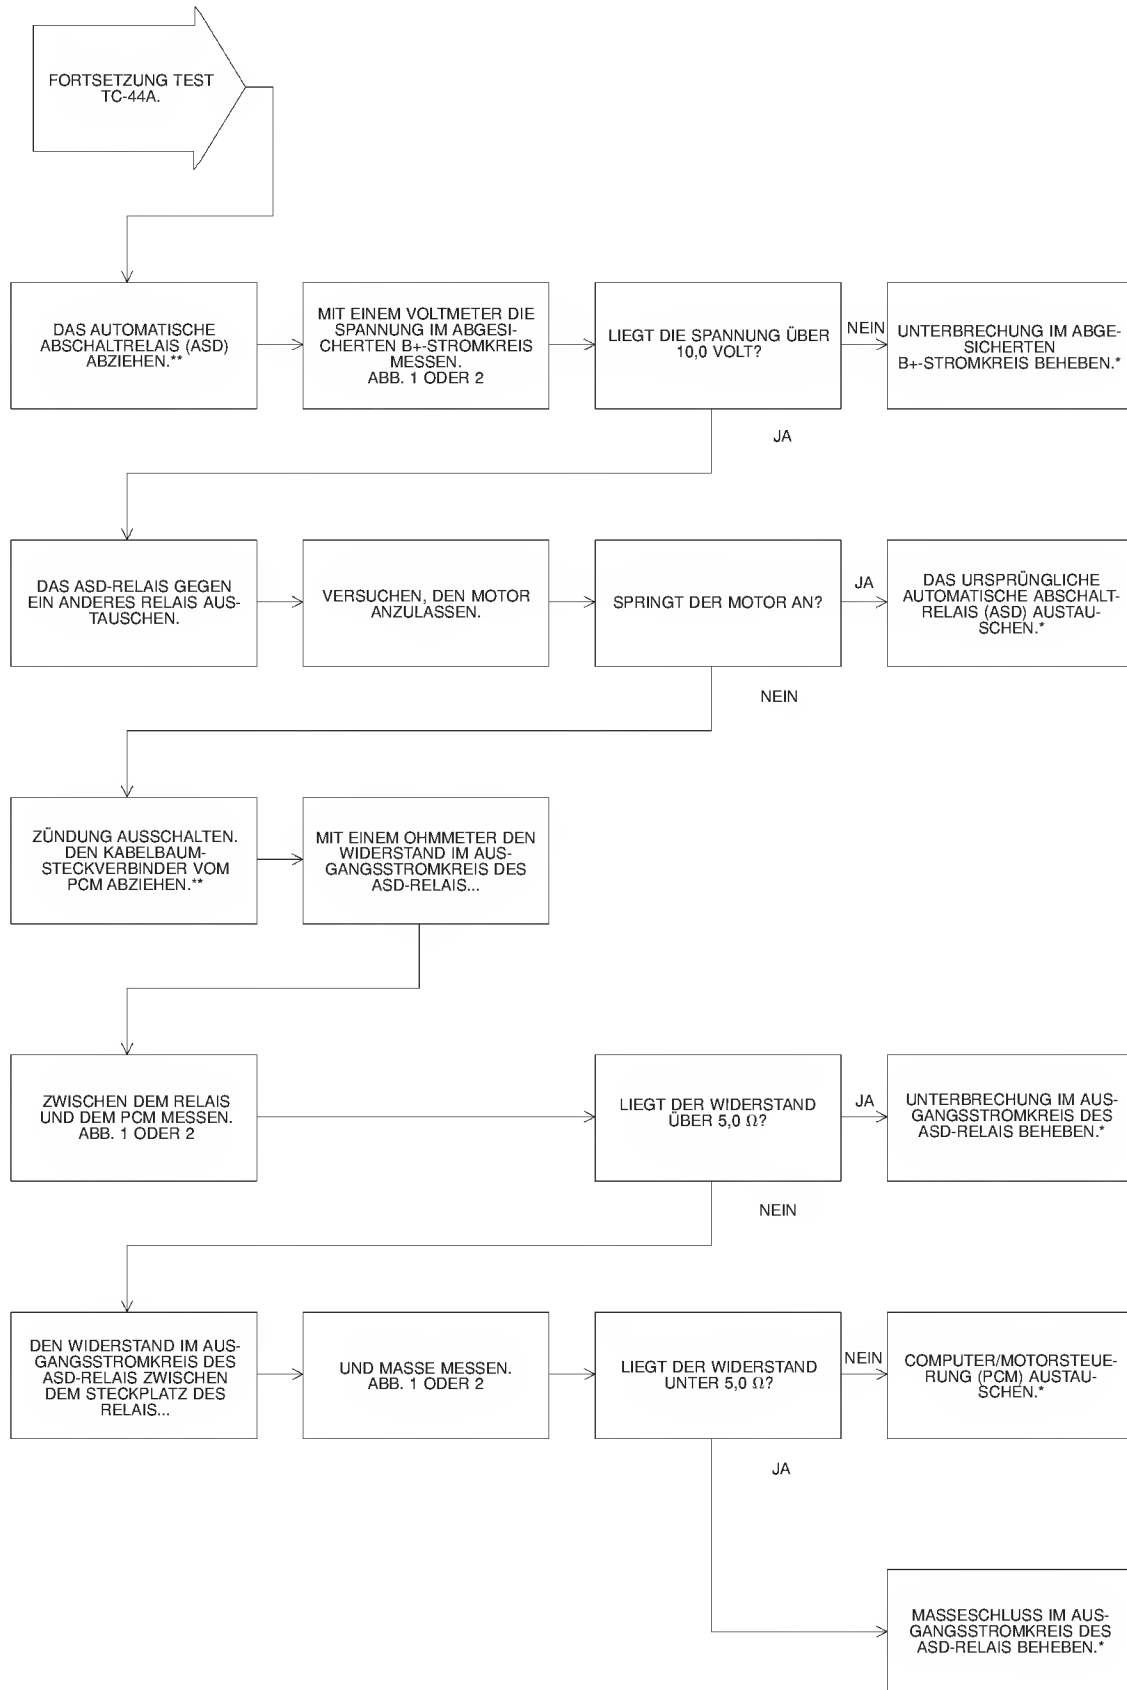


**Nachprüfung VER-2A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-49A

BEHEBEN DES FEHLERS - PCM FAILURE EEPROM WRITE DENIED (PCM-FEHLER KEINE EEPROM-DATENEINGABE MÖGLICH)

Vor TEST TC-49A erst DTC-TEST durchführen

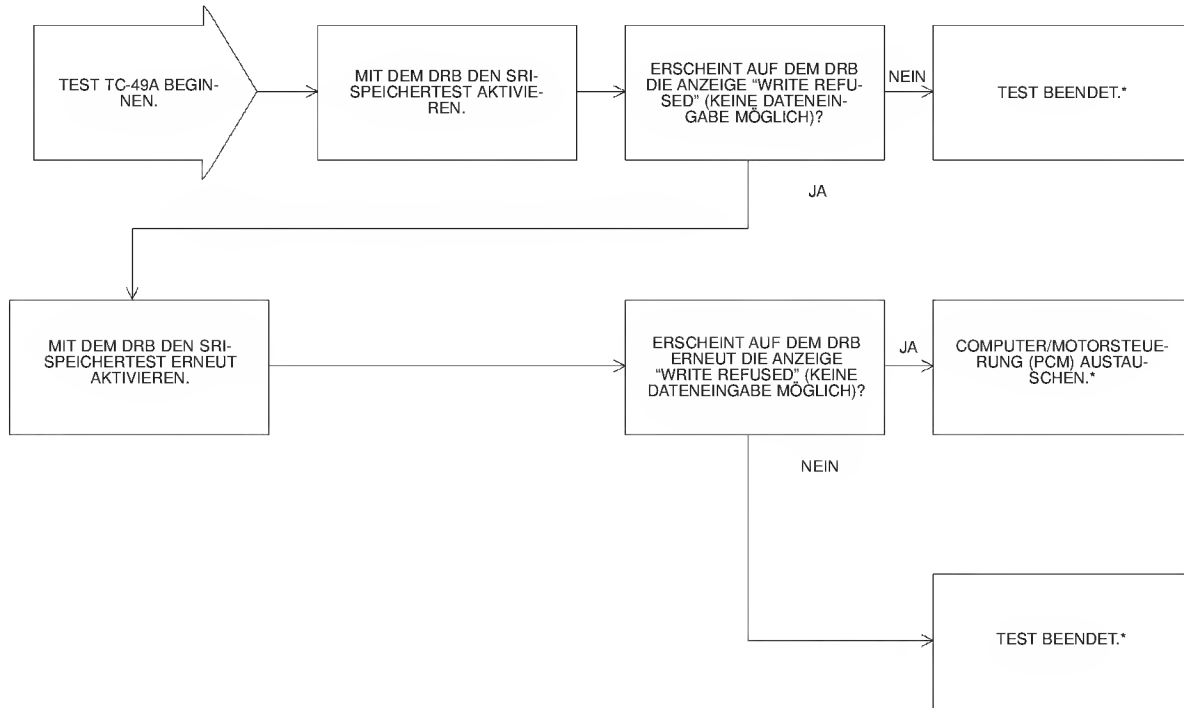

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-57A
**BEHEBEN DES FEHLERS - INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE LOW
(SPANNUNG/ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER ZU NIEDRIG)**

Vor TEST TC-57A erst DTC-TEST durchführen

Bezeichnung: Intake Air Temp Sensor Voltage Low (Spannung/Ansaugluft-Temperaturfühler zu niedrig)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und Batteriespannung über 10,4 Volt.

Aufnahmebedingung: Die Spannung im Stromkreis des Ansaugluft-Temperaturfühlers am PCM sinkt unter 0,08 Volt ab.


Funktionsprinzip: Der Ansaugluft-Temperaturfühler (IAT) befindet sich im Ansaugkrümmer und mißt die Temperatur der Ansaugluft. Der Ansaugluft-Temperaturfühler ist ein Thermistor mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC). Das bedeutet, daß sich der Widerstand umgekehrt zur Temperatur verändert. Bei niedrigen Temperaturen ist der Widerstand hoch und das Spannungssignal hoch. Mit zunehmender Temperatur nehmen Widerstand und Spannung ab. Somit legt der Fühler ein analoges Spannungssignal am PCM an. Der PCM verwendet dieses Signal, um Änderungen in der Luftdichte zu kompensieren, die durch Temperaturschwankungen verursacht werden.

Mögliche Ursachen:

- > Masseschluß im Signalstromkreis des Fühlers
- > Kurzschluß im Fühler
- > Computer/Motorsteuerung (PCM) defekt
- > Steckverbinder-Anschlüsse
- > Anschlußkabel/Steckverbinder

ABB. 1

80aa0f76

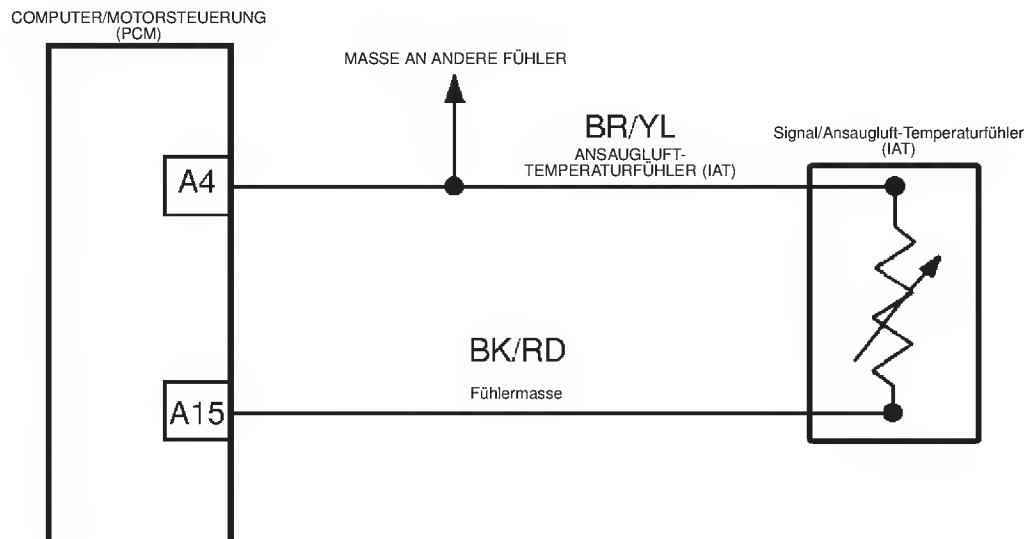
TYP TJ/XJ


80b118a4

TEST TC-57A

BEHEBEN DES FEHLERS - INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE LOW (SPANNUNG/ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER ZU NIEDRIG)

Vor TEST TC-57A erst DTC-TEST durchführen

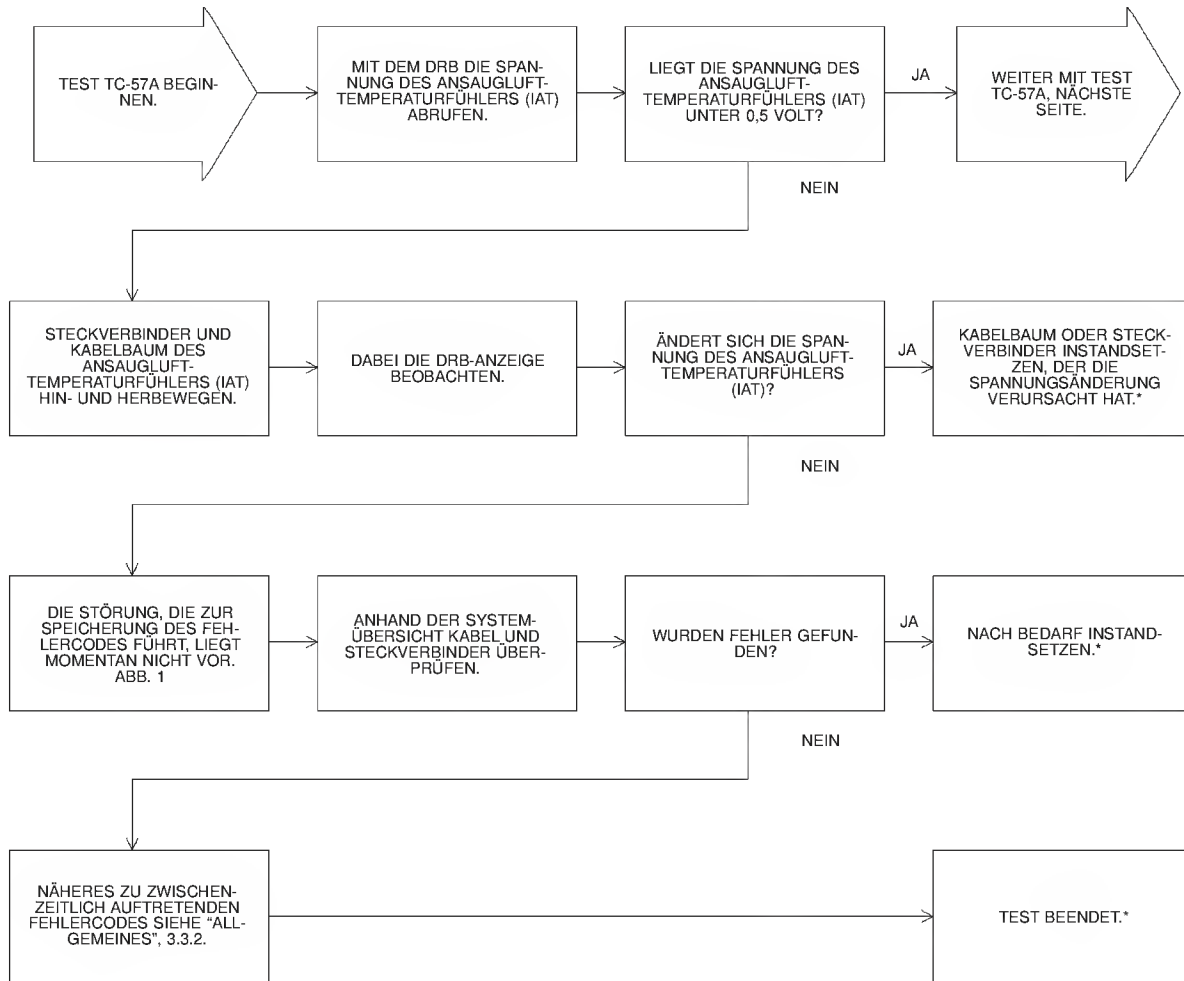


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYP TJ

STECKVERBINDER, ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER (IAT)

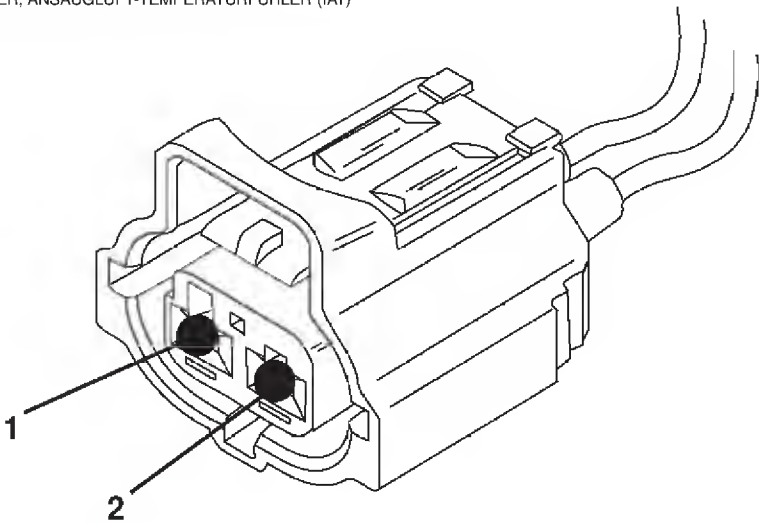


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BK/RD	IAT-SIGNAL
2	BR/YL	FÜHLERMASSE

80b6f0e4

ABB. 1

TYP XJ

STECKVERBINDER, ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER (IAT)

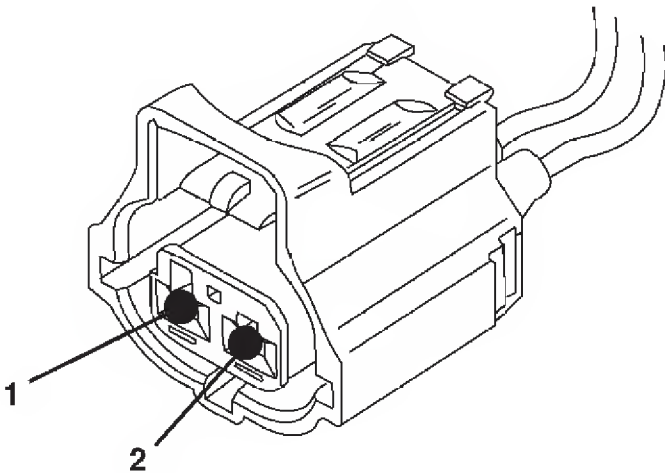


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	FÜHLERMASSE
2	BK/RD	IAT-SIGNAL

80b099c6

ABB. 2

TEST TC-57A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE LOW (SPANNUNG/ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER ZU NIEDRIG)

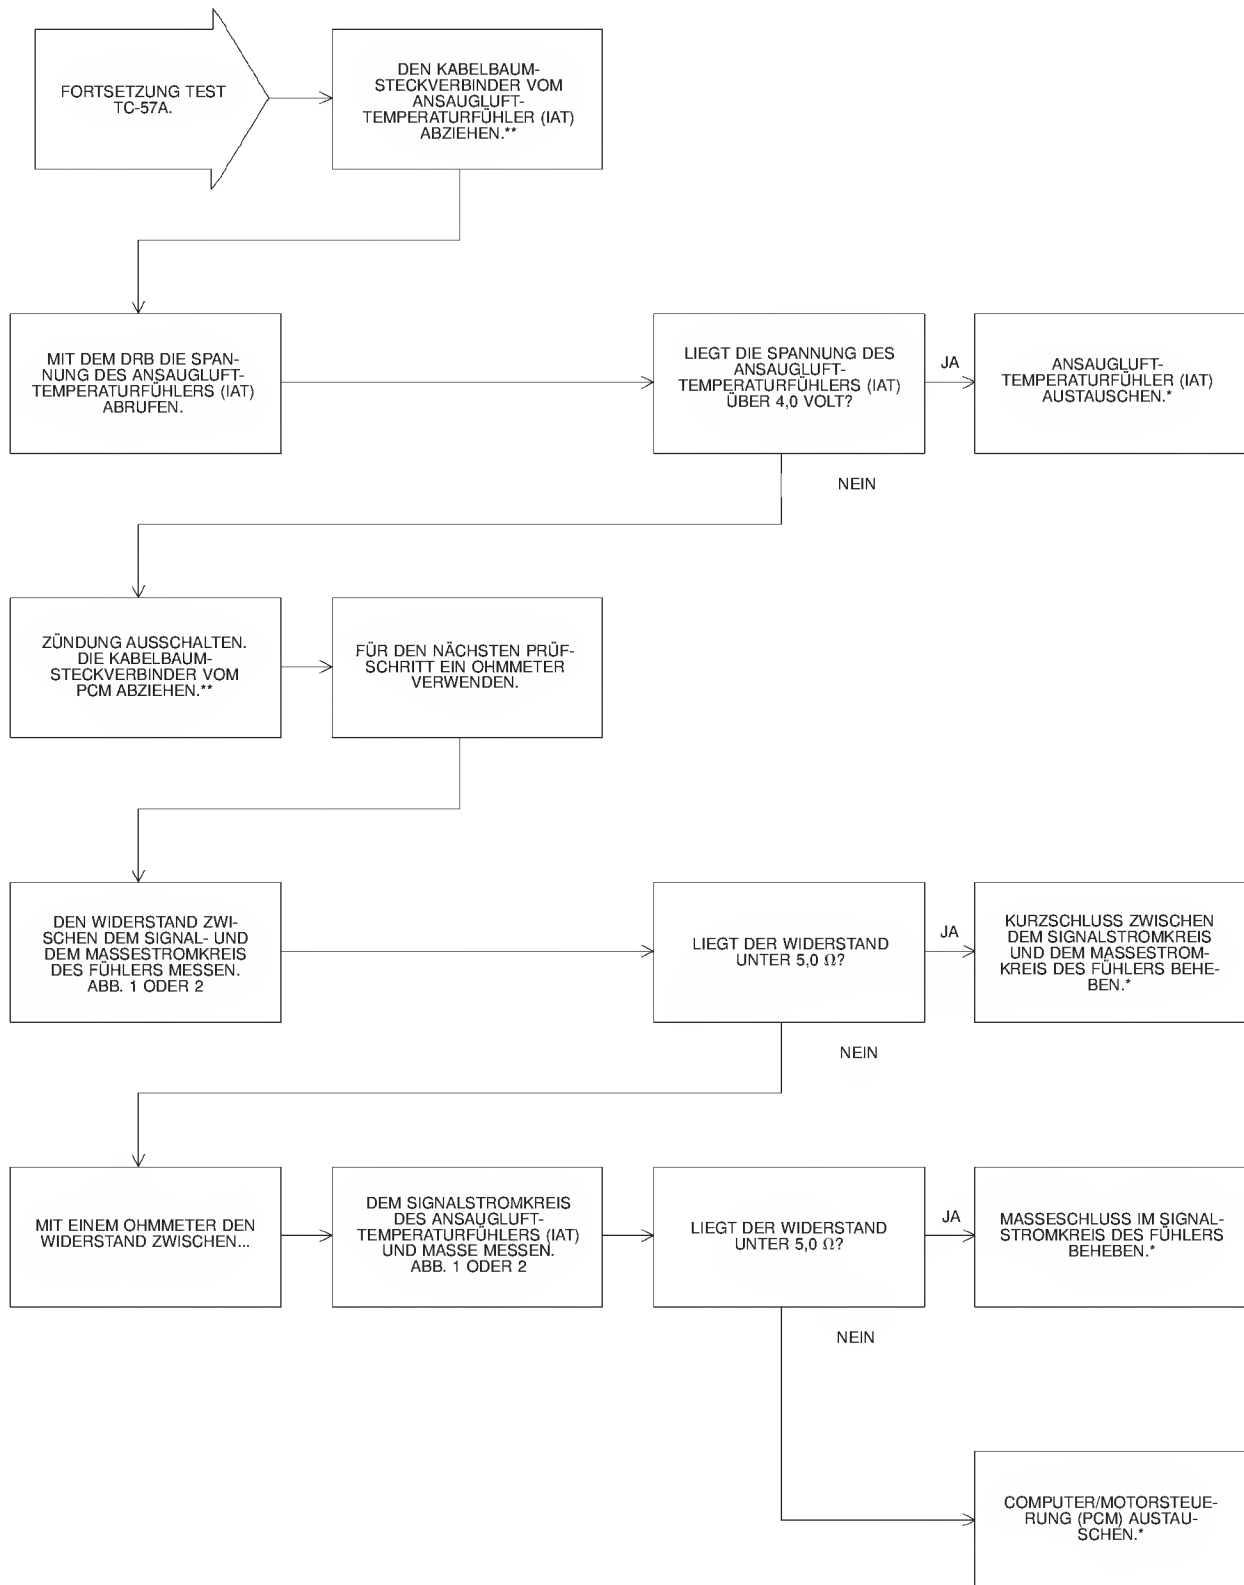

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-58A**BEHEBEN DES FEHLERS - INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE HIGH
(SPANNUNG/ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER ZU HOCH)**

Vor TEST TC-58A erst DTC-TEST durchführen

Bezeichnung: Intake Air Temp Sensor Voltage High (Spannung/Ansaugluft-Temperaturfühler zu hoch)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und Batteriespannung über 10,4 Volt.

Aufnahmebedingung: Die Spannung im Stromkreis des Ansaugluft-Temperaturfühlers am PCM liegt über 4,9 Volt.


Funktionsprinzip: Der Ansaugluft-Temperaturfühler (IAT) befindet sich im Ansaugkrümmer und mißt die Temperatur der Ansaugluft. Der Ansaugluft-Temperaturfühler ist ein Thermistor mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC). Das bedeutet, daß sich der Widerstand umgekehrt zur Temperatur verändert. Bei niedrigen Temperaturen ist der Widerstand hoch und das Spannungssignal hoch. Mit zunehmender Temperatur nehmen Widerstand und Spannung ab. Somit legt der Fühler ein analoges Spannungssignal am PCM an. Der PCM verwendet dieses Signal, um Änderungen in der Luftdichte zu kompensieren, die durch Temperaturschwankungen verursacht werden.

Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Signalstromkreis des Fühlers
- > Fühler intern unterbrochen
- > Unterbrechung im Massestromkreis des Fühlers
- > PCM defekt
- > Steckverbinder-Anschlüsse
- > Anschlußkabel/Steckverbinder

ABB. 1

80b04fda

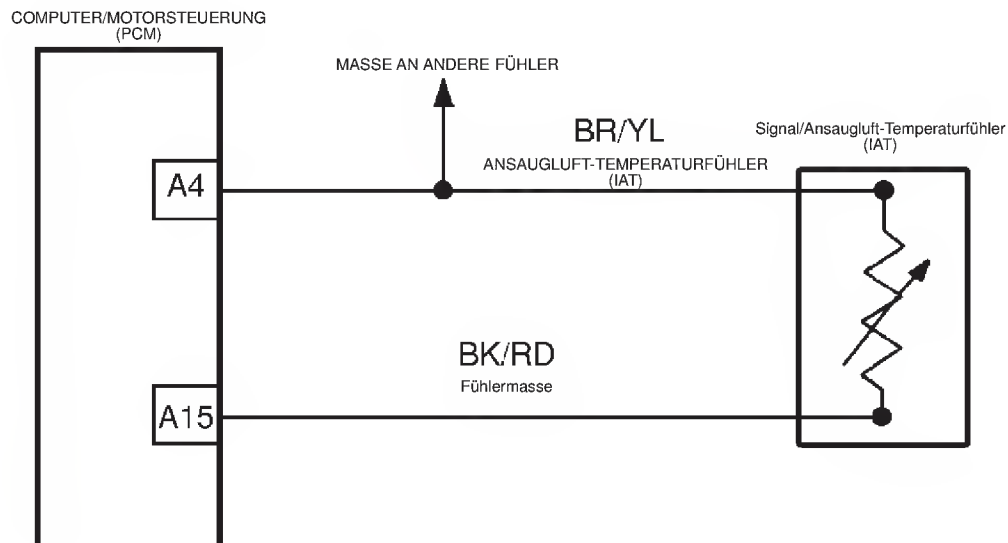
TYP TJ/XJ

80b118a4

TEST TC-58A

BEHEBEN DES FEHLERS - INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE HIGH (SPANNUNG/ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER ZU HOCH)

Vor TEST TC-58A erst DTC-TEST durchführen

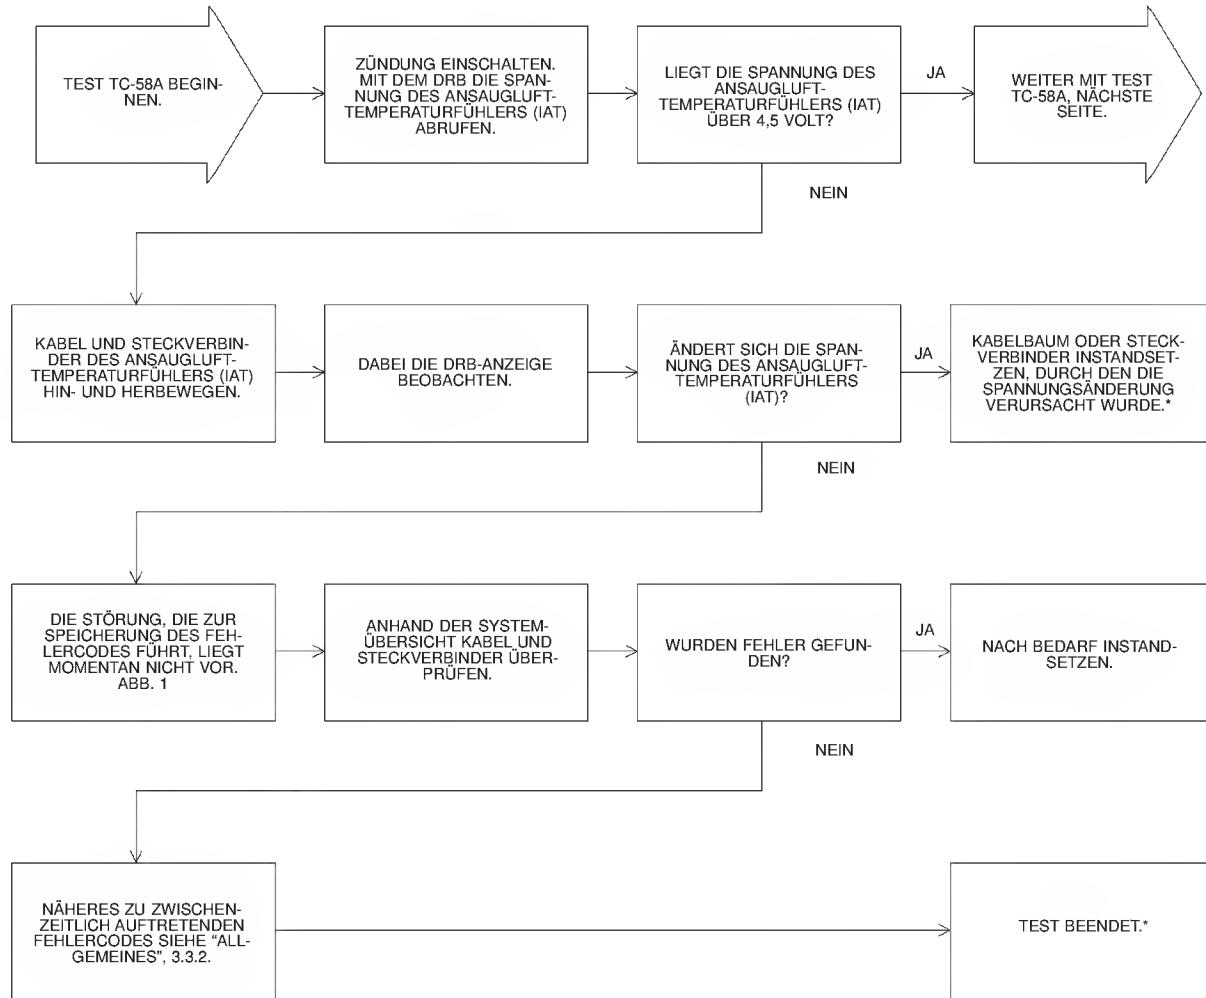

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-58A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE HIGH (SPANNUNG/ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER ZU HOCH)

TYP TJ

STECKVERBINDER/
ANSAUGLUFT-
TEMPERATURFÜHLER (IAT)

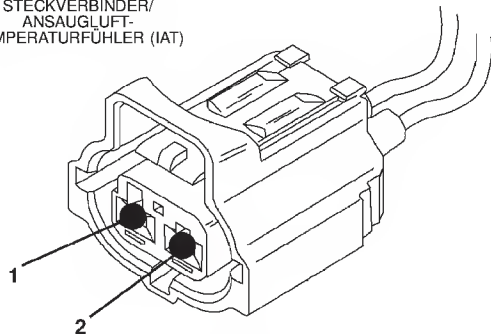


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BK/RD	SIGNAL/IAT-FÜHLER
2	BR/YL	FÜHLERMASSE

80b6f0e4

ABB. 1

TYP XJ

STECKVERBINDER/ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER (IAT)

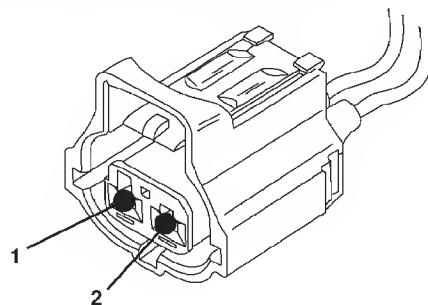


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	FÜHLERMASSE
2	BK/RD	SIGNAL/IAT-FÜHLER

80b099c6

ABB. 2


TYP TJ

STECKVERBINDER/
ANSAUGLUFT-
TEMPERATURFÜHLER (IAT)

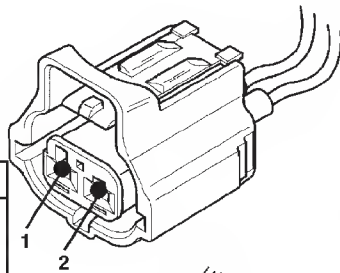

POL	FARBE	BELEGUNG
1	BK/RD	SIGNAL/IAT-FÜHLER
2	BR/YL	FÜHLERMASSE

SCHWARZER STECKVER-
BINDER, COMPUTER/MO-
TORSTEUERUNG (PCM)

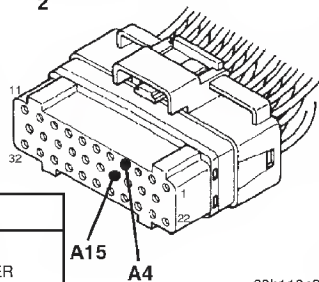


POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
A15	BK/RD	SIGNAL/IAT-FÜHLER

80b118a3

ABB. 3


TYP XJ

STECKVERBINDER/
ANSAUGLUFT-
TEMPERATURFÜHLER (IAT)

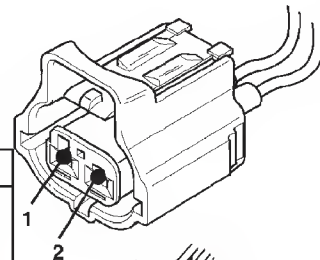

POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	FÜHLERMASSE
2	BK/RD	SIGNAL/IAT-FÜHLER

SCHWARZER STECKVER-
BINDER, COMPUTER/MO-
TORSTEUERUNG (PCM)

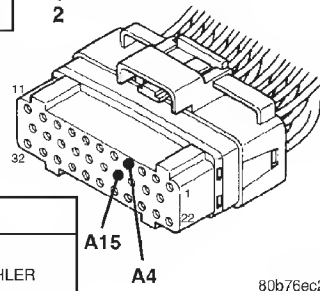


POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
A15	BK/RD	SIGNAL/IAT-FÜHLER

80b76ec2

ABB. 4

TEST TC-58A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE HIGH (SPANNUNG/ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER ZU HOCH)

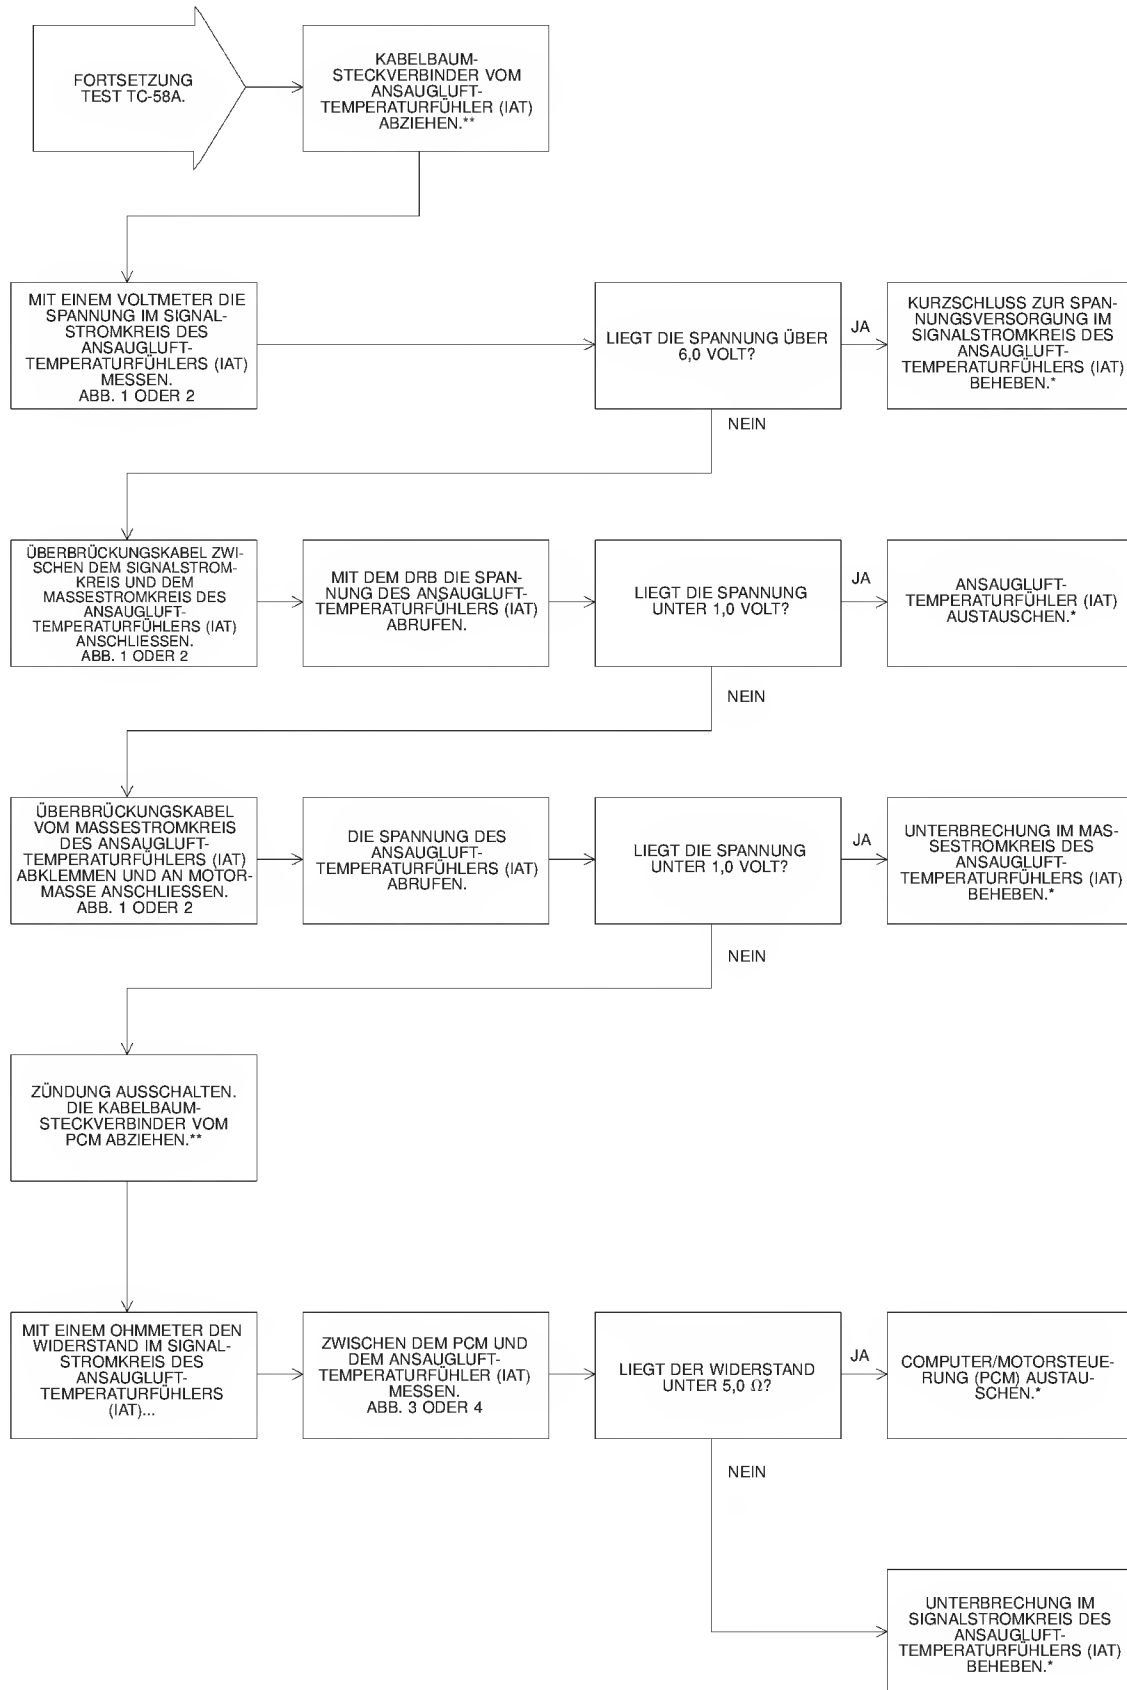

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*


TEST TC-61A

BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR #4 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL 4)

Vor TEST TC-61A erst TC-21A durchführen

2.5L-MOTOR

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 4

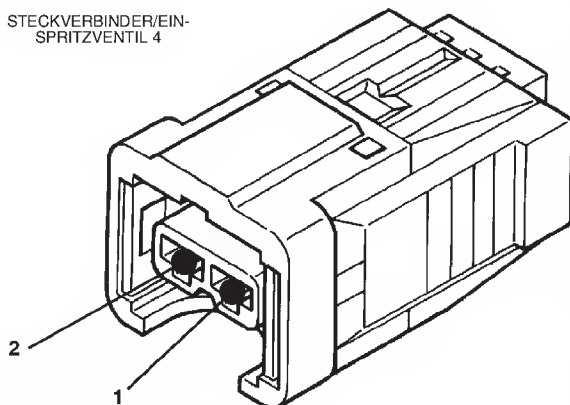


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (XJ)
2	LB/BR	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 4

80b76e66

ABB. 1

4.0L-MOTOR

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 4

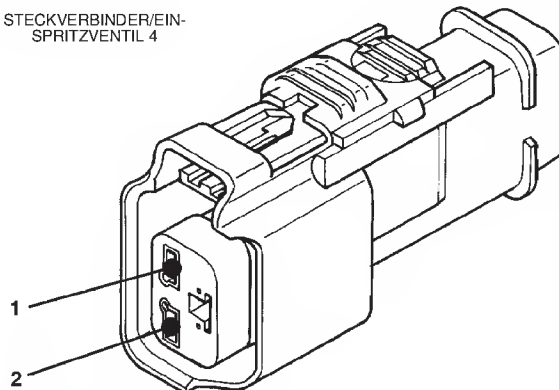


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (XJ)
2	LB/BR	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 4

80b76e6a

ABB. 2


2.5L-MOTOR

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 4

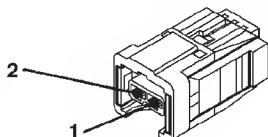

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (XJ)
2	LB/BR	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 4

STECKVERBINDER, COMPU-
TER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

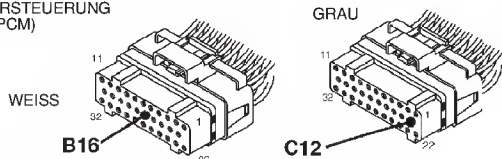


POL	FARBE	BELEGUNG
B16	LB/BR	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 4
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS (TJ)
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (XJ)

80b76ea5

ABB. 3


4.0L-MOTOR

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 4

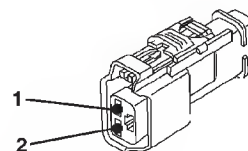

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (XJ)
2	LB/BR	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 4

STECKVERBINDER, COMPU-
TER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

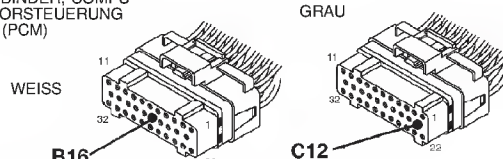

POL	FARBE	BELEGUNG
B16	LB/BR	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 4
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS (TJ)
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (XJ)


80b76ea9

ABB. 4

TEST TC-61A

BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR #4 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL 4)

Vor TEST TC-61A erst TC-21A durchführen

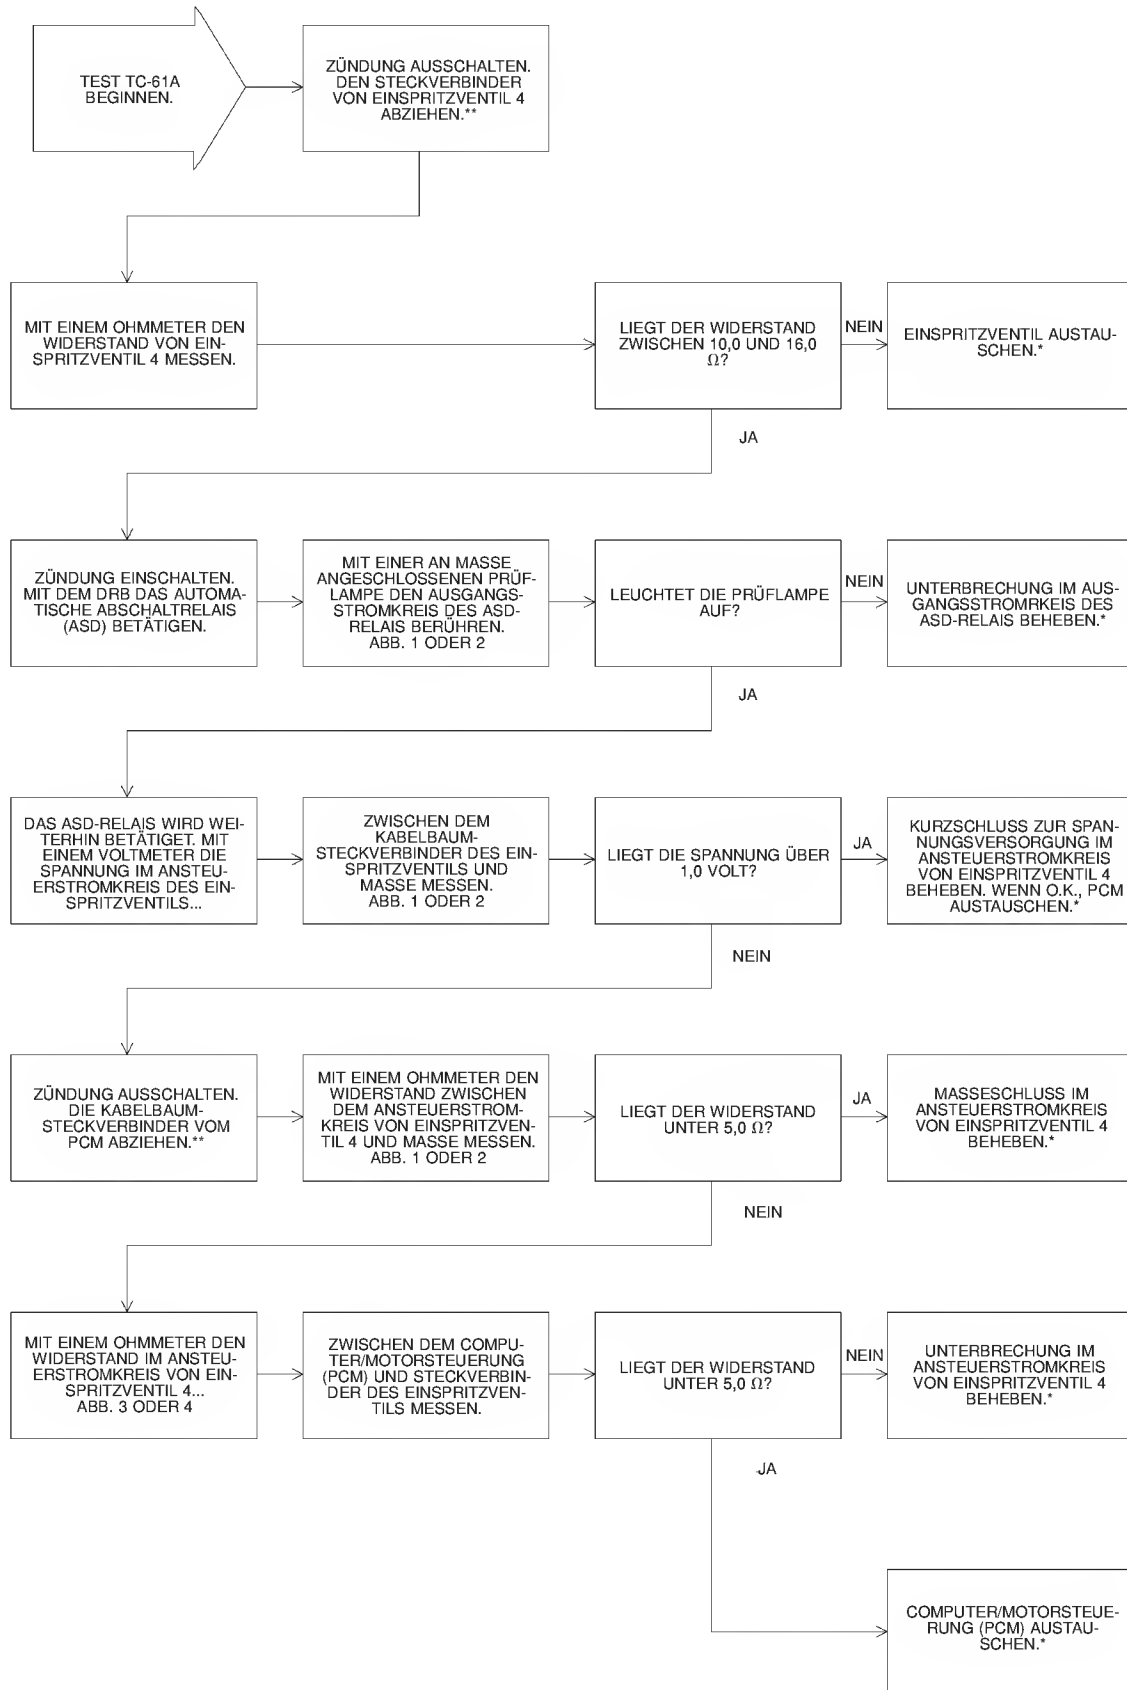

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-62A

BEHEBEN DES FEHLERS - 1/1 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE (KURZSCHLUSS ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG DER RECHTEN VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)


Vor TEST TC-62A erst DTC-TEST durchführen

TYP TJ

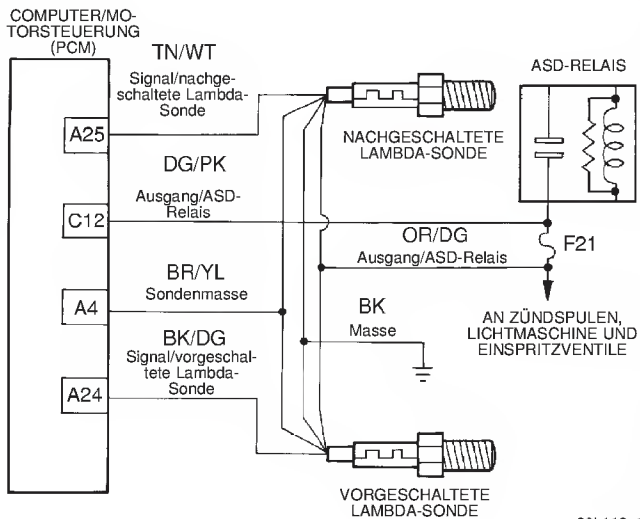

80b118a1

TYP XJ

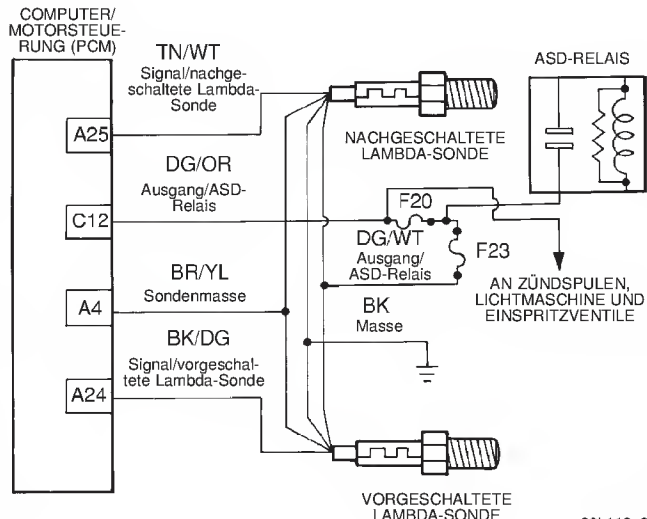

80b118a2

JTEC-LAMBDA-SONDEN-KONFIGURATION

TJ MIT 2.5L-MOTOR	1/1 VORGESCHALTET	XJ MIT 2.5L-MOTOR	1/1VORGESCHALTET
TJ MIT 2.5L-MOTOR	1/2 NACHGESCHALTET	XJ MIT 2.5L-MOTOR	1/2NACHGESCHALTET
TJ MIT 4.0L-MOTOR	1/2 VORGESCHALTET	XJ MIT 4.0L-MOTOR	1/1VORGESCHALTET
TJ MIT 4.0L-MOTOR	1/1 NACHGESCHALTET	XJ MIT 4.0L-MOTOR	1/2NACHGESCHALTET

80b76ec3

Bezeichnung: O2 Sensor Shorted To Voltage (Kurzschluß der Lambda-Sonde zur Spannungsversorgung)

Überwachung: Der Motor läuft seit über 2 Minuten und die Kühlmitteltemperatur liegt über 77°C (170°F).


Aufnahmebedingung: Die Spannung der Lambda-Sonde liegt über 1,2 Volt.

Funktionsprinzip: Die Messung des Sauerstoffgehalts der Abgase, die durch die Lambda-Sonde im Abgasstrom erfolgt, ermöglicht eine wirksame Abgasreinigung. Die Lambda-Sonde ragt in den Abgasstrom hinein und registriert den Sauerstoffgehalt der Abgase. Sobald die Lambda-Sonde ihre Betriebstemperatur von 300 - 350°C (572 - 662°F) erreicht hat, erzeugt sie eine Spannung, die umgekehrt proportional zum Sauerstoffgehalt im Abgas ist.

Mögliche Ursachen:

- > Kurzschluß der Sonden-Ausgangsleitung zum Spannungsversorgungsstromkreis
- > Lambda-Sonde defekt
- > Computer/Motorsteuerung (PCM) defekt
- > Steckverbinder-Anschlüsse
- > Anschlußkabel/Steckverbinder
- > Unterbrechung im Signalstromkreis der Lambda-Sonde

80b01cfe

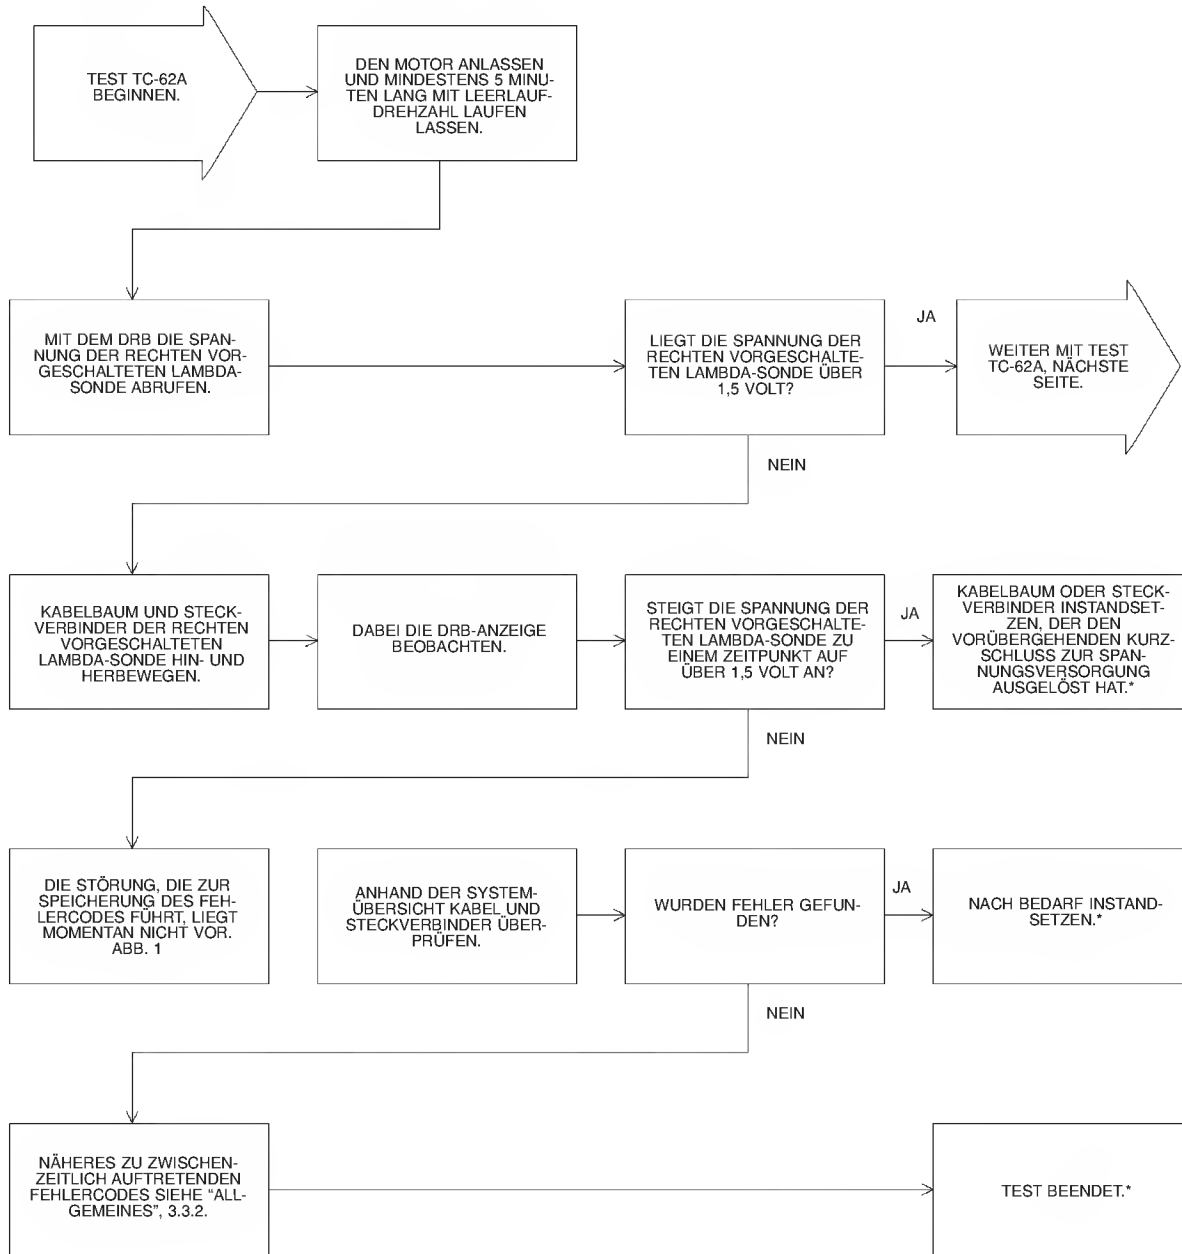
TEST TC-62A
BEHEBEN DES FEHLERS - 1/1 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE (KURZSCHLUSS ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG DER RECHTEN VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)
Vor TEST TC-62A erst DTC-TEST durchführen

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*
***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-62A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - 1/1 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE (KURZSCHLUSS ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG DER RECHTEN VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)

TYP TJ

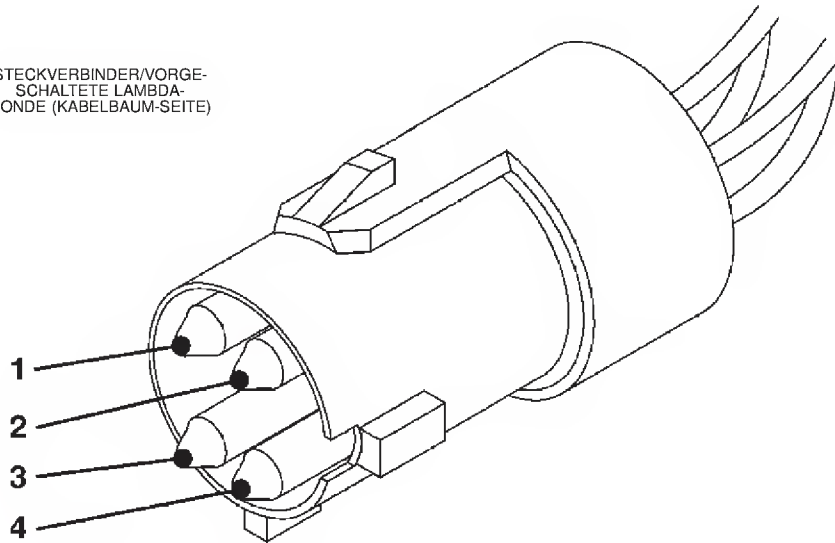STECKVERBINDER/VORGE-
SCHALTETE LAMBDA-
SONDE (KABELBAUM-SEITE)




POL	FARBE	BELEGUNG
1	OR/DG	Ausgang/ASD-Relais
2	BK	Masse (Heizelement)
3	BR/YL	Sondenmasse
4	BK/DG	Signal/Lambda-Sonde

80b6f0e5

ABB. 1

TYP XJ

STECKVERBINDER/VORGE-
SCHALTETE LAMBDA-
SONDE (KABELBAUM-SEITE)

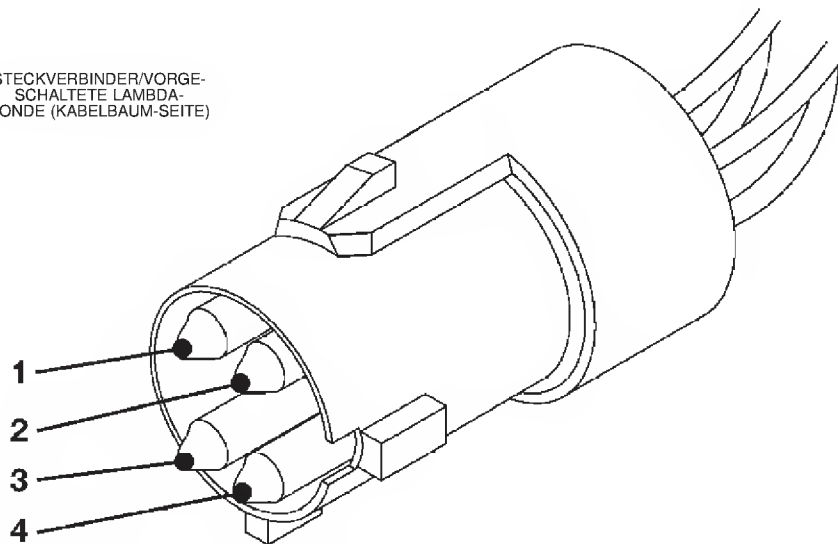


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	BK/DG	SIGNAL/LAMBDA-SONDE

80b6f0db

ABB. 2

TEST TC-62A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - 1/1 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE (KURZSCHLUSS ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG DER RECHTEN VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)

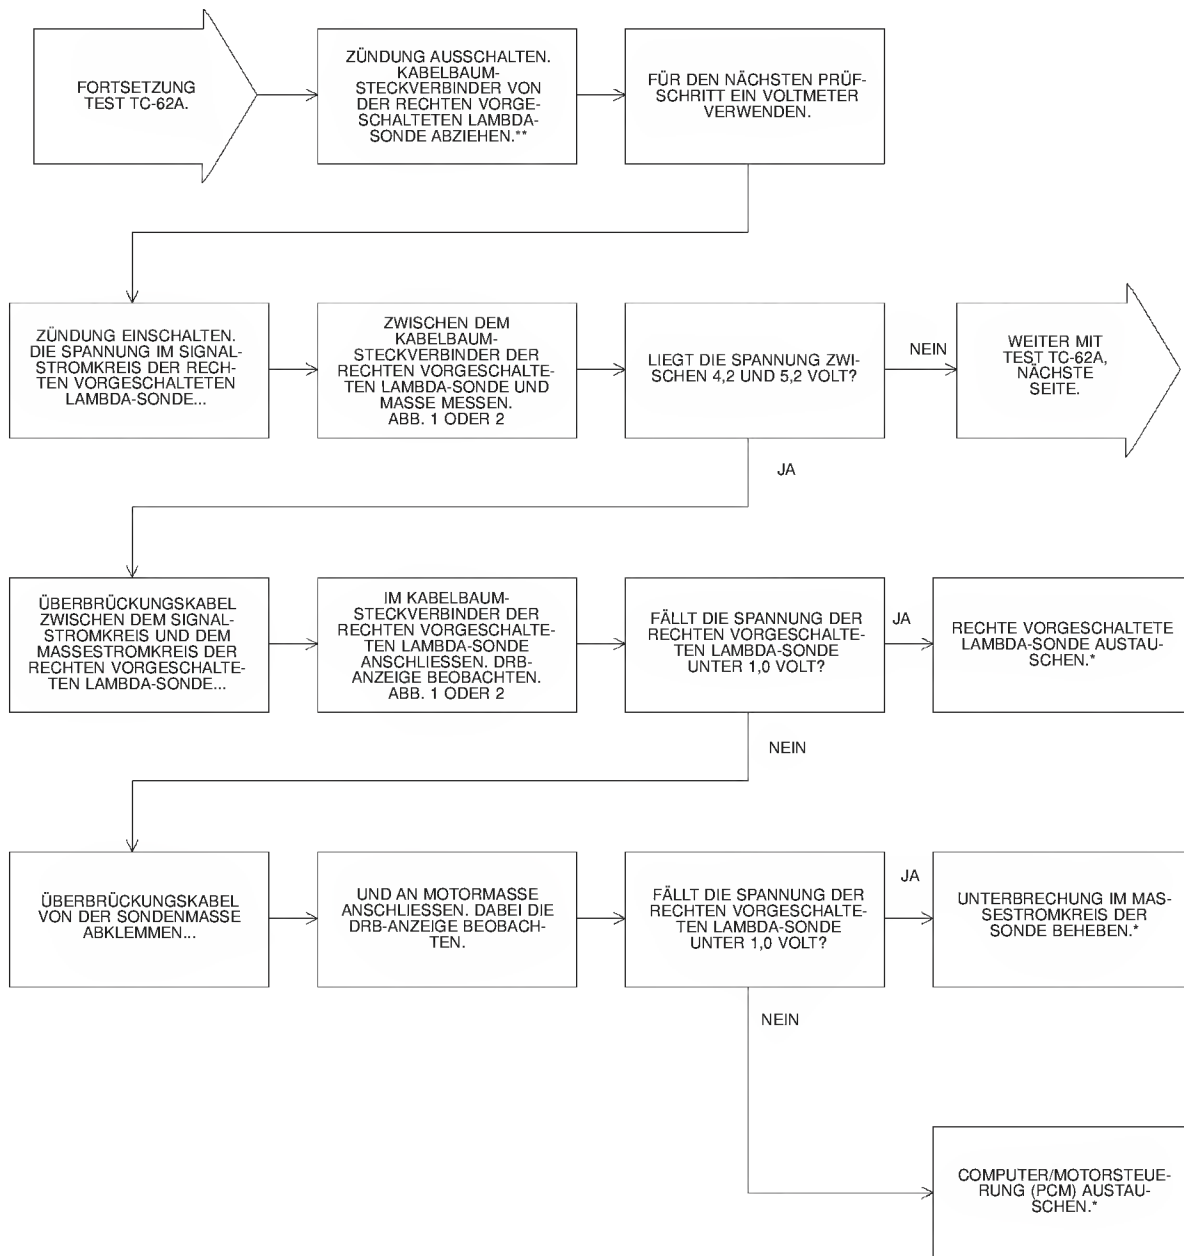


**Nachprüfung VER-2A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-62A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - 1/1 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE (KURZSCHLUSS ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG DER RECHTEN VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)

TYP TJ

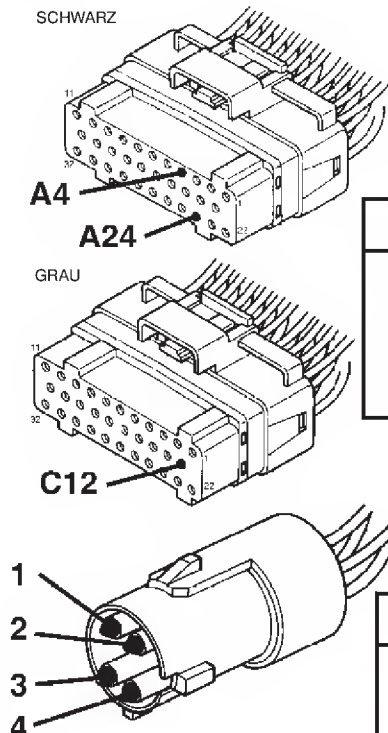

STECKVERBINDER, COMPU-
TER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	SONDENMASSE
A24	BK/DG	SIGNAL/VORGESCHALTETE LAMBDA- SONDE
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS


STECKVERBINDER/VORGE-
SCHALTETE LAMBDA-
SONDE (KABELBAUM-SEITE)

POL	FARBE	BELEGUNG
1	OR/DG	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	BK/DG	SIGNAL/LAMBDA-SONDE

80b76ec5

ABB. 1

TYP XJ

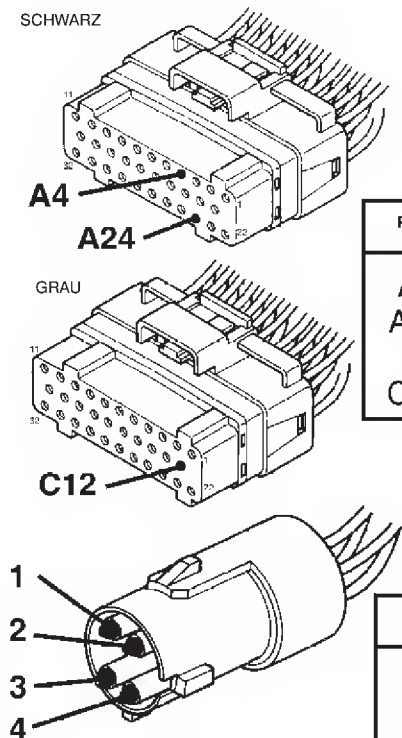

STECKVERBINDER, COMPU-
TER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	SONDENMASSE
A24	BK/DG	SIGNAL/VORGESCHALTETE LAMBDA- SONDE
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS

STECKVERBINDER/VORGE-
SCHALTETE LAMBDA-
SONDE (KABELBAUM-SEITE)


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	BK/DG	SIGNAL/LAMBDA-SONDE

80b76ec4

ABB. 2

TEST TC-62A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - 1/1 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE (KURZSCHLUSS ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG DER RECHTEN VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)

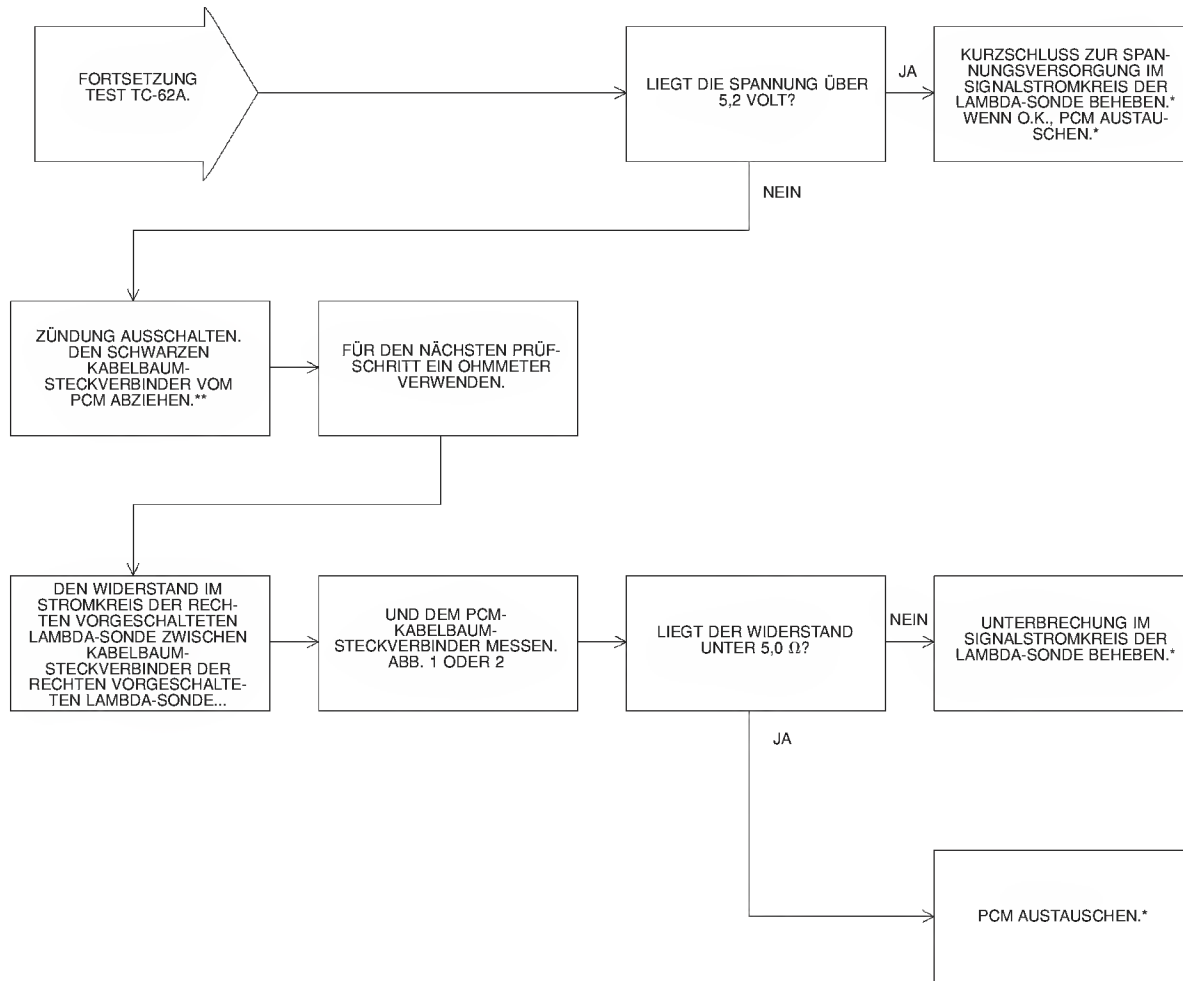

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TEST TC-69A

**BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR #5 CONTROL CIRCUIT
(STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL 5)**

Vor TEST TC-69A erst TC-21A durchführen

4.0L-MOTOR

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 5

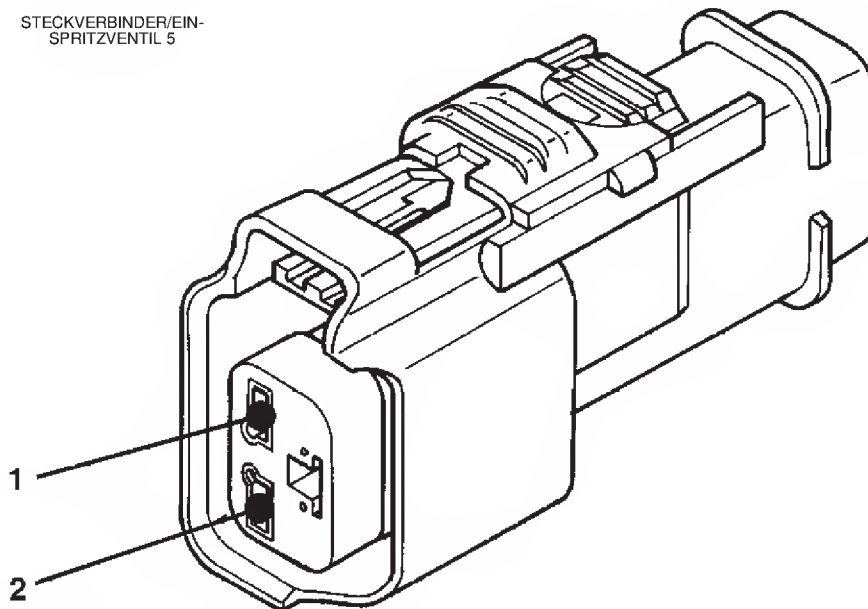


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (XJ)
2	PK/BK	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 5

80b76e6b

ABB. 1


4.0L-MOTOR

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 5

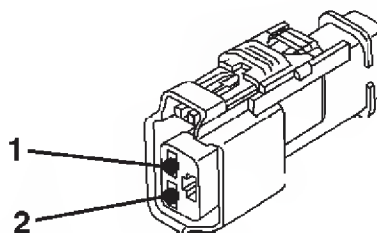


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (XJ)
2	PK/BK	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 5

STECKVERBINDER, COMPU-
TER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

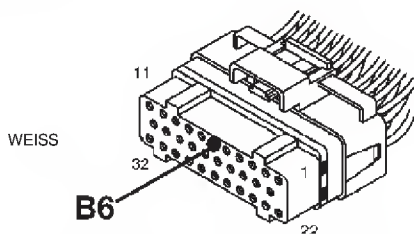

GRAU

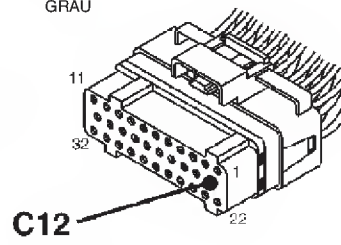

POL	FARBE	BELEGUNG
B6	PK/BK	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 5
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS (TJ)
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (XJ)


80b76eaa

ABB. 2

TEST TC-69A

BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR #5 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL 5)

Vor TEST TC-69A erst TC-21A durchführen

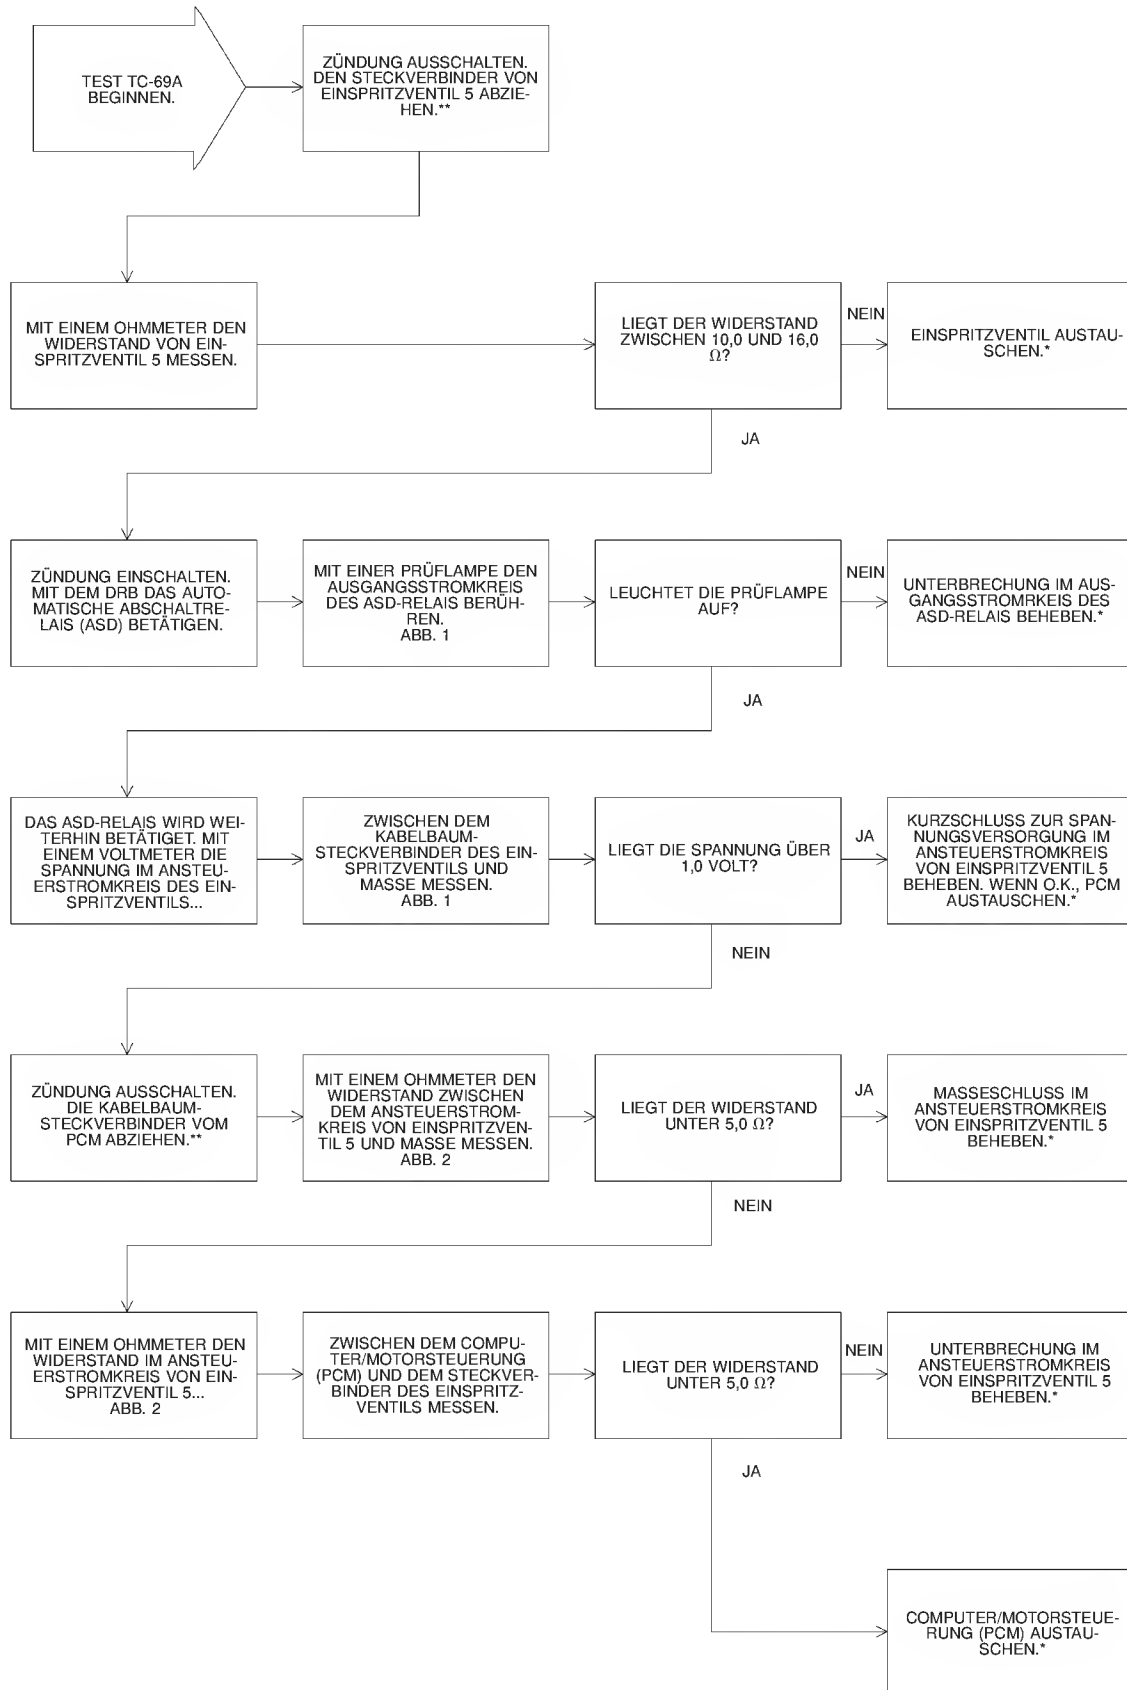

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TEST TC-70A

**BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR #6 CONTROL CIRCUIT
(STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL 6)**

Vor TEST TC-70A erst TC-21A durchführen

4.0L-MOTOR

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 6

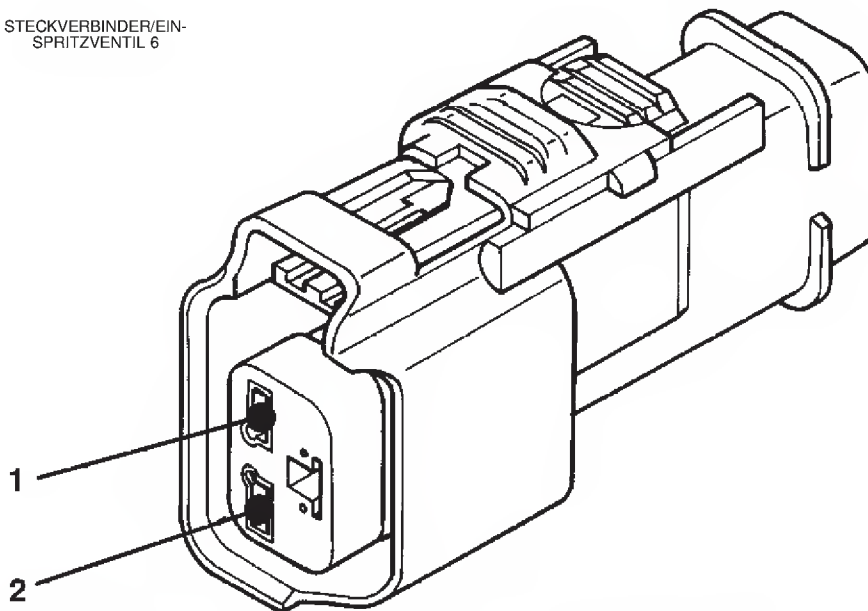


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (XJ)
2	LG/BK	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 6

80b76e6c

ABB. 1


4.0L-MOTOR

STECKVERBINDER/EIN-
SPRITZVENTIL 6

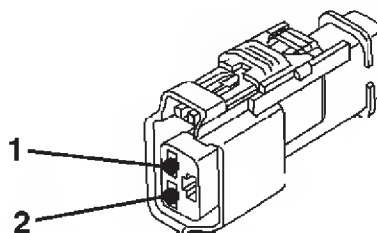


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS (TJ)
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (XJ)
2	LG/BK	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 6

STECKVERBINDER, COMPU-
TER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

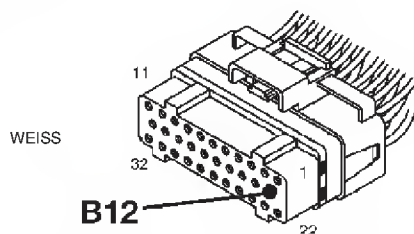

GRAU

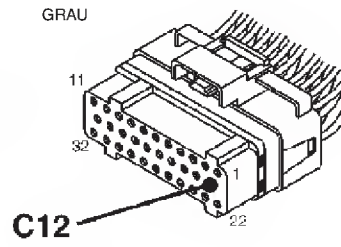

POL	FARBE	BELEGUNG
B12	LG/BK	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 6
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS (TJ)
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS (XJ)


80b76eab

ABB. 2

TEST TC-70A

BEHEBEN DES FEHLERS - INJECTOR #6 CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/EINSPRITZVENTIL 6)

Vor TEST TC-70A erst TC-21A durchführen

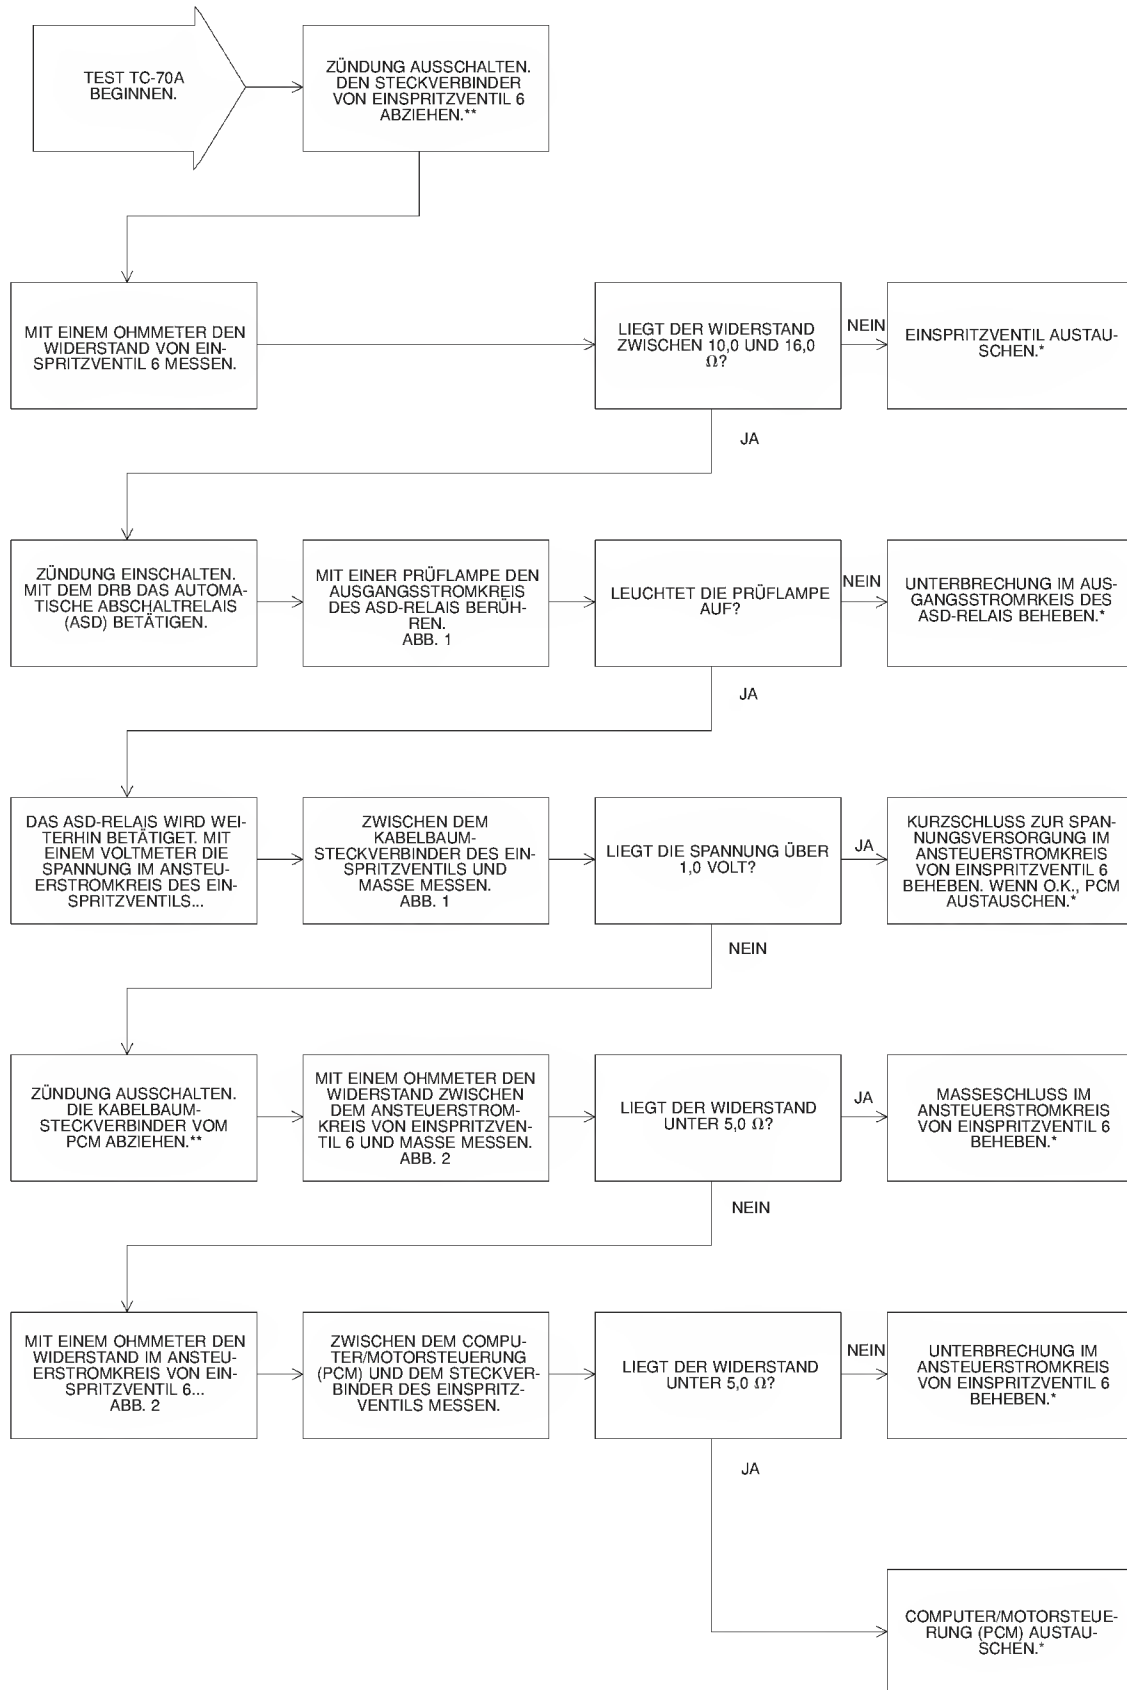

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-82A

BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL POWER RELAY OR SPEED CONTROL 12V DRIVER CIRCUIT (TEMPOMAT-RELAIS ODER 12-V-ANSTEUERSTROMKREIS/TEMPOMAT)

Vor TEST TC-82A erst DTC-TEST durchführen

Bezeichnung: Speed Control Power Relay Circuit (Stromkreis/Tempomat-Relais)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Tempomat.

Aufnahmebedingung: Unterbrechung oder Masseschluß im Spannungsversorgungsstromkreis/Tempomat.

Funktionsprinzip: Der PCM überwacht alle Tempomat-Magnetventile und den Spannungsversorgungsstromkreis auf Spannungsabfall.


Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Spannungsversorgungsstromkreis
- > Magnetschalter/Sofortabschaltung defekt (Servoelement/Tempomat)

80aa0165

TYP TJ/XJ

STECKVERBINDER/
TEMPOMAT-
SERVOELEMENT

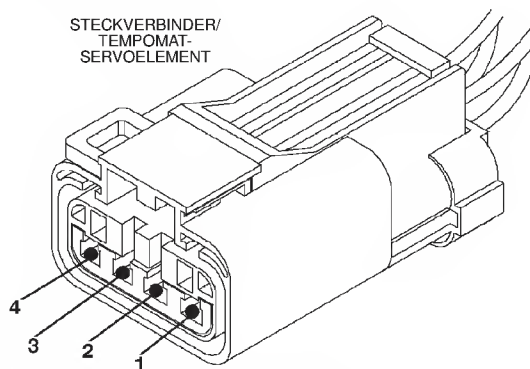


POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
2	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
3	DB/RD	AUSGANG, TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
4	BK	MASSE

ABB. 1

80b04fe4

TYP TJ

STECKVERBINDER/BREMS-
LICHTSCHALTER

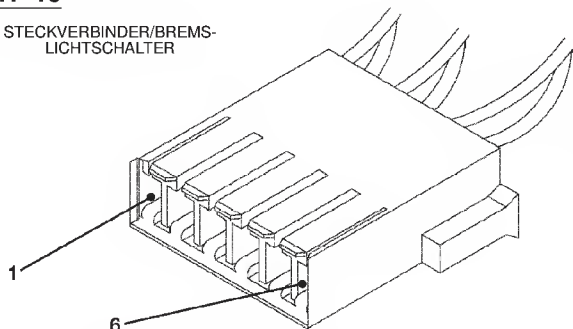


POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-V-SPV
4	DB/RD	AUSGANG, TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
5	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)
6	WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER

80b099e1

ABB. 2

TYP XJ

STECKVERBINDER/BREMS-
LICHTSCHALTER

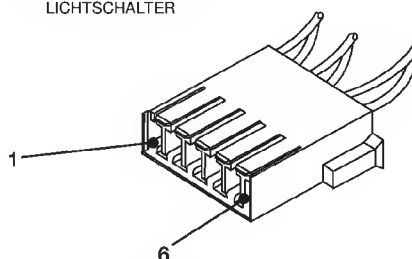


POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-V-SPV
4	DB/RD	AUSGANG, TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
5	WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER
6	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)

ABB. 3

80b04fe6


TYP TJ

GRAUER STECKVERBIN-
DER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

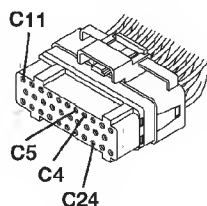

POL	FARBE	BELEGUNG
C4	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C5	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C11	YL/RD	12-V-SPV
C24	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER

STECKVERBINDER/BREMS-
LICHTSCHALTER

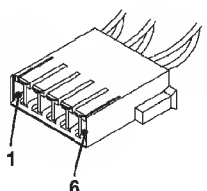

POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-V-SPV
4	DB/RD	AUSGANG, TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
5	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)
6	WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER


80b6b1cc

ABB. 4

TYP XJ

SCHWARZ

STECKVERBINDER, COMPU-
TER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

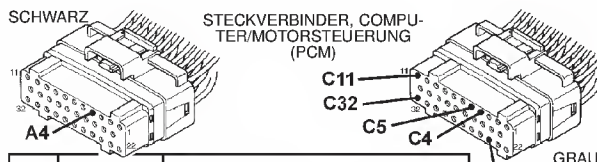

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
C4	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C5	LG/RD	DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C11	YL/RD	SPV/TEMPOMAT
C24	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
C32	RD/LG	SIGNAL/TEMPOMATSCHALTER

STECKVERBINDER/BREMS-
LICHTSCHALTER

POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	SPV/TEMPOMAT
4	DB/RD	AUSGANG, TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
5	WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER
6	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)


80ab5ce9

ABB. 5

TEST TC-82A

BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL POWER RELAY OR SPEED CONTROL 12V DRIVER CIRCUIT (TEMPOMAT-RELAIS ODER 12-V-ANSTEUERSTROMKREIS/TEMPOMAT)

Vor TEST TC-82A erst DTC-TEST durchführen

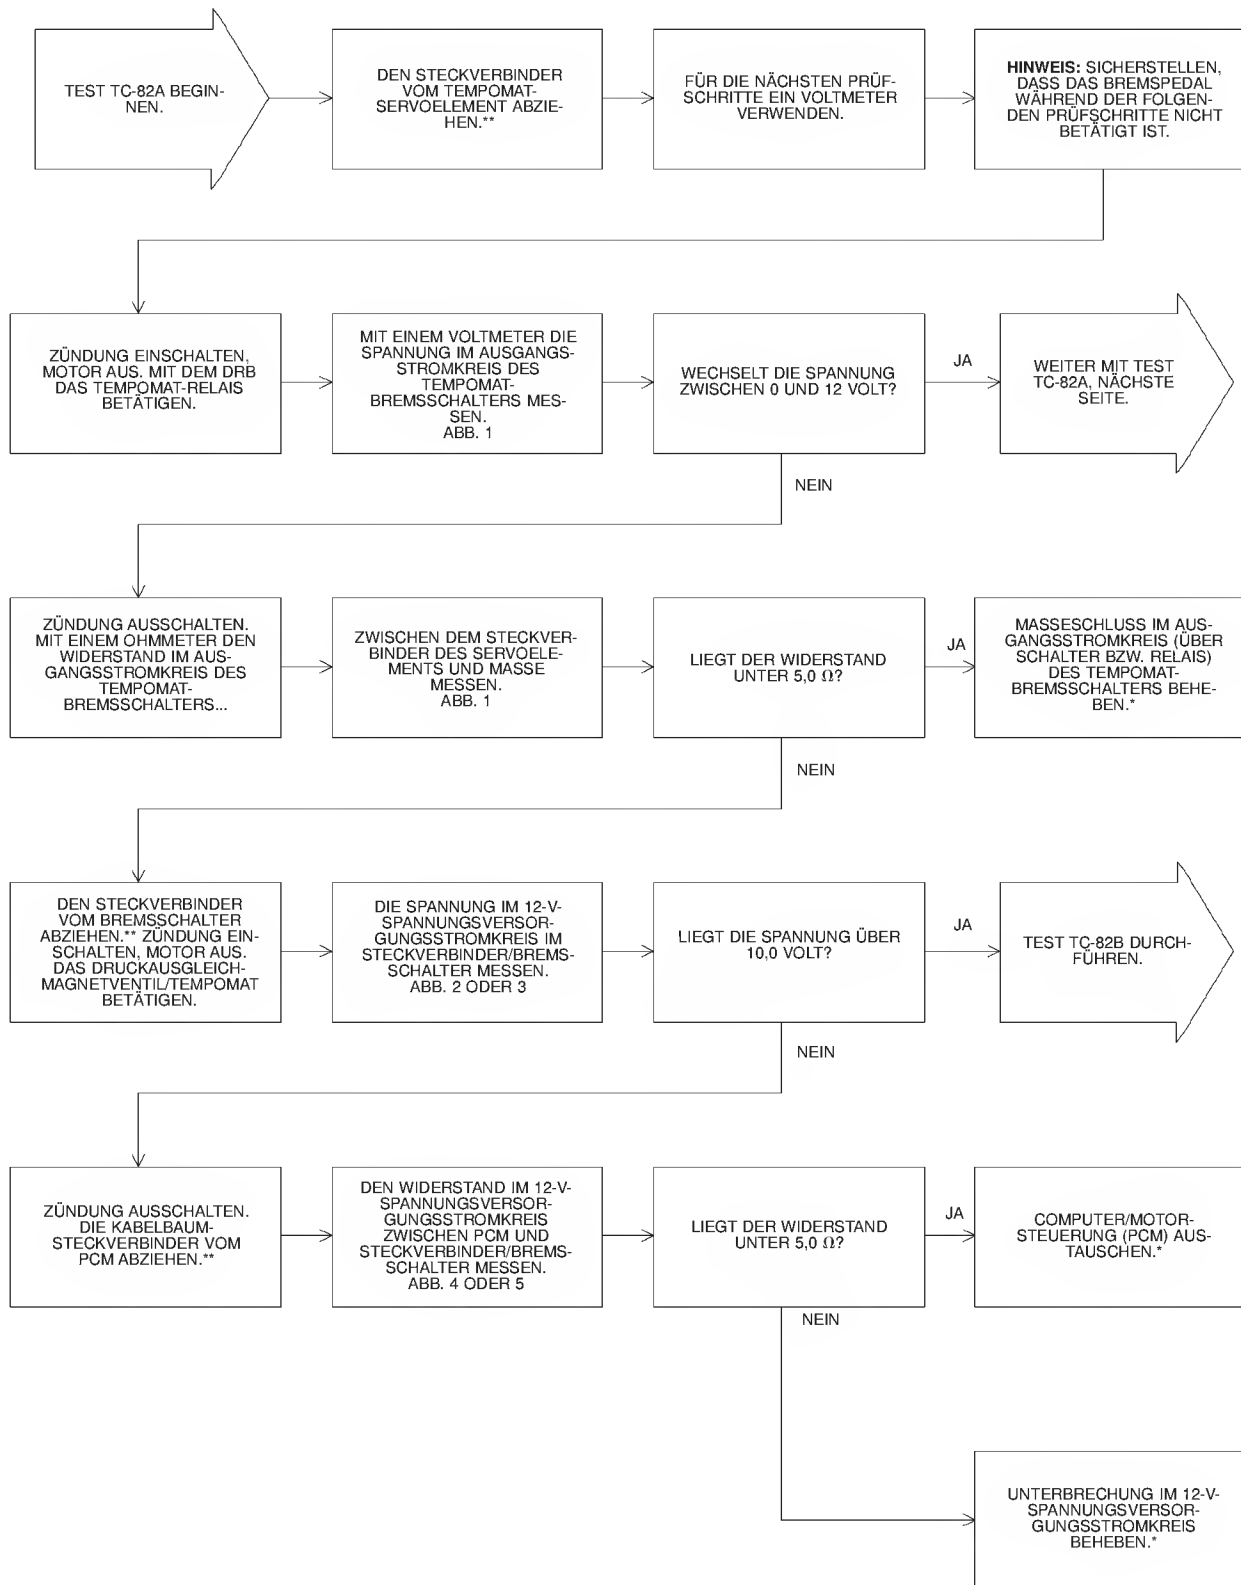


*Nachprüfung VER-4A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-82A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL POWER RELAY OR SPEED CONTROL 12V DRIVER CIRCUIT (TEMPOMAT-RELAIS ODER 12-V-ANSTEUERSTROMKREIS/TEMPOMAT)

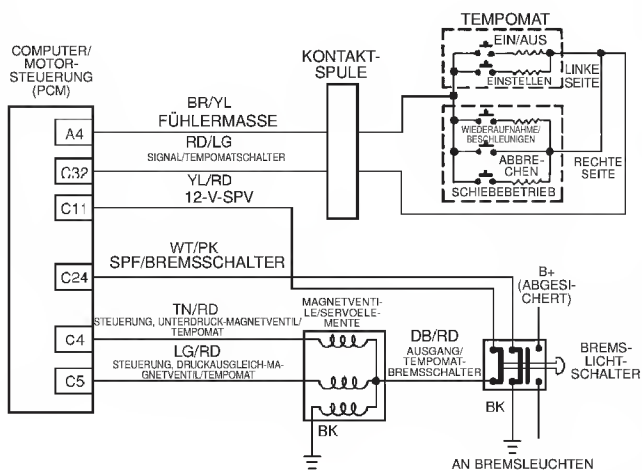

80b099e0

Bezeichnung: Speed Control Power Relay Circuit (Stromkreis/Tempomat-Relais)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Tempomat.

Aufnahmebedingung: Unterbrechung oder Masseschluß im Spannungsversorgungsstromkreis/Tempomat.

Funktionsprinzip: Der PCM überwacht alle Tempomat-Magnetventile und den Spannungsversorgungsstromkreis auf Spannungsabfall.


Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Spannungsversorgungsstromkreis
- > Magnetschalter/Sofortabschaltung defekt (Servoelement/Tempomat)

80aa0f65

TYP TJ/XJ

STECKVERBINDER, TEMPOMAT-SERVOELEMENT

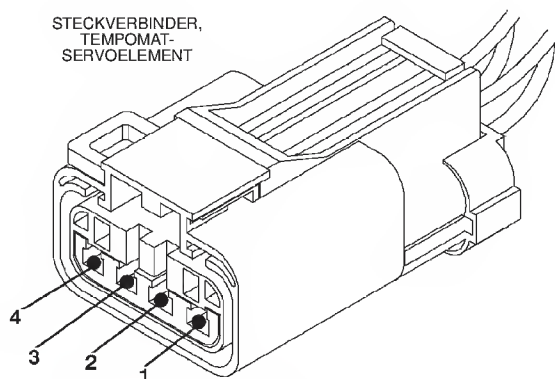


POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
2	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
3	DB/RD	AUSGANG, TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
4	BK	MASSE

80b04fe4

ABB. 1

TYP TJ/XJ

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

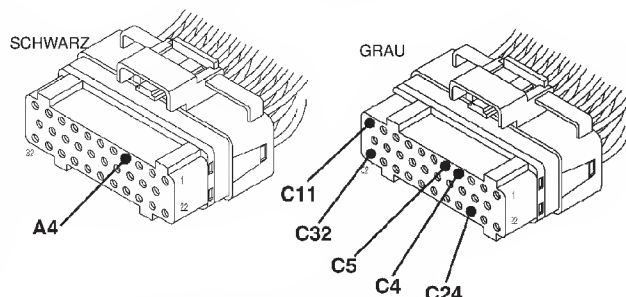

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
C4	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C5	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C11	YL/RD	12-V-SPV
C24	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
C32	RD/LG	SIGNAL/TEMPOMATSCHALTER

80b651cb

ABB. 2

TEST TC-82A


FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL POWER RELAY OR SPEED CONTROL 12V DRIVER CIRCUIT (TEMPOMAT-RELAIS ODER 12-V-ANSTEUERSTROMKREIS/TEMPOMAT)



*Nachprüfung VER-4A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYP TJ/XJ

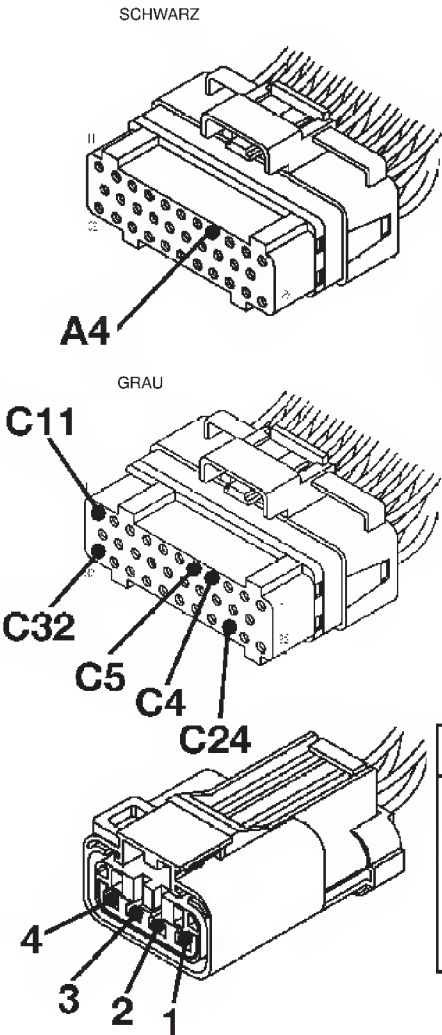

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
C4	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C5	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C11	YL/RD	12-V-SPV
C24	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
C32	RD/LG	SIGNAL/TEMPOMATSCHALTER

STECKVERBINDER, TEMPOMAT-
SERVOELEMENT


POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
2	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
3	DB/RD	AUSGANG, TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
4	BK	MASSE

80b04fe5

ABB. 1

TEST TC-82A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL POWER RELAY OR SPEED CONTROL 12V DRIVER CIRCUIT (TEMPOMAT-RELAIS ODER 12-V-ANSTEUERSTROMKREIS/TEMPOMAT)

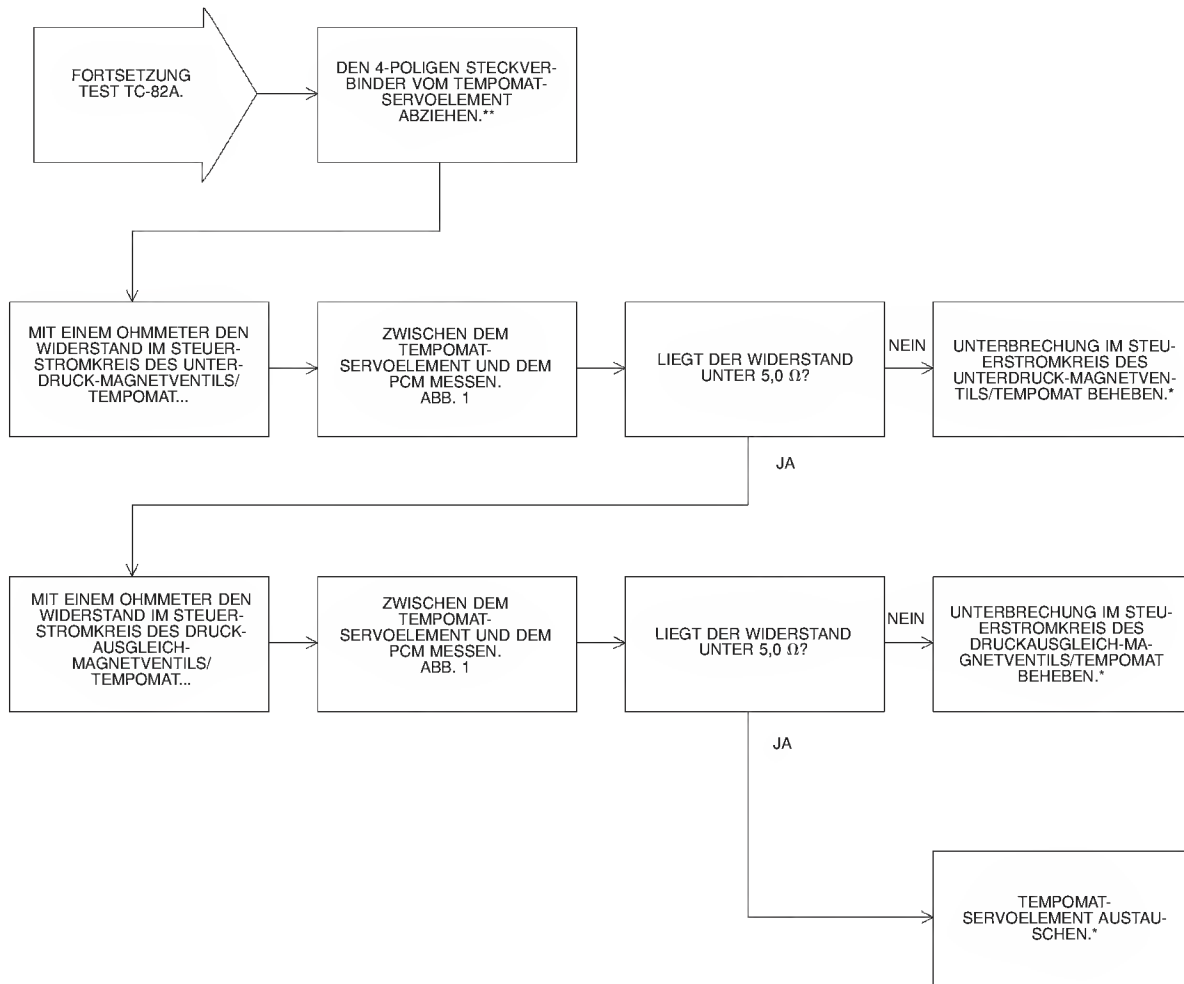

*Nachprüfung VER-4A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-82B


BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL POWER RELAY OR SPEED CONTROL 12V DRIVER CIRCUIT (TEMPOMAT-RELAIS ODER 12-V-ANSTEUERSTROMKREIS/TEMPOMAT)

Vor TEST TC-82B erst TC-82A durchführen

TYP TJ


STECKVERBINDER/BREMSLICHTSCHALTER

POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-V-SPV
4	DB/RD	AUSGANG, TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
5	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)
6	WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER

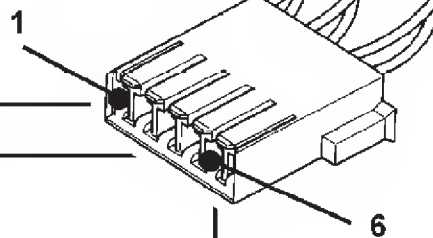

STECKVERBINDER,
TEMPOMAT-
SERVOELEMENT

POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
2	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
3	DB/RD	AUSGANG, TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
4	BK	MASSE

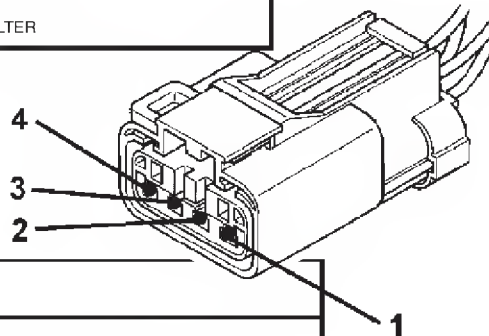


80b09a9f

ABB. 1

TYP XJ


STECKVERBINDER/BREMS-
LICHTSCHALTER

POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-V-SPV
4	DB/RD	AUSGANG, TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
5	WT/TN	B+ (ABGESICHERT)
6	PK/DB	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER

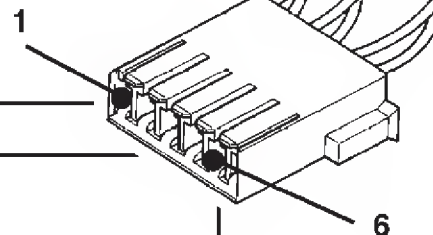

STECKVERBINDER,
TEMPOMAT-
SERVOELEMENT

POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
2	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
3	DB/RD	AUSGANG, TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
4	BK	MASSE

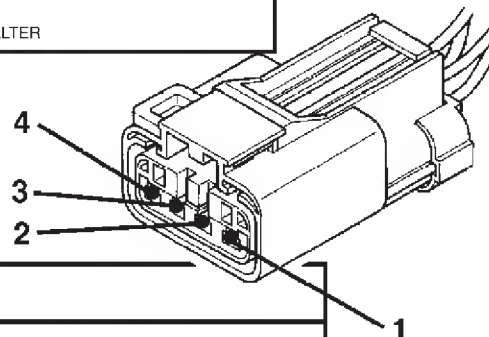


80b0981c

ABB. 2

TEST TC-82B

BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL POWER RELAY OR SPEED CONTROL 12V DRIVER CIRCUIT (TEMPOMAT-RELAIS ODER 12-V-ANSTEUERSTROMKREIS/TEMPOMAT)

Vor TEST TC-82B erst TC-82A durchführen

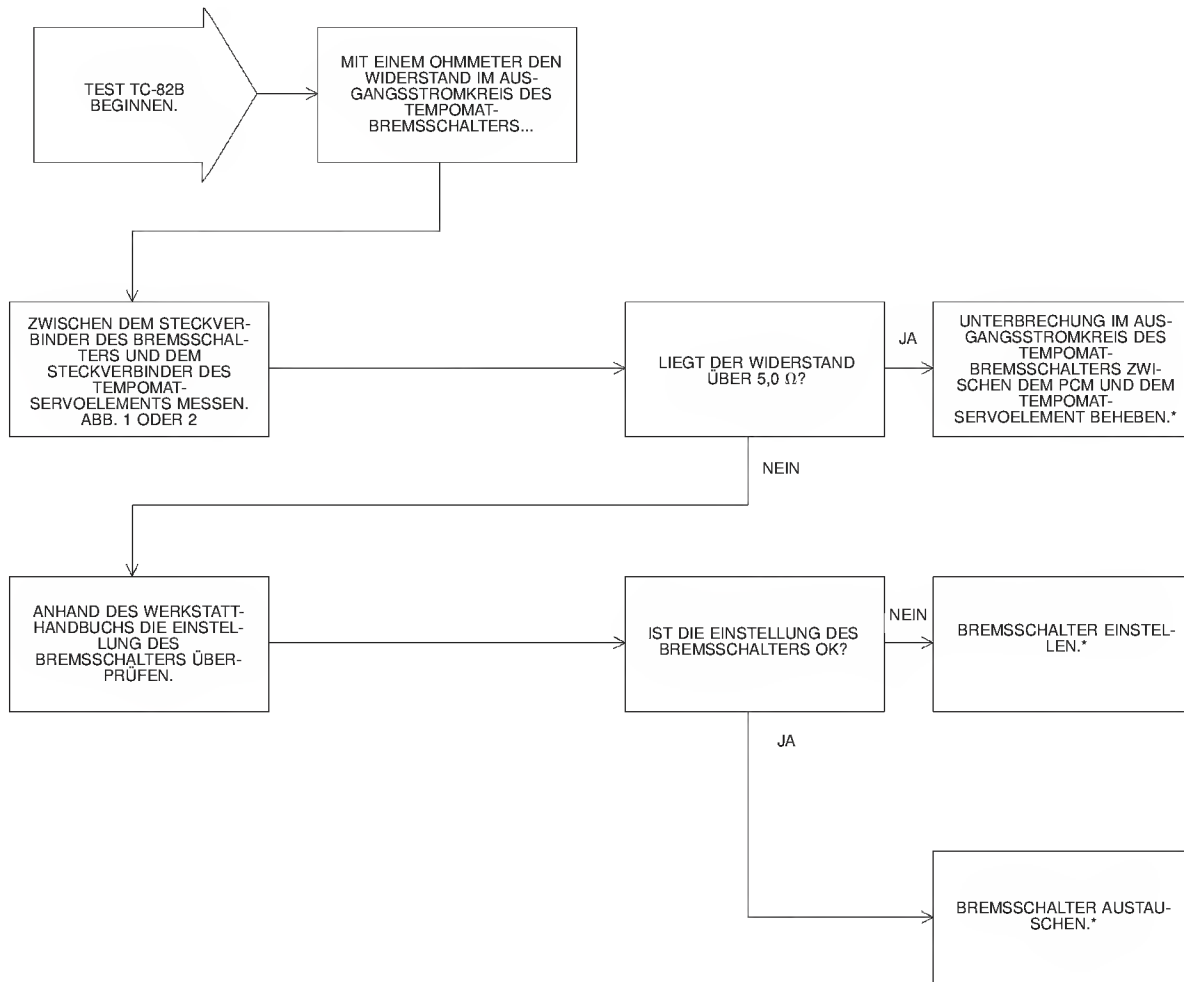

*Nachprüfung VER-4A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-86A

BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL SWITCH ALWAYS HIGH (SPANNUNG/TEMPOMATSCHALTER STÄNDIG HOCH)

Vor TEST TC-86A erst DTC-TEST durchführen

Bezeichnung: Speed Control Switch Always High (Spannung/Tempomatschalter ständig hoch)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung.


Aufnahmebedingung: Im Stromkreis des Tempomat-Ein-/Aus-Schalters wird eine Unterbrechung registriert.

Funktionsprinzip: Sobald die Zündung eingeschaltet wird, überwacht der PCM diesen Stromkreis ständig. Wenn die Spannung in diesem Stromkreis länger als 1 Sekunde über 4,7 Volt ansteigt, wird der Fehlercode gespeichert.

Mögliche Ursachen:


- > Kurzschluß zur Spannungsversorgung im Mux-Stromkreis/Schalter
- > Unterbrechung im Mux-Stromkreis/Schalter
- > Unterbrechung im Ein-/Aus-Schalter
- > PCM defekt

805005a6

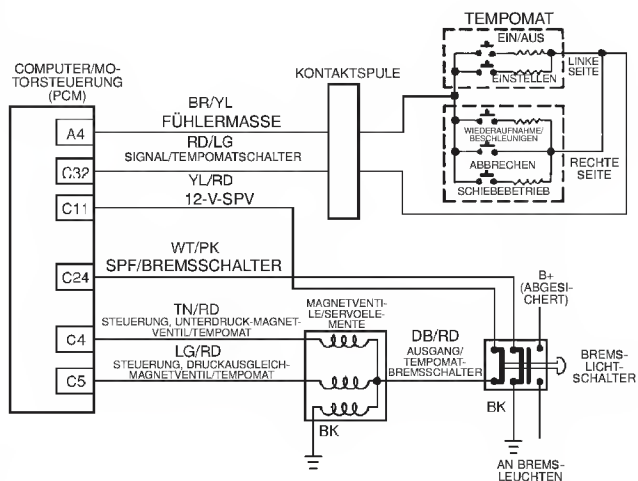

80b099e0

STECKVERBINDER/TEMPO-
MATSCHALTER

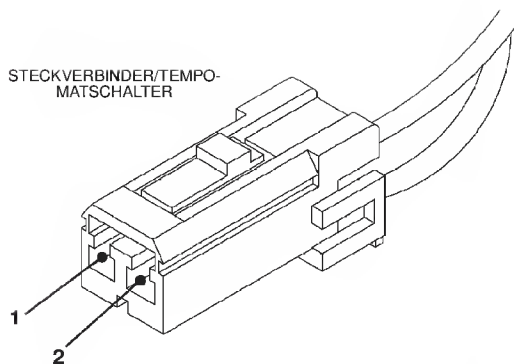


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	MASSE
2	RD/LG	TEMPOMATSIGNAL

80ab3724


ABB. 1

SCHWARZ

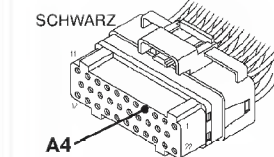

STECKVERBINDER, COMPU-
TER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASS
C4	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C5	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C11	YL/RD	12-V-SPV
C24	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
C32	RD/LG	SIGNAL/TEMPOMATSCHALTER

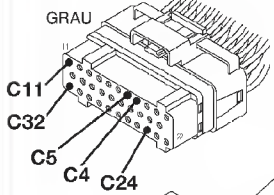

STECKVERBINDER/TEMPO-
MATSCHALTER

POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	MASSE
2	RD/LG	TEMPOMATSIGNAL


80b6b36a

ABB. 2

TEST TC-86A


BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL SWITCH ALWAYS HIGH (SPANNUNG/TEMPOMATSCHALTER STÄNDIG HOCH)

Vor TEST TC-86A erst DTC-TEST durchführen

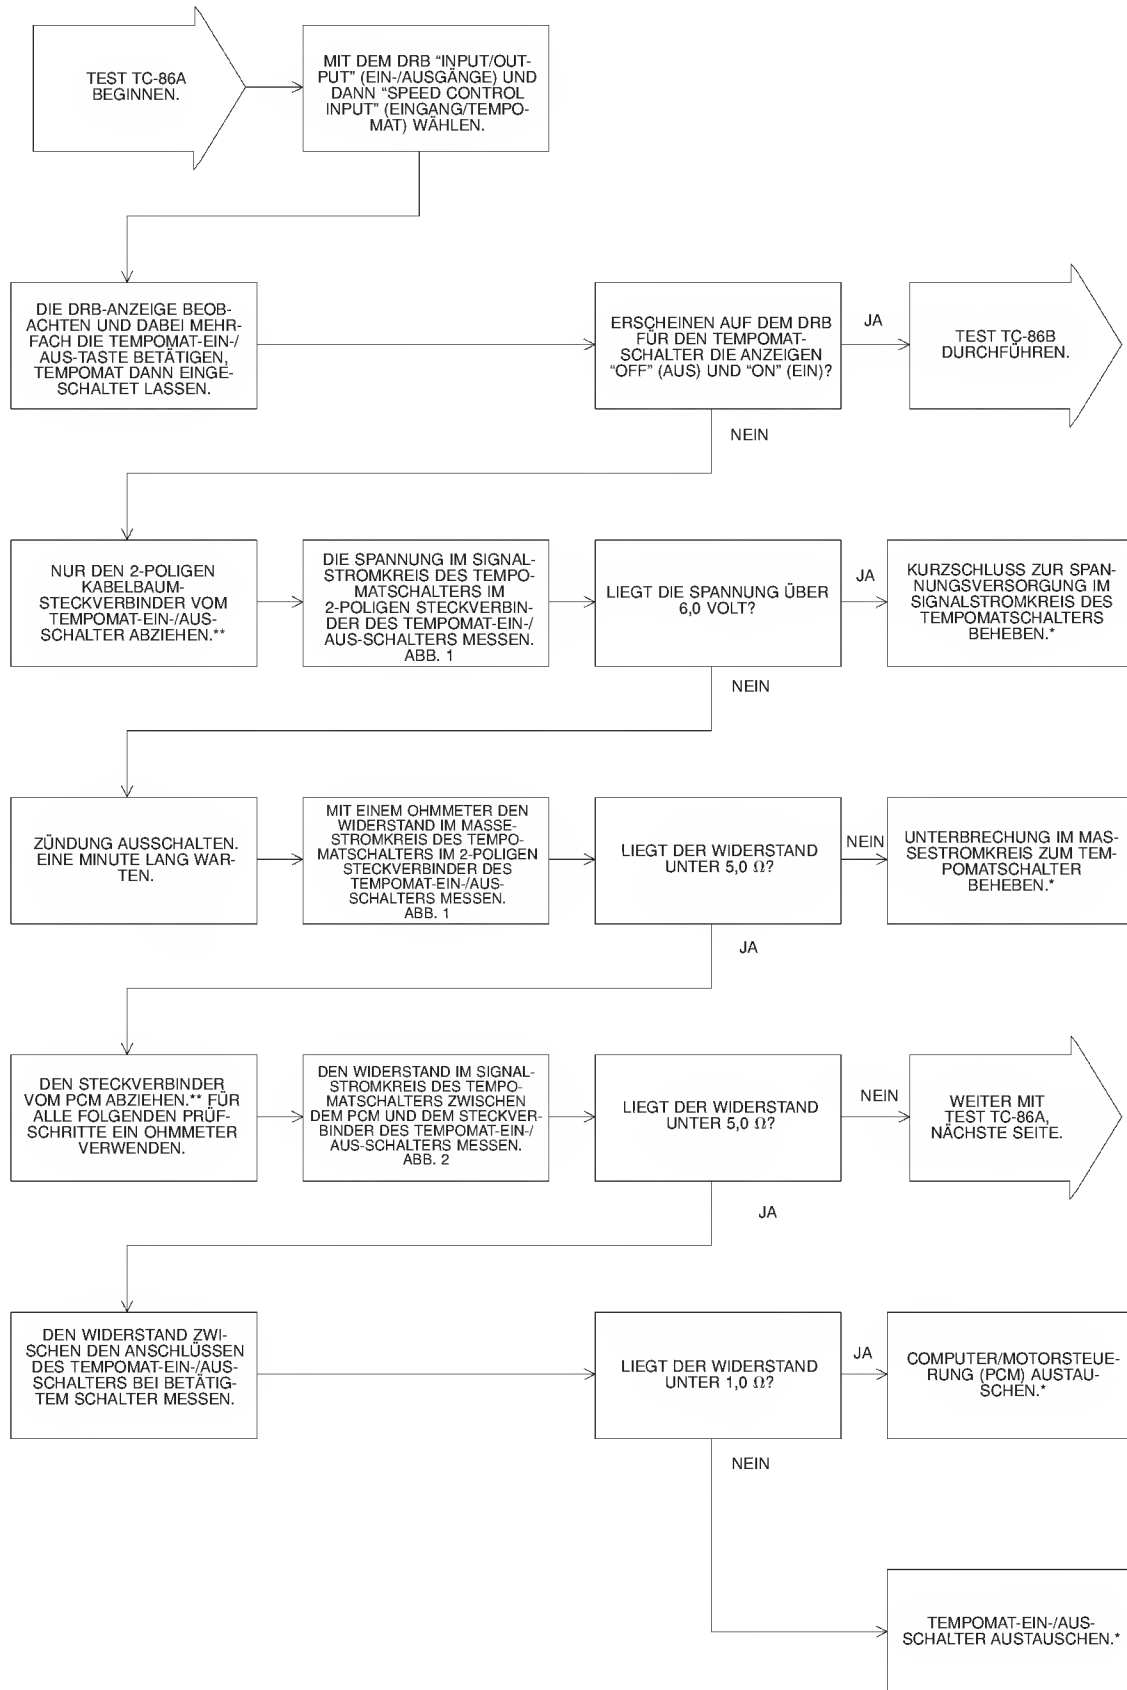

*Nachprüfung VER-4A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

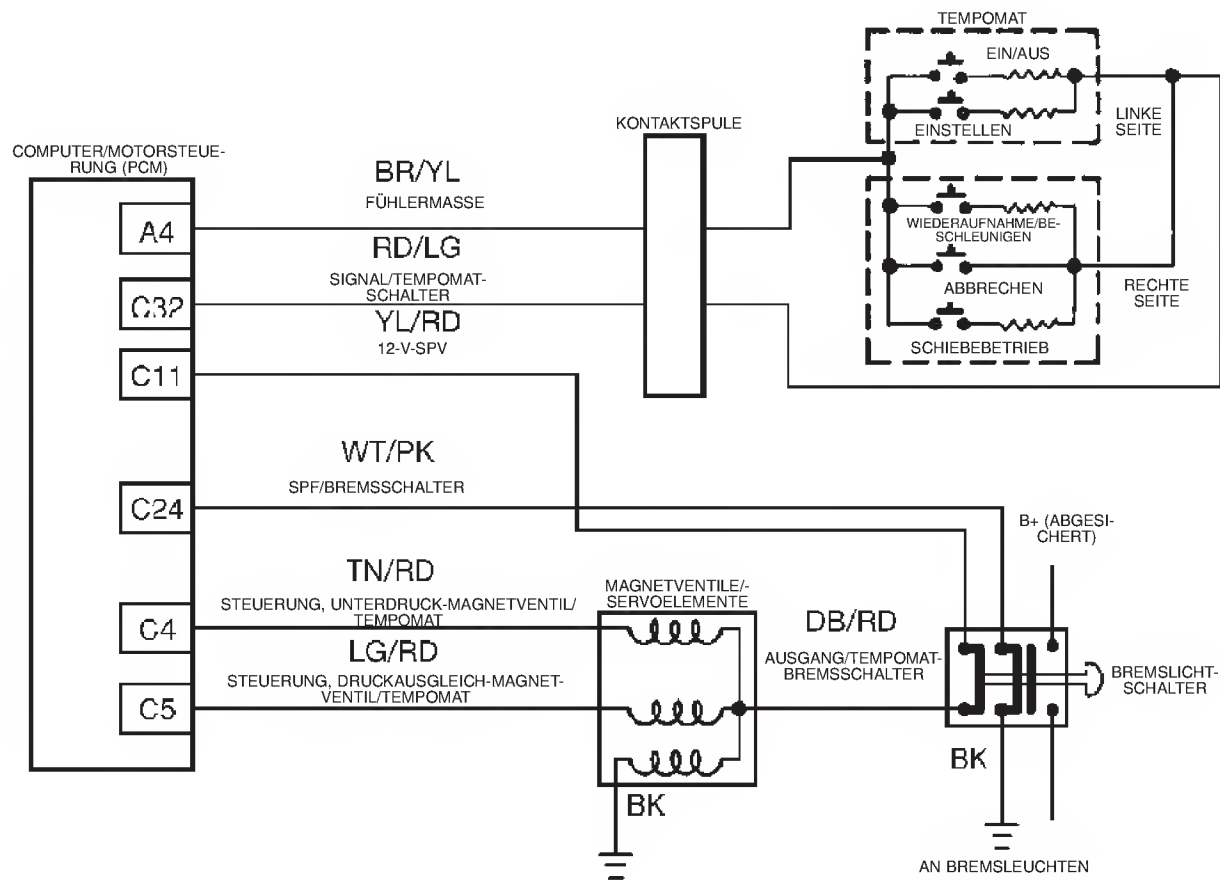


80b099e0

ABB. 1

TEST TC-86A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL SWITCH ALWAYS HIGH
(SPANNUNG/TEMPOMATSCHALTER STÄNDIG HOCH)**

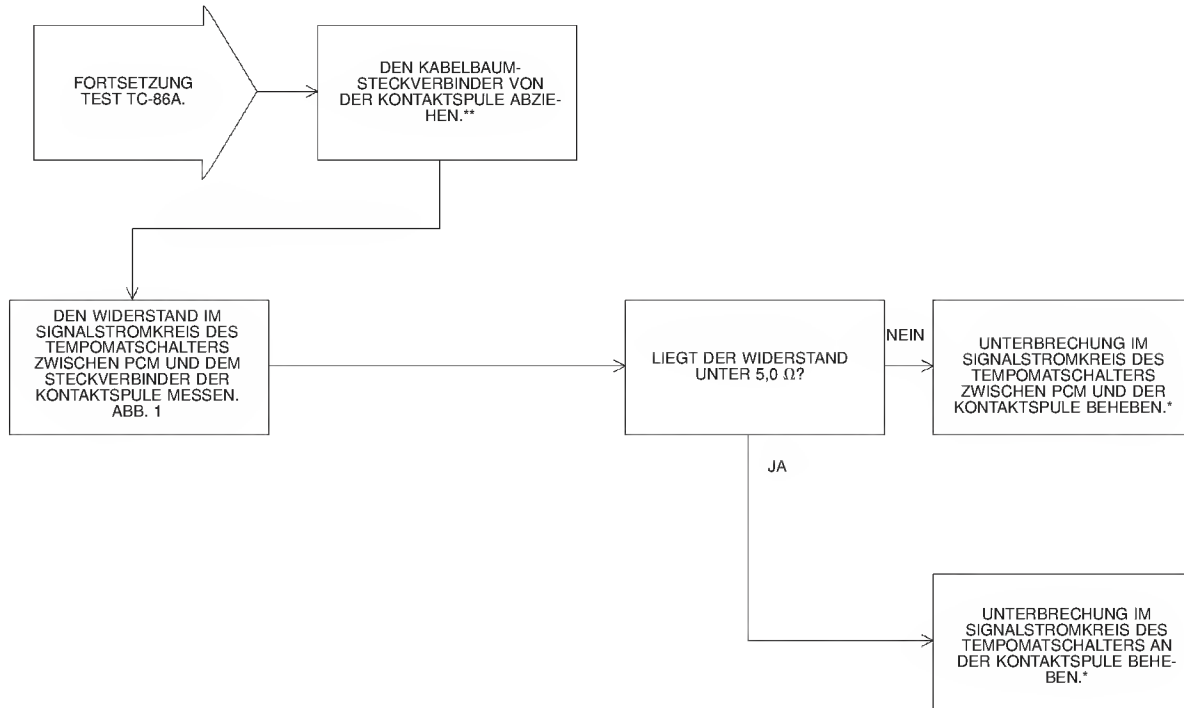


**Nachprüfung VER-4A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-86B
**BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL SWITCH ALWAYS HIGH
(SPANNUNG/TEMPOMATSCHALTER STÄNDIG HOCH)**

Vor TEST TC-86B erst TC-86A durchführen

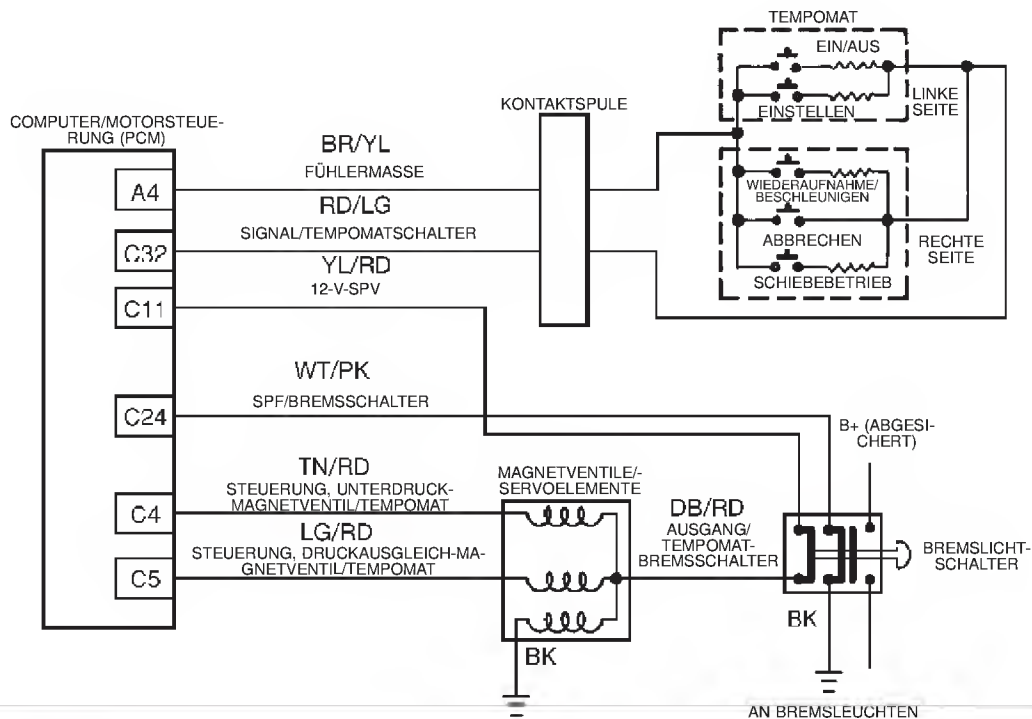

80b099e0

Bezeichnung: Speed Control Switch Always High (Spannung/Tempomatschalter ständig hoch)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung.

Aufnahmebedingung: Im Stromkreis des Tempomat-Ein-/Aus-Schalters wird eine Unterbrechung registriert.

Funktionsprinzip: Sobald die Zündung eingeschaltet wird, überwacht der PCM diesen Stromkreis ständig. Wenn die Spannung in diesem Stromkreis länger als 1 Sekunde über 4,7 Volt ansteigt, wird der Fehlercode gespeichert.

Mögliche Ursachen:

- > Kurzschluß zur Spannungsversorgung im Mux-Stromkreis/Schalter
- > Unterbrechung im Mux-Stromkreis/Schalter
- > Unterbrechung im Ein-/Aus-Schalter
- > PCM defekt


805005a6

ABB. 1

TEST TC-86B

BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL SWITCH ALWAYS HIGH (SPANNUNG/TEMPOMATSCHALTER STÄNDIG HOCH)

Vor TEST TC-86B erst TC-86A durchführen

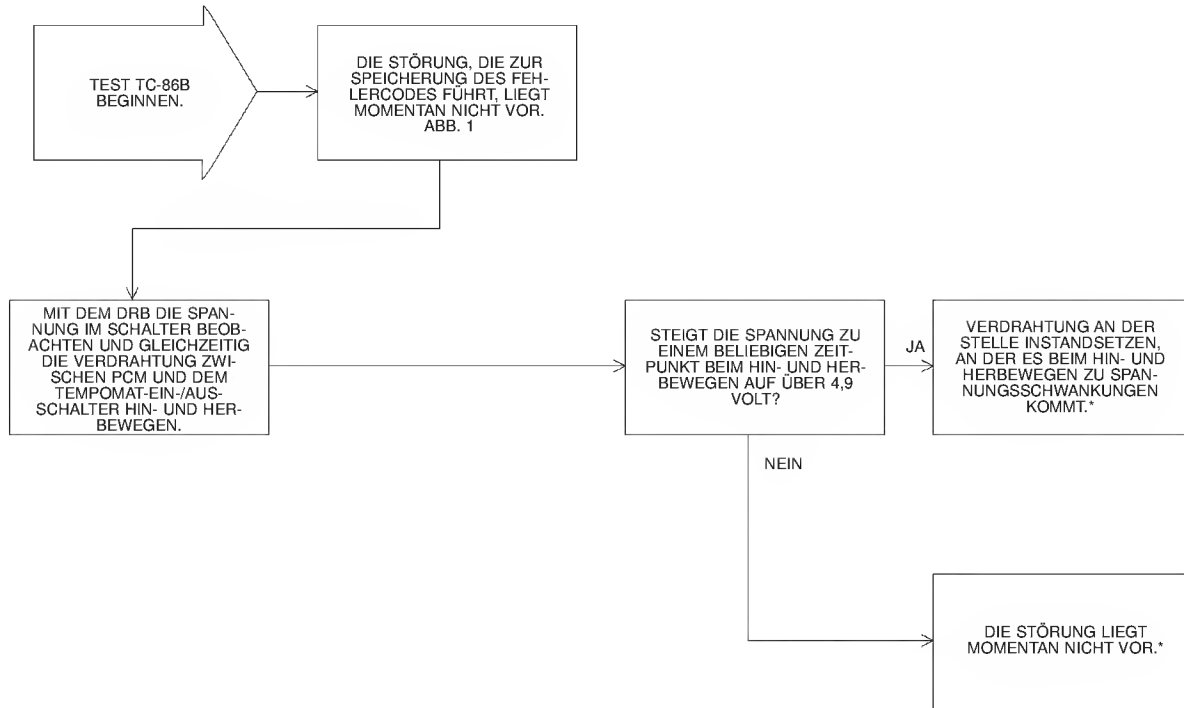

*Nachprüfung VER-4A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-87A

BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL SWITCH ALWAYS LOW (SPANNUNG/TEMPOMATSCHALTER STÄNDIG NIEDRIG)

Vor TEST TC-87A erst DTC-TEST durchführen

Bezeichnung: Speed Control Switches (Tempomatschalter)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und Batteriespannung über 10,4 Volt.


Aufnahmebedingung: Wenn die Spannung des Tempomatschalters 2 Minuten lang unter 4,5 Volt liegt.

Funktionsprinzip: Eine einzelne Leitung als Rückleitung/Fühlermasse dient dazu, den Zustand der Lenkradschalter des Tempomats zu erfassen. Jeder Tempomatschalter ist mit einem entsprechenden Widerstandsventil ausgestattet. Der Schalterwiderstand bildet zur internen Pull-Up-Spannung des Computers/Motorsteuerung (PCM) (bis 5 Volt) einen Spannungsteiler. Dieser erzeugt eine Spannung am Eingangskontaktstift des PCM. Auf diese Weise lassen sich mehrere Schalter im Multiplex-Verfahren an einem einzigen Eingang bedienen.

Mögliche Ursachen:

- > Kurzschluß im Stromkreis des Schalters
- > PCM defekt
- > Kurzschluß im Tempomatschalter
- > Ein oder mehrere Schalter klemmen oder werden gedrückt gehalten


80aff507

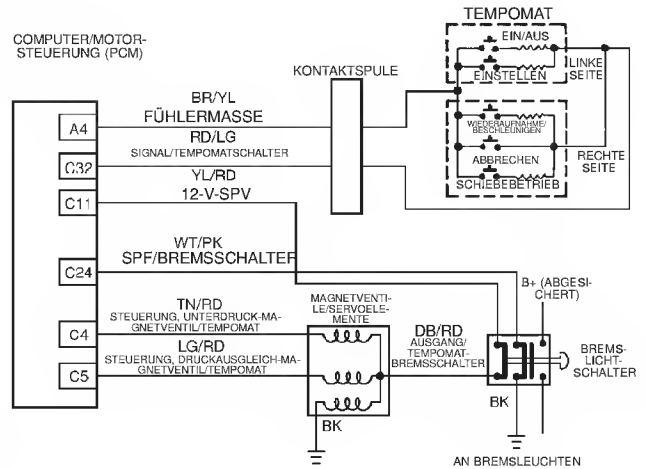

80b099e0

TYP TJ/XJ

STECKVERBINDER, TEMPO-
MATSCHALTER

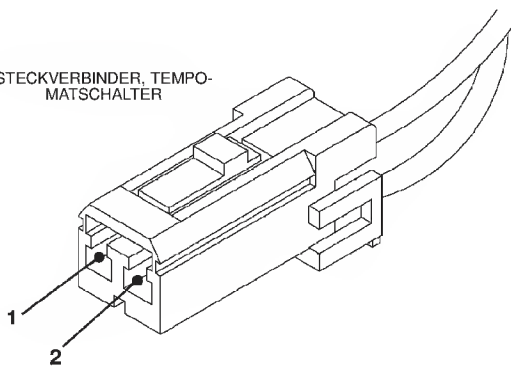


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	MASSE
2	RD/LG	TEMPOMATSIGNAL

80ab3724

ABB. 1

TYP TJ/XJ

STECKVERBINDER, COMPU-
TER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

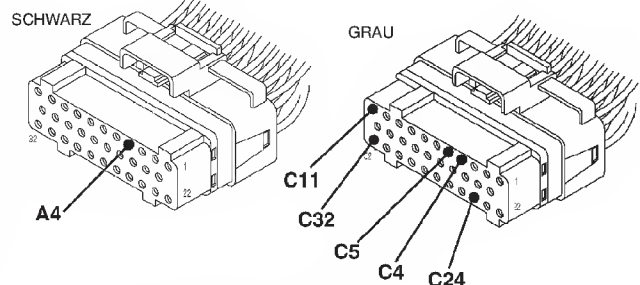

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
C4	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C5	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C11	YL/RD	12-V-SPV
C24	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
C32	RD/LG	SIGNAL/TEMPOMATSCHALTER


80b651cb

ABB. 2

TEST TC-87A

BEHEBEN DES FEHLERS - SPEED CONTROL SWITCH ALWAYS LOW (SPANNUNG/TEMPOMATSCHALTER STÄNDIG NIEDRIG)

Vor TEST TC-87A erst DTC-TEST durchführen

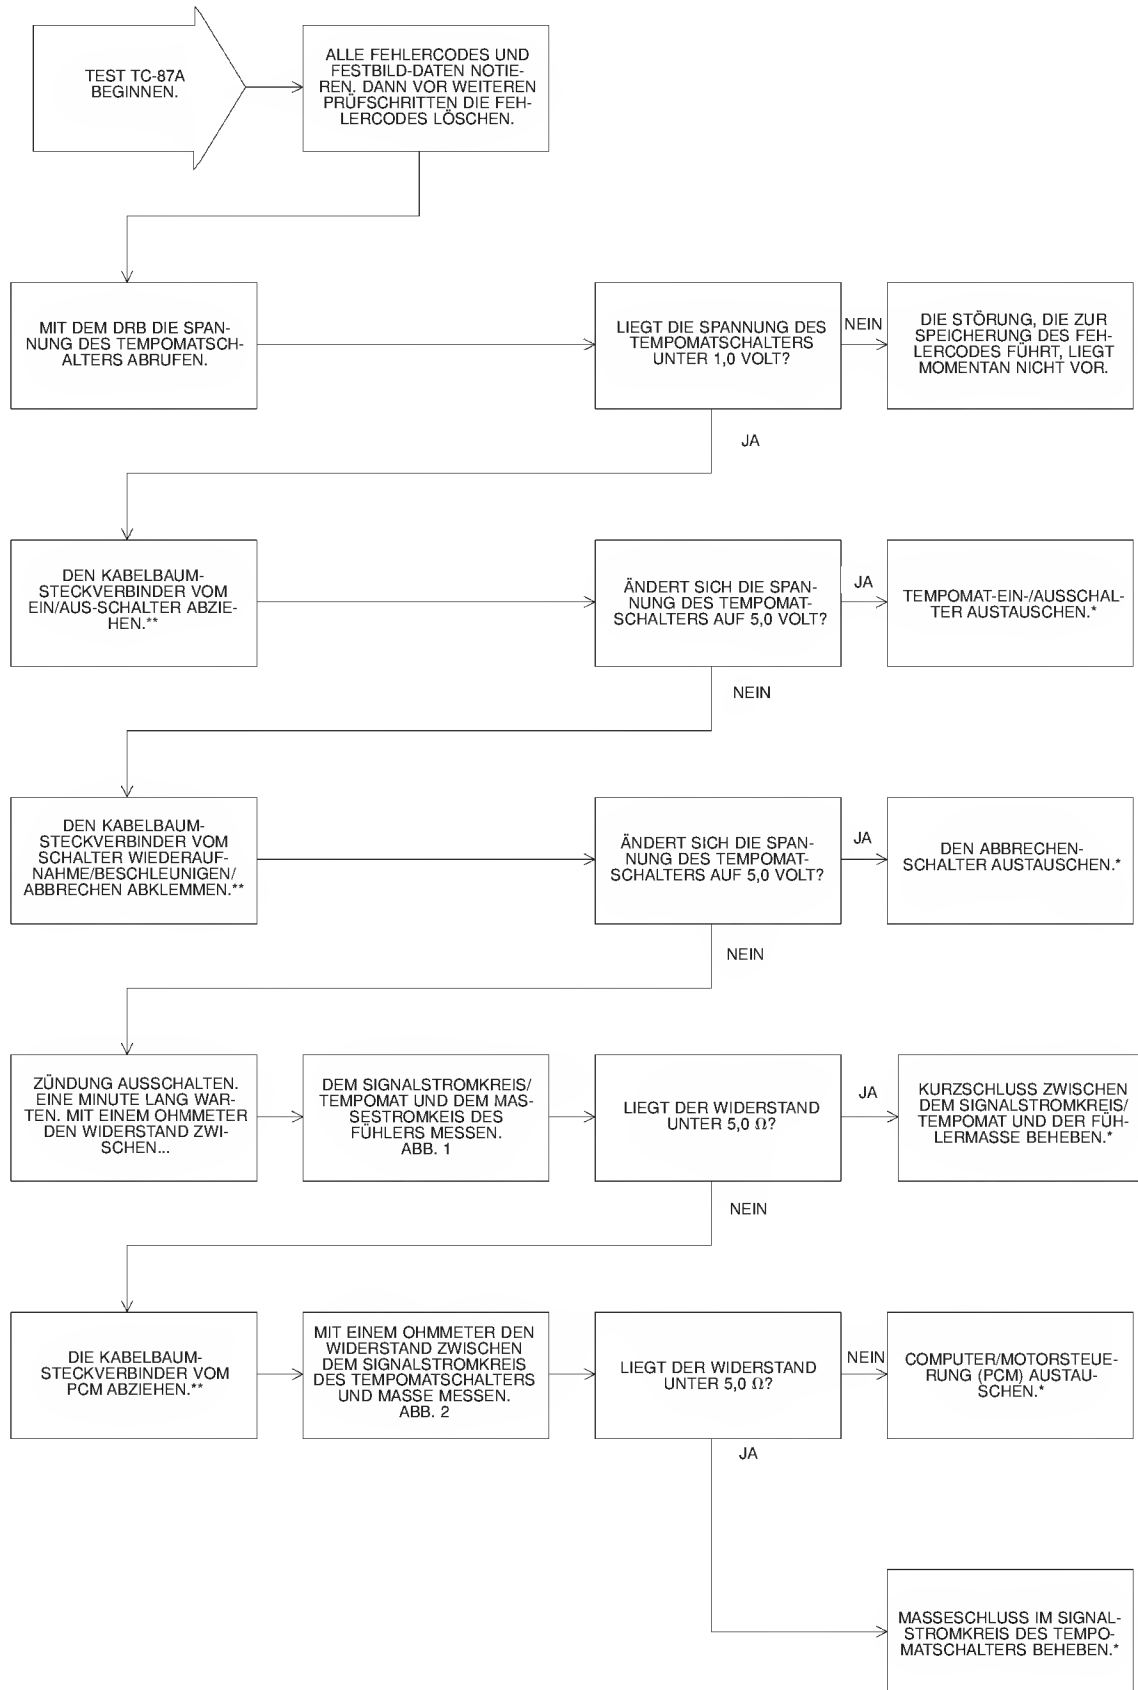

*Nachprüfung VER-4A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-101A

BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL PUMP (SYSTEM) RELAY CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS)


Vor TEST TC-101A erst DTC-TEST durchführen

TYP TJ

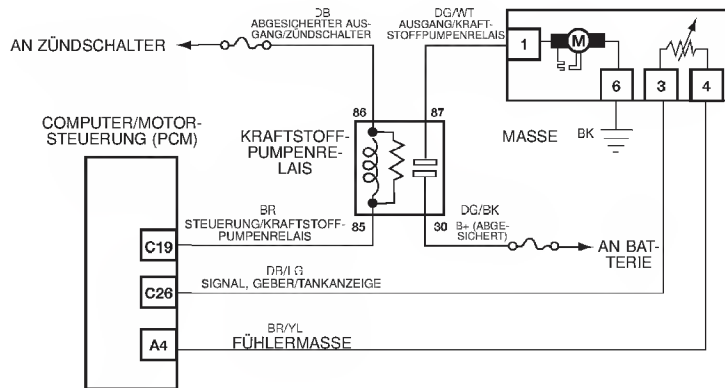

80b6f0ce

TYP XJ

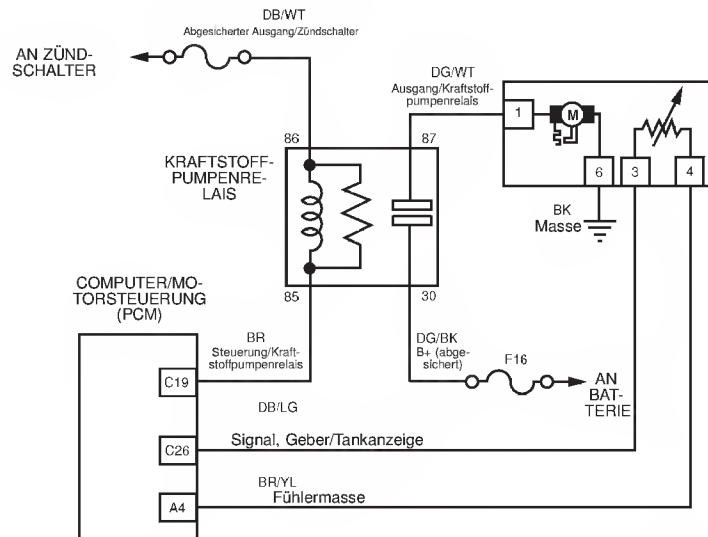

80b6fcd4

Bezeichnung: Fuel Pump Relay Control Circuit (Steuerstromkreis Kraftstoffpumpenrelais)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und Batteriespannung über 10 Volt.

Aufnahmebedingung: Im Steuerstromkreis des Kraftstoffpumpenrelais wird eine Unterbrechung oder ein Kurzschluß registriert.

Funktionsprinzip: Das Kraftstoffpumpenrelais schaltet die 12-Volt-Spannungsversorgung für die Kraftstoffpumpe. Das Relais sitzt in der PDC. Beim Einschalten der Zündung wird eine Seite der Relaispule mit 12 Volt versorgt. Der Stromkreis ist geschlossen, wenn der PCM die andere Seite der Relaispule an Masse legt. Dies geschieht, wenn der Zündschalter auf Ein oder Start steht und ein drehender Motor erfaßt wird. Wenn keine Motordrehzahl erfaßt wird, unterbricht der PCM den Massestromkreis zum Kraftstoffpumpenrelais.

Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung oder Kurzschluß in der Relaispule
- > Unterbrechung im abgesicherten Ausgangsstromkreis/Zündschalter
- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Steuerstromkreis des Kraftstoffpumpenrelais
- > Stromkreisansteuerung im PCM ausgefallen
- > Steckverbinder/Anschlüsse
- > Steckverbinder/Kabel


3350206

ABB. 1

TEST TC-101A

BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL PUMP (SYSTEM) RELAY CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS)

Vor TEST TC-101A erst DTC-TEST durchführen

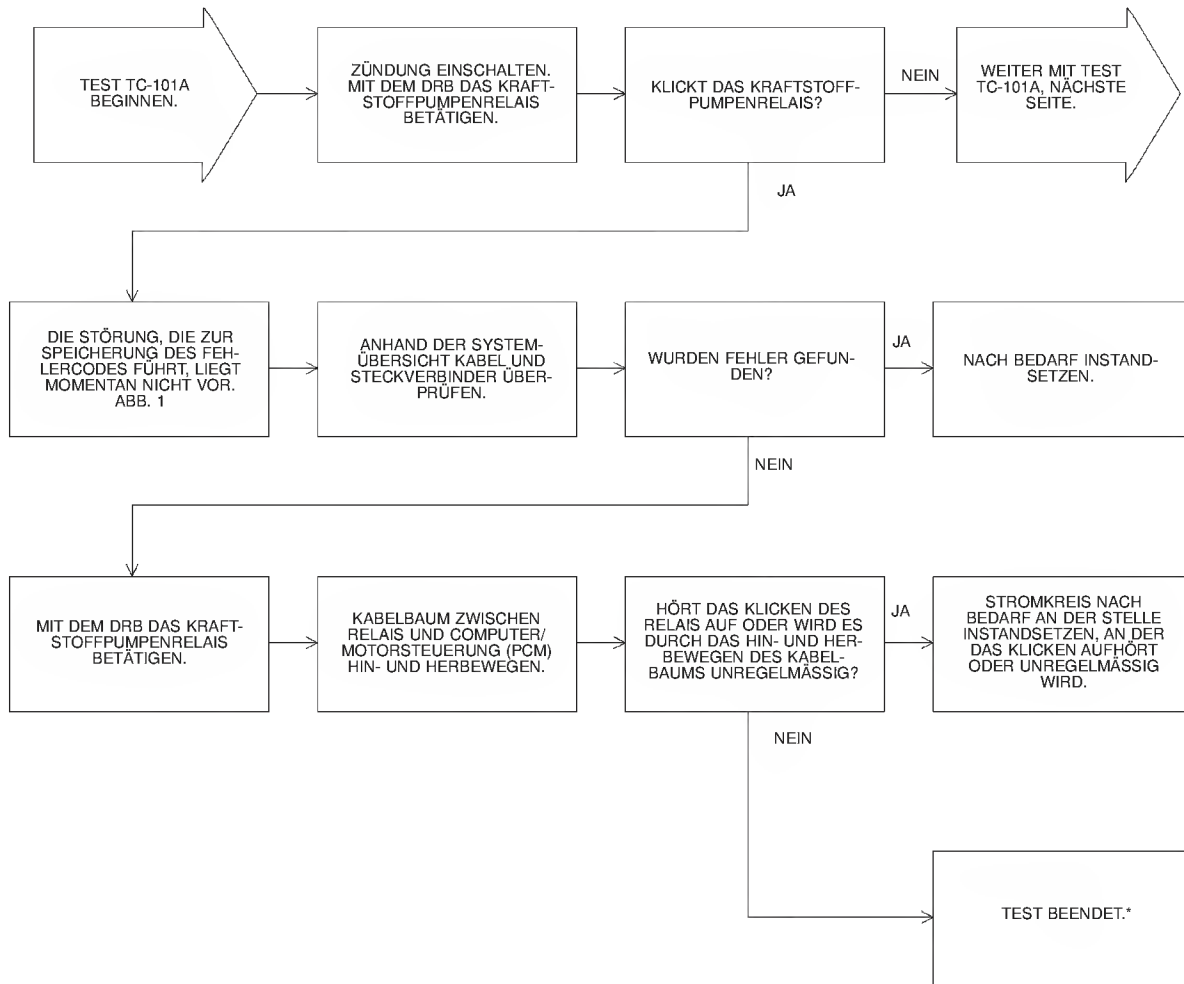

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-101A


FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL PUMP (SYSTEM) RELAY CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS)

TYP TJ

ZENTRALE STROMVERSOR-
GUNG (PDC) (RELAISSTECK-
PLÄTZE)

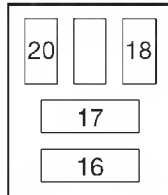

KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS

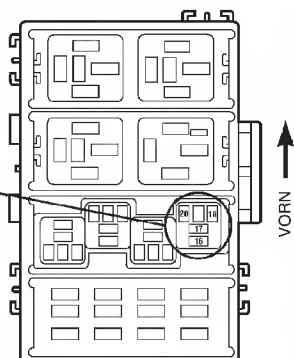

POL	FARBE	BELEGUNG
16(30)	DG/BK	B+ (ABGESICHERT)
17(87)	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
18(86)	DB	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
20(85)	BR	STEUERUNG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS



80b6f0e9

ABB. 1

TYP XJ

ZENTRALE STROMVERSOR-
GUNG (PDC) (RELAISSTECK-
PLÄTZE)

KRAFTSTOFFPUMPENRE-
LAIS

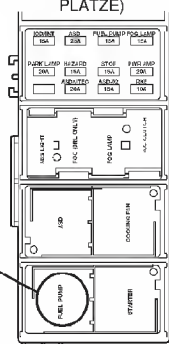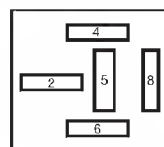


POL	FARBE	BELEGUNG
2 (30)	DG/BK	B+ (ABGESICHERT)
8 (87)	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
4 (86)	DB/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
6 (85)	BR	STEUERUNG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS

80b6f0e0

ABB. 2


TYP TJ

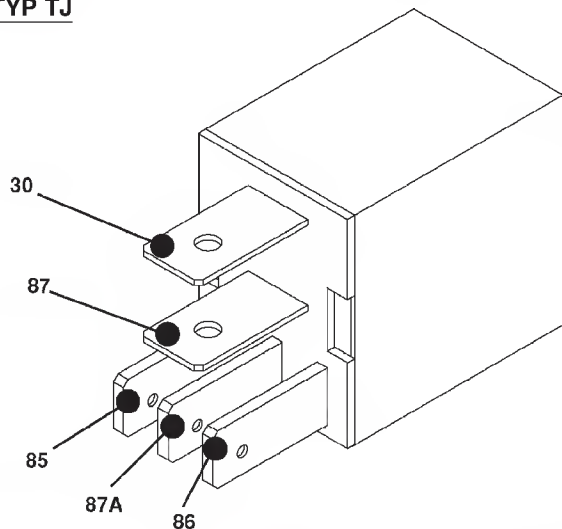

80b76e97

ABB. 3


TYP XJ

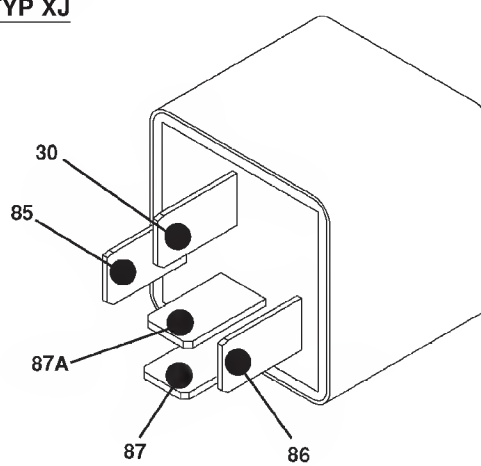

80b76e98


ABB. 4

TYP TJ

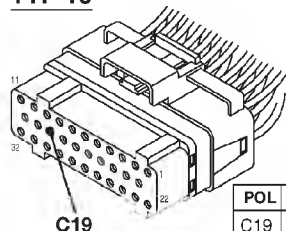

GRAUER STECKVERBIN-
DER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
C19	BR	STEUERUNG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS

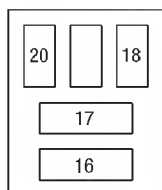


STECKPLATZ/KRAFTSTOFF-
PUMPENRELAIS (IN DER
PDC)

POL	FARBE	BELEGUNG
16 (30)	DG/BK	B+ (ABGESICHERT)
17 (87)	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
18 (86)	DB	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
20 (85)	BR	STEUERUNG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS

80b76ec6


ABB. 5

TYP XJ

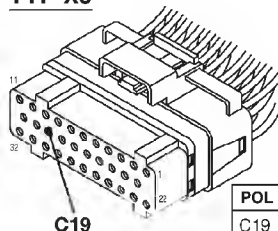

GRAUER STECKVERBIN-
DER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
C19	BR	STEUERUNG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS

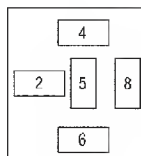

STECKPLATZ/KRAFTSTOFF-
PUMPENRELAIS (IN DER
PDC)


POL	FARBE	BELEGUNG
2 (30)	DG/BK	B+ (ABGESICHERT)
4 (86)	DB/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
6 (85)	BR	STEUERUNG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
8 (87)	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS

80b76ec7

ABB. 6

TEST TC-101A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL PUMP (SYSTEM) RELAY CONTROL CIRCUIT (STEUERSTROMKREIS/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS)

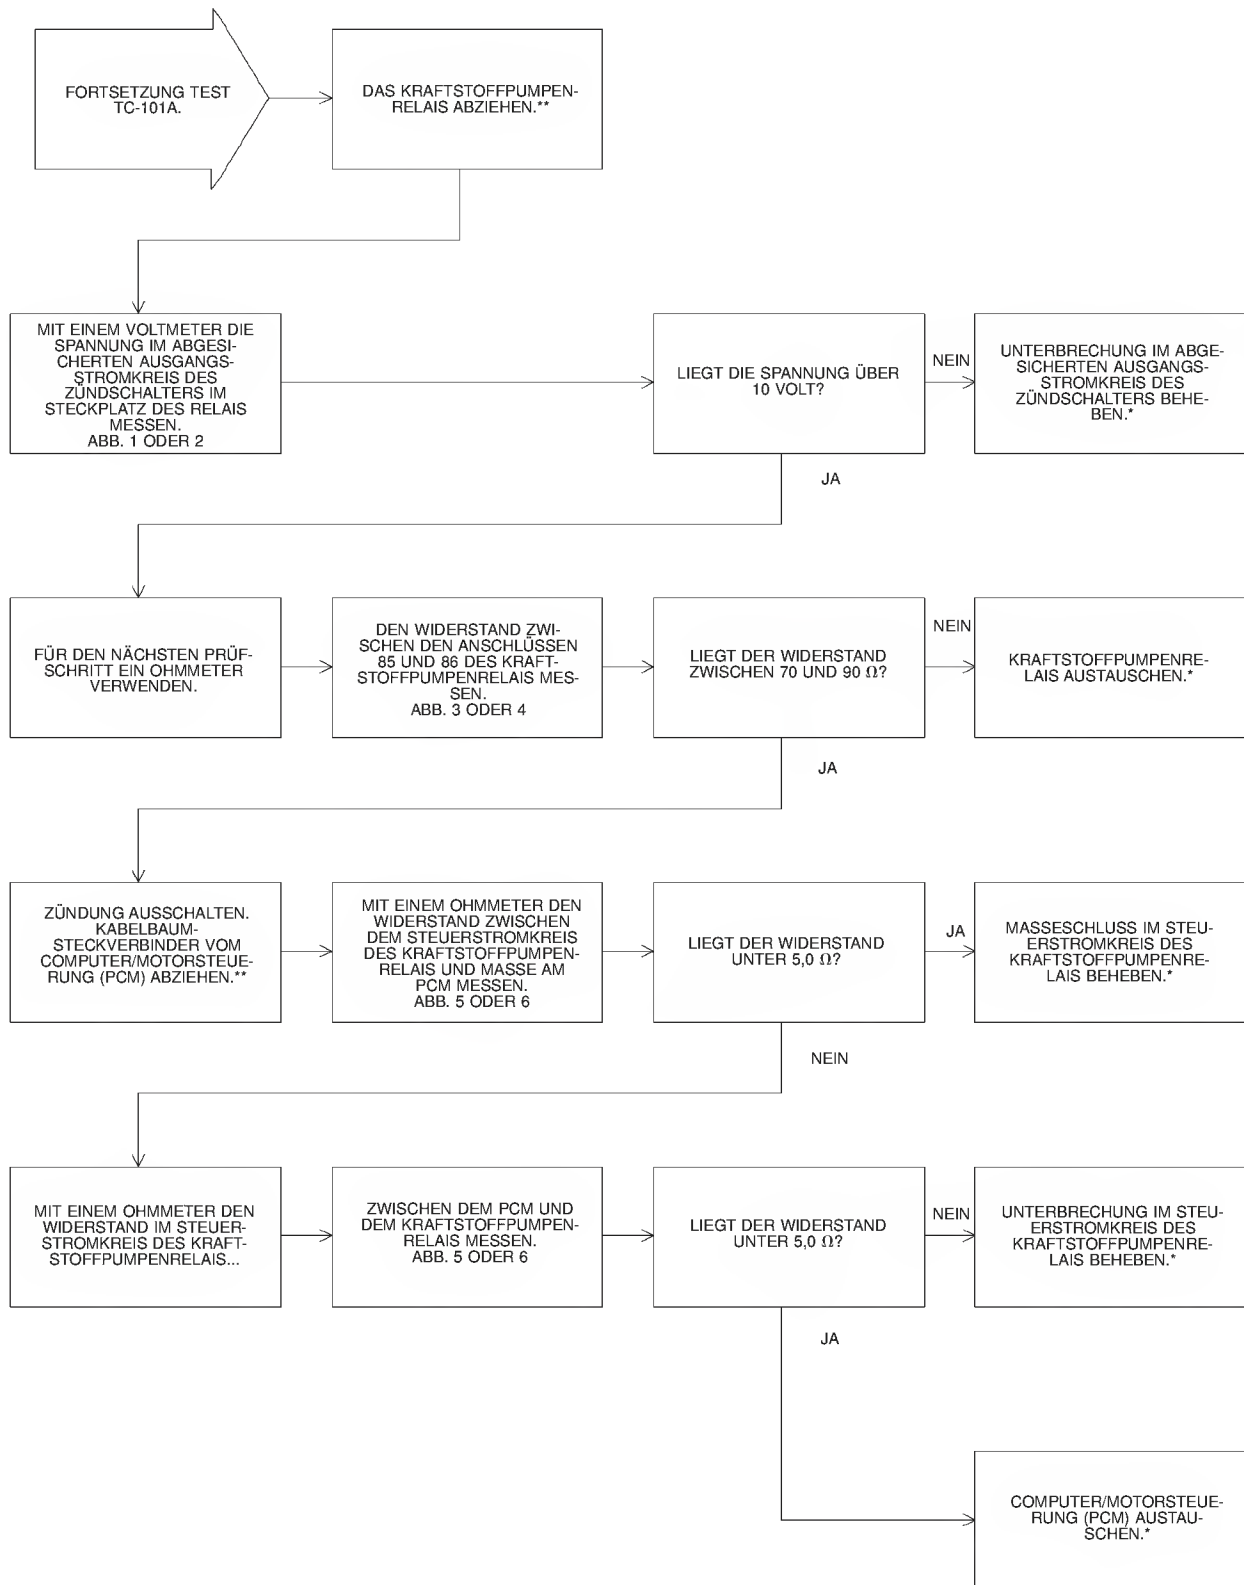

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*


***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-114A

BEHEBEN DES FEHLERS - P/N SWITCH STUCK IN PARK OR GEAR
(PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER KLEMMT IN STELLUNG P ODER EINER DER FAHRSTUFEN)


Vor TEST TC-114A erst DTC-TEST durchführen

TYP XJ (2.5L-MOTOR)

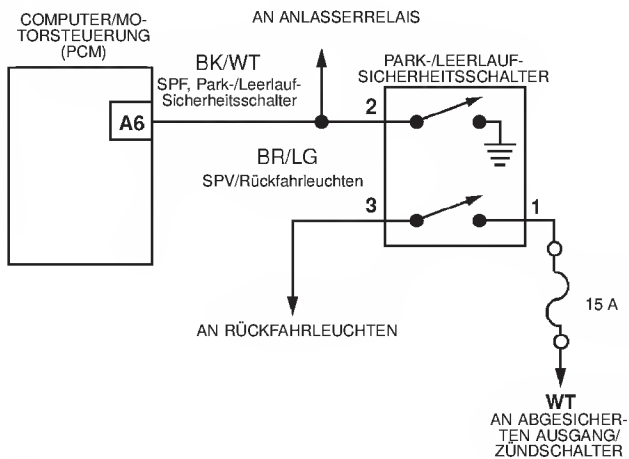


80b610d6

TYP TJ (2.5L- UND 4.0L-MOTOR)

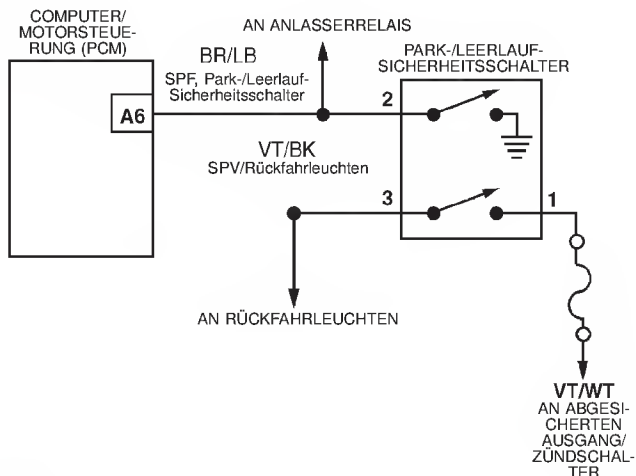

80b11885

TYP XJ (4.0L-MOTOR)

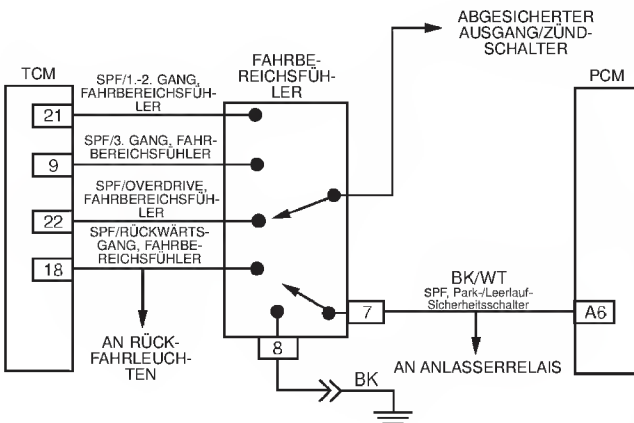

80b76ec9

Bezeichnung: Park/Neutral Switch Failure (Sense Circuit) (Fehler Park-/Leerlauf-Sicherheitsschalter (Spannungsfühler-Stromkreis))

Überwachung: Getriebe in Stellung Park, Neutral (Leerlauf) oder Drive (Fahrt) und nicht im Ausweichmodus.

Aufnahmebedingung: Dieser Fehlercode wird gespeichert, wenn der PCM eine nicht korrekte Schalterstellung des Park-/Leerlauf-Sicherheitsschalters bei einer bestimmten Betriebsart des Fahrzeugs registriert.

Funktionsprinzip: Der Fahrbereichsfühler meldet dem PCM, ob sich das Getriebe in Stellung P oder N befindet. Befindet sich das Getriebe in Stellung P oder N, ist der Spannungsfühler-Stromkreis des Park-/Leerlauf-Sicherheitsschalters an Masse geschaltet.

Mögliche Ursachen:


- > Steckverbinder-Anschlüsse und/oder Anschlußkabel
- > Park-/Leerlauf-Sicherheitsschalter defekt
- > Mechanische Getriebestörungen
- > PCM defekt

80aa0f39

TEST TC-114A

BEHEBEN DES FEHLERS - P/N SWITCH STUCK IN PARK OR GEAR
(PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER KLEMMT IN STELLUNG P ODER EINER DER FAHRSTUFEN)

Vor TEST TC-114A erst DTC-TEST durchführen

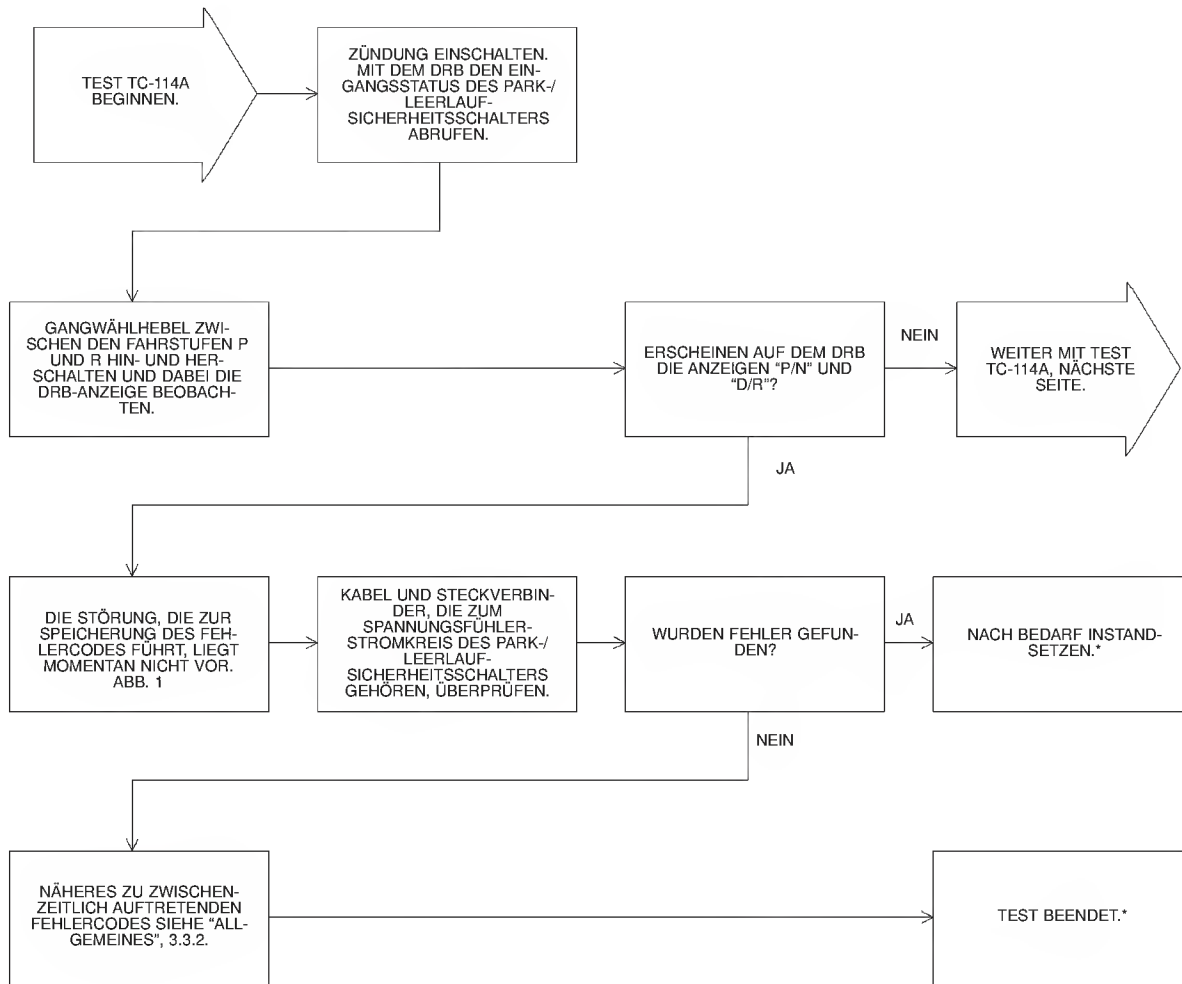


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-114A


FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - P/N SWITCH STUCK IN PARK OR IN GEAR
(PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER KLEMMT IN STELLUNG P ODER EINER DER FAHRSTUFEN)

ALLE ANDEREN

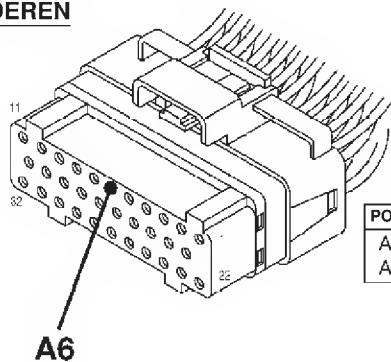

SCHWARZER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A6	BK/WT	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER (XJ 2.5L-MOTOR)
A6	BR/LB	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER (TJ 2.5L-, 4.0L-MOTOR)

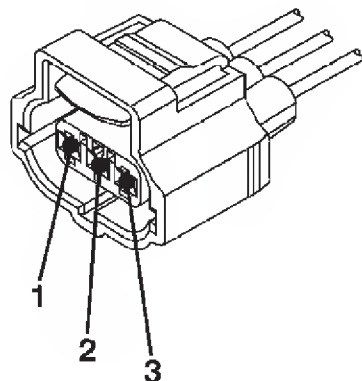

STECKVERBINDER, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER

XJ MIT 2.5L-MOTOR UND AUTOMATIKGETRIEBE

POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
2	BK/WT	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
3	BR/LG	SPV/RÜCKFAHRLEUCHTEN

TJ MIT 2.5L- UND MIT 4.0L-MOTOR UND AUTOMATIKGETRIEBE


POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
2	BR/LB	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
3	VT/BK	SPV/RÜCKFAHRLEUCHTEN

ABB. 1

80b76ec8

TYP XJ 4.0L-MOTOR

SCHWARZER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

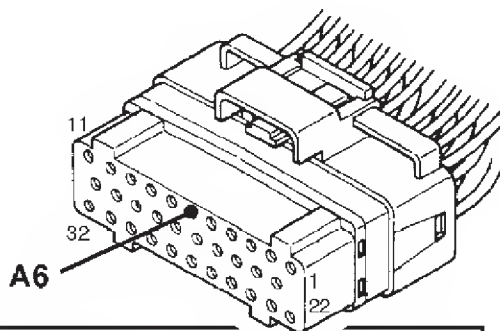

POL	FARBE	BELEGUNG
A6	BK/WT	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER

STECKVERBINDER/FAHRBE-REICHSFÜHLER

POL	FARBE	BELEGUNG
7	BK/WT	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
8	BK	MASSE


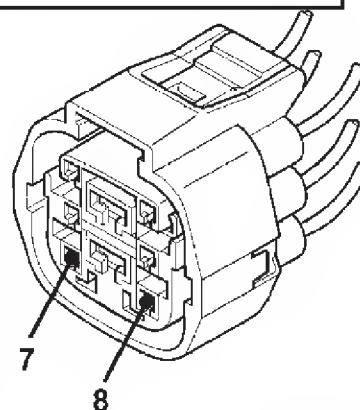


ABB. 2

80ab373a

TEST TC-114A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - P/N SWITCH STUCK IN PARK OR IN GEAR
(PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER KLEMMT IN STELLUNG P ODER EINER DER FAHRSTUFEN)**

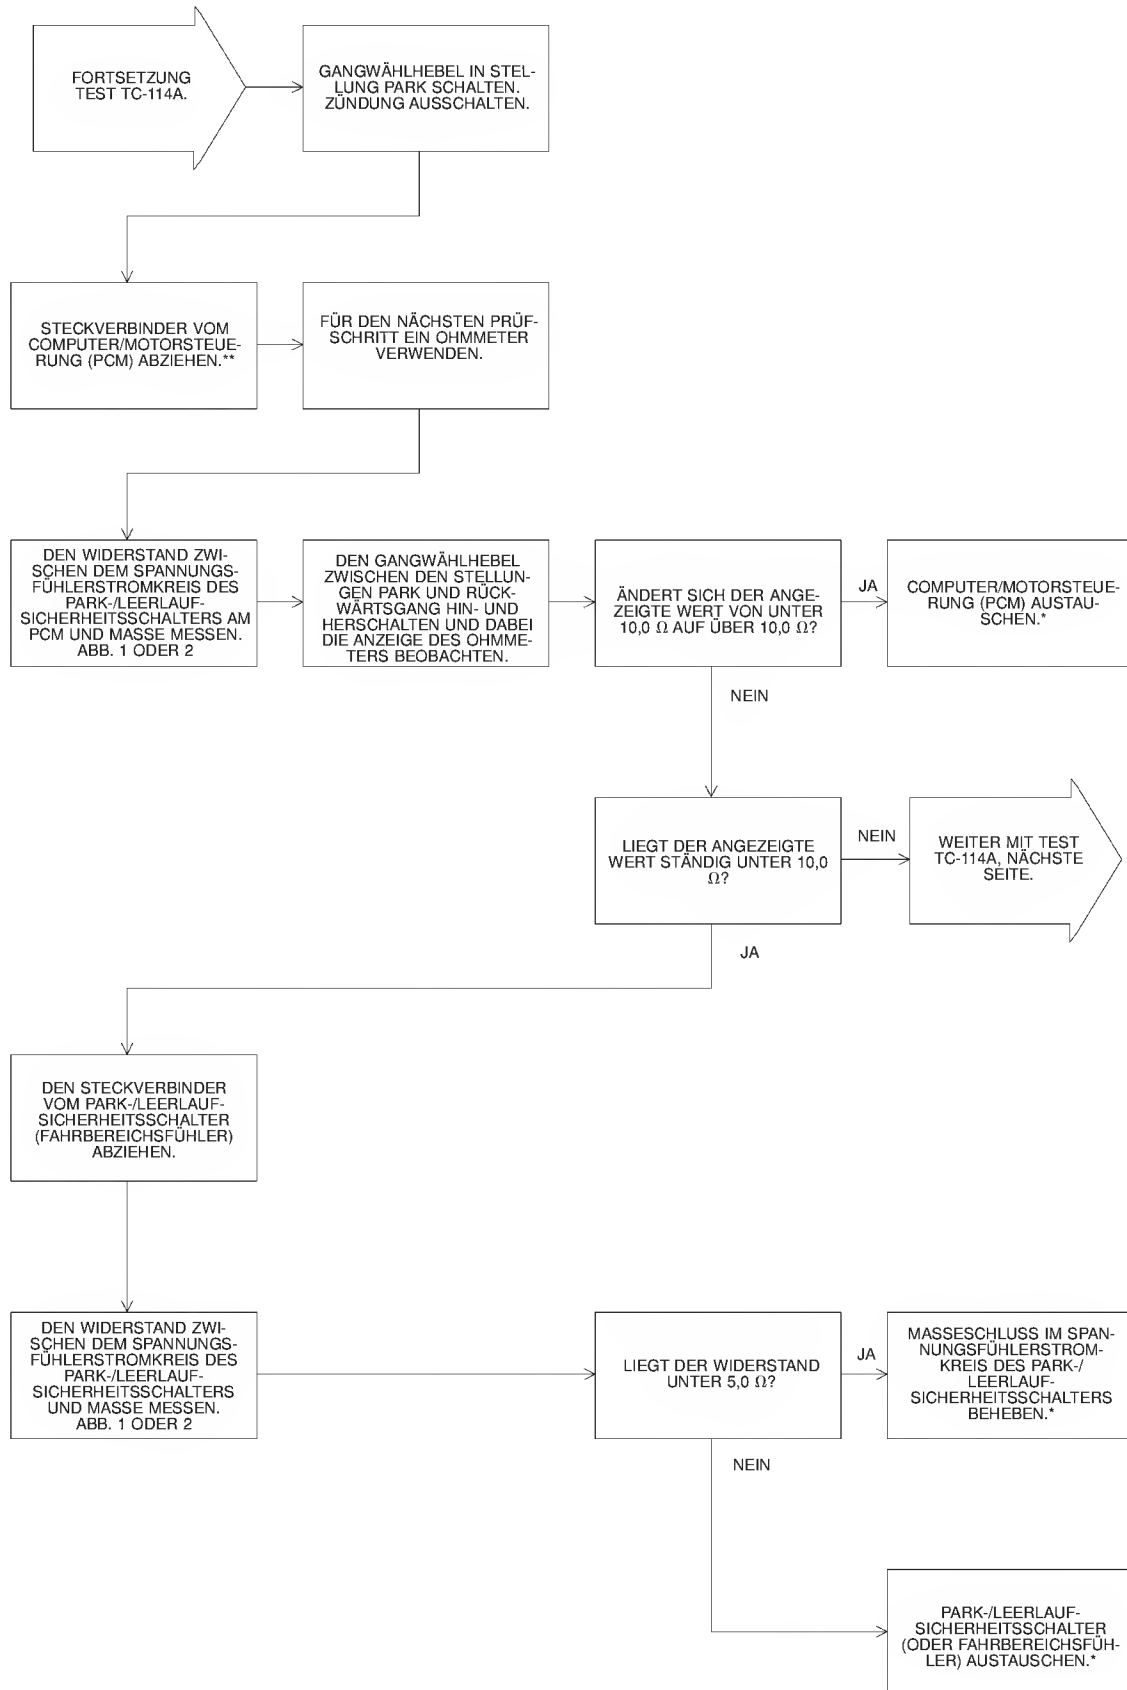


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-114A


FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - P/N SWITCH STUCK IN PARK OR GEAR
(PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER KLEMMT IN STELLUNG P ODER EINER DER FAHRSTUFEN)

ALLE ANDEREN

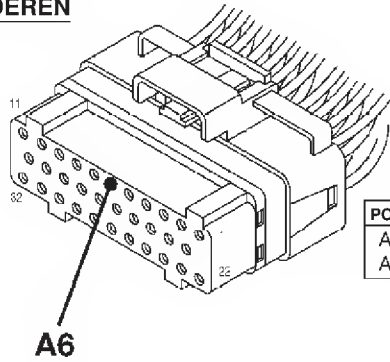

SCHWARZER STECKVERBINDER, COMPU-
TER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A6	BK/WT	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER (XJ 2.5L-MOTOR)
A6	BR/LB	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER (TJ 2.5L-, 4.0L-MOTOR)

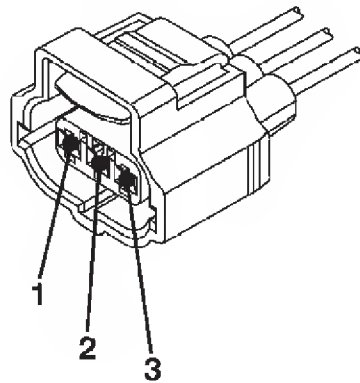

STECKVERBINDER, PARK-/
LEERLAUF-
SICHERHEITSSCHALTER

XJ MIT 2.5L-MOTOR UND
AUTOMATIKGETRIEBE

POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
2	BK/WT	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
3	BR/LG	SPV/RÜCKFAHRLEUCHTEN

TJ MIT 2.5L- UND 4.0L-MOTOR UND AUTOMATIKGE-
TRIEBE


POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
2	BR/LB	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
3	VT/BK	SPV/RÜCKFAHRLEUCHTEN

ABB. 1

80b76ec8

TYP XJ 4.0L-MOTOR

SCHWARZER STECKVERBINDER,
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

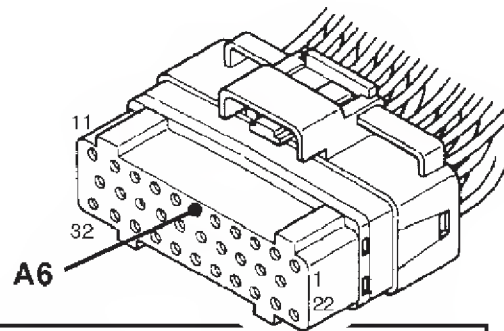

POL	FARBE	BELEGUNG
A6	BK/WT	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER

STECKVERBINDER/FAHRBE-
REICHSFÜHLER

POL	FARBE	BELEGUNG
7	BK/WT	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
8	BK	MASSE


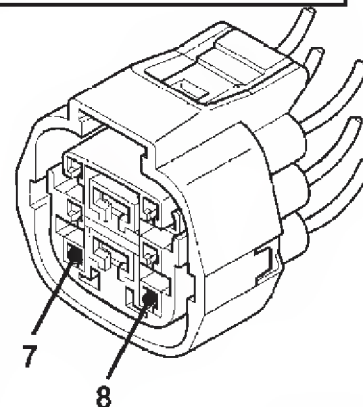


ABB. 2

80ab373a

TEST TC-114A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - P/N SWITCH STUCK IN PARK OR GEAR
(PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER KLEMMT IN STELLUNG P ODER EINER DER FAHRSTUFEN)**

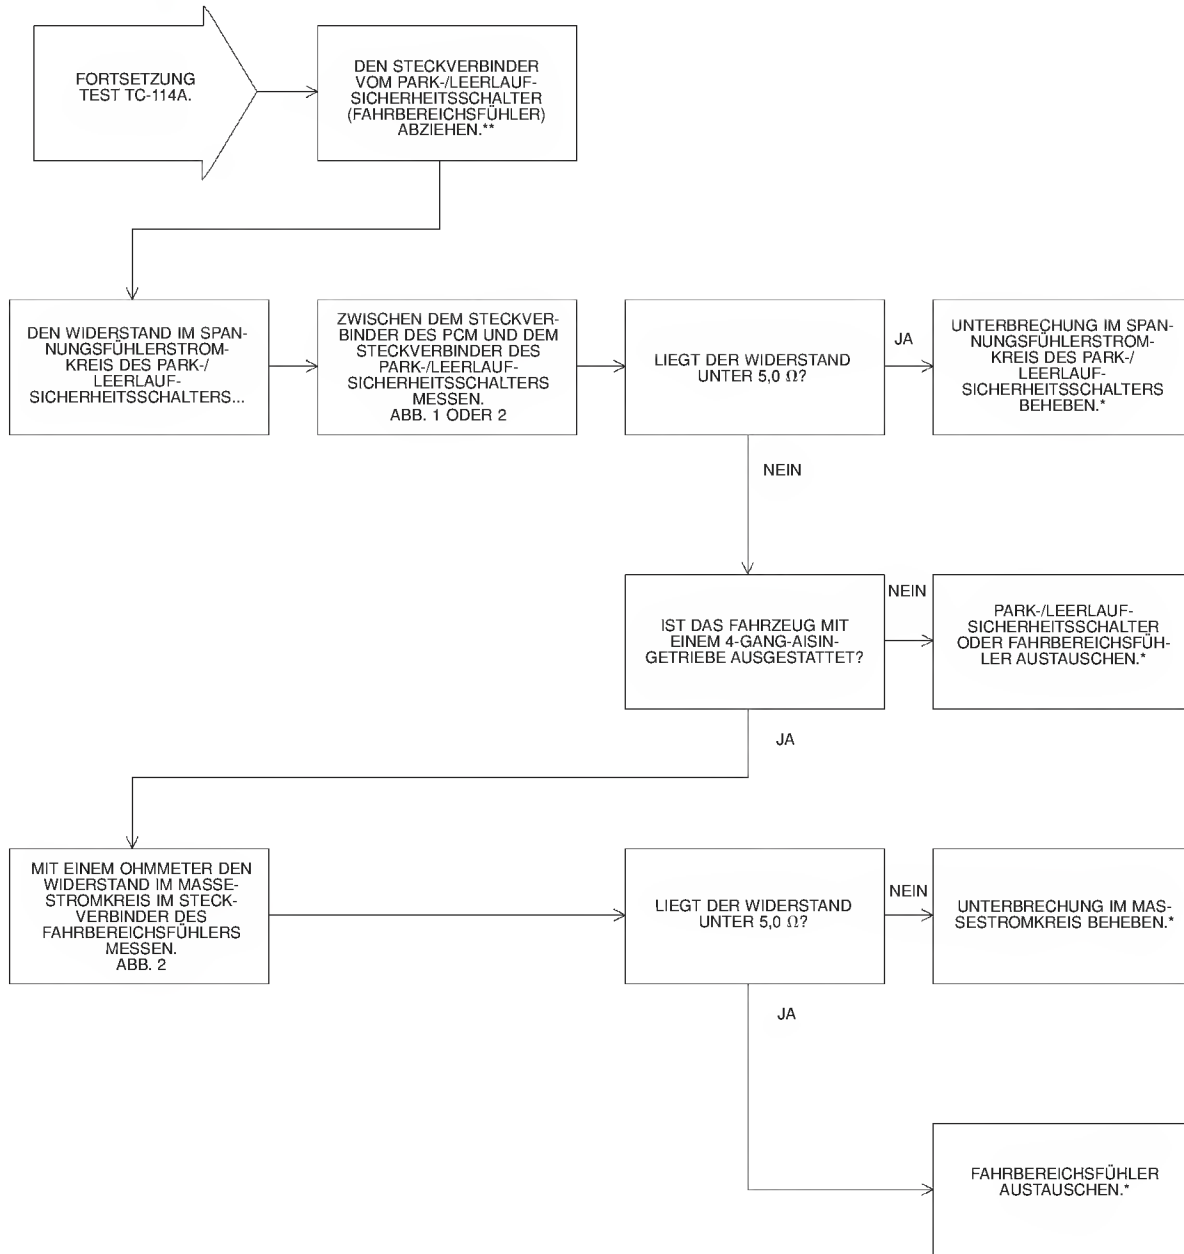


**Nachprüfung VER-2A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-115A
BEHEBEN DES FEHLERS - POWER STEERING SWITCH FAILURE (FEHLFUNKTION DRUCKSCHALTER/SERVOLENKUNG)

Vor TEST TC-115A erst DTC-TEST durchführen

TJ/XJ MIT 2.5L-MOTOR

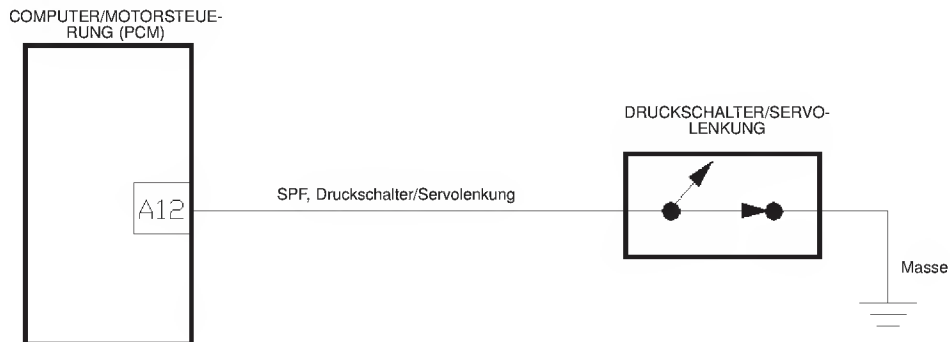

4070103

Bezeichnung: Power Steering Switch Failure (Fehler Druckschalter/Servolenkung)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und laufendem Motor.

Aufnahmebedingung: Fahrgeschwindigkeit liegt seit über 30 Sekunden über 65 km/h (40 mph) und der Druckschalter der Servolenkung bleibt geöffnet.

Funktionsprinzip: Der Computer/Motorsteuerung (PCM) überwacht den Druckschalter/Servolenkung auf ein Signal für zu hohen Druck. Der Druckschalter meldet dem PCM, wenn die Servolenkung unter Last steht (Druck über 34,5 bar/500 psi). Während dieser Phase hebt der PCM die Drehzahl an, um ein Absterben des Motors zu verhindern. Der Druckschalter/Servolenkung ist normalerweise geschlossen.

Mögliche Ursachen:


- > Unterbrechung im Druckschalter/Servolenkung
- > PCM defekt
- > Steckverbinder/Anschlüsse
- > Steckverbinder/Kabel

3220603

TEST TC-115A

BEHEBEN DES FEHLERS - POWER STEERING SWITCH FAILURE (FEHLFUNKTION DRUCKSCHALTER/SERVOLENKUNG)

Vor TEST TC-115A erst DTC-TEST durchführen

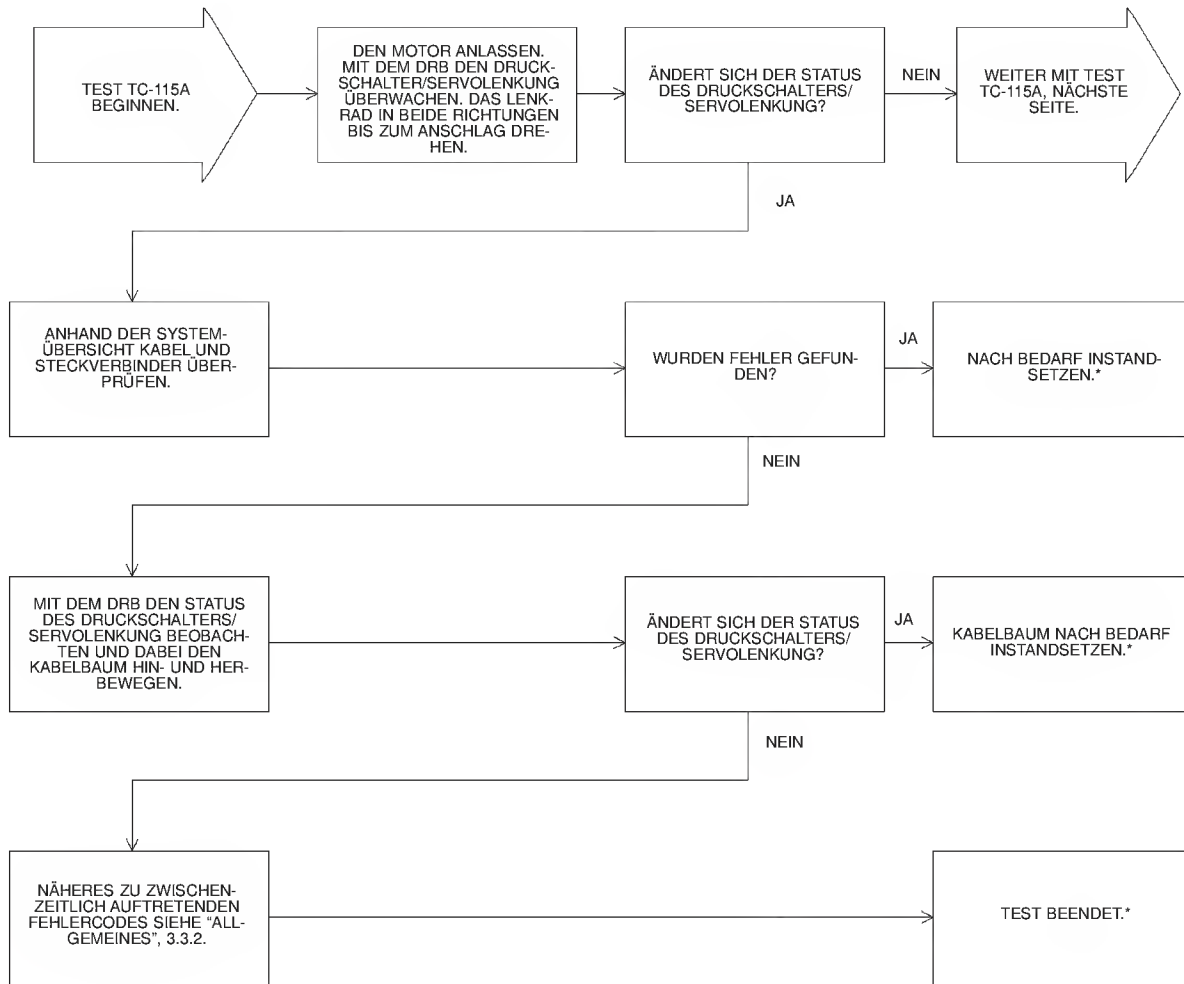

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-115A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - POWER STEERING SWITCH FAILURE
(FEHLFUNKTION DRUCKSCHALTER/SERVOLENKUNG)

TJ/XJ MIT 2.5L-MOTOR

STECKVERBINDER, DRUCKSCHALTER/SERVOLENKUNG

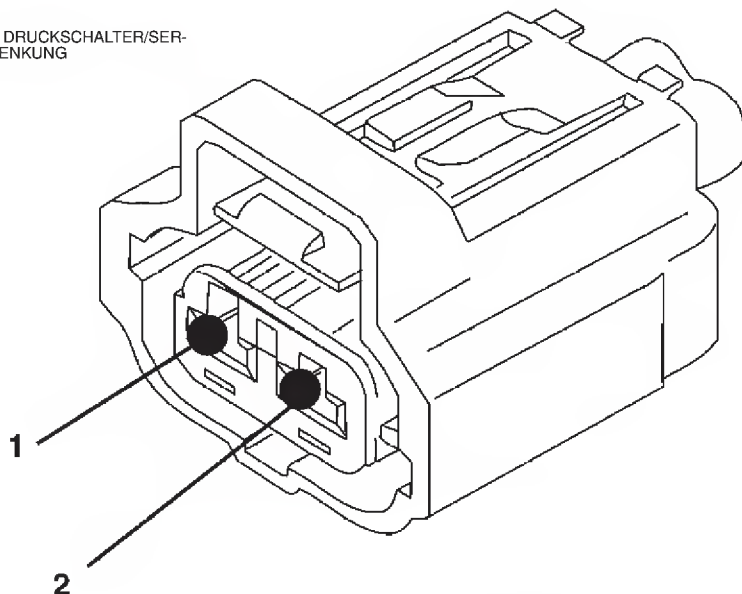


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BK	MASSE
2	DB/BR	SPF, DRUCKSCHALTER/SERVOLENKUNG (TJ/XJ MIT 2.5L-MOTOR)

80b76f27

ABB. 1


TJ/XJ MIT 2.5L-MOTOR

STECKVERBINDER, DRUCKSCHALTER/SERVOLENKUNG

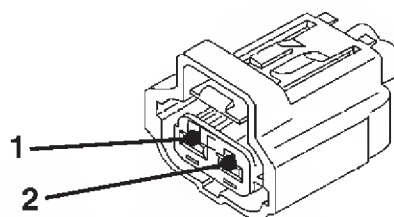

POL	FARBE	BELEGUNG
1	BK	MASSE
2	DB/BR	SPF, DRUCKSCHALTER/SERVOLENKUNG

SCHWARZER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

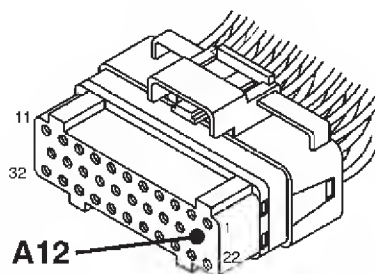


POL	FARBE	BELEGUNG
A12	DB/BR	SPF, DRUCKSCHALTER/SERVOLENKUNG (TJ/XJ MIT 2.5L-MOTOR)

80b76f28

ABB. 2

TEST TC-115A

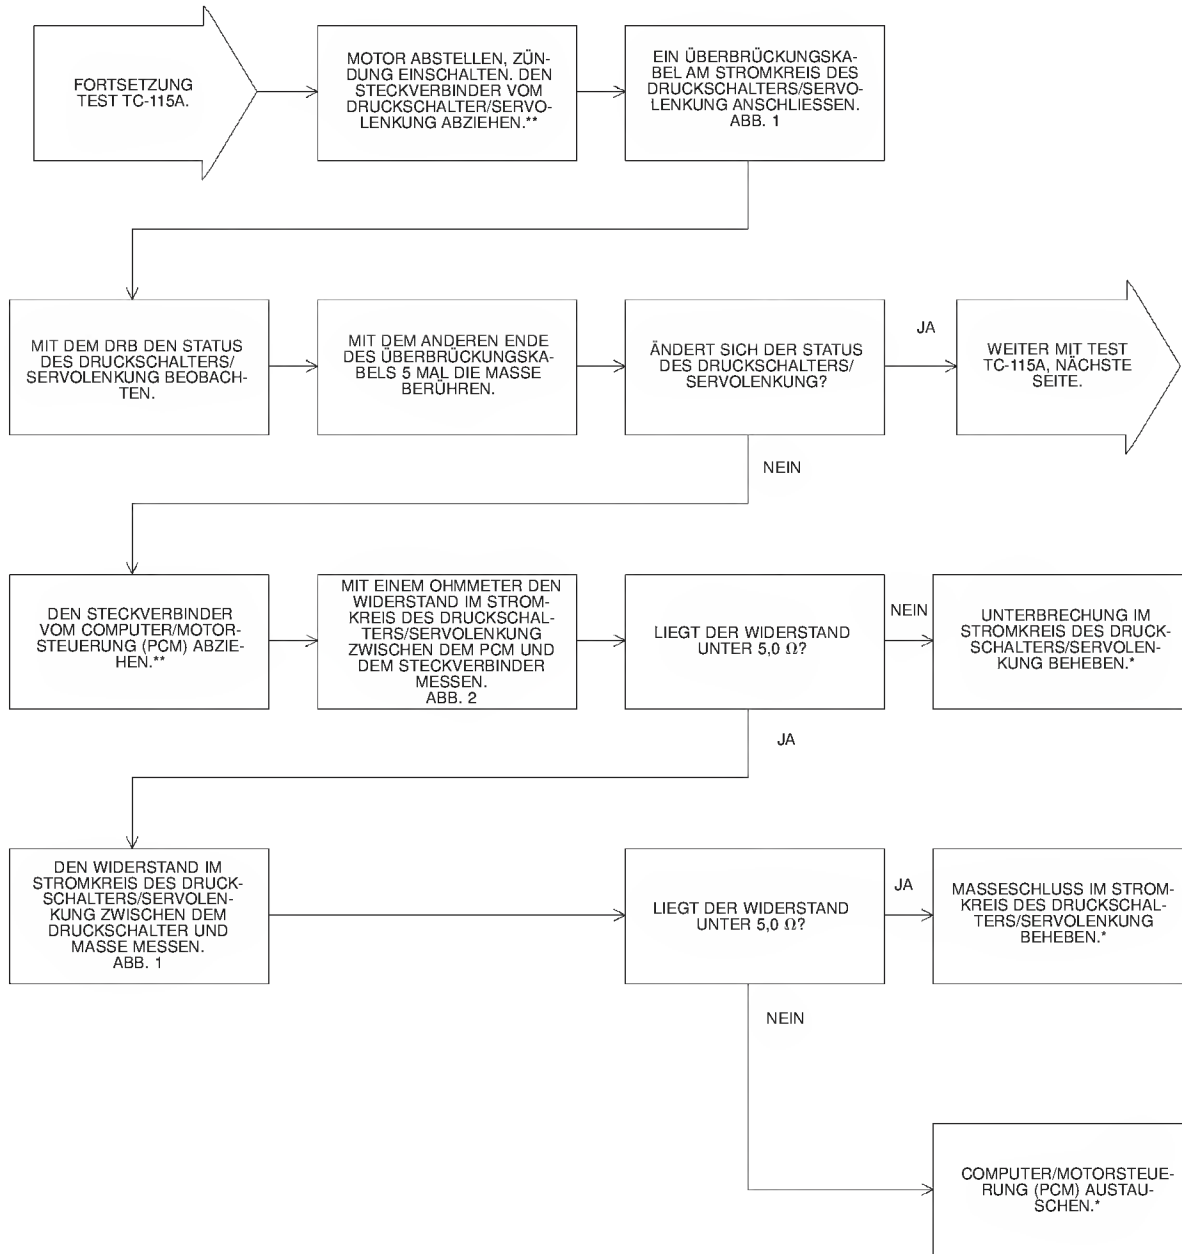
FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - POWER STEERING SWITCH FAILURE
(FEHLFUNKTION DRUCKSCHALTER/SERVOLENKUNG)

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-115A


FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - POWER STEERING SWITCH FAILURE
(FEHLFUNKTION DRUCKSCHALTER/SERVOLENKUNG)

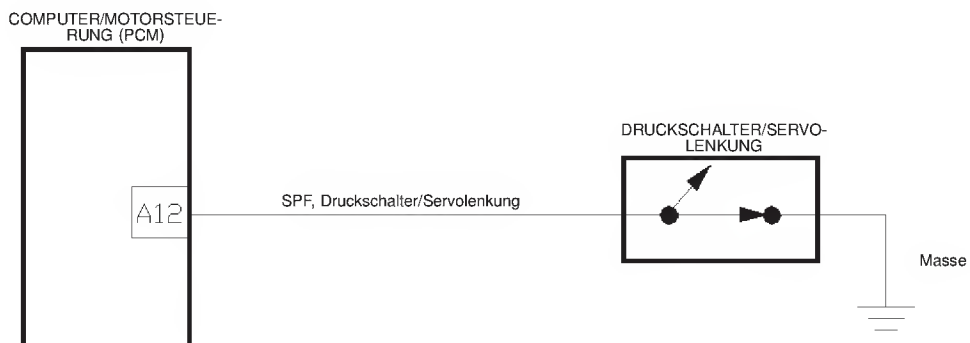

4070103

2.5L-MOTOR TJ/XJ

STECKVERBINDER, DRUCKSCHALTER/SERVOLENKUNG

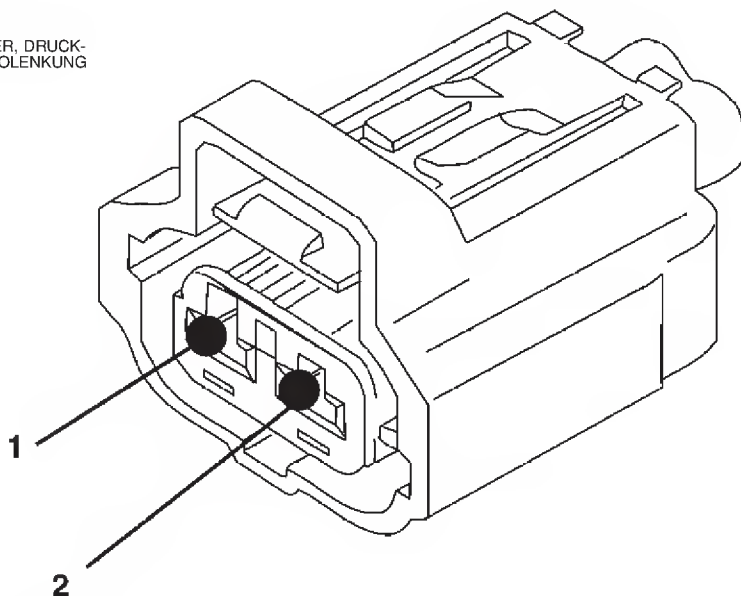


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BK	MASSE
2	DB/BR	SPF, DRUCKSCHALTER/SERVOLENKUNG (TJ/XJ MIT 2.5L-MOTOR)

80b76f27

ABB. 1

TEST TC-115A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - POWER STEERING SWITCH FAILURE
(FEHLFUNKTION DRUCKSCHALTER/SERVOLENKUNG)**

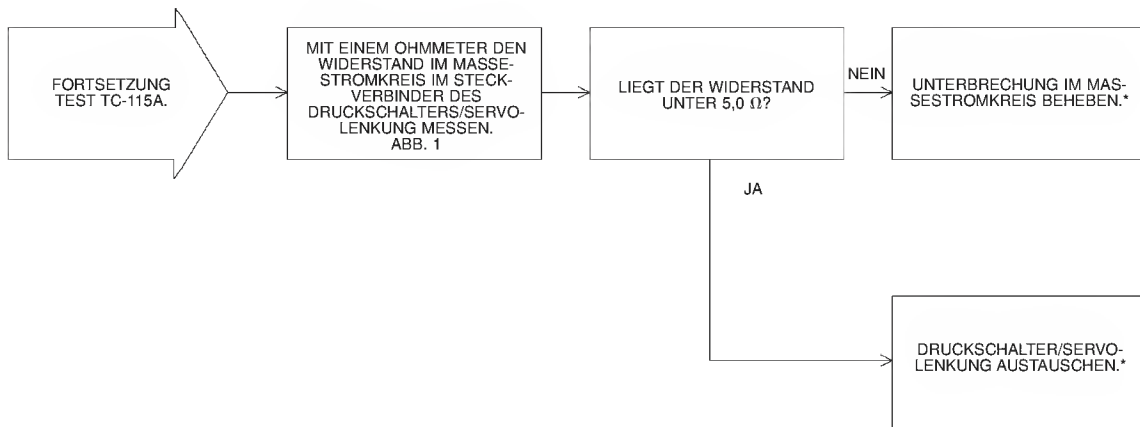

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

Bezeichnung: Fuel System Rich (Gemisch zu fett)

Überwachung: Motor läuft im Regelbetrieb und die Außentemperatur/Batterietemperatur liegt über -7 °C (20 °F) und die Meereshöhe unter 2500 m (8000 ft.).

Aufnahmebedingung: Der PCM überprüft anhand eines Tests, ob das Kraftstoff-/Luftgemisch zu fett ist. Wenn dies bei zwei Fahrten der Fall ist, wird die Systemkontrollleuchte (MIL) eingeschaltet und ein Fehlercode gespeichert. Die Systemkontrollleuchte bleibt für mindestens zwei weitere Fahrten eingeschaltet, wird jedoch wieder ausgeschaltet, wenn die Bedingungen zur Speicherung dieses Fehlercodes bei weiteren Fahrten nicht mehr gegeben sind.

Funktionsprinzip: Der Katalysator funktioniert am besten, wenn das Verhältnis des Kraftstoff-/Luftgemisches genau oder annähernd 1:14,7 beträgt. Der PCM regelt dies durch Kurzzeitkorrekturen der Impulsdauer der Einspritzventile auf der Grundlage der Ausgangssignale der vorgeschalteten Lambda-Sonde. Die im Speicher einprogrammierten Werte dienen als Mittel zur Selbstkalibrierung, die der PCM nutzt, um Änderungen der Motordaten, Toleranzbereiche der Fühler und Geber und die Abnutzung des Motors im Laufe eines Motorlebens auszugleichen. Durch Überwachung des aktuellen Kraftstoff-/Luft-Verhältnisses über die vorgeschaltete Lambda-Sonde (Kurzzeitkorrektur) und durch Vergleich dieses Wertes mit dem einprogrammierten Speicherwert (Langzeitkorrektur bzw. Speicher/Korrekturfaktor) läßt sich feststellen, ob die Kraftstoffanlage innerhalb der Toleranzwerte arbeitet, die nötig sind, um einen Abgastest erfolgreich zu bestehen. Wenn eine Störung auftritt, die verhindert, daß der PCM das optimale Kraftstoff-/Luft-Verhältnis aufrecht erhält, wird die Systemkontrollleuchte eingeschaltet.

Mögliche Ursachen:


- > Katalysator zugesetzt
- > Computer/Motorsteuerung (PCM)
- > Toleranzen der Motorbauteile
- > Einspritzventile klemmen in geöffnetem Zustand
- > MAP-Fühler
- > Vorgeschaltete Lambda-Sonde
- > Kraftstoffdruckregler
- > Kabelbaum/Steckverbinder

80660077

TEST TC-118A

BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL SYSTEM RICH 1/1 RICH (GEMISCH ZU FETT/RECHTE VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE)

Vor TEST TC-118A erst DTC-TEST durchführen

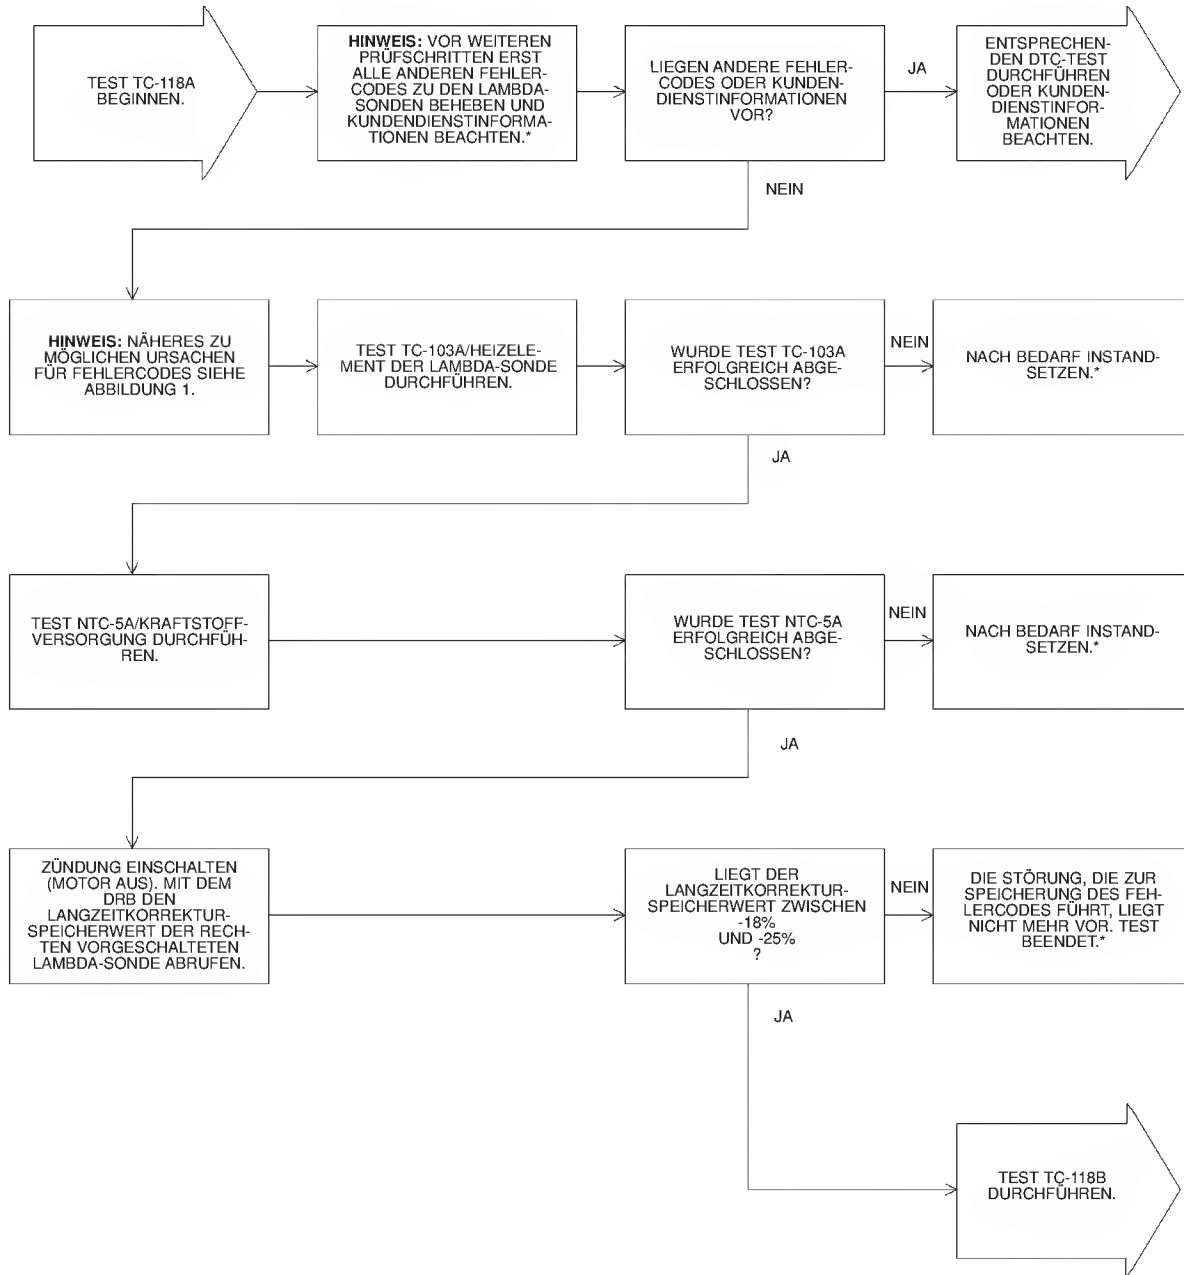

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-118B

BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL SYSTEM RICH 1/1 RICH (GEMISCH ZU FETT/RECHTE VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE)


Vor TEST TC-118B erst TC-118A durchführen

TYP TJ

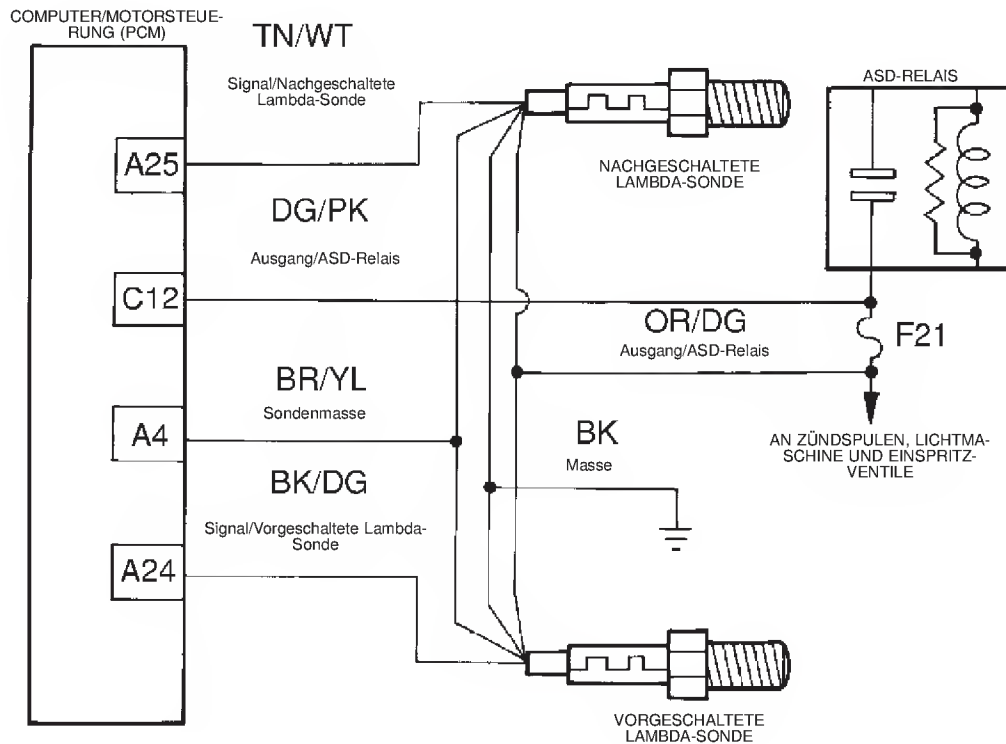

80b118a1

TYP XJ

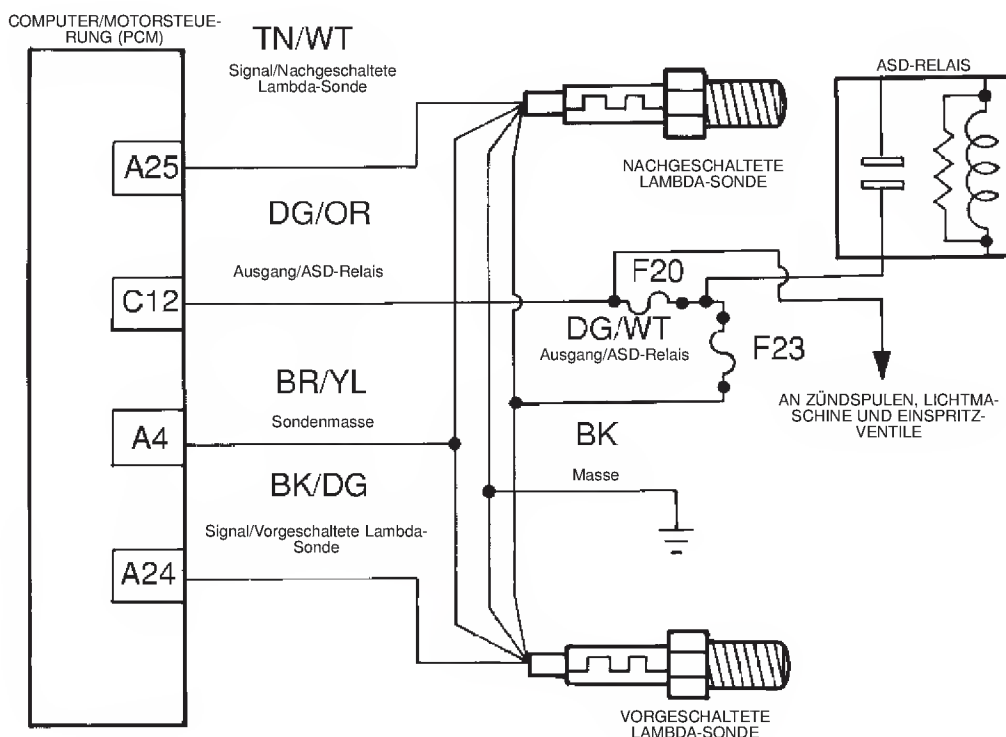

80b118a2

TEST TC-118B	BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL SYSTEM RICH 1/1 RICH (GEMISCH ZU FETT/RECHTE VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE)
Vor TEST TC-118B erst TC-118A durchführen	
<p>Anhand der Systemübersicht überprüfen, ob alle Kabel und Steckverbinder in Ordnung sind.</p> <p>Alle unten aufgeführten Tests in der angegebenen Reihenfolge durchführen. Treten bei einem Test keine Fehler auf, den nächsten Test durchführen, bis die Störung festgestellt ist.</p> <p>Kraftstoffdruck.TEST NTC-5A</p> <p>Kühlmittel-Temperaturfühler (ECT)TEST NTC-6A</p> <p>Fühler/Drosselklappenstellung (TPS)TEST NTC-7A</p> <p>Ansaugunterdruckfühler (MAP)TEST NTC-8A</p> <p>Mechanische Systeme des Motors.TEST NTC-13A</p> <p>Kraftstoffdampf-AbsauganlageTEST NTC-17A</p>	

TEST TC-119A**BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL SYSTEM LEAN 1/1 LEAN (GEMISCH ZU MAGER/RECHTE VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE)**

Vor TEST TC-119A erst DTC-TEST durchführen

Bezeichnung: Fuel System Lean (Gemisch zu mager)**Überwachung:** Motor läuft im Regelbetrieb und die Außentemperatur/Batterietemperatur liegt über -7°C (20°F) und die Meereshöhe unter 2500 m (8000 ft.).**Aufnahmebedingung:** Der PCM überprüft anhand eines Tests, ob das Kraftstoff-/Luftgemisch zu mager ist. Wenn dies bei zwei Fahrten der Fall ist, wird die Systemkontrollleuchte (MIL) eingeschaltet und ein Fehlercode gespeichert. Die Systemkontrollleuchte bleibt für mindestens zwei weitere Fahrten eingeschaltet, wird jedoch wieder ausgeschaltet, wenn die Bedingungen zur Speicherung dieses Fehlercodes bei weiteren Fahrten nicht mehr gegeben sind.**Funktionsprinzip:** Der Katalysator funktioniert am besten, wenn das Verhältnis des Kraftstoff-/Luftgemisches genau oder annähernd 1:14,7 beträgt. Der PCM regelt dies durch Kurzzeitkorrekturen der Impulsdauer der Einspritzventile auf der Grundlage der Ausgangssignale der vorgeschalteten Lambda-Sonde. Die im Speicher einprogrammierten Werte dienen als Mittel zur Selbstkalibrierung, die der PCM nutzt, um Änderungen der Motordaten, Toleranzbereiche der Fühler und Geber und die Abnutzung des Motors im Laufe eines Motorlebens auszugleichen. Durch Überwachung des aktuellen Kraftstoff-/Luft-Verhältnisses über die vorgeschaltete Lambda-Sonde (Kurzzeitkorrektur) und durch Vergleich dieses Wertes mit dem einprogrammierten Speicherwert (Langzeitkorrektur bzw. Speicher/Korrekturfaktor) läßt sich feststellen, ob die Kraftstoffanlage innerhalb der Toleranzwerte arbeitet, die nötig sind, um einen Abgastest erfolgreich zu bestehen. Wenn eine Störung auftritt, die verhindert, daß der PCM das optimale Kraftstoff-/Luft-Verhältnis aufrecht erhält, wird die Systemkontrollleuchte eingeschaltet.**Mögliche Ursachen:**


- > Zündspule
- > Computer/Motorsteuerung (PCM)
- > Toleranzen der Motorbauteile
- > Auspuffkrümmer
- > Kraftstoffpumpe
- > Einlaßfilter/Kraftstoffpumpe
- > Zündkabel/Sekundärstromkreis
- > Kraftstoffstand zu niedrig
- > Einspritzventile klemmen in geschlossenem Zustand
- > MAP-Fühler
- > Vorgeschaltete Lambda-Sonde
- > Kraftstoffdruckregler
- > Kraftstoffpumpenrelais
- > Zündkerzen
- > Kabelbaum/Steckverbinder

80660063**ABB. 1**

TEST TC-119A

BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL SYSTEM LEAN 1/1 LEAN (GEMISCH ZU MAGER/RECHTE VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE)

Vor TEST TC-119A erst DTC-TEST durchführen

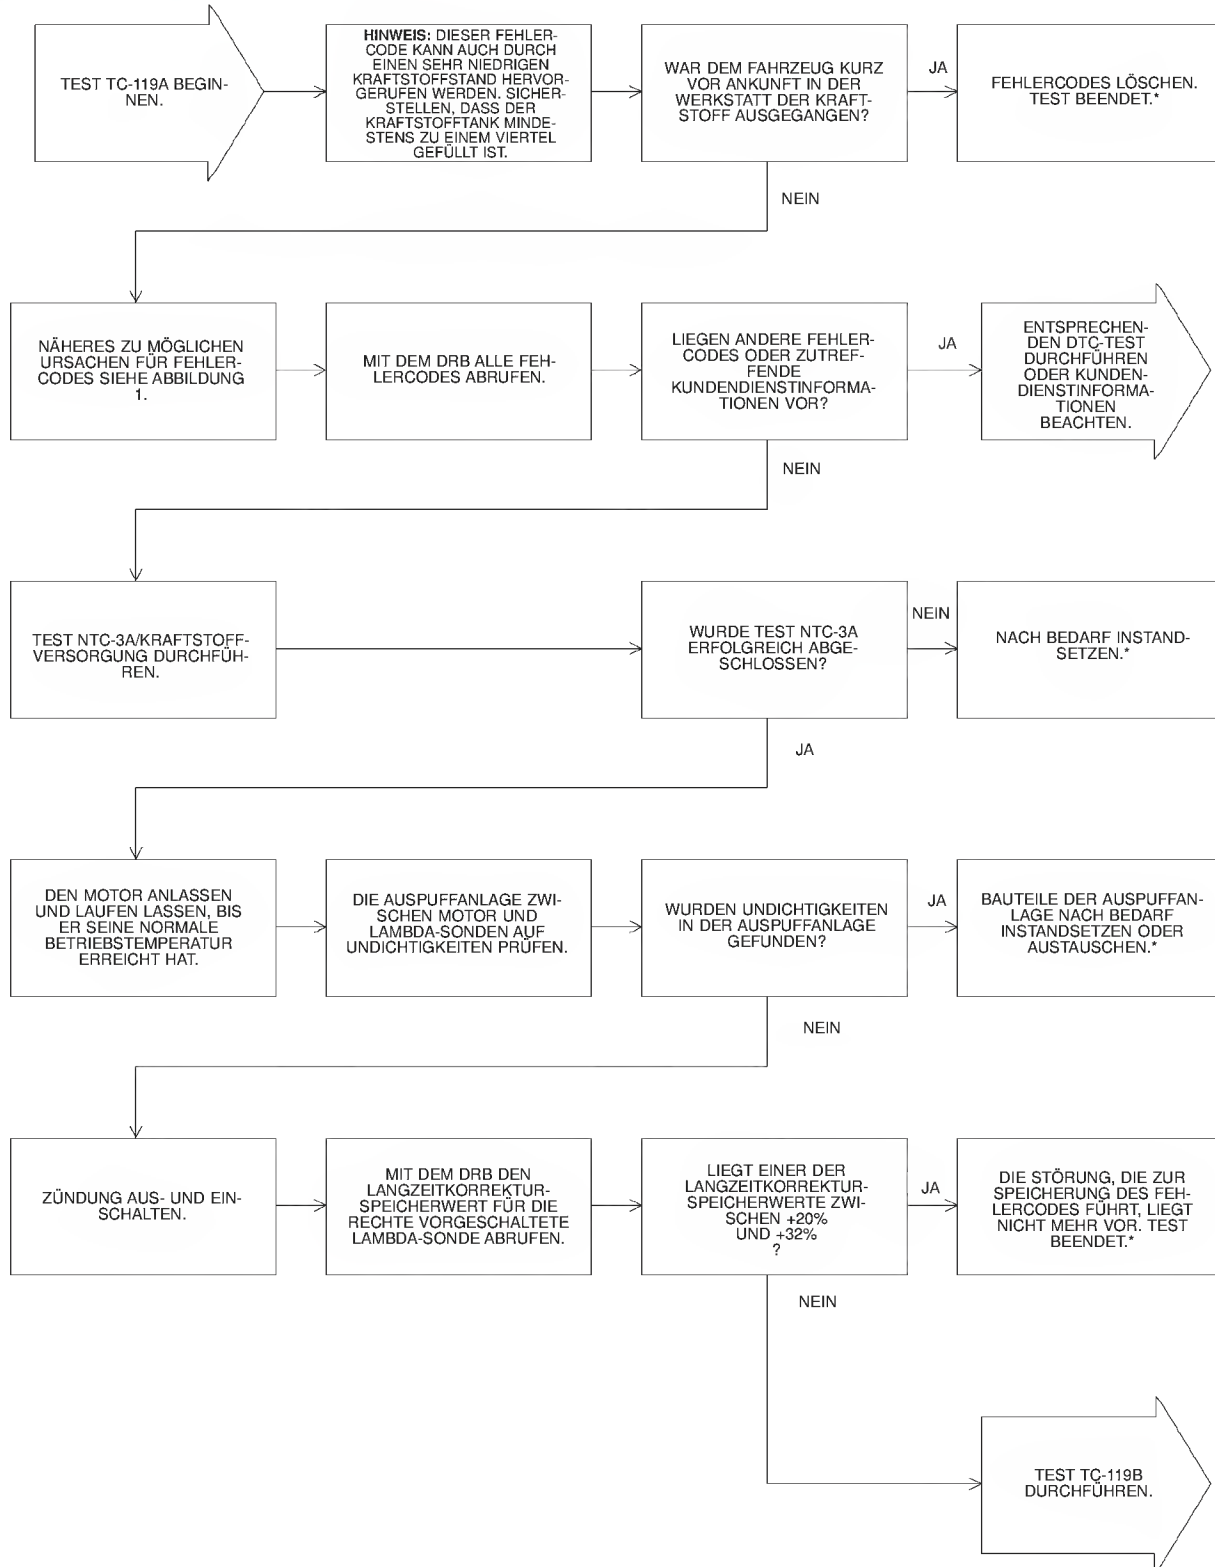

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-119B

BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL SYSTEM LEAN 1/1 LEAN (GEMISCH ZU MAGER/RECHTE VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE)


Vor TEST TC-119B erst TC-119A durchführen

TYP TJ

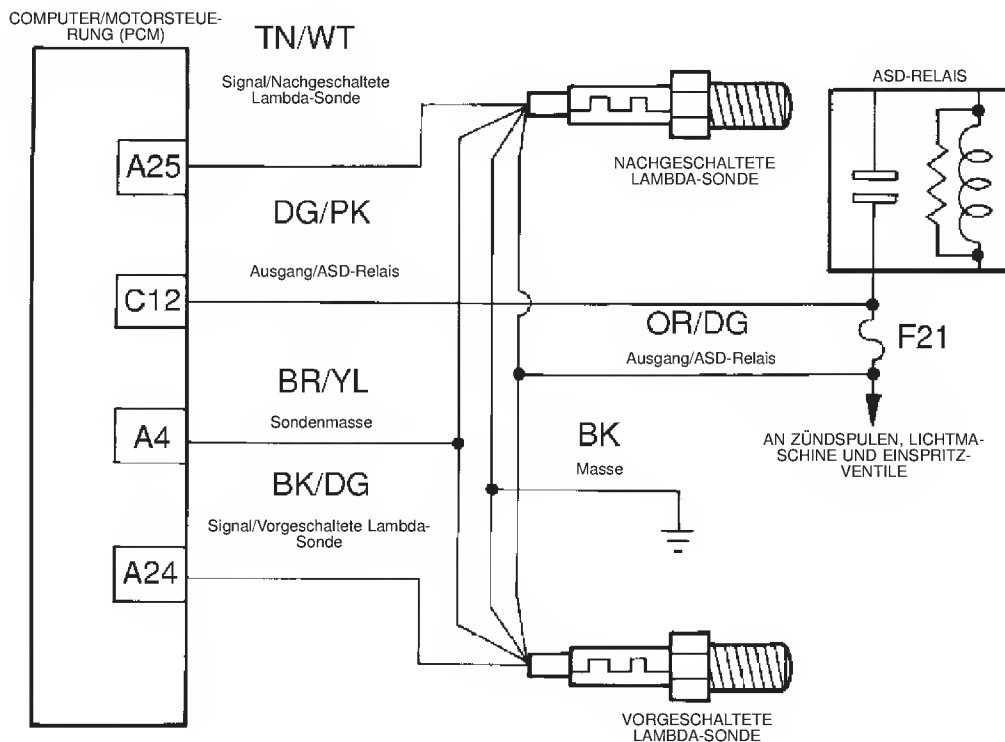

80b118a1

TYP XJ

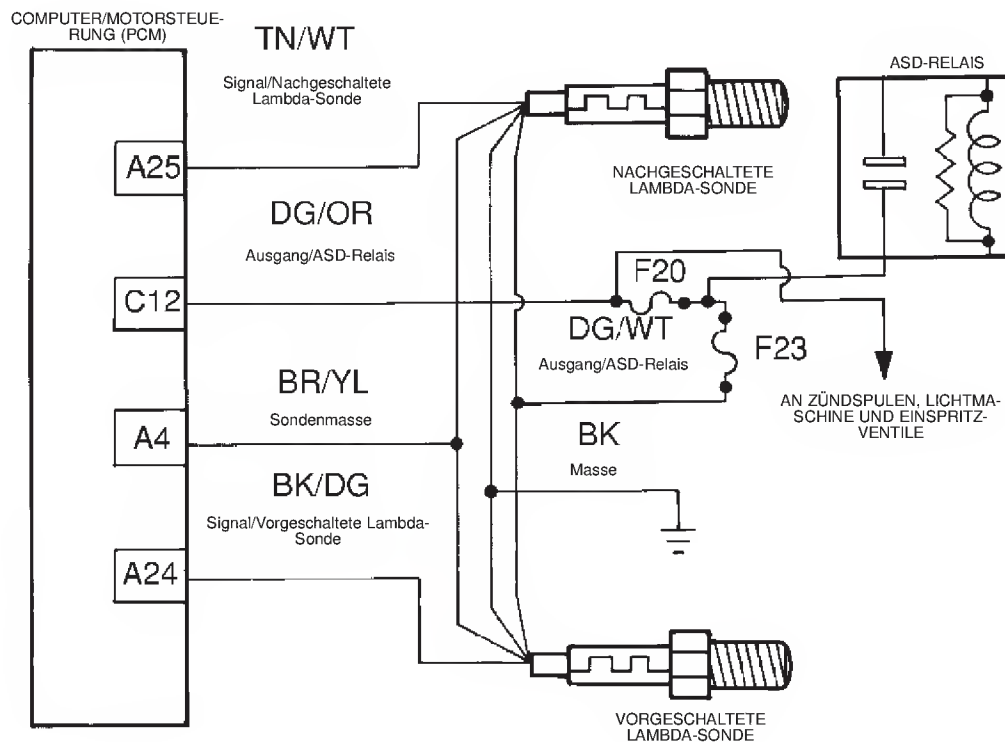

80b118a2


TEST TC-119B	BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL SYSTEM LEAN 1/1 LEAN (GEMISCH ZU MAGER/RECHTE VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE)
Vor TEST TC-119B erst TC-119A durchführen	
<p>Anhand der Systemübersicht überprüfen, ob alle Kabel und Steckverbinder in Ordnung sind.</p> <p>Alle unten aufgeführten Tests in der angegebenen Reihenfolge durchführen. Treten bei einem Test keine Fehler auf, den nächsten Test durchführen, bis die Störungsursache festgestellt ist.</p> <p>Kraftstoffdruck.TEST NTC-5A</p> <p>Kühlmittel-Temperaturfühler (ECT)TEST NTC-6A</p> <p>Fühler/Drosselklappenstellung (TPS)TEST NTC-7A</p> <p>Ansaugunterdruckfühler (MAP)TEST NTC-8A</p> <p>Mechanische Systeme des Motors.TEST NTC-13A</p>	

TEST TC-126A


BEHEBEN DES FEHLERS - 1/2 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE (KURZSCHLUSS ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG DER RECHTEN NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)

Vor TEST TC-126A erst DTC-TEST durchführen

TYP TJ

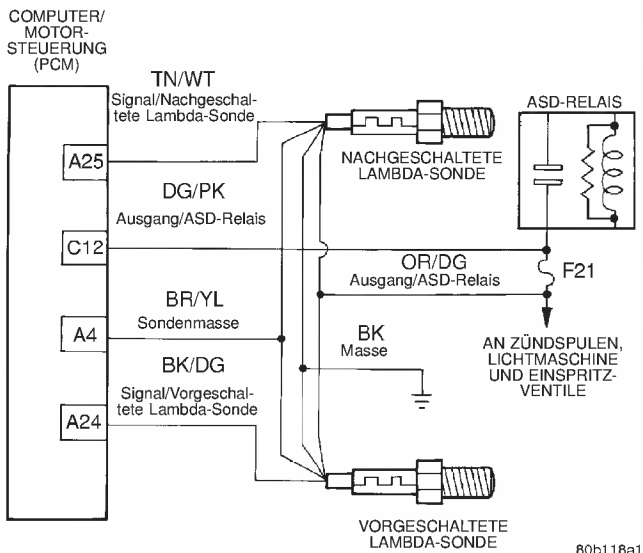

TYP XJ

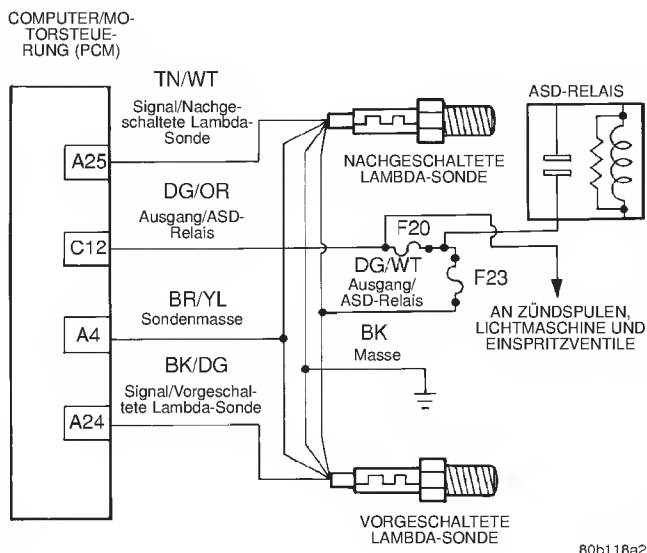

JTEC-LAMBDA-SONDEN-KONFIGURATION			
TJ MIT 2.5L-MOTOR	1/1 VORGESCHALTET	XJ MIT 2.5L-MOTOR	1/1 VORGESCHALTET
TJ MIT 2.5L-MOTOR	1/1 NACHGESCHALTET	XJ MIT 2.5L-MOTOR	1/2 NACHGESCHALTET
TJ MIT 4.0L-MOTOR	1/2 VORGESCHALTET	XJ MIT 4.0L-MOTOR	1/1 VORGESCHALTET
TJ MIT 4.0L-MOTOR	1/2 NACHGESCHALTET	XJ MIT 4.0L-MOTOR	1/2 NACHGESCHALTET

80b76ec3

Bezeichnung: Downstream O2 Sensor Shorted to Voltage (Kurzschluß zur Spannungsversorgung der nachgeschalteten Lambda-Sonde)

Überwachung: Bei laufendem Motor und Kühlmitteltemperatur mindestens 4 Minuten lang über 82°C (180°F).

Aufnahmebedingung: Die Signalspannung der vorgeschalteten Lambda-Sonde liegt über 1,5 Volt. Zur Speicherung dieses Fehlercodes sind mindestens zwei Fahrten erforderlich.

Funktionsprinzip: Die Messung des Sauerstoffgehalts der Abgase, die durch die Lambda-Sonde im Abgasstrom erfolgt, ermöglicht eine wirksame Abgasreinigung. Die nachgeschaltete Lambda-Sonde ragt in den Abgasstrom hinein und registriert den Sauerstoffgehalt der Abgase, nachdem diese durch den Katalysator geströmt sind. Sobald die Lambda-Sonde ihre Betriebstemperatur von 300 - 350°C (572 - 662°F) erreicht hat, erzeugt sie eine Spannung, die umgekehrt proportional zum Sauerstoffgehalt im Abgas ist. Der PCM berechnet aus dieser Spannung sowie aus der Spannung der vorgeschalteten Lambda-Sonde den Wirkungsgrad des Katalysators.

Mögliche Ursachen:

- Kurzschluß der Sonden-Ausgangsleitung zu einem anderen Stromkreis
- Lambda-Sonde defekt
- Computer/Motorsteuerung (PCM) defekt
- Steckverbinder-Anschlüsse/-Kabel
- Unterbrechung im Signalstromkreis der Lambda-Sonde


80aa4b9e

ABB. 1

TEST TC-126A

BEHEBEN DES FEHLERS - 1/2 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE (KURZSCHLUSS ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG DER RECHTEN NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)

Vor TEST TC-126A erst DTC-TEST durchführen

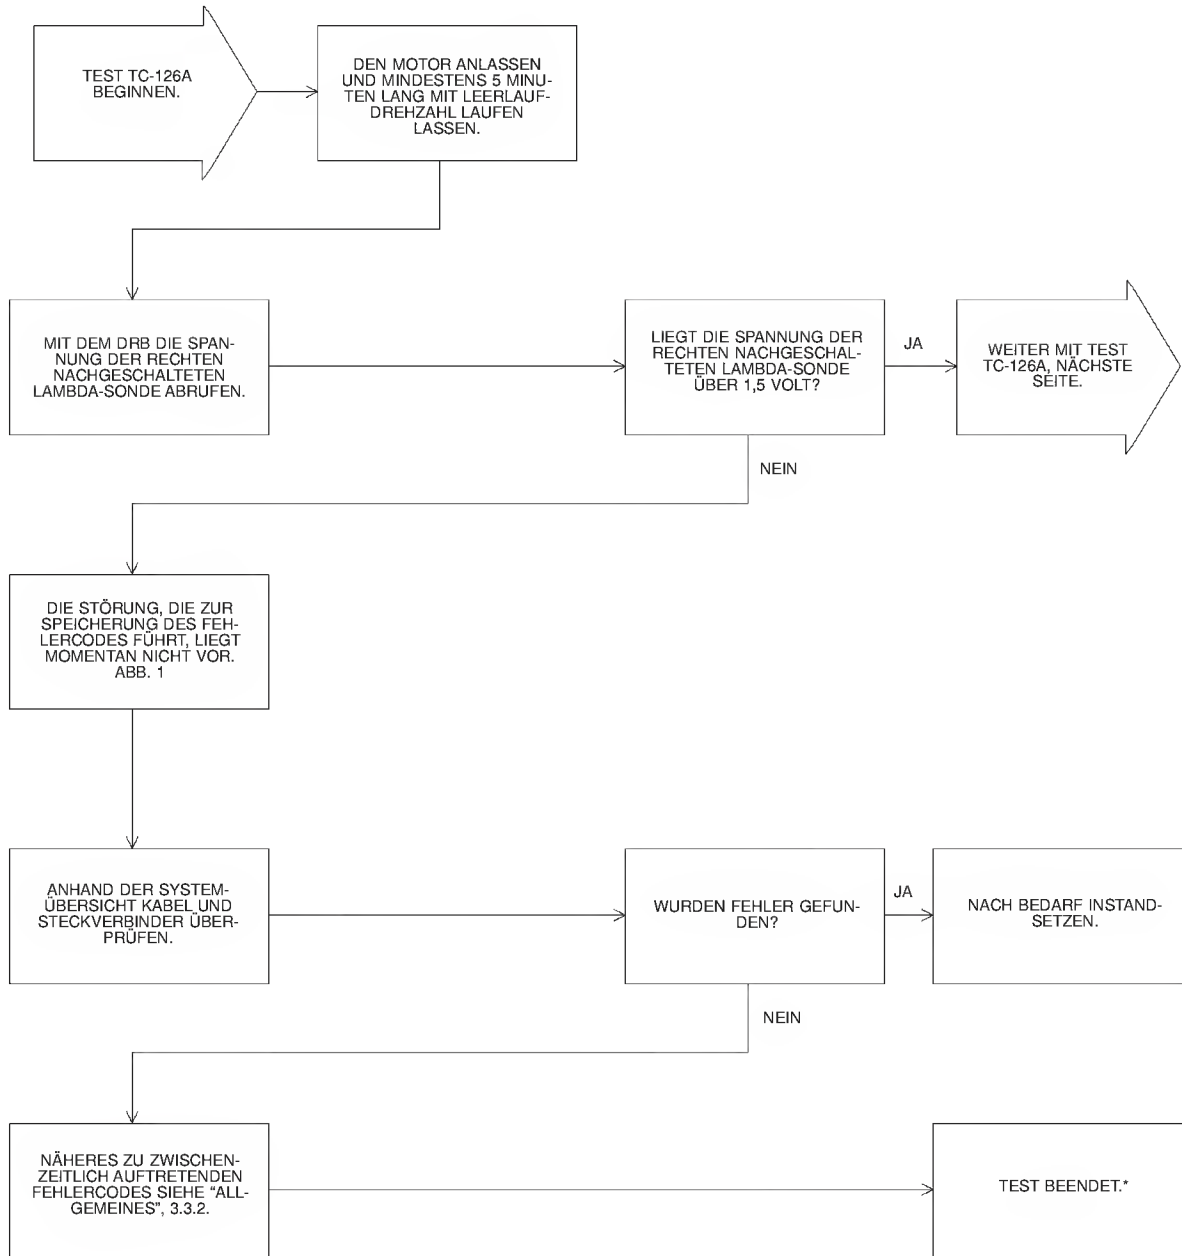

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-126A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - 1/2 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE (KURZSCHLUSS ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG DER RECHTEN NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)

TYP TJ

STECKVERBINDER/NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE (KABELBAUM-SEITE)

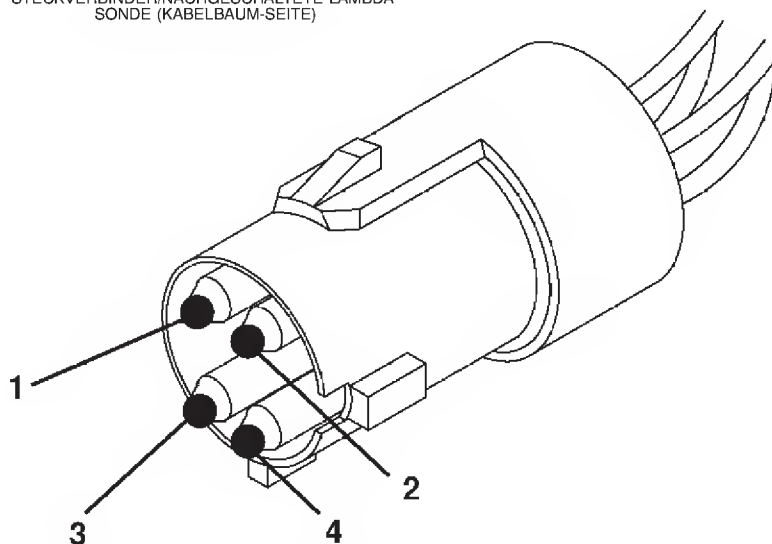


POL	FARBE	BELEGUNG
1	OR/DG	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	TN/WT	SIGNAL/NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE

80b8f0e6

ABB. 1

TYP XJ

STECKVERBINDER/NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE (KABELBAUM-SEITE)

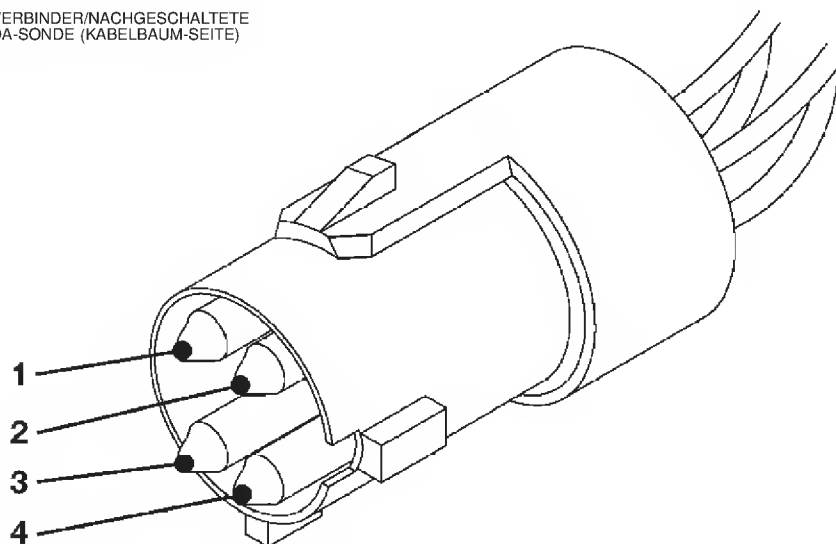


POL	FARBE	BELEGUNG
1	OR/DG	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	TN/WT	SIGNAL/LAMBDA-SONDE

80b6f0dc

ABB. 2

TEST TC-126A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - 1/2 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE (KURZSCHLUSS ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG DER RECHTEN NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)

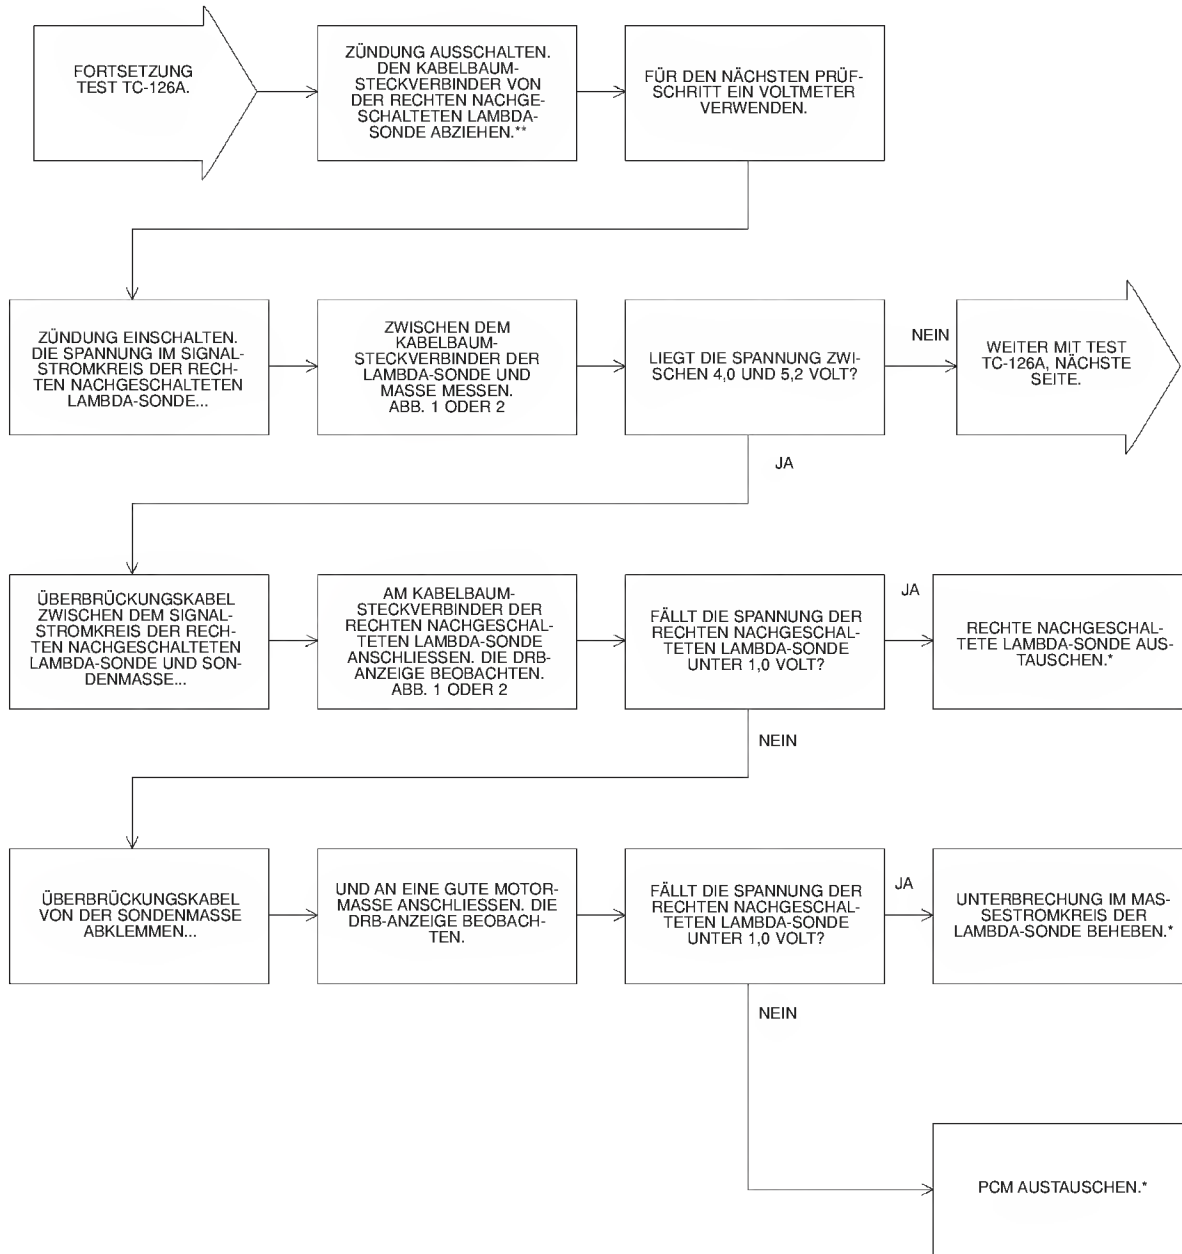


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-126A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - 1/2 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE (KURZSCHLUSS ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG DER RECHTEN NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)

TYP TJ

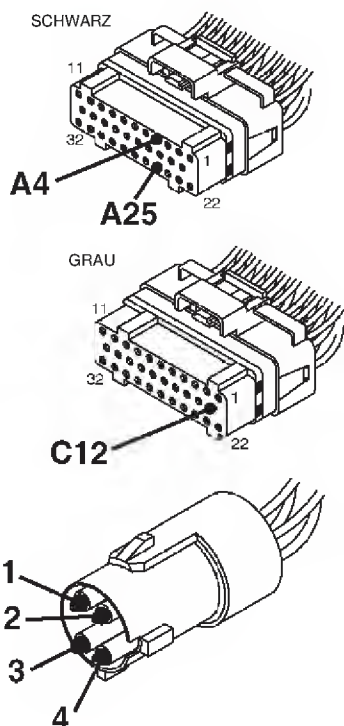

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	SONDENMASSE
A25	TN/WT	SIGNAL/NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS


STECKVERBINDER/NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE (KABELBAUM-SEITE)

POL	FARBE	BELEGUNG
1	OR/DG	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	TN/WT	SIGNAL/NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE

30b118a8

ABB. 1

TYP XJ

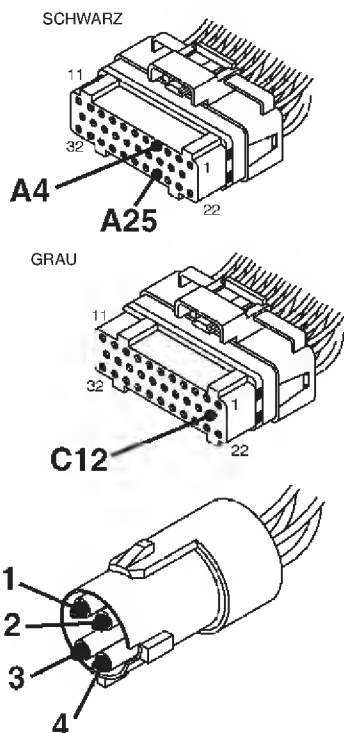

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	SONDENMASSE
A25	TN/WT	SIGNAL/NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS

STECKVERBINDER/NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE (KABELBAUM-SEITE)


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	TN/WT	SIGNAL/NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE

30b118a9

ABB. 2

TEST TC-126A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - 1/2 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE (KURZSCHLUSS ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG DER RECHTEN NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)

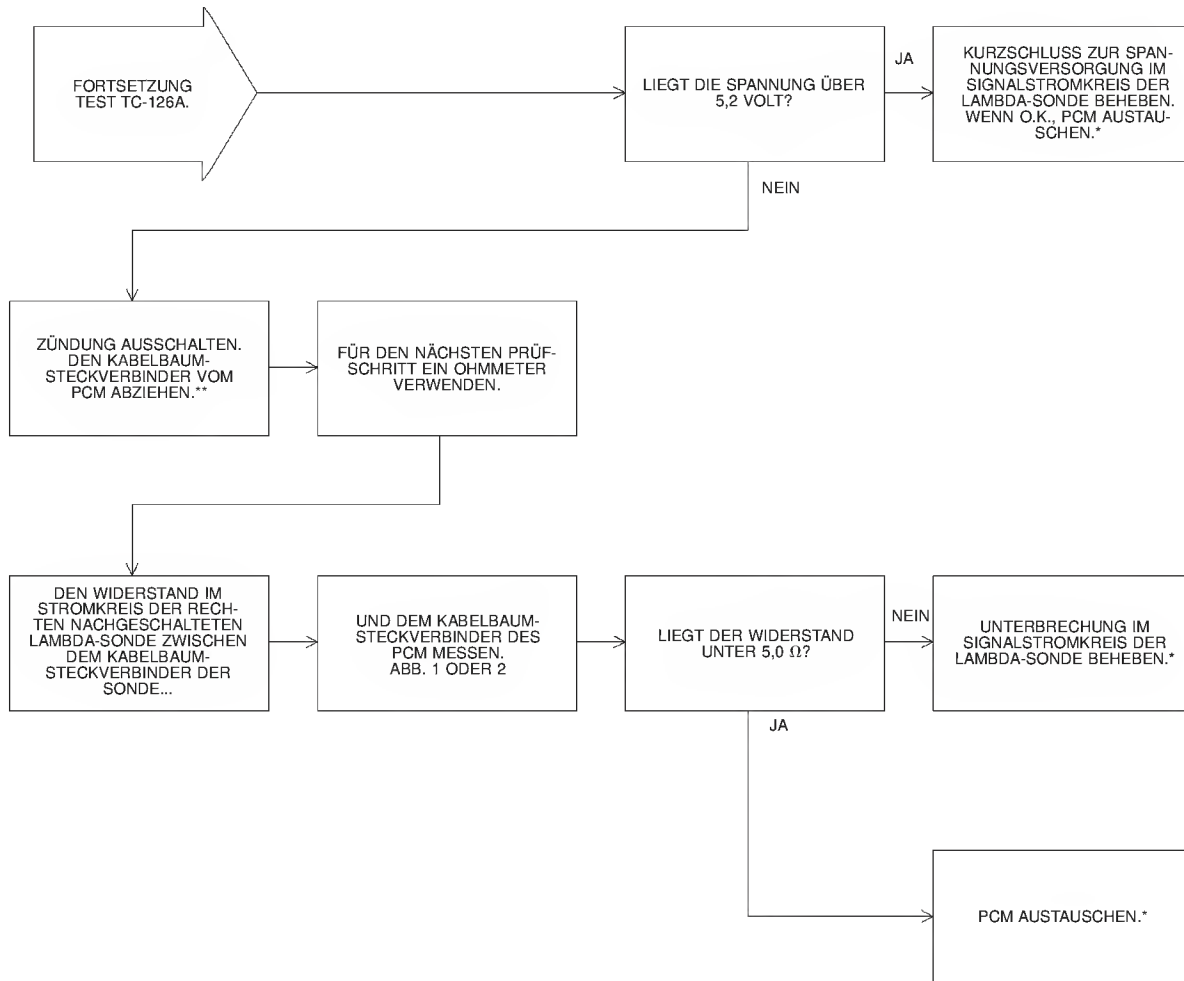

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-132A**BEHEBEN DES FEHLERS - TPS VOLTAGE DOES NOT AGREE WITH MAP (TPS-SPANNUNG STIMMT NICHT MIT MAP-WERT ÜBEREIN)**

Vor TEST TC-132A erst DTC-TEST durchführen

Bezeichnung: TPS Voltage Does Not Agree With MAP (TPS-Spannung stimmt nicht mit MAP-Wert überein)

Überwachung: Bei laufendem Motor, es wurden keine MAP-Fühler- oder TPS-Fehlercodes registriert.

Aufnahmebedingung: Bei allen Prüfungen des TPS muß die Motordrehzahl über 1600 min^{-1} liegen.

Funktionsprinzip: Im TPS ist ein Potentiometer eingebaut, das durch die Drosselklappenwelle betätigt wird. Entsprechend der Drehung der Drosselklappe sendet der TPS ein variables Spannungssignal (0 bis 5 Volt) an den PCM. Die Spannung ist direkt proportional zum Drosselklappenwinkel. Bei geschlossener Drosselklappe ist das Spannungssignal niedrig. Wenn die Drosselklappe voll geöffnet ist, ist das Spannungssignal hoch. Mit diesem Signal kann der PCM unter allen Betriebsbedingungen die exakte Drosselklappenstellung ermitteln. Der TPS wird vom PCM mit einer 5-Volt-Spannung versorgt. Die Fühlermasse liegt ebenfalls am PCM.

Mögliche Ursachen:

- > Computer/Motorsteuerung (PCM) defekt
- > TPS defekt
- > Mechanischer Defekt
- > Steckverbinder/Anschlüsse
- > Steckverbinder/Kabel
- > Fahrgeschwindigkeit
- > Ansaugunterdruckfühler (MAP)


80660065

ABB. 1

TEST TC-132A

BEHEBEN DES FEHLERS - TPS VOLTAGE DOES NOT AGREE WITH MAP (TPS-SPANNUNG STIMMT NICHT MIT MAP-WERT ÜBEREIN)

Vor TEST TC-132A erst DTC-TEST durchführen

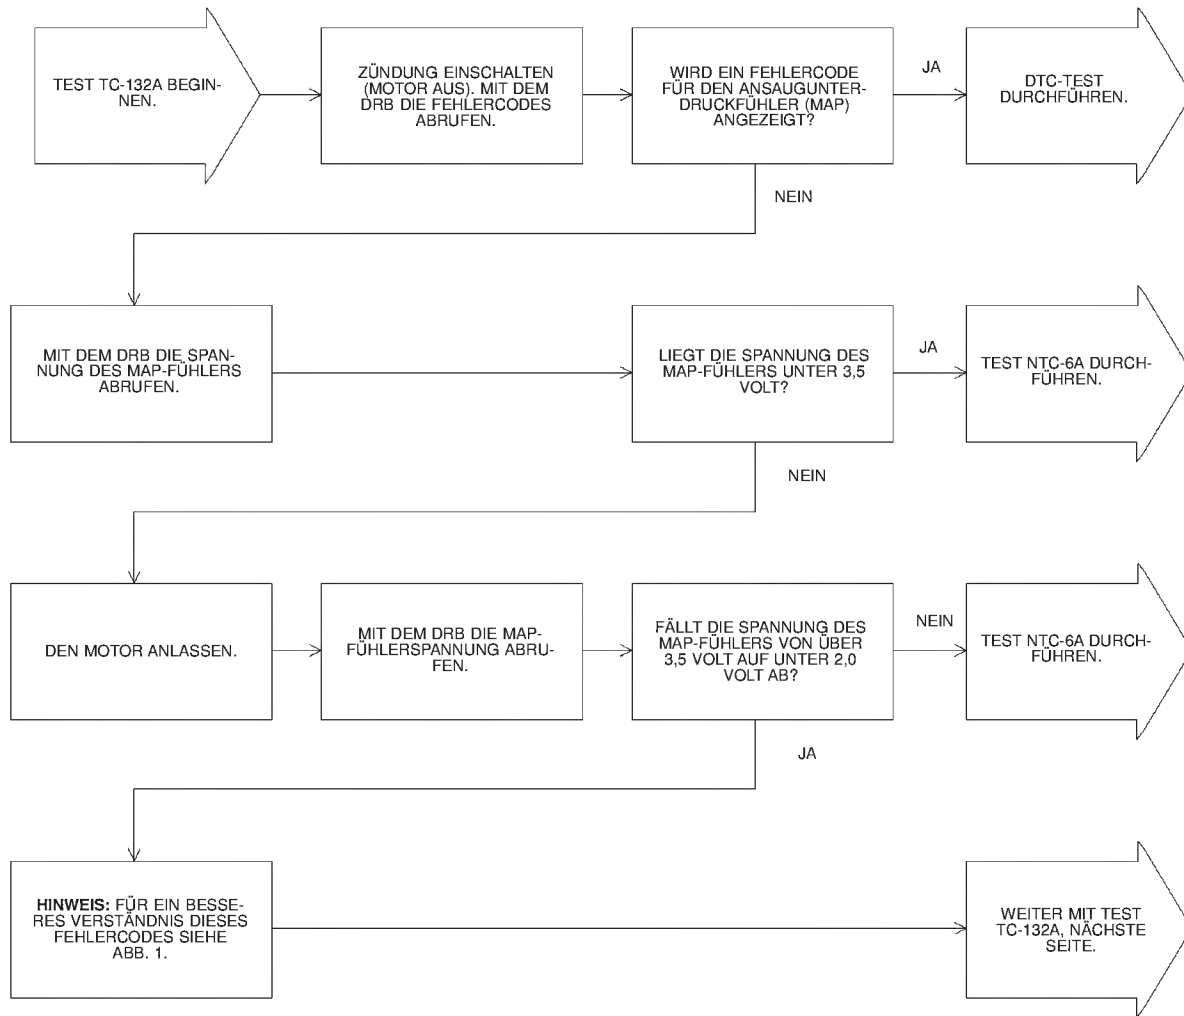


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYP TJ/XJ

STECKVERBINDER, FÜHLER/DROSSELKLAPPENSTELLUNG
(TPS)

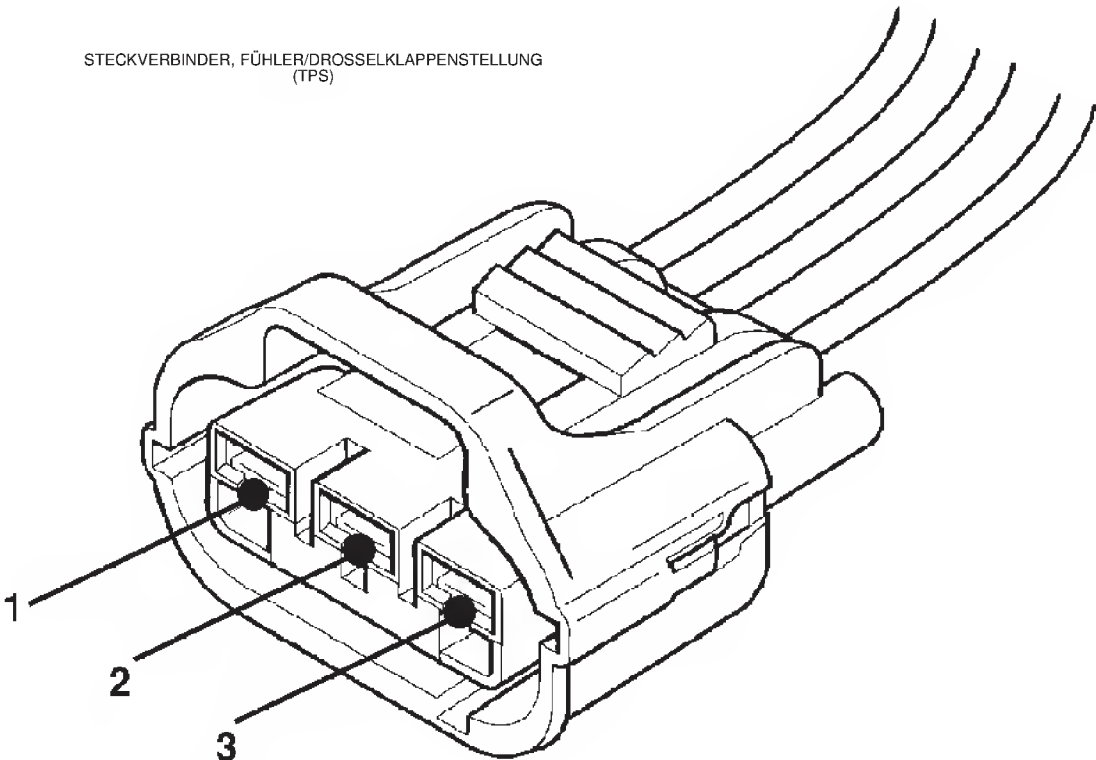


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	FÜHLERMASSE
2	OR/DB	TPS-SIGNAL
3	OR	5-V-SPV

80b5f0e7

ABB. 1

TEST TC-132A

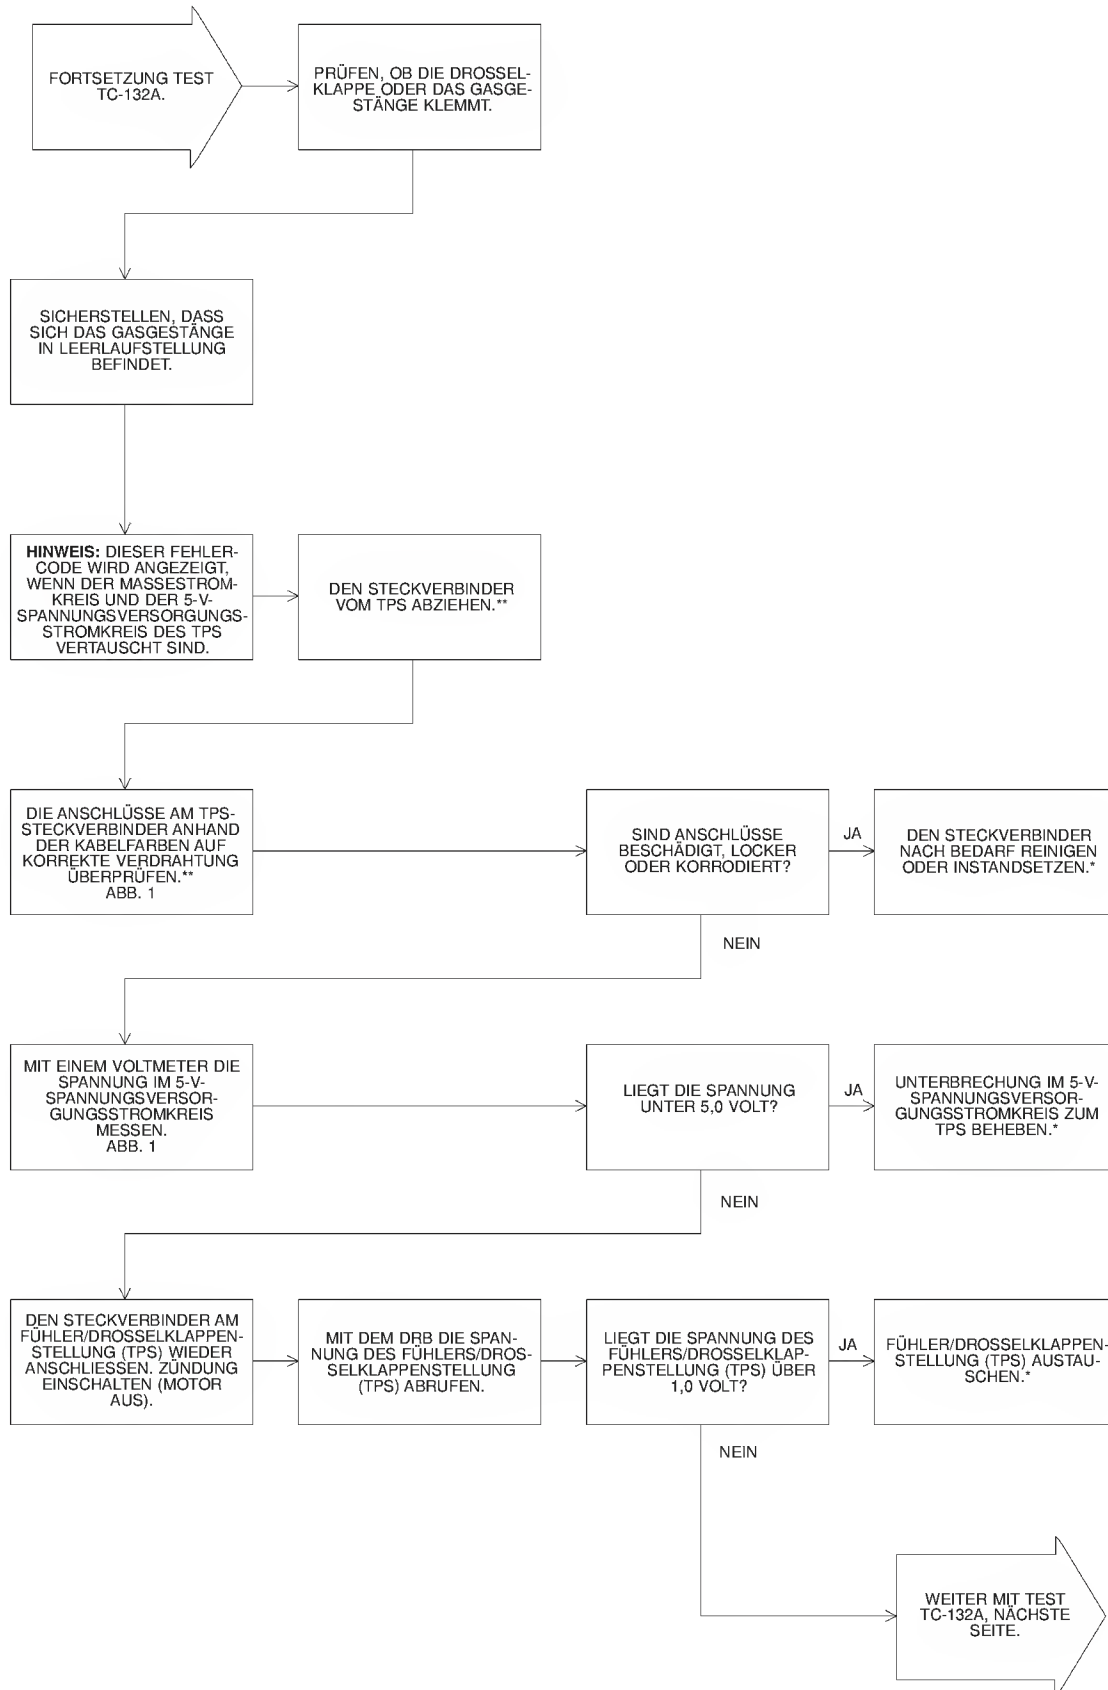
FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - TPS VOLTAGE DOES NOT AGREE WITH MAP
(TPS-SPANNUNG STIMMT NICHT MIT MAP-WERT ÜBEREIN)

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-132A


FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - TPS VOLTAGE DOES NOT AGREE WITH MAP
(TPS-SPANNUNG STIMMT NICHT MIT MAP-WERT ÜBEREIN)

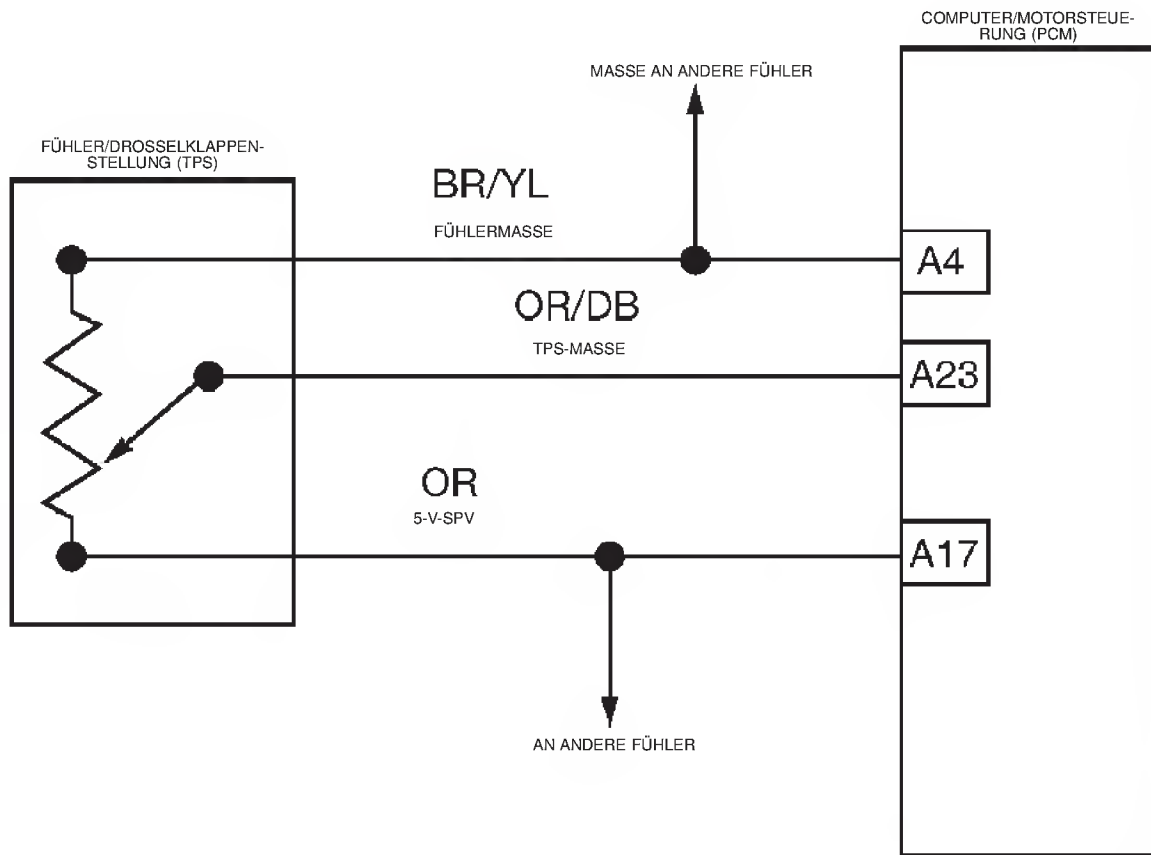

80b0d637

TEST TC-132A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - TPS VOLTAGE DOES NOT AGREE WITH MAP
(TPS-SPANNUNG STIMMT NICHT MIT MAP-WERT ÜBEREIN)**

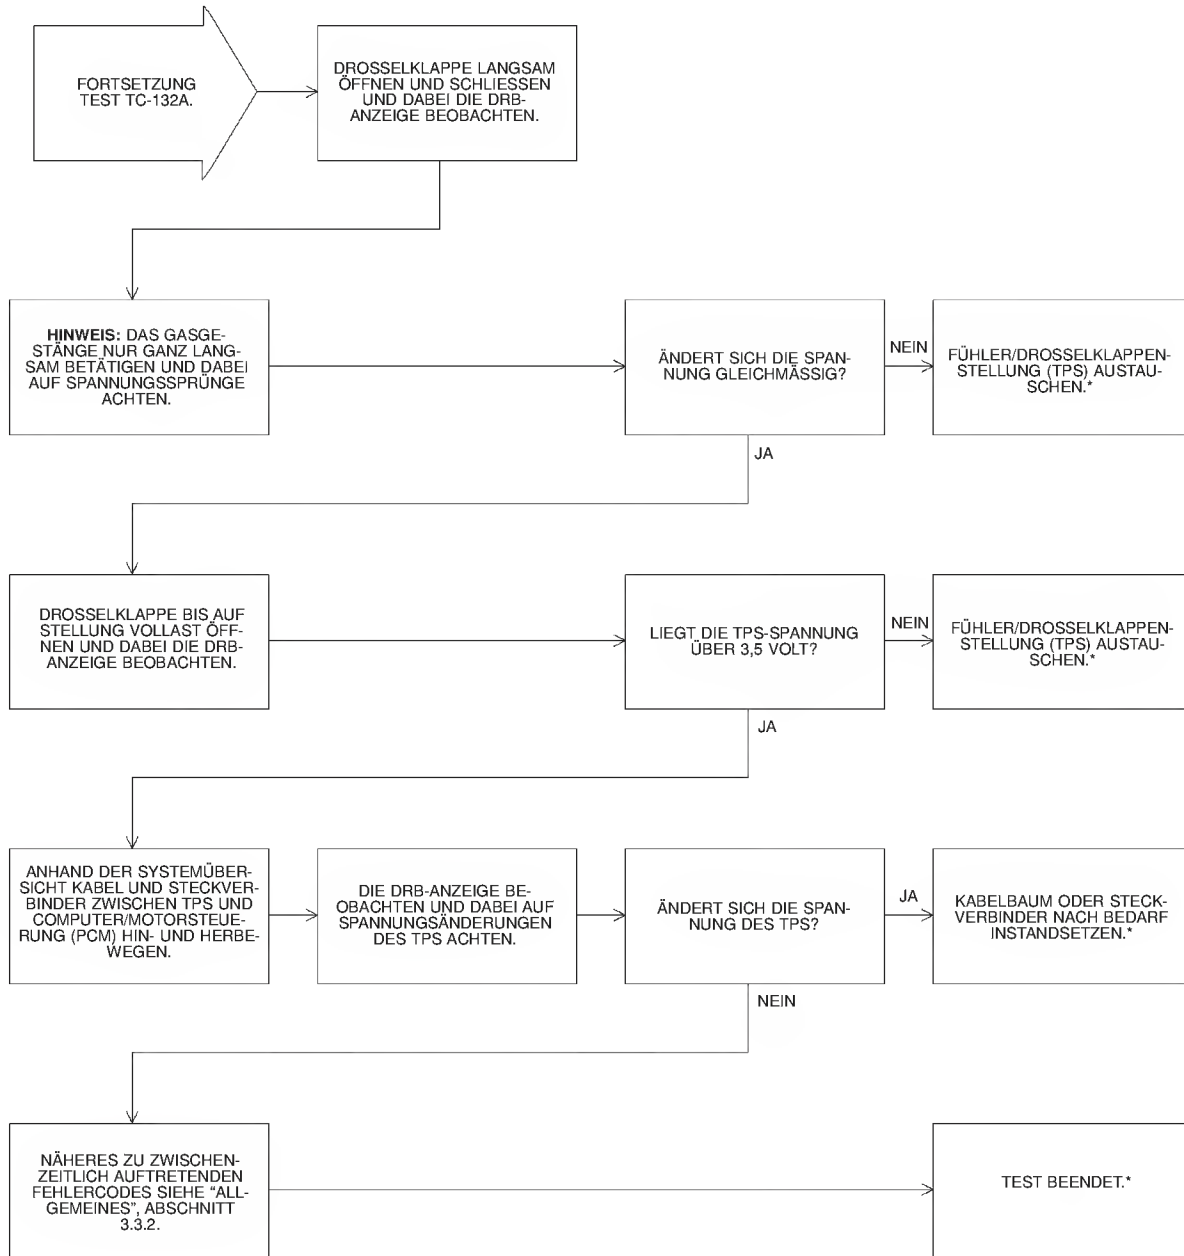

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-148A

BEHEBEN DES FEHLERS - TORQUE CONVERTER CLUTCH - NO RPM DROP AT LOCK-UP (WANDLERKUPPLUNG - KEIN DREHZAHLABFALL BEI ÜBERBRÜCKUNG) (TYP TJ/XJ MIT 3-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE)

Vor TEST TC-148A erst DTC-TEST durchführen

TYP TJ/XJ MIT 3-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE)

Bezeichnung: Torq Conv Clu. No RPM Drop at Lockup (Wandlerkupplung: Kein Drehzahlabfall bei Überbrückung)

Überwachung: Nachdem alle folgenden Schritte ausgeführt sind:

1. Es wurde oder wird kein Fehlercode für folgende Bauteile gespeichert:
 - a) Stromkreis, Magnetventil/Wandlerkupplung
 - b) Kein Fehlercode für Nockenwellenfühler oder Kurbelwinkelgeber
 - c) Signal/Geschwindigkeitsabnehmer
 - d) Kein Fehlercode für den Fühler/Drosselklappenstellung
2. Batteriespannung > 11,0 Volt
3. Fahrgeschwindigkeit während Schritt 5 unter 125 km/h (80 mph).
4. Fahrzeug im dritten Gang bei ungefähr 65 km/h (40 mph) fahren, wobei die Wandlerkupplung für mindestens 10 Sekunden ausgerückt sein muß.
5. Etwa 1/3 Gas geben, ohne daß das Getriebe heruntergeschaltet. Gas leicht zurücknehmen, bis die Wandlerkupplung einrückt. Den Wandler mindestens 5 Sekunden überbrückt lassen; dazu Gas und Fahrgeschwindigkeit konstant halten.

Aufnahmebedingung: Folgende Störungen des Drehmomentwandlers sind möglich: Wandlerkupplung rückt nicht zum gewünschten Zeitpunkt ein, Wandlerkupplung rückt nicht zum gewünschten Zeitpunkt aus. Nach dem Einrücken der Wandlerkupplung muß wenigstens eine minimale Verbesserung im Wirkungsgrad des Wandlers spürbar sein. Wenn diese minimale Verbesserung nicht spürbar ist, liegt eine Störung des Drehmomentwandlers vor. Tritt diese Störung dreimal hintereinander während derselben Fahrt auf, wird der Fehlercode gespeichert.

Funktionsprinzip: Die Wandlerkupplung sorgt für eine starre Verbindung zwischen der Kurbelwelle und der Abtriebswelle des Getriebes bei konstanter Motorlast und eingelegtem 3. Gang. Dadurch steigt die Getriebeöltemperatur weniger stark an und der Kraftstoffverbrauch sinkt. Der Computer/Motorsteuerung (PCM) steuert die Wandlerüberbrückung.


Mögliche Ursachen:

- > Dimension der Antriebsräder ist größer als die Normalradgröße oder kleiner als die Ersatzradgröße
- > Zu wenig Getriebeöl oder zu niedriger Getriebeöldruck
- > Abrieb im Getriebeöl
- > Falsches Ritzel des Geschwindigkeitsabnehmers für die Vorderräder
- > Magnetventil für die Wandlerentriegelung ist falsch angeschlossen oder klemmt
- > Defektes Verriegelungsventil im Getriebe
- > Ölverlust an der Wandlerkupplung
- > Verschlissene Beläge auf der Kupplungsscheibe im Drehmomentwandler
- > Getriebe oder Differential defekt
- > Computer/Motorsteuerung (PCM) defekt
- > Kabel/Anschlüsse der Steckverbinder defekt

3380104

TYP TJ/XJ MIT 3-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE

COMPUTER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

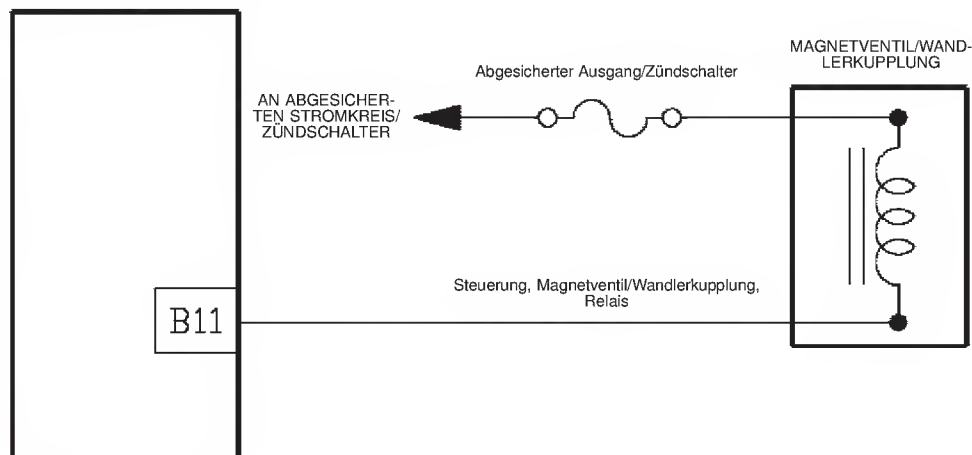


4070105

TEST TC-148A

BEHEBEN DES FEHLERS - TORQUE CONVERTER CLUTCH - NO RPM DROP AT LOCK-UP (WANDLERKUPPLUNG - KEIN DREHZAHLABFALL BEI ÜBERBRÜCKUNG) (TYP TJ/XJ MIT 3-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE)

Vor TEST TC-148A erst DTC-TEST durchführen

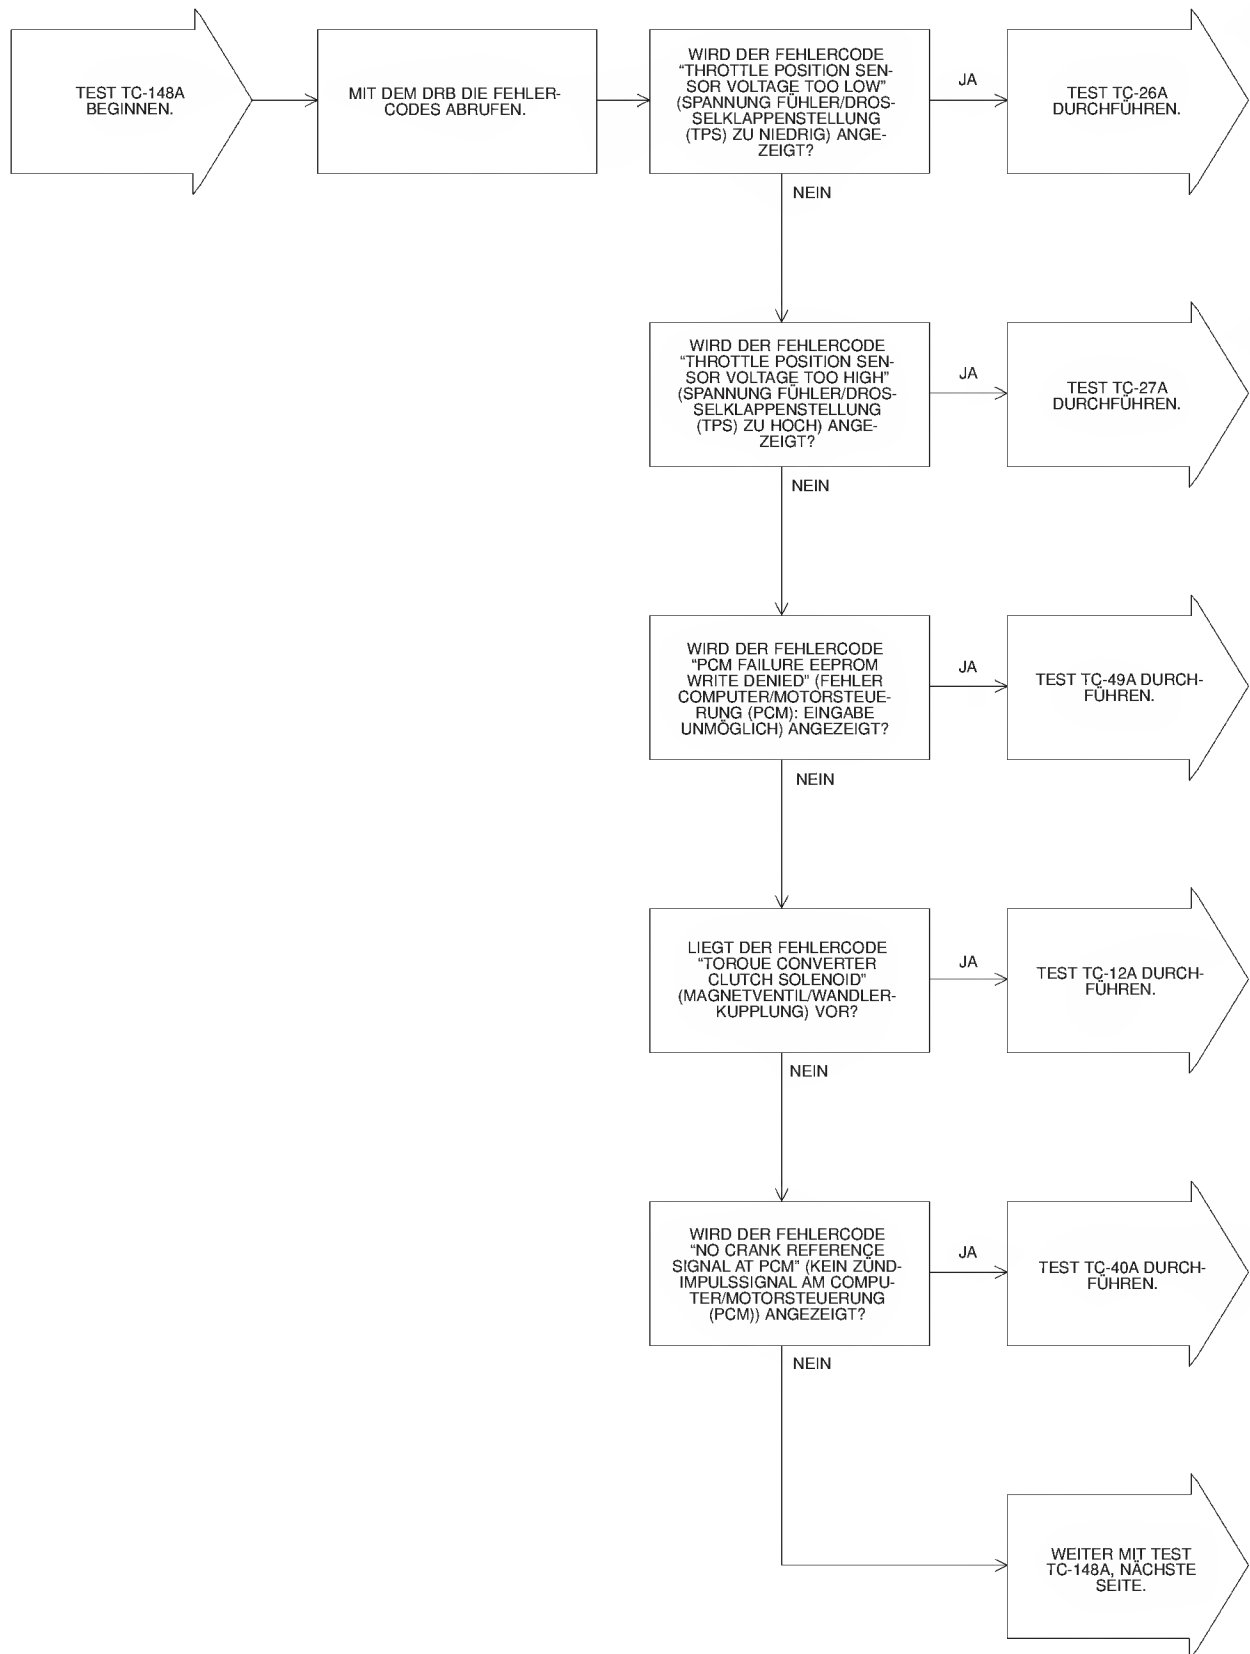

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-148A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - TORQUE CONVERTER CLUTCH - NO RPM DROP AT LOCK-UP
(WANDLERKUPPLUNG - KEIN DREHZAHLABFALL BEI ÜBERBRÜCKUNG) (TYP TJ/XJ MIT 3-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE)

TYP TJ/XJ WITH 3 SPD AUTO TRANSMISSION

Bezeichnung: Torq Conv Clu. No RPM Drop at Lockup (Wandlerkupplung: Kein Drehzahlabfall bei Überbrückung)

Überwachung: Nachdem alle folgenden Schritte ausgeführt sind:

1. Es wurde oder wird kein Fehlercode für folgende Bauteile gespeichert:

- Stromkreis, Magnetventil/Wandlerkupplung
- Kein Fehlercode für Nockenwellenfühler oder Kurbelwinkelgeber
- Signal/Geschwindigkeitsabnehmer
- Kein Fehlercode für den Fühler/Drosselklappenstellung

2. Batteriespannung > 11,0 Volt

3. Fahrgeschwindigkeit während Schritt 5 unter 125 km/h (80 mph).

4. Fahrzeug im dritten Gang bei ungefähr 65 km/h (40 mph) fahren, wobei die Wandlerkupplung für mindestens 10 Sekunden ausgerückt sein muß.

5. Etwa 1/3 Gas geben, ohne daß das Getriebe herunterschaltet. Gas leicht zurücknehmen, bis die Wandlerkupplung einrückt. Den Wandler mindestens 5 Sekunden überbrückt lassen; dazu Gas und Fahrgeschwindigkeit konstant halten.

Aufnahmebedingung: Folgende Störungen des Drehmomentwandlers sind möglich: Wandlerkupplung rückt nicht zum gewünschten Zeitpunkt ein, Wandlerkupplung rückt nicht zum gewünschten Zeitpunkt aus. Nach dem Einrücken der Wandlerkupplung muß wenigstens eine minimale Verbesserung im Wirkungsgrad des Wandlers spürbar sein. Wenn diese minimale Verbesserung nicht spürbar ist, liegt eine Störung des Drehmomentwandlers vor. Tritt diese Störung dreimal hintereinander während derselben Fahrt auf, wird der Fehlercode gespeichert.

Funktionsprinzip: Die Wandlerkupplung sorgt für eine starre Verbindung zwischen der Kurbelwelle und der Abtriebswelle des Getriebes bei konstanter Motorlast und eingelegtem 3. Gang. Dadurch steigt die Getriebeöltemperatur weniger stark an und der Kraftstoffverbrauch sinkt. Der Computer/Motorsteuerung (PCM) steuert die Wandlerüberbrückung.


Mögliche Ursachen:

- > Dimension der Antriebsräder ist größer als die Normalradgröße oder kleiner als die Ersatzradgröße
- > Zu wenig Getriebeöl oder zu niedriger Getriebeöldruck
- > Abrieb im Getriebeöl
- > Falsches Ritzel des Geschwindigkeitsabnehmers für die Vorderräder
- > Magnetventil für die Wandlerentriegelung ist falsch angeschlossen oder klemmt
- > Defektes Verriegelungsventil im Getriebe
- > Ölverlust an der Wandlerkupplung
- > Verschlissene Beläge auf der Kupplungsscheibe im Drehmomentwandler
- > Getriebe oder Differential defekt
- > Computer/Motorsteuerung (PCM) defekt
- > Kabel/Anschlüsse der Steckverbinder defekt

3380104

TYP TJ/XJ MIT 3-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE


COMPUTER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

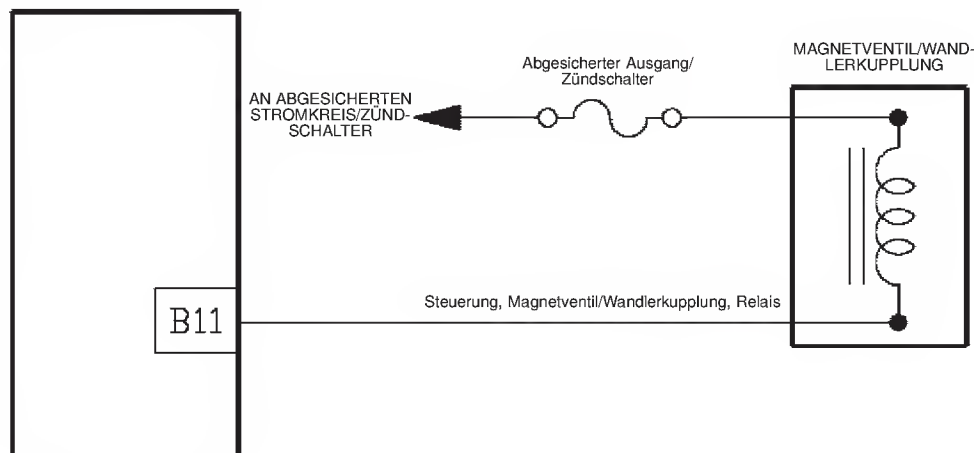

4070105

TEST TC-148A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - TORQUE CONVERTER CLUTCH - NO RPM DROP AT LOCK-UP (WANDLERKUPPLUNG - KEIN DREHZAHLABFALL BEI ÜBERBRÜCKUNG) (TYP TJ/XJ MIT 3-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE)

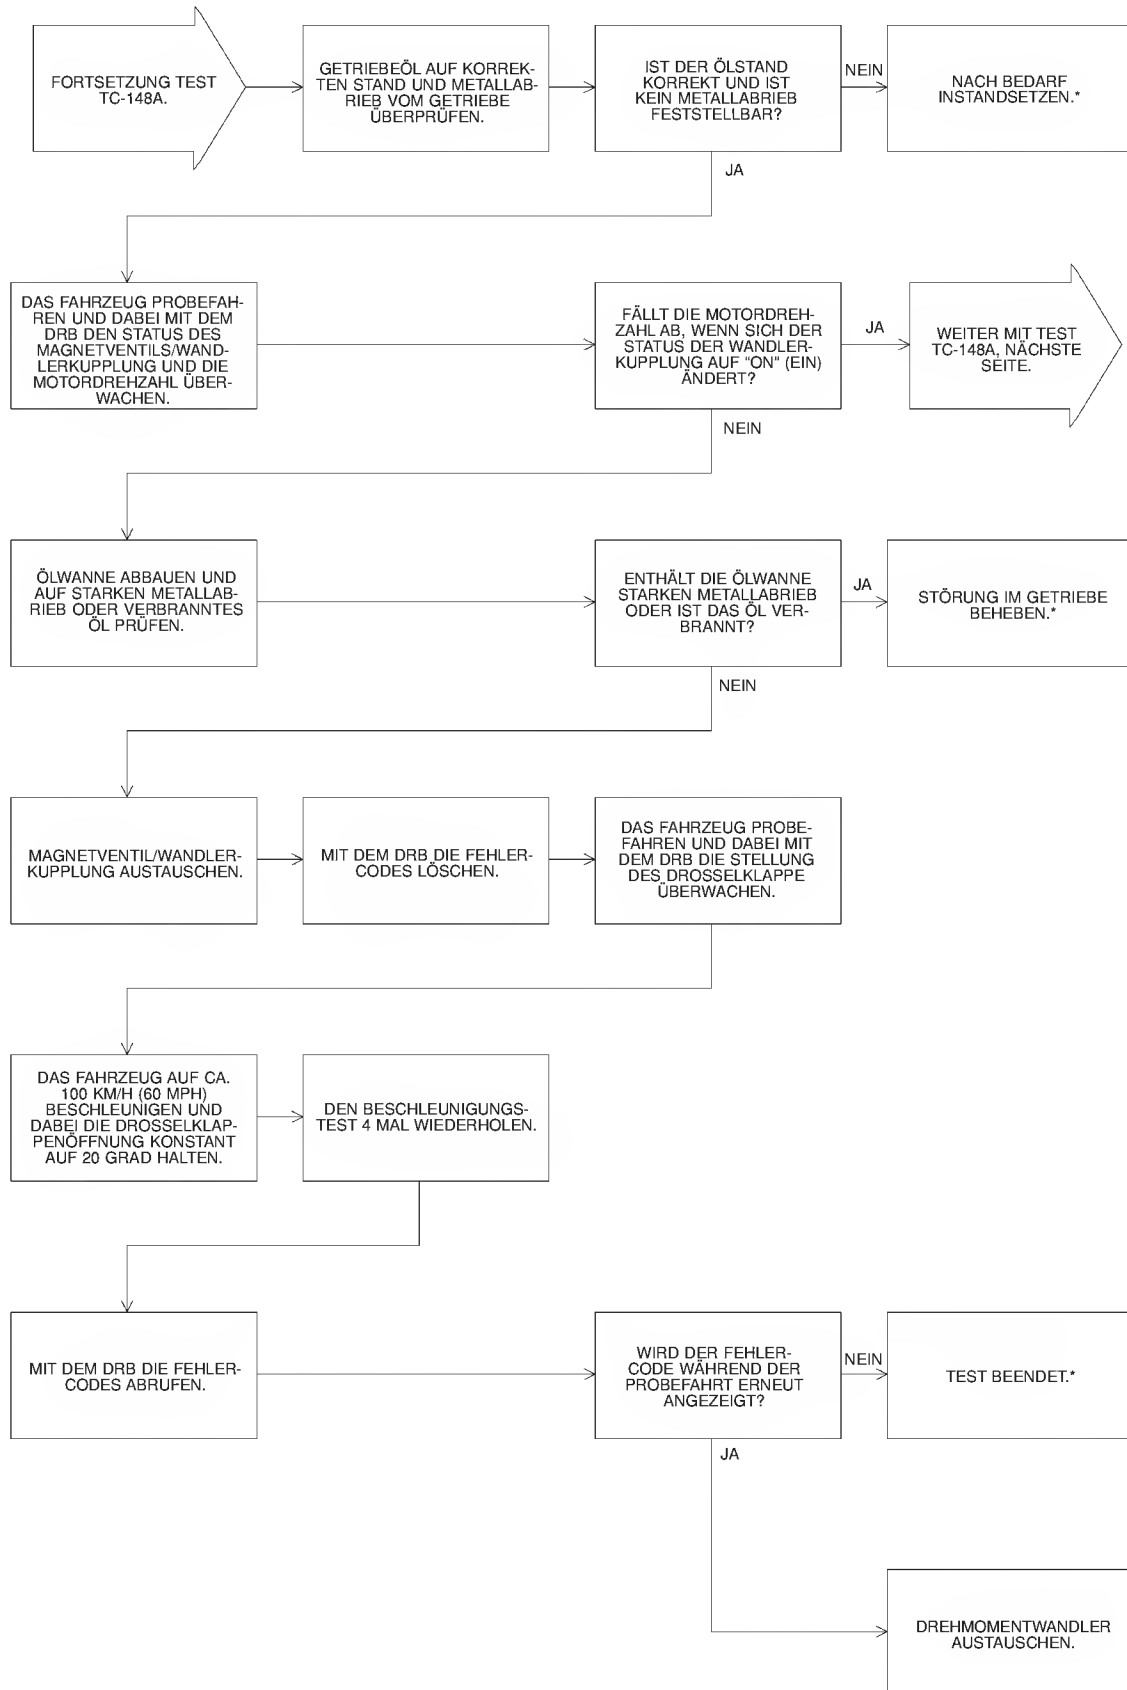

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

FEHLERCODE - TEST


TEST TC-148A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - TORQUE CONVERTER CLUTCH - NO RPM DROP AT LOCK-UP
(WANDLERKUPPLUNG - KEIN DREHZAHLABFALL BEI ÜBERBRÜCKUNG) (TYP TJ/XJ MIT 3-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE)

NOTIZEN

TEST TC-148A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - TORQUE CONVERTER CLUTCH - NO RPM DROP AT LOCK-UP
(WANDLERKUPPLUNG - KEIN DREHZAHLABFALL BEI ÜBERBRÜCKUNG) (TYP TJ/XJ MIT 3-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE)**

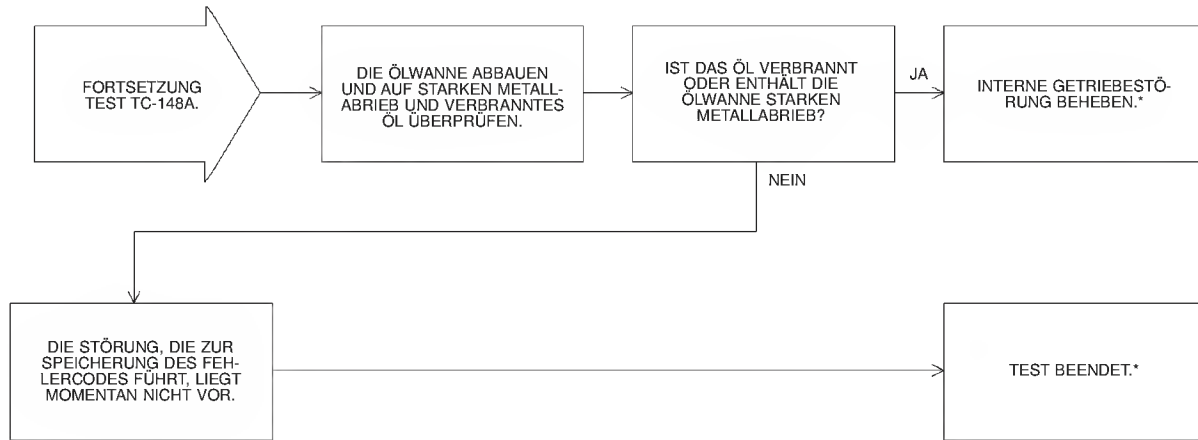

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*


***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-149A

BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO LOW (SPANNUNG DES GEBERS/TANKANZEIGE ZU NIEDRIG)


Vor TEST TC-149A erst DTC-TEST durchführen

TYP TJ

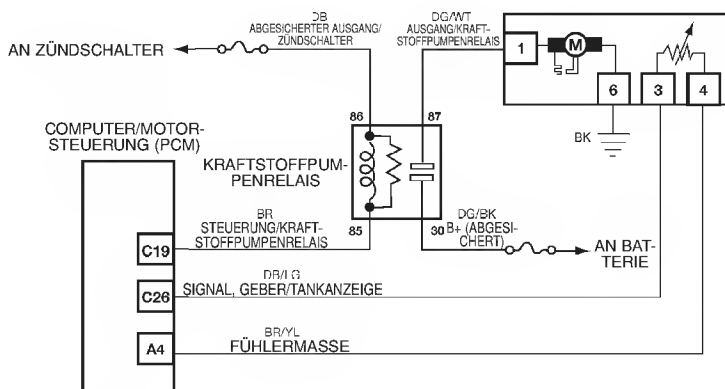

80b6f0ce

TYP XJ

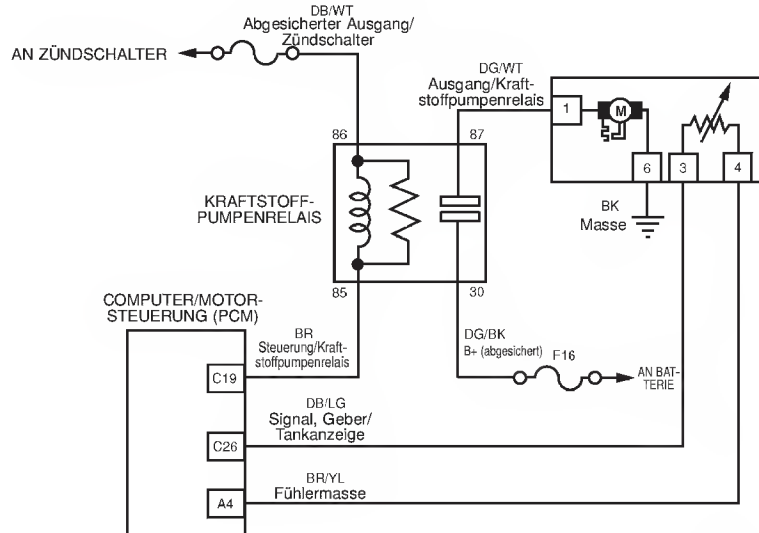

80b6f0d4

Bezeichnung: Fuel Level Sending Unit Volts Too Low (Spannung Geber/Tankanzeige zu niedrig)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und Batteriespannung über 10,4 Volt.

Aufnahmebedingung: Die Spannung im Signalstromkreis des Gebers/Tankanzeige am PCM fällt 90 Sekunden lang unter 0,4 Volt.

Funktionsprinzip: Der Geber/Tankanzeige sendet ein variables Spannungssignal an den PCM, das den Kraftstoffstand anzeigt. Dieses Signal soll verhindern, daß fälschlicherweise Fehlercodes für das Kraftstoffsystem oder für Fehlzündungen gespeichert werden, wenn lediglich zu wenig Kraftstoff im Tank ist. Sobald der PCM den Fehler registriert, schaltet der PCM die Tankanzeige auf "Leer". Dadurch wird der Fahrer auf eine Störung im Geber/Tankanzeige hingewiesen.


Mögliche Ursachen:

- > Signalstromkreis des Gebers hat Masseschluß
- > Kraftstoffpumpeneinheit defekt
- > PCM defekt
- > Steckverbinder/Kabel
- > Steckverbinder/Anschlüsse

TEST TC-149A

BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO LOW (SPANNUNG DES GEBERS/TANKANZEIGE ZU NIEDRIG)

Vor TEST TC-149A erst DTC-TEST durchführen

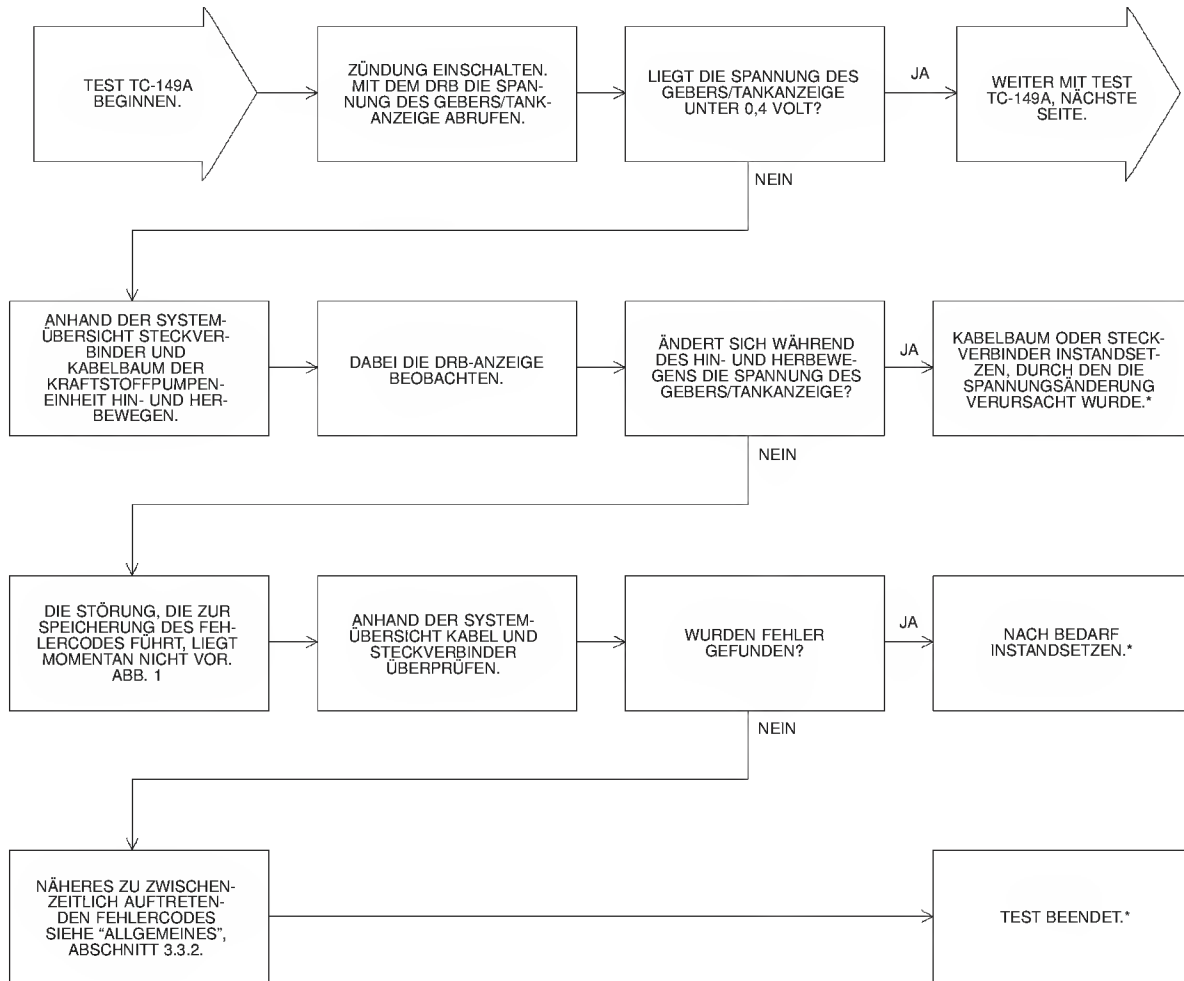


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYP TJ

STECKVERBINDER/KRAFTSTOFFPUMPE

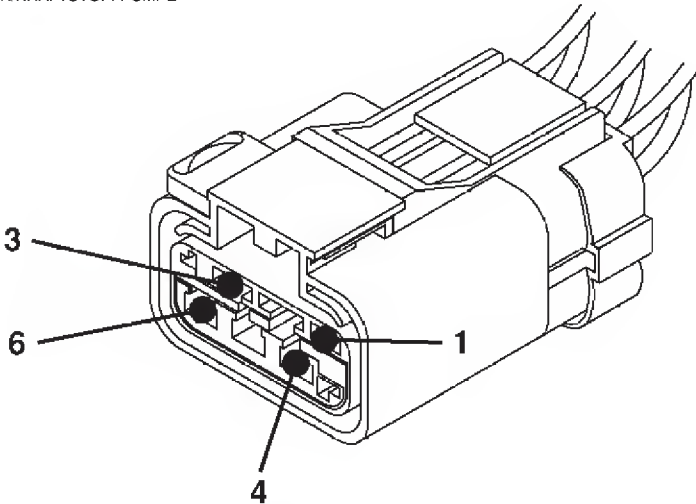


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
3	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE
4	BR/YL	GEBERMASSE
6	BK	MASSE

80b6f0e8

ABB. 1

TYP XJ

STECKVERBINDER/KRAFTSTOFFPUMPENEINHEIT

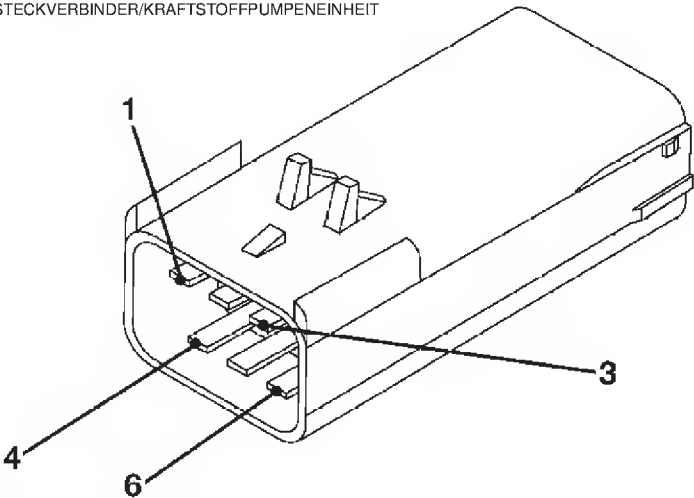


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
3	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE
4	BR/YL	GEBERMASSE
6	BK	MASSE

80aafa16

ABB. 2

TEST TC-149A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO LOW
(SPANNUNG DES GEBERS/TANKANZEIGE ZU NIEDRIG)**

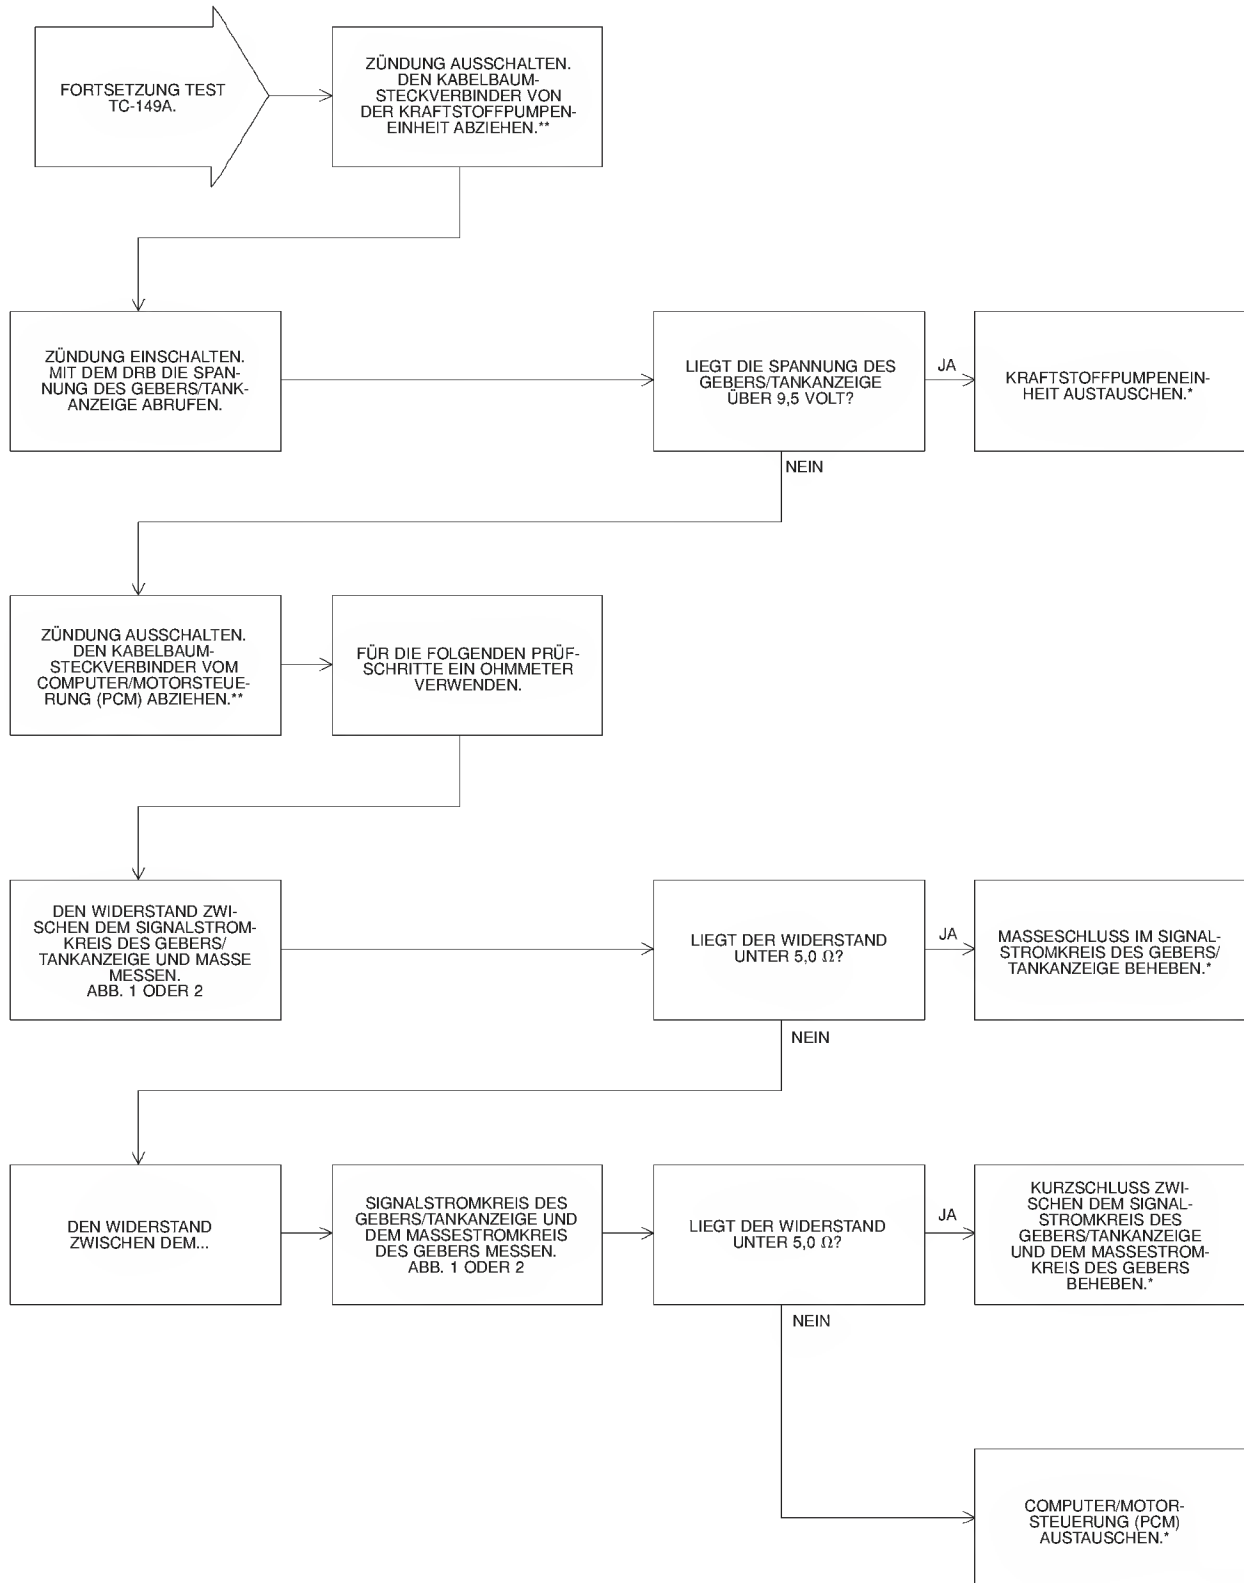

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*


***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-150A

BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO HIGH (SPANNUNG DES GEBERS/TANKANZEIGE ZU HOCH)


Vor TEST TC-150A erst DTC-TEST durchführen

TYP TJ

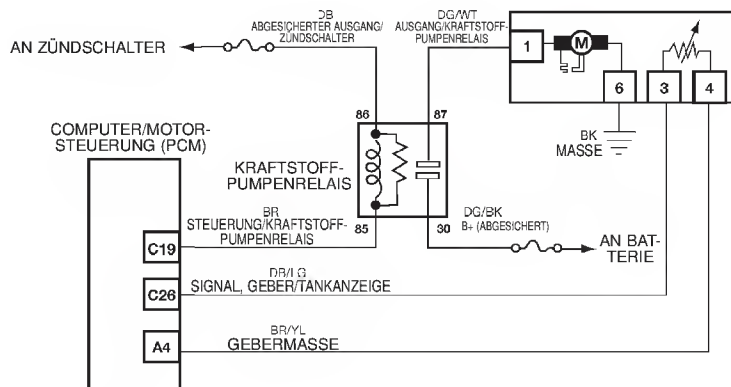

80b6f0ce

TYP XJ

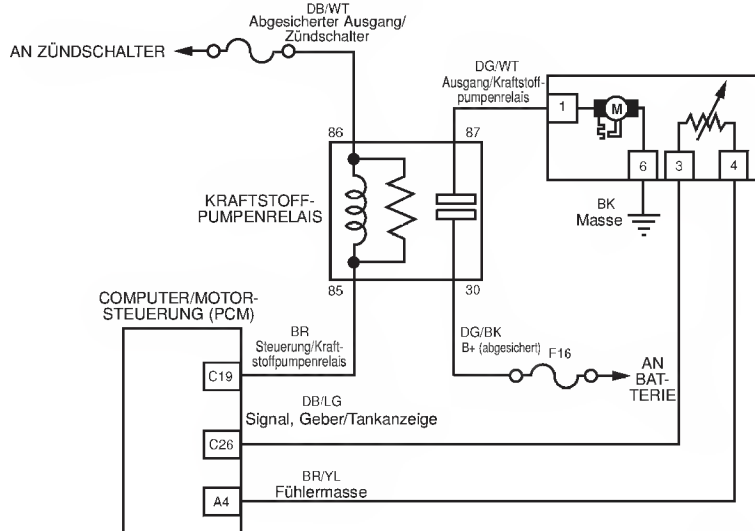

80b6f0d4

TYP TJ/XJ

Bezeichnung: Fuel Level Sending Unit Volts Too High (Spannung des Gebers/Tankanzeige zu hoch)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und Batteriespannung über 10,4 Volt.

Aufnahmebedingung: Die Spannung im Signalstromkreis des Gebers/Tankanzeige am PCM steigt 90 Sekunden lang auf über 9,9 Volt an.

Funktionsprinzip: Der Geber/Tankanzeige sendet ein variables Spannungssignal an den PCM, das den Kraftstoffstand anzeigt. Dieses Signal soll verhindern, daß fälschlicherweise Fehlercodes für das Kraftstoffsystem oder für Fehlzündungen gespeichert werden, wenn lediglich zu wenig Kraftstoff im Tank ist. Sobald der PCM den Fehler registriert, schaltet der PCM die Tankanzeige auf "Leer". Dadurch wird der Fahrer auf eine Störung im Geber/Tankanzeige hingewiesen.


Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung im Signalstromkreis des Gebers
- > Unterbrechung im Massestromkreis des Gebers
- > Geber/Tankanzeige defekt
- > Computer/Motorsteuerung (PCM) defekt
- > Anschlußkabel/Steckverbinder
- > Steckverbinder-Anschlüsse

TEST TC-150A

BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO HIGH (SPANNUNG DES GEBERS/TANKANZEIGE ZU HOCH)


Vor TEST TC-150A erst DTC-TEST durchführen

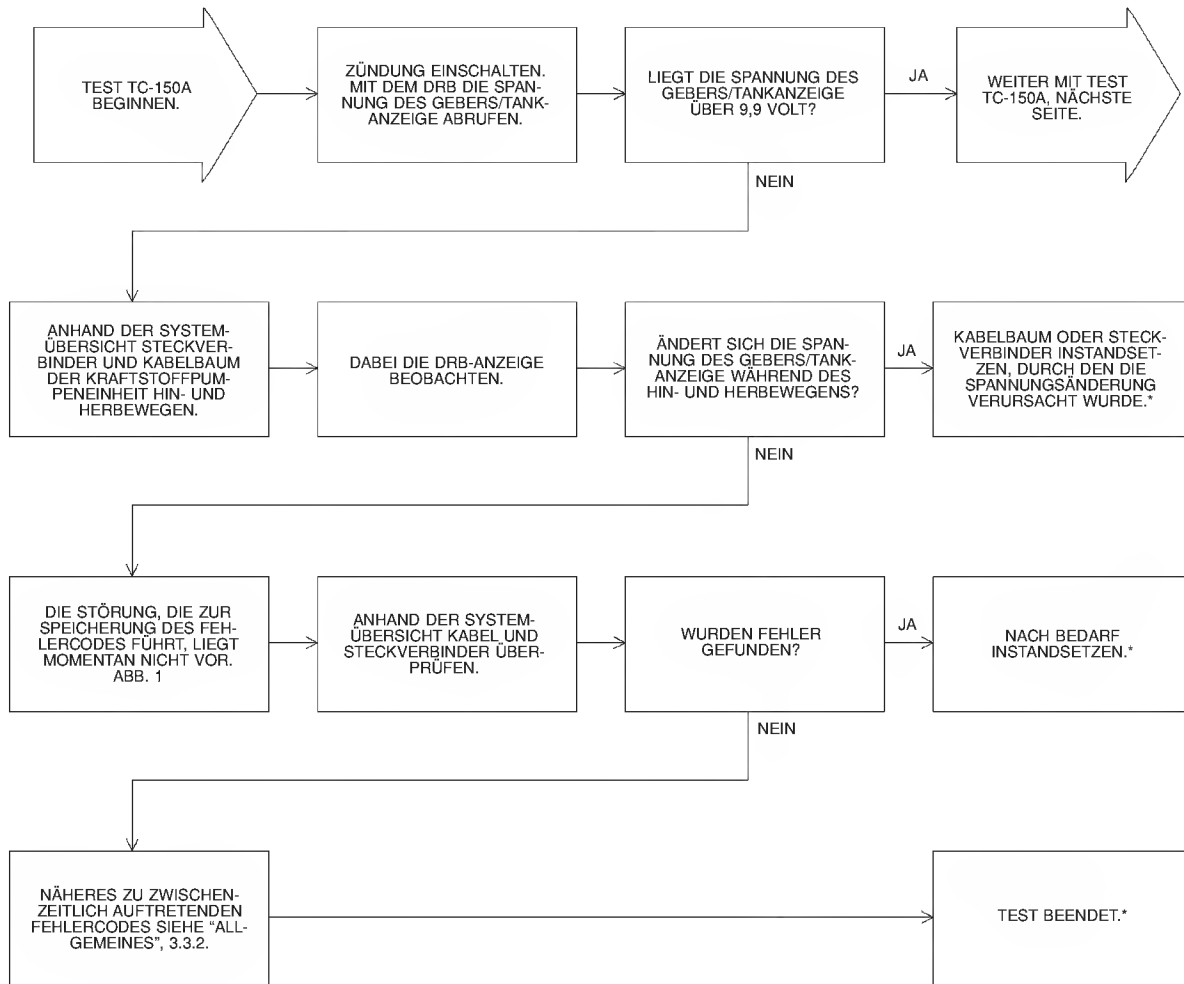

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYP TJ

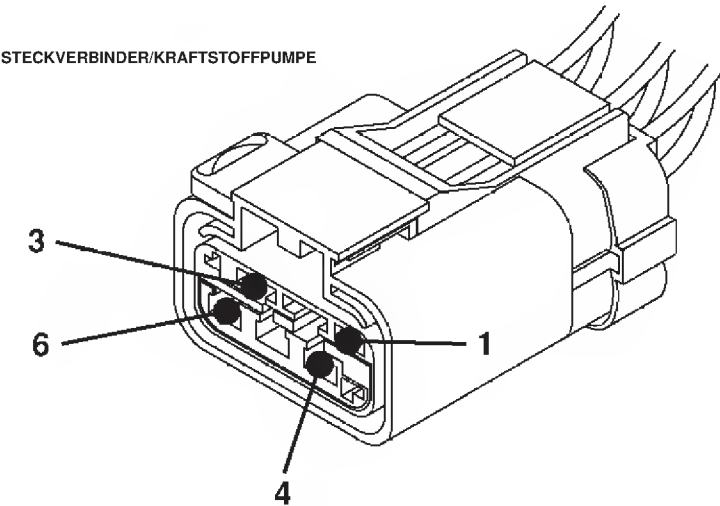


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
3	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE
4	BR/YL	GEBERMASSE
6	BK	MASSE

80b6f0e8

ABB. 1

TYP XJ

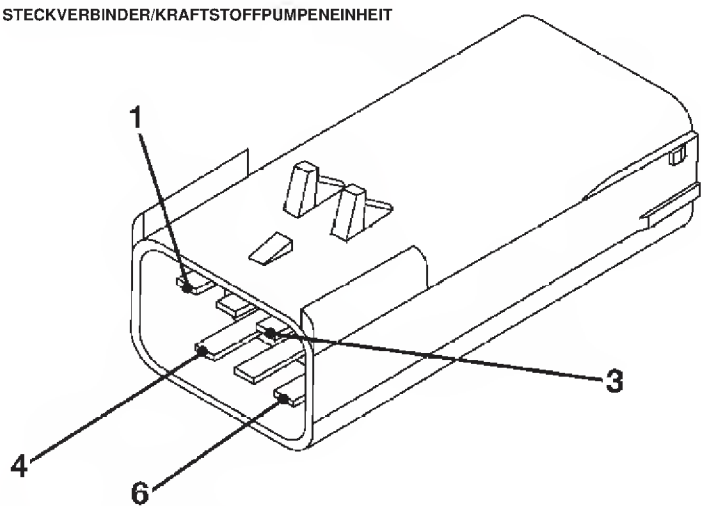


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
3	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE
4	BR/YL	GEBERMASSE
6	BK	MASSE

80aafa16

ABB. 2

TEST TC-150A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO HIGH (SPANNUNG DES GEBERS/TANKANZEIGE ZU HOCH)

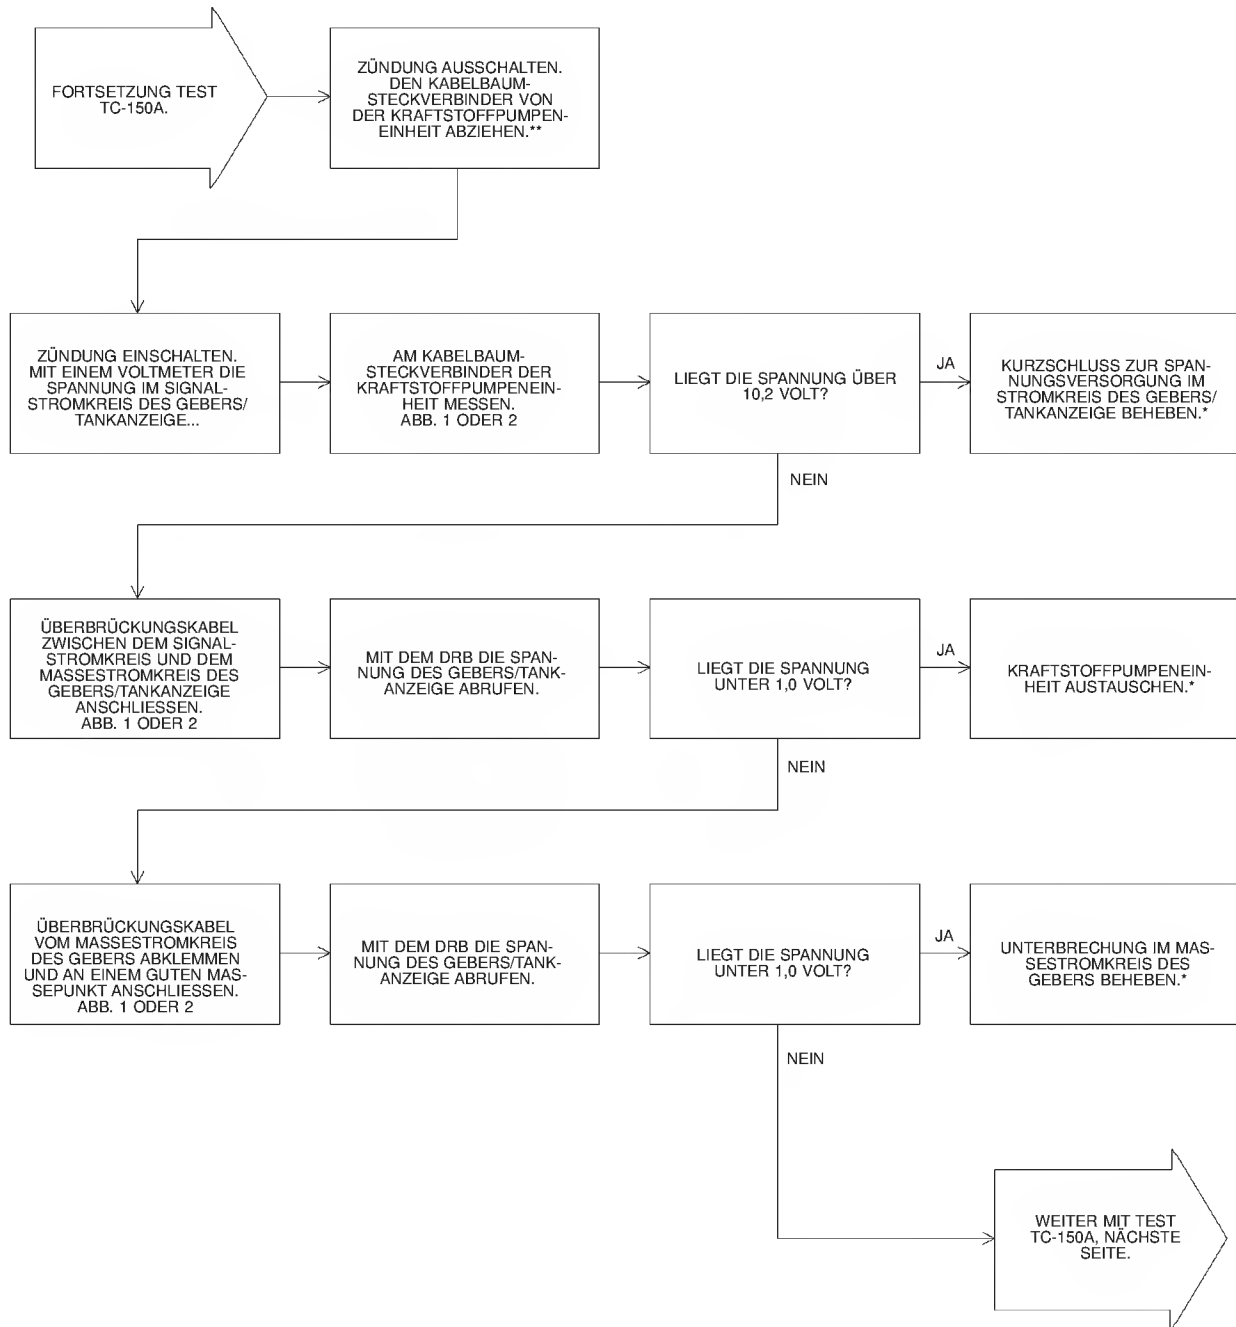

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TEST TC-150A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO HIGH (SPANNUNG DES GEBERS/TANKANZEIGE ZU HOCH)


TYP TJ

GRAU


GRAUER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

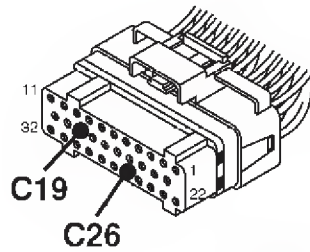

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
C19	BR	STEUERUNG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
C26	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE

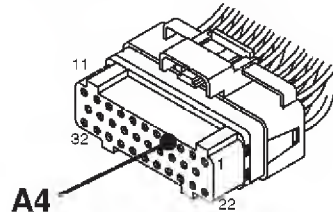

SCHWARZ

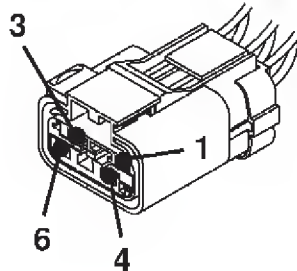

STECKVERBINDER/KRAFTSTOFFPUMPE

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
3	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE
4	BR/YL	MASSE (TANKANZEIGE)
6	BK	MASSE (PUMPE)


80b76eee

ABB. 1


TYP XJ

GRAU


GRAUER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

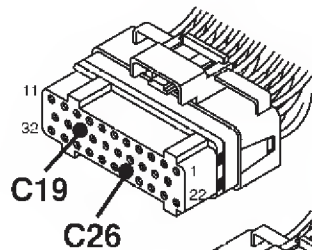

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
C19	BR	STEUERUNG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
C26	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE

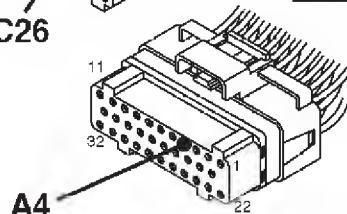

SCHWARZ

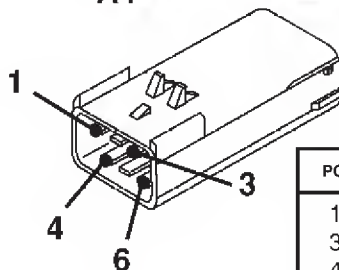


STECKVERBINDER/KRAFTSTOFFPUMPE

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
3	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE
4	BR/YL	MASSE (TANKANZEIGE)
6	BK	MASSE (PUMPE)

80b76e10

ABB. 2

TEST TC-150A

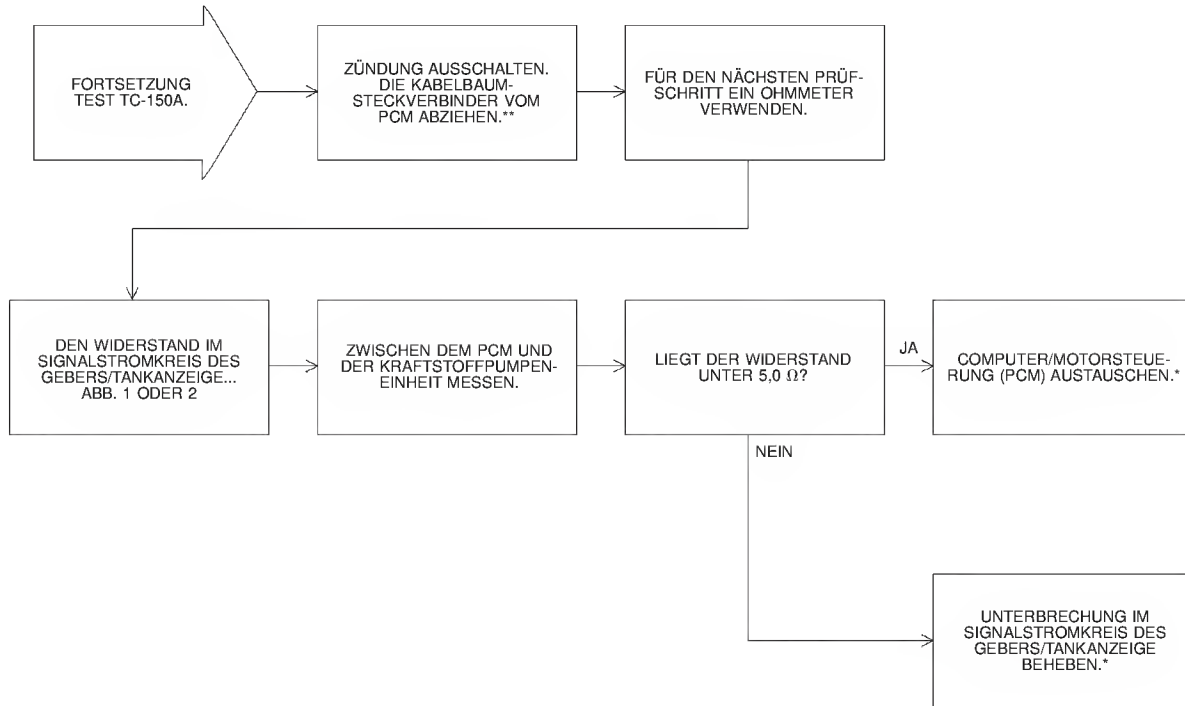FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO HIGH
(SPANNUNG DES GEBERS/TANKANZEIGE ZU HOCH)

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-151A

BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL LEVEL UNIT NO CHANGE OVER TIME (SPANNUNG DES GEBERS/TANKANZEIGE ZU LANGE KONSTANT)


Vor Test TC-151A erst DTC-TEST durchführen

TYP TJ

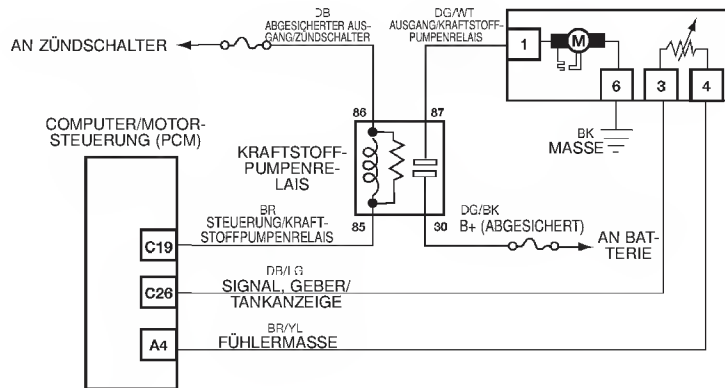

80b6f0ce

TYP XJ

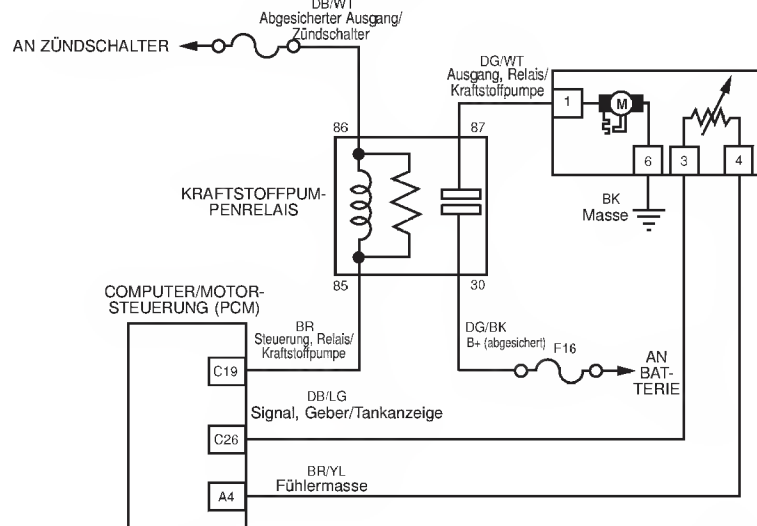

80b6f0d4

TYPEN TJ/XJ

Bezeichnung: Fuel level sending no change over time (Spannung des Gebers/Tankanzeige zu lange konstant)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung. Fahrzeug läuft mit normaler Betriebstemperatur.

Aufnahmebedingung: Der Computer/Motorsteuerung (PCM) erfaßt 4,5 Minuten lang einen Kraftstoffstand zwischen 9,4 und 9,9.


Funktionsprinzip: Der Geber/Tankanzeige sendet ein variables Spannungssignal an den Computer/Motorsteuerung (PCM), das den Kraftstoffstand anzeigt. Dieses Signal soll verhindern, daß falschlicherweise Fehlercodes für das Kraftstoffsystem oder für Fehlzündungen gespeichert werden, wenn lediglich zu wenig Kraftstoff im Tank ist. Erfasst der PCM einen Fehler, dann stellt er die Tankanzeige standardmäßig auf einen leeren Meßwert. Hierdurch wird der Fahrer über eine Störung im Bereich der Tankanzeige informiert.

Mögliche Ursachen:

- > Zu hoher Widerstand im Signalstromkreis des Gebers/Tankanzeige Geber/Tankanzeige defekt
- > Anschlußkabel/Steckverbinder
- > Steckverbinder-Anschlüsse

TEST TC-151A
**BEHEBEN DER STÖRUNG - FUEL LEVEL SENDING UNIT NO CHANGE OVER TIME
(SPANNUNG DES GEBERS/TANKANZEIGE ZU LANGE KONSTANT)**

Vor Test TC-151A erst DTC-TEST durchführen

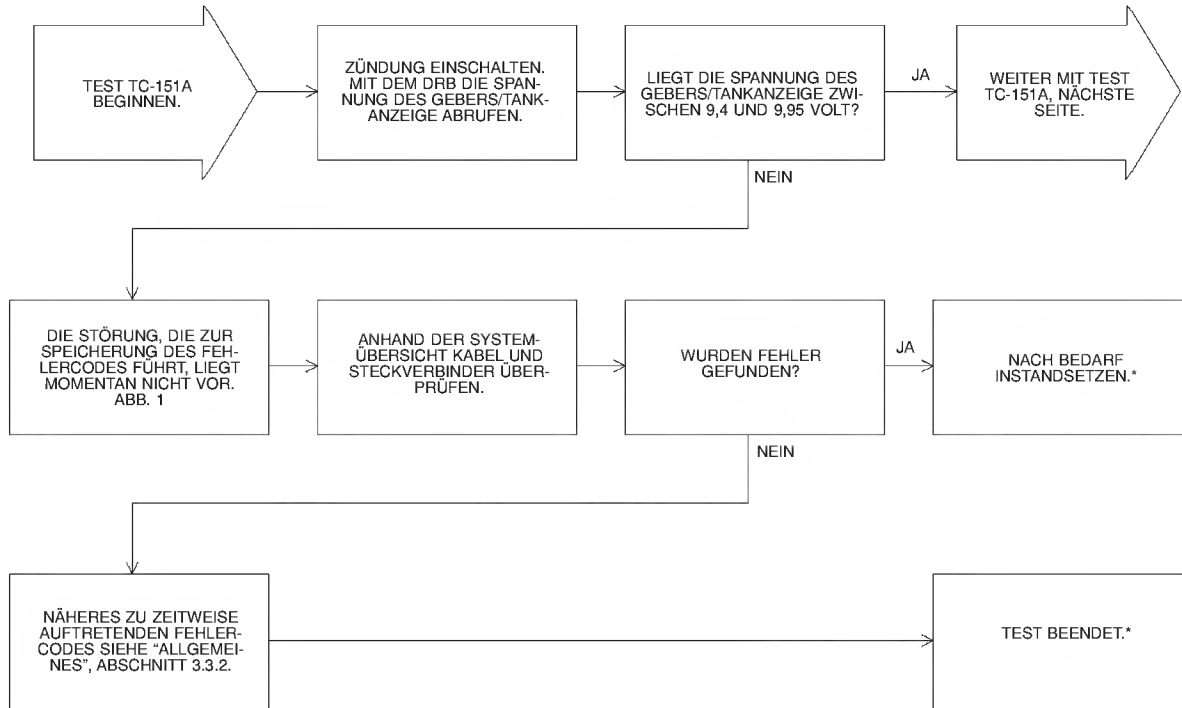

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*


***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-151A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL LEVEL UNIT NO CHANGE OVER TIME
(SPANNUNG DES GEBERS/TANKANZEIGE ZU LANGE KONSTANT)

TYP TJ

STECKVERBINDER/KRAFTSTOFFPUMPE

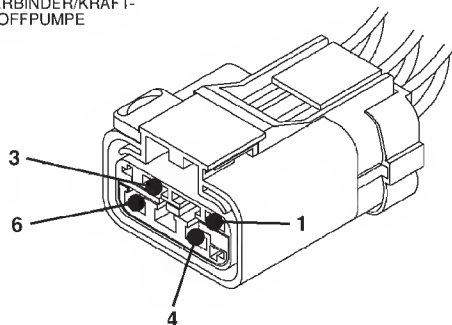


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
3	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE
4	BR/YL	GEBERMASSE
6	BK	MASSE

80b6f0e8

ABB. 1

TYP XJ

STECKVERBINDER/KRAFTSTOFFPUMPENEINHEIT

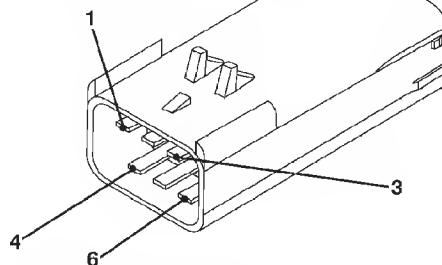

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
3	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE
4	BR/YL	GEBERMASSE
6	BK	MASSE


80aafa16

ABB. 2


TYP TJ

GRAU


GRAUER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

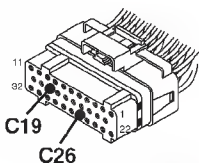

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	GEBERMASSE
C19	BR	STEUERUNG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
C26	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE

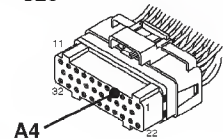

SCHWARZ

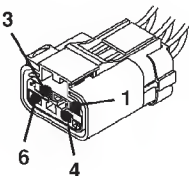

STECKVERBINDER/KRAFTSTOFFPUMPE

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
3	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE (ANZEIGE)
4	BR/YL	MASSE (ANZEIGE)
6	BK	MASSE (PUMPE)


80b76eee

ABB. 3


TYP XJ

GRAU


GRAUER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

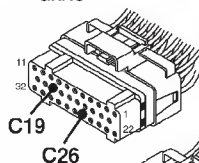

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	GEBERMASSE
C19	BR	STEUERUNG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
C26	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE

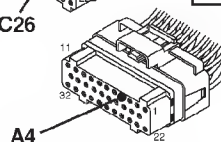

SCHWARZ

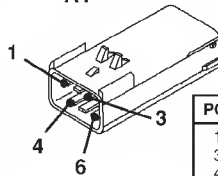

STECKVERBINDER/KRAFTSTOFFPUMPE


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
3	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE (ANZEIGE)
4	BR/YL	MASSE (ANZEIGE)
6	BK	MASSE (PUMPE)

80b76e10

ABB. 4

TEST TC-151A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - FUEL LEVEL UNIT NO CHANGE OVER TIME
(SPANNUNG DES GEBERS/TANKANZEIGE ZU LANGE KONSTANT)**

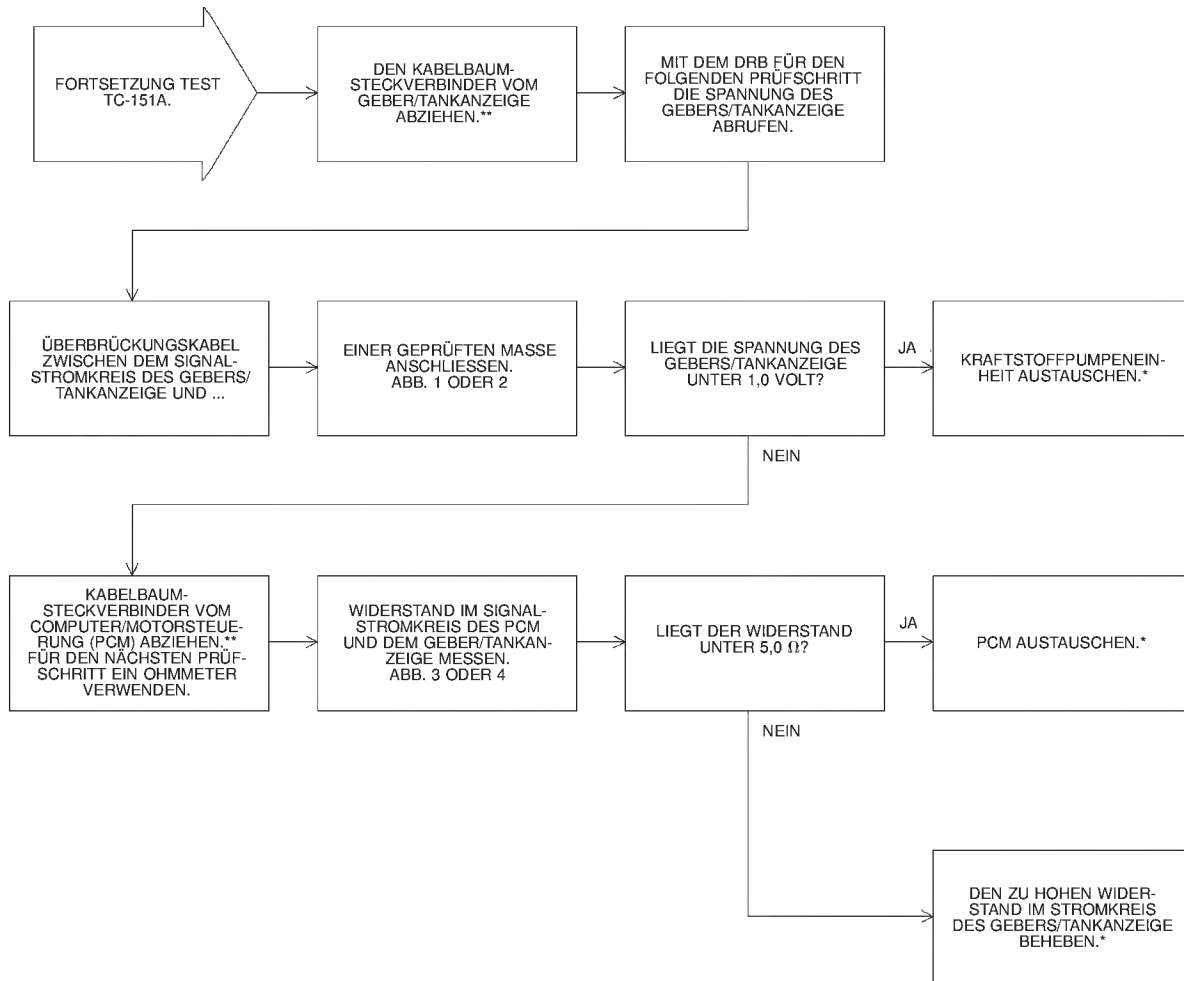

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-153A
**BEHEBEN DES FEHLERS - BATTERY TEMP SENSOR VOLTAGE TOO LOW/TOO HIGH
(SPANNUNGSBEREICH DES TEMPERATURFÜHLERS/SPANNUNGSREGELUNG ZU HOCH/ZU NIEDRIG)**
Vor Test TC-153A erst DTC-TEST durchführen

Bezeichnung: Battery Temp Sensor Voltage Either Too High Or Too Low (Spannungsbereich des Temperaturfühlers/ Spannungsregelung zu hoch oder zu niedrig)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung.


Aufnahmebedingung: Die vom Computer/Motorsteuerung (PCM) erfaßte Spannung des Temperaturfühlers/ Spannungsregelung liegt 3 Sekunden lang entweder unter 0,5 Volt oder über 4,9 Volt.

Funktionsprinzip: Mit dem Signal des Temperaturfühlers/ Spannungsregelung bestimmt der Computer/Motorsteuerung (PCM), welche Sollspannung für das Ladesystem zu verwenden ist. Der PCM regelt mit Hilfe dieser Sollspannung die tatsächliche Ladespannung. Der Temperaturfühler/ Spannungsregelung ist kein integriertes Bauteil des PCM.

Mögliche Ursachen:

- > Temperaturfühler defekt
- > Unterbrechung im Stromkreis des Temperaturfühlers/ Spannungsregelung
- > Kurzschluß im Stromkreis des Temperaturfühlers/ Spannungsregelung
- > PCM defekt
- > Steckverbinder/ Anschlüsse
- > Steckverbinder/ Kabel

805e2a55

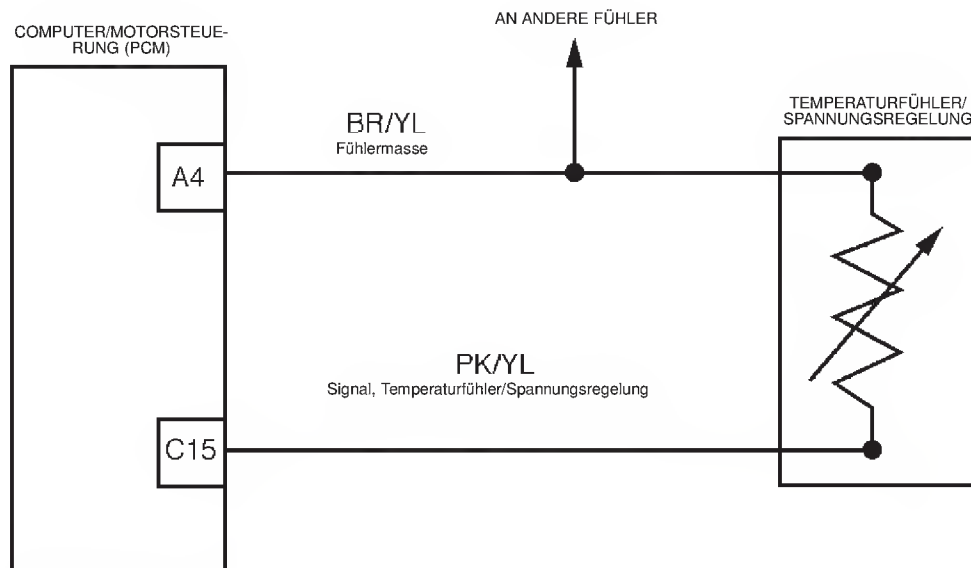
ABB. 1
TYPEN TJ/XJ


80b118ad

TEST TC-153A

BEHEBEN DES FEHLERS - BATTERY TEMP SENSOR VOLTAGE TOO LOW/TOO HIGH
(SPANNUNGSBEREICH DES TEMPERATURFÜHLERS/SPANNUNGSREGELUNG ZU HOCH/ZU NIEDRIG)


Vor Test TC-153A erst DTC-TEST durchführen

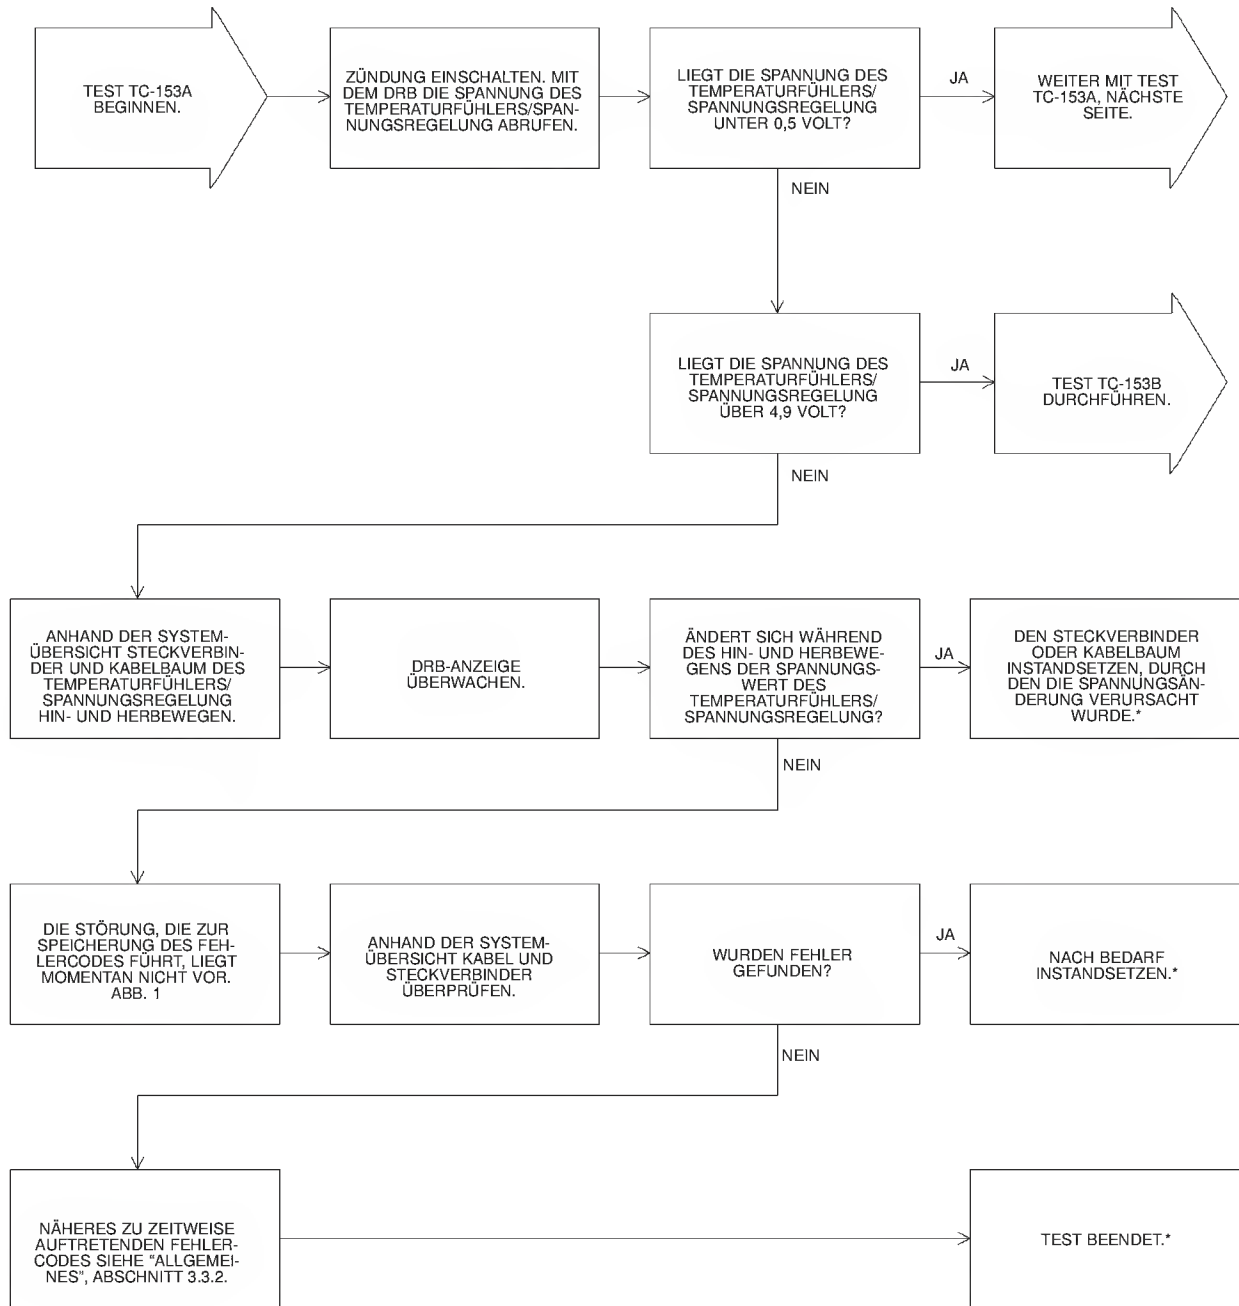

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYPEN TJ/XJ

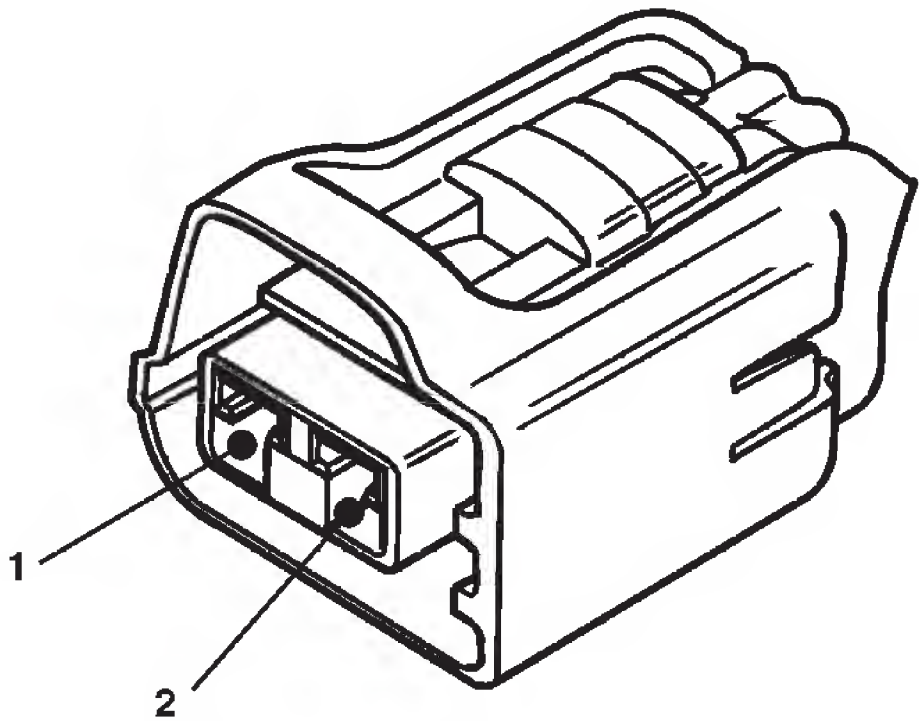


POL	FARBE	BELEGUNG
1	PK/YL	SIGNAL, TEMPERATURFÜHLER/SPANNUNGSREGELUNG
2	BR/YL	FÜHLERMASSE

80a5348d

ABB. 1

TEST TC-153A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - BATTERY TEMP SENSOR VOLTAGE TOO LOW/TOO HIGH
(SPANNUNGSBEREICH DES TEMPERATURFÜHLERS/SPANNUNGSREGELUNG ZU HOCH/ZU NIEDRIG)**

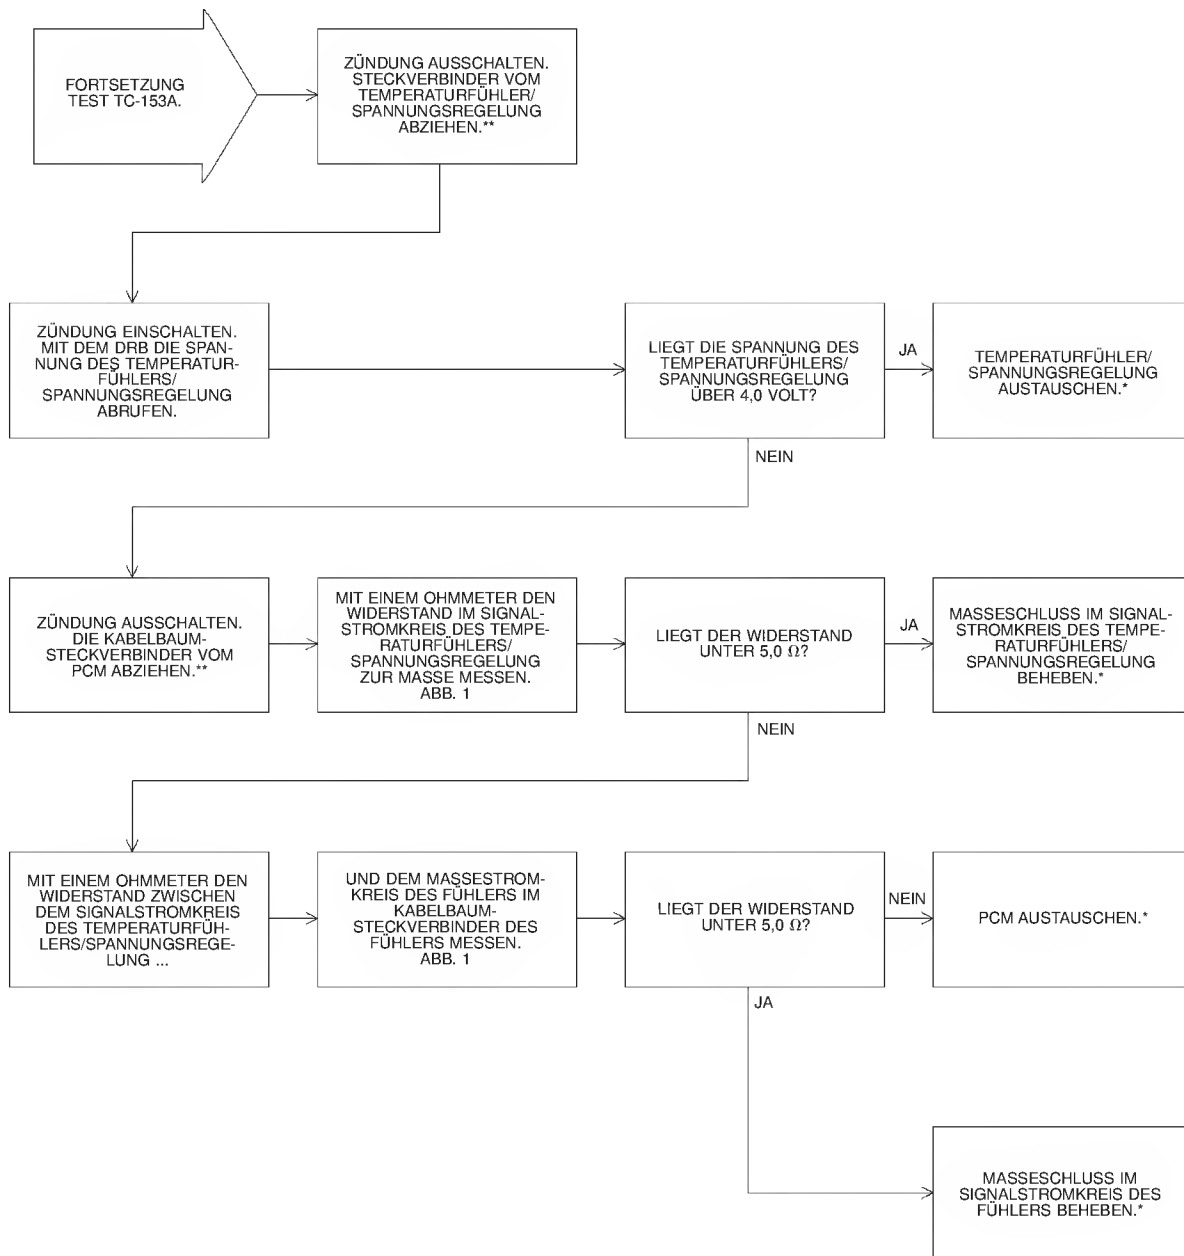

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*


***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-153B

BEHEBEN DES FEHLERS - BATTERY TEMP SENSOR VOLTAGE TOO LOW/TOO HIGH
 (SPANNUNGSBEREICH DES TEMPERATURFÜHLERS/SPANNUNGSREGELUNG ZU HOCH/ZU NIEDRIG)

Vor Test TC-153B erst TC-153A durchführen

TYPEN TJ/ XJ

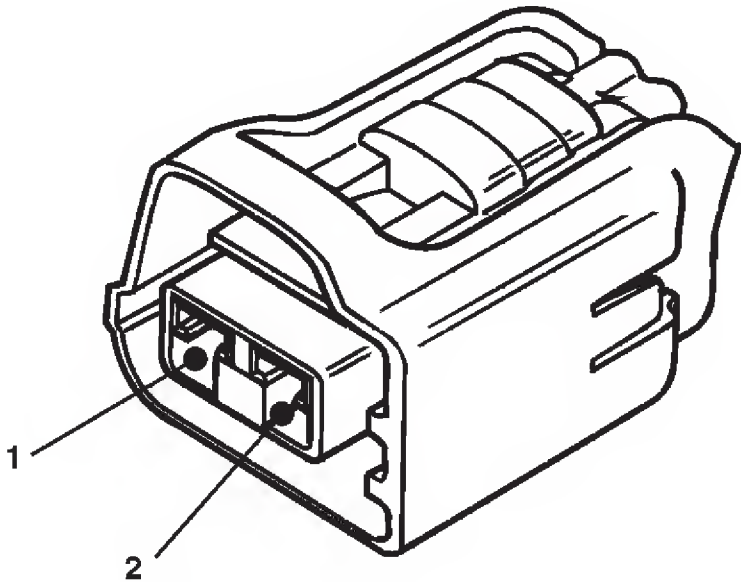


POL	FARBE	BELEGUNG
1	PK/YL	SIGNAL, TEMPERATURFÜHLER/SPANNUNGSREGELUNG FÜHLERMASSE
2	BR/YL	

80a5348d


ABB. 1

TYP TJ/XJ

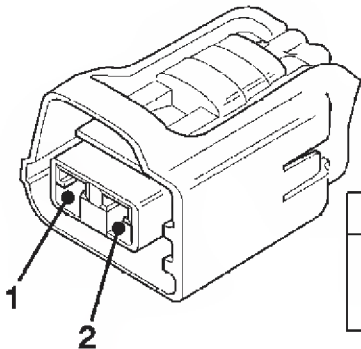

STECKVERBINDER, TEMPERATURFÜHLER/SPANNUNGSREGELUNG


POL	FARBE	BELEGUNG
1	PK/YL	Signal, Temperaturfühler/Spannungsregelung Fühlermasse
2	BR/YL	

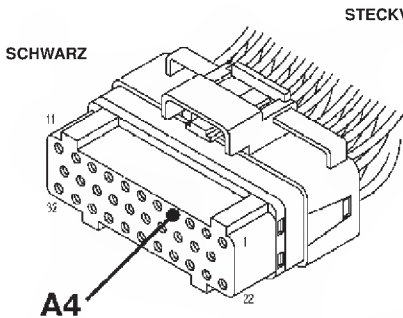

SCHWARZ

A4

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

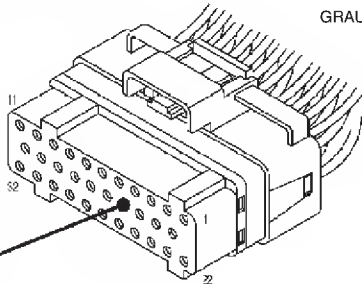

GRAU

C15

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	Fühlermasse Signal, Temperaturfühler/Spannungsregelung
C15	PK/YL	


80a9b344

ABB. 2

TEST TC-153B

BEHEBEN DES FEHLERS - BATTERY TEMP SENSOR VOLTAGE TOO LOW/TOO HIGH
(SPANNUNGSBEREICH DES TEMPERATURFÜHLERS/SPANNUNGSREGELUNG ZU HOCH/ZU NIEDRIG)

Vor Test TC-153B erst TC-153A durchführen

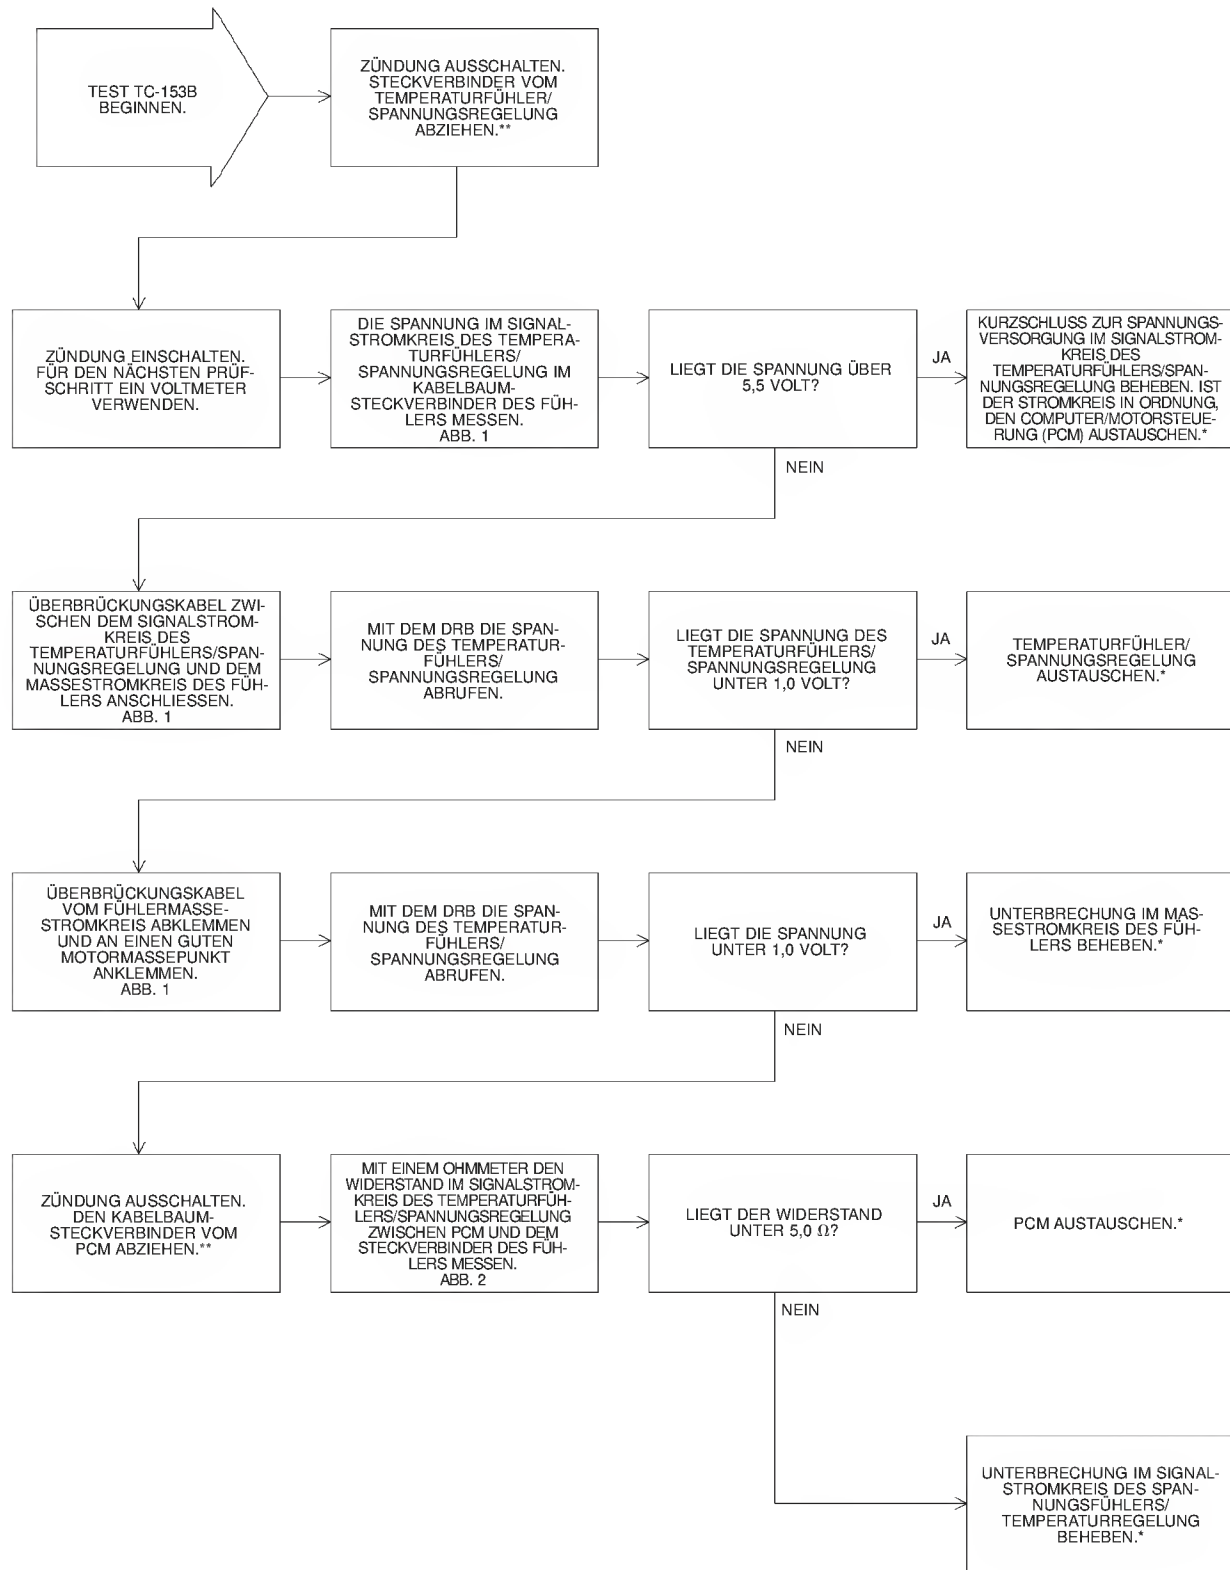

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-155A

BEHEBEN DES FEHLERS - 1/1 O2 SENSOR SHORTED TO GROUND (MASSESCHLUSS DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)

Vor Test TC-155A erst DTC-TEST durchführen

Bezeichnung: O2S Voltage Shorted To Ground (Masseschluß der vorgeschalteten Lambda-Sonde)

Überwachung: Bei einer Kühlmitteltemperatur von über 94°C (170°F) beim vorhergehenden Einschalten der Zündung, nach einem Kaltstart bei einer Kühlmitteltemperatur von unter 54°C (98°F), sofern die vom Außentemperaturfühler gemessene Temperatur nicht mehr als 15°C (27°F) von der Kühlmitteltemperatur abweicht.

Aufnahmebedingung: Die Signalspannung der vorgeschalteten Lambda-Sonde liegt nach dem Motorstart 28 Sekunden lang unter 0,156 Volt.

Funktionsprinzip: Die vorgeschaltete Lambda-Sonde erzeugt Spannung. Der Computer/Motorsteuerung (PCM) entnimmt dem Spannungssignal dieser Lambda-Sonde Informationen über das Abgas. Die Sonde mißt den Sauerstoffgehalt im Abgas durch eine galvanische Reaktion, die eine Spannung erzeugt. Nach der Messung des Sauerstoffgehalts teilt die vorgeschaltete Lambda-Sonde dem PCM mit, wie gut die PCM-Ausgangssignale das Kraftstoff-/Luft-Gemisch regeln. Veränderungen der Lambda-Signale dienen als Indikatoren für die Gemischzusammensetzung. Die Veränderungen der Lambda-Signale treten auf, da sich die Gemischzusammensetzung ständig ändert. Bei niedrigem Sauerstoffgehalt (fettes Gemisch) liegt das Spannungssignal bei ca. 0,1 Volt.

Mögliche Ursachen:

- > Masseschluß in der Sonden-Ausgangsleitung
- > Verschmutzte oder feuchte Anschlüsse verursachen Kriechspannungen im Steckverbinder
- > Lambda-Sonde defekt
- > Computer/Motorsteuerung (PCM) defekt
- > ~~Steckverbinder-Anschlüsse~~
- > Anschlußkabel/Steckverbinder

80b01cfc


JTEC -LAMBDA-SONDEN-KONFIGURATION

TYP TJ, 2.5L-MOTOR	1/1	VORGESCHALTET	TYP XJ, 2.5L-MOTOR	1/1	VORGESCHALTET
TYP TJ, 2.5L-MOTOR	1/2	NACHGESCHALTET	TYP XJ, 2.5L-MOTOR	1/2	NACHGESCHALTET
TYP TJ, 4.0L-MOTOR	1/1	VORGESCHALTET	TYP XJ, 4.0L-MOTOR	1/1	VORGESCHALTET
TYP TJ, 4.0L-MOTOR	1/2	NACHGESCHALTET	TYP XJ, 4.0L-MOTOR	1/2	NACHGESCHALTET

80b76ec3


ABB. 1

TYP TJ

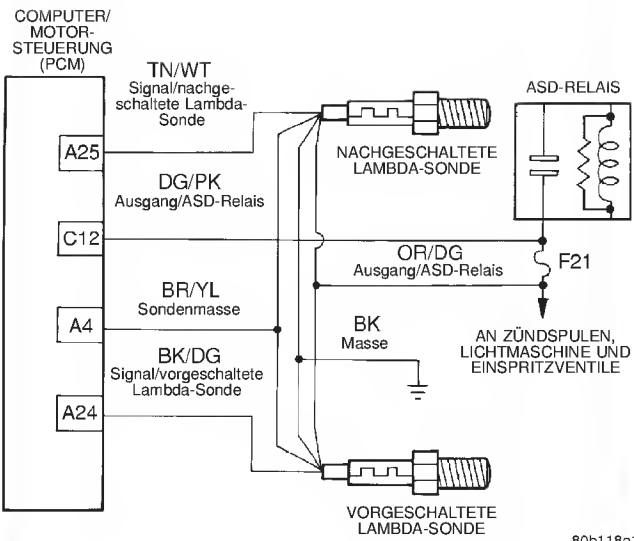

80b118a1

TYP XJ

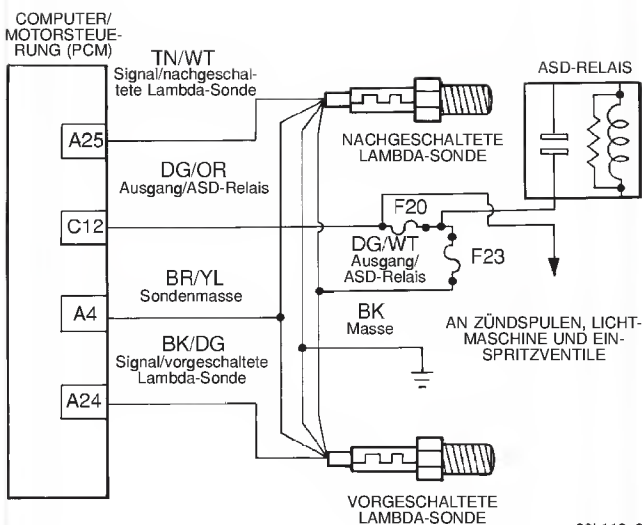


80b118a2

TEST TC-155A

BEHEBEN DES FEHLERS - 1/1 O2 SENSOR SHORTED TO GROUND (MASSESCHLUSS DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)

Vor Test TC-155A erst DTC-TEST durchführen

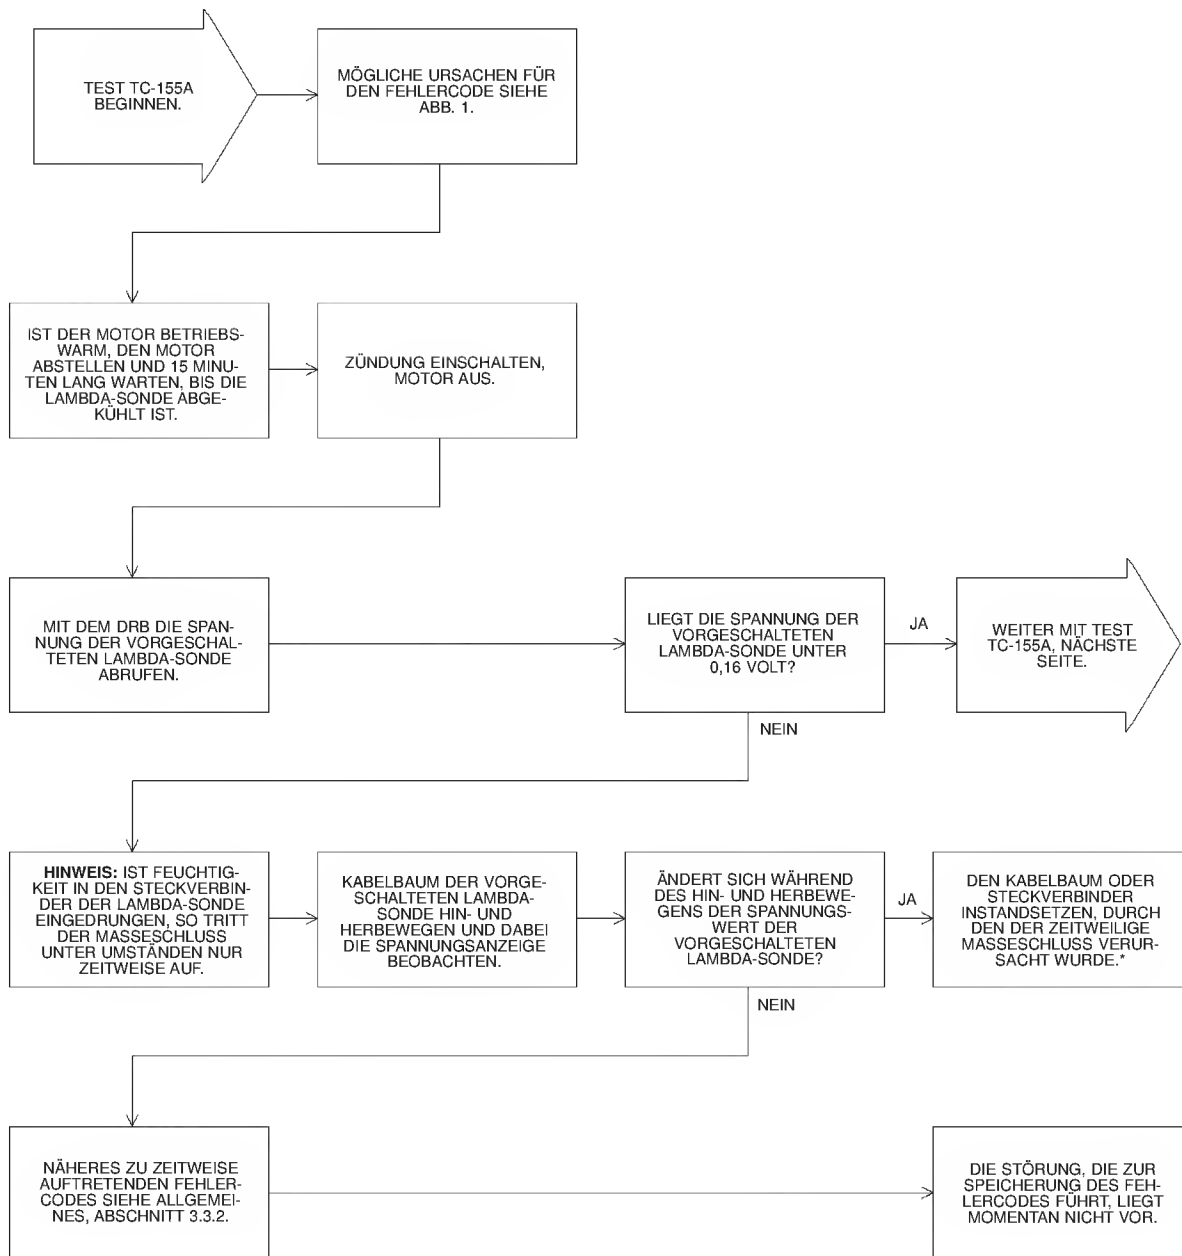

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-155A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - 1/1 O2 SENSOR SHORTED TO GROUND
(MASSESCHLUSS DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)


TYP TJ

SCHWARZ

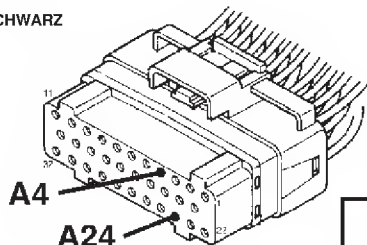


STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

GRAU

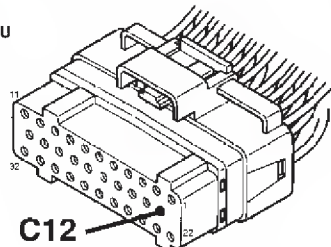

C12

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	SONDENMASSE
A24	BK/DG	SIGNAL/VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS

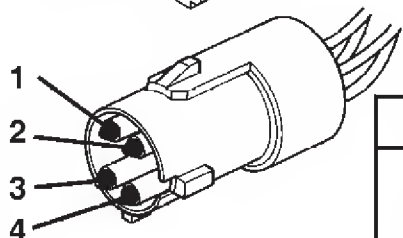

STECKVERBINDER/VORGESCHALTETE LAMBDA-
SONDE (KABELBAUMSEITE)


POL	FARBE	BELEGUNG
1	OR/DG	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	BK/DG	SIGNAL/LAMBDA-SONDE

80b76ec5

ABB. 1

TYP XJ


SCHWARZ

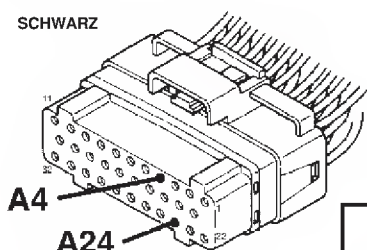

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

C12

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	SONDENMASSE
A24	BK/DG	SIGNAL/VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS

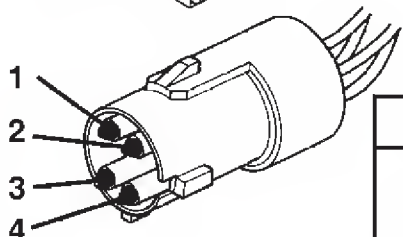

STECKVERBINDER/VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
(KABELBAUMSEITE)


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	BK/DG	SIGNAL/LAMBDA-SONDE

80b76ec4

ABB. 2

TEST TC-155A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - 1/1 O2 SENSOR SHORTED TO GROUND
(MASSESCHLUSS DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)**

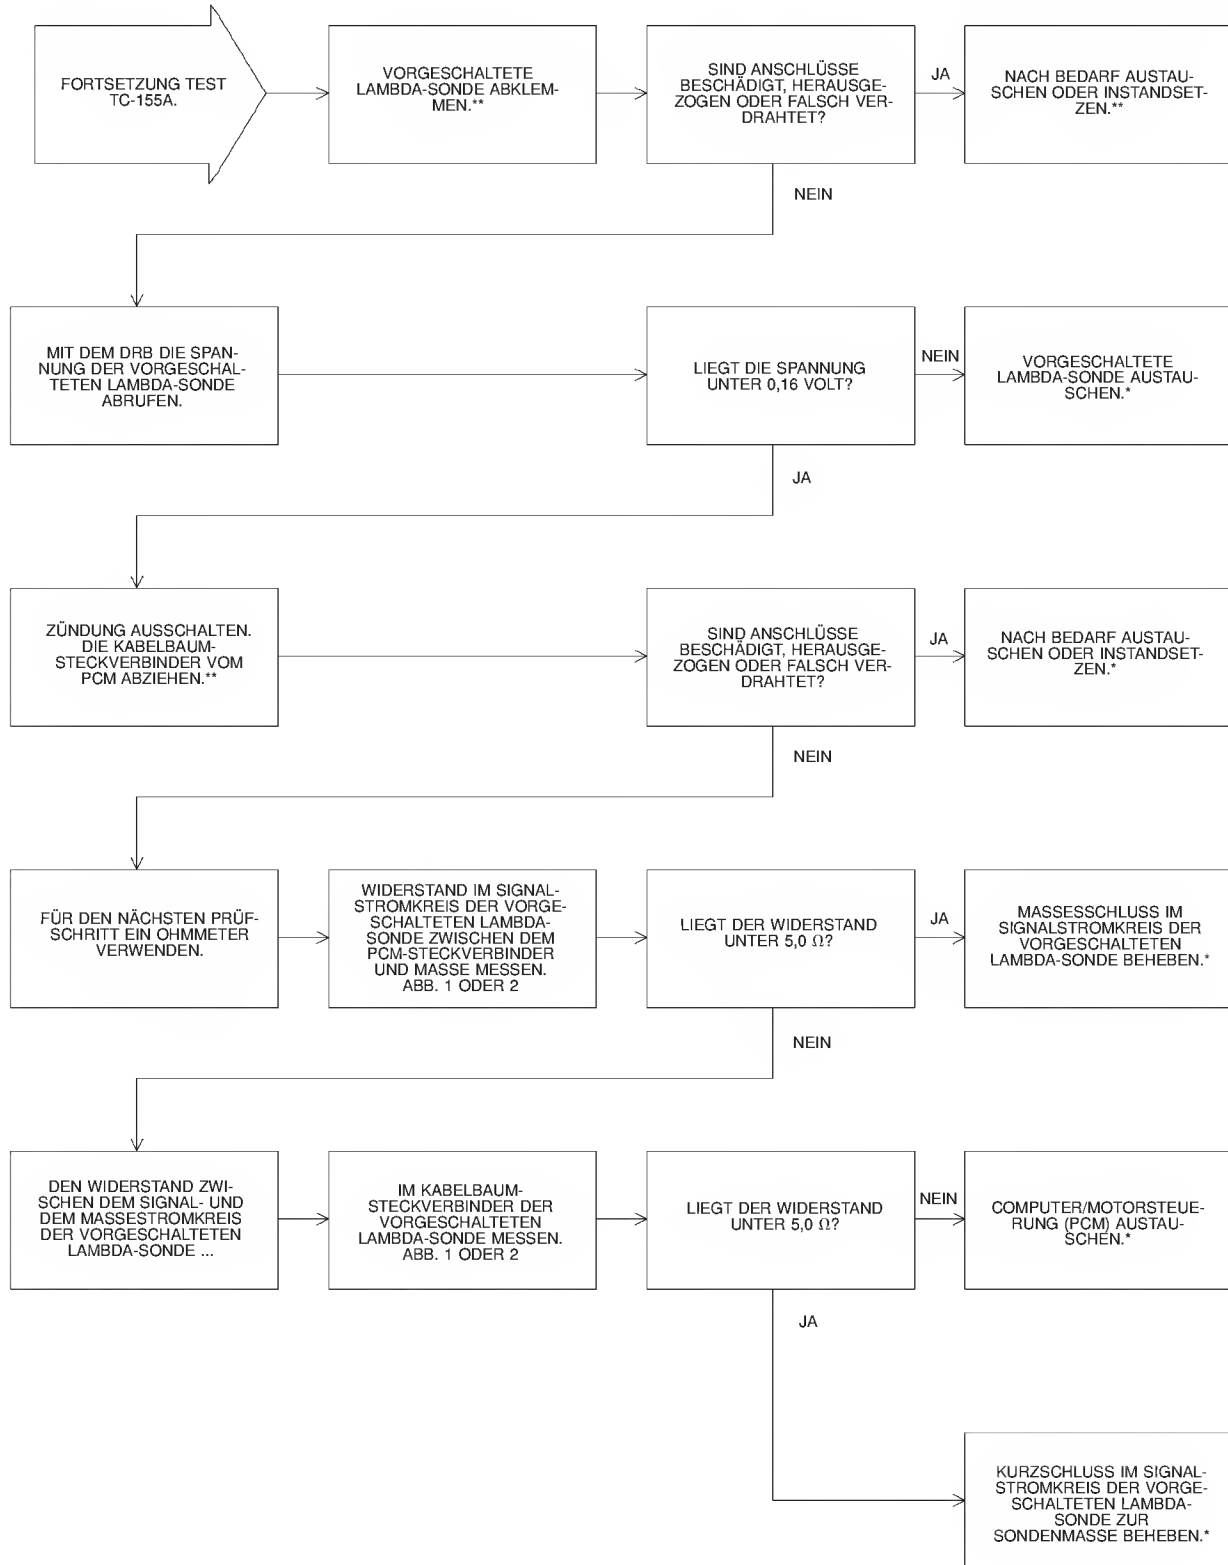

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-156A

BEHEBEN DES FEHLERS - 1/2 O2 SENSOR SHORTED TO GROUND (MASSESCHLUSS DER NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)

Vor Test TC-156A erst DTC-TEST durchführen

Bezeichnung: Downstream O2S Voltage Shorted To Ground (Masseschluß der nachgeschalteten Lambda-Sonde)

Überwachung: Bei einer Kühlmitteltemperatur von über 94°C (170°F) beim vorherigen Einschalten der Zündung, nach einem Kaltstart bei einer Kühlmitteltemperatur von unter 50°C (90°F), sofern die vom Außentemperaturfühler gemessene Temperatur nicht mehr als +/- 32°C (+/-59°F) von der Kühlmitteltemperatur abweicht.

Aufnahmebedingung: Die Signalspannung der nachgeschalteten Lambda-Sonde liegt vor der Prüfung des Heizelements unter 0,156 Volt.

Mögliche Ursachen:

- > Masseschluß in der Sonden-Ausgangsleitung
- > Verschmutzte oder feuchte Anschlüsse verursachen Kriechspannungen im Steckverbinder
- > Lambda-Sonde defekt
- > Computer/Motorsteuerung (PCM) defekt
- > Steckverbinder-Anschlüsse
- > Anschlußkabel/Steckverbinder

80a5571b

ABB. 1


JTEC -LAMBDA-SONDEN-KONFIGURATION

TYP TJ, 2.5L-MOTOR	1/1	VORGESCHALTET	TYP XJ, 2.5L-MOTOR	1/1	VORGESCHALTET
TYP TJ, 2.5L-MOTOR	1/2	NACHGESCHALTET	TYP XJ, 2.5L-MOTOR	1/2	NACHGESCHALTET
TYP TJ, 4.0L-MOTOR	1/1	VORGESCHALTET	TYP XJ, 4.0L-MOTOR	1/1	VORGESCHALTET
TYP TJ, 4.0L-MOTOR	1/2	NACHGESCHALTET	TYP XJ, 4.0L-MOTOR	1/2	NACHGESCHALTET

80b76ec3

TYP TJ


COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

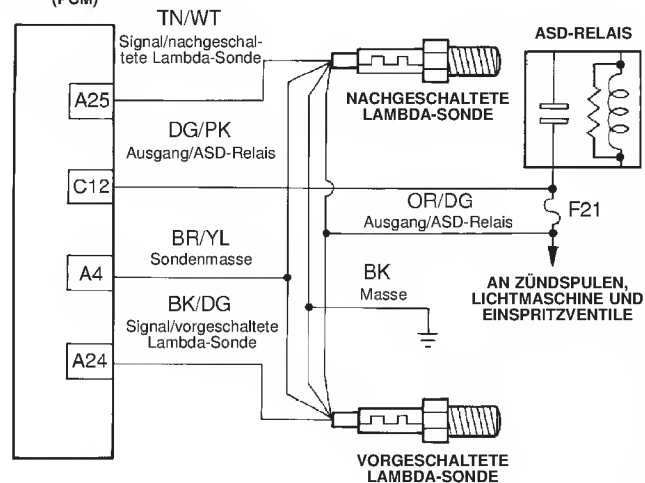

80b118a1

TYP XJ

COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

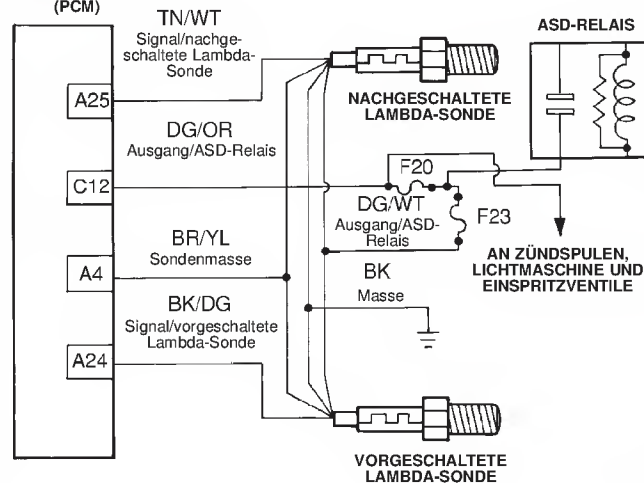


80b118a2

TEST TC-156A

BEHEBEN DES FEHLERS - 1/2 O2 SENSOR SHORTED TO GROUND (MASSESCHLUSS DER NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)

Vor Test TC-156A erst DTC-TEST durchführen

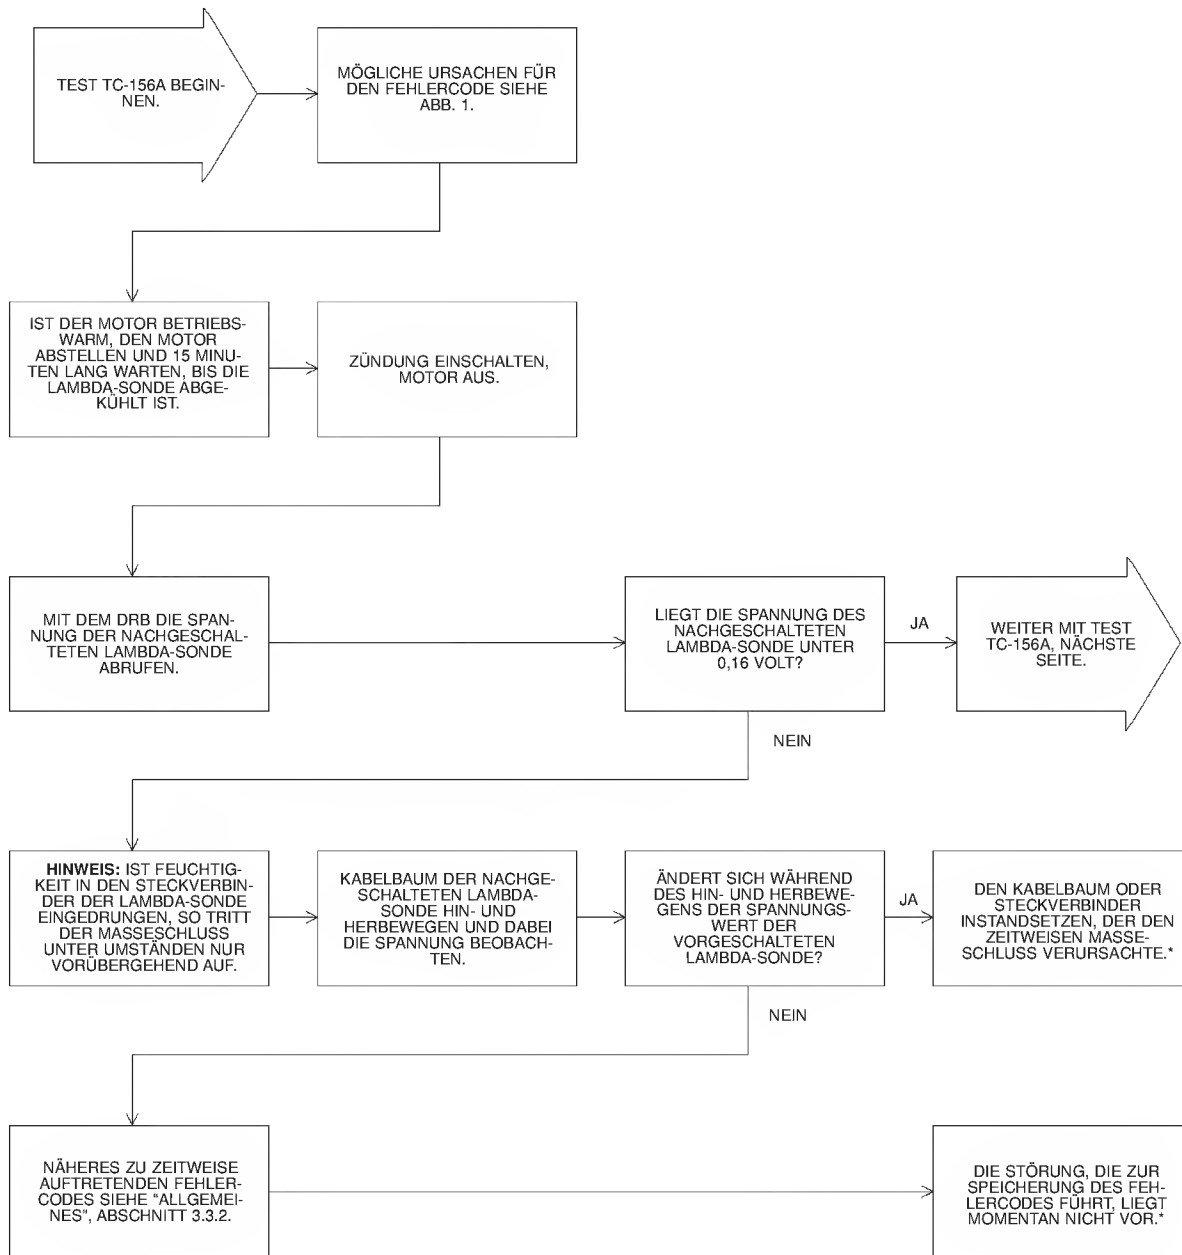


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-156A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - 1/2 O2 SENSOR SHORTED TO GROUND
(MASSESCHLUSS DER NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)

TYP TJ

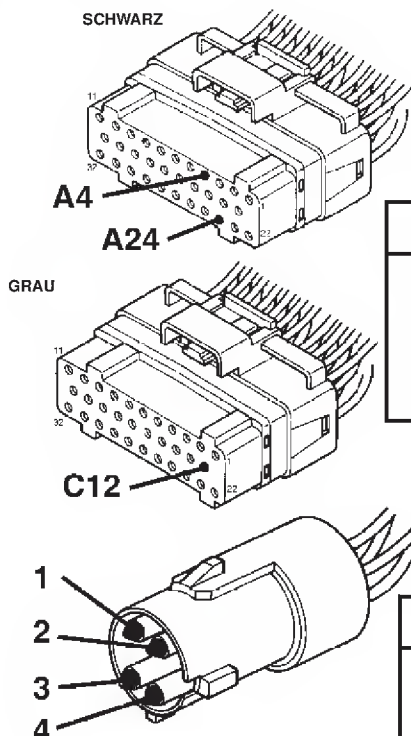

80b76ec5

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)


POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	SONDENMASSE
A24	BK/DG	SIGNAL/VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS

STECKVERBINDER/VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
(KABELBAUMSEITE)

POL	FARBE	BELEGUNG
1	OR/DG	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	BK/DG	SIGNAL/LAMBDA-SONDE

ABB. 1

TYP XJ

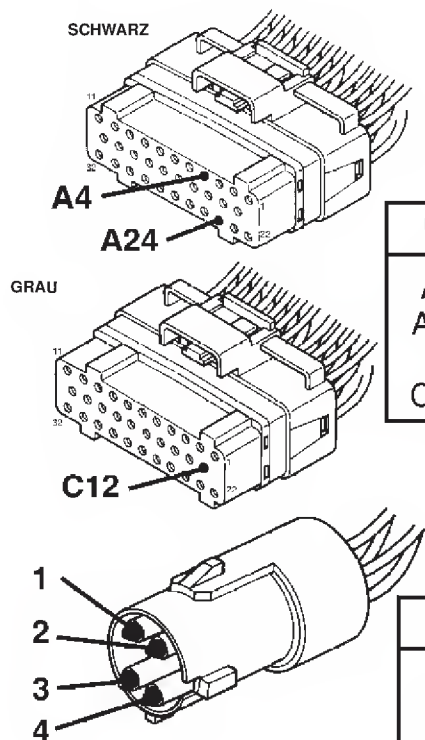

80b76ec4

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	SONDENMASSE
A24	BK/DG	SIGNAL/VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS


STECKVERBINDER/VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
(KABELBAUMSEITE)

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	BK/DG	SIGNAL/LAMBDA-SONDE

ABB. 2

TEST TC-156A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - 1/2 O2 SENSOR SHORTED TO GROUND
(MASSESCHLUSS DER NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE)**

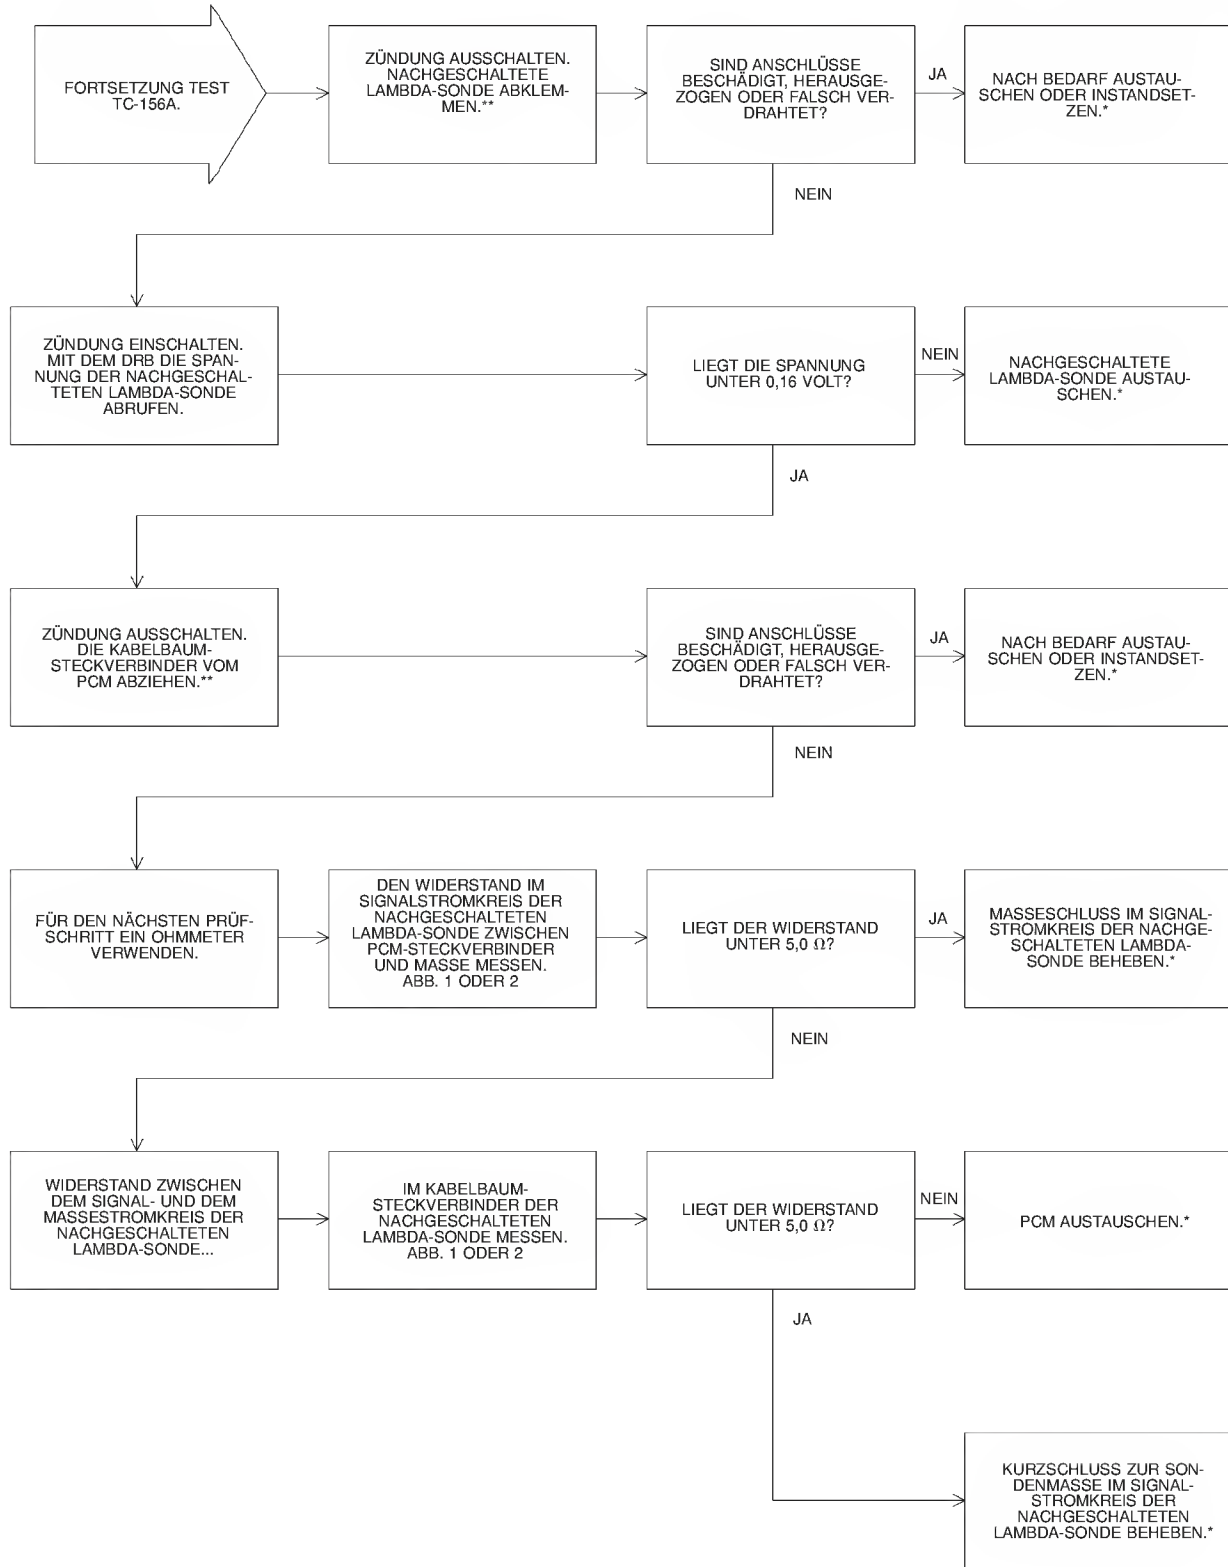

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-157A
BEHEBEN DES FEHLERS - INTERMITTENT LOSS OF CMP OR CKP (SIGNAL/KURBELWINKELGEBER (CKP) ODER SIGNAL/NOCKENWELLENFÜHLER (CMP) ZEITWEISE AUSGEFALLEN)
Vor Test TC-157A erst DTC-TEST durchführen

Bezeichnung: Intermittent Loss of CMP or CKP (Signal/Kurbelwinkelgeber (CKP) oder Signal/Nockenwellenfühler (CMP) zeitweise ausgefallen)

Überwachung: Bei laufendem Motor.


Aufnahmebedingung: Wenn der Fehlerzähler die 96 für zwei aufeinanderfolgende Fahrten erreicht.

Funktionsprinzip: Ein Fehlerzähler wird erhöht, wenn die korrekte Anzahl an Kurbelwinkelsignalen nicht zwischen zwei Nockenwellensignalen gesehen wird. Eine Störung (bad trip) wird gespeichert, wenn der Fehlerzähler 96 erreicht. Zwei aufeinanderfolgende Störungen (bad trips) sind zur Speicherung des Fehlercodes erforderlich.

Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung oder Kurzschluß in der 5-V-Spannungsversorgung
- > Unterbrechung im Massestromkreis des Fühlers/Gebers Unterbrechung oder Kurzschluß im Signalstromkreis des Fühlers/Gebers
- > Zu großer Luftspalt zwischen Kurbelwinkelgeber und Impulsring
- > Zu großer Luftspalt zwischen Nockenwellenfühler und Impulsring
- > Impulsring der Kurbelwelle beschädigt
- > Impulsring der Nockenwelle beschädigt
- > Fühler defekt
- > PCM defekt

80a5574d

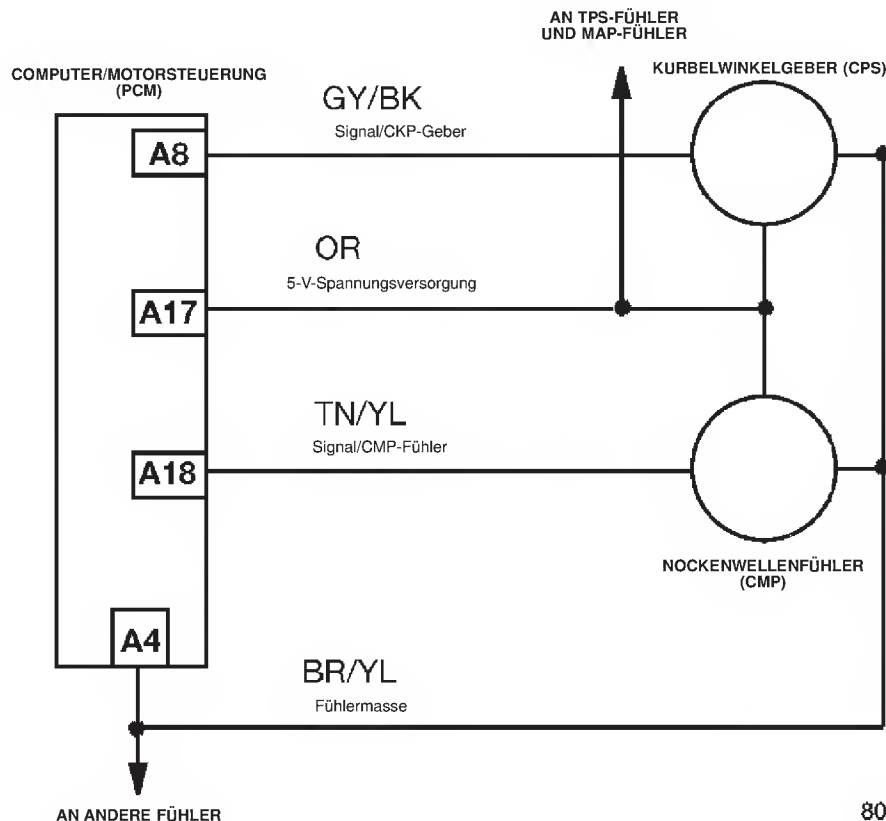
ABB. 1
TYPEN TJ/XJ


80a4eff4

TEST TC-157A

BEHEBEN DES FEHLERS - INTERMITTENT LOSS OF CMP OR CKP (SIGNAL/KURBELWINKELGEBER (CKP) ODER SIGNAL/NOCKENWELLENFÜHLER (CMP) ZEITWEISE AUSGEFALLEN)

Vor Test TC-157A erst DTC-TEST durchführen

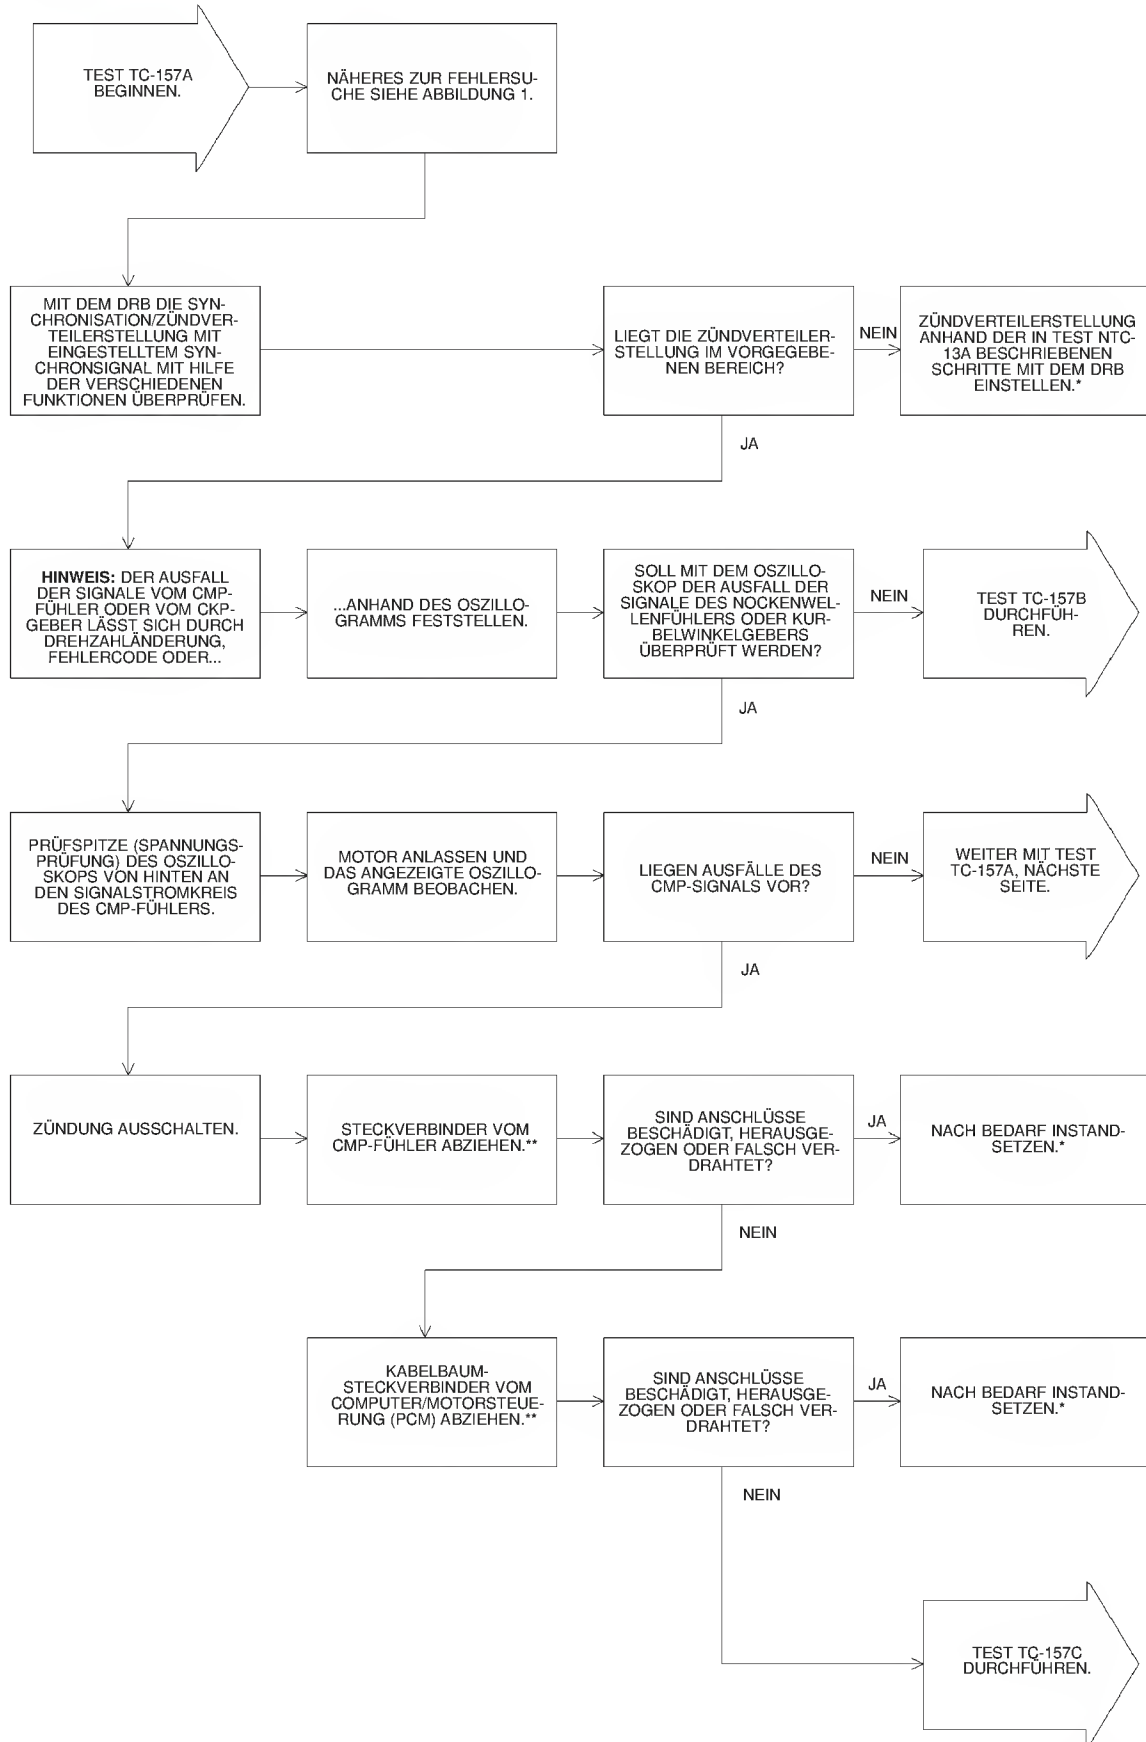


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-157A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - INTERMITTENT LOSS OF CMP OR CKP (SIGNAL/KURBELWINKELGEBER (CKP) ODER SIGNAL/NOCKENWELLENFÜHLER (CMP) ZEITWEISE AUSGEFALLEN)

TYPEN TJ/XJ

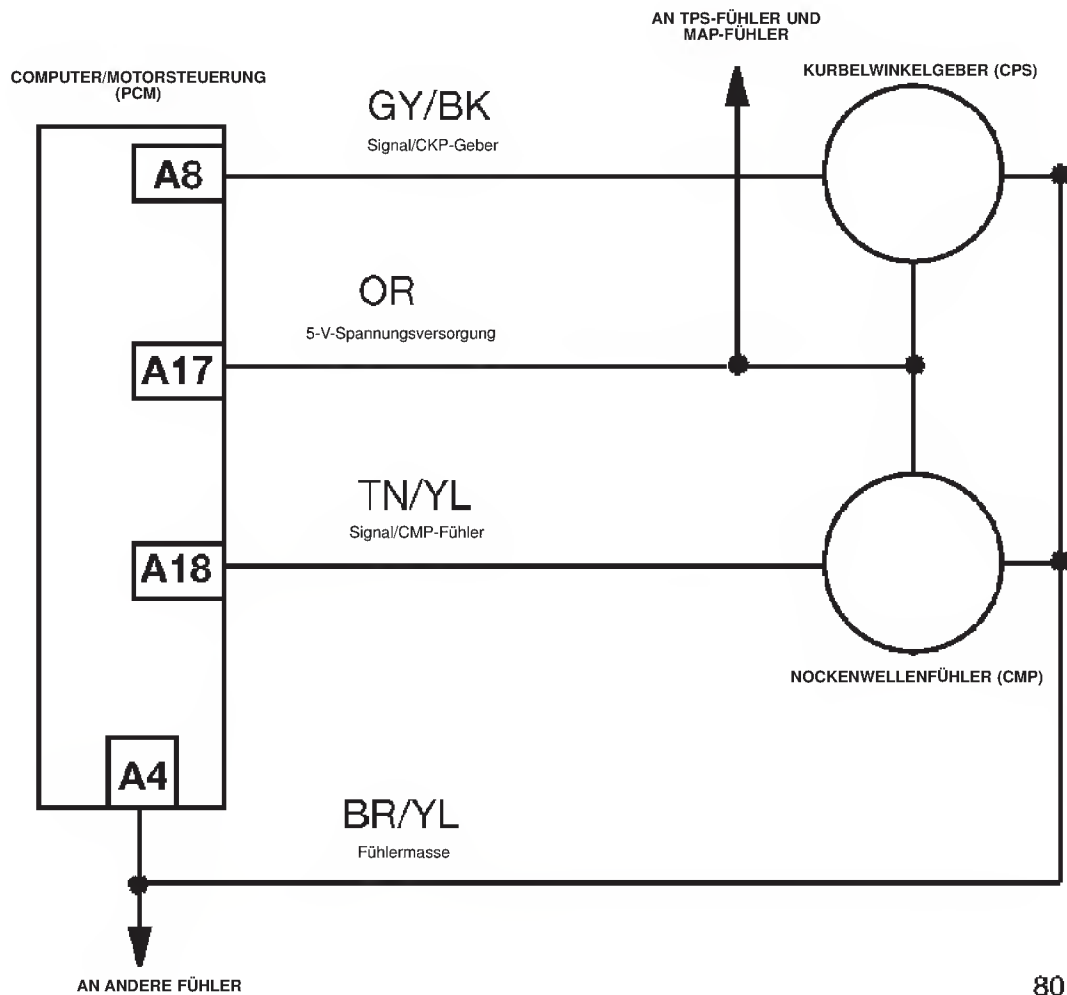

80a4eff4



***Nachprüfung VER-2A durchführen.**

****Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.**

Bezeichnung: Intermittent Loss of CMP or CKP (Signal/Kurbelwinkelgeber (CKP) oder Signal/Nockenwellenfühler (CMP) zeitweise ausgefallen)

Überwachung: Bei laufendem Motor.

Aufnahmebedingung: Wenn der Fehlerzähler die 96 für zwei aufeinanderfolgende Fahrten erreicht.

Funktionsprinzip: Ein Fehlerzähler wird erhöht, wenn die korrekte Anzahl an Kurbelwinkelsignalen nicht zwischen zwei Nockenwellensignalen gesehen wird. Eine Störung (bad trip) wird gespeichert, wenn der Fehlerzähler 96 erreicht. Zwei aufeinanderfolgende Störungen (bad trips) sind zur Speicherung des Fehlercodes erforderlich.


Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung oder Kurzschluß in der 5-V-Spannungsversorgung
- > Unterbrechung im Massestromkreis des Fühlers/Gebers
- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Signalstromkreis des Fühlers/Gebers
- > Zu großer Luftspalt zwischen Kurbelwinkelgeber und Impulsring
- > Zu großer Luftspalt zwischen Nockenwellenfühler und Impulsring
- > Impulsring der Kurbelwelle beschädigt
- > Impulsring der Nockenwelle beschädigt
- > Fühler defekt
- > PCM defekt

80a5574d

ABB. 1


TYPEN TJ/XJ

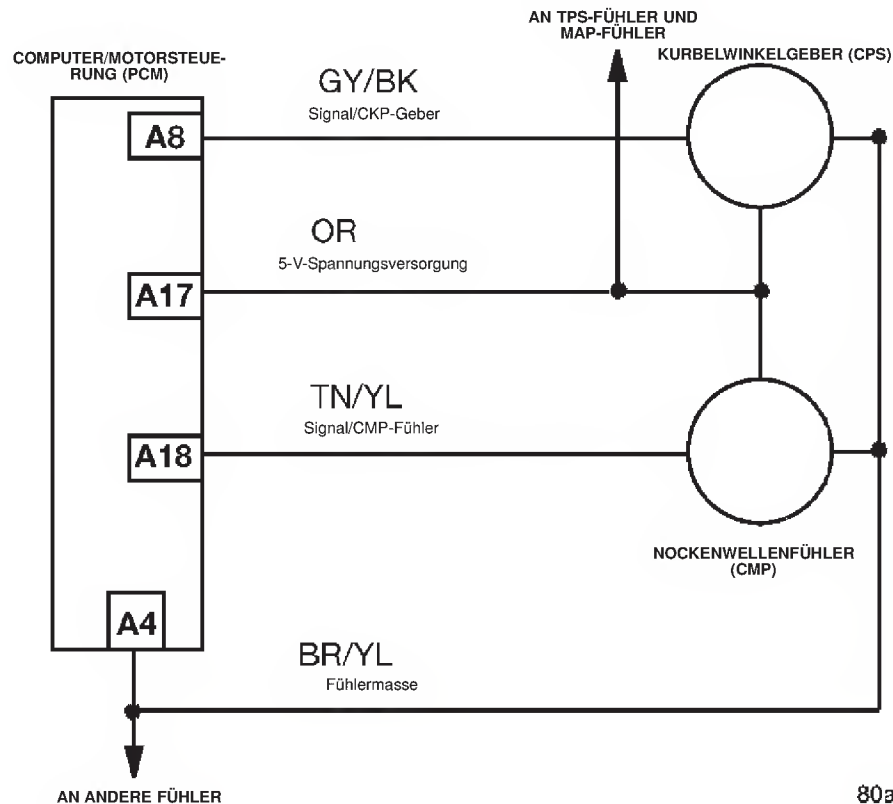

80a4eff4

TEST TC-157A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - INTERMITTENT LOSS OF CMP OR CKP (SIGNAL/KURBELWINKELGEBER (CKP) ODER SIGNAL/NOCKENWELLENFÜHLER (CMP) ZEITWEISE AUSGEFALLEN)

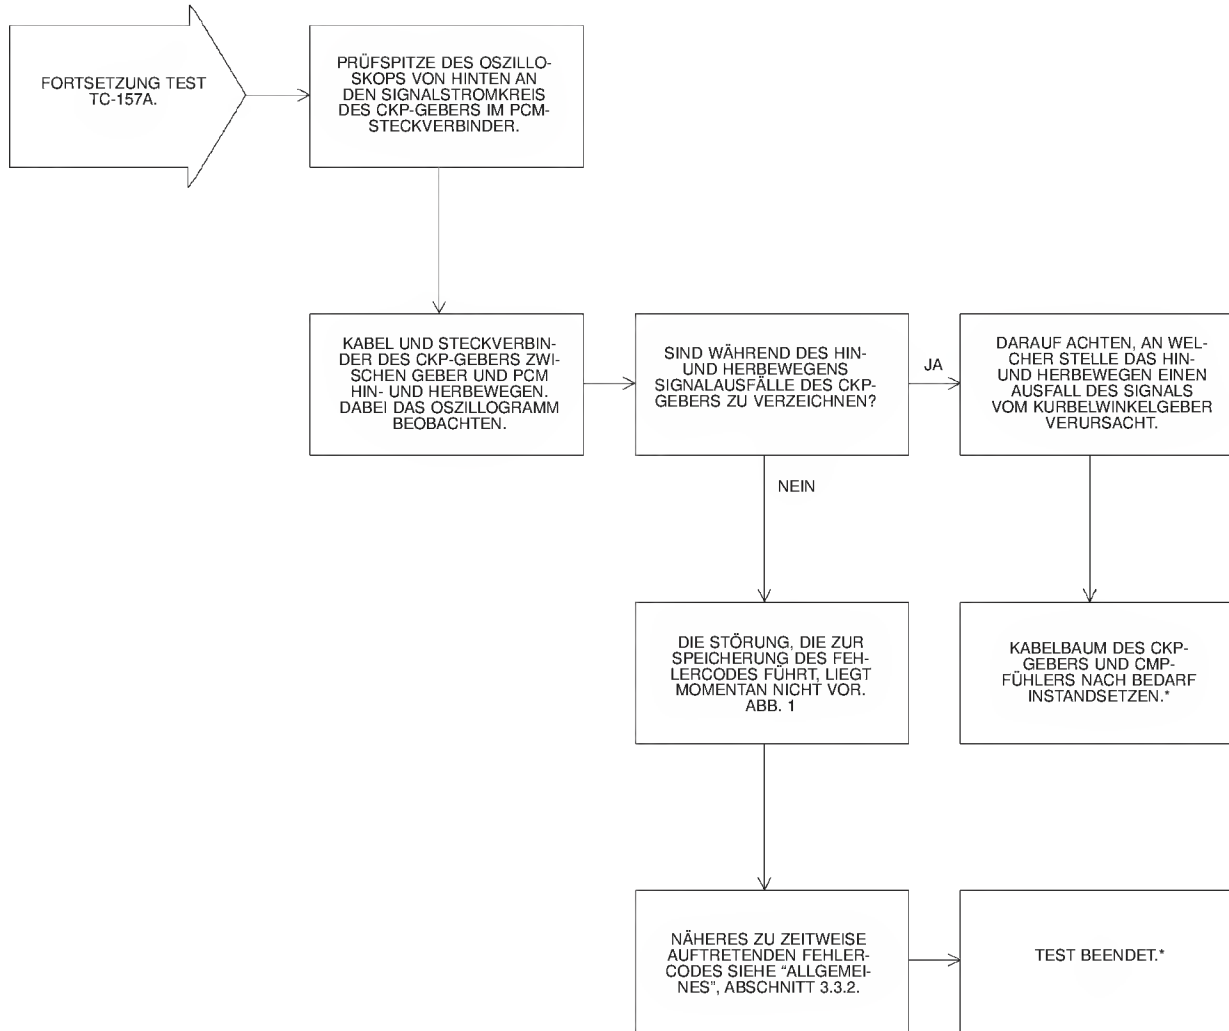

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-157B
BEHEBEN DES FEHLERS - INTERMITTENT LOSS OF CMP OR CKP (SIGNAL/KURBELWINKELGEBER (CKP) ODER SIGNAL/NOCKENWELLENFÜHLER (CMP) ZEITWEISE AUSGEFALLEN)
Vor Test TC-157B erst TC-157A durchführen

Bezeichnung: Intermittent Loss of CMP or CKP (Signal/Kurbelwinkelgeber (CKP) oder Signal/Nockenwellenfühler (CMP) zeitweise ausgefallen)

Überwachung: Bei laufendem Motor.


Aufnahmebedingung: Wenn der Fehlerzähler die 96 für zwei aufeinanderfolgende Fahrten erreicht.

Funktionsprinzip: Ein Fehlerzähler wird erhöht, wenn die korrekte Anzahl an Kurbelwinkelsignalen nicht zwischen zwei Nockenwellensignalen gesehen wird. Eine Störung (bad trip) wird gespeichert, wenn der Fehlerzähler 96 erreicht. Zwei aufeinanderfolgende Störungen (bad trips) sind zur Speicherung des Fehlercodes erforderlich.

Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung oder Kurzschluß in der 5-V-Spannungsversorgung
- > Unterbrechung im Massestromkreis des Fühlers/Gebers Unterbrechung oder Kurzschluß im Signalstromkreis des Fühlers/Gebers
- > Zu großer Luftspalt zwischen Kurbelwinkelgeber und Impulsring
- > Zu großer Luftspalt zwischen Nockenwellenfühler und Impulsring
- > Impulsring der Kurbelwelle beschädigt
- > Impulsring der Nockenwelle beschädigt
- > Fühler defekt
- > PCM defekt

80a5574d

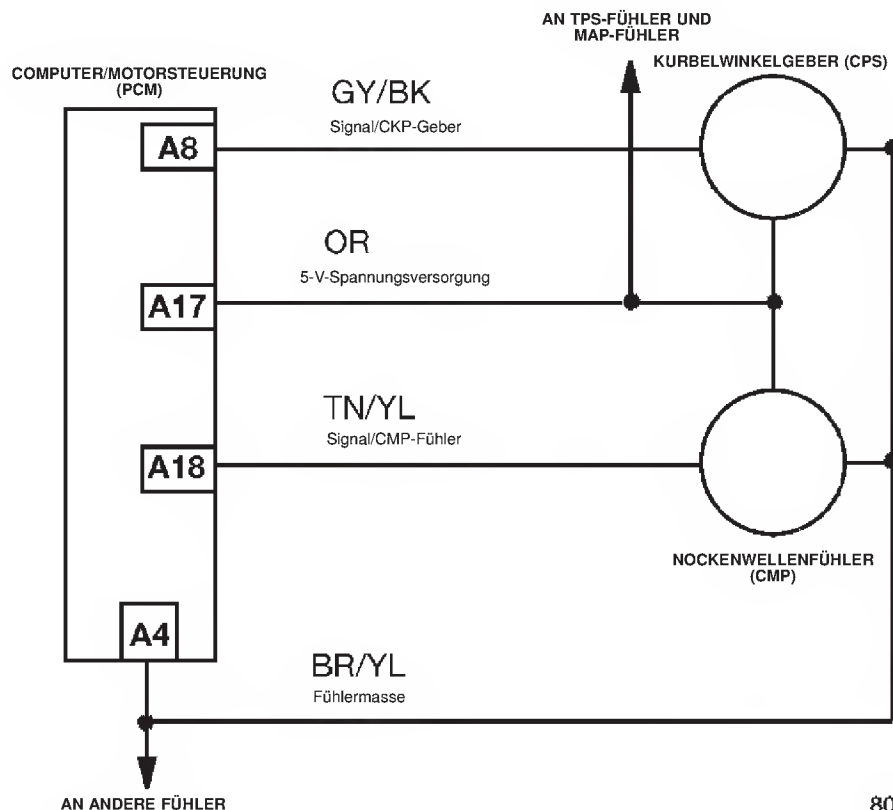
ABB. 1
TYPEN TJ/XJ


80a4eff4

TEST TC-157B

BEHEBEN DES FEHLERS - INTERMITTENT LOSS OF CMP OR CKP (SIGNAL/KURBELWINKELGEBER (CKP) ODER SIGNAL/NOCKENWELLENFÜHLER (CMP) ZEITWEISE AUSGEFALLEN)

Vor Test TC-157B erst TC-157A durchführen

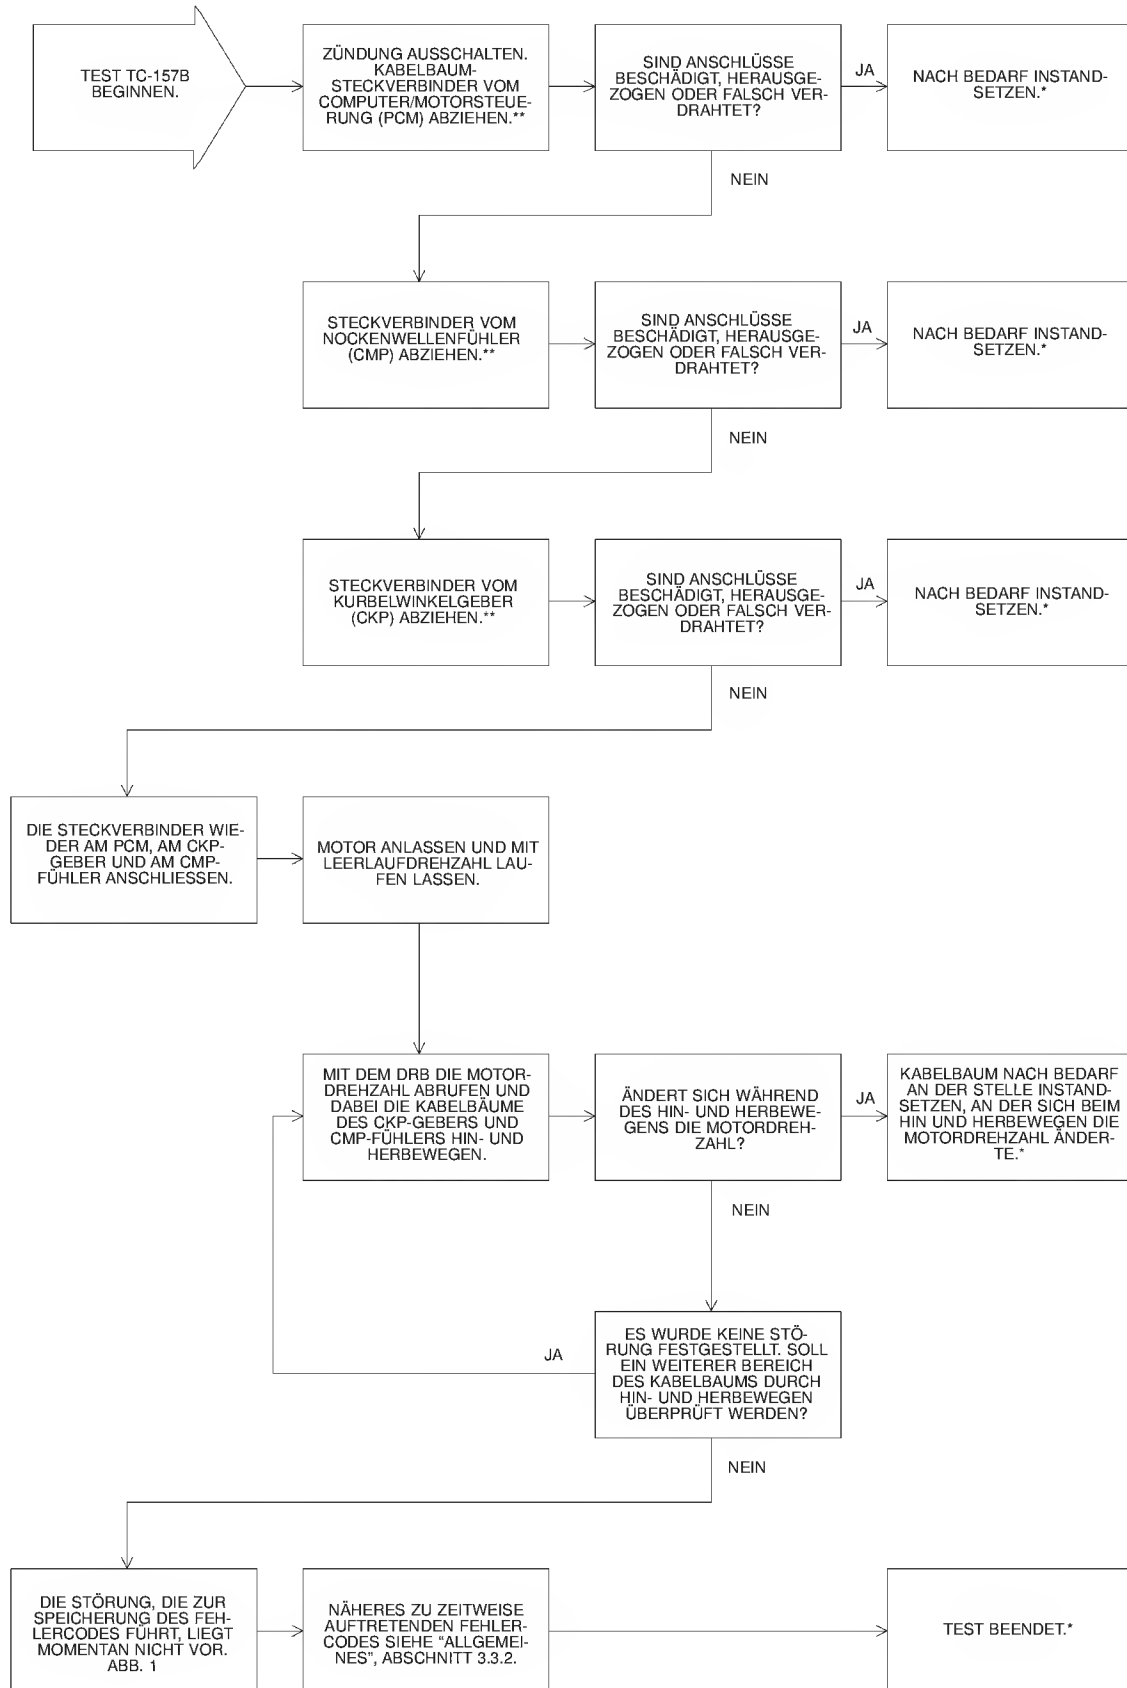

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-157C

BEHEBEN DES FEHLERS - INTERMITTENT LOSS OF CMP OR CKP (SIGNAL/KURBELWINKELGEBER (CKP) ODER SIGNAL/NOCKENWELLENFÜHLER (CMP) ZEITWEISE AUSGEFALLEN)

Vor Test TC-157C erst TC-157A durchführen


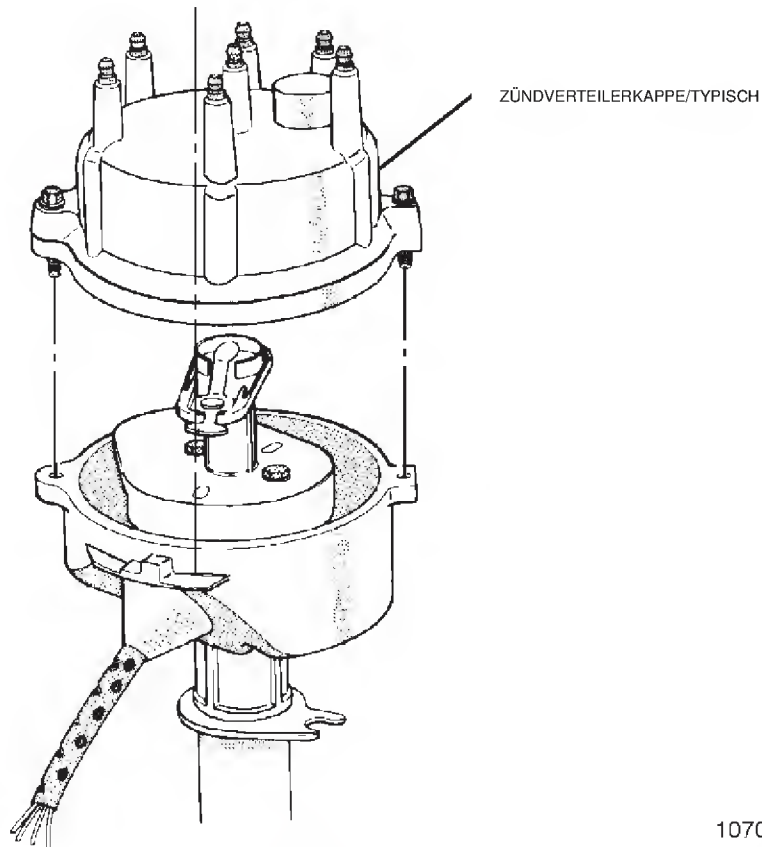


ABB. 1

1070304

TYPEN TJ/XJ

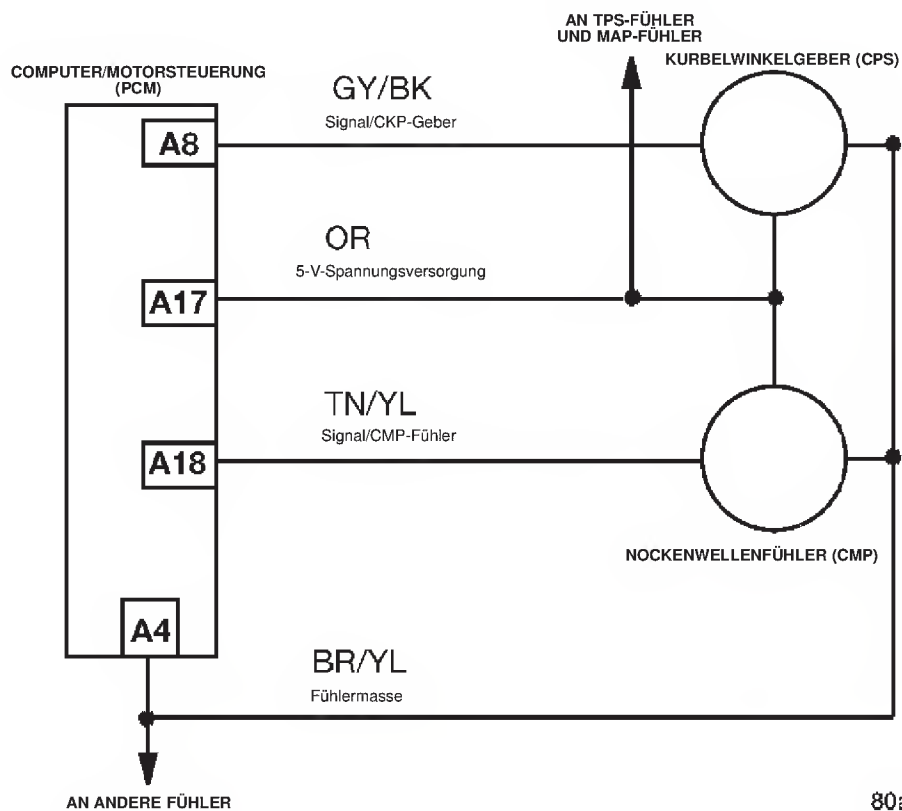


80a4eff4

TEST TC-157C

BEHEBEN DES FEHLERS - INTERMITTENT LOSS OF CMP OR CKP (SIGNAL/KURBELWINKELGEBER (CKP) ODER SIGNAL/NOCKENWELLENFÜHLER (CMP) ZEITWEISE AUSGEFALLEN)

Vor Test TC-157C erst TC-157A durchführen

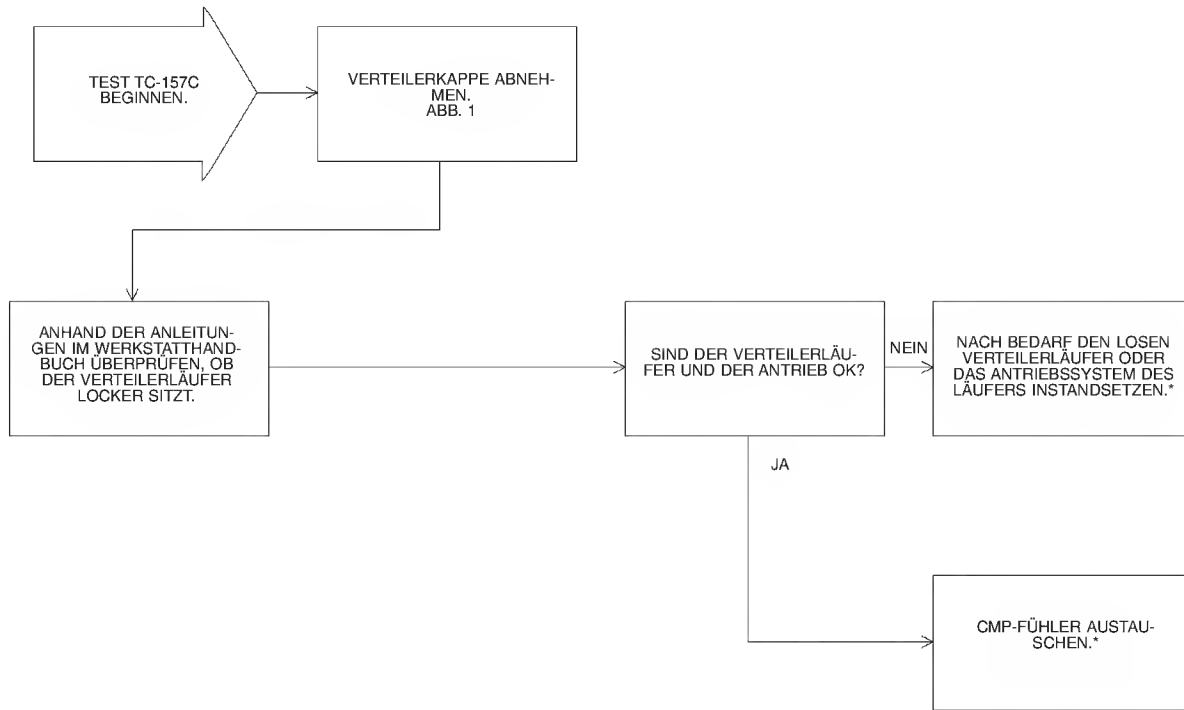

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-157D

BEHEBEN DES FEHLERS - INTERMITTENT LOSS OF CMP OR CKP (SIGNAL/KURBELWINKELGEBER (CKP) ODER SIGNAL/NOCKENWELLENFÜHLER (CMP) ZEITWEISE AUSGEFALLEN)

Vor Test TC-157D erst TC-157A durchführen

TYPEN TJ/XJ, 2.5L- UND 4.0L-MOTOR

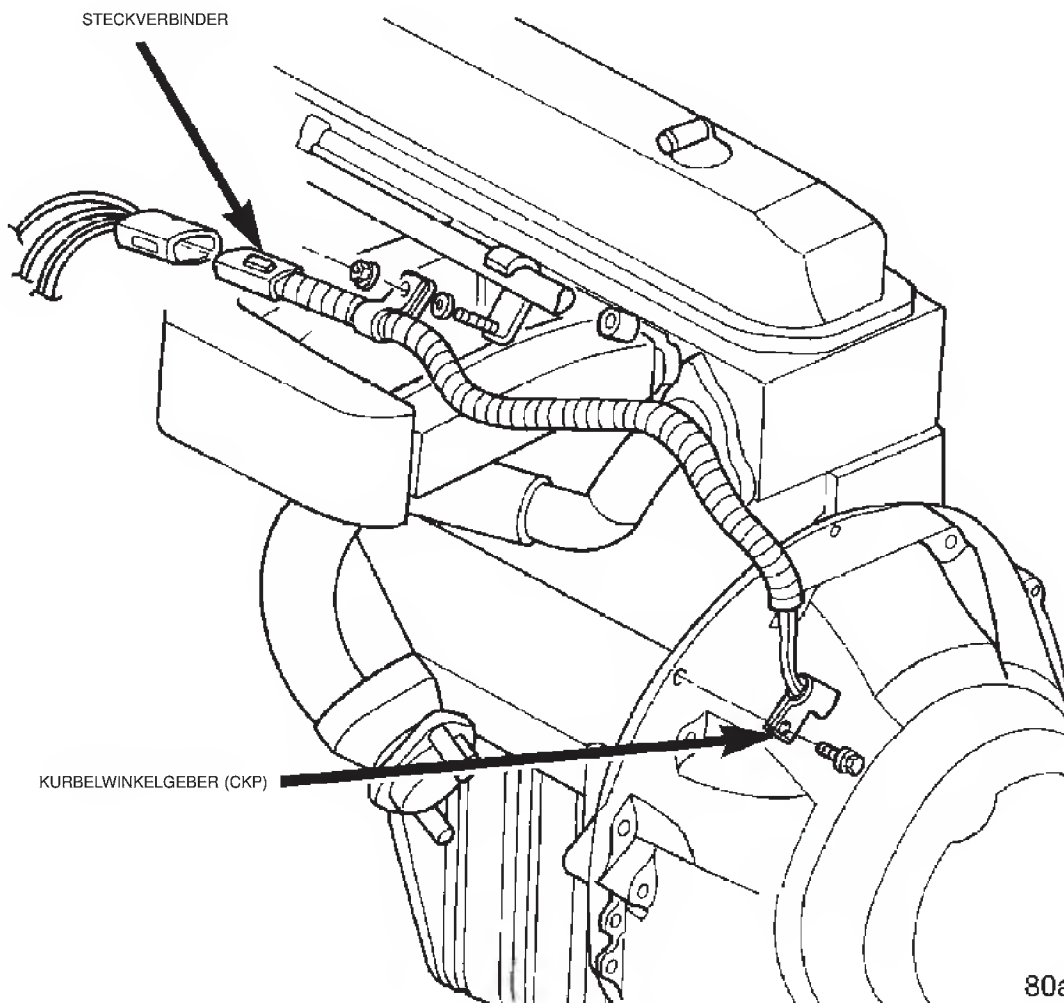


80a9297e

ABB. 1

TEST TC-157D

BEHEBEN DES FEHLERS - INTERMITTENT LOSS OF CMP OR CKP (SIGNAL/KURBELWINKELGEBER (CKP) ODER SIGNAL/NOCKENWELLENFÜHLER (CMP) ZEITWEISE AUSGEFALLEN)

Vor Test TC-157D erst TC-157A durchführen

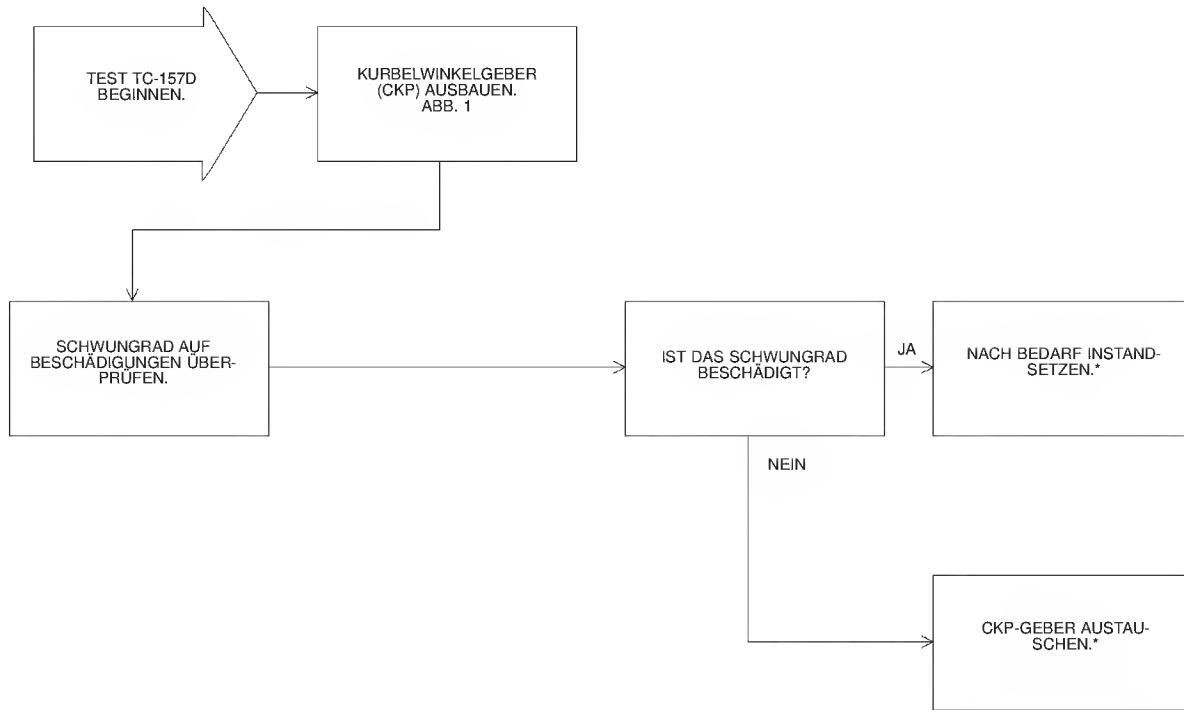

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-225A **BEHEBEN DER STÖRUNG - KEINE CCD-DATENBUSMELDUNG VOM MECHANISCHEN KOMBIINSTRUMENT**

Vor Test TC-225A erst DTC-TEST durchführen

TYP TJ

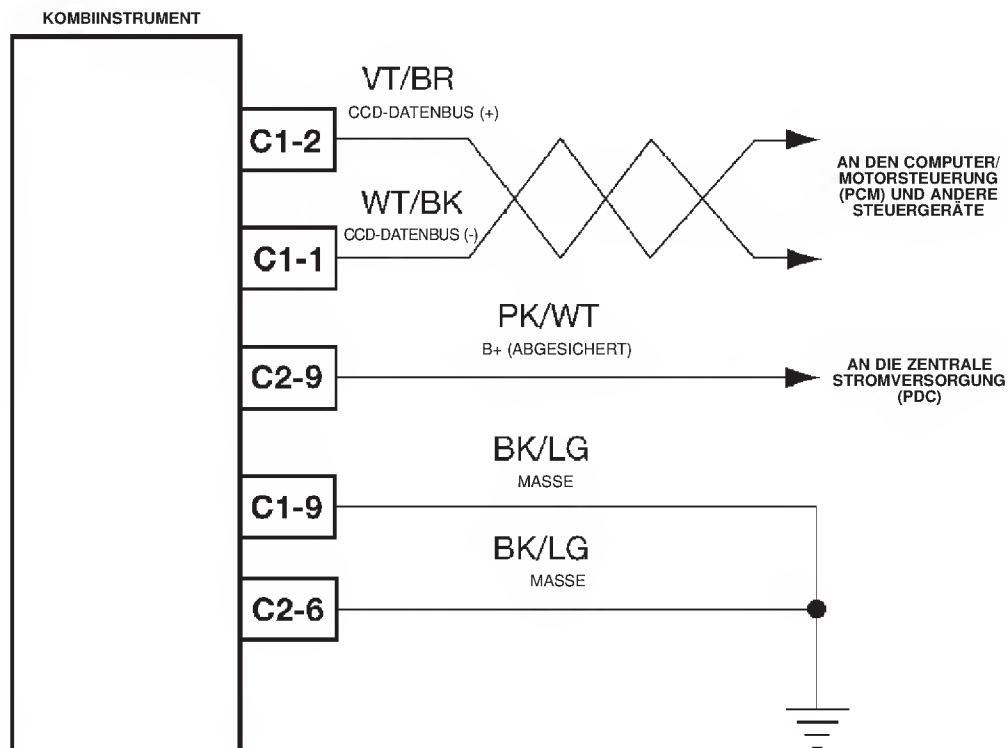


ABB. 1

80b6f00e

TYP XJ

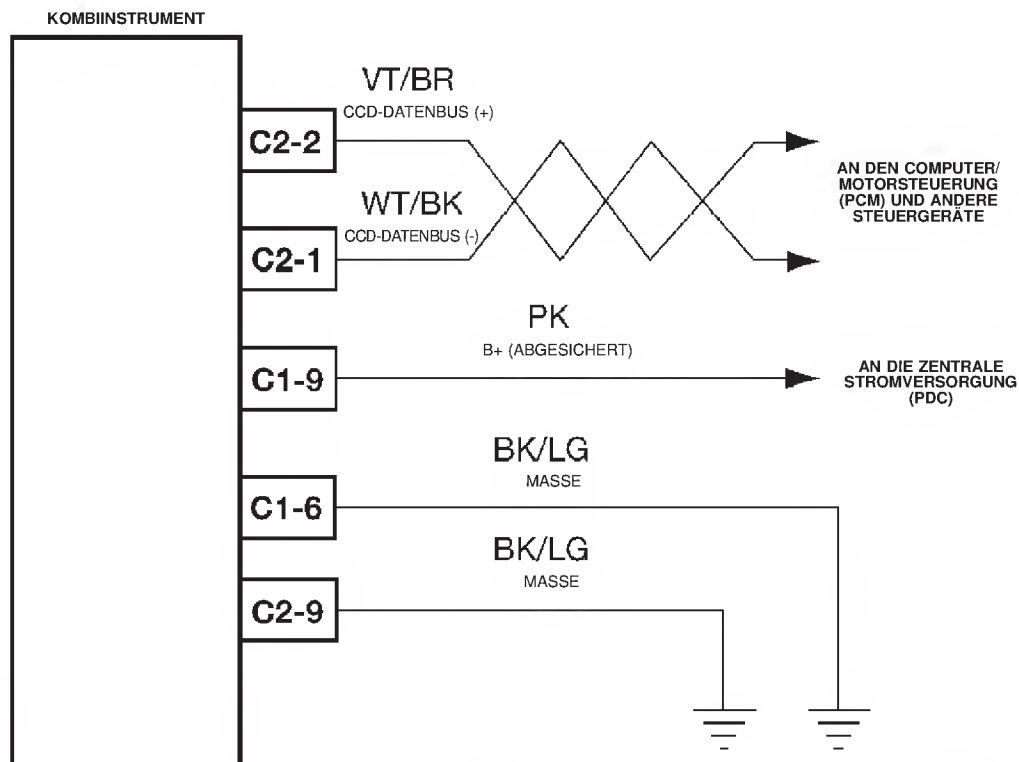



ABB. 2

80b6f00f

TEST TC-225A

BEHEBEN DES FEHLERS - NO CCD BUS MESSAGE FROM THE MIC (KEINE CCD-DATENBUSMELDUNG VOM MECHANISCHEN KOMBIINSTRUMENT)

Vor Test TC-225A erst DTC-TEST durchführen

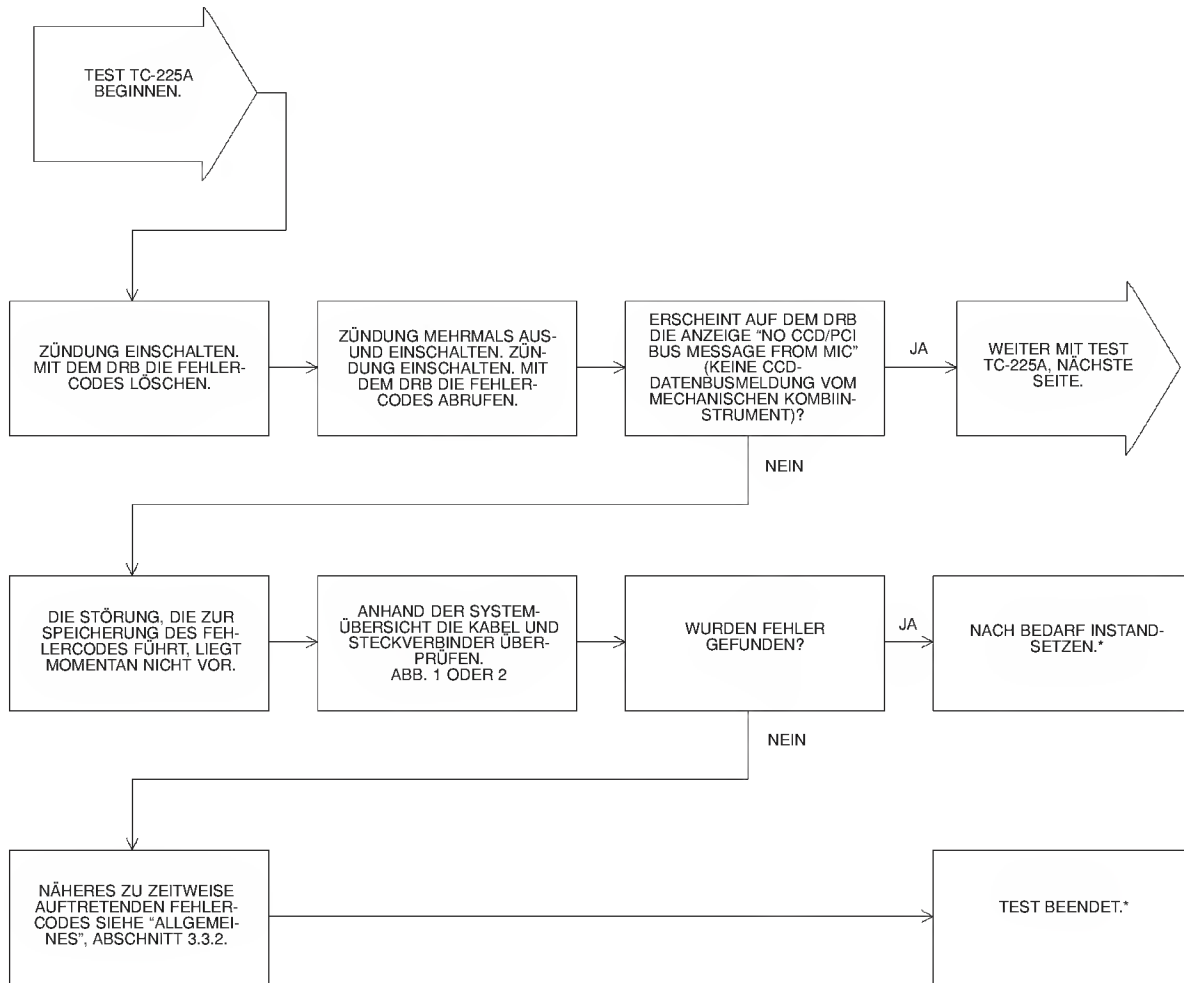

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TEST TC-225A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO CCD BUS MESSAGE FROM THE MIC (KEINE CCD-DATENBUSMELDUNG VOM MECHANISCHEN KOMBIINSTRUMENT)

TYP TJ

KABELBAUM-STECKVERBINDER C1/KOMBIINSTRUMENT

POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/BK	CCD-DATENBUS (-)
2	VT/BR	CCD-DATENBUS (+)

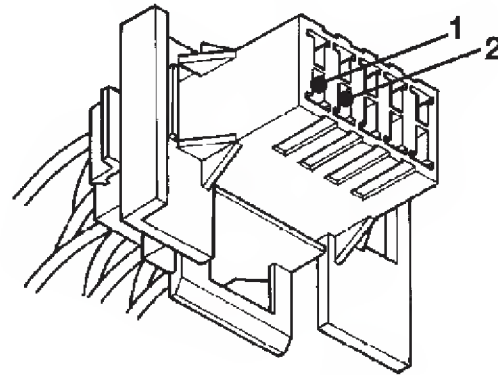

KABELBAUM-STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
C28	WT/BK	CCD-DATENBUS (-)
C30	VT/BR	CCD-DATENBUS (+)

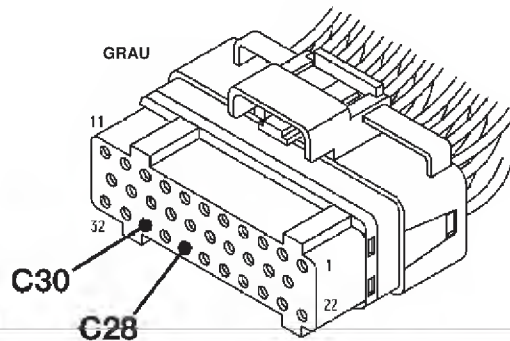



ABB. 1

80b6b37c

TYP XJ

KABELBAUM-STECKVERBINDER C2/KOMBIINSTRUMENT

POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/BK	CCD-DATENBUS (-)
2	VT/BR	CCD-DATENBUS (+)

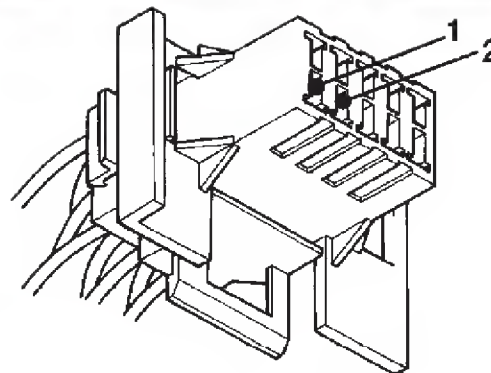

KABELBAUM-STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
C28	WT/BK	CCD-DATENBUS (-)
C30	VT/BR	CCD-DATENBUS (+)


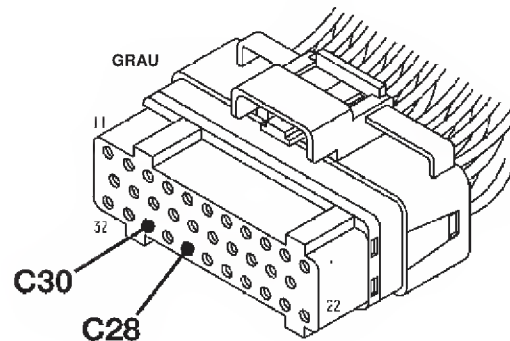


ABB. 2

80b6b37e

TEST TC-225A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO CCD BUS MESSAGE FROM THE MIC (KEINE CCD-DATENBUSMELDUNG VOM MECHANISCHEN KOMBIINSTRUMENT)

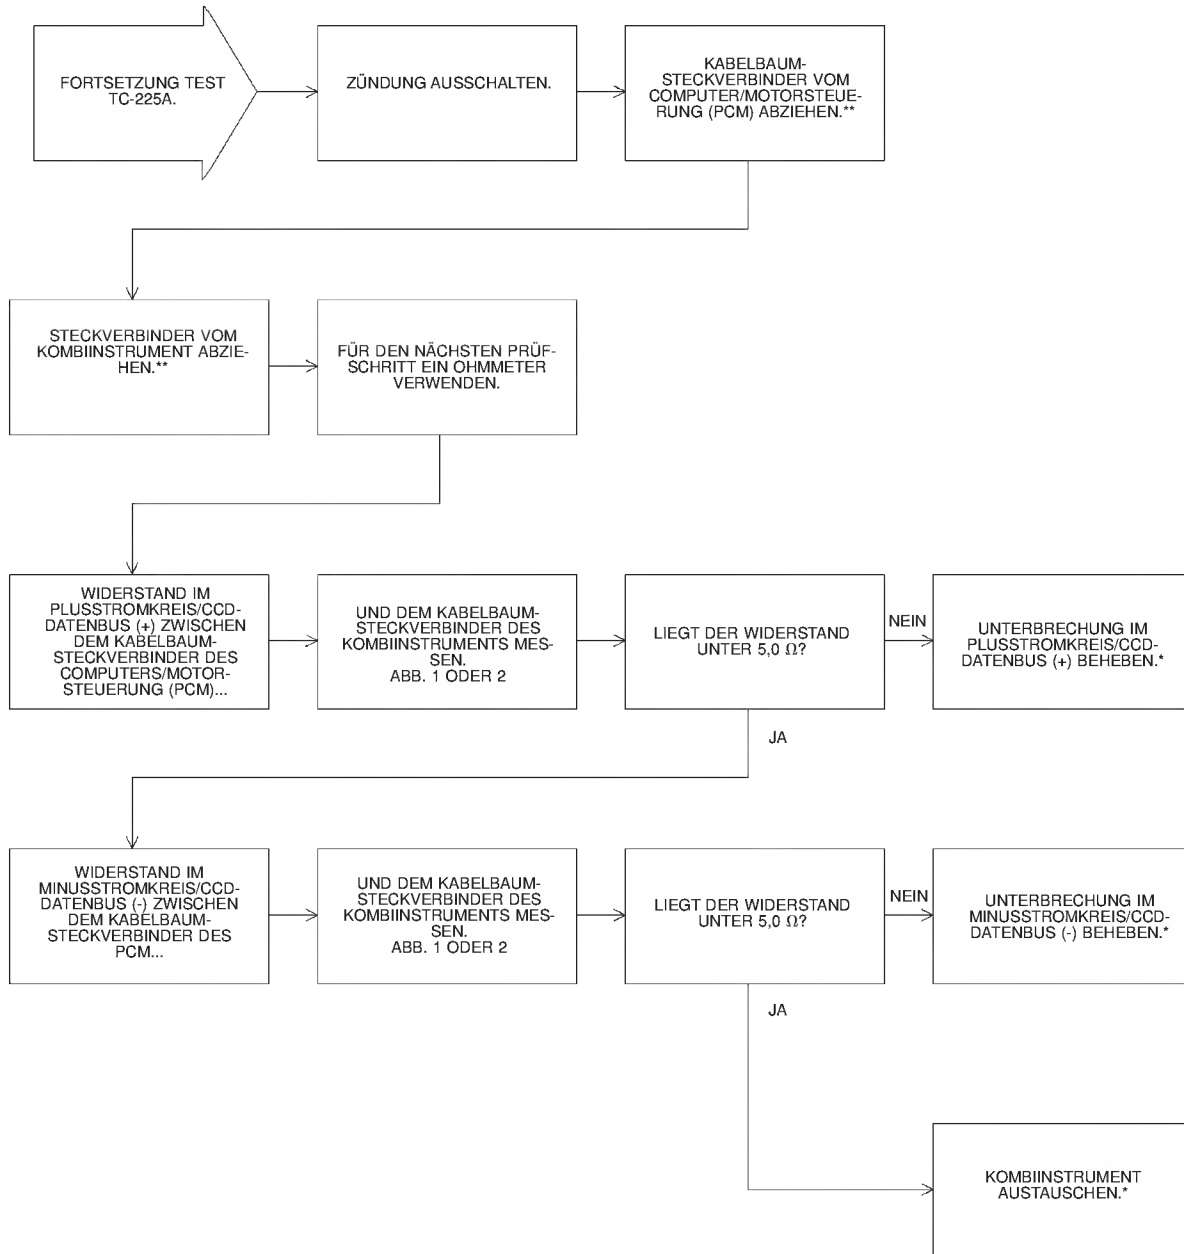

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-226A


BEHEBEN DES FEHLERS - NO CCD BUS MESSAGE RECEIVED FROM SKIM (KEINE CCD-DATENBUSMELDUNG VOM STEUERGERÄT DER FUNKGESTEUERTEN WEGFAHRSPERRE (SKIM))

Vor Test TC-226A erst DTC-TEST durchführen

TYP TJ

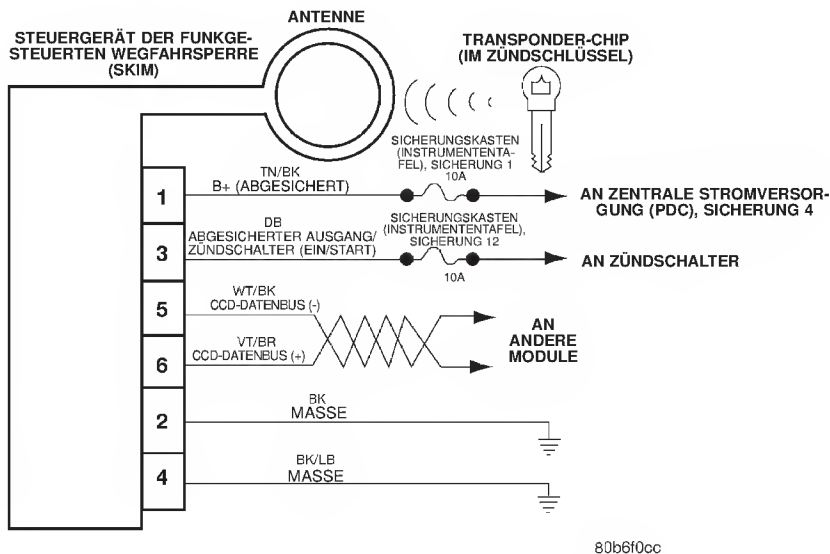

TYP XJ

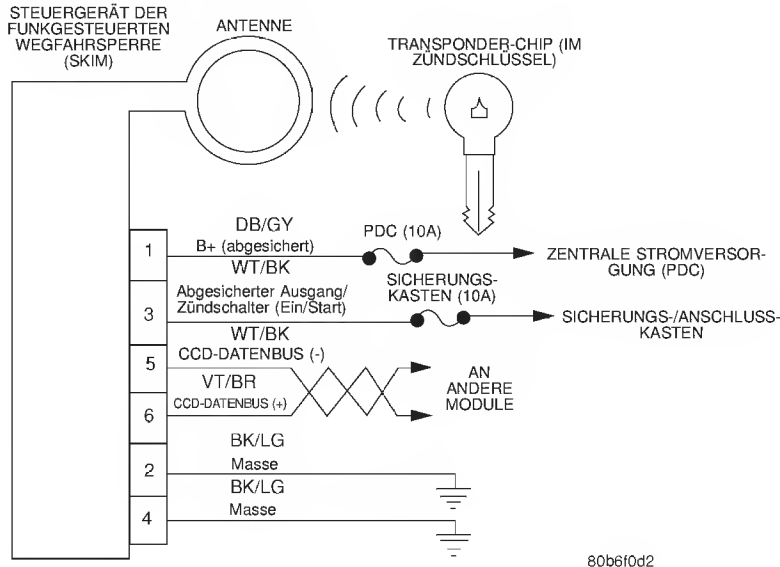

Bezeichnung: No CCD Message from SKIM Module (Keine CCD-Datenbusmeldung vom Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperr (SKIM))

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung.

Aufnahmebedingung: Der Computer/Motorsteuerung (PCM) empfängt nicht wie erwartet eine CCD-Datenbusmeldung vom SKIM.

Funktionsprinzip: Beim Einschalten der Zündung übermittelt das SKIM dem PCM eine Meldung, über die die Richtigkeit des Zündschlüssels überprüft wird. Geht die richtige Meldung beim PCM ein, läßt dieser einen Motorstart und einen laufenden Motor zu. Geht zu diesem Zeitpunkt keine oder nicht die richtige Meldung beim PCM ein, läßt der PCM einen Motorstart bzw. laufenden Motor nur 2 Sekunden lang zu. Geht bei sechs Startversuchen keine richtige Meldung beim PCM ein, dann deaktiviert der PCM das Anlasserrelais solange, bis eine gültige Zündschlüsselmeldung bei ihm eingeht.


Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung oder Kurzschluß im Stromkreis(e)/CCD-Datenbus
- > SKIM defekt
- > PCM defekt
- > Steckverbinder-Anschlüsse
- > Anschlußkabel/Steckverbinder

TEST TC-226A

BEHEBEN DES FEHLERS - NO CCD BUS MESSAGE RECEIVED FROM SKIM (KEINE CCD-DATENBUSMELDUNG VOM STEUERGERÄT DER FUNKGESTEUERTEN WEGFAHRSPERRE (SKIM))

Vor Test TC-226A erst DTC-TEST durchführen

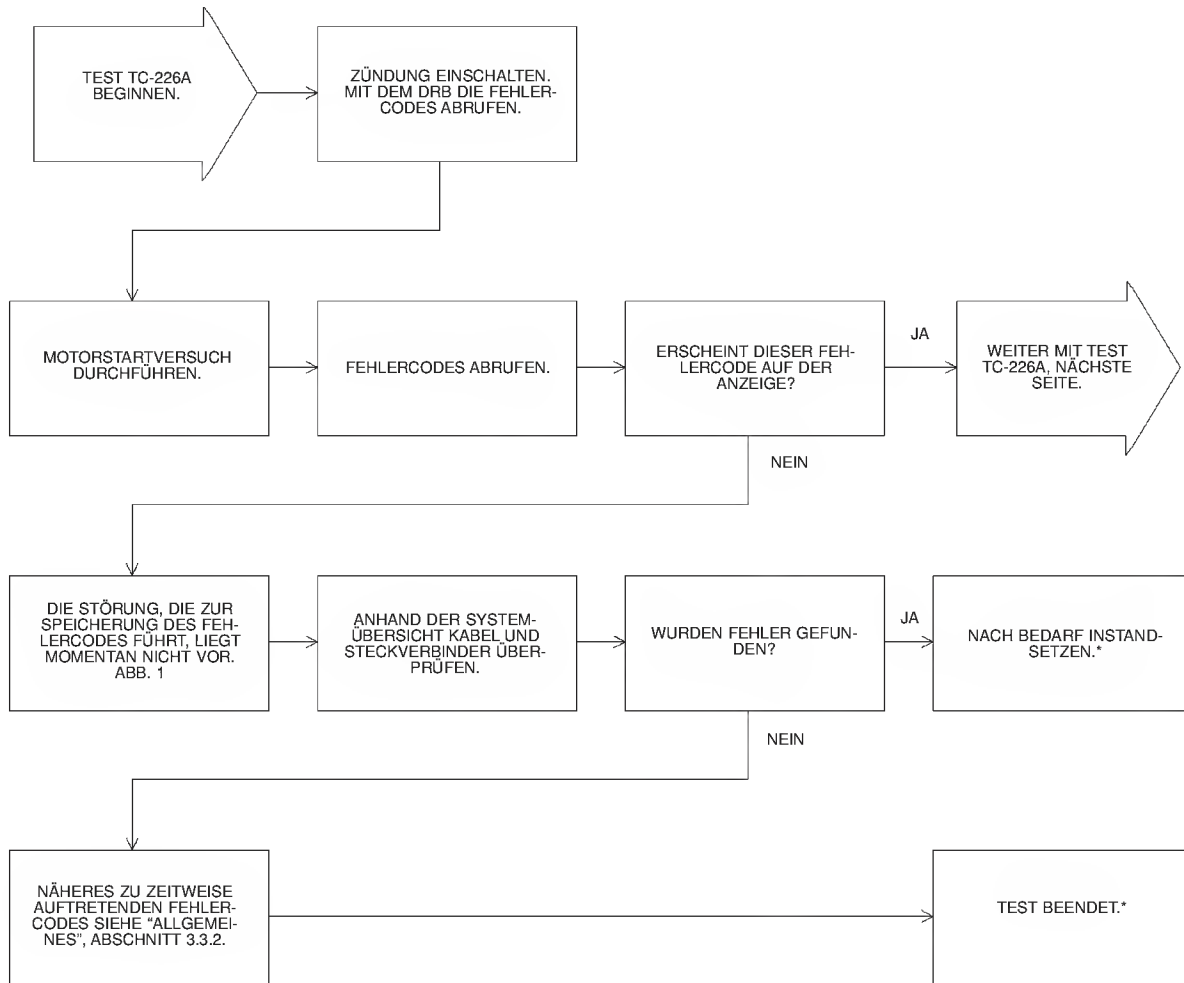

*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-226A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO CCD BUS MESSAGE RECEIVED FROM SKIM (KEINE CCD-DATENBUSMELDUNG VOM STEUERGERÄT DER FUNKGESTEUERTEN WEGFAHRSPERRE (SKIM))

TYP TJ

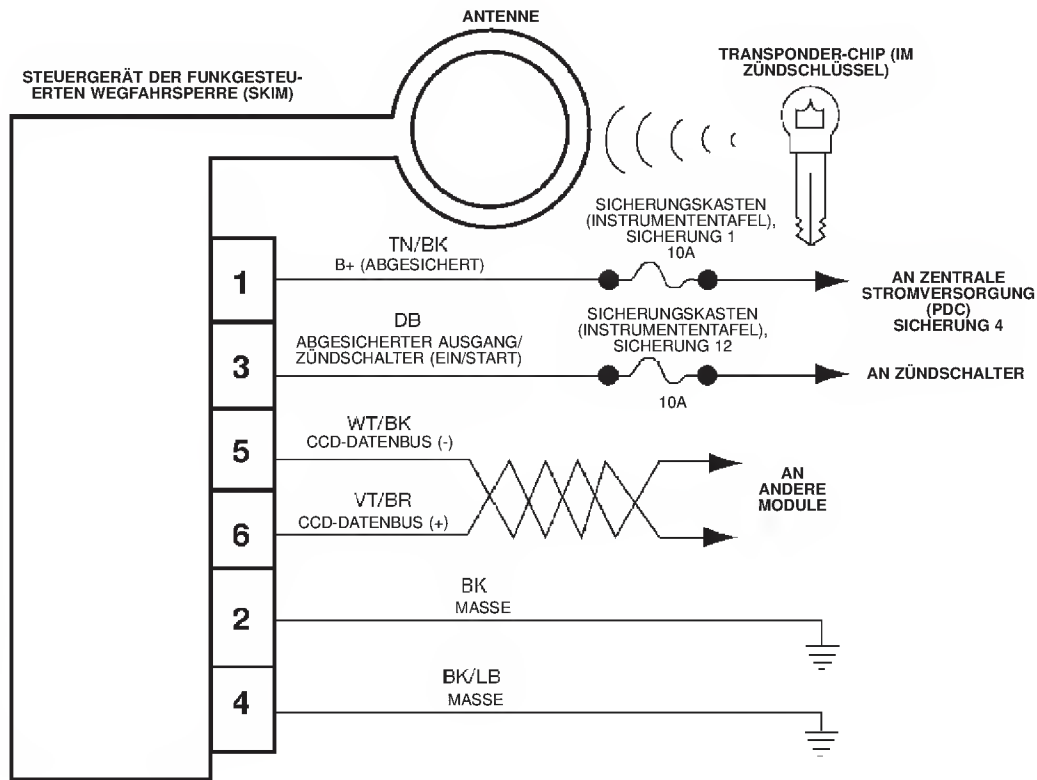


ABB. 1

80b6f0cc

TYP XJ


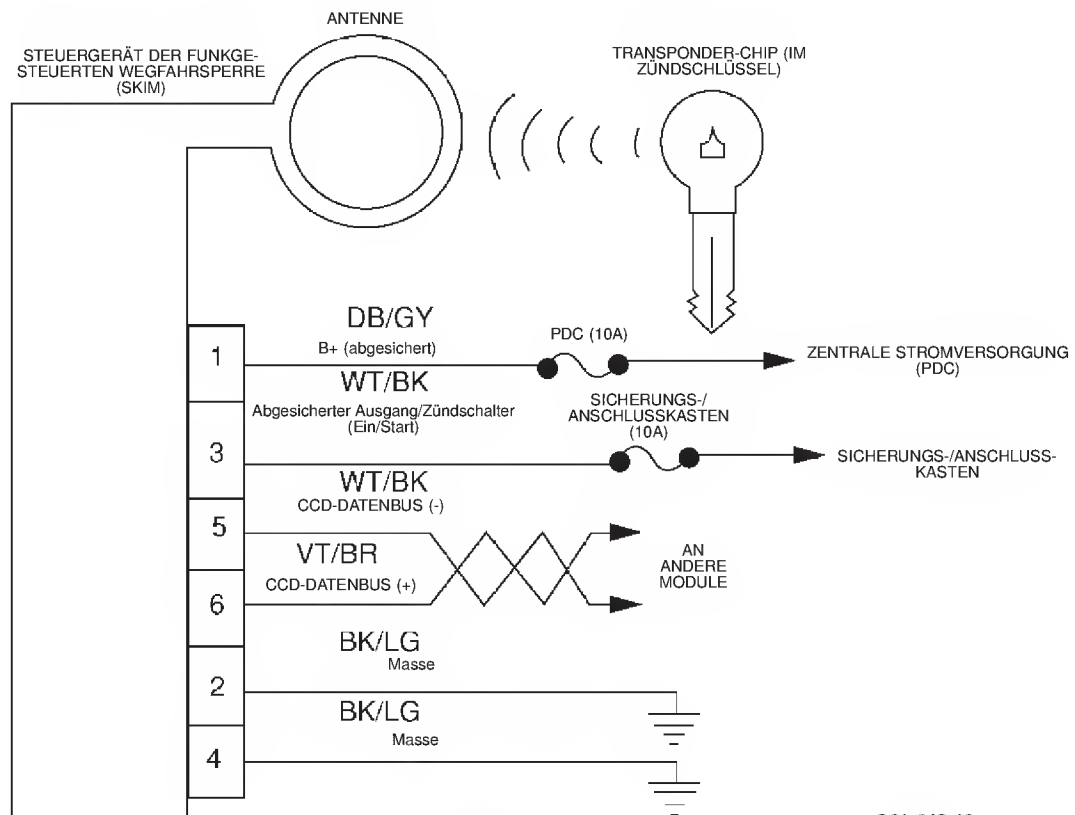


ABB. 2

80b6f0d2

TEST TC-226A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO CCD BUS MESSAGE RECEIVED FROM SKIM (KEINE CCD-DATENBUSMELDUNG VOM STEUERGERÄT DER FUNKGESTEUERTEN WEGFAHRSPERRE (SKIM))

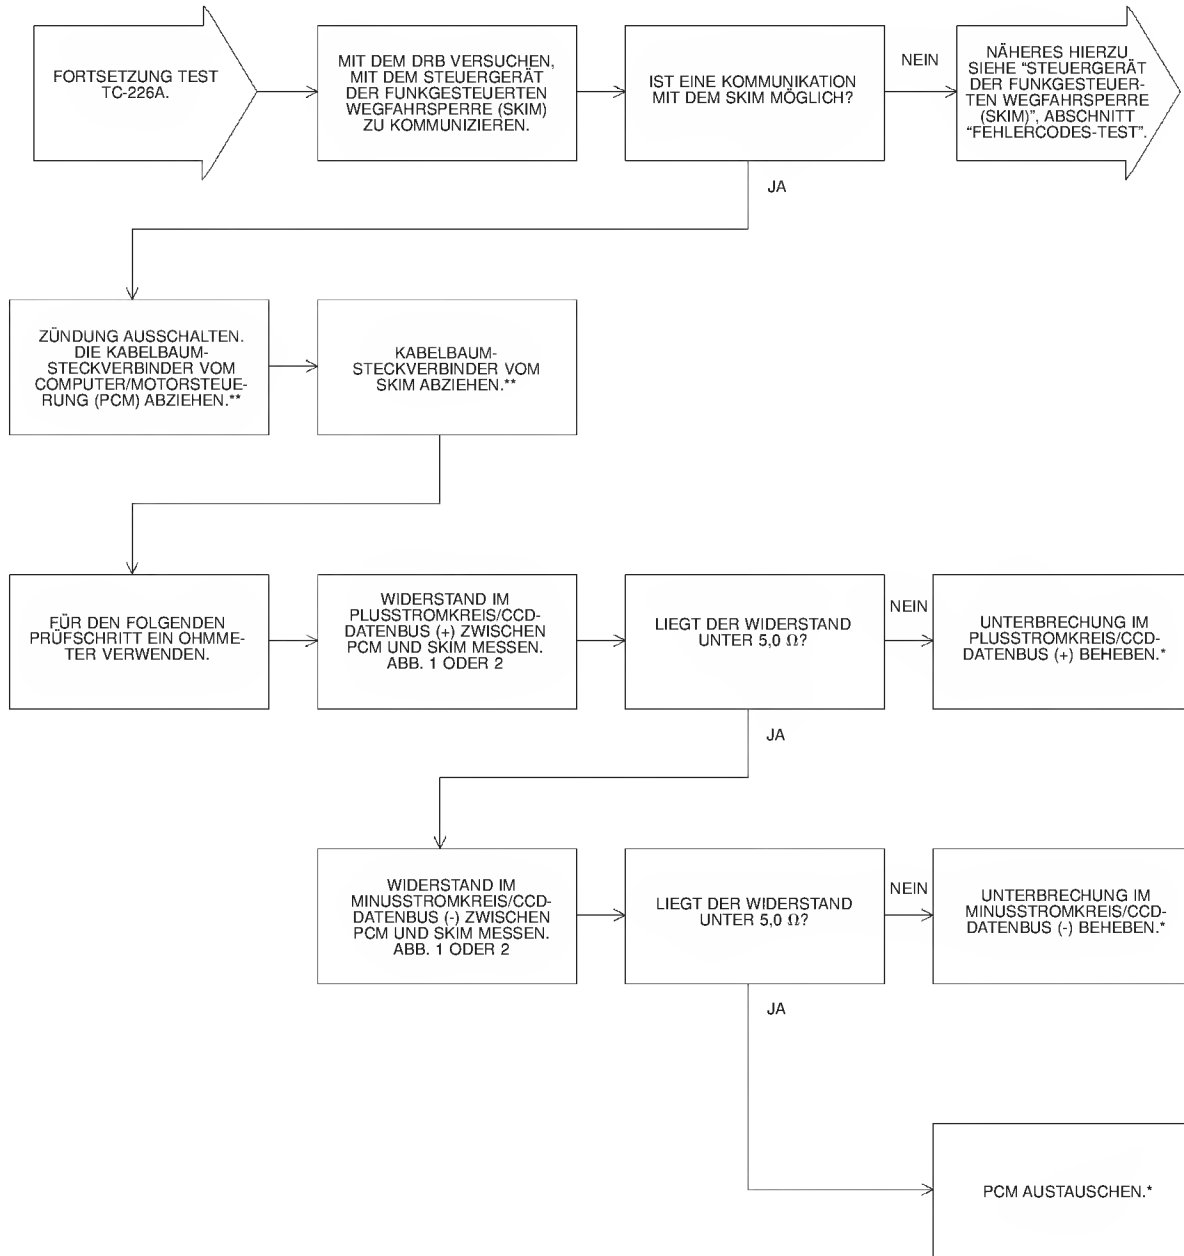

**Nachprüfung VER-1A durchführen.*


***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-232A


BEHEBEN DES FEHLERS - INVALID OR WRONG KEY MESSAGE FROM SKIM (UNGÜLTIGE ODER FALSCH E MELDUNG VOM STEUERGERÄT DER FUNKGESTEUERTEN WEGFAHRSPERRE (SKIM))

Vor Test TC-232A erst DTC-TEST durchführen

TYP TJ

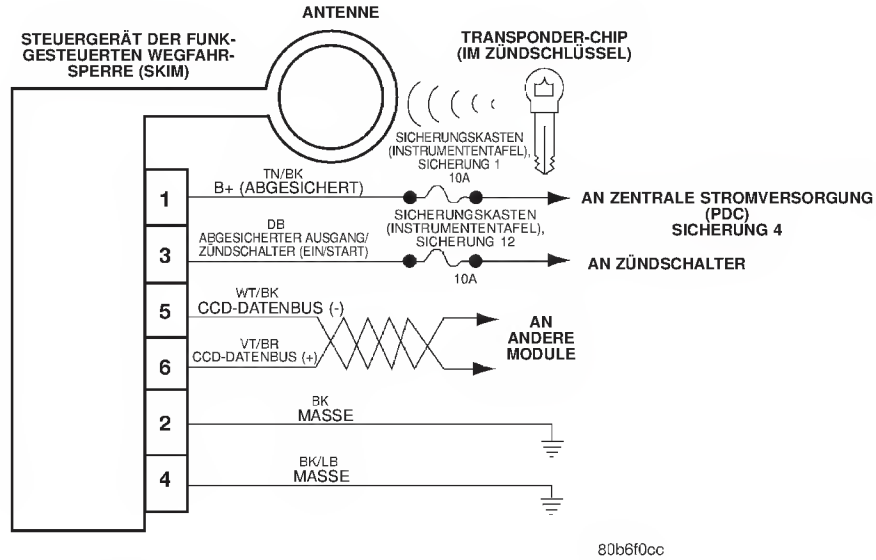

TYP XJ

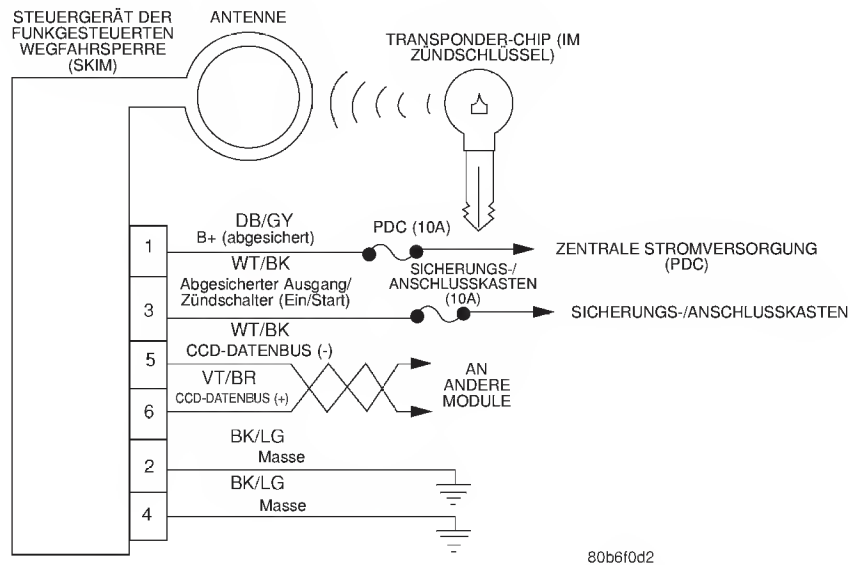

Bezeichnung: Invalid or wrong Key Message from SKIM (Ungültige oder falsche Zündschlüssel-Meldung vom Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperr (SKIM))

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung.

Aufnahmebedingung: Der Computer/Motorsteuerung (PCM) empfängt keine gültige Zündschlüssel-Meldung vom SKIM.

Funktionsprinzip: Beim Einschalten der Zündung übermittelt das SKIM dem PCM eine Meldung, über die die Richtigkeit des Zündschlüssels überprüft wird. Geht die richtige Meldung beim PCM ein, läßt dieser einen Motorstart und einen laufenden Motor zu. Geht zu diesem Zeitpunkt keine oder nicht die richtige Meldung beim PCM ein, läßt der PCM einen Motorstart bzw. laufenden Motor nur 2 Sekunden lang zu. Geht bei sechs Startversuchen keine richtige Meldung beim PCM ein, dann deaktiviert der PCM das Anlasserrelais solange, bis eine gültige Zündschlüsselmeldung bei ihm eingeht.

Mögliche Ursachen:

- > Zündschlüssel nicht programmiert
- > falscher Zündschlüssel
- > Falsche Fahrgestellnummer (VIN) im PCM programmiert
- > SKIM defekt
- > PCM defekt


ABB. 1

80b118e7

TEST TC-232A

BEHEBEN DES FEHLERS - INVALID OR WRONG KEY MESSAGE FROM SKIM (UNGÜLTIGE ODER FALSCH E MELDUNG VOM STEUERGERÄT DER FUNKGESTEUERTEN WEGFAHRSPERRE (SKIM))

Vor Test TC-232A erst DTC-TEST durchführen

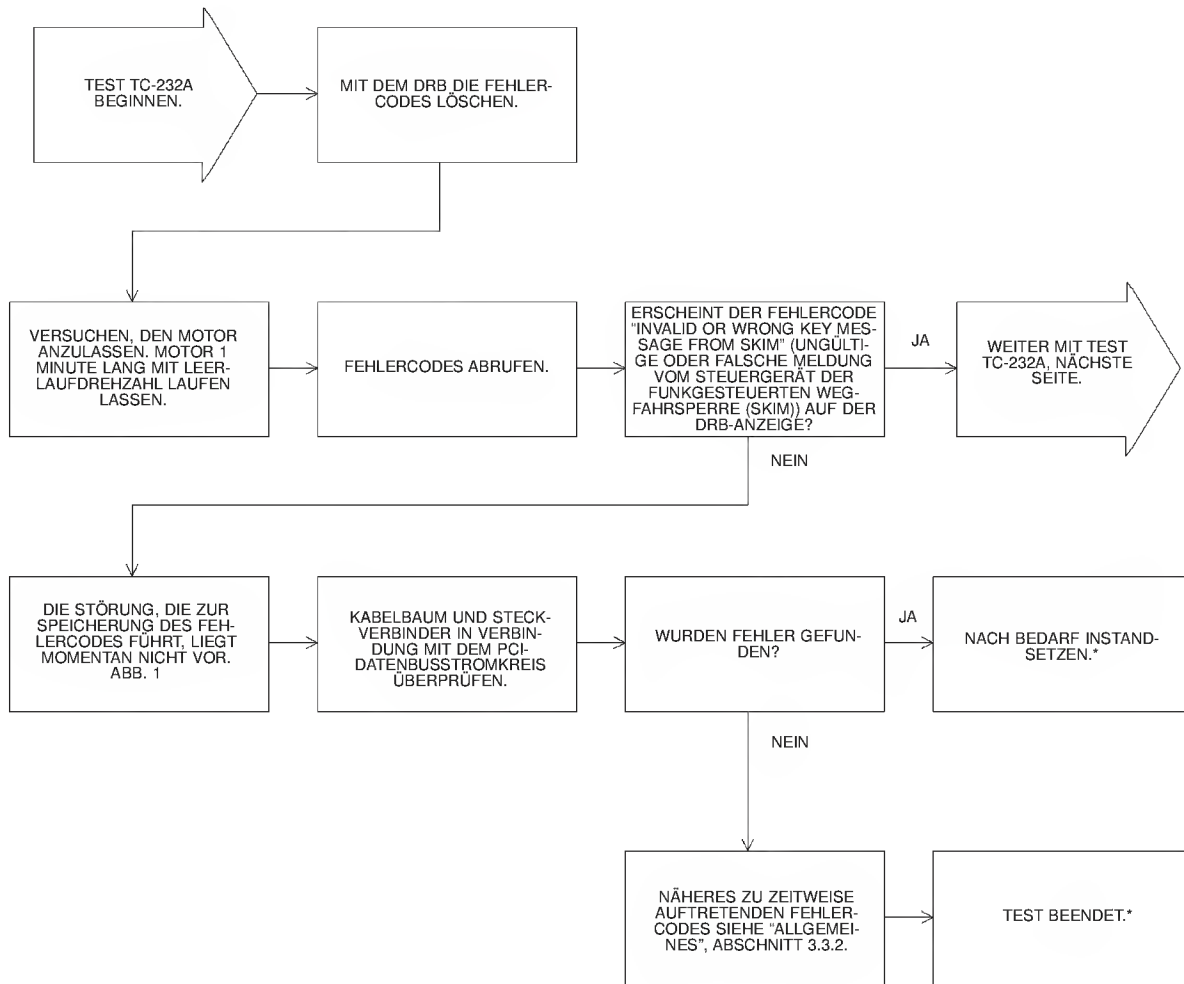


*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TEST TC-232A

BEHEBEN DES FEHLERS - INVALID OR WRONG KEY MESSAGE FROM SKIM (UNGÜLTIGE ODER FALSCH E MELDUNG VOM STEUERGERÄT DER FUNKGESTEUERTEN WEGFAHRSPERRE (SKIM))

TYP TJ

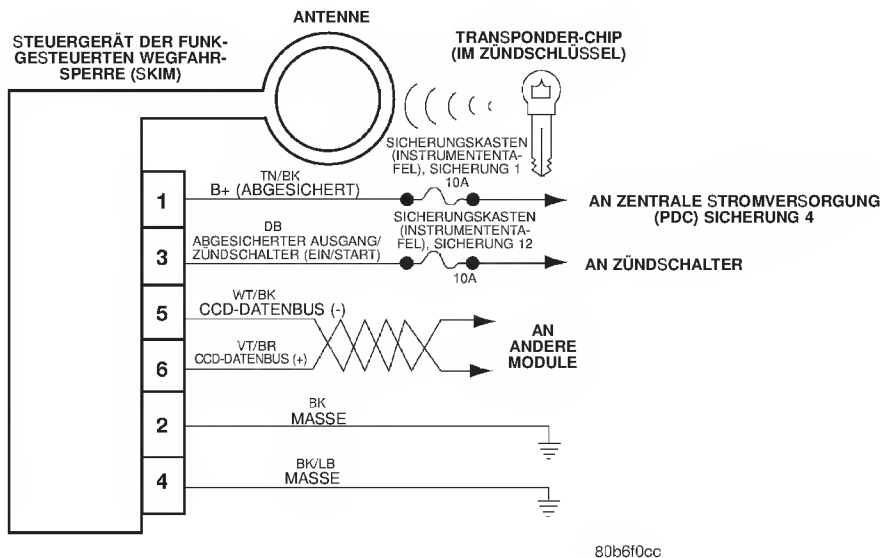

TYP XJ

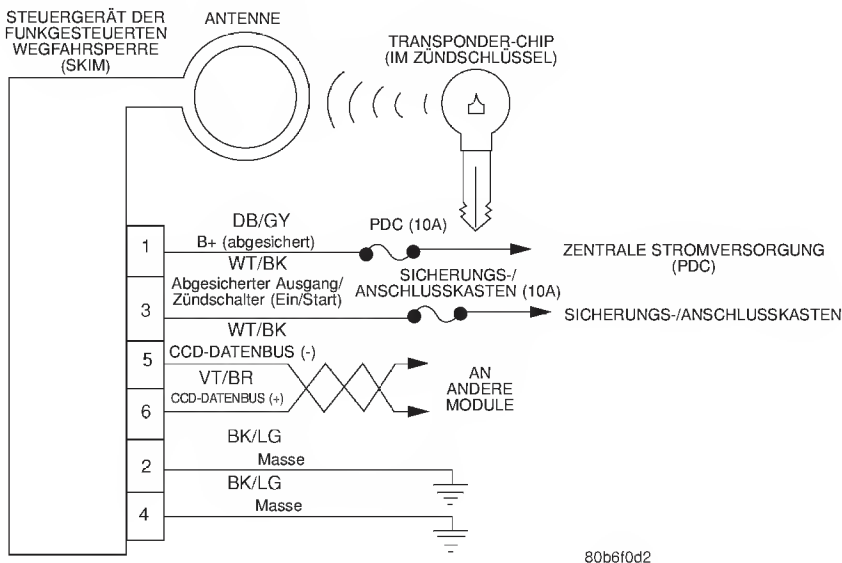

Bezeichnung: Invalid or wrong Key Message from SKIM (Ungültige oder falsche Zündschlüssel-Meldung vom Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperr (SKIM))

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung.

Aufnahmebedingung: Der Computer/Motorsteuerung (PCM) empfängt keine gültige Zündschlüssel-Meldung vom SKIM.

Funktionsprinzip: Beim Einschalten der Zündung übermittelt das SKIM dem PCM eine Meldung, über die die Richtigkeit des Zündschlüssels überprüft wird. Geht die richtige Meldung beim PCM ein, läßt dieser einen Motorstart und einen laufenden Motor zu. Geht zu diesem Zeitpunkt keine oder nicht die richtige Meldung beim PCM ein, läßt der PCM einen Motorstart bzw. laufenden Motor nur 2 Sekunden lang zu. Geht bei sechs Startversuchen keine richtige Meldung beim PCM ein, dann deaktiviert der PCM das Anlasserrelais solange, bis eine gültige Zündschlüsselmeldung bei ihm eingeht.

Mögliche Ursachen:


- > Zündschlüssel nicht programmiert
- > Falscher Zündschlüssel
- > Falsche Fahrgestellnummer (VIN) im PCM programmiert
- > SKIM defekt
- > PCM defekt

ABB. 1

80b118e7

TEST TC-232A

BEHEBEN DES FEHLERS - INVALID OR WRONG KEY MESSAGE FROM SKIM (UNGÜLTIGE ODER FALSCH E MELDUNG VOM STEUERGERÄT DER FUNKGESTEUERTEN WEGFAHRSPERRE (SKIM))

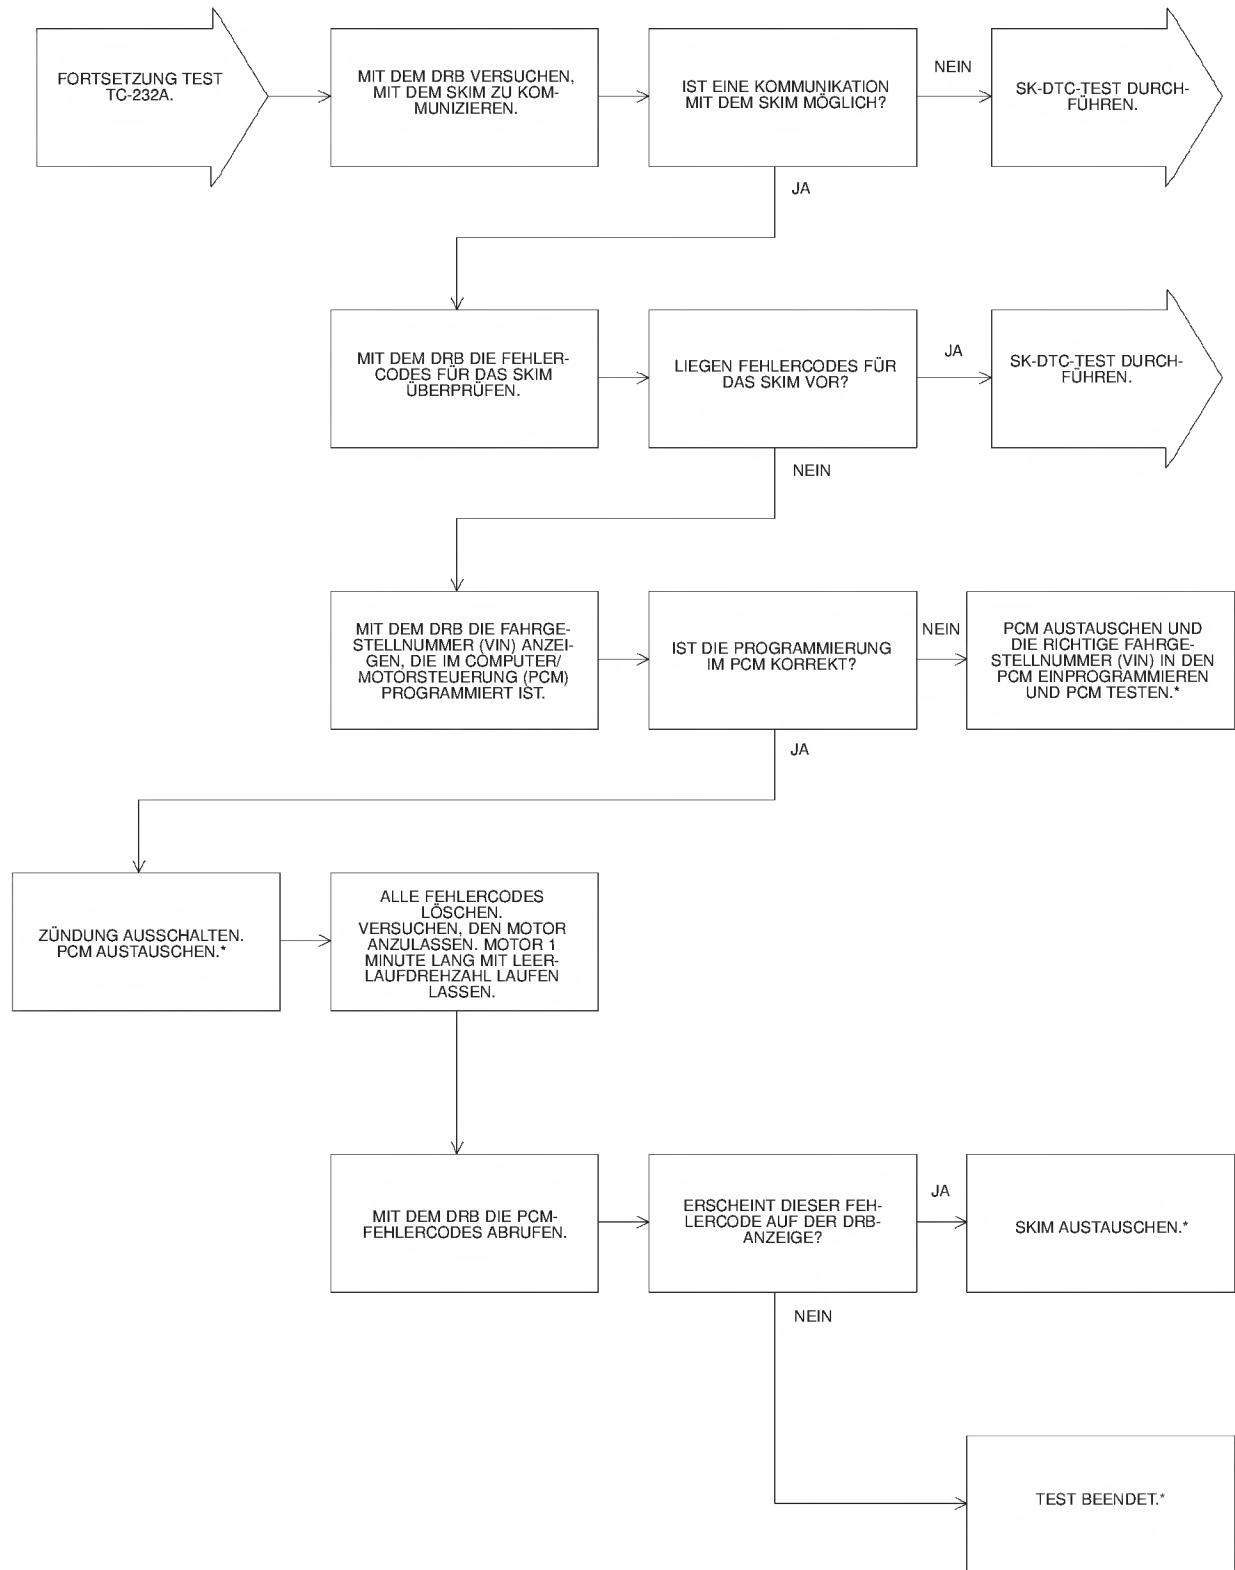

**Nachprüfung VER-1A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-235A**BEHEBEN DES FEHLERS - OIL PRESSURE SENSOR LOW EXCEEDED (TIEFSTWERT DES ÖLDRUCKGEBERS ÜBERSCHRITTEN)**

Vor Test TC-235A erst DTC-TEST durchführen

TYPEN TJ/XJ

Bezeichnung: Oil Pressure Sensor Low Exceeded (Tiefstwert des Öldruckgebers überschritten)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung.

Aufnahmebedingung: Der Computer/Motorsteuerung (PCM) erfaßt eine Spannung im Signalstromkreis des Öldruckgebers unter 0,1 Volt.


Funktionsprinzip: Der Öldruckgeber besteht aus zwei Keramikplatten, deren Widerstand je nach Öldruck variiert. Der PCM legt eine 5-Volt-Spannung an den Öldruckgeber an. Die Änderung der Signalspannung ist proportional zur Abstandsänderung zwischen den Keramikplatten (die sich mit dem Öldruck ändert). Der PCM verwendet diesen Eingang dazu, den Öldruck zu bestimmen, und übermittelt diesen Wert an das Kombiinstrument für die Öldruckanzeige. Die Signalspannung liegt in PCM-Pol B23. Die Masse liegt an PCM-Pol A4. Die 5-Volt-Spannung wird über PCM-Pol A17 geschaltet.

Mögliche Ursachen:

- > Masseschluß im Signalstromkreis des Öldruckgebers
- > Öldruckgeber defekt
- > PCM defekt
- > Steckverbinder-Anschlüsse
- > Anschlußkabel/Steckverbinder

ABB. 1

80b76fed

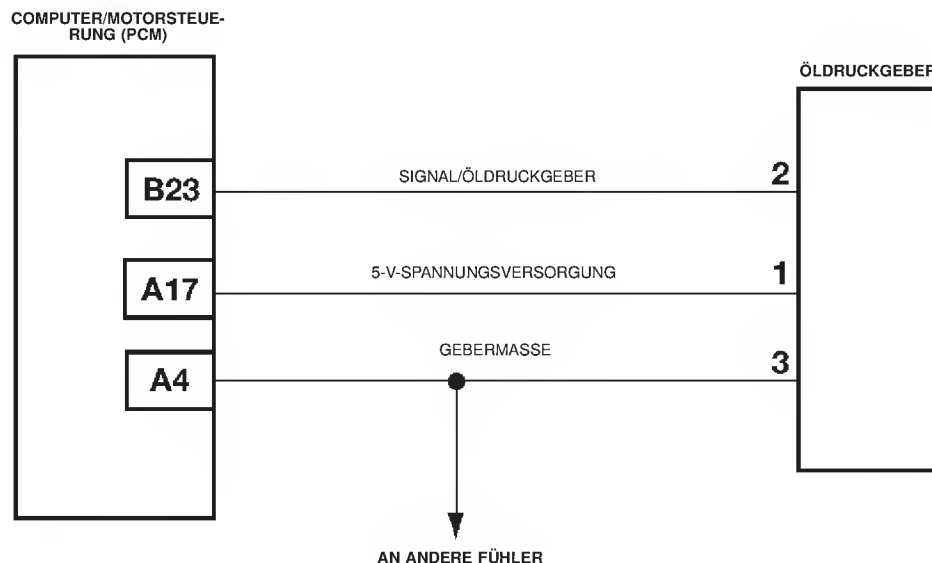
TYPEN TJ/XJ**ABB. 2**

80b76fef

TEST TC-235A

BEHEBEN DES FEHLERS - OIL PRESSURE SENSOR LOW EXCEEDED (TIEFSTWERT DES ÖLDRUCKGEBERS ÜBERSCHRITTEN)

Vor Test TC-235A erst DTC-TEST durchführen

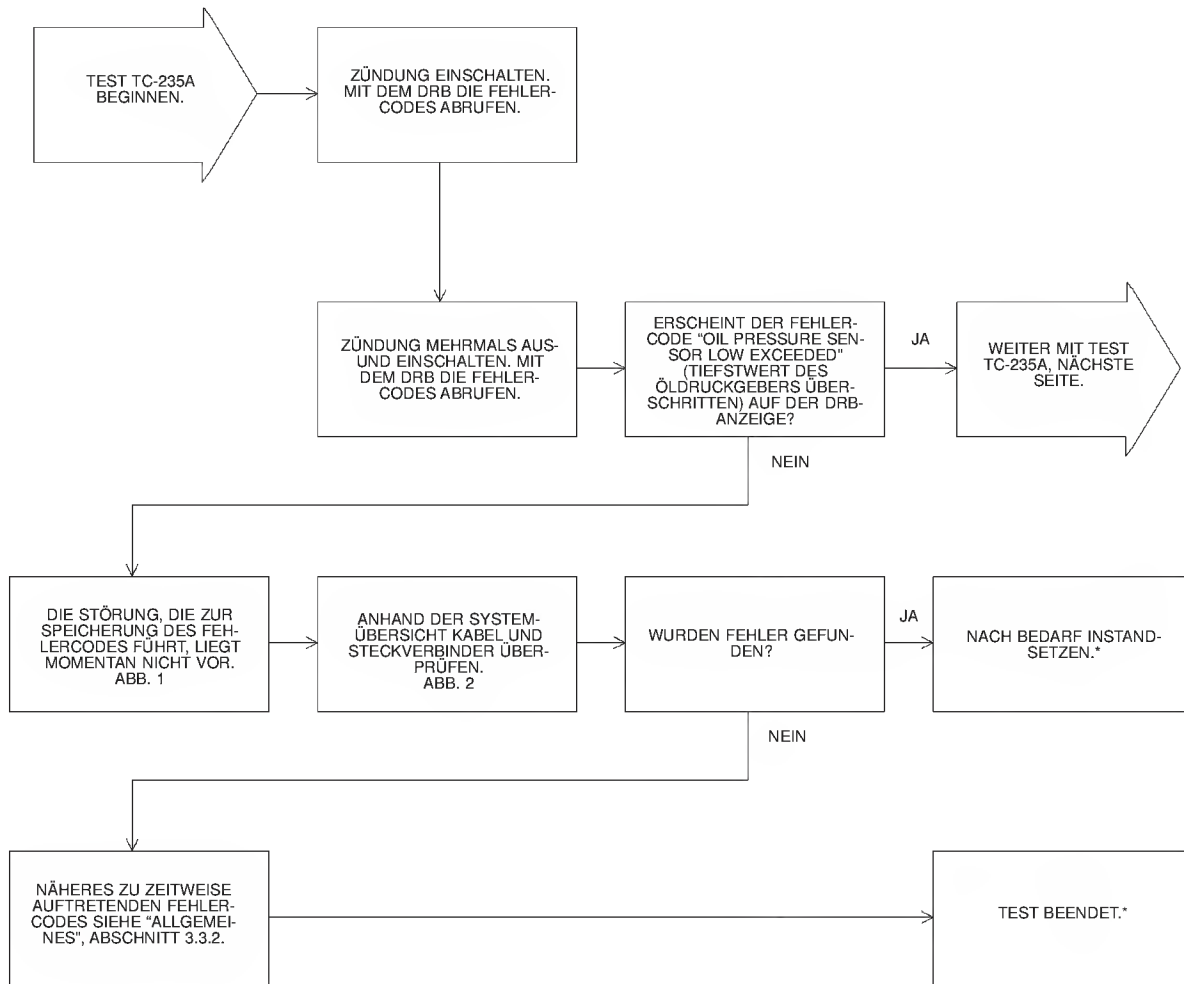


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/ÖLDRUCKGEBER

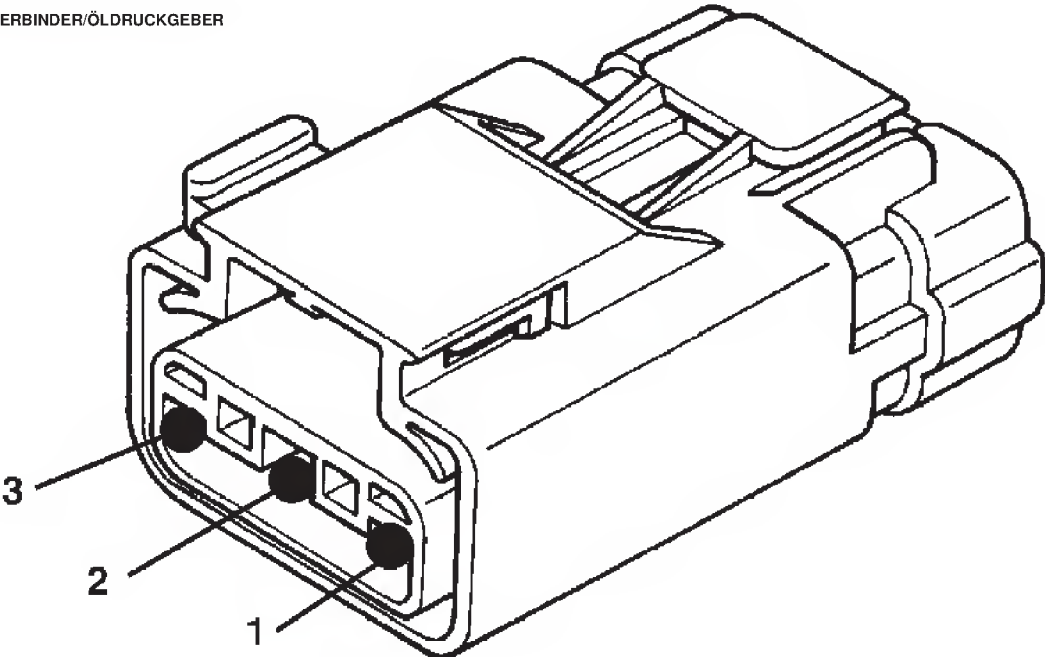


POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/OR	5-V-SPV (TJ)
1	OR	5-V-SPV (XJ)
2	GY/YL	SIGNAL/ÖLDRUCKGEBER
3	BR/YL	GEBERMASSE

80b6b37f

ABB. 1

TEST TC-235A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - OIL PRESSURE SENSOR LOW EXCEEDED
(TIEFSTWERT DES ÖLDRUCKGEBERS ÜBERSCHRITTEN)**

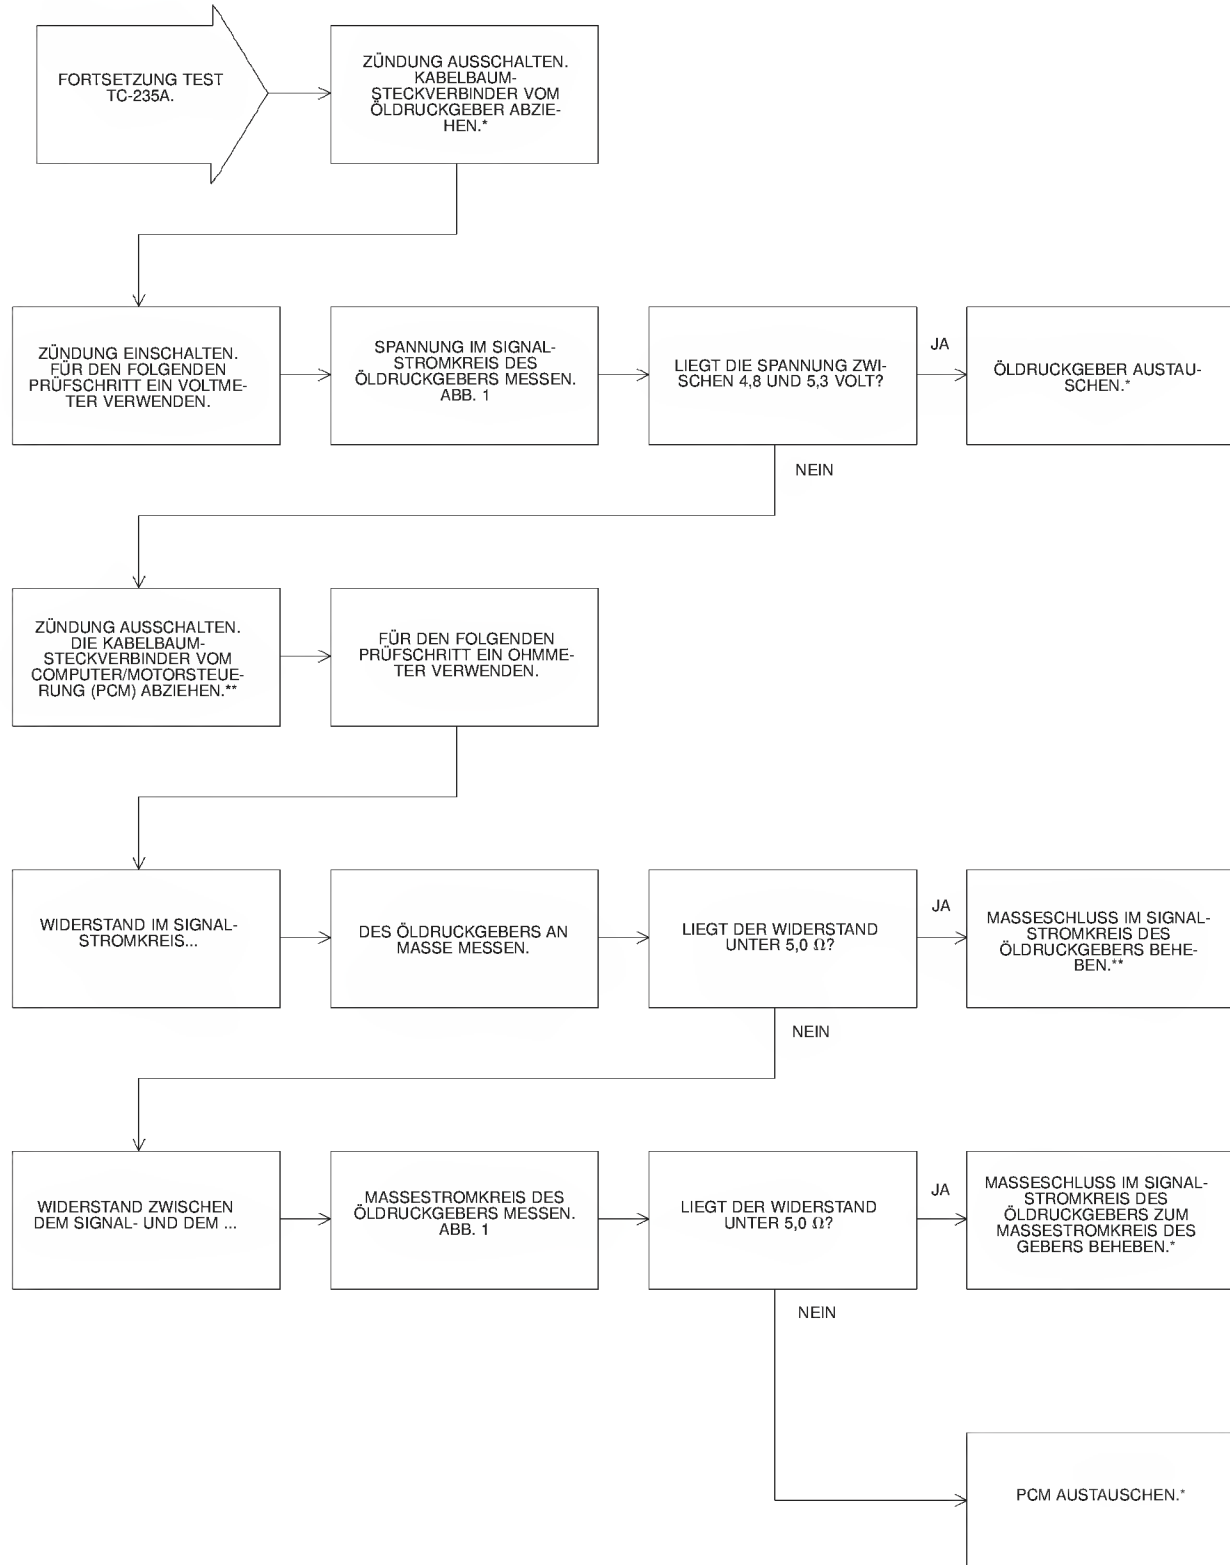

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST TC-236A**BEHEBEN DES FEHLERS - OIL PRESSURE SENSOR HIGH EXCEEDED (HÖCHSTWERT DES ÖLDRUCKGEBERS ÜBERSCHRITTEN)**

Vor Test TC-236A erst DTC-TEST durchführen

TYPEN TJ/XJ

Bezeichnung: Oil Pressure Sensor High Exceeded (Höchstwert des Öldruckgebers überschritten)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung.

Aufnahmebedingung: Der Computer/Motorsteuerung (PCM) erfaßt eine Spannung über 4,8 Volt im Signalstromkreis des Öldruckgebers.


Funktionsprinzip: Der Öldruckgeber besteht aus zwei Keramikplatten, deren Widerstand je nach Öldruck variiert. Der PCM legt eine 5-Volt-Spannung an den Öldruckgeber an. Die Änderung der Signalspannung ist proportional zur Abstandsänderung zwischen den Keramikplatten (die sich mit dem Öldruck ändert). Der PCM verwendet diesen Eingang dazu, den Öldruck zu bestimmen, und übermittelt diesen Wert an das Kombiinstrument für die Öldruckanzeige. Die Signalspannung liegt in PCM-Pol B23. Die Masse liegt an PCM-Pol A4. Die 5-Volt-Spannung wird über PCM-Pol A17 geschaltet.

Mögliche Ursachen:

- > Kurzschluß zur Spannungsversorgung im Signalstromkreis des Öldruckgebers
- > Unterbrechung im Signalstromkreis des Öldruckgebers
- > Unterbrechung im Massestromkreis des Öldruckgebers
- > Öldruckgeber defekt
- > PCM defekt
- > Steckverbinder-Anschlüsse
- > Anschlußkabel/Steckverbinder

ABB. 1

80b76fee

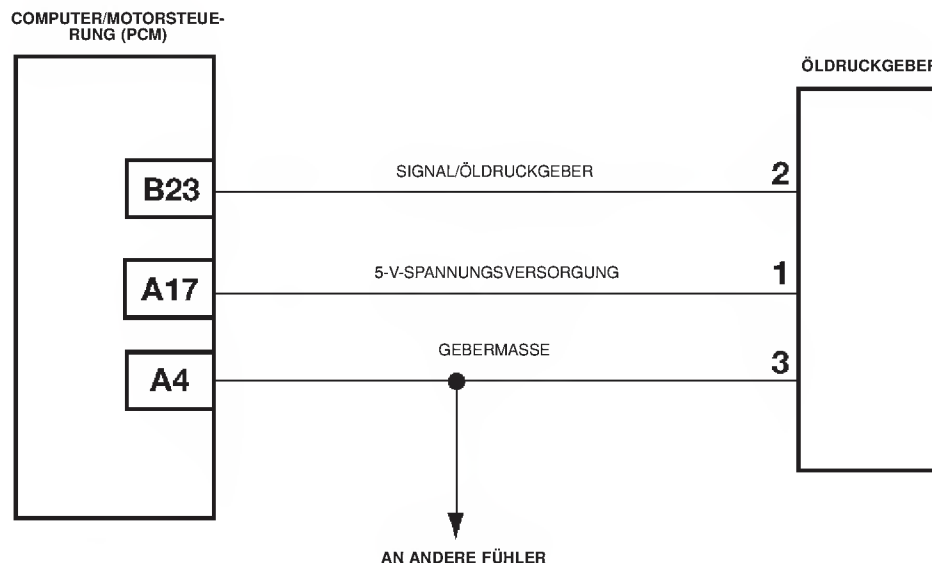
TYPEN TJ/XJ**ABB. 2**

80b76fef

TEST TC-236A

BEHEBEN DES FEHLERS - OIL PRESSURE SENSOR HIGH EXCEEDED (HÖCHSTWERT DES ÖLDRUCKGEBERS ÜBERSCHRITTEN)

Vor Test TC-236A erst DTC-TEST durchführen

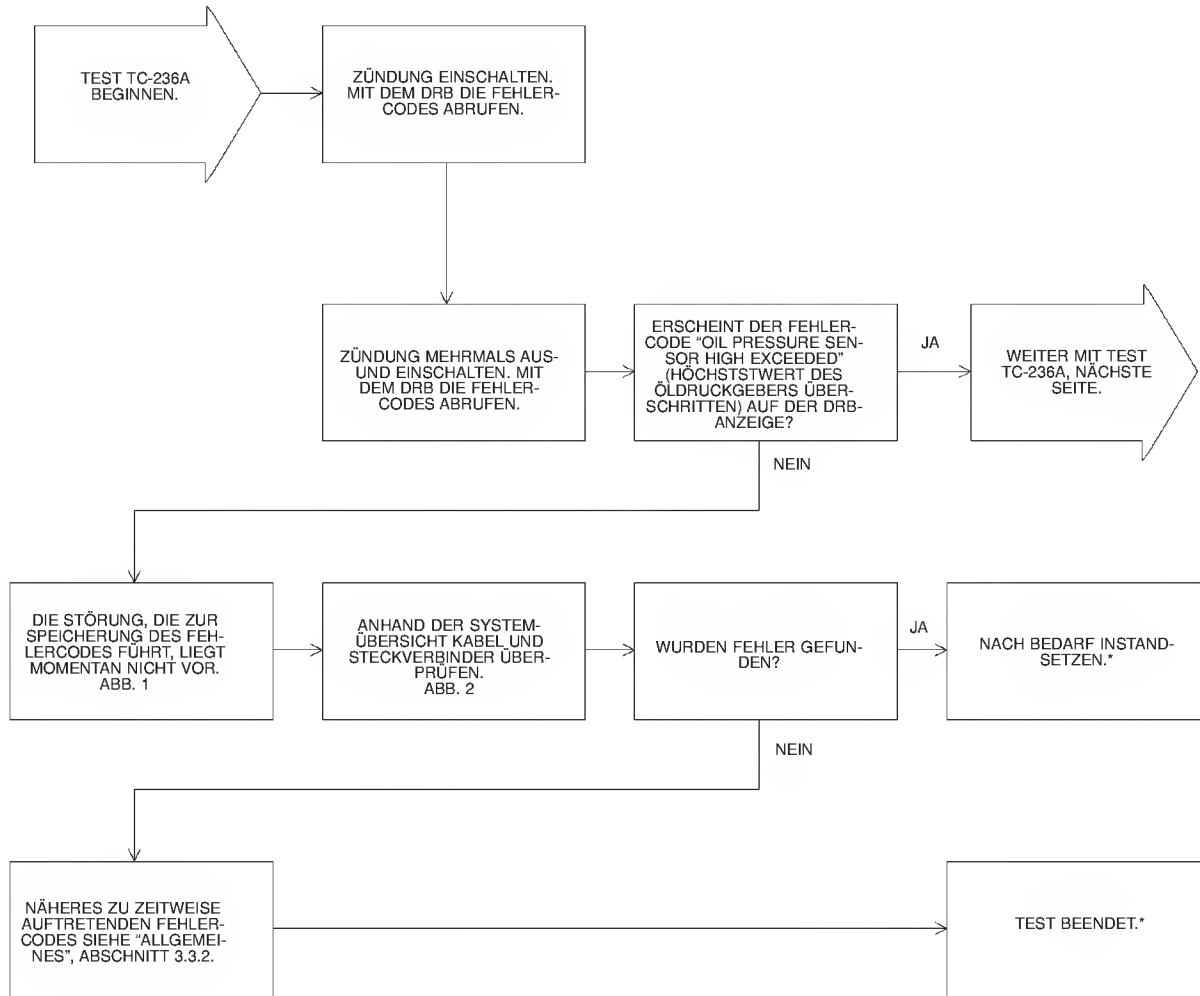


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/ÖLDRUCKGEBER

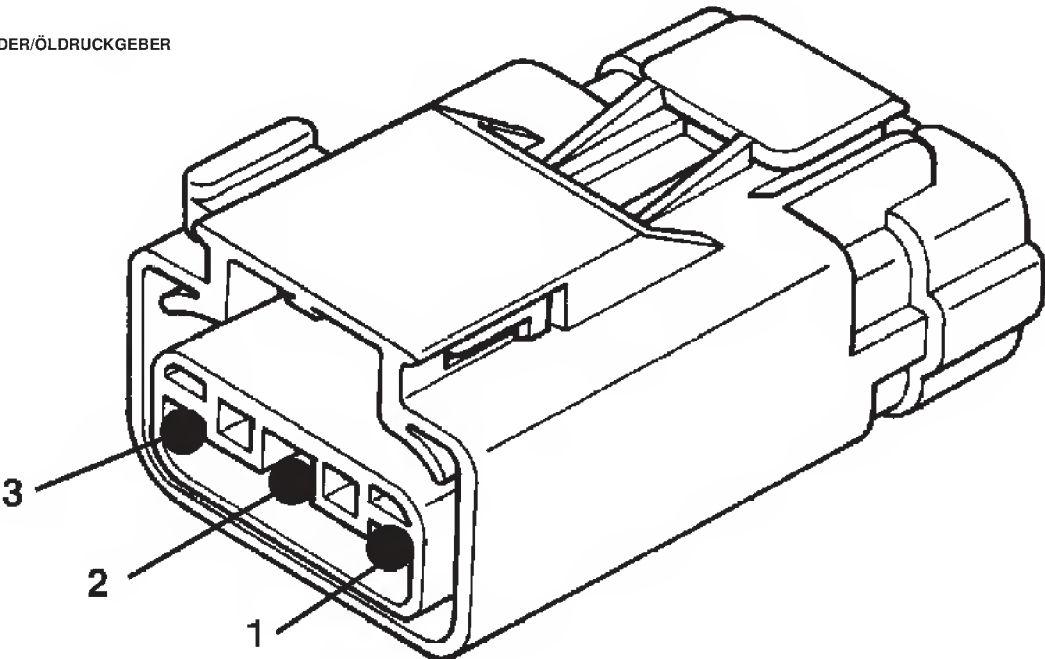


POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/OR	5-V-SPV (TJ)
1	OR	5-V-SPV (XJ)
2	GY/YL	SIGNAL/ÖLDRUCKGEBER
3	BR/YL	GEBERMASSE

80b6b37f

ABB. 1

TEST TC-236A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - OIL PRESSURE SENSOR HIGH EXCEEDED
(HÖCHSTWERT DES ÖLDRUCKGEBERS ÜBERSCHRITTEN)**

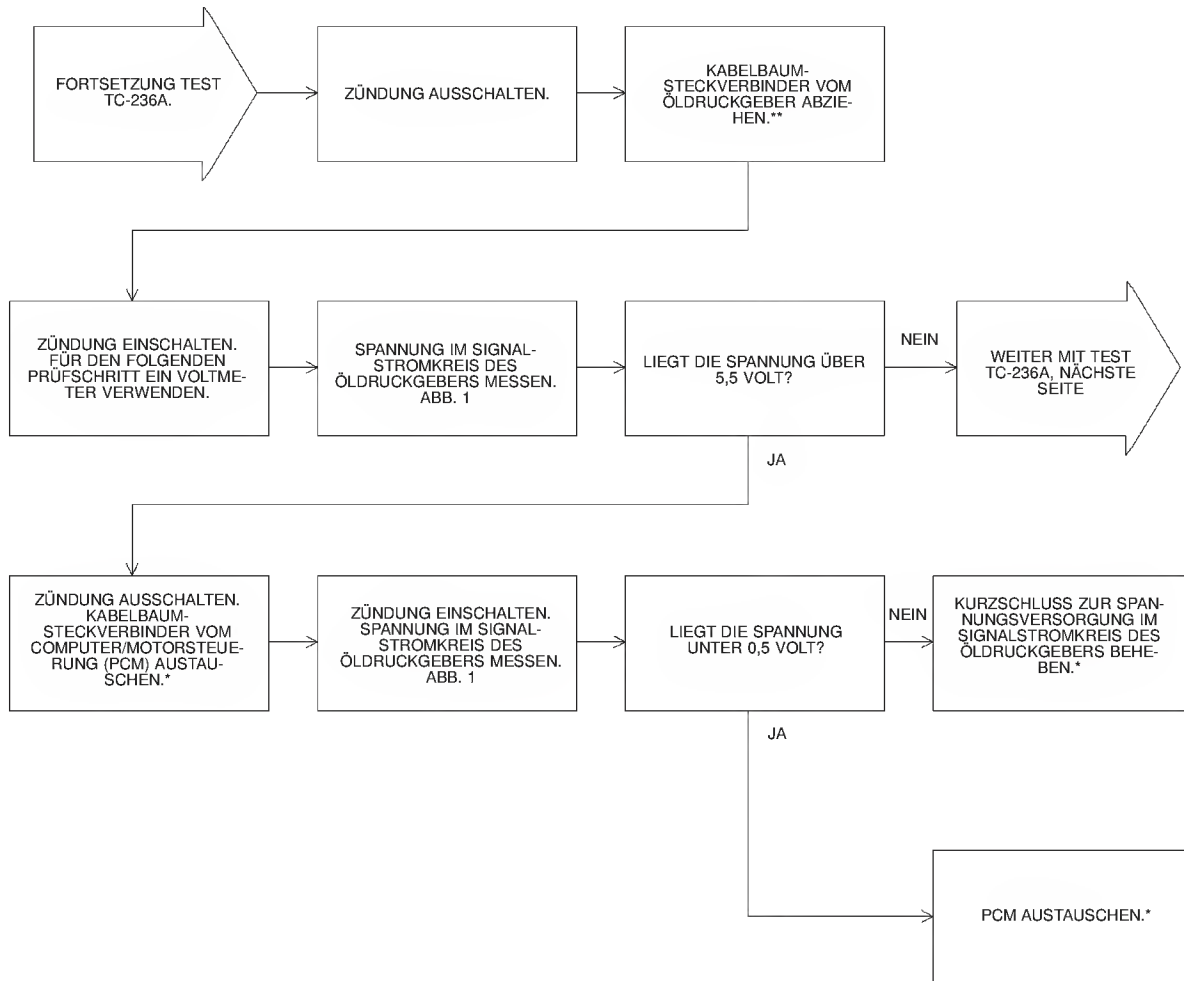

**Nachprüfung VER-2A durchführen.*


***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST TC-236A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - OIL PRESSURE SENSOR HIGH EXCEEDED
(HÖCHSTWERT DES ÖLDRUCKGEBERS ÜBERSCHRITTEN)

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/
ÖLDRUCKGEBER

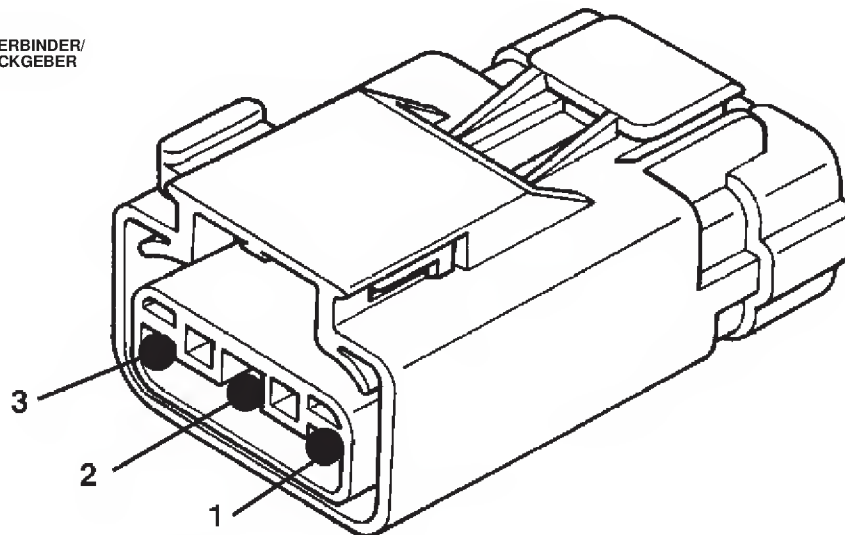


POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/OR	5-V-SPV (TJ)
1	OR	5-V-SPV (XJ)
2	GY/YL	SIGNAL/ÖLDRUCKGEBER
3	BR/YL	GEBERMASSE

80b6b37f

ABB. 1

TYPEN TJ/XJ


SCHWARZ

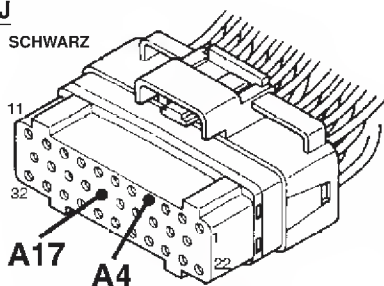


STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	GEBERMASSE
A17	OR	5-V-SPV
B24	GY/YL	SIGNAL/ÖLDRUCKGEBER

WEISS

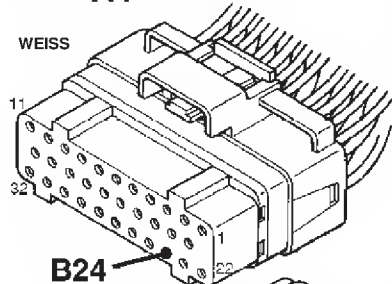

STECKVERBINDER/ÖLDRUCKGEBER

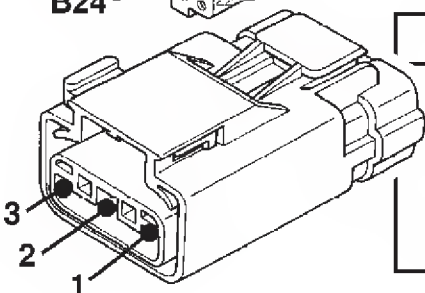


POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/OR	5-V-SPV (TJ)
1	OR	5-V-SPV (XJ)
2	GY/YL	SIGNAL/ÖLDRUCKGEBER
3	BR/YL	GEBERMASSE

80b6b38a

ABB. 2

TEST TC-236A

**FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - OIL PRESSURE SENSOR HIGH EXCEEDED
(HÖCHSTWERT DES ÖLDRUCKGEBERS ÜBERSCHRITTEN)**

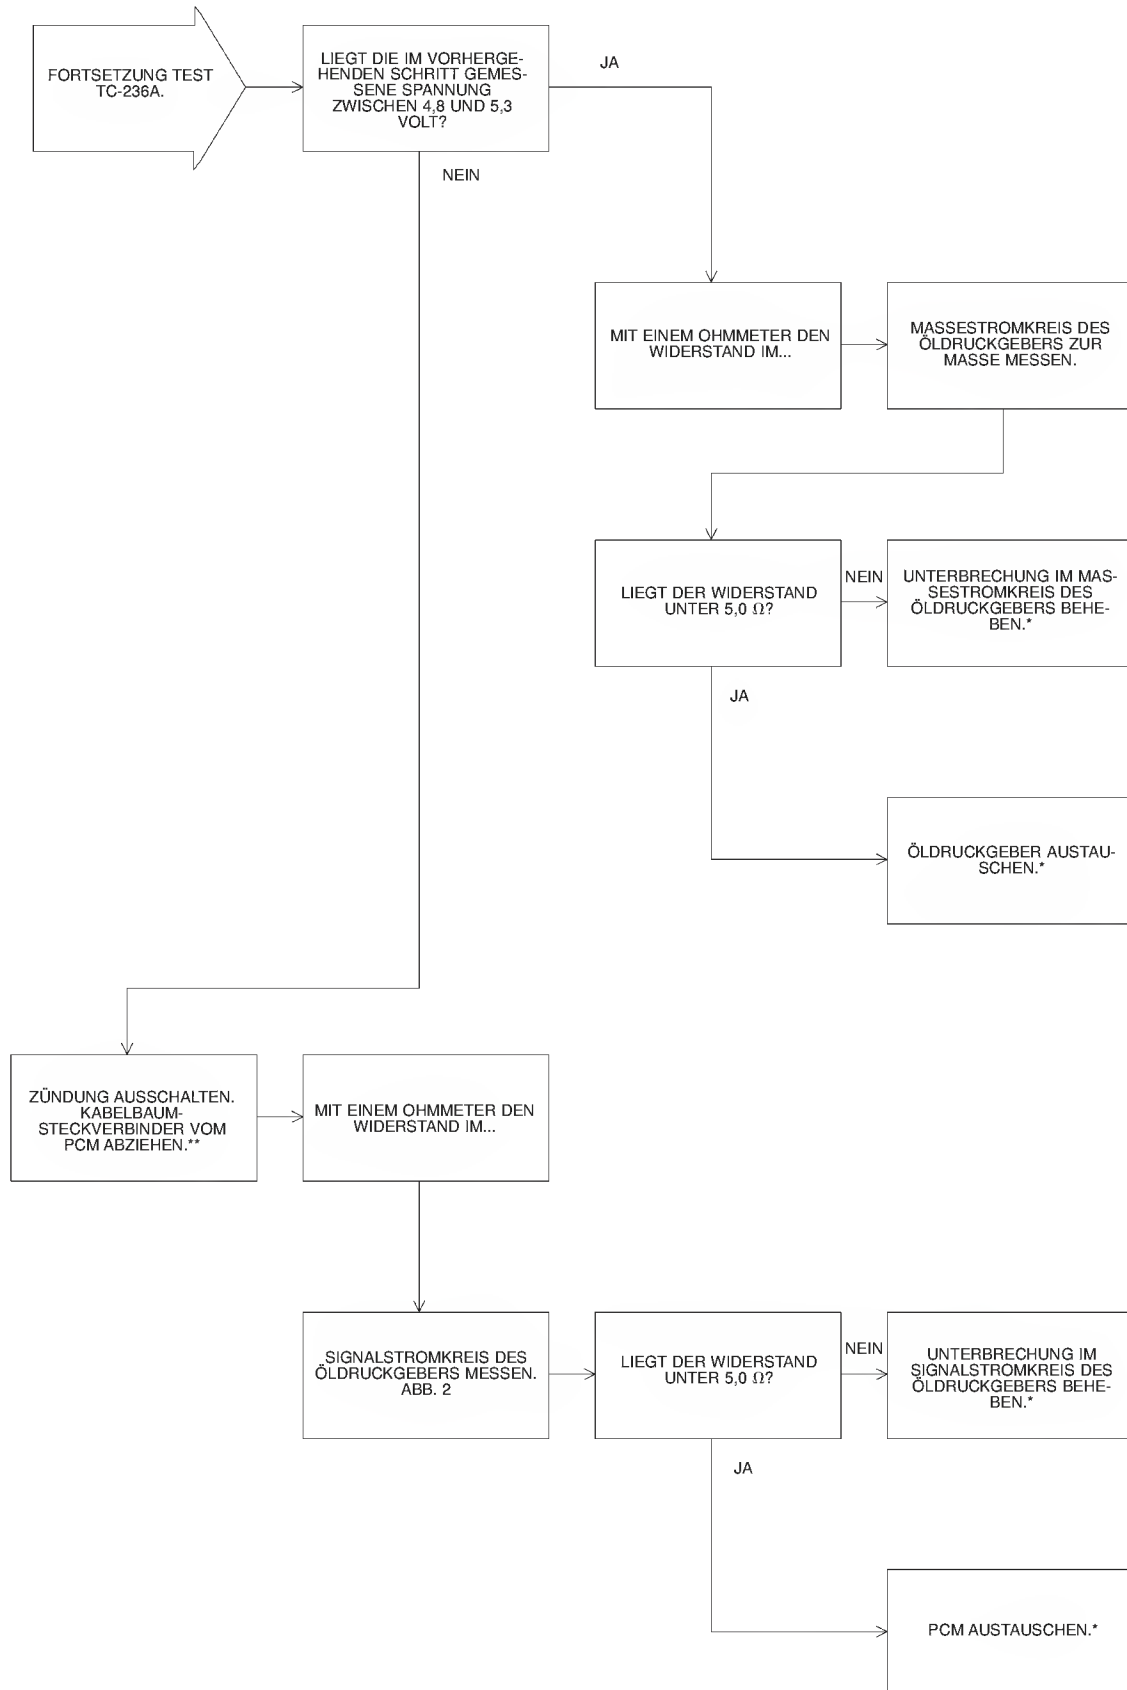

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SK-1A	BESTIMMEN VON STÖRUNGEN AN DER FUNKGESTEUERTEN WEGFAHRSPERRE (SKIS)	
Vor TEST SK-1A erst DTC-TEST durchführen		
ANGEZEIGTER FEHLERCODE (DTC)	DIAGNOSE-TEST	
ANTENNA FAILURE (FEHLER/ANTENNE)	**	
COP FAILURE (FEHLER COP-SOFTWARE)	**	
EEPROM FAILURE (EEPROM-FEHLER)	**	
EMS STATUS FAILURE (EMS-STATUSFEHLER)	SK-2A	
INTERNAL FAULT (INTERNER FEHLER)	**	
RAM FAILURE (RAM-FEHLER)	**	
ROLLING CODE FAILURE (FEHLER/SICHERHEITSCODE)	SK-3A	
SERIAL LINK EXTERNAL FAULT (EXTERNER ÜBERTRAGUNGSFEHLER)	SK-4A	
SERIAL LINK INTERNAL (INTERNER ÜBERTRAGUNGSFEHLER)	**	
STACK OVERFLOW FAILURE (FEHLER STAPELÜBERLAUF)	**	
TRANSPONDER COMMUNICATION FAILURE (KOMMUNIKATIONSFEHLER/TRANSPONDER)	SK-5A	
TRANSPONDER CRC (CYCLE REDUNDANCY CHECK) FAILURE (TRANSPONDERFEHLER BEI ZYKLISCHER BLOCKPRÜFUNG)	SK-6A	
TRANSPONDER ID MISMATCH (KEINE ÜBEREINSTIMMUNG DER TRANSPONDERKENNUNG)	SK-7A	
TRANSPONDER RESPONSE MISMATCH (KEINE ÜBEREINSTIMMUNG DER TRANSPONDER-RÜCKMELDUNG)	SK-8A	
VIN MISMATCH (KEINE ÜBEREINSTIMMUNG DER FAHRGESTELL-NUMMER)	SK-9A	
<p>**Dieser Fehlercode deutet auf einen internen SKIM-Fehler (Fehler des Steuergeräts der funkgesteuerten Wegfahrsperr (SKIM)) hin. Mit dem DRB alle Fehlercodes für das SKIM löschen. Zündung mehrmals ein- und ausschalten. Dabei die Zündung jeweils mindestens 30 Sekunden lang eingeschaltet lassen. Mit dem DRB anschließend die Fehlercodes für das SKIM abrufen. Liegt ein Fehlercode vor, das SKIM austauschen.</p> <p>HINWEIS: Stirbt der Motor zeitweise nach dem Anlassen ab, und liegt gleichzeitig ein Fehlercode für den Transponder vor, so kann die Ursache im Vorhandensein eines nicht programmierten Zündschlüssels oder eines Zündschlüssels eines anderen Fahrzeugs neben der SKIM-Antenne (Zündschloßbeleuchtung) liegen. Dieser Fall kann auftreten, wenn der Fahrzeughalter einen Schlüsselring besitzt, an dem sich mehrere Zündschlüssel befinden, die mit einem Transponderchip ausgestattet sind.</p> <p>Nach dem Austausch des Steuergeräts der funkgesteuerten Wegfahrsperr (SKIM) siehe näheres zur Initialisierung des SKIMs unter “Allgemeines”, Abschnitt 8.0.</p> <p>HINWEIS: Näheres zur Lage aller Bauteile siehe “Allgemeines”, Abschnitt 4.0 in diesem Handbuch.</p>		

TEST SK-1A
BESTIMMEN VON STÖRUNGEN AN DER FUNKGESTEUERTEN WEGFAHRSPERRE (SKIS)

Vor Test SK-1A erst DTC-TEST durchführen

HINWEIS: Unter Umständen ist es für die Fehlersuche an der funkgesteuerten Wegfahrsperre (SKIM) erforderlich, die weiteren Schlüssel des Kunden zu überprüfen, um die Störungsursache abklären zu können. Für den Fall, daß das Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperre (SKIM) ausgetauscht werden muß, müssen alle zuvor in den SKIM-Speicher einprogrammierten Zündschlüssel in den SKIM-Speicher des neuen SKIM programmiert werden. **AUS DIESEM GRUND IST ES WICHTIG, DASS SÄMTLICHE SCHLÜSSEL DES KUNDEN FÜR DAS JEWEILIGE FAHRZEUG VOR BEGINN DER FEHLERSUCHE EINGEZOGEN WERDEN.**

HINWEIS: Es ist ferner wichtig, die vierstellige persönliche Kennungsnummer (PIN) des Kunden oder der Fahrzeug-Rechnung zu erhalten. Diese persönliche Kennungsnummer wird vom DRB für verschiedene Aufgaben am Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperre benötigt.

HINWEIS: Es ist wichtig, daß der Computer/Motorsteuerung (PCM) mit der richtigen Fahrgestellnummer (VIN) programmiert ist. Eine falsch einprogrammierte Fahrgestellnummer wird voraussichtlich zu einer falschen Diagnose und einem unnötigen Austausch von Bauteilen führen. Deshalb zuerst mit dem DRB die Fahrgestellnummer und den Ländercode im SKIM auf ihre Richtigkeit überprüfen.

1. Für jeden in diesem Handbuch angegebenen Test muß die Batterie vollständig aufgeladen sein.
2. Versuchen, den Motor zu starten. Nach Bedarf bis zu 10 Sekunden den Anlasser drehen lassen.
3. DRB an den Diagnosestecker anschließen und "Theft Alarm" (Diebstahlwarnanlage) wählen. Dann "SKIM" (Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperre (SKIM)) wählen. Erscheint auf dem DRB die Anzeige "No Response" (Keine Reaktion), Test 1B durchführen.

HINWEIS: Bleibt die DRB-Anzeige leer oder wird eine DRB-Fehlermeldung angezeigt, weiter mit "**Allgemeines**", **Abschnitt 3.5** in diesem Handbuch.


4. Mit dem DRB alle Fehlercodes für das SKIM abrufen und notieren.
5. Werden Fehlercodes angezeigt, näheres zum entsprechenden Test siehe die Liste auf der nächsten Seite.

TEST SK-1B


SKIM-DATENKOMMUNIKATION

Vor Test SK-1B erst SK-1A durchführen

TYP TJ

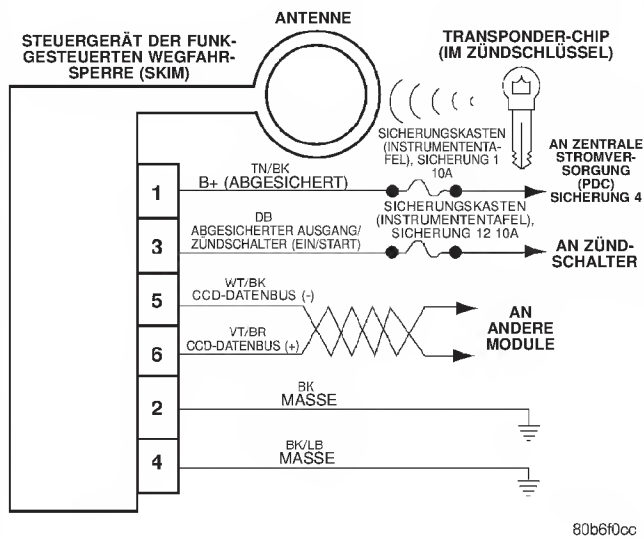


TYP XJ

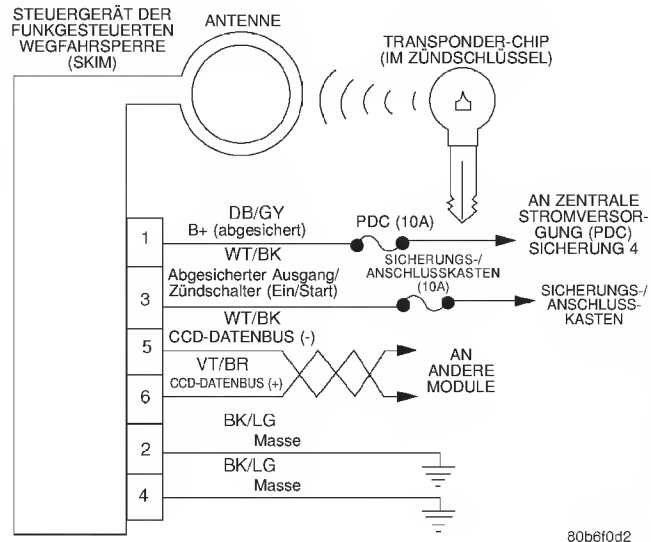

TYP TJ

KABELBAUM-STECKVERBINDER/SKIM

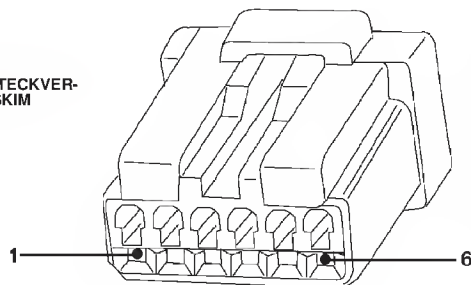


POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/BK	ABGESICHERTE BATTERIE-SPV
2	BK	MASSE
3	RD/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
5	WT/BK	CCD-DATENBUS (-)
6	VT/BR	CCD-DATENBUS (+)

80b11874

ABB. 1

TYP XJ

KABELBAUM-STECKVERBINDER/SKIM

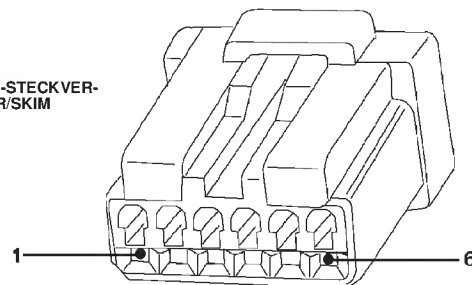


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DB/GY	ABGESICHERTE BATTERIE-SPV
2	BK/LG	MASSE
3	WT/BK	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
5	WT/BK	CCD-DATENBUS (-)
6	VT/BR	CCD-DATENBUS (+)

80b11875

ABB. 2

TEST SK-1B SKIM-DATENKOMMUNIKATION

Vor Test SK-1B erst SK-1A durchführen

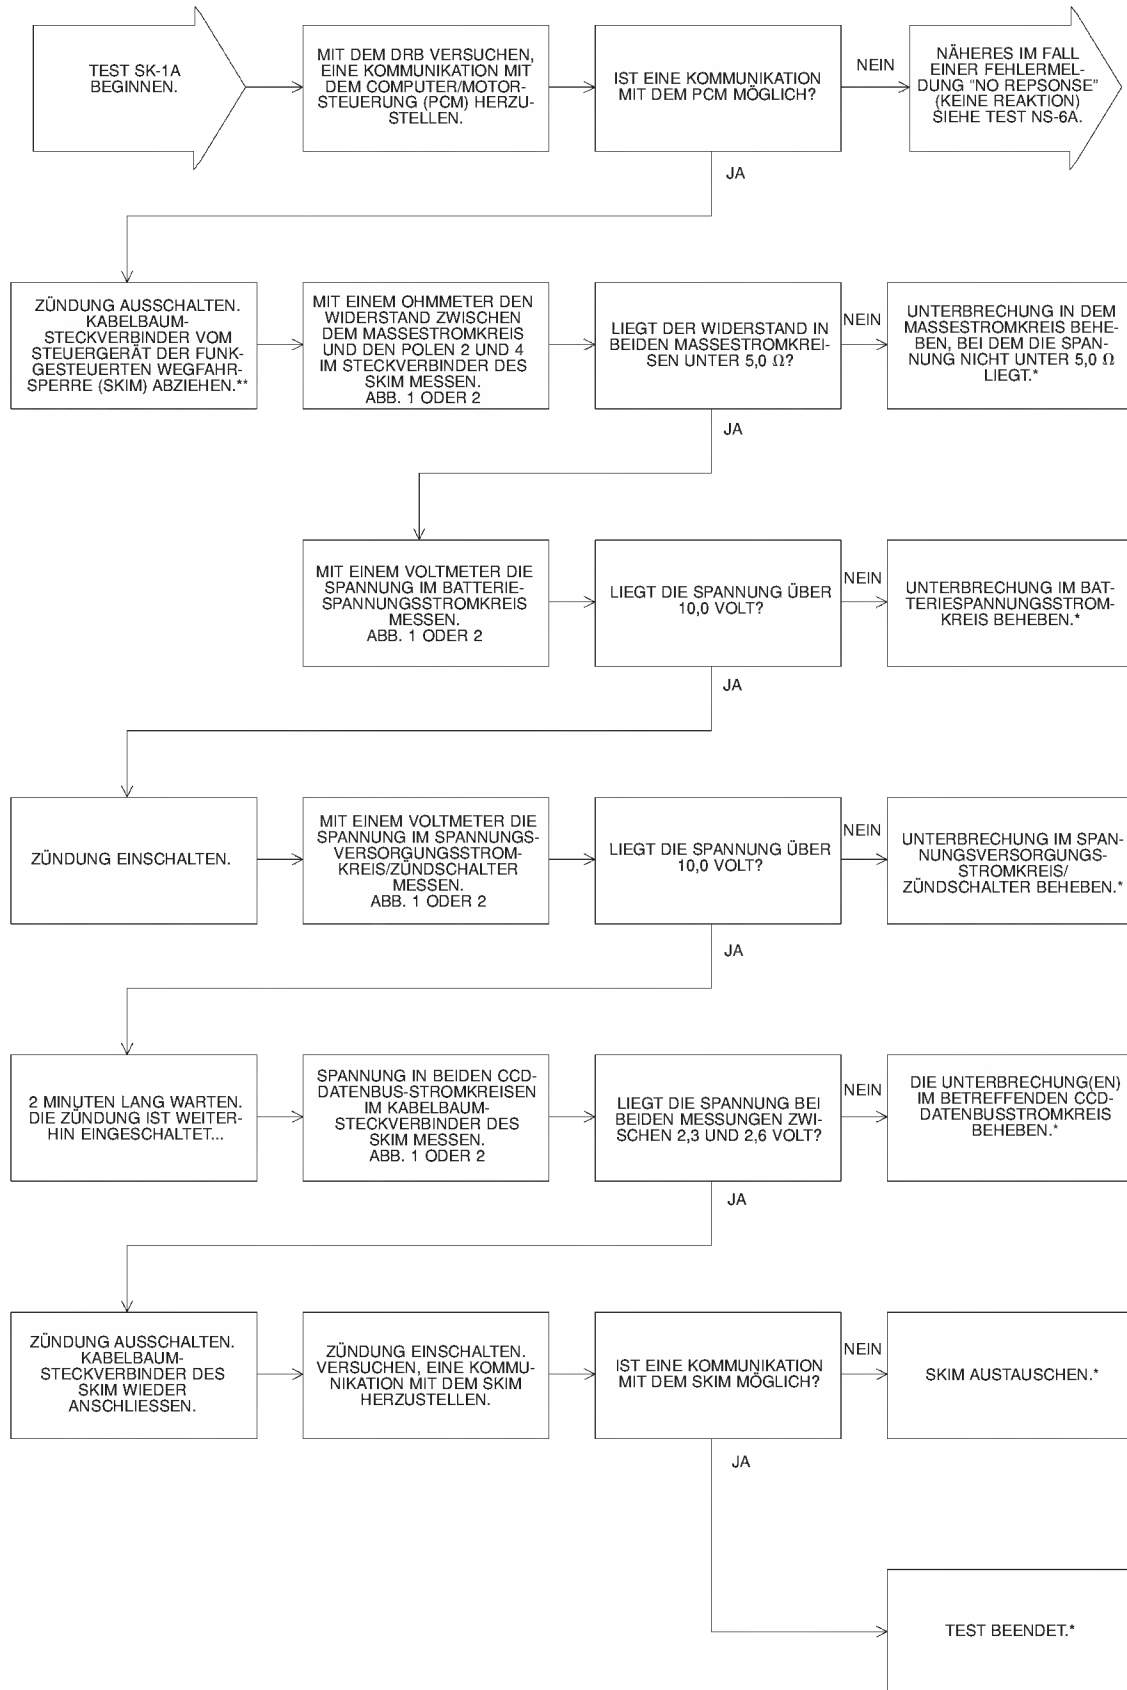

*Nachprüfung VER-1A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SK-2A


BEHEBEN DES FEHLERS - PCM STATUS FAILURE (STATUSFEHLER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM))

Vor Test SK-2A erst SK-1A durchführen

TYP TJ

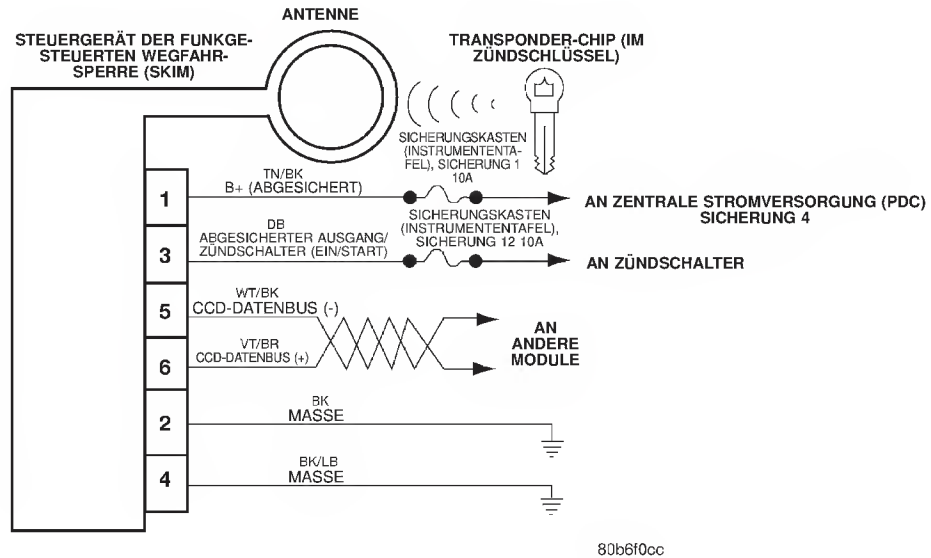

TYP XJ

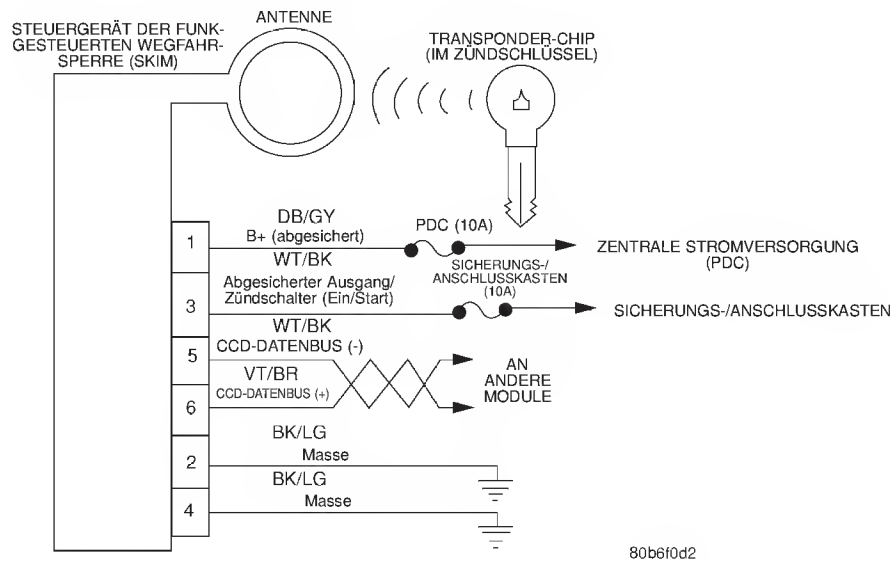

Bezeichnung: PCM Status Failure (Statusfehler, Computer/Motorsteuerung (PCM))

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung.

Aufnahmebedingung: Das Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperr (SKIM) hat innerhalb der letzten 20 Sekunden nicht das erwartete PCM-Statussignal über den CCD-Datenbus vom Computer/Motorsteuerung (PCM) erhalten.

Funktionsprinzip: Anhand des PCM-Statussignals kann das SKIM erkennen, ob der Computer/Motorsteuerung (PCM) ein Signal "Zündschlüssel zulässig" oder "Zündschlüssel unzulässig" vom SKIM erhalten hat. Der PCM übermittelt den PCM-Status alle 2,7 Sekunden über den CCD-Datenbus.

Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung, Masseschluß oder Kurzschluß zur Spannungsversorgung in den CCD-Datenbusstromkreisen
- > SKIM defekt
- > PCM defekt


ABB. 1

80b5cc6e

TEST SK-2A

BEHEBEN DES FEHLERS - PCM STATUS FAILURE (STATUSFEHLER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM))

Vor Test SK-2A erst SK-1A durchführen

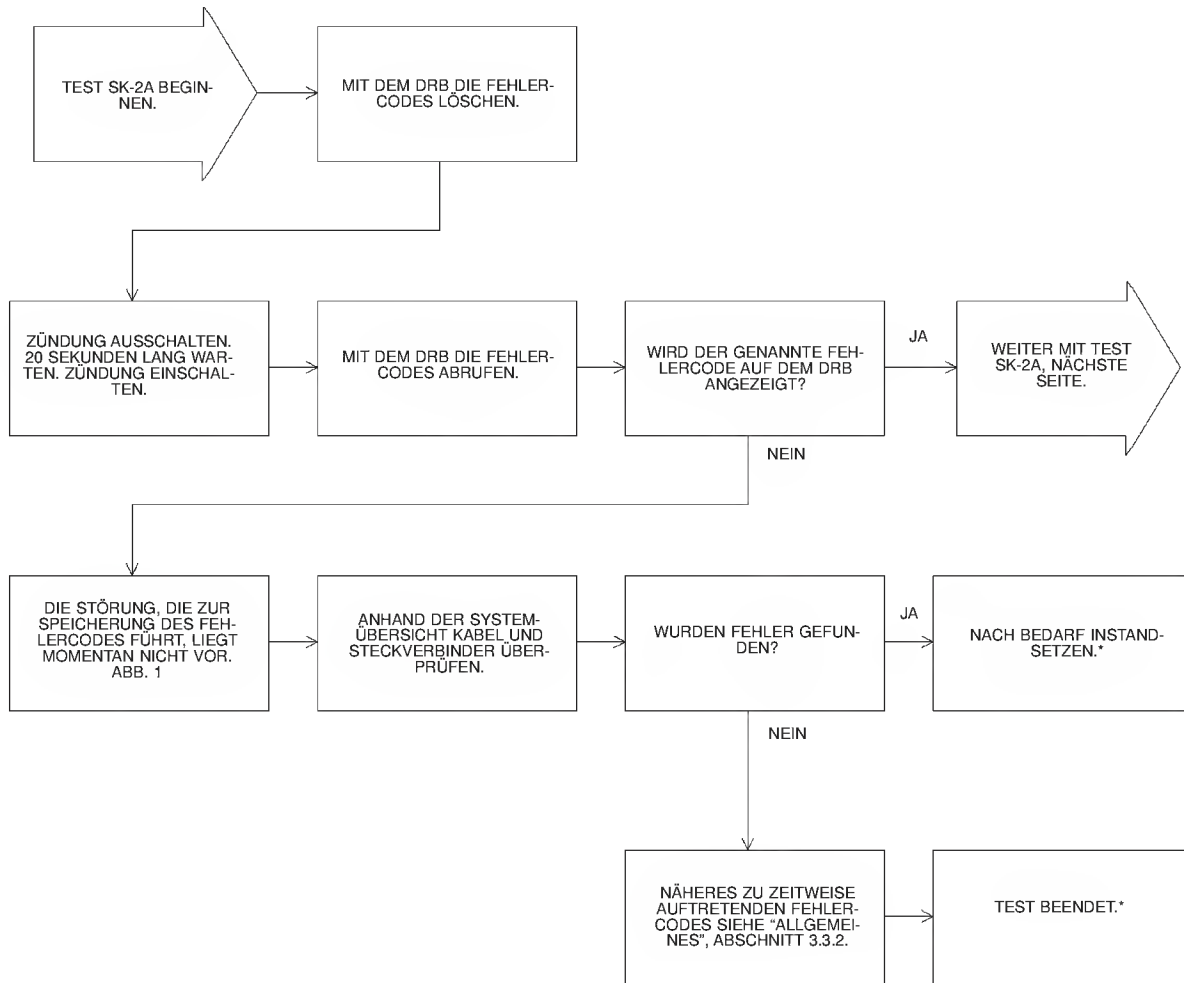


*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SK-2A


FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - PCM STATUS FAILURE (STATUSFEHLER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM))

TYP TJ

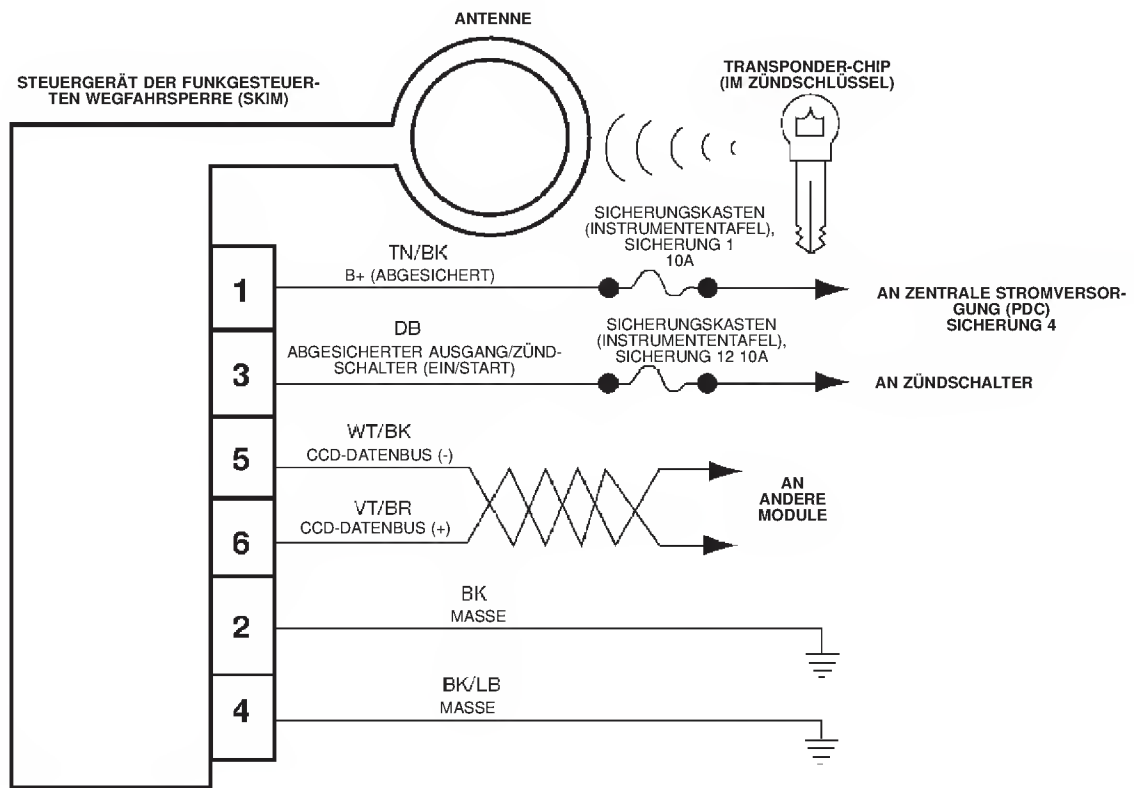

80b6f0cc


TYP XJ

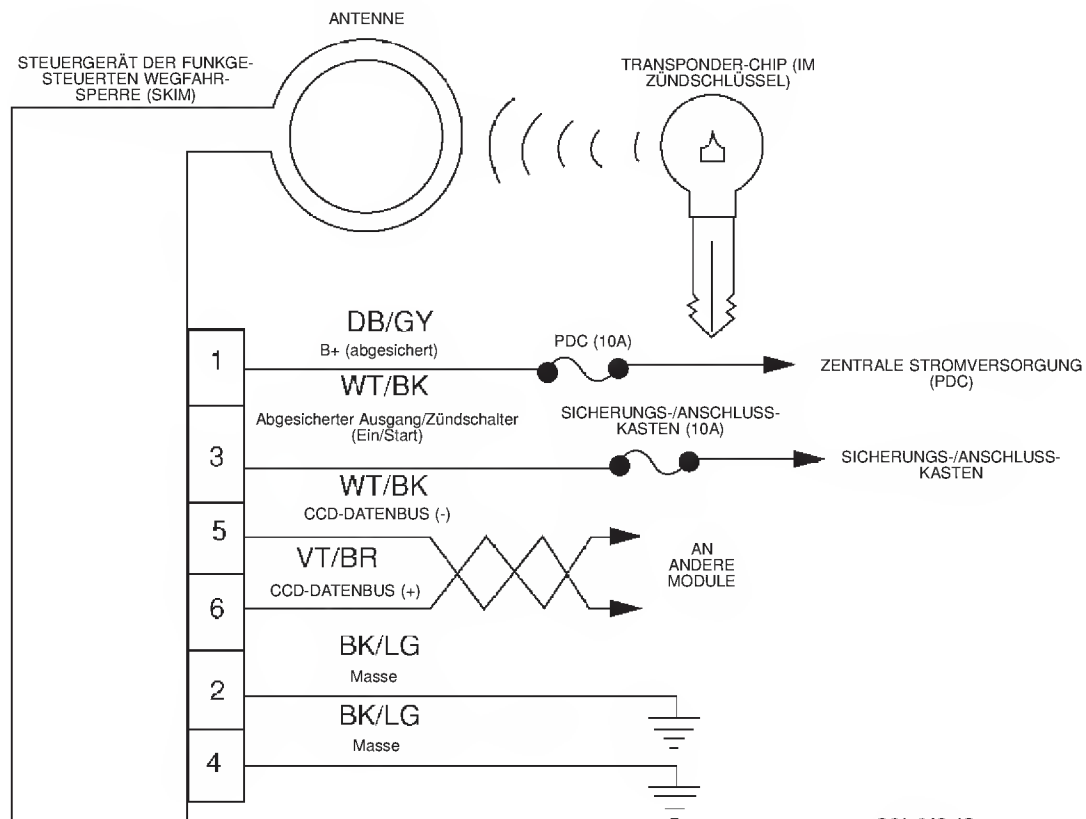

80b6f0d2

TEST SK-2A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - PCM STATUS FAILURE (STATUSFEHLER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM))

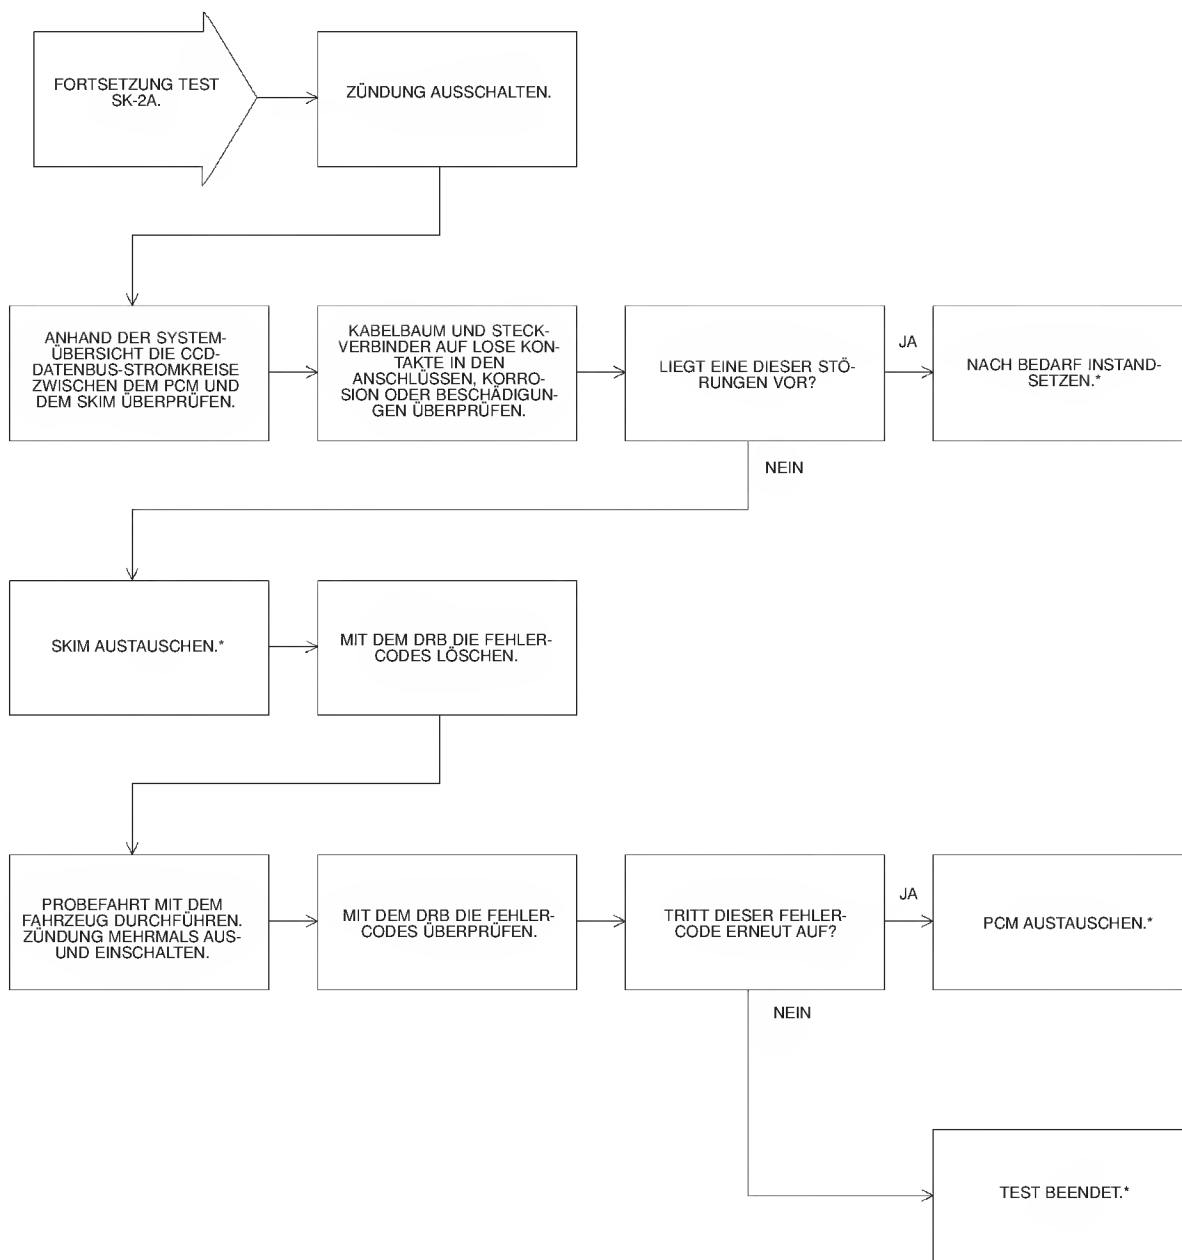

**Nachprüfung VER-1A durchführen.*


***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST SK-3A


BEHEBEN DES FEHLERS - ROLLING CODE FAILURE (FEHLER/SICHERHEITSCODE)

Vor Test SK-3A erst SK-1A durchführen

TYP TJ

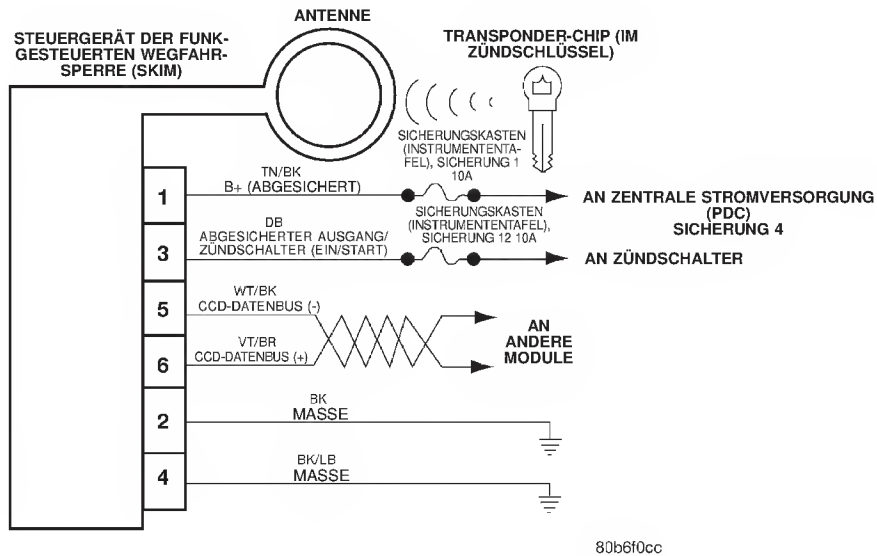

TYP XJ

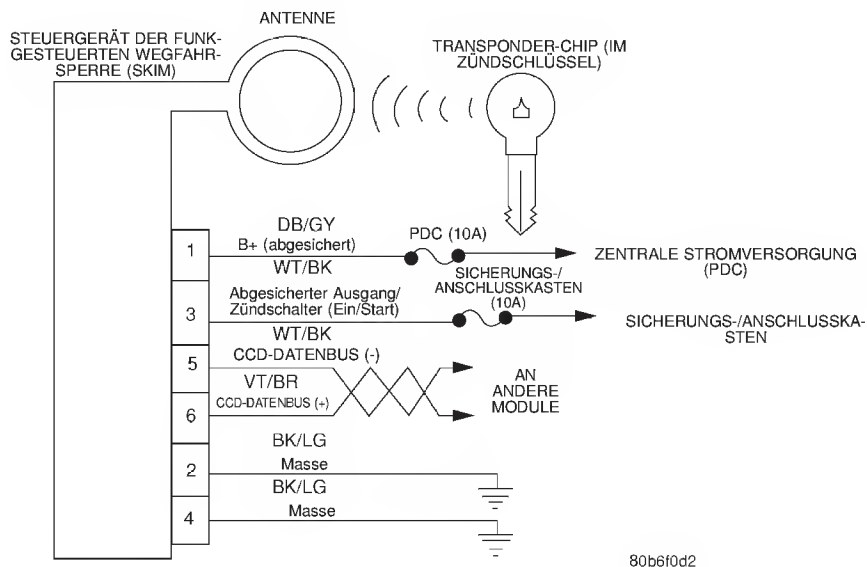

Bezeichnung: Rolling Code Failure (Fehler/Sicherheitscode)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung.

Aufnahmebedingung: Das Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperre (SKIM) empfängt innerhalb von 3,5 Sekunden nach dem Übertragen des Signals für "Zündschlüssel zulässig" an den Computer/Motorsteuerung (PCM) nicht das erwartete EMS-Statussignal über den CCD-Datenbus.

Funktionsprinzip: Nachdem das SKIM festgestellt hat, daß der Zündschlüssel ein gültiger Zündschlüssel ist, übermittelt es über den CCD-DATENBUS eine kodierte Meldung "Zündschlüssel gültig" an den PCM. Das SKIM erwartet während einer Kommunikation mit anderen Steuergeräten eine Signalbestätigung über den CCD-Datenbus.

Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung, Masseschluß oder Kurzschluß zur Spannungsversorgung in den CCD-Datenbusstromkreisen
- > SKIM defekt
- > PCM defekt


ABB. 1

80b5cc6f

TEST SK-3A

BEHEBEN DES FEHLERS - ROLLING CODE FAILURE (FEHLER/SICHERHEITSCODE)

Vor Test SK-3A erst SK-1A durchführen

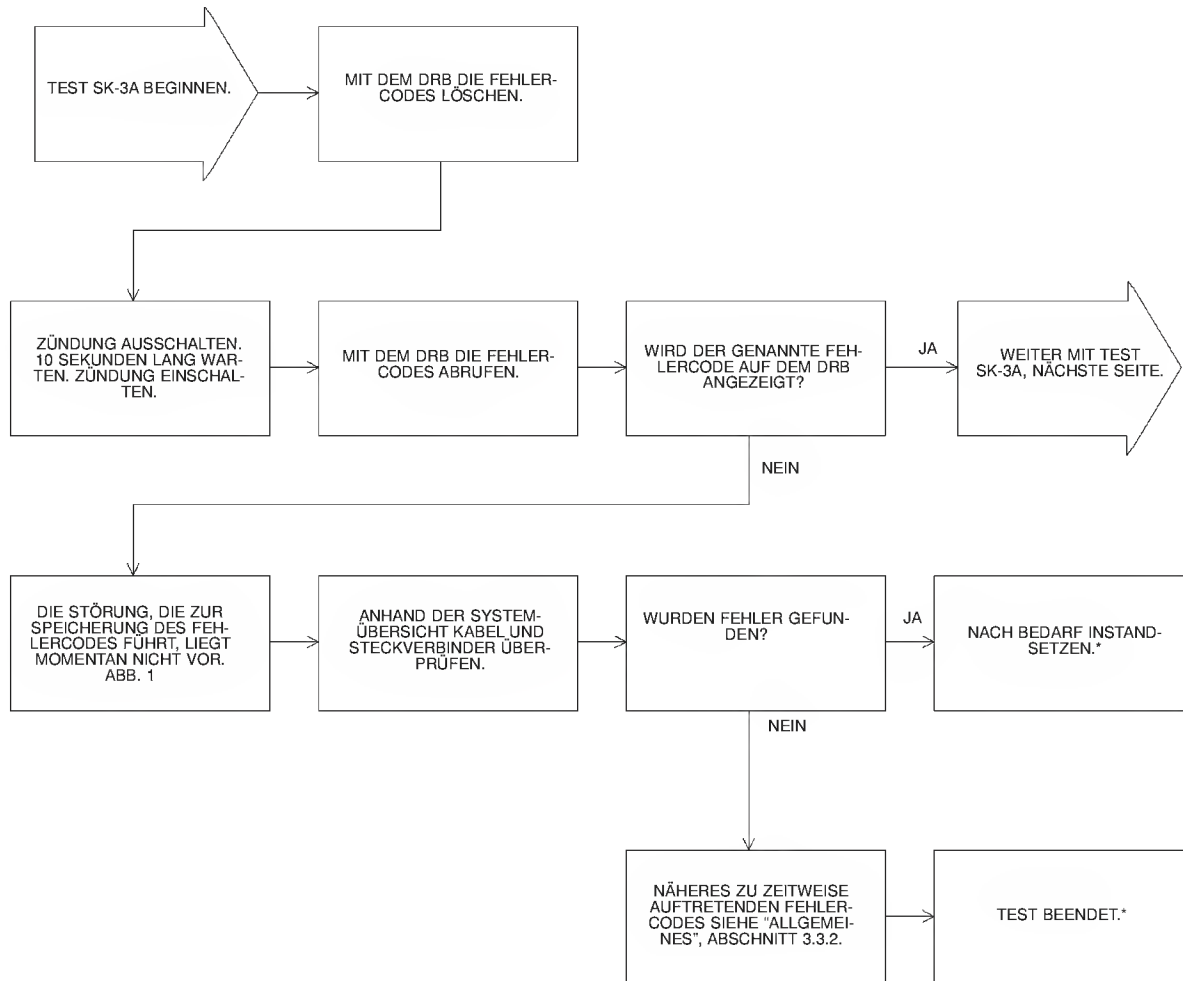


*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TEST SK-3A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - ROLLING CODE FAILURE (FEHLER/SICHERHEITSCODE)

TYP TJ

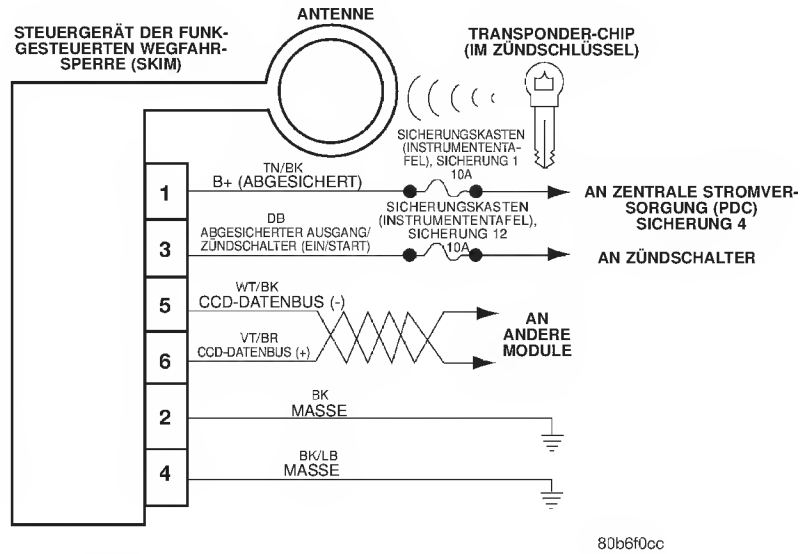

TYP XJ

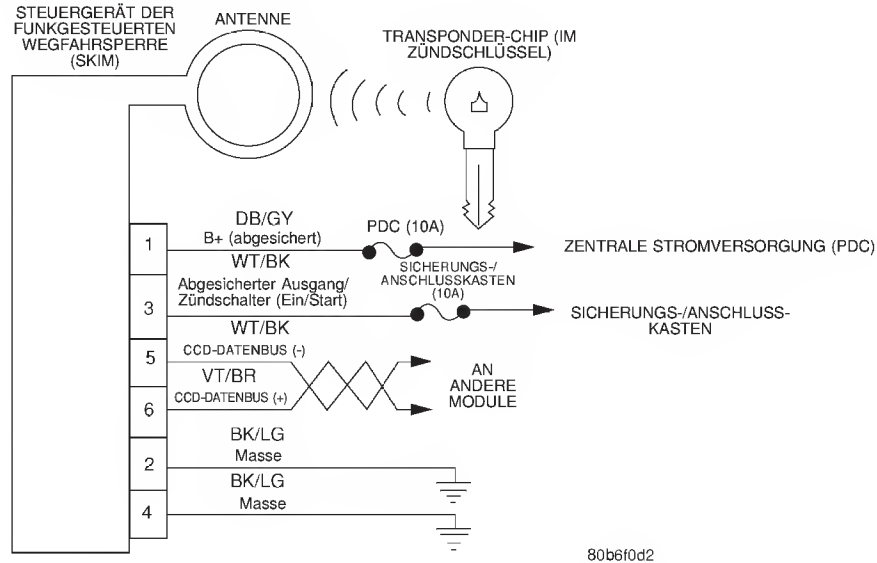

Bezeichnung: Rolling Code Failure (Fehler/Sicherheitscode)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung.

Aufnahmebedingung: Das Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperr (SKIM) empfängt innerhalb von 3,5 Sekunden nach dem Übertragen des Signals für "Zündschlüssel zulässig" an den Computer/Motorsteuerung (PCM) nicht das erwartete EMS-Statussignal über den CCD-Datenbus.

Funktionsprinzip: Nachdem das SKIM festgestellt hat, daß der Zündschlüssel ein gültiger Zündschlüssel ist, übermittelt es über den CCD-DATENBUS eine kodierte Meldung "Zündschlüssel gültig" an den PCM. Das SKIM erwartet während einer Kommunikation mit anderen Steuergeräten eine Signalbestätigung über den CCD-Datenbus.


Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung, Masseschluß oder Kurzschluß zur Spannungsversorgung in den CCD-Datenbusstromkreisen
- > SKIM defekt
- > PCM defekt

80b5cc6f

TEST SK-3A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - ROLLING CODE FAILURE
(FEHLER/SICHERHEITSCODE)

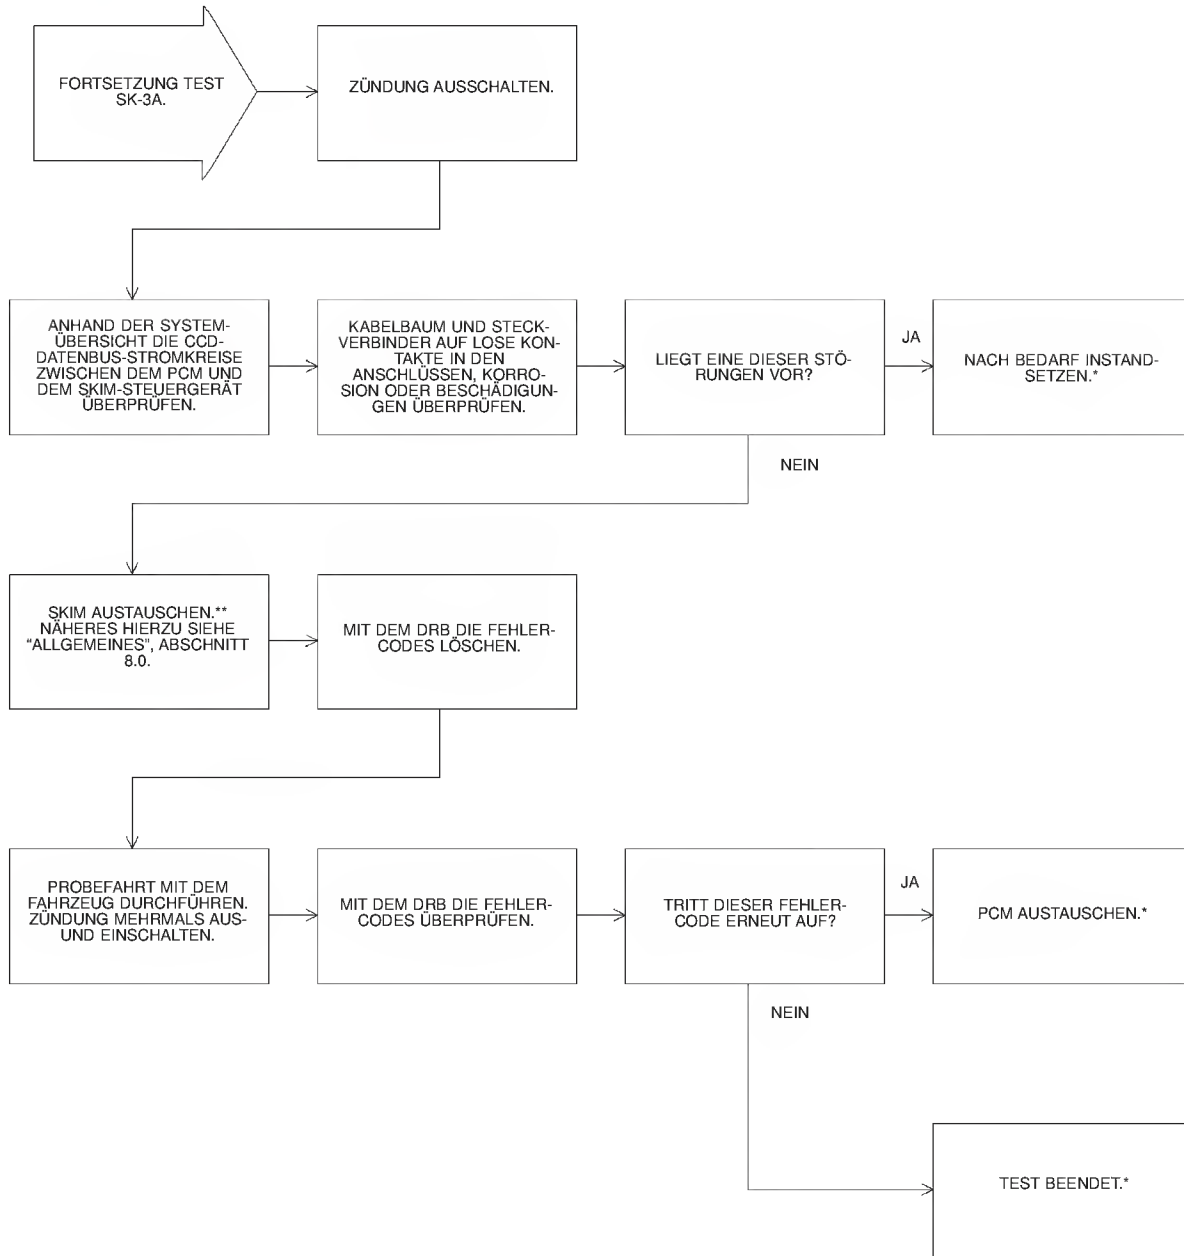

*Nachprüfung VER-1A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SK-4A


BEHEBEN DES FEHLERS - SERIAL LINK EXTERNAL FAILURE (EXTERNER ÜBERTRAGUNGSFEHLER)

Vor Test SK-4A erst SK-1A durchführen

TYP TJ

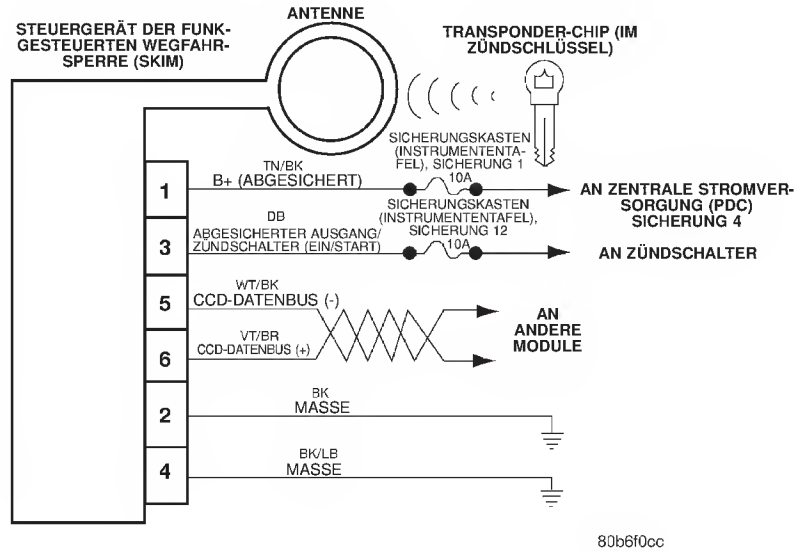

TYP XJ

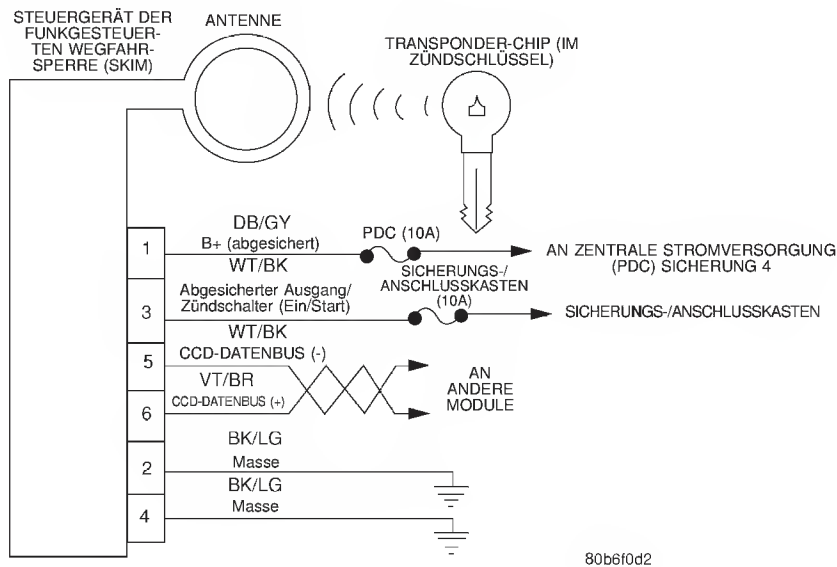

Bezeichnung: Serial Link External Fault (Externer Übertragungsfehler)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung.

Aufnahmebedingung: Nach drei Übertragungsversuchen empfängt das Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperre (SKIM) nicht das erwartete Statussignal von einem anderen Steuergerät über den CCD-DATENBUS.

Funktionsprinzip: Das SKIM erwartet während einer Kommunikation mit anderen Steuergeräten eine Signalbestätigung über den CCD-DATENBUS.


Mögliche Ursachen:

- > Unterbrechung, Masseschluß oder Kurzschluß zur Spannungsversorgung in den CCD-Datenbusstromkreisen
- > SKIM defekt
- > PCM defekt

TEST SK-4A

BEHEBEN DES FEHLERS - SERIAL LINK EXTERNAL FAILURE (EXTERNER ÜBERTRAGUNGSFEHLER)

Vor Test SK-4A erst SK-1A durchführen

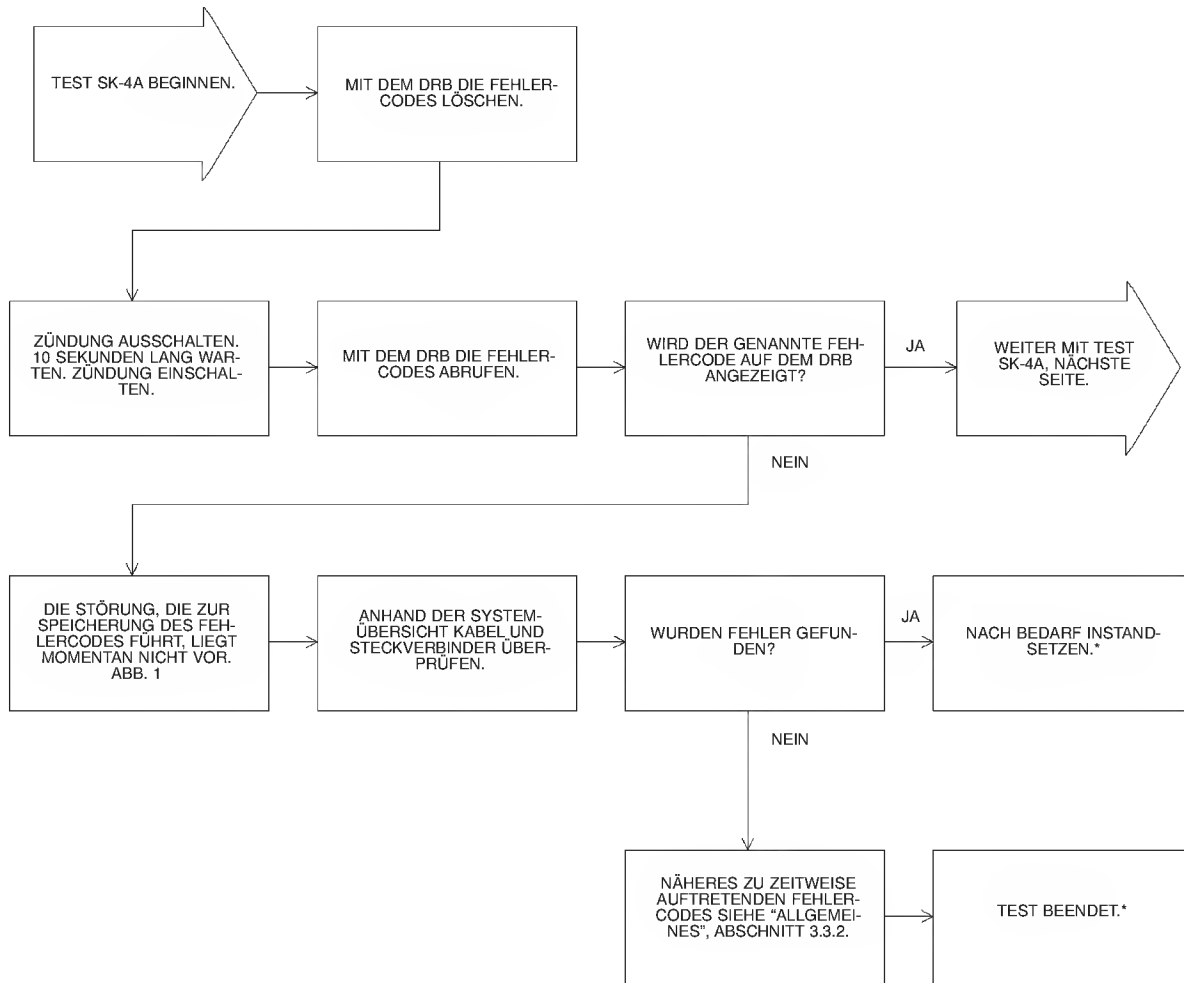


*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SK-4A


FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - SERIAL LINK EXTERNAL FAILURE (EXTERNER ÜBERTRAGUNGSFEHLER)

TYP TJ

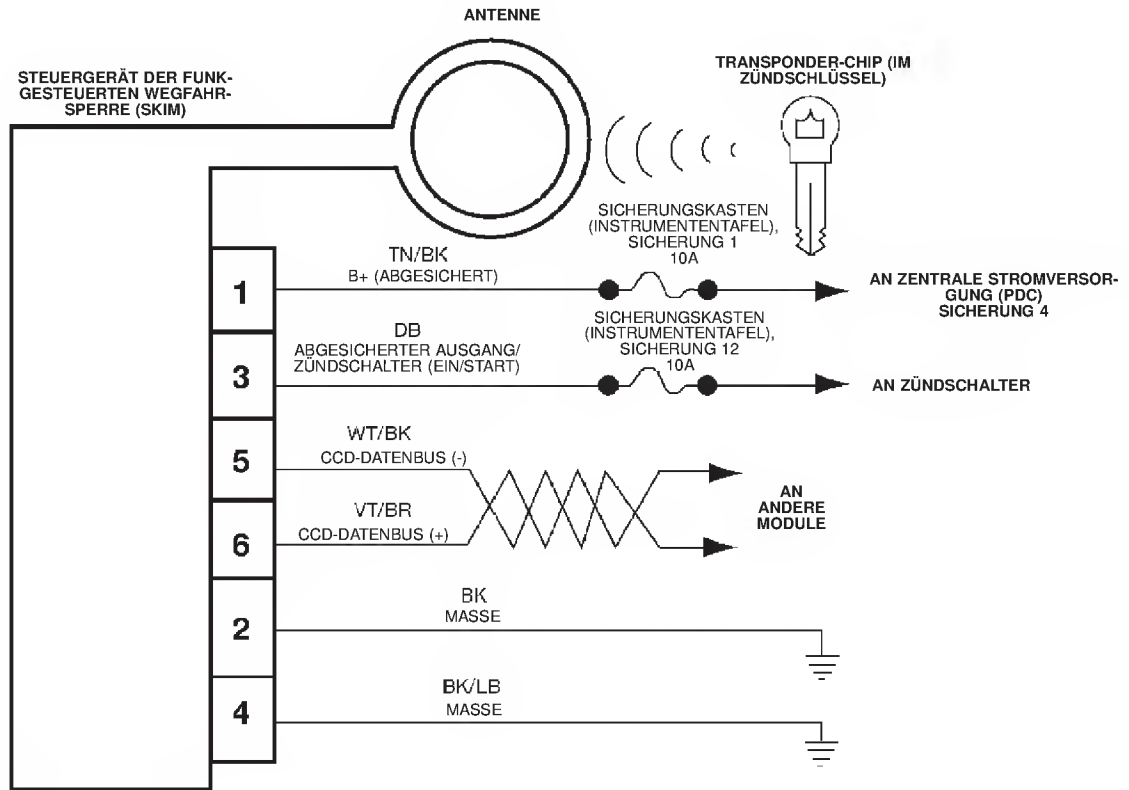

80b6f0cc


TYP XJ

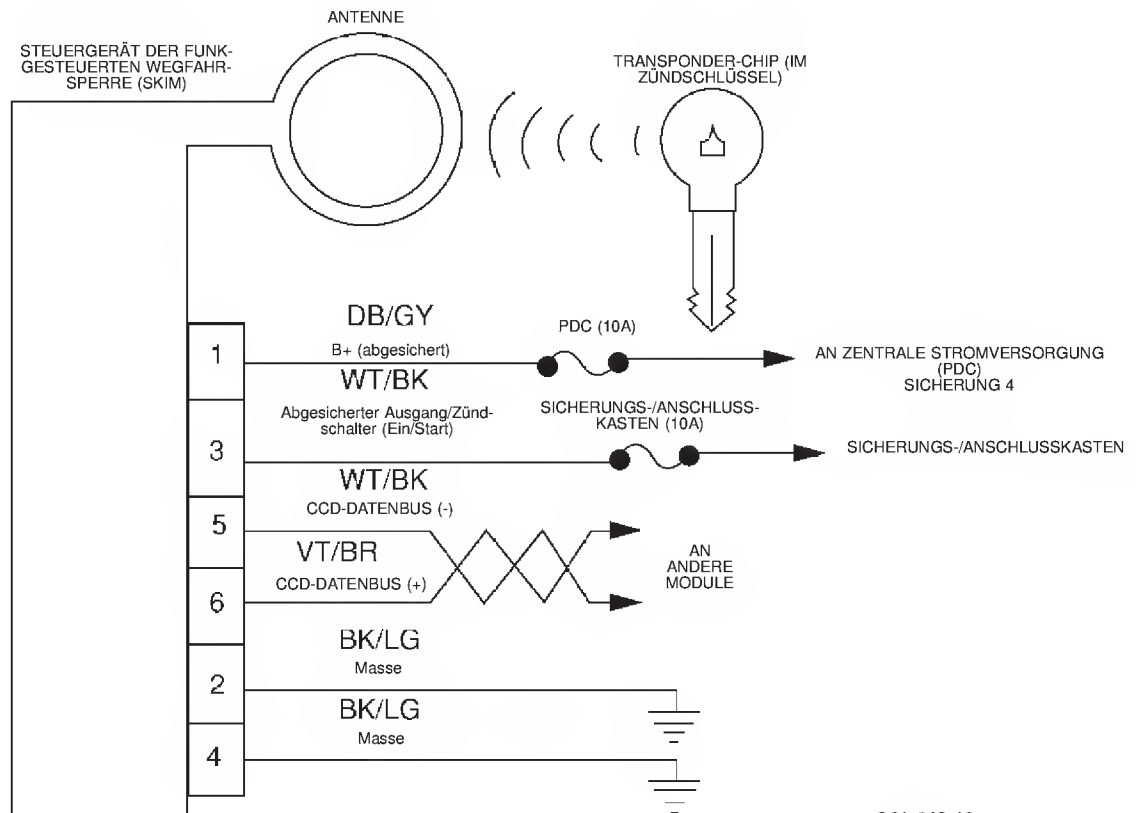

80b6f0d2

TEST SK-4A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - SERIAL LINK EXTERNAL FAILURE (EXTERNER ÜBERTRAGUNGSFEHLER)

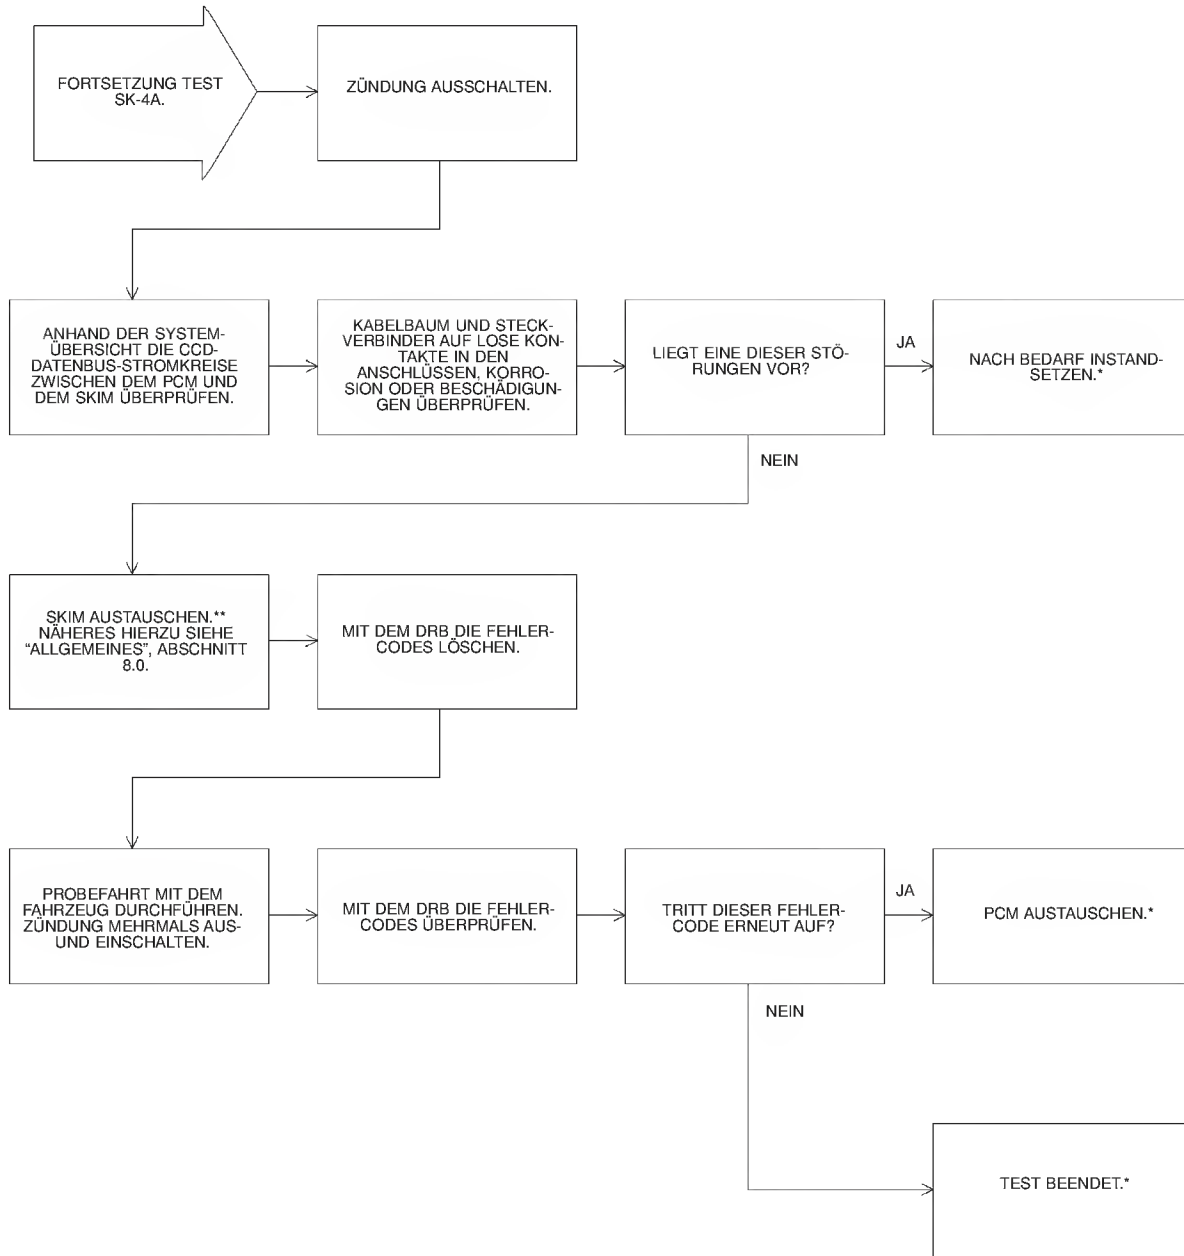

*Nachprüfung VER-1A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SK-5A


BEHEBEN DES FEHLERS - TRANSPONDER COMMUNICATION FAILURE (KOMMUNIKATIONSFEHLER/TRANSPONDER)

Vor Test SK-5A erst SK-1A durchführen

TYP TJ

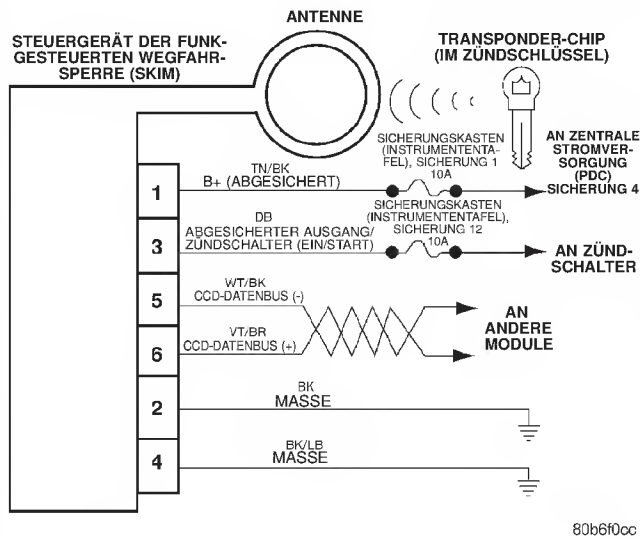

TYP XJ

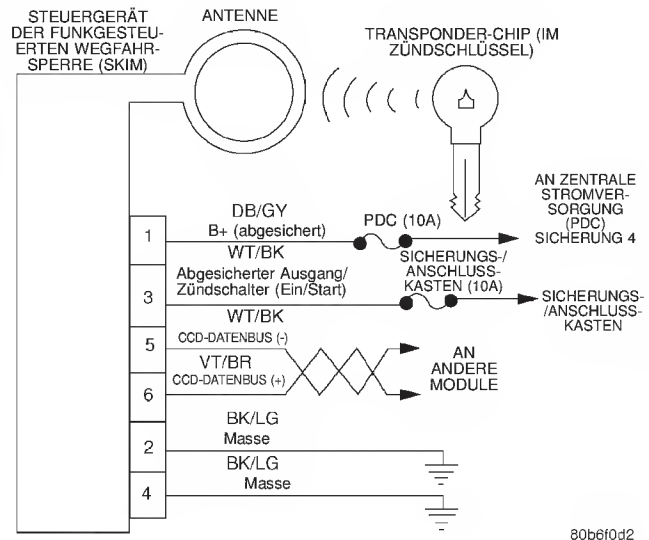

Bezeichnung: Transponder Communication Failure (Kommunikationsfehler/Transponder)


Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung während der Programmierung von Zündschlüsseln.

Aufnahmebedingung: Das Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperr (SKIM) empfängt nach fünf aufeinanderfolgenden Leseversuchen kein zulässiges Signal vom Transponder.

Funktionsprinzip: Beim Einschalten der Zündung bzw. während der Zündschlüsselprogrammierung versucht das SKIM, den Transponder zu aktivieren. Das SKIM versucht bis zu fünfmal, eine Kommunikation mit dem Transponder herzustellen. Erhält das SKIM kein zulässiges Signal vom Transponder, so unternimmt es keinen weiteren Versuch, und ein entsprechender Fehlercode wird gespeichert.

Mögliche Ursachen:

- > Transponder defekt
- > Zündschlüssel ungültig
- > Elektromagnetische Störungen
- > SKIM defekt

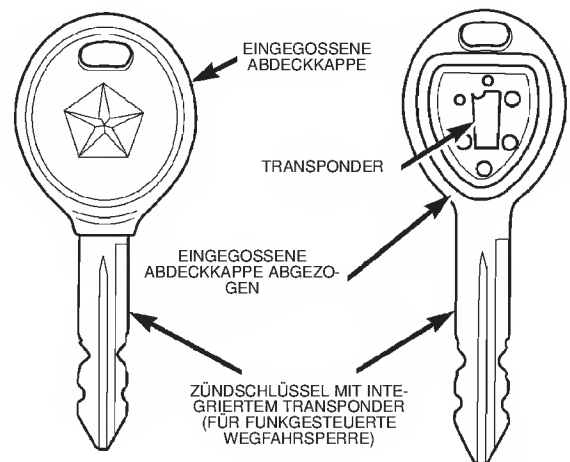

80b5cc71


80b6b145

ABB. 1

TEST SK-5A


BEHEBEN DES FEHLERS - TRANSPONDER COMMUNICATION FAILURE (KOMMUNIKATIONSFEHLER/TRANSPONDER)

Vor Test SK-5A erst SK-1A durchführen

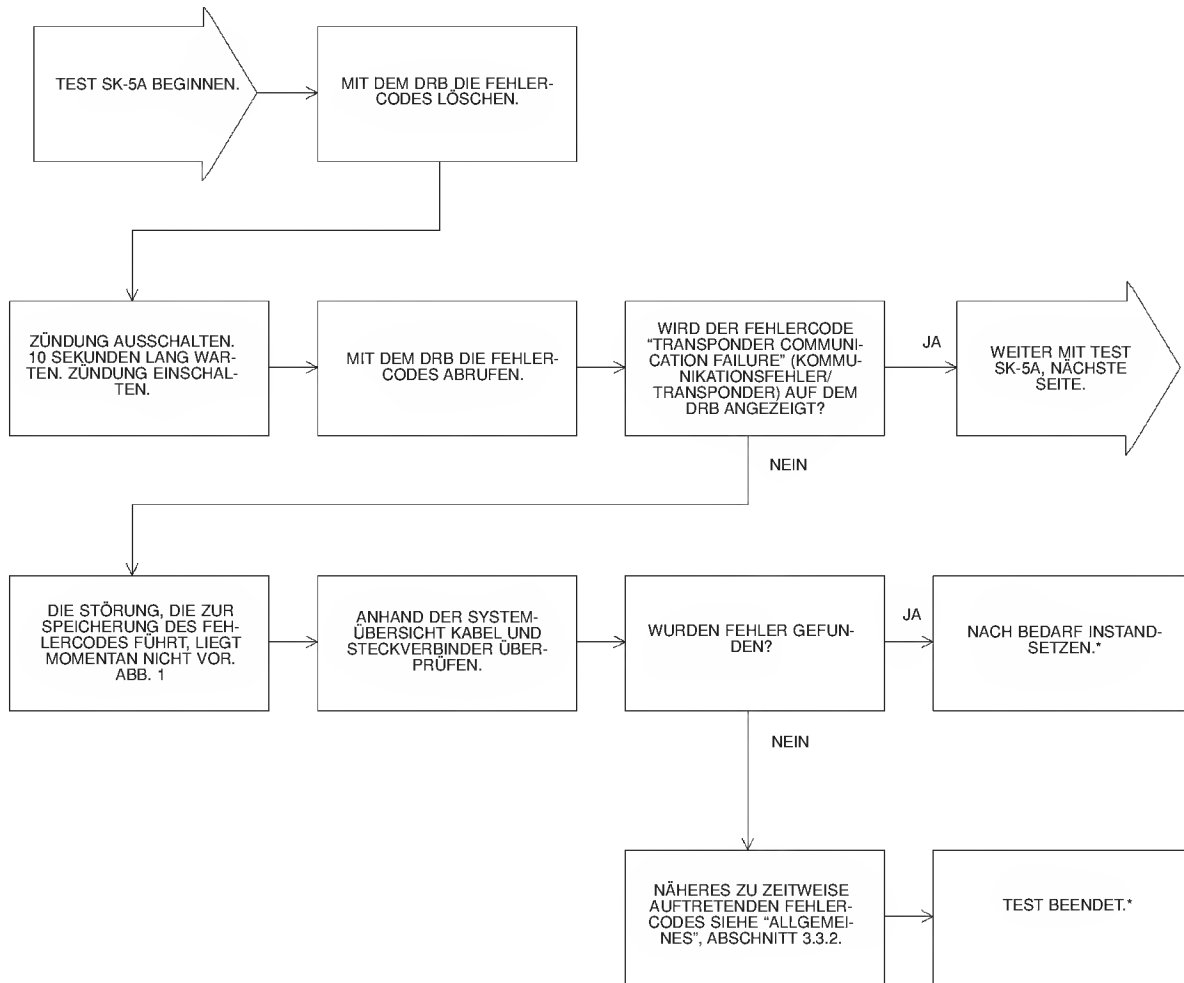

*Nachprüfung VER-1A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

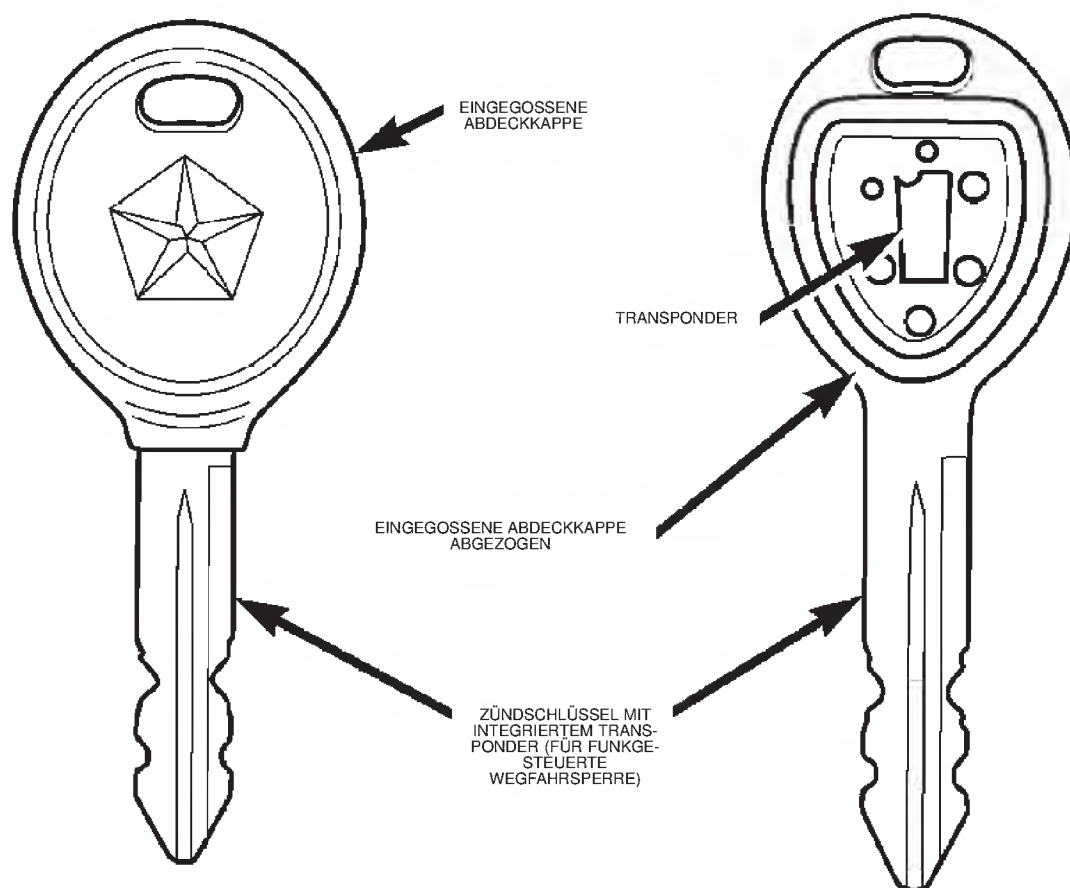

80b6b145

TEST SK-5A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - TRANSPONDER COMMUNICATION FAILURE (KOMMUNIKATIONSFEHLER/TRANSPONDER)

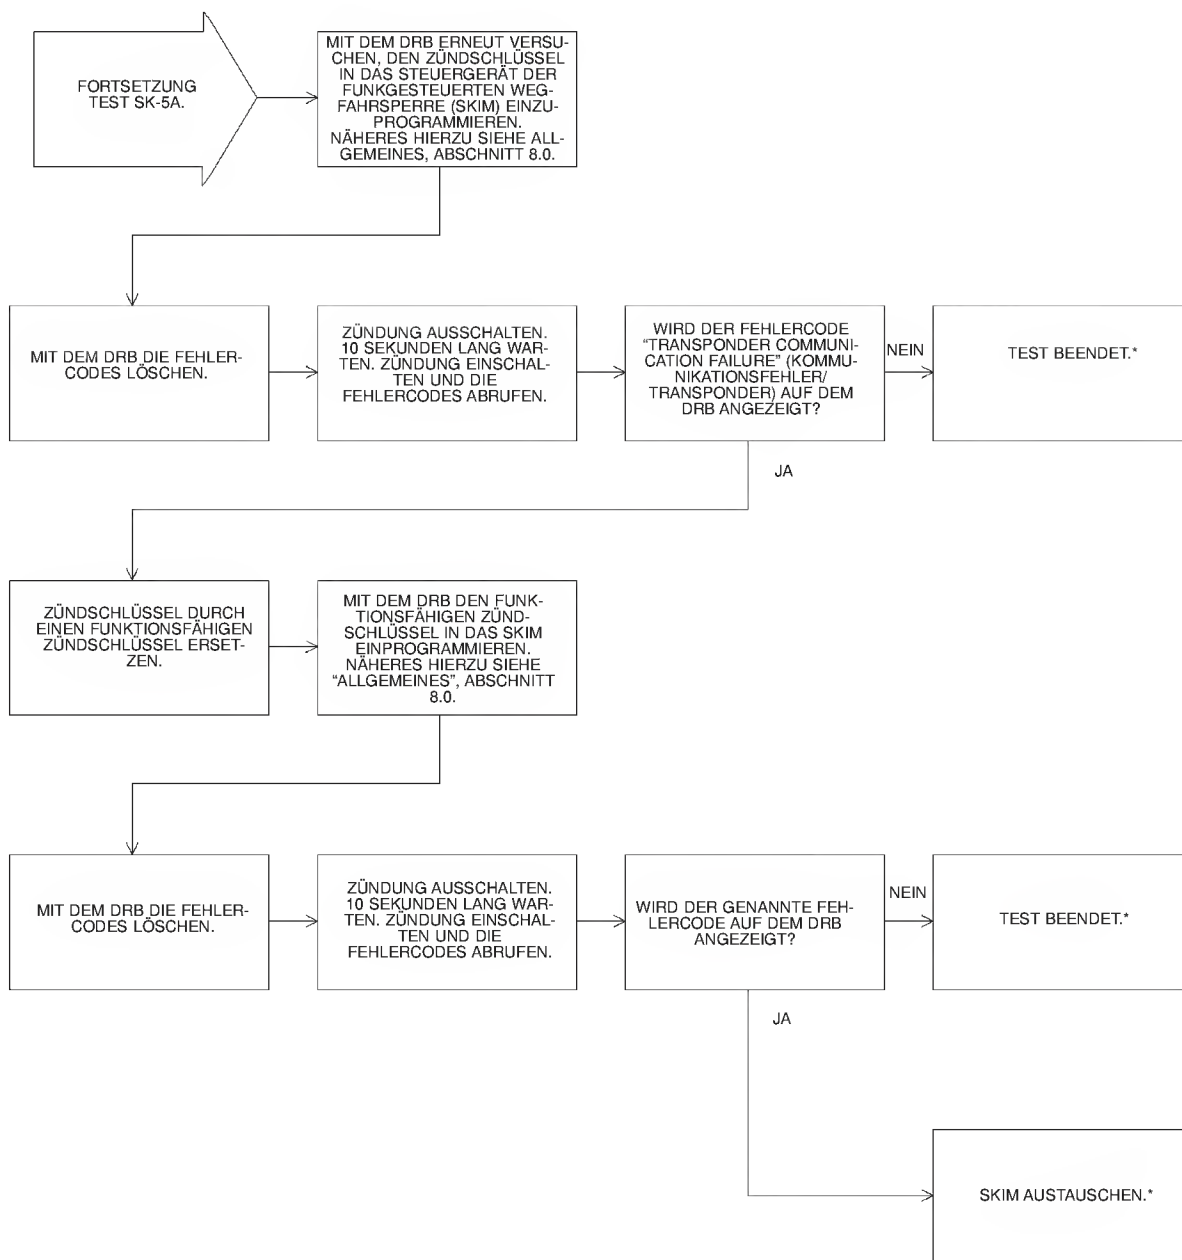

*Nachprüfung VER-1A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SK-6A


BEHEBEN DES FEHLERS - TRANSPONDER CRC FAILURE (TRANSPONDERFEHLER BEI ZYKLISCHER BLOCKPRÜFUNG)

Vor Test SK-6A erst SK-1A durchführen

TYP TJ

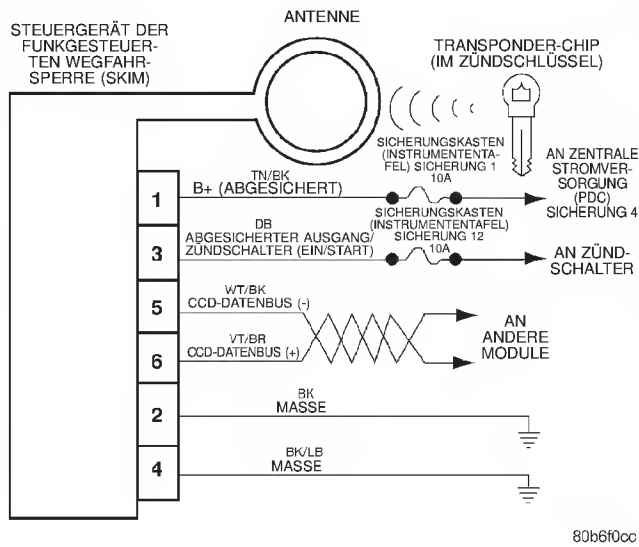

TYP XJ

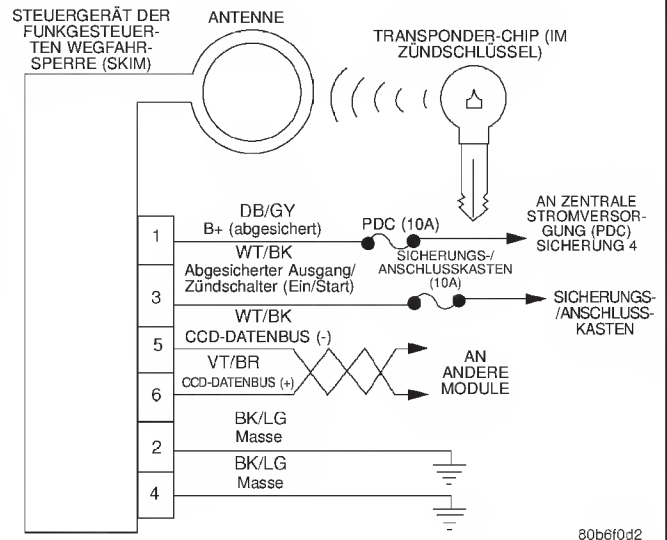

Bezeichnung: Transponder CRC (Cyclic Redundancy Check) Failure (Transponderfehler bei zyklischer Blockprüfung)


Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und während der Programmierung von Zündschlüsseln.

Aufnahmebedingung: Das Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperre (SKIM) empfängt fünf aufeinanderfolgende Transpondersignale, die zwar korrekt formatiert sind, aber unzulässige Daten enthalten.

Funktionsprinzip: Beim Einschalten der Zündung bzw. während der Zündschlüsselprogrammierung versucht das SKIM, den Transponder zu aktivieren. Es versucht bis zu fünfmal, eine Kommunikation mit dem Transponder herzustellen. Das SKIM überprüft das Transpondersignal auf korrektes Kommunikationsformat und zulässige Daten.

Mögliche Ursachen:

- > Transponder defekt
- > SKIM defekt
- > Zündschlüssel unzulässig
- > Elektromagnetische Störungen

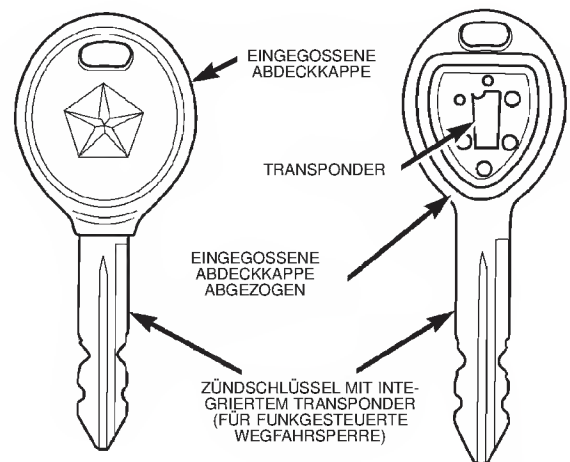

80b5cc72


80b6b145

ABB. 1

TEST SK-6A


BEHEBEN DES FEHLERS - TRANSPONDER CRC FAILURE (TRANSPONDERFEHLER BEI ZYKLISCHER BLOCKPRÜFUNG)

Vor Test SK-6A erst SK-1A durchführen

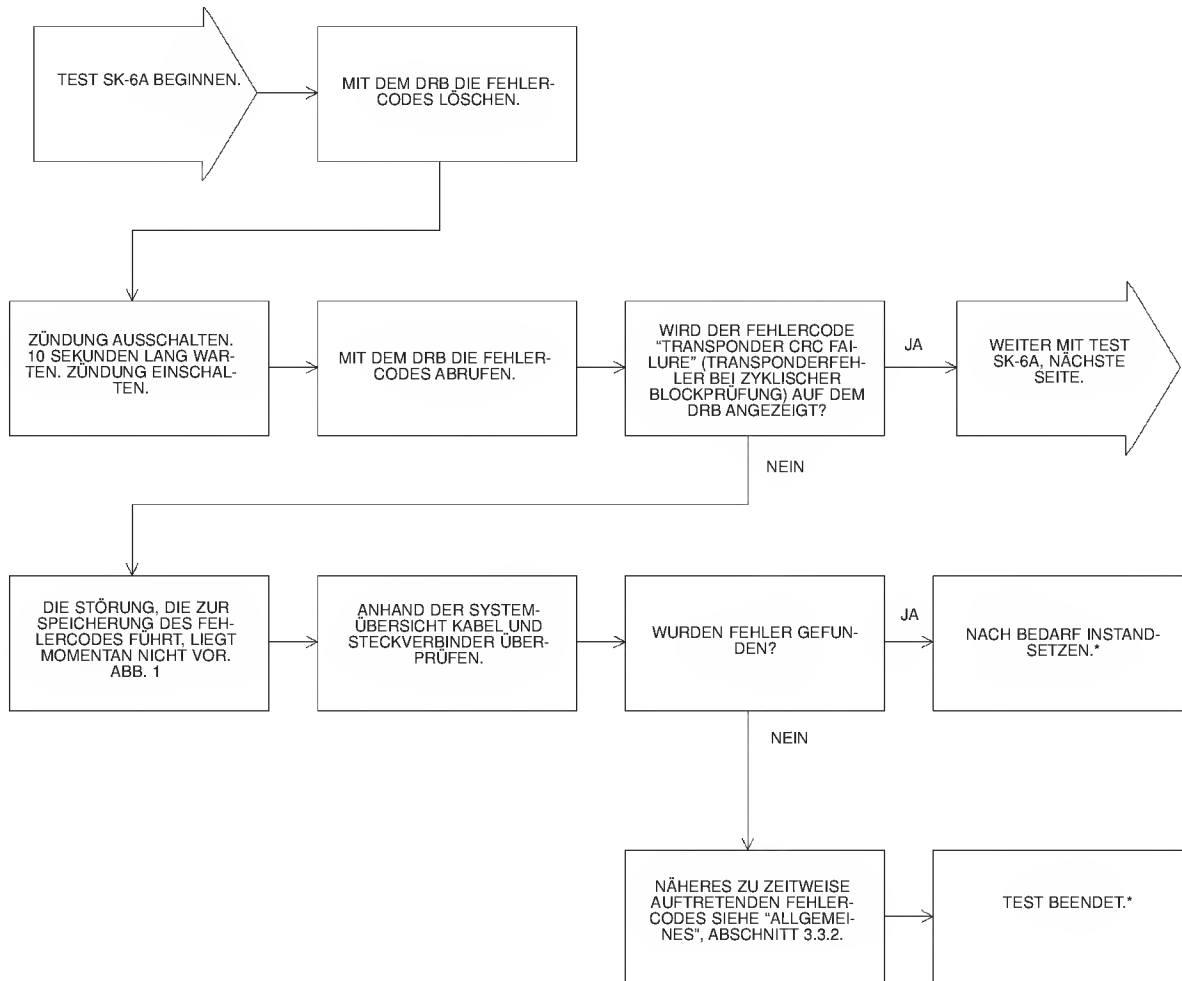

*Nachprüfung VER-1A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

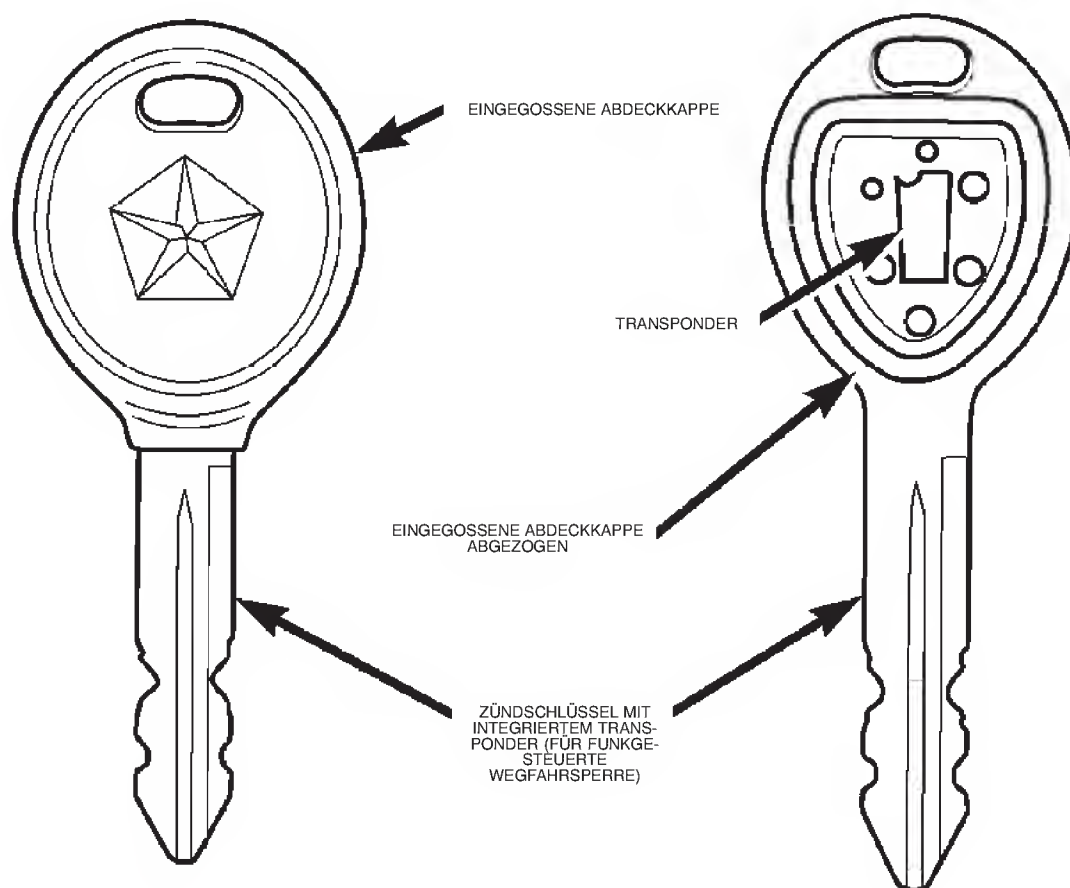

80b6b145

TEST SK-6A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - TRANSPONDER CRC FAILURE
(TRANSPONDERFEHLER BEI ZYKLISCHER BLOCKPRÜFUNG)

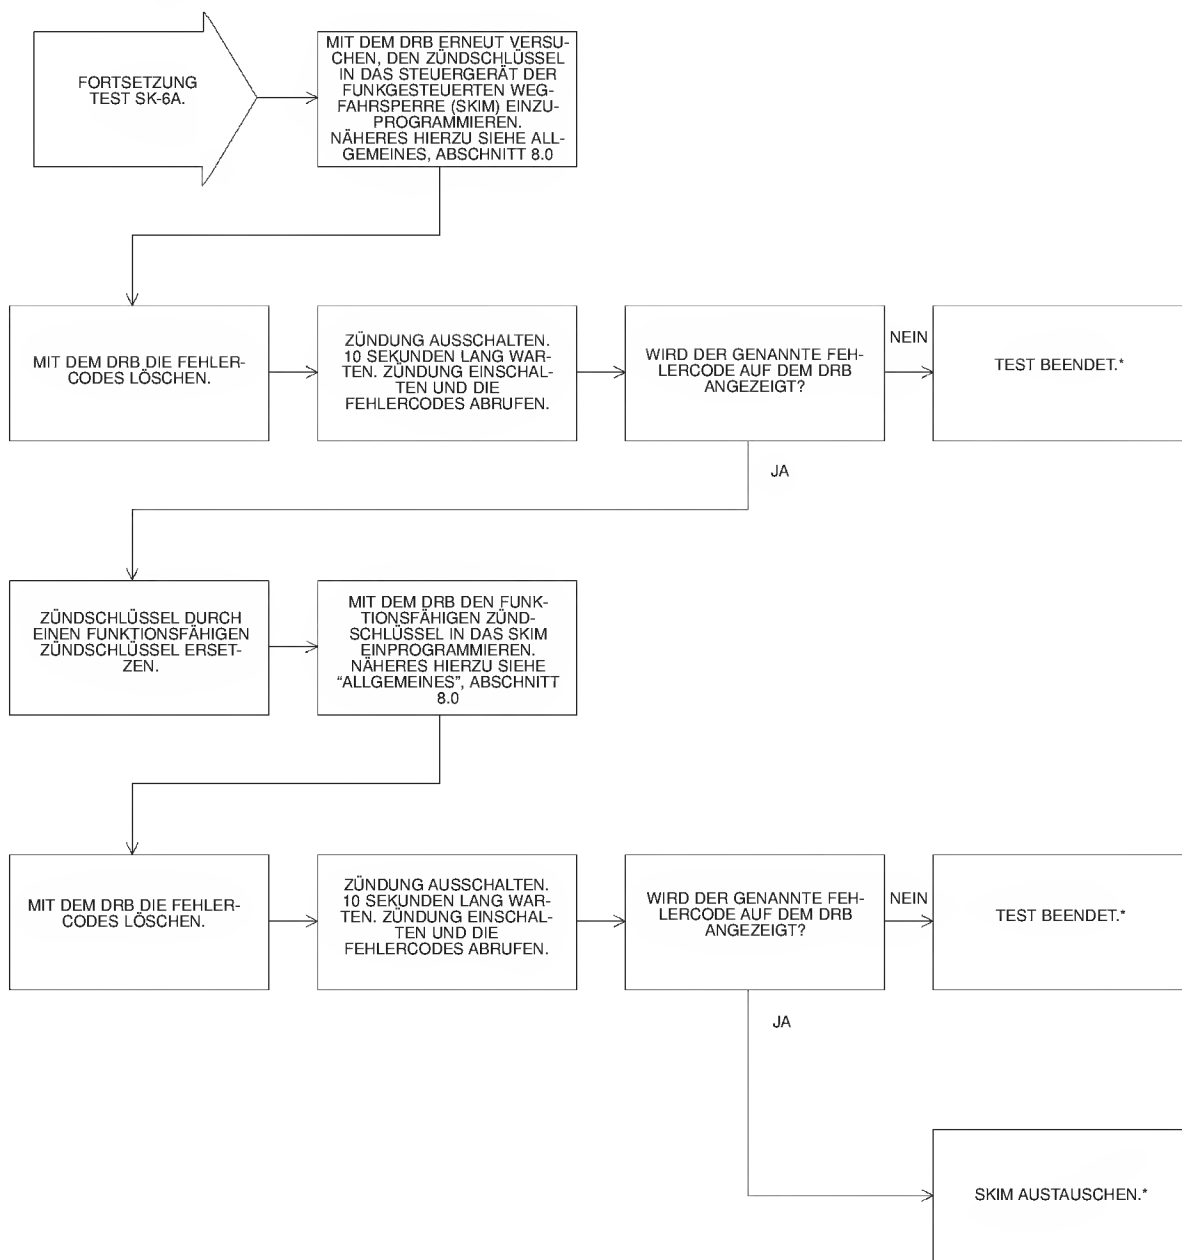

* NÄHERES HIERZU SIEHE "ALLGEMEINES", ABSCHNITT 8.0.

***Nachprüfung VER-1A durchführen.**


****Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.**

TEST SK-7A

BEHEBEN DES FEHLERS - TRANSPONDER ID MISMATCH (KEINE ÜBEREINSTIMMUNG DER TRANSPONDERKENNUNG)


Vor Test SK-7A erst SK-1A durchführen

TYP TJ

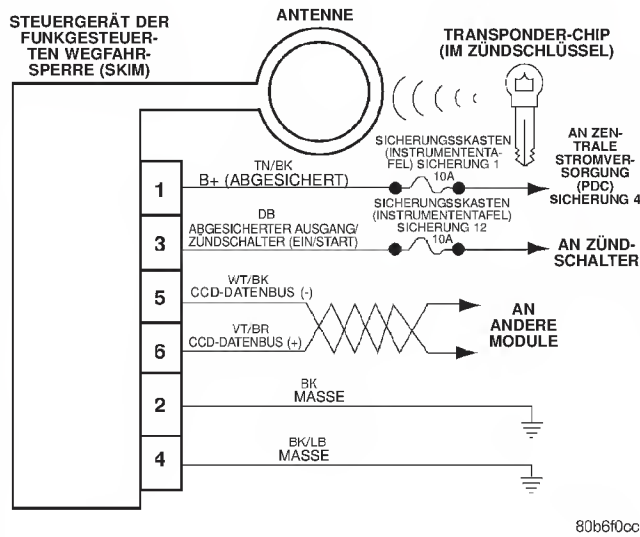

80b6f0cc

TYP XJ

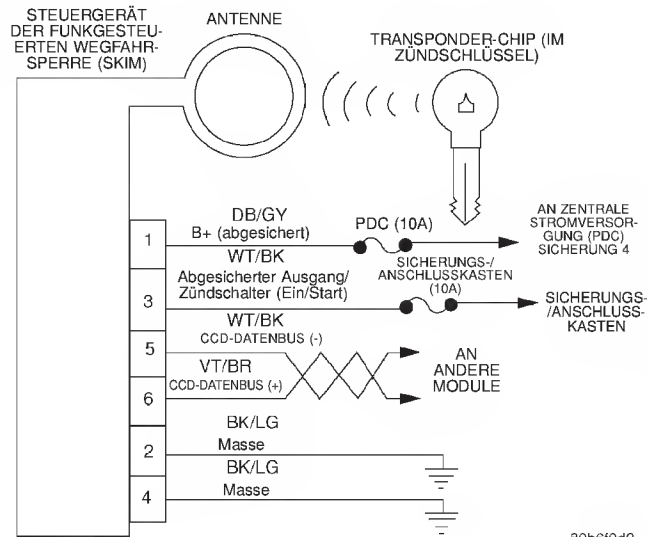

80b6f0d2

Bezeichnung: Transponder ID Mismatch (Keine Übereinstimmung der Transponderkennung)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und während der Programmierung von Zündschlüsseln.


Aufnahmebedingung: Das Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperre (SKIM) empfängt eine Transponderkennung, die mit keiner der im SKIM gespeicherten Kennungen übereinstimmt.

Funktionsprinzip: Beim Einschalten der Zündung bzw. während der Zündschlüsselprogrammierung versucht das SKIM, den Transponder zu aktivieren. Es versucht bis zu dreimal, eine Kommunikation mit dem Transponder herzustellen. Das SKIM überprüft das Transpondersignal auf korrektes Kommunikationsformat und zulässige Daten.

Mögliche Ursachen:

- > Ungültiger Zündschlüssel
- > Transponder defekt
- > SKIM defekt

80b5cc73

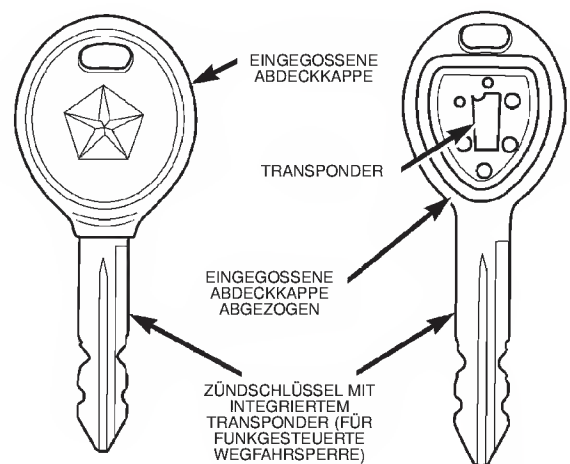


80b6b145

ABB. 1

TEST SK-7A


BEHEBEN DES FEHLERS - TRANSPONDER ID MISMATCH (KEINE ÜBEREINSTIMMUNG DER TRANSPONDERKENNUNG)

Vor Test SK-7A erst SK-1A durchführen

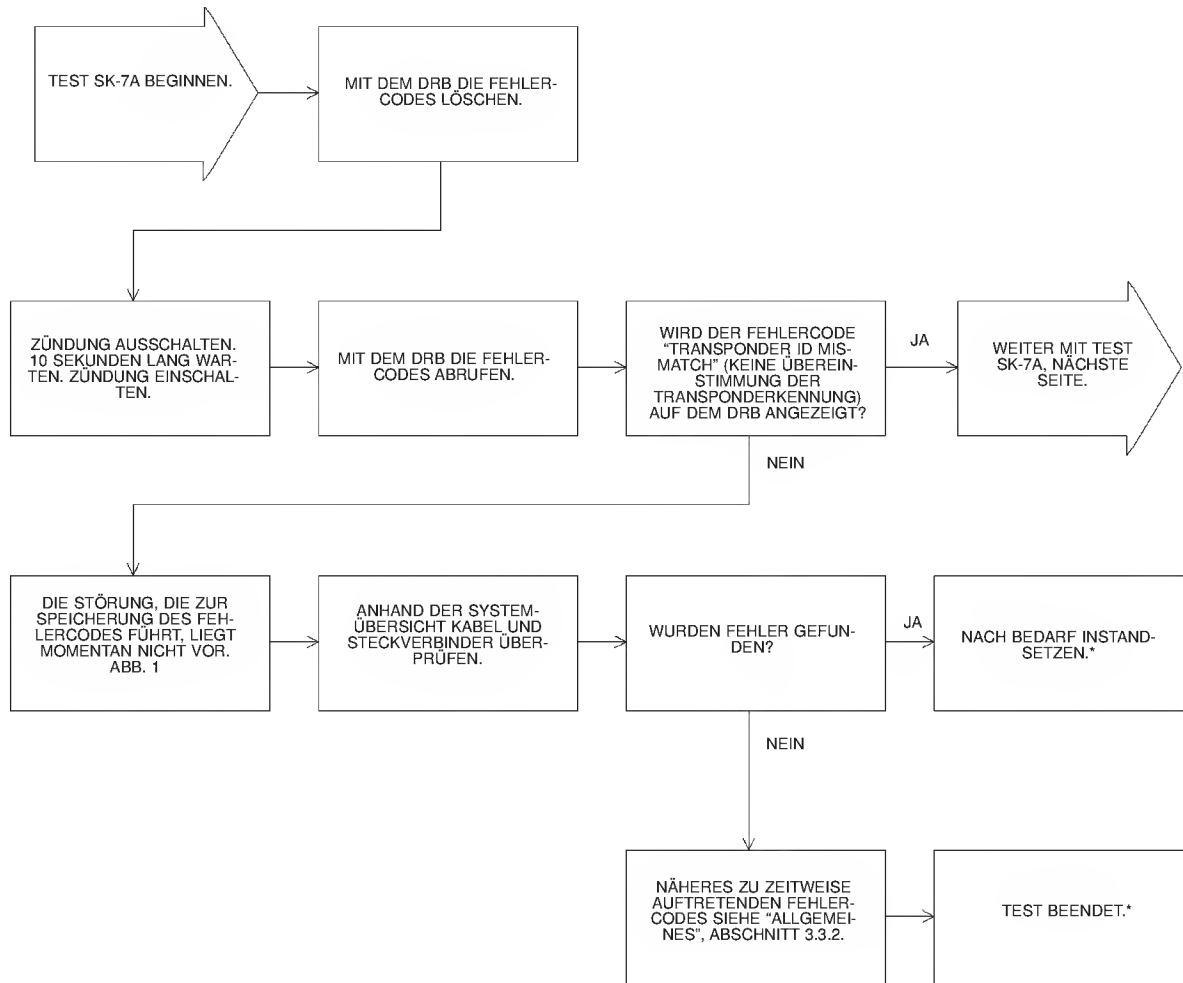

*Nachprüfung VER-1A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

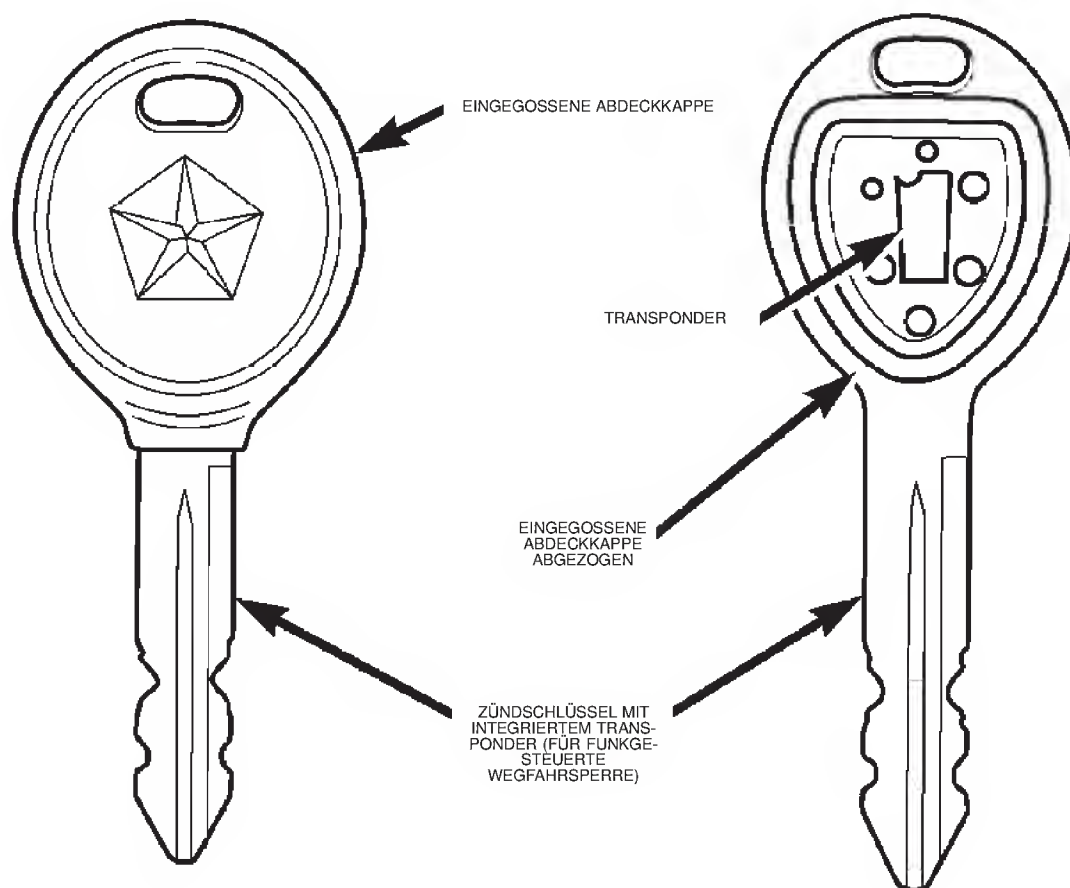

80b6b145

TEST SK-7A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - TRANSPONDER ID MISMATCH (KEINE ÜBEREINSTIMMUNG DER TRANSPONDERKENNUNG)

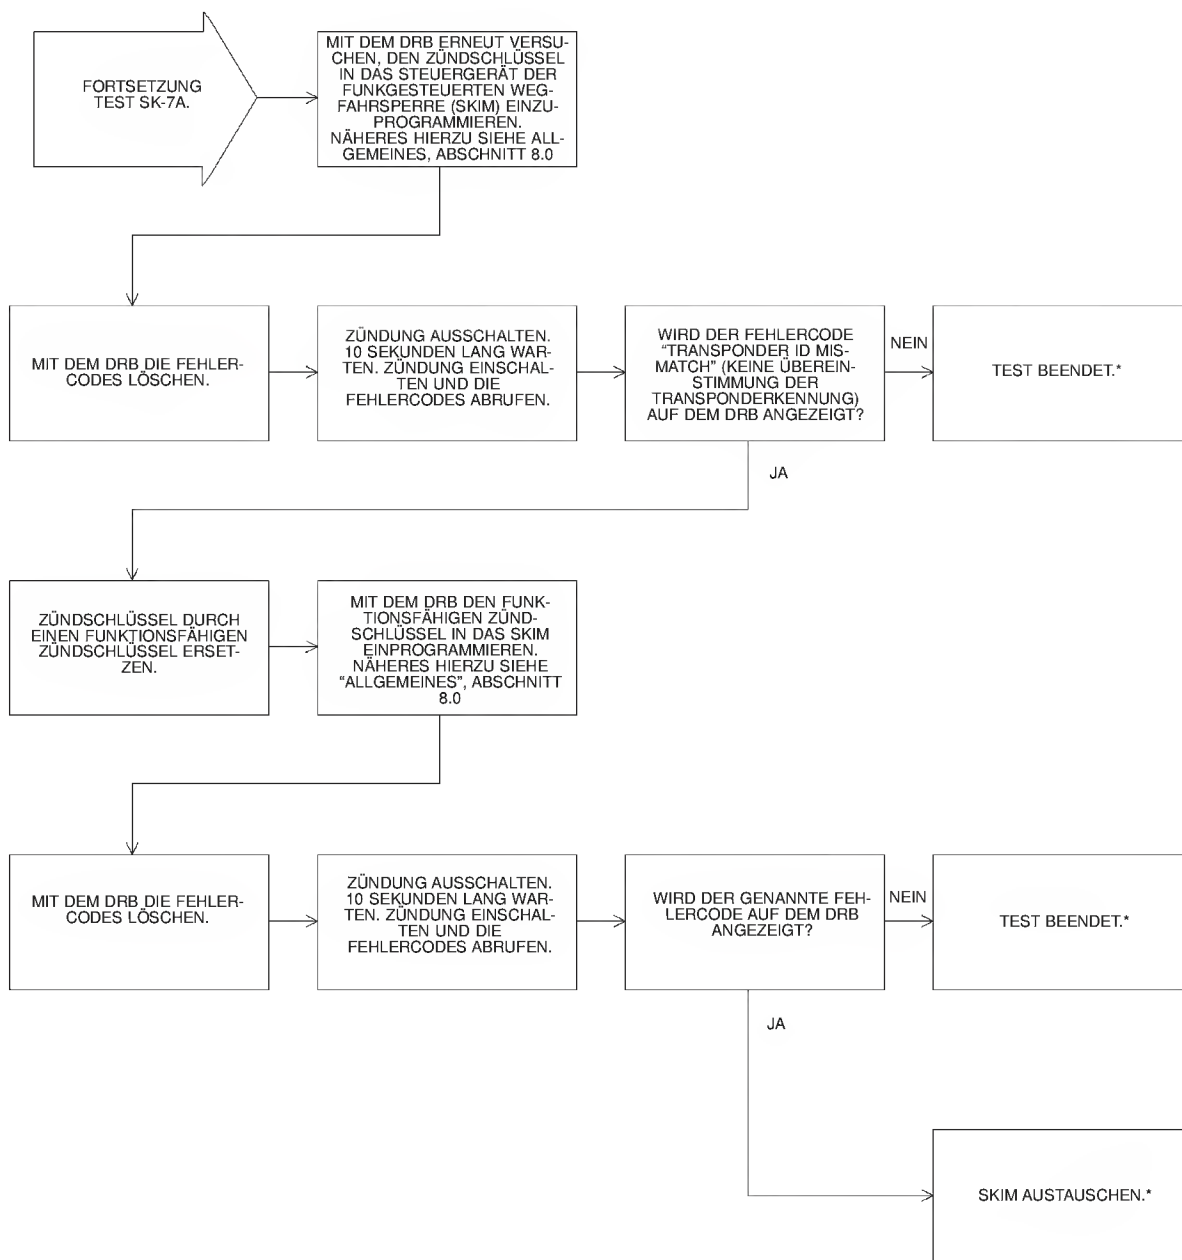

* NÄHERES HIERZU SIEHE "ALLGEMEINES", ABSCHNITT 8.0.

***Nachprüfung VER-1A durchführen.**


****Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.**

TEST SK-8A

BEHEBEN DES FEHLERS - TRANSPONDER RESPONSE MISMATCH (KEINE ÜBEREINSTIMMUNG DER TRANSPONDER-RÜCKMELDUNG)


Vor Test SK-8A erst SK-1A durchführen

TYP TJ

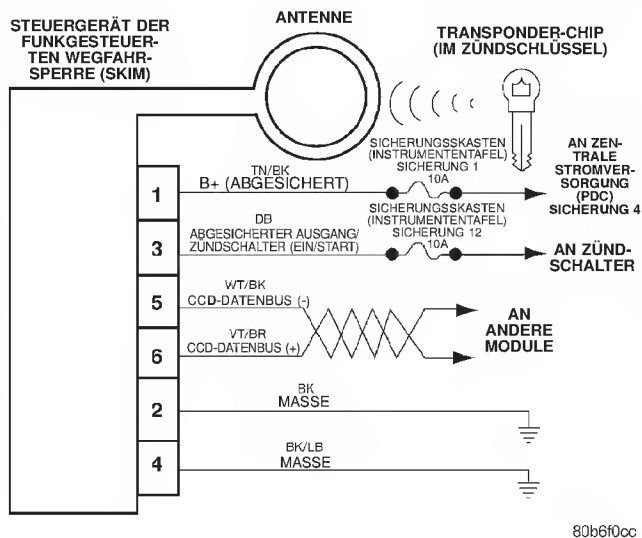

80b6f0cc

TYP XJ

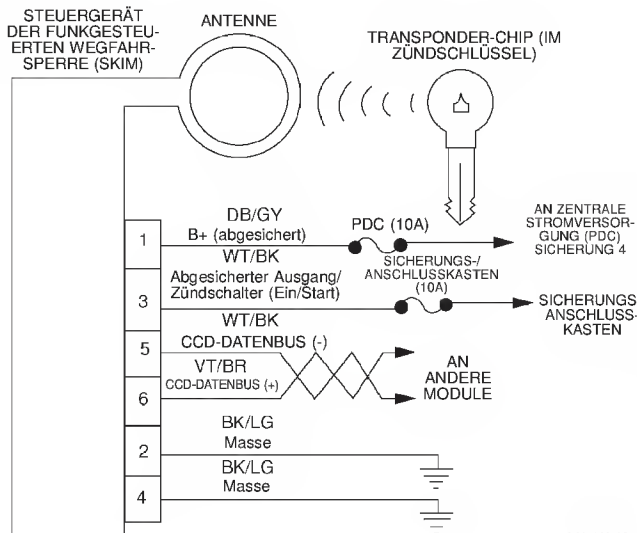

80b6f0d2

Bezeichnung: Transponder Response Mismatch (Keine Übereinstimmung der Transponder-Rückmeldung)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung und während der Programmierung von Zündschlüsseln.


Aufnahmebedingung: Das verschlüsselte Transponder-Rückmeldesignal stimmt nicht mit dem im Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperre (SKIM) gespeicherten Signal überein.

Funktionsprinzip: Beim Einschalten der Zündung bzw. während der Zündschlüsselprogrammierung versucht das SKIM, den Transponder zu aktivieren. Es versucht bis zu dreimal, eine Kommunikation mit dem Transponder herzustellen. Das SKIM überprüft das Transpondersignal auf korrektes Kommunikationsformat und zulässige Daten.

Mögliche Ursachen:

- > Ungültiger Zündschlüssel
- > Transponder defekt
- > SKIM defekt

80b5cc74

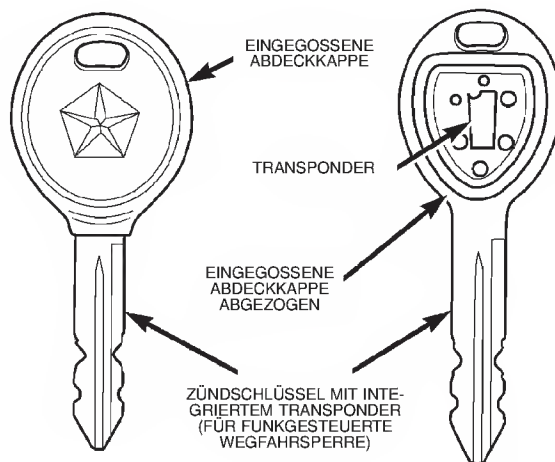


80b6b145

ABB. 1

TEST SK-8A


BEHEBEN DES FEHLERS - TRANSPONDER RESPONSE MISMATCH (KEINE ÜBEREINSTIMMUNG DER TRANSPONDER-RÜCKMELDUNG)

Vor Test SK-8A erst SK-1A durchführen

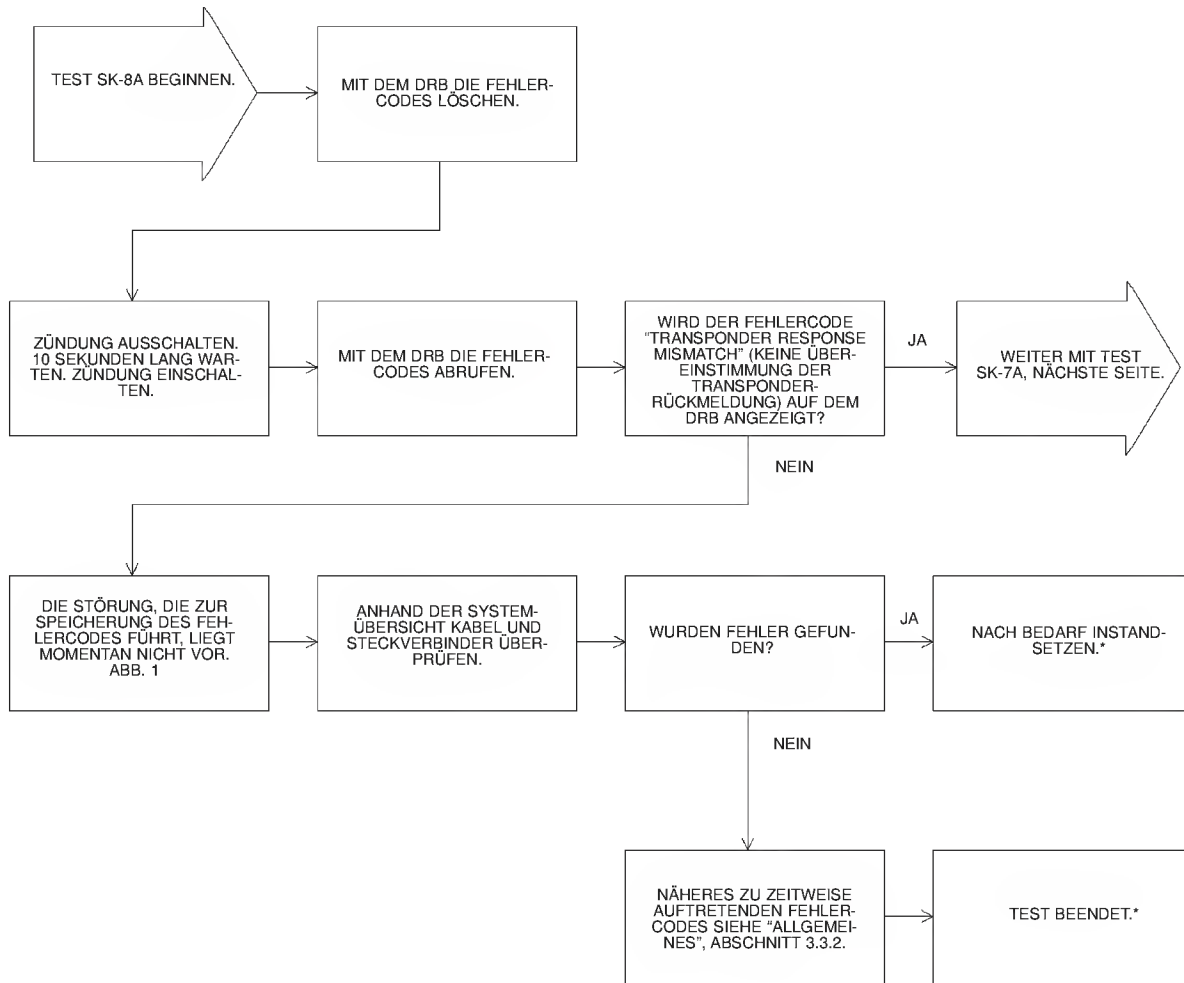

*Nachprüfung VER-1A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

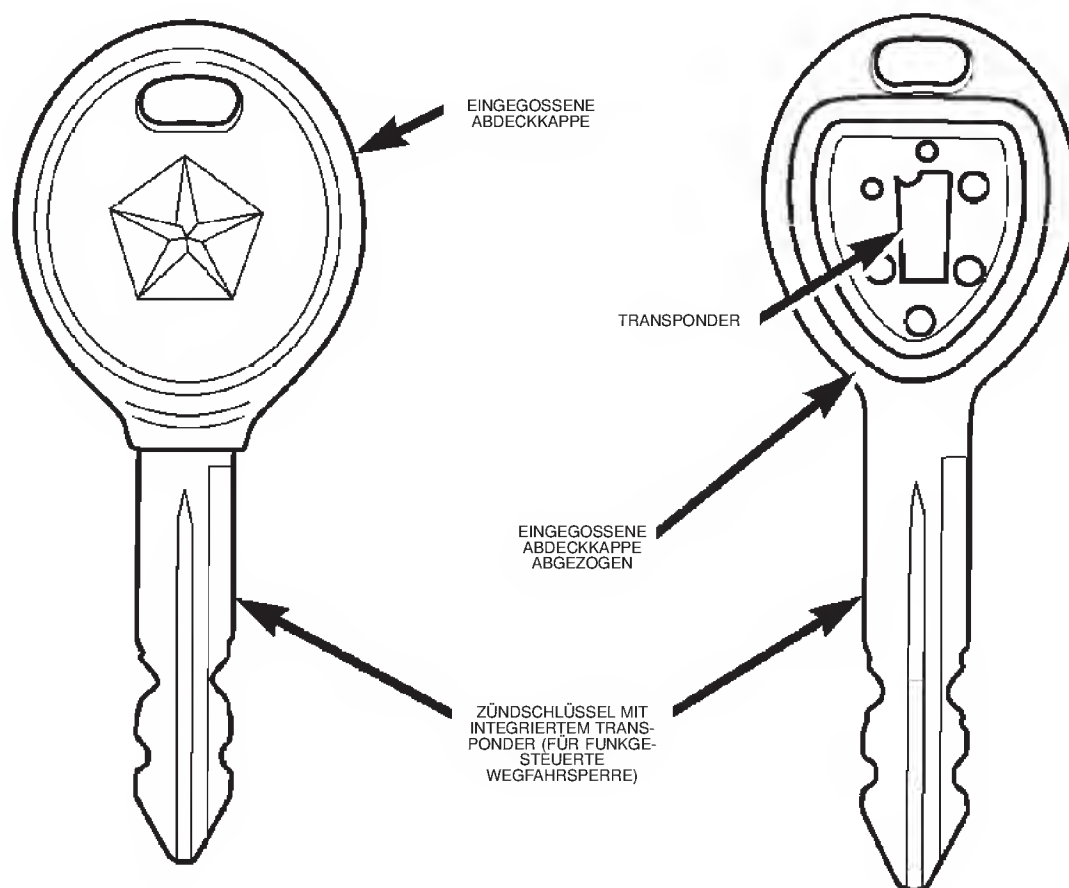

80b6b145

TEST SK-8A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - TRANSPONDER RESPONSE MISMATCH (KEINE ÜBEREINSTIMMUNG DER TRANSPONDER-RÜCKMELDUNG)

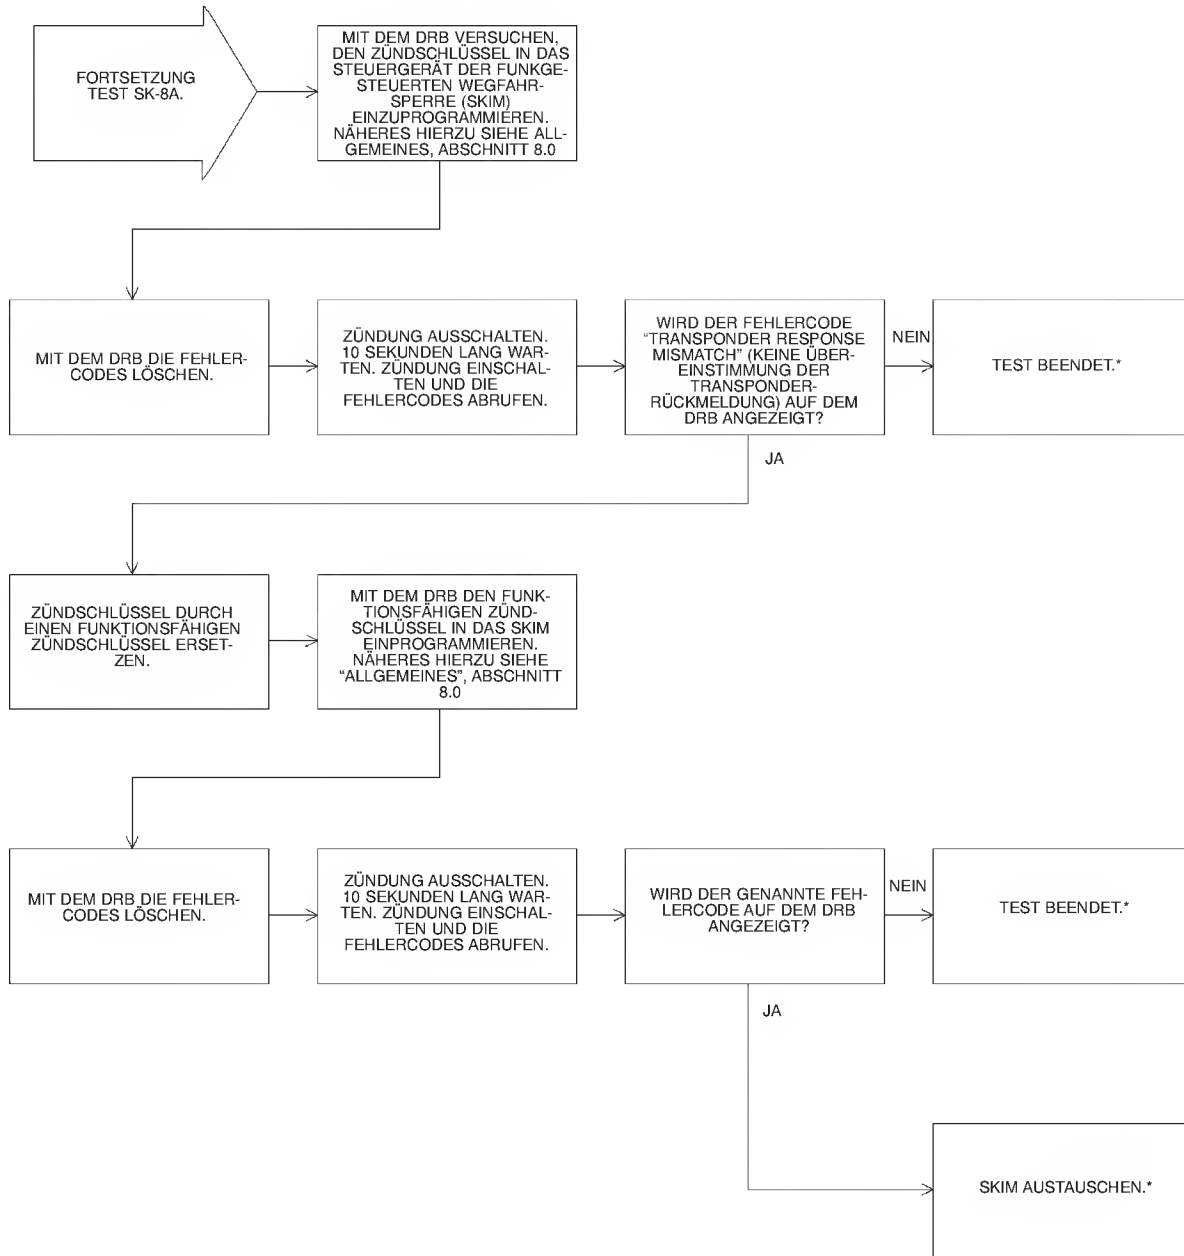

*Nachprüfung VER-1A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SK-9A


BEHEBEN DES FEHLERS - VIN MISMATCH (KEINE ÜBEREINSTIMMUNG DER FAHRGESTELLNUMMER)

Vor Test SK-9A erst SK-1A durchführen

TYP TJ

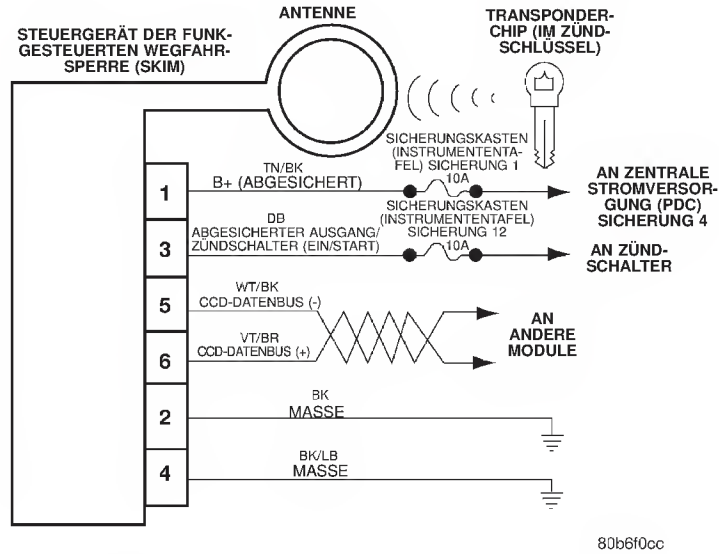

TYP XJ

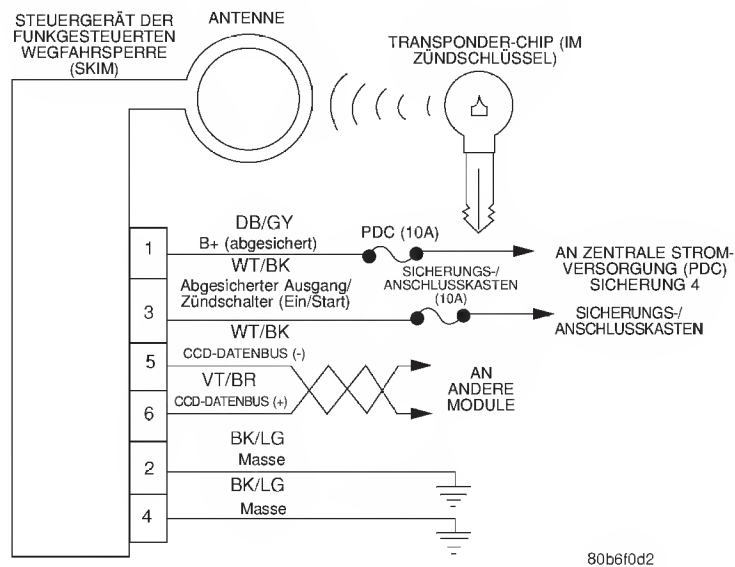

Bezeichnung: VIN Mismatch (Keine Übereinstimmung der Fahrgestellnummer)

Überwachung: Bei eingeschalteter Zündung.

Aufnahmebedingung: Die vom Computer/Motorsteuerung (PCM) empfangene Fahrgestellnummer (VIN) stimmt nicht mit der Fahrgestellnummer überein, die im EEPROM des Steuergeräts der funkgesteuerten Wegfahrsperr (SKIM) gespeichert ist.

Funktionsprinzip: Der PCM überträgt die Fahrgestellnummer über den CCD-Datenbus. Das SKIM empfängt diese Fahrgestellnummer und vergleicht sie mit der Fahrgestellnummer, die in seinem EEPROM gespeichert ist.


Mögliche Ursachen:

- > Falsche Fahrgestellnummer im PCM gespeichert
- > Falsche Fahrgestellnummer im SKIM gespeichert
- > SKIM defekt

TEST SK-9A

BEHEBEN DES FEHLERS - VIN MISMATCH (KEINE ÜBEREINSTIMMUNG DER FAHRGESTELLNUMMER)

Vor Test SK-9A erst SK-1A durchführen

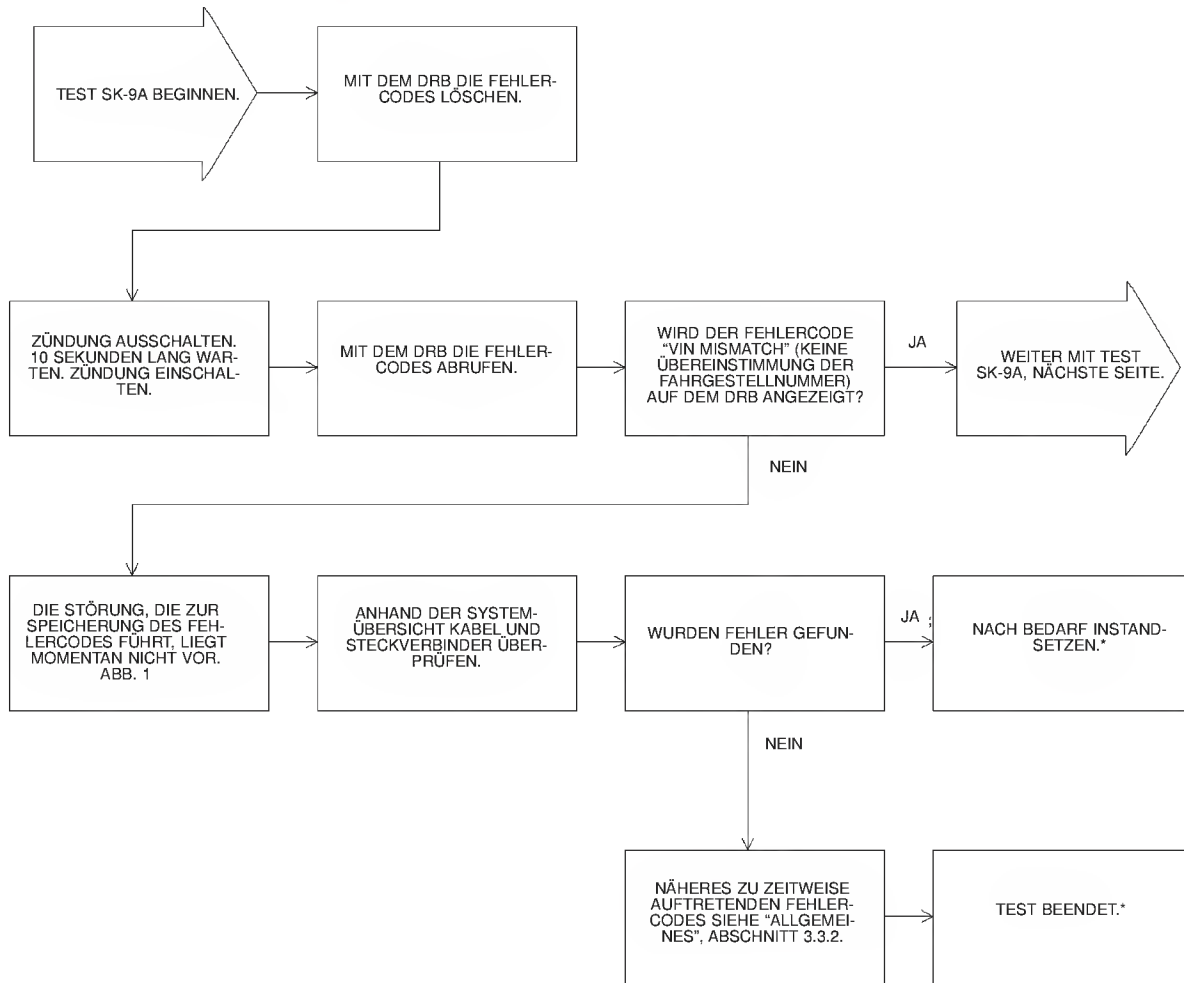


*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SK-9A


FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - VIN MISMATCH (KEINE ÜBEREINSTIMMUNG DER FAHRGESTELLNUMMER)

TYP TJ

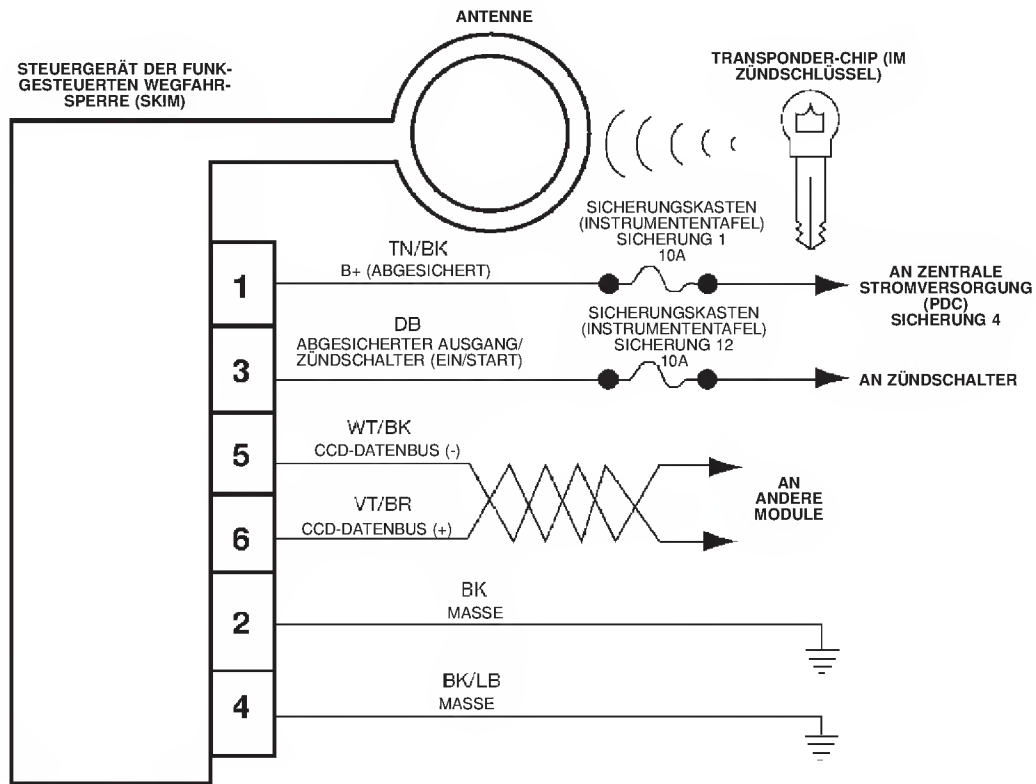

80b6f0cc


TYP XJ

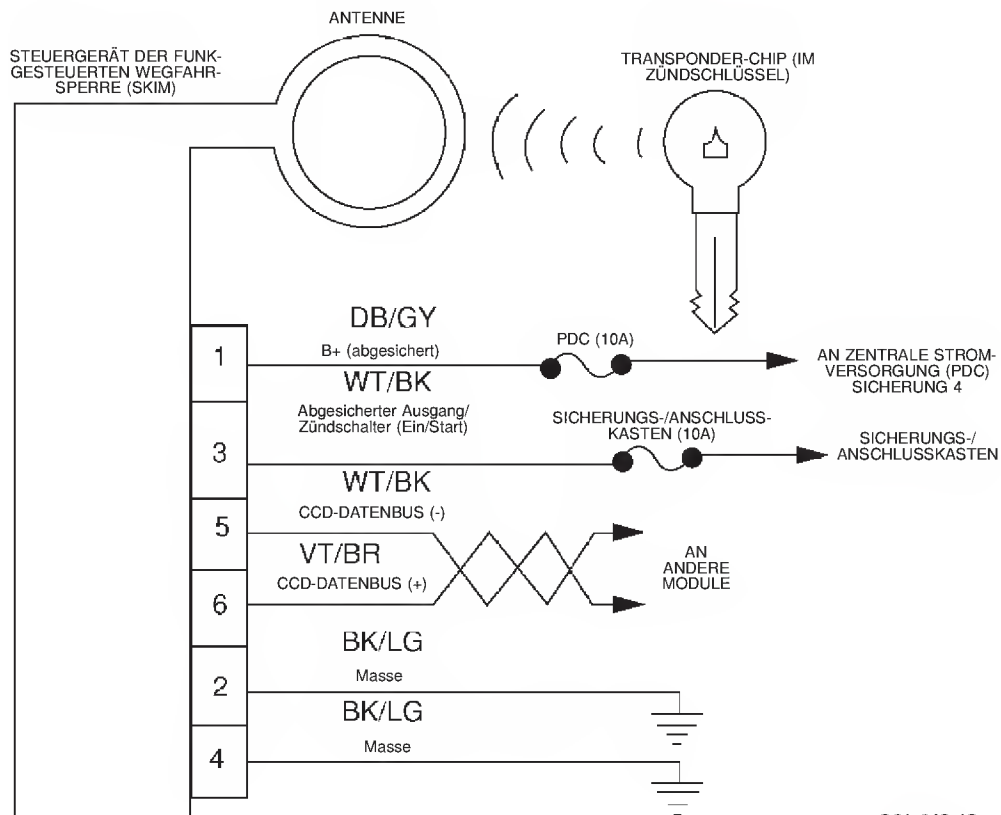

80b6f0d2

TEST SK-9A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - VIN MISMATCH (KEINE ÜBEREINSTIMMUNG DER FAHRGESTELLNUMMER)

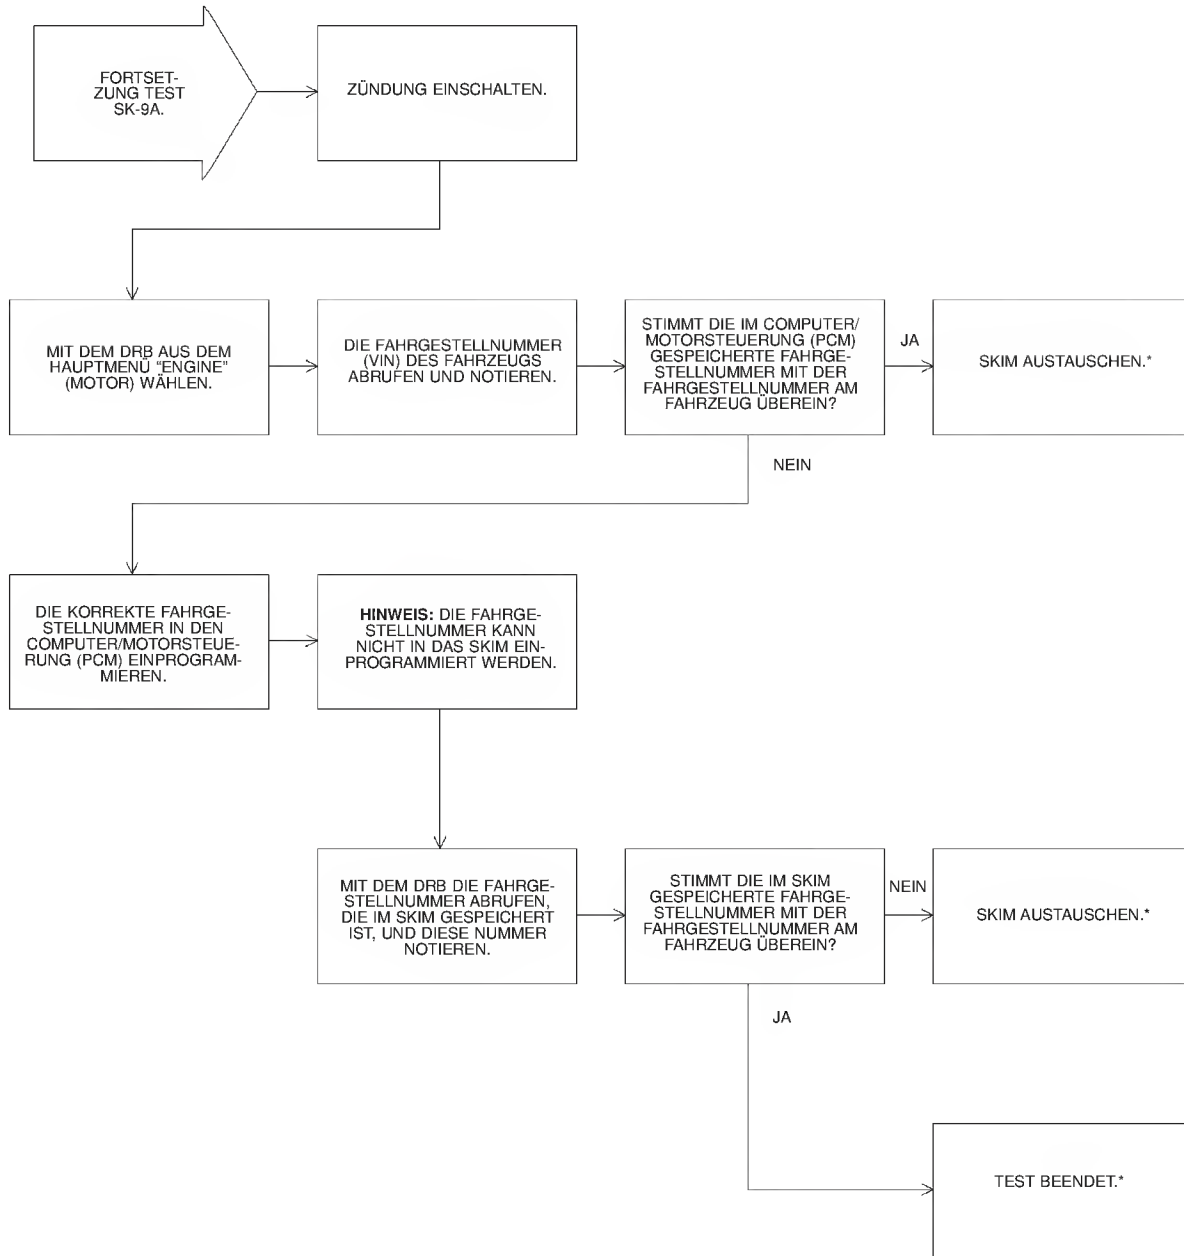

**Nachprüfung VER-1A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

TEST NTC-1A
TESTMENÜ FÜR STÖRUNGEN OHNE FEHLERCODEANZEIGE

Vor TEST NTC-1A erst DTC-TEST Durchführen

HINWEIS: Näheres zur Lage aller Bauteile siehe ALLGEMEINES, ABSCHNITT 4.0 in diesem Handbuch.

Zunächst alle Kundendienstinformationen überprüfen, die sich auf die betreffende Störung beziehen. Sind Abhilfemaßnahmen angegeben, diese durchführen; andernfalls weiter wie folgt.

Anschließend alle Fehlercodes abrufen und vor der Durchführung weiterer Schritte erst alle Fehlercodestörungen beheben.

1. **Vollständiger Test für Störungen ohne Fehlercodeanzeigen** (für nicht überwachte und überwachte Stromkreise). Nacheinander die Tests NTC-2a bis NTC-9A durchführen, bis die Ursache für die Störung gefunden ist.
2. **Einzel-Schnelltest für Störungen ohne Fehlercodeanzeige.** Kommt eines der oben genannten Systeme oder Bauteile als Störungsursache in Frage, den bzw. die entsprechenden NTC-Einzelttest(s) durchführen. Die Symptomprüfung kann nur dann entsprechend durchgeführt werden, wenn die Störung bei einer Probefahrt auch tatsächlich auftritt. Vor Beginn der Durchführung einer Symptomdiagnose sind noch einmal die entsprechenden Abschnitte unter "Allgemeines" nachzulesen. Liegt die Störung danach immer noch vor, zurück zum Testmenü für Störungen ohne Fehlercodeanzeige oder vollständigen Test für Störungen ohne Fehlercodeanzeige durchführen.
3. **Störung ohne angezeigten Fehlercode** Die Tests NTC-20A bis NTC-27A sind so gedacht, daß sie je nach defektem Bauteil oder je nach Art der genannten Systemstörung durchgeführt werden.

TESTMENÜ FÜR STÖRUNGEN OHNE FEHLERCODEANZEIGE

ÜBERPRÜFEN DER SEKUNDÄRSTROMKREISE DER ZÜNDANLAGE UND DER ZÜNDEINSTELLUNG	NTC-2A
ÜBERPRÜFEN DER SPANNUNGSVERSORGUNGS- UND MASSESTROMKREISE DES COMPUTERS/MOTORSTEUERUNG (PCM)	NTC-3A
ÜBERPRÜFEN DES ANSAUGUNTERDRUCKS	NTC-4A
ÜBERPRÜFEN DES KRAFTSTOFFABGABE	NTC-5A
ÜBERPRÜFEN DER KALIBRIERUNG DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLERS (ECT)	NTC-6A
ÜBERPRÜFEN DES FÜHLERS/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS)	NTC-7A
ÜBERPRÜFEN DES ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLERS (MAP)	NTC-8A
ÜBERPRÜFEN DER SCHALTFUNKTIONEN DER LAMBDA-SONDEN	NTC-10A
ÜBERPRÜFEN DER HEIZELEMENTE DER LAMBDA-SONDEN	NTC-11A
ÜBERPRÜFEN DES LEERLAUFDREHZAHLEGLERS (IAC)	NTC-12A
ÜBERPRÜFEN DER MECHANISCHEN MOTORSYSTEME	NTC-13A
ÜBERPRÜFEN DES SPANNUNGSFÜHLERS/TEMPERATURREGELUNG	NTC-15A
ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFDAMPF-ABSAUGUNG	NTC-17A
ÜBERPRÜFEN DES ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLERS (IAT)	NTC-19A
ÜBERPRÜFEN DES PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTERS	NTC-20A
ÜBERPRÜFEN DES ÖLDRUCKGEBERS	NTC-21A
ÜBERPRÜFEN DES GEBERS/TANKANZEIGE	NTC-25A
ÜBERPRÜFEN DER KLIMAANLAGE	NTC-26A
ÜBERPRÜFEN DER LÜFTERFUNKTIONEN	NTC-27A

TEST NTC-1A**TESTMENÜ FÜR STÖRUNGEN OHNE FEHLERCODEANZEIGE**

Vor Test NTC-1A erst DTC-TEST durchführen

SYMPTOM**DIAGNOSE-TESTROUTINE**

STARTSCHWIERIGKEITEN

NTC-4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 12A, 13A, 17A, 18A, 19A

ABSTERBEN DES MOTORS NACH DEM ANSPRINGEN

NTC-3A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 12A

SCHLECHTER ÜBERGANG/
DREHZAHLABFALL/STOTTERNVOLLSTÄNDIGER TEST FÜR STÖRUNGEN OHNE
FEHLERCODEANZEIGE (SCHRITT 1)MOTORDREHZAHLSCHWANKUN-
GEN

NTC-3A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 12A, 17A

LEISTUNGSVERLUST/ZÄHES AN-
SPRECHEN

NTC-3A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 12A, 18A

FRÜHZÜNDUNG/
KLOPFEN

NTC-3A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 12A, 17A

ZÜNDAUSSETZER

NTC-3A, 5A, 9A, 10A, 18A

FEHLZÜNDUNGEN/

NTC-3A, 5A, 8A, 9A, 10A, 18A

UNRUHIGER LAUF/

VOLLSTÄNDIGER TEST FÜR STÖRUNGEN OHNE
FEHLERCODEANZEIGE

UNRUNDER LEERLAUF

(SCHRITT 1)


HOHER KRAFTSTOFFVER-
BRAUCHVOLLSTÄNDIGER TEST FÜR STÖRUNGEN OHNE
FEHLERCODEANZEIGE (SCHRITT 1)

TEST NTC-2A

ÜBERPRÜFEN DER SEKUNDÄRSTROMKREISE DER ZÜNDANLAGE UND DER ZÜNDEINSTELLUNG

Vor Test NTC-2A erst NTC-1A durchführen

2.5L-MOTOR

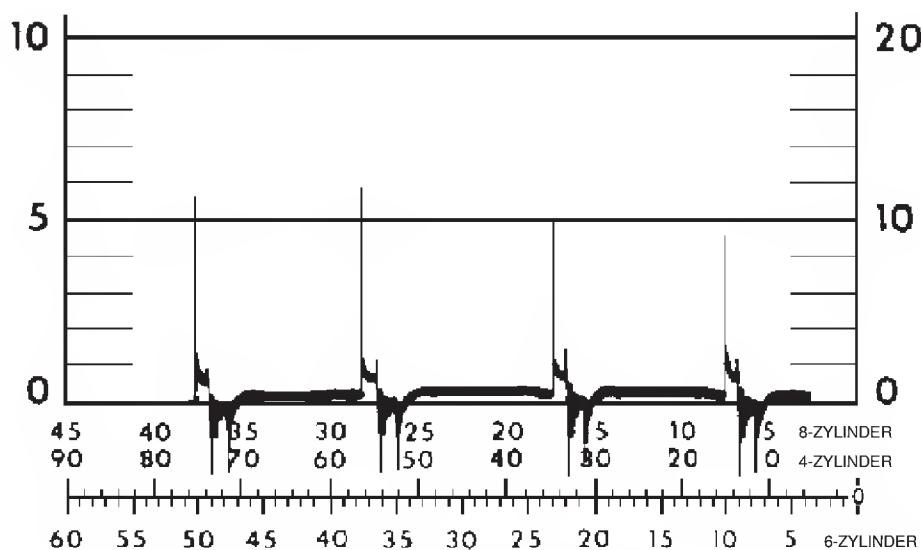


TYPISCHES ZÜNDOSZILLOGRAMM

2460401

ABB. 1

4.0L-MOTOR

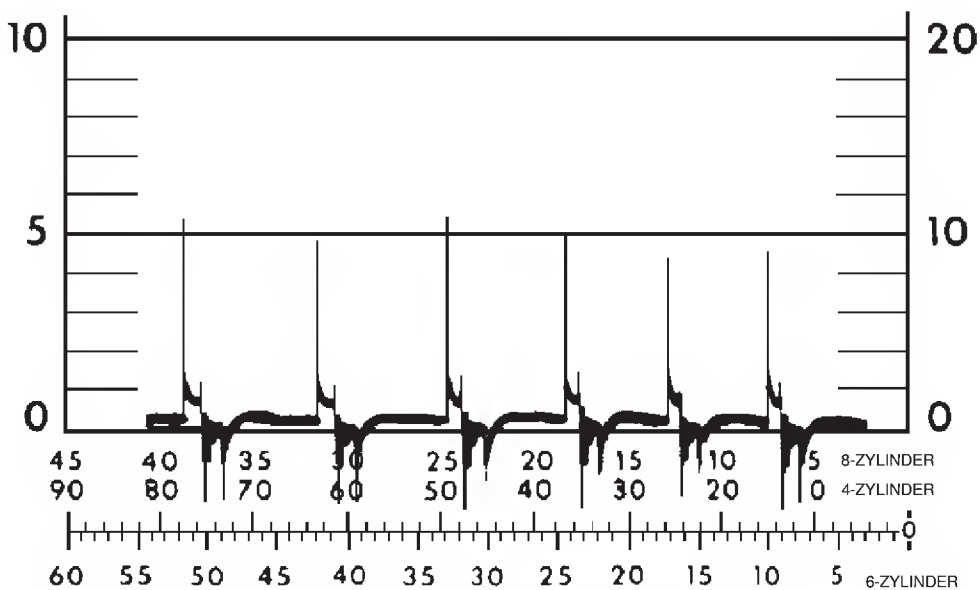

TYPISCHES ZÜNDOSZILLOGRAMM


3250303

ABB. 2

TEST NTC-2A

ÜBERPRÜFEN DER SEKUNDÄRSTROMKREISE DER ZÜNDANLAGE UND DER ZÜNDEINSTELLUNG

Vor Test NTC-2A erst NTC-1A durchführen

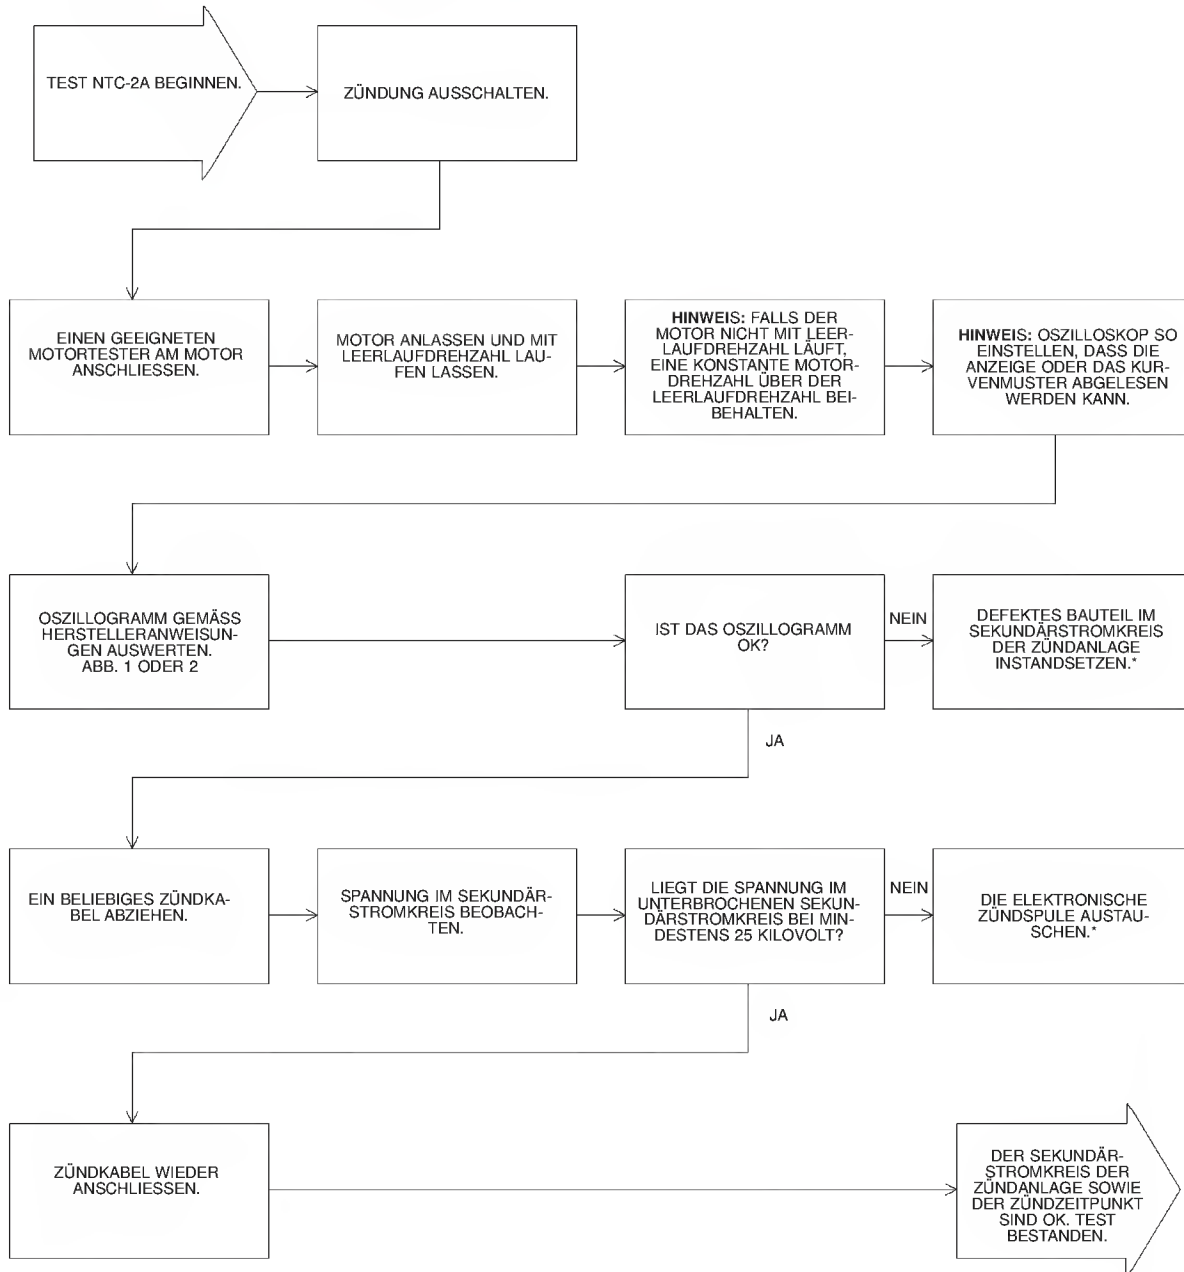

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NTC-3A


ÜBERPRÜFEN DER STROMVERSORGUNGS- UND MASSESTROMKREISE DES COMPUTERS/MOTORSTEUERUNG (PCM)

Vor Test NTC-3A erst NTC-1A durchführen

TYP TJ

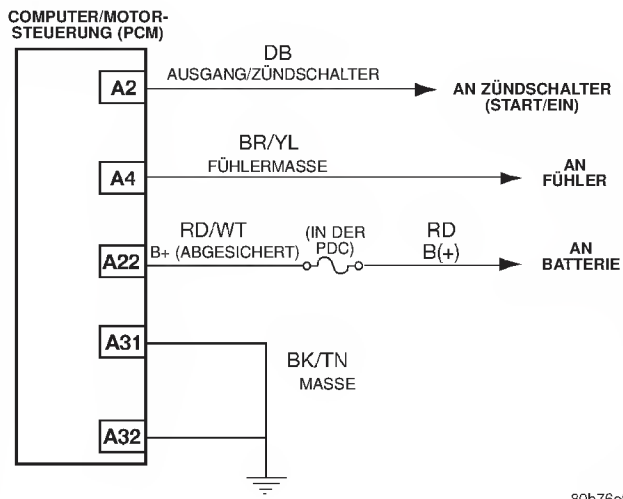


TYP XJ

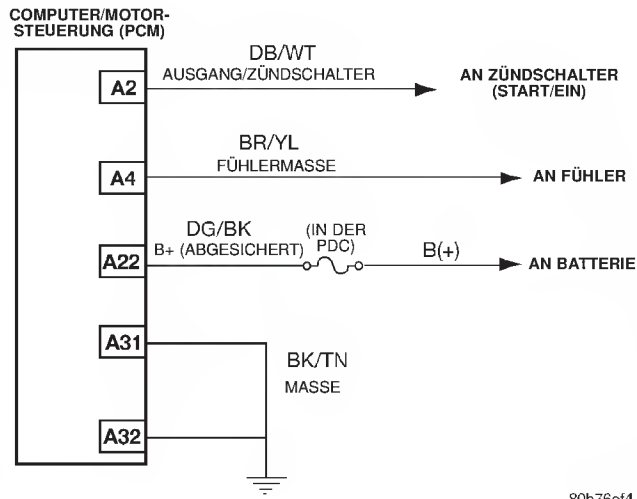

TYP TJ

SCHWARZER STECKVERBINDER,
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

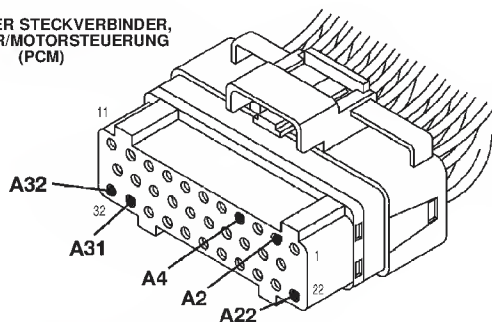


POL	FARBE	BELEGUNG
A2	DB	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
A22	RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
A31	BK/TN	MASSE
A32	BK/TN	MASSE

80b76ef5

ABB. 1

TYP XJ

SCHWARZER STECKVERBINDER,
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

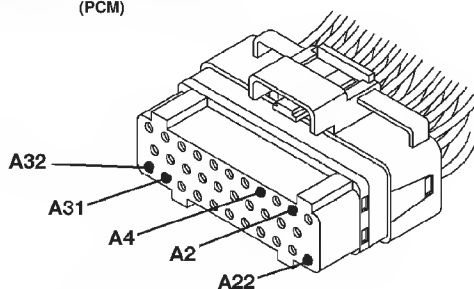

POL	FARBE	BELEGUNG
A2	DB/WT	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
A22	DG/BK	B+ (ABGESICHERT)
A31	BK/TN	MASSE
A32	BK/TN	MASSE


80aafae7

ABB. 2

TEST NTC-3A

ÜBERPRÜFEN DER STROMVERSORGUNGS- UND MASSESTROMKREISE DES COMPUTERS/MOTORSTEUERUNG (PCM)

Vor Test NTC-3A erst NTC-1A durchführen

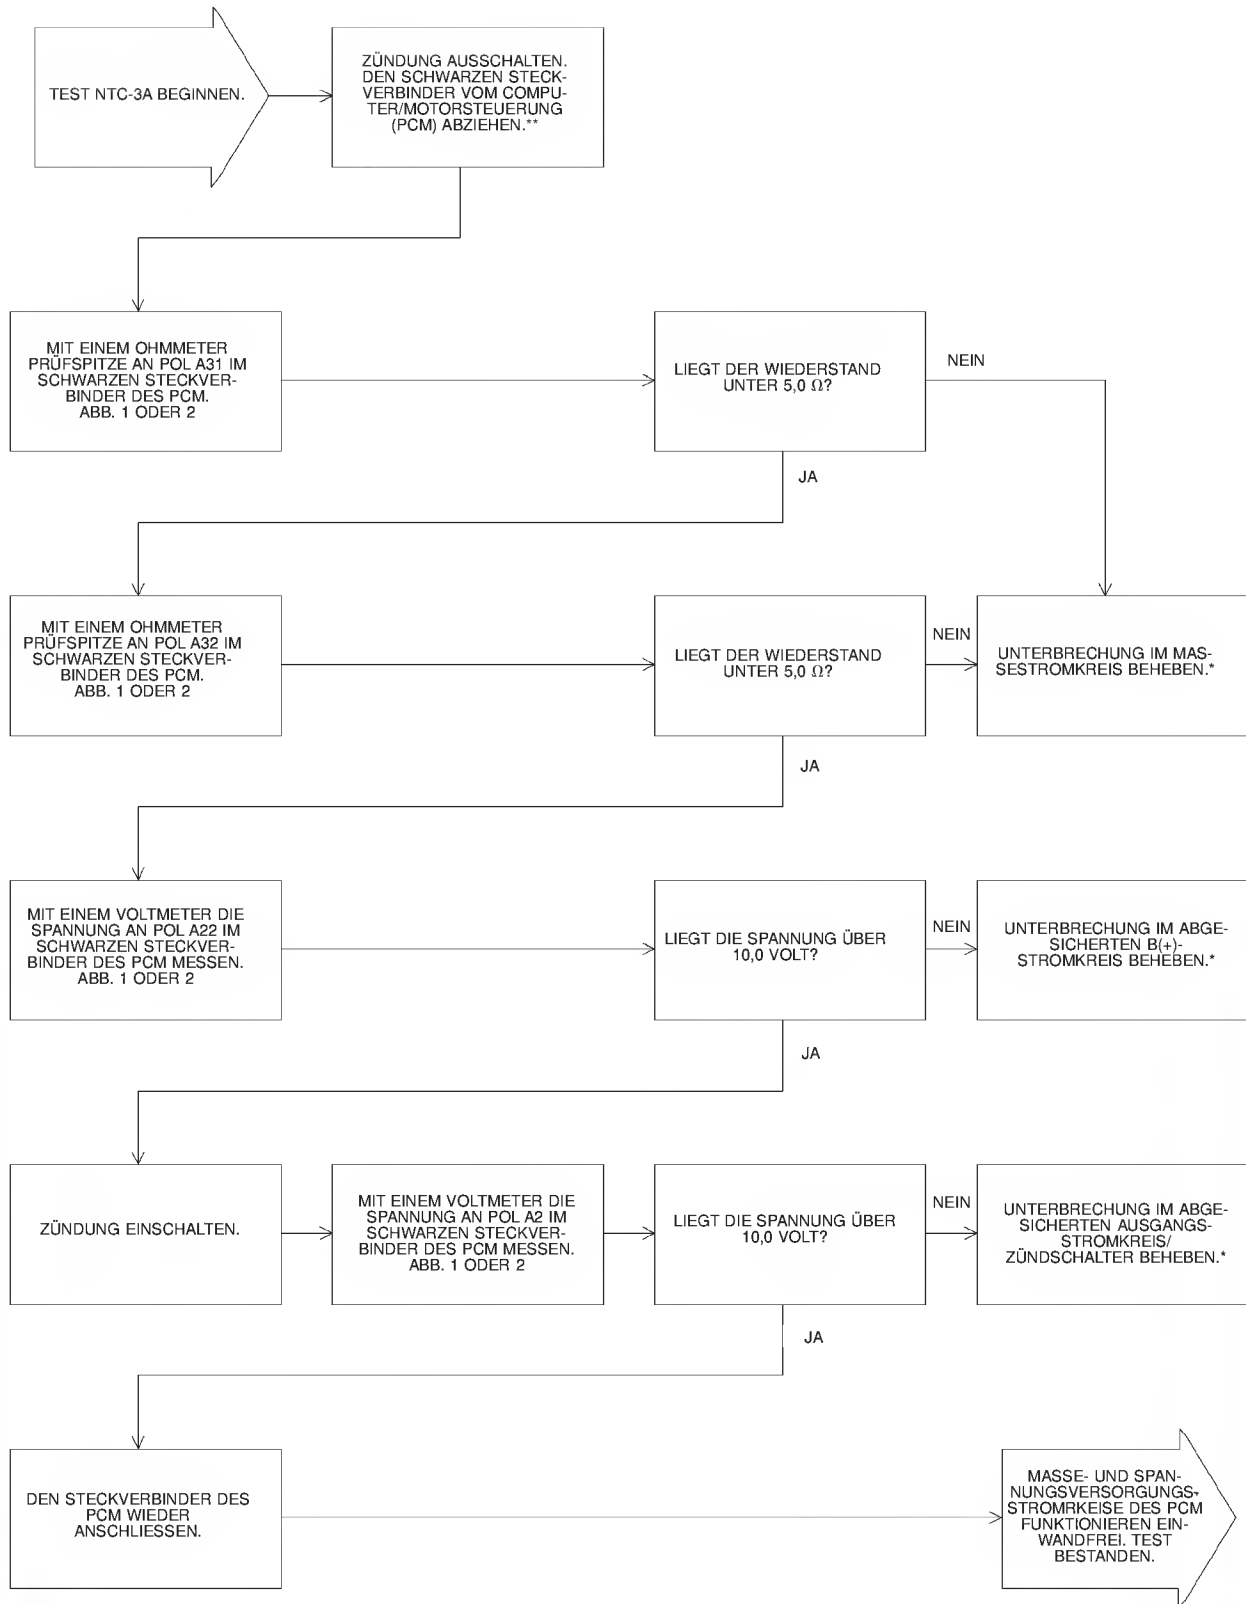


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NTC-4A

ÜBERPRÜFEN DES ANSAUGUNTERDRUCKS

Vor Test NTC-4A erst NTC-1A durchführen

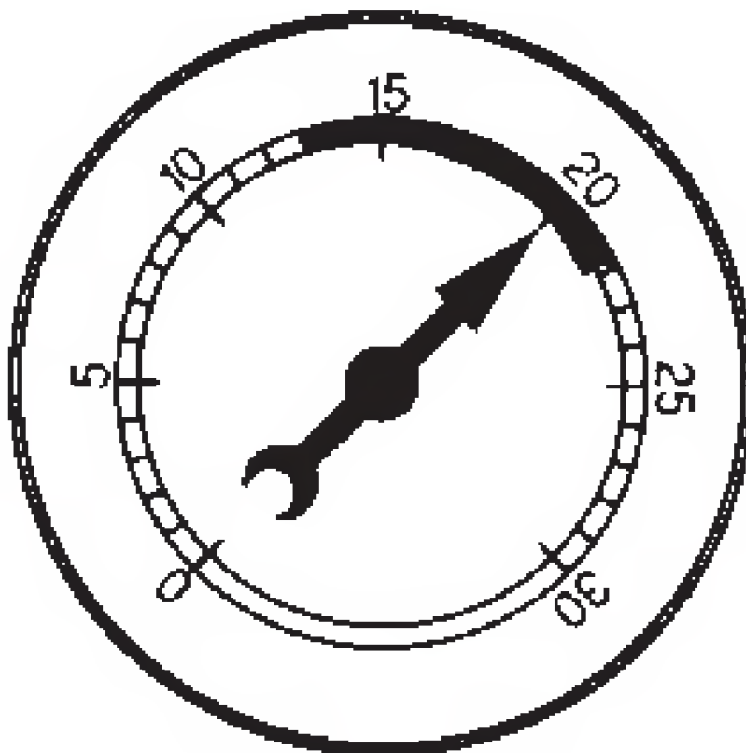


NORMALER ANZEIGEBEREICH BEI LEERLAUFDREHZAHL
(MEERESHÖHE)

0920605

ABB. 1

TEST NTC-4A ÜBERPRÜFEN DES ANSAUGUNTERDRUCKS

Vor Test NTC-4A erst NTC-1A durchführen

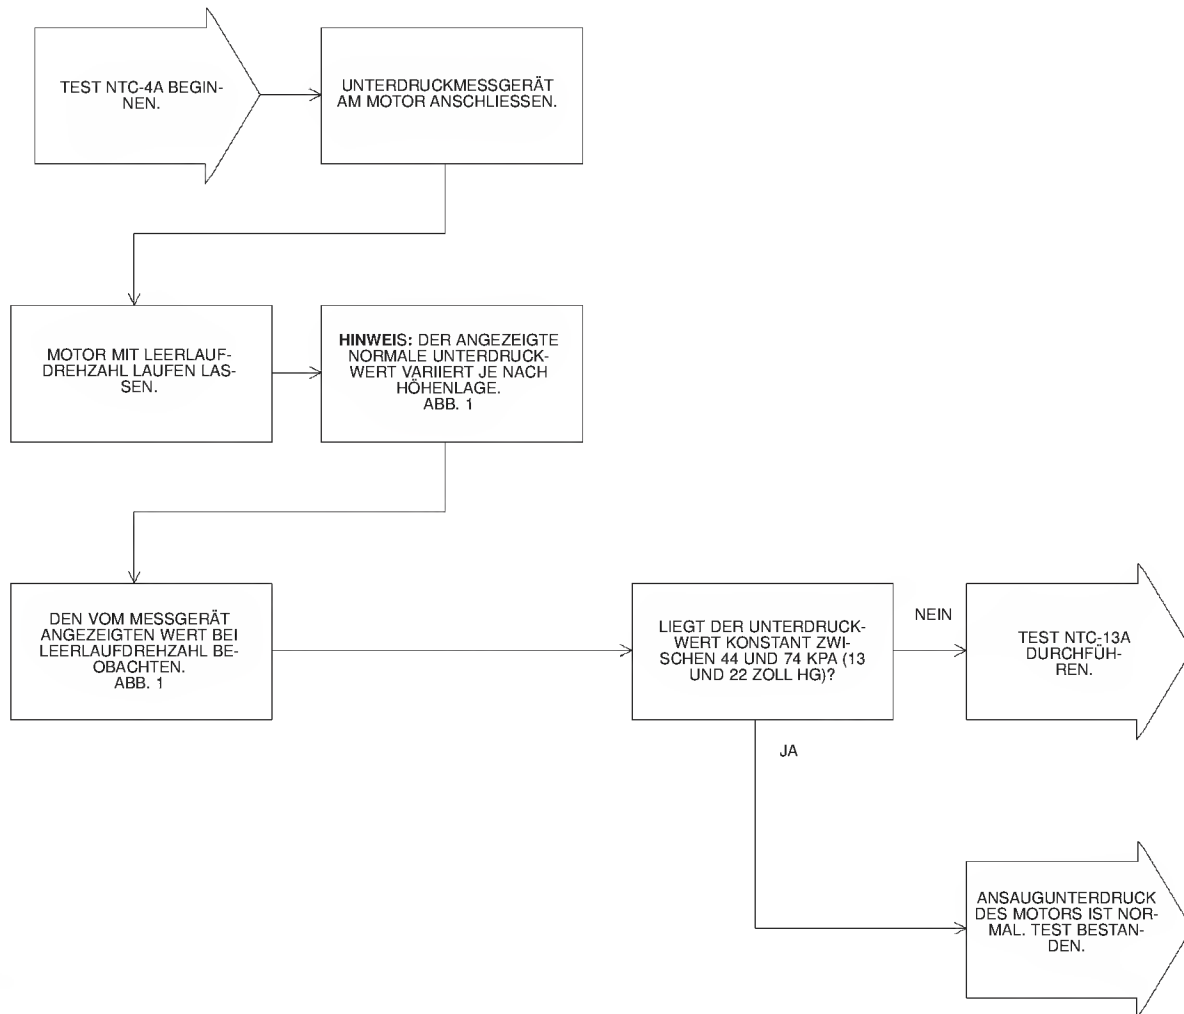


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NTC-5A **ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFABGABE**

Vor Test NTC-5A erst NTC-1A durchführen

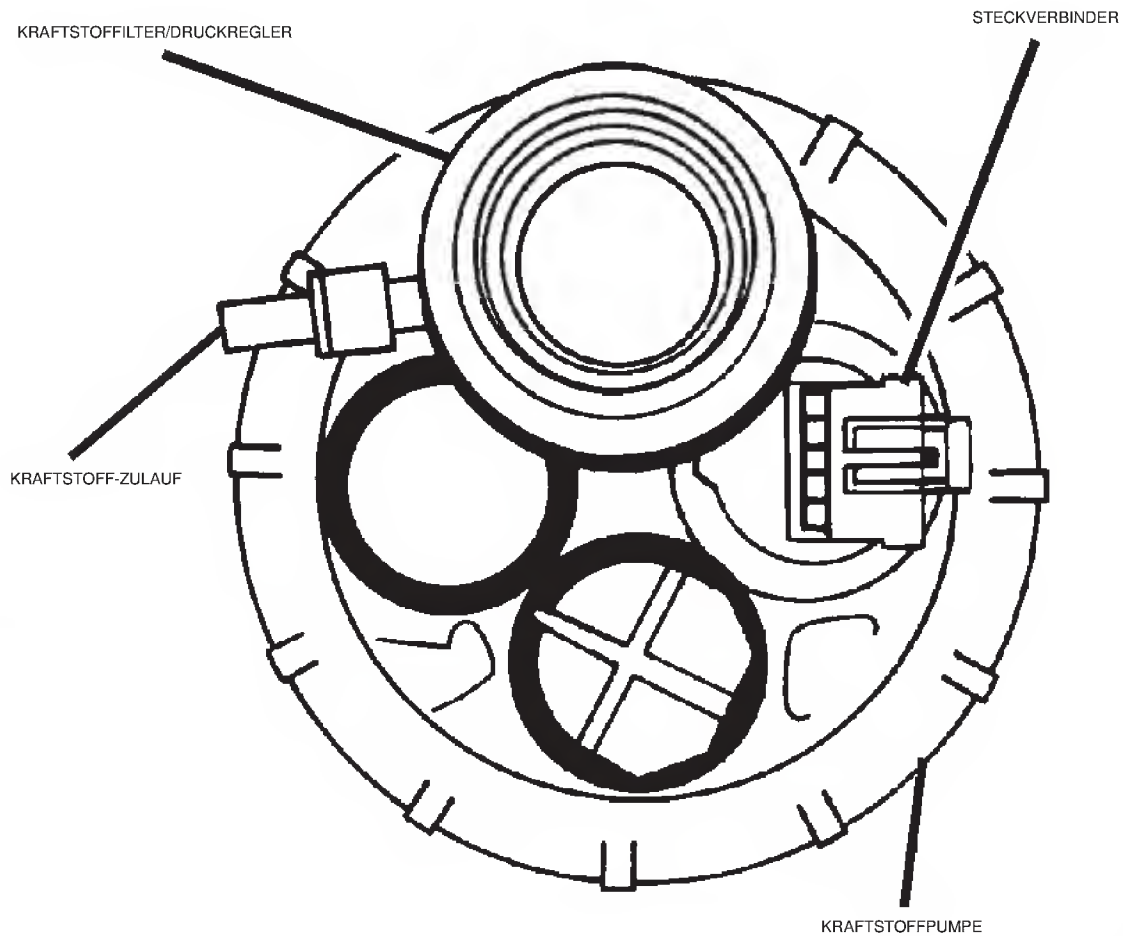

1190305

TEST NTC-5A ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFABGABE

Vor Test NTC-5A erst NTC-1A durchführen



*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NTC-6A

ÜBERPRÜFEN DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLERS (ECT)

Vor Test NTC-6A erst NTC-1A durchführen


TYPEN TJ/XJ

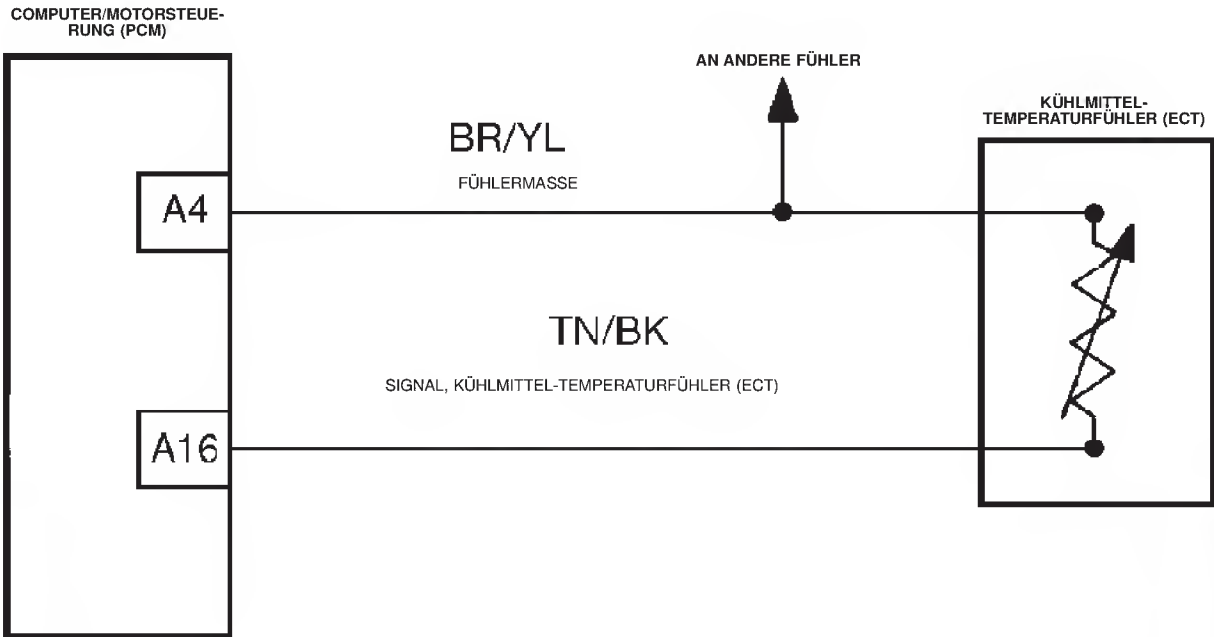

80b0d638

TEST NTC-6A ÜBERPRÜFEN DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLERS (ECT)

Vor Test NTC-6A erst NTC-1A durchführen

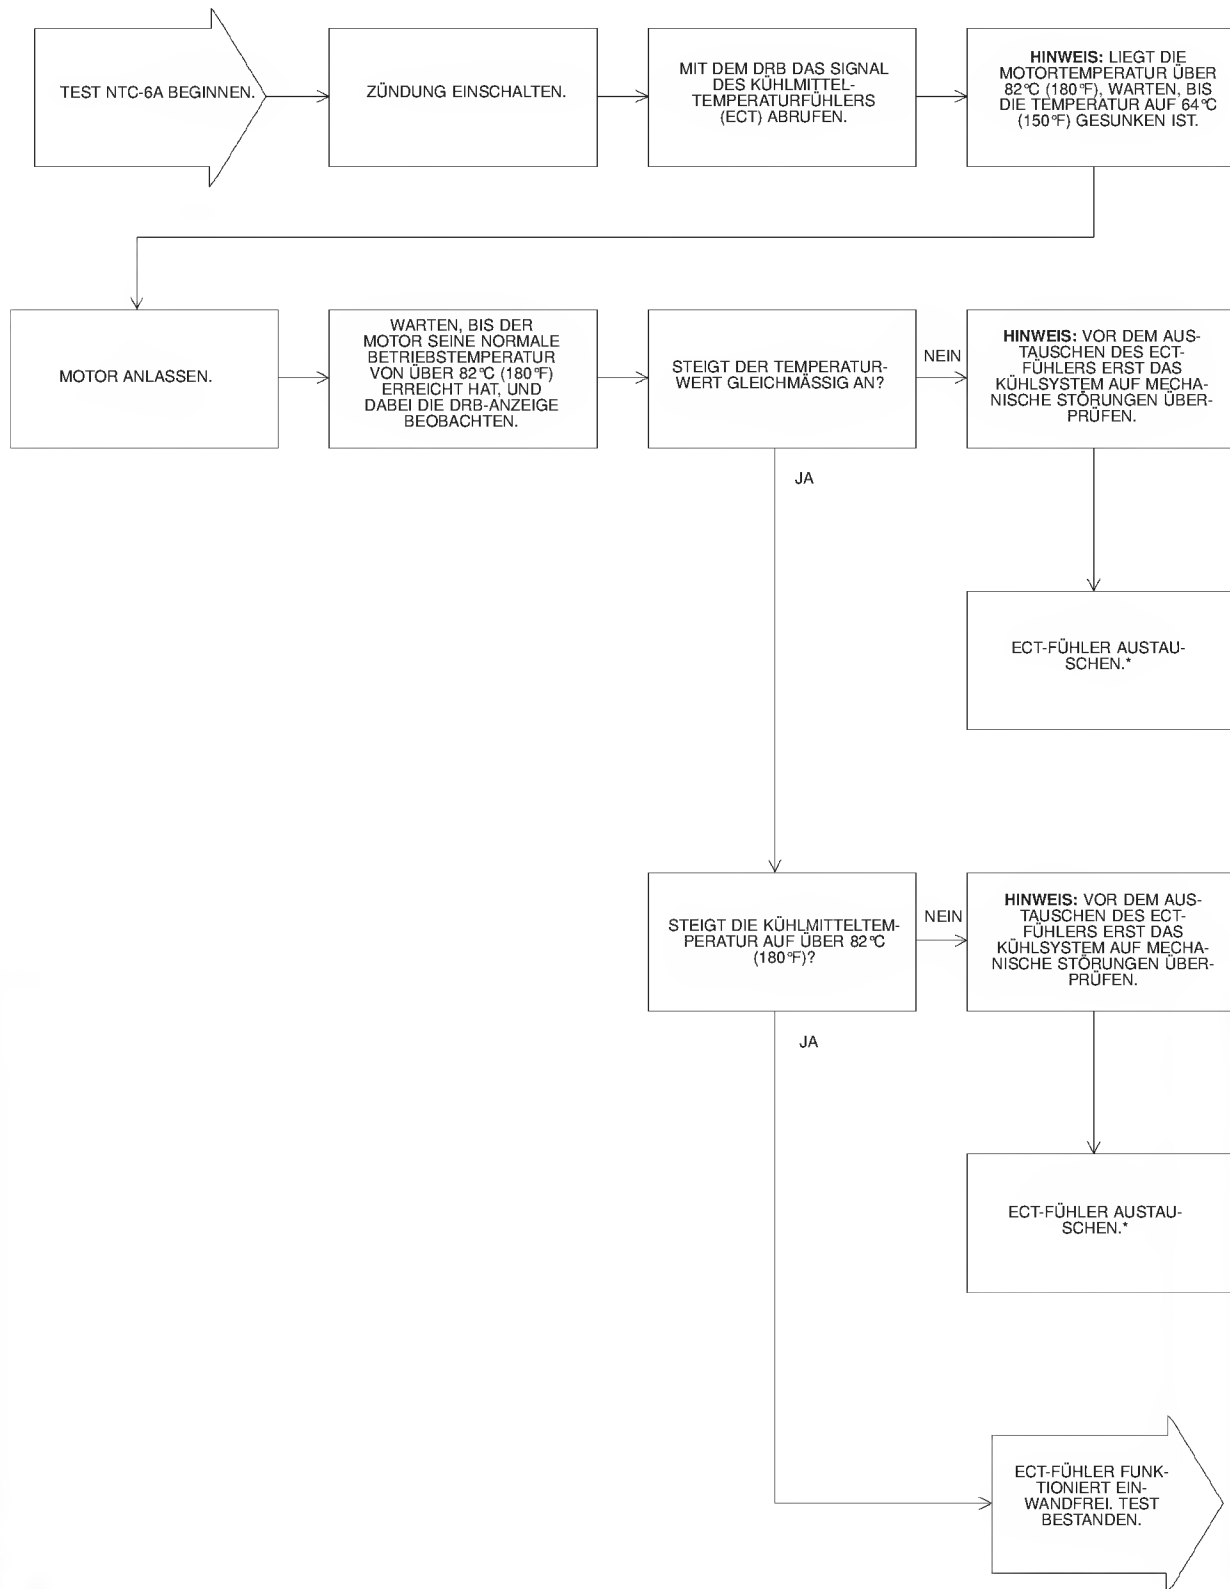

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NTC-7A

ÜBERPRÜFEN DES FÜHLERS/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS)

Vor Test NTC-7A erst NTC-1A durchführen


TYPEN TJ/XJ

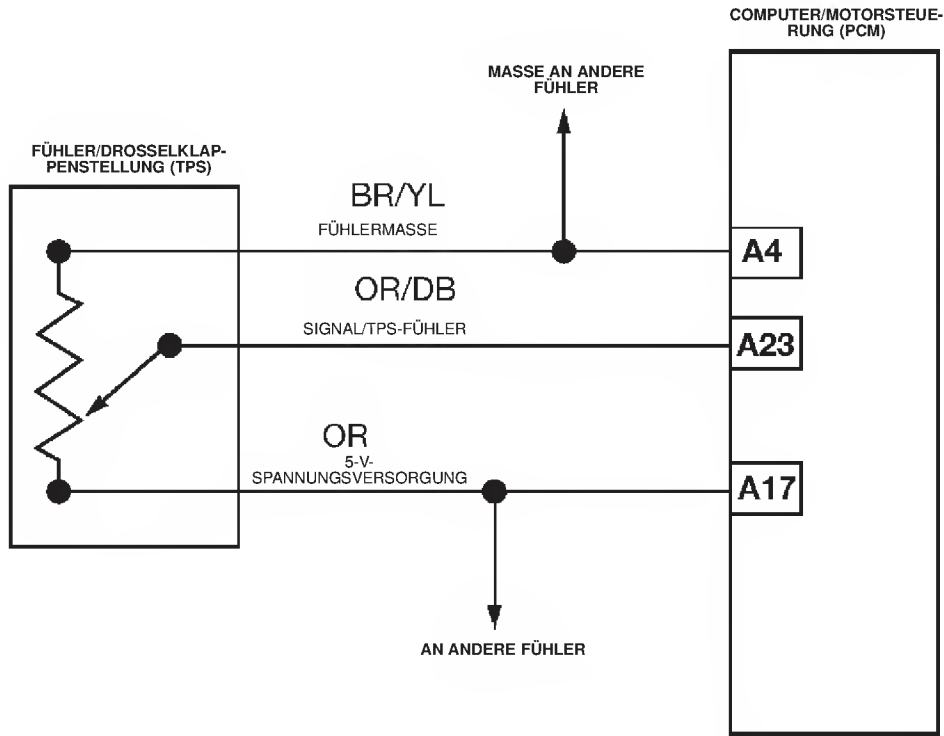

80b098a4

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER, FÜHLER/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS)

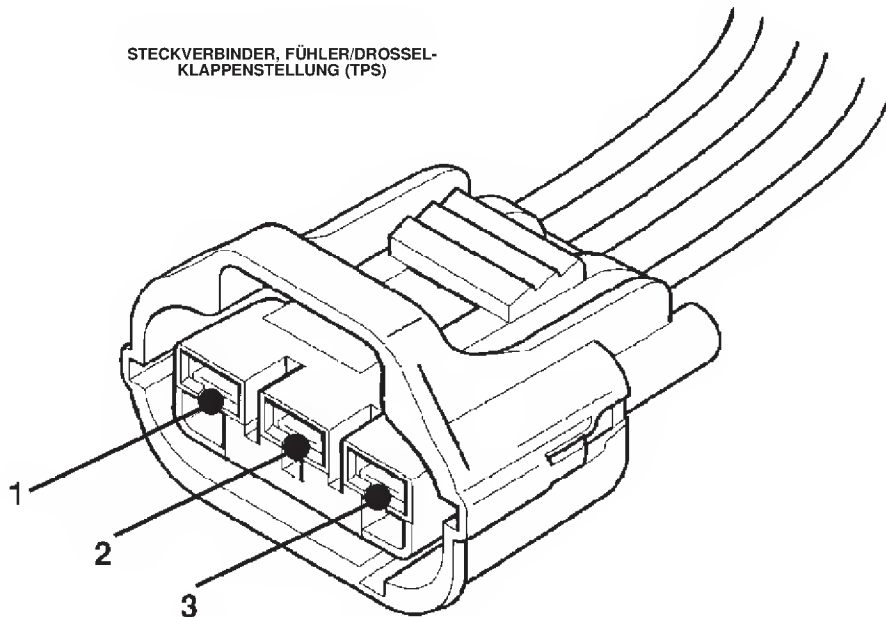


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	FÜHLERMASSE
2	OR/DB	SIGNAL/TPS-FÜHLER
3	OR	5-V-SPANNUNGSVERSORGUNG

80b6f0e7

ABB. 1

TEST NTC-7A ÜBERPRÜFEN DES FÜHLERS/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS)

Vor Test NTC-7A erst NTC-1A durchführen

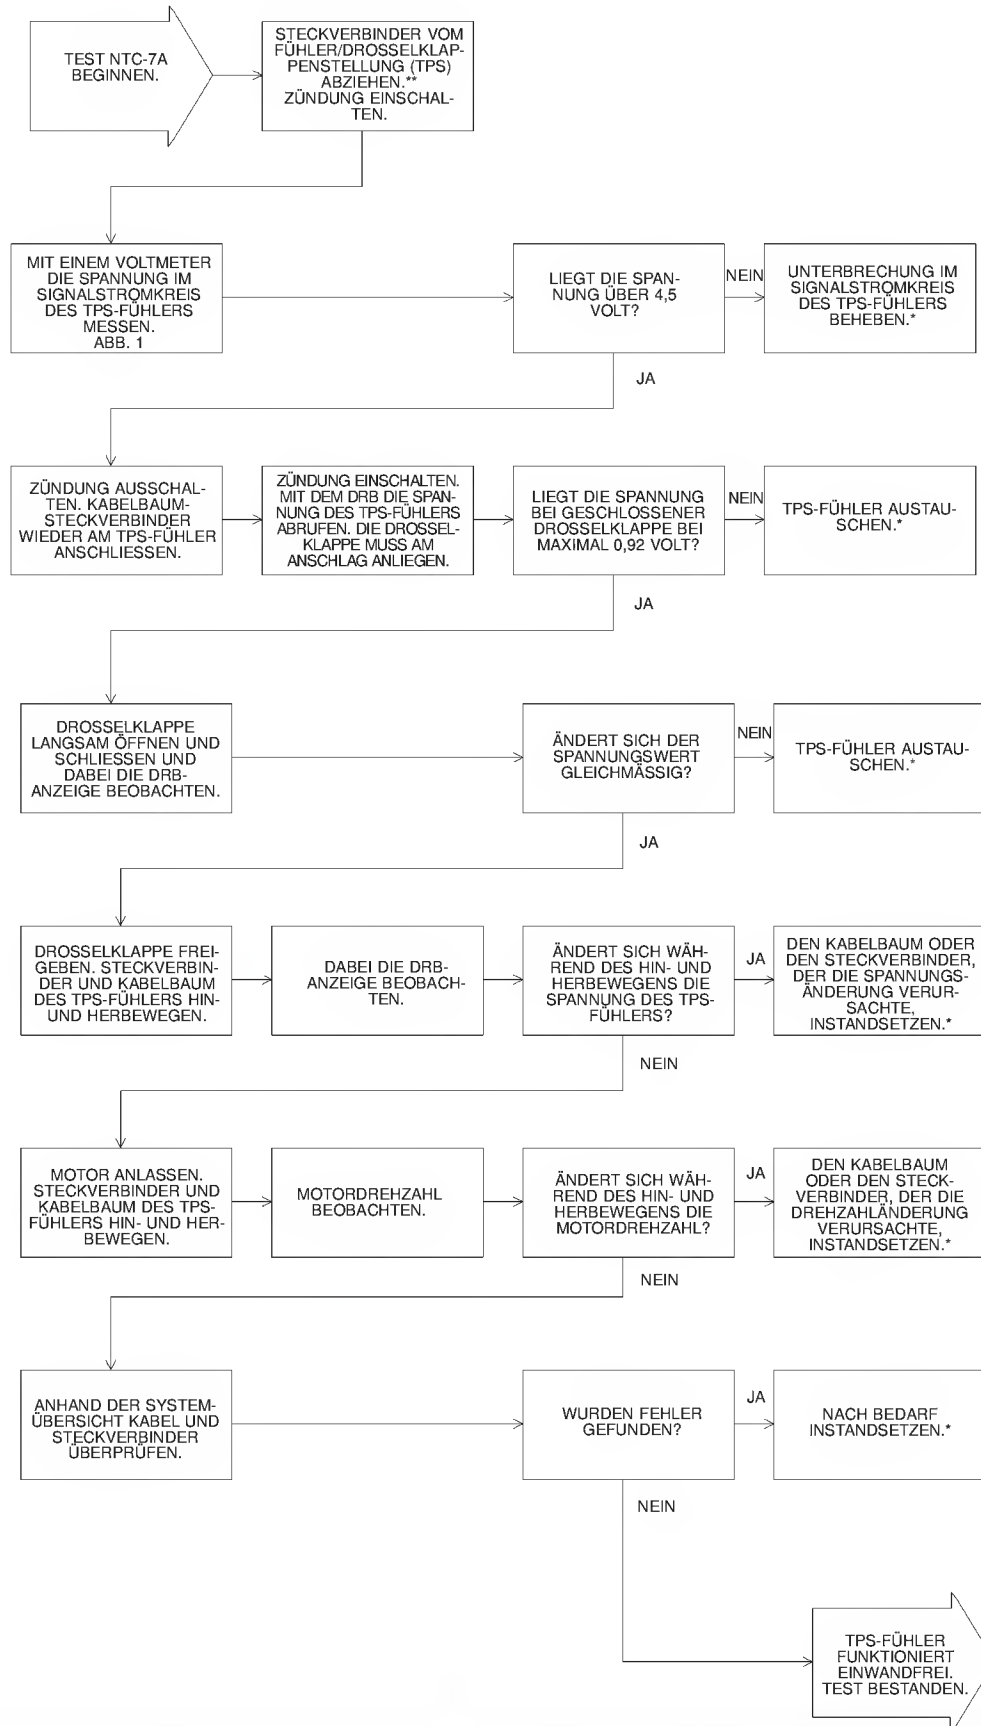

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NTC-8A

ÜBERPRÜFEN DES ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLERS (MAP)

Vor Test NTC-8A erst NTC-1A durchführen


TYPEN TJ/XJ

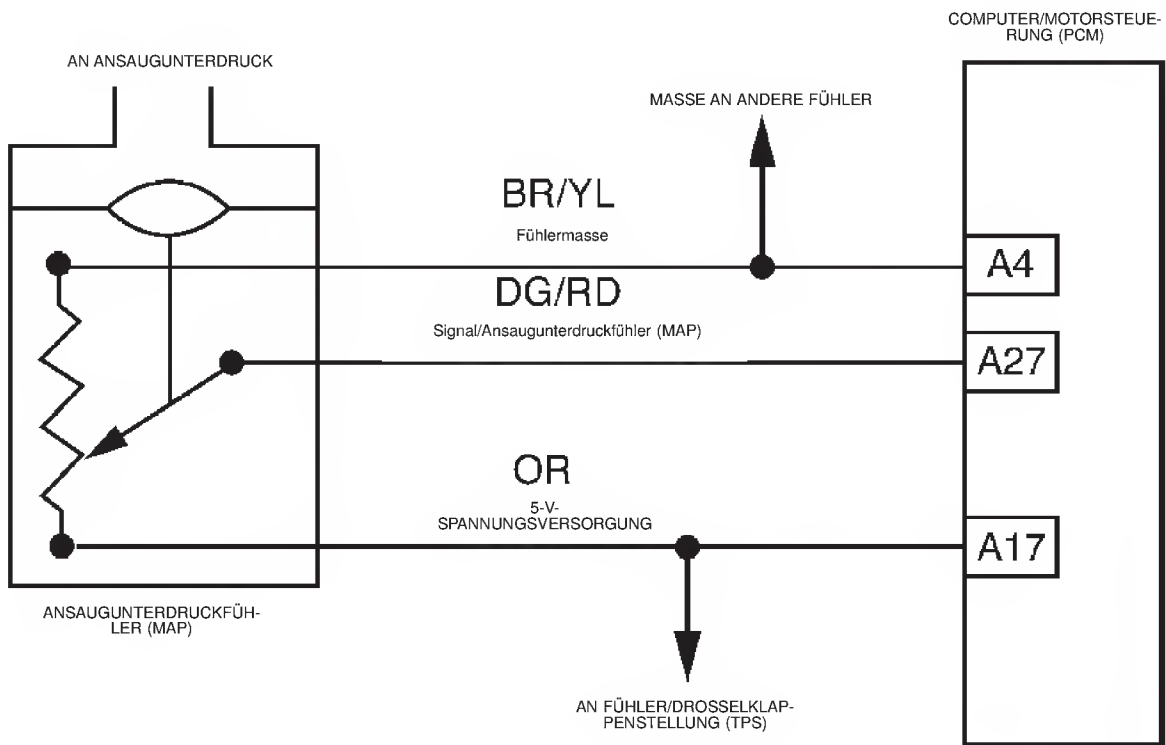

80a4d2e2

TEST NTC-8A ÜBERPRÜFEN DES ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLERS (MAP)

Vor Test NTC-8A erst NTC-1A durchführen

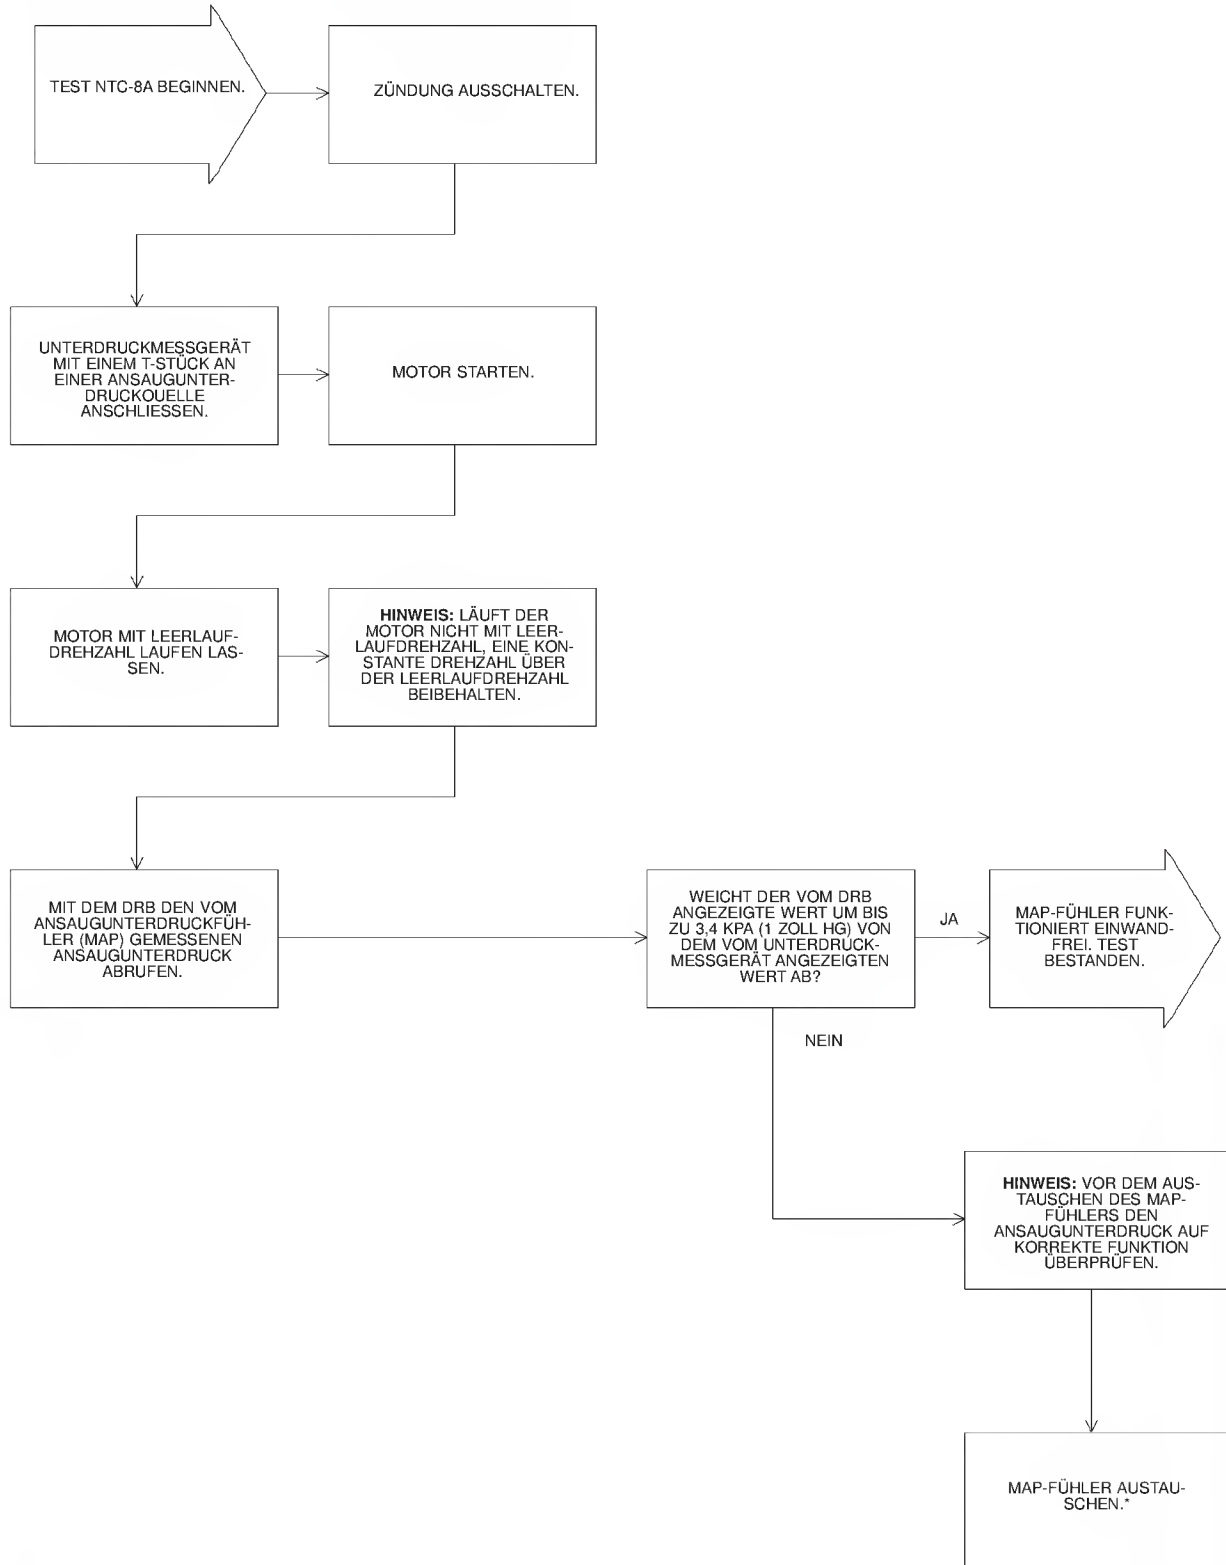

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NTC-10A

ÜBERPRÜFEN DER SCHALTFUNKTIONEN DER LAMBDA-SONDEN


Vor Test NTC-10A erst NTC-1A durchführen

TYP TJ

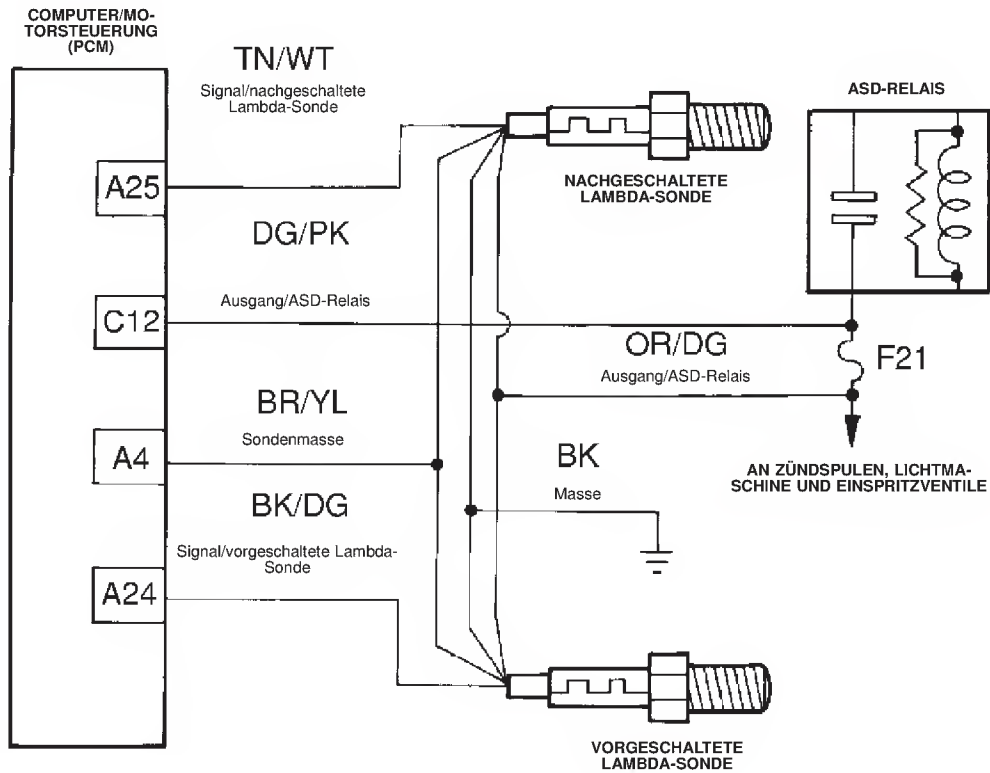


80b118a1

TYP XJ

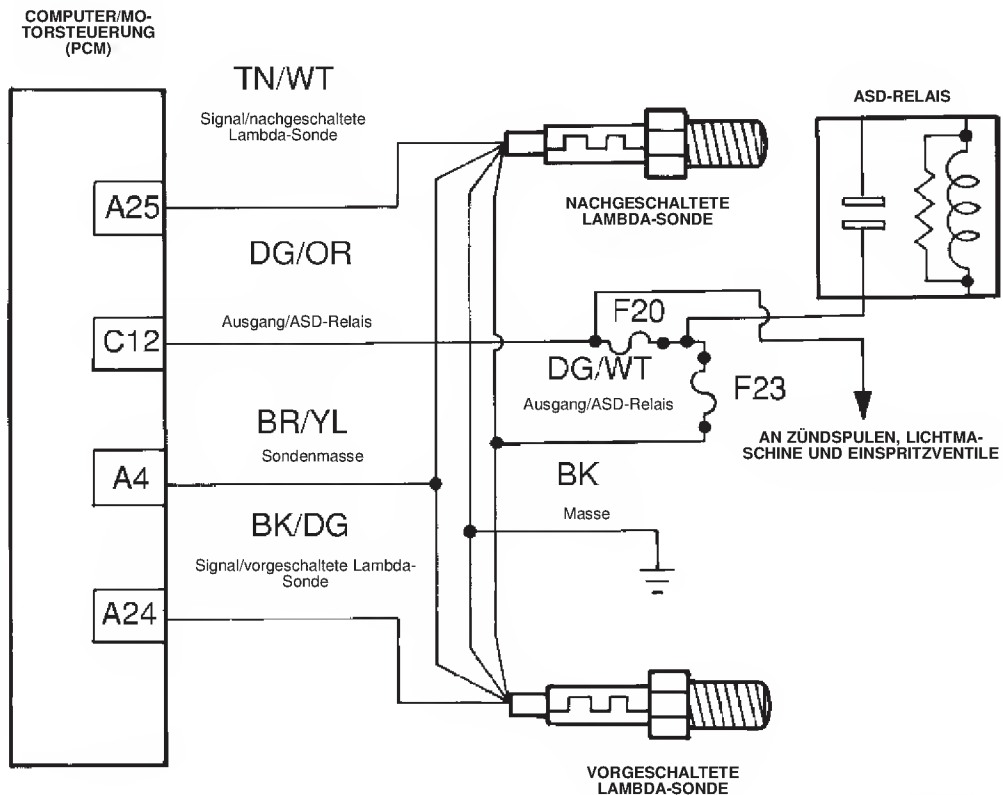

80b118a2

Vor Test NTC-10A erst NTC-1A durchführen

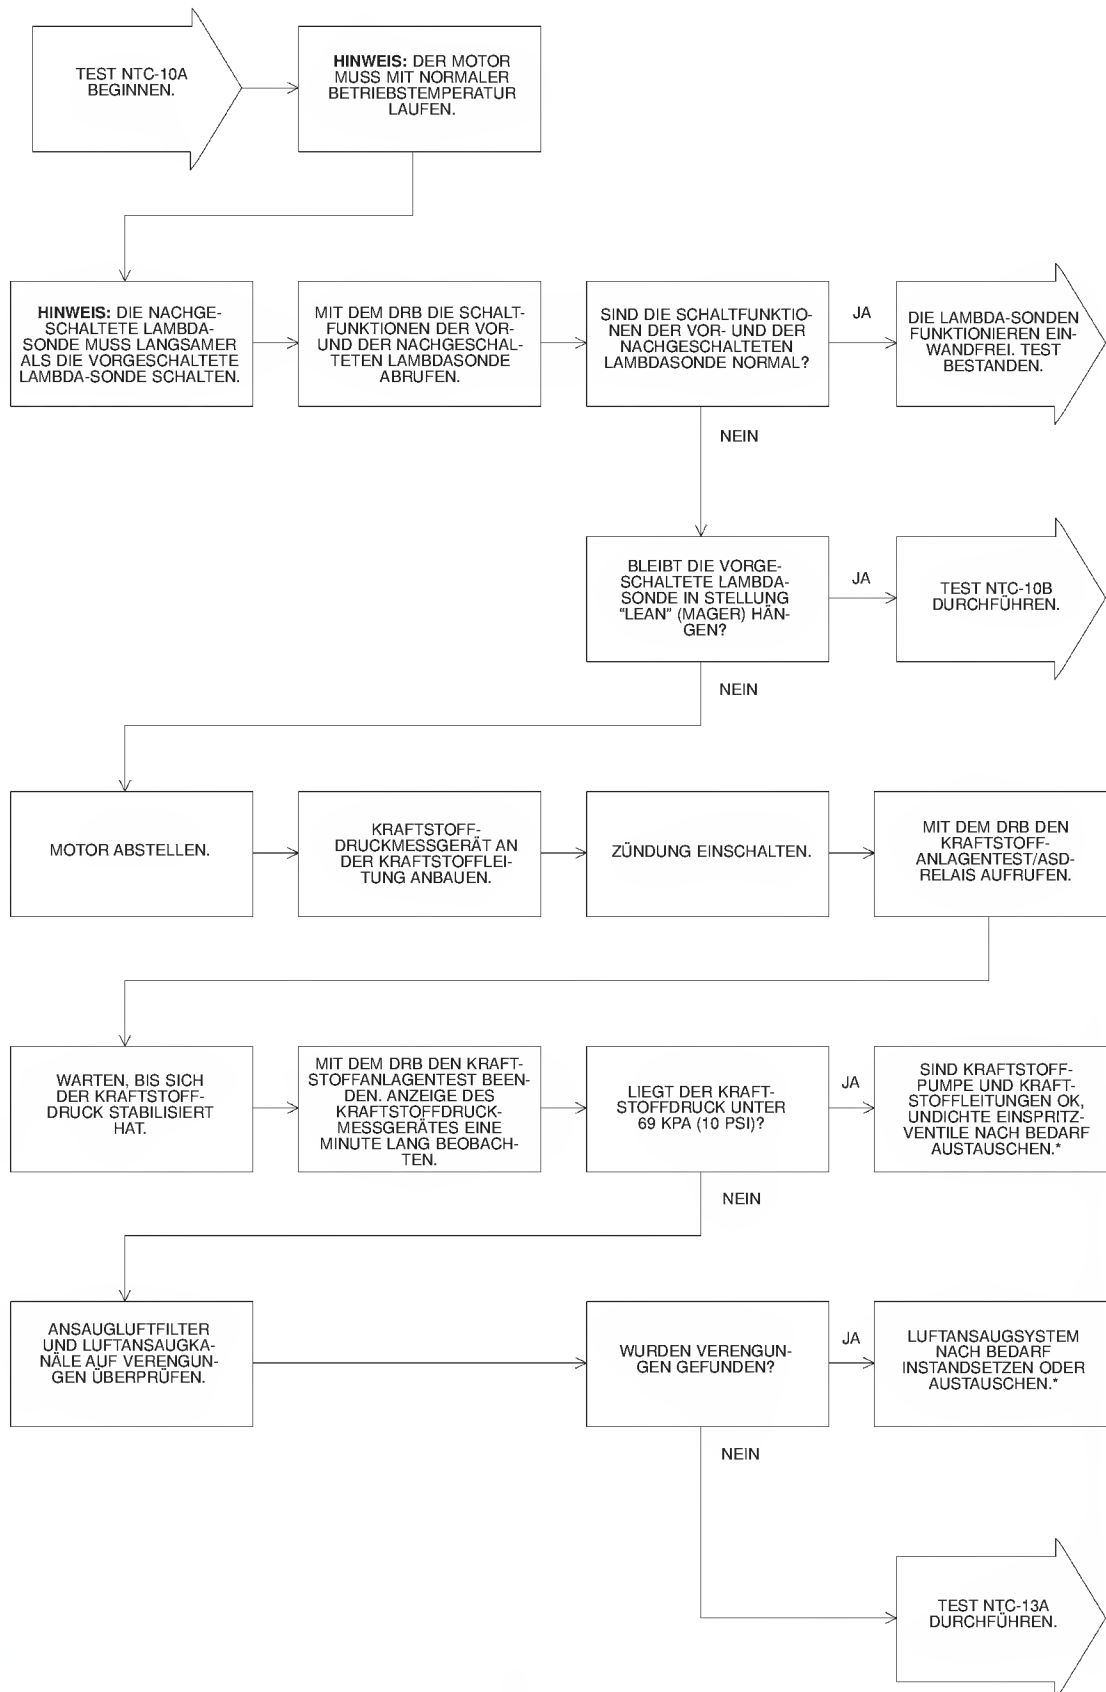

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NTC-10B

ÜBERPRÜFEN DER SCHALTFUNKTIONEN DER LAMBDA-SONDEN

Vor Test NTC-10B erst NTC-10A durchführen



NORMALER ANZEIGEREICH BEI LEERLAUF-DREHZAHL



DURCHGEBRANNT ZYLINDER-KOPFDICHTUNG BEI LEERLAUF-DREHZAHL



NORMALER ANZEIGEREICH (BEI SCHNELLE BESCHLEUNIGUNG BZW. VERZÖGERUNG)



VERSCHLISSENE KOLBEN-RINGE BZW. VERDÜNNTES ÖL (BEI SCHNELLE BESCHLEUNIGUNG BZW. VERZÖGERUNG)



STEUERZEITEN ZU SPÄT, UNTERDRUCK-ABFALL DURCH UNDICHT STELLEN BEI LEERLAUF-DREHZAHL



ZUGESetzte AUSPUFFANLAGE (ANSAUGUNTER-DRUCK FÄLLT MIT STEIGENDER MOTORDREHZAHL IN RICHTUNG NULL AB)



VENTIL DICHTET SCHLECHT BEI LEERLAUF-DREHZAHL



VENTIL KLEMMT BEI LEERLAUF-DREHZAHL



VERSCHLUSSENE VENTILFÜHRUNGEN (STABILISIERT SICH MIT STEIGENDER MOTORDREHZAHL)




VERSCHLISSENE VENTILFEDERN (WIRD MIT STEIGENDER MOTORDREHZAHL DEUTLICHER)

ABB. 1



0920606

TYP TJ, VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE

SCHWARZ

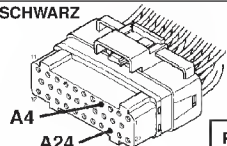

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

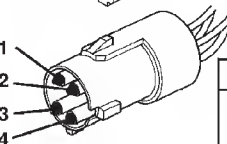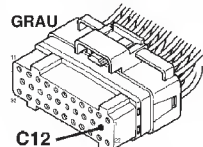

80b76ec5

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	SONDENMASSE
A24	BK/DG	SIGNAL/VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS


STECKVERBINDER/VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE (KABELBAUMSEITE)

POL	FARBE	BELEGUNG
1	OR/DG	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	BK/DG	SIGNAL/LAMBDA-SONDE



ABB. 2

TYP XJ, VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE

SCHWARZ

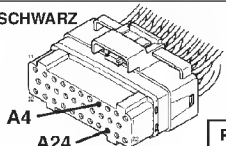

 STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

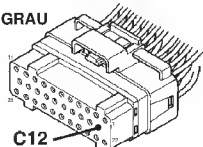

80b76ec4

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	SONDENMASSE
A24	BK/DG	SIGNAL/VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS


STECKVERBINDER/VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE (KABELBAUMSEITE)

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	BK/DG	SIGNAL/LAMBDA-SONDE



ABB. 3

TYP TJ, NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE

SCHWARZ

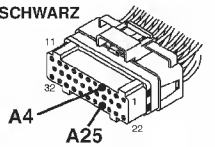

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

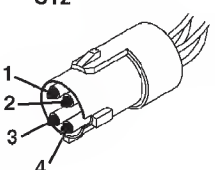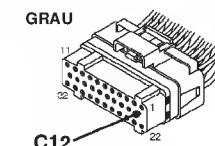

80b118a8

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	SONDENMASSE
A25	TN/WT	SIGNAL/NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
C12	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS


STECKVERBINDER/NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE (KABELBAUMSEITE)

POL	FARBE	BELEGUNG
1	OR/DG	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	TN/WT	SIGNAL/NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE



ABB. 4

TYP XJ, NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE

SCHWARZ

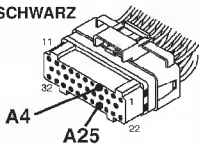

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

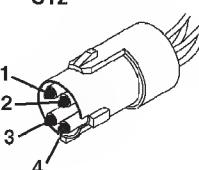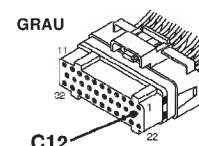

80b118a9

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	SONDENMASSE
A25	TN/WT	SIGNAL/NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
C12	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS

STECKVERBINDER/NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE (KABELBAUMSEITE)


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	BK	MASSE (HEIZELEMENT)
3	BR/YL	SONDENMASSE
4	TN/WT	SIGNAL/NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE

ABB. 5

TEST NTC-10B ÜBERPRÜFEN DER SCHALTFUNKTIONEN DER LAMBDA-SONDEN

TESTS BEI STÖRUNGEN OHNE FEEHLERCODEANZEIGE

Vor Test NTC-10B erst NTC-10A durchführen

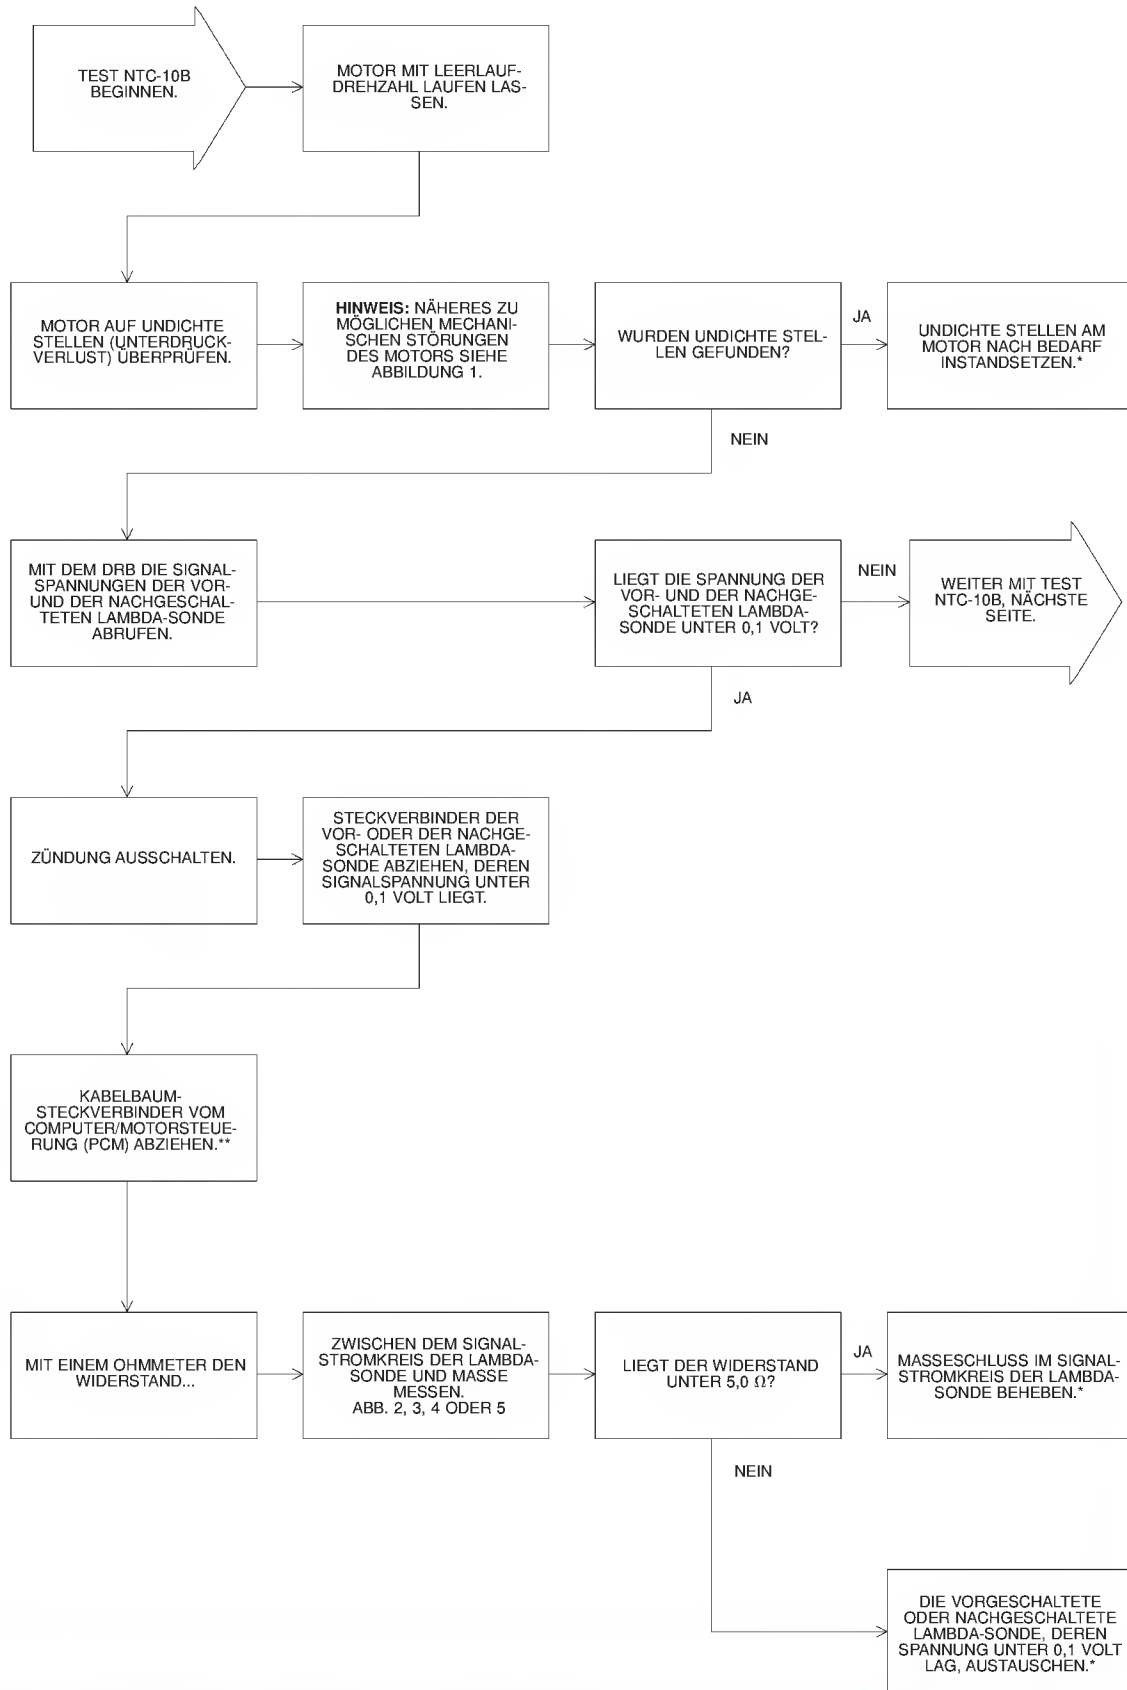


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

80b118a1

80b118a2

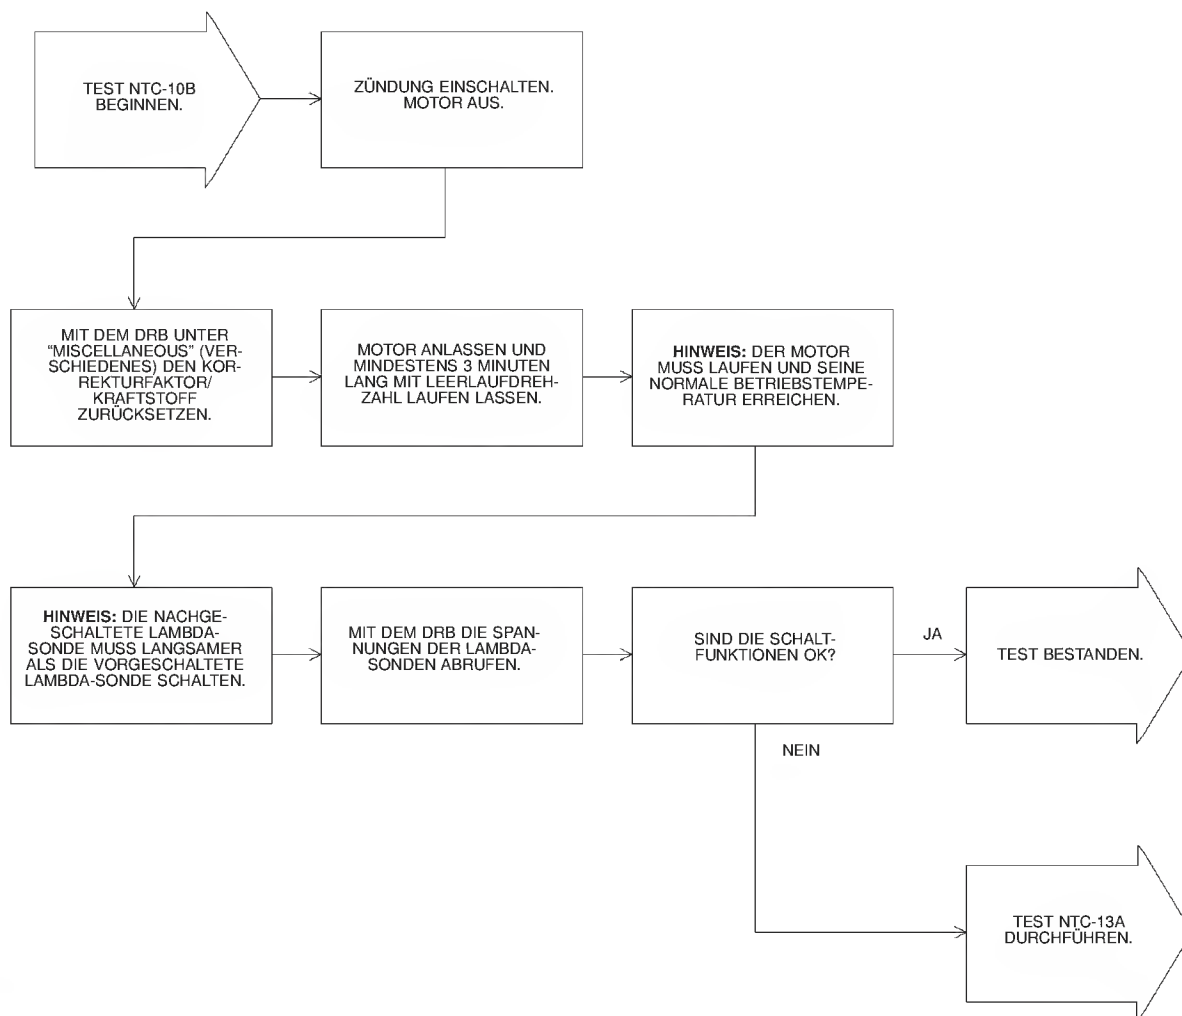


TEST NTC-11A

ÜBERPRÜFEN DER HEIZELEMENTE DER LAMBDA-SONDEN


Vor Test NTC-11A erst NTC-1A durchführen

TYP TJ COMPUTER/ MOTOR- STEUERUNG (PCM)

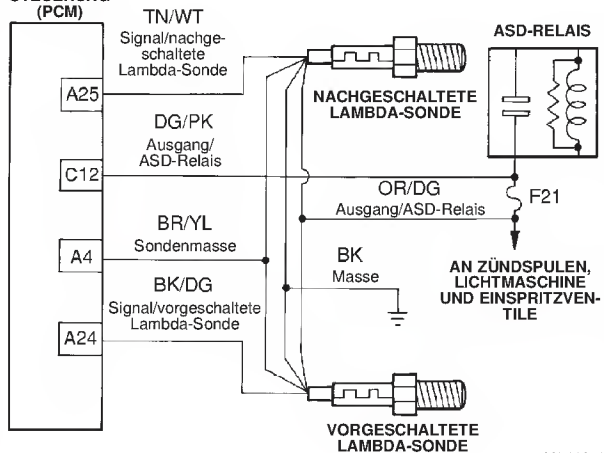


80b118a1

TYP XJ COMPUTER/ MOTOR- STEUERUNG (PCM)

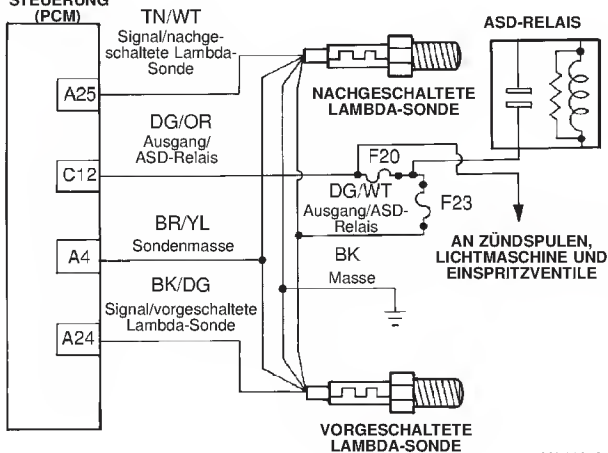

80b118a2


TYP TJ, VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE

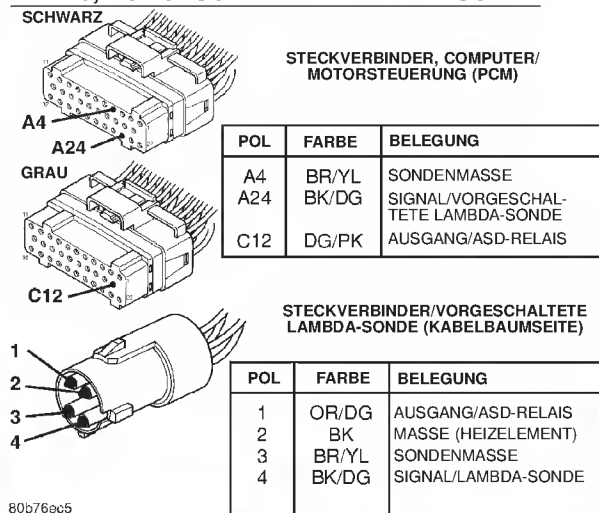

80b76ec5

ABB. 1


TYP XJ, VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE

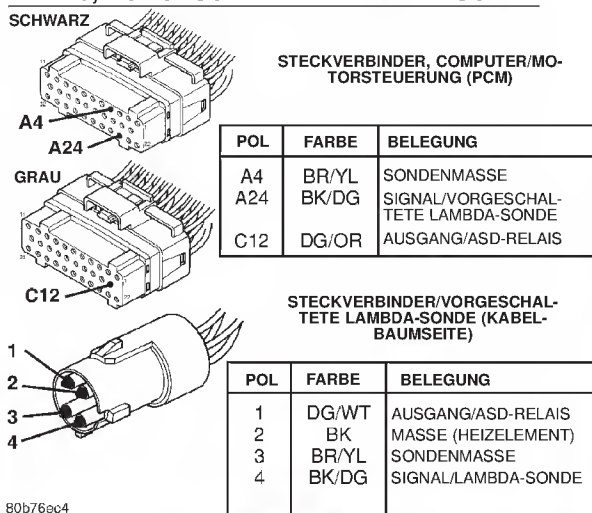

80b76ec4

ABB. 2


TYP TJ, NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE

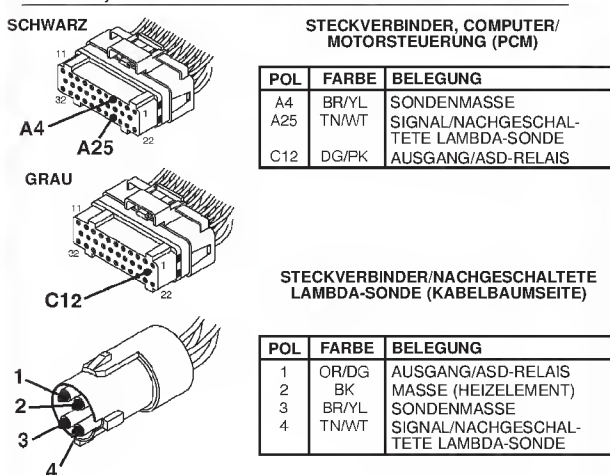

80b118a8

ABB. 3

TYP XJ, NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE

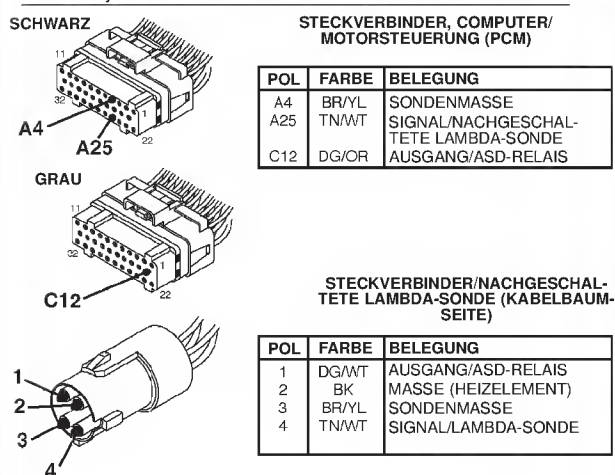


80b118a9

ABB. 4

TEST NTC-11A ÜBERPRÜFEN DER HEIZELEMENTE DER LAMBDA-SONDEN

Vor Test NTC-11A erst NTC-1A durchführen

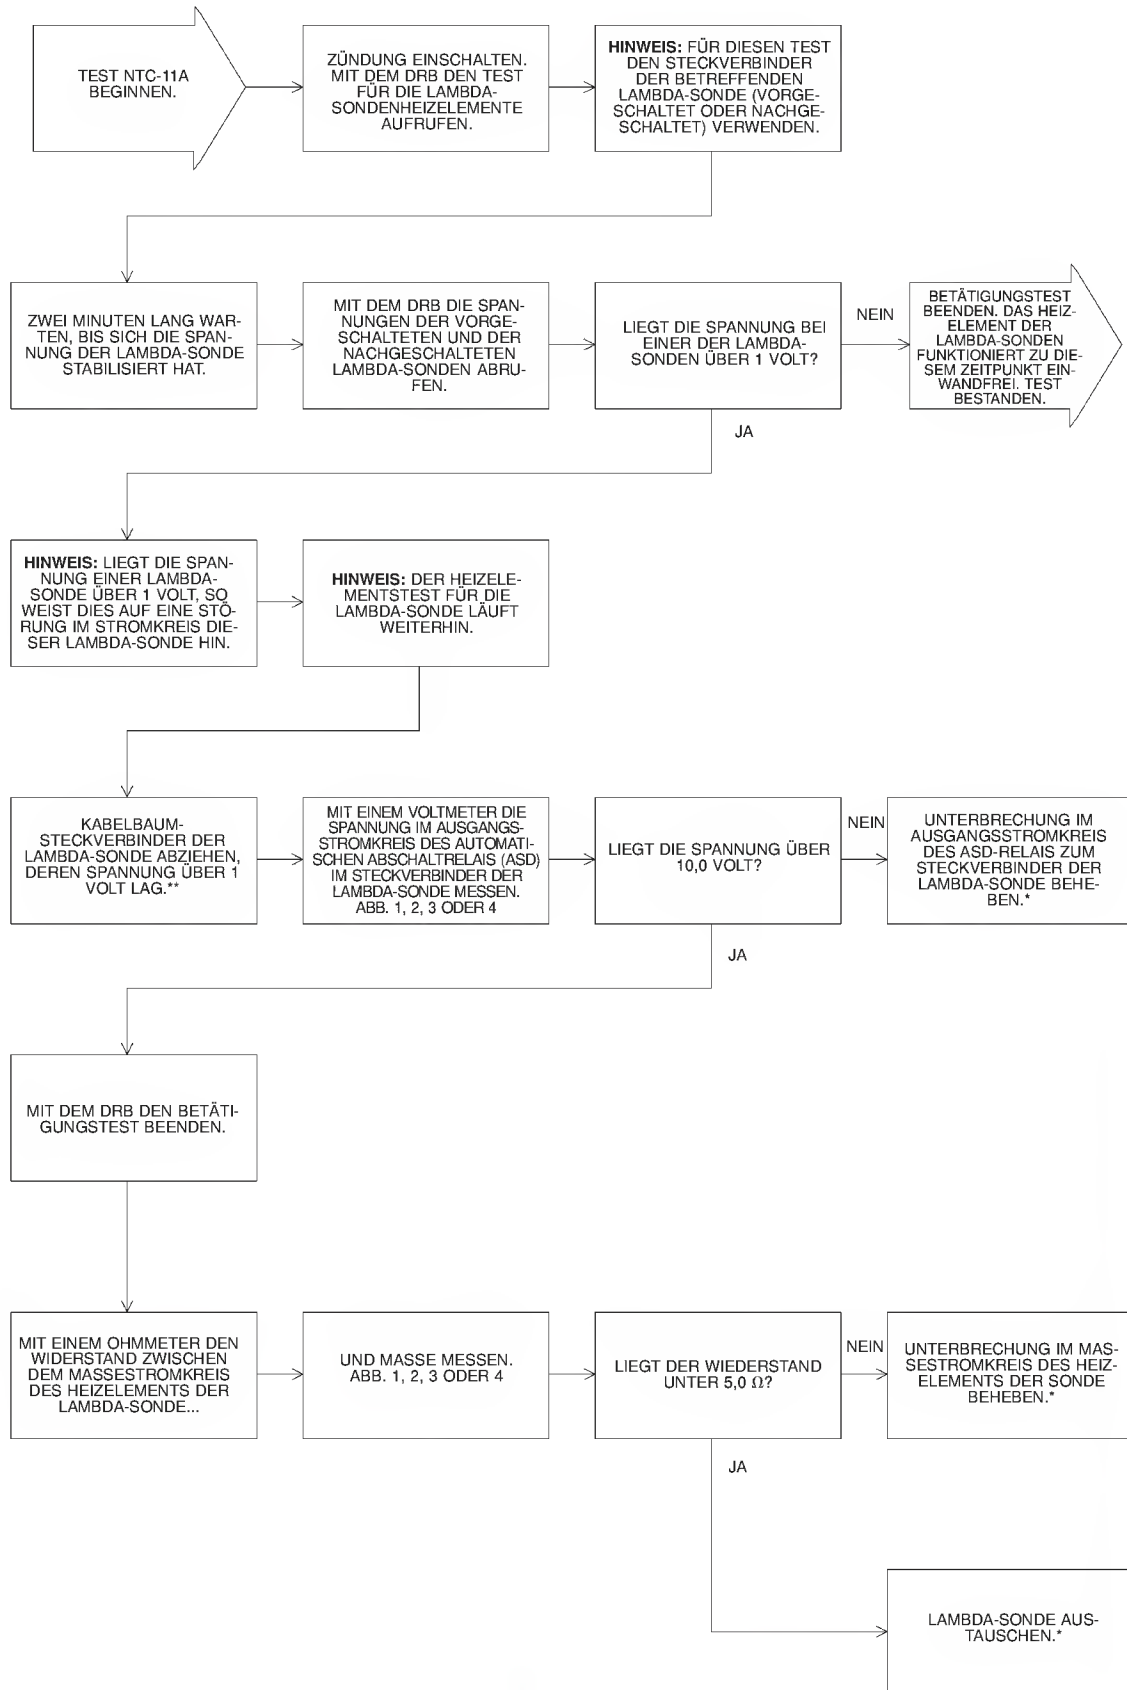

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NTC-12A

ÜBERPRÜFEN DES LEERLAUFDREHZAHGREGLERS (IAC)


Vor Test NTC-12A erst NTC-1A durchführen

TYPEN TJ/XJ

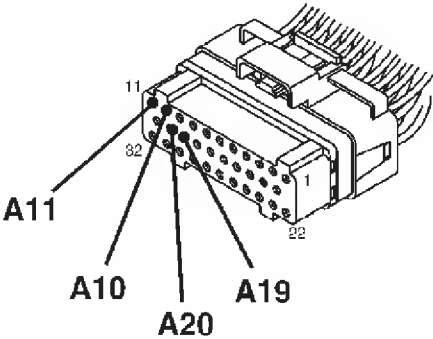

SCHWARZER STECKVERBINDER, COM-PUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A10	YL/BK	ANSTEUERUNG 3/IAC
A11	BR/WT	ANSTEUERUNG 2/IAC
A19	GY/RD	ANSTEUERUNG 4/IAC
A20	VT/BK	ANSTEUERUNG 1/IAC

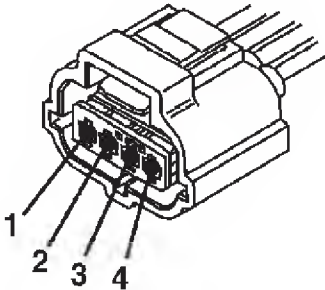

STECKVERBINDER/LEERLAUFDREH-ZAHGREGLER (IAC)

POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/BK	ANSTEUERUNG 1/IAC
2	BR/WT	ANSTEUERUNG 2/IAC
3	YL/BK	ANSTEUERUNG 3/IAC
4	GY/RD	ANSTEUERUNG 4/IAC


80b893b3

Funktionsprinzip: Der Computer/Motorsteuerung (PCM) regelt mit Hilfe des Leerlaufdrehzahlreglers (IAC) die Leerlaufdrehzahl. Der IAC-Motor regelt die Luftmenge, die über den Bypass-Kanal an der Drosselklappe vorbeigeleitet wird. Der PCM verwendet vier Ansteuerstromkreise, die für die Positionierung des Schrittmotors sorgen.

TEST NTC-12A ÜBERPRÜFEN DES LEERLAUFDREHZAHLREGLERS (IAC)

TESTS BEI STÖRUNGEN OHNE FEHLERCODEANZEIGE

Vor Test NTC-12A erst NTC-1A durchführen

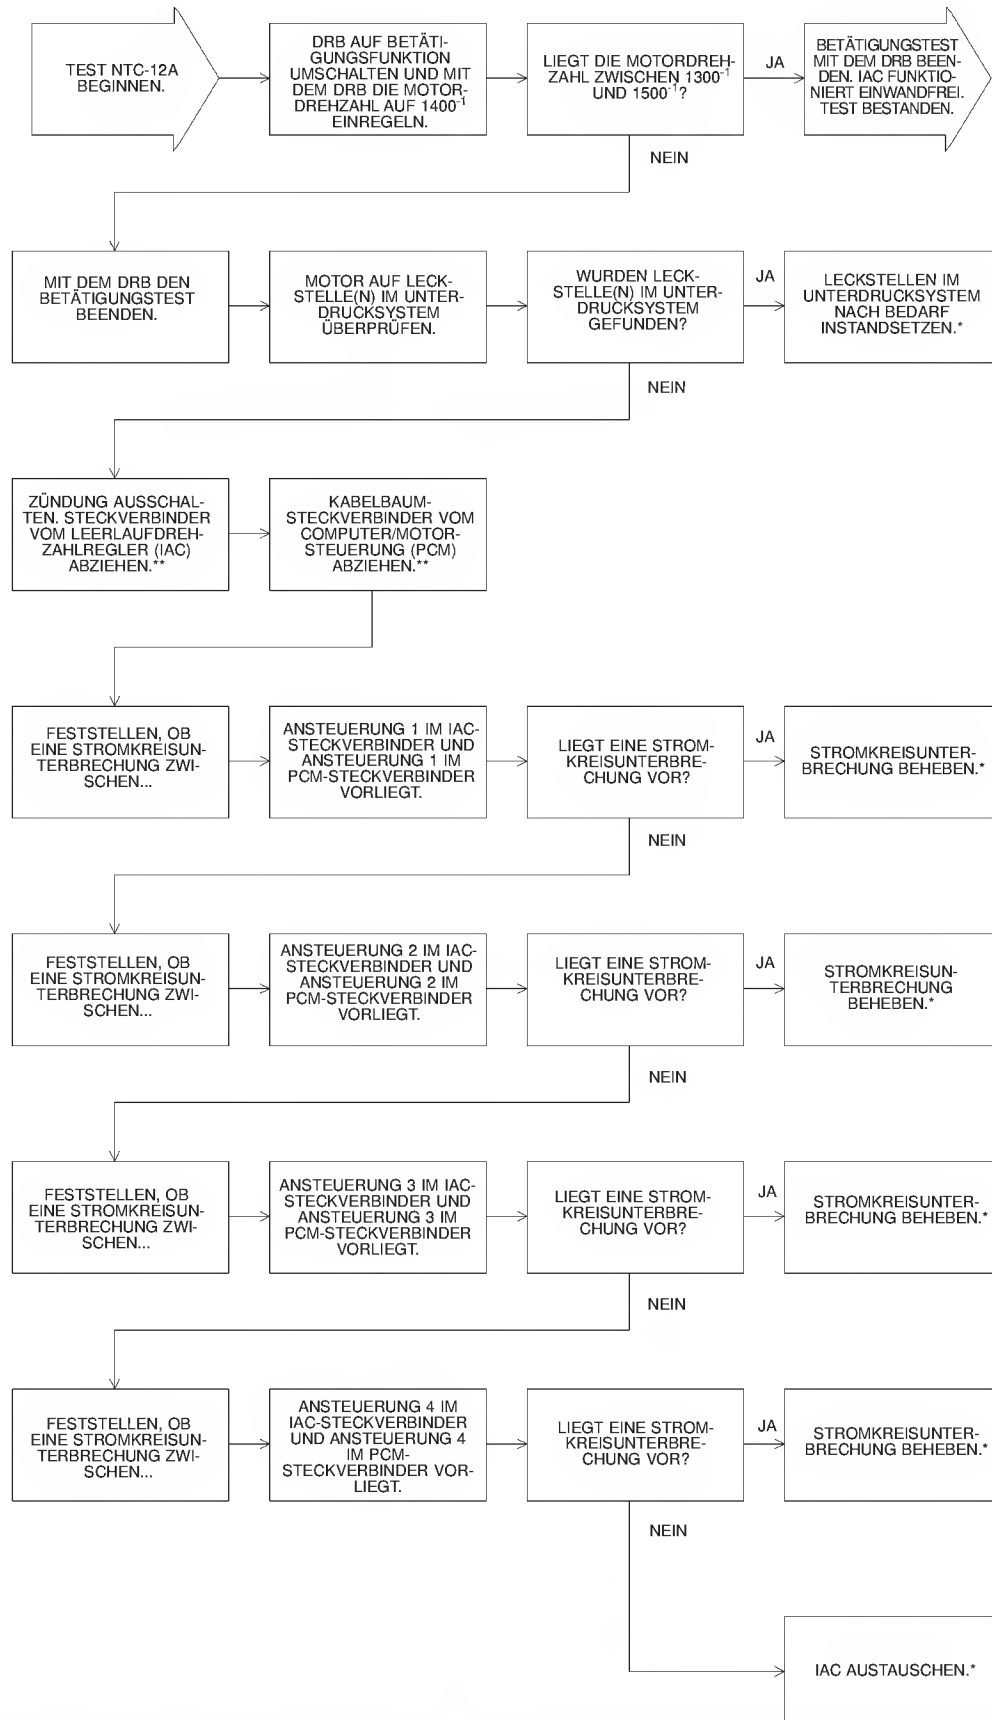

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TESTS BEI STÖRUNGEN OHNE FEHLERCODEANZEIGE

[illegible]

Vor Test NTC-13A erst NTC-1A durchführen

Alle zuvor überprüften Bauteile und Systeme funktionieren einwandfrei. Aus diesem Grund sind die nachstehend genannten nicht überwachten Bauteile und Systeme ebenfalls zu überprüfen, da auch sie als mögliche Störungsursachen in Frage kommen.

1. **STELLUNG DES ZÜNDVERTEILERS** — muß innerhalb der vorgeschriebenen Werte liegen.
2. **UNTERDRUCK DES MOTORS** — muß im Leerlauf mindestens 44 kPa (13 Zoll Hg) betragen (näheres siehe unten) †
3. **VENTILSTEUERZEITEN** — müssen innerhalb der vorgeschriebenen Werte liegen.
4. **MOTORKOMPRESSION** — muß innerhalb der vorgeschriebenen Werte liegen.
5. **AUSPUFFANLAGE** — darf nicht zugesetzt sein.
6. **KURBELGEHÄUSE-ZWANGSENTLÜFTUNG (PCV)** — darf keine Verengungen aufweisen.
7. **ANTRIEBSZAHNRAD IM MOTOR** — muß korrekt eingestellt sein.
8. **FESTBREMSDREHZAHL DES DREHMOMENTWANDLERS** — muß den vorgeschriebenen Werten entsprechen (nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe).
9. **BREMSKRAFTVERSTÄRKER** — darf keine undichten Stellen in den Unterdruckleitungen aufweisen.
10. **KRAFTSTOFF** — darf keine Verunreinigungen aufweisen.
11. **EINSPRITZVENTILE** — auf zugesetzte oder verengte Einspritzventile bzw. falsch angeschlossene Kabel überprüfen.

HINWEIS: Falls direkt zuvor die Funktion der Lambda-Sonde geprüft wurde und die Anzeige fett bzw. mager nicht durch eines der oben beschriebenen Bauteile verursacht wurde, den Computer/Motorsteuerung (PCM) austauschen und anschließend TEST-VER-2A (Probefahrt) durchführen.

Zündverteilereinstellung mit Hilfe des DRB III® vornehmen.

DRB am Steckverbinder/Datenübertragung anschließen und aus dem Menü "SET SYNC" (Synchronsignal einstellen) wählen. **VORSICHT:** Der nachstehende Test wird bei laufendem Motor durchgeführt. Keinesfalls in die Nähe von sich drehenden Bauteilen kommen!

Motor anlassen und DRB-Anzeige beobachten. Bei korrekter Stellung des Zündverteilers erscheint die Meldung IN RANGE (innerhalb des Regelbereichs) zusammen mit 0°. Nach Bedarf zum Verstellen des Zündverteilers die Klemmschraube der Zündverteilerhalterung lösen und den Zündverteiler so weit drehen, bis er möglichst nahe an 0° liegt und die Meldung IN RANGE erscheint. Klemmschraube mit einem Anzugsmoment von 22,5 N·m (200 in. lbs.) festziehen.

HINWEIS: Eine Änderung der Stellung des Zündverteilers hat keine Auswirkung auf den Zündzeitpunkt. Der Zündzeitpunkt wird vom Computer/Motorsteuerung (PCM) bestimmt.

† Die nachstehend genannten Meßwerte deuten lediglich auf mögliche mechanische Störungen des Motors hin.



NORMALER ANZEIGEBEREICH BEI LEERLAUFDREHZAHL



DURCHGEBRANNTES ZYLINDERKOPFDICHTUNG BEI LEERLAUFDREHZAHL



NORMALER ANZEIGEBEREICH (BEI SCHNELLER BESCHLEUNIGUNG BZW. VERZÖGERUNG)



VERSCHLISSENE KOLBENRINGE BZW. VERDÜNNTES ÖL (BEI SCHNELLER BESCHLEUNIGUNG BZW. VERZÖGERUNG)



STEUERZEITEN ZU SPÄT, UNTERDRUCKABFALL DURCH UNDICHTHEITEN BEI LEERLAUFDREHZAHL



ZUGESetzte AUSPUFFANLAGE (ANSAUG-UNTERDRUCK FÄLLT MIT STEIGENDER MOTORDREHZAHL IN RICHTUNG NULL AB)



VENTIL DICHTET SCHLECHT BEI LEERLAUFDREHZAHL



VENTIL KLEMMT BEI LEERLAUFDREHZAHL



VERSCHLISSENE VENTILFÜHRUNGEN (STABILISIERT SICH MIT STEIGENDER MOTORDREHZAHL)




VERSCHLISSENE VENTILFEDERN (WIRD MIT STEIGENDER MOTORDREHZAHL DEUTLICHER)

TEST NTC-15A

ÜBERPRÜFEN DES TEMPERATURFÜHLERS/SPANNUNGSREGELUNG

Vor Test NTC-15A erst NTC-1A durchführen

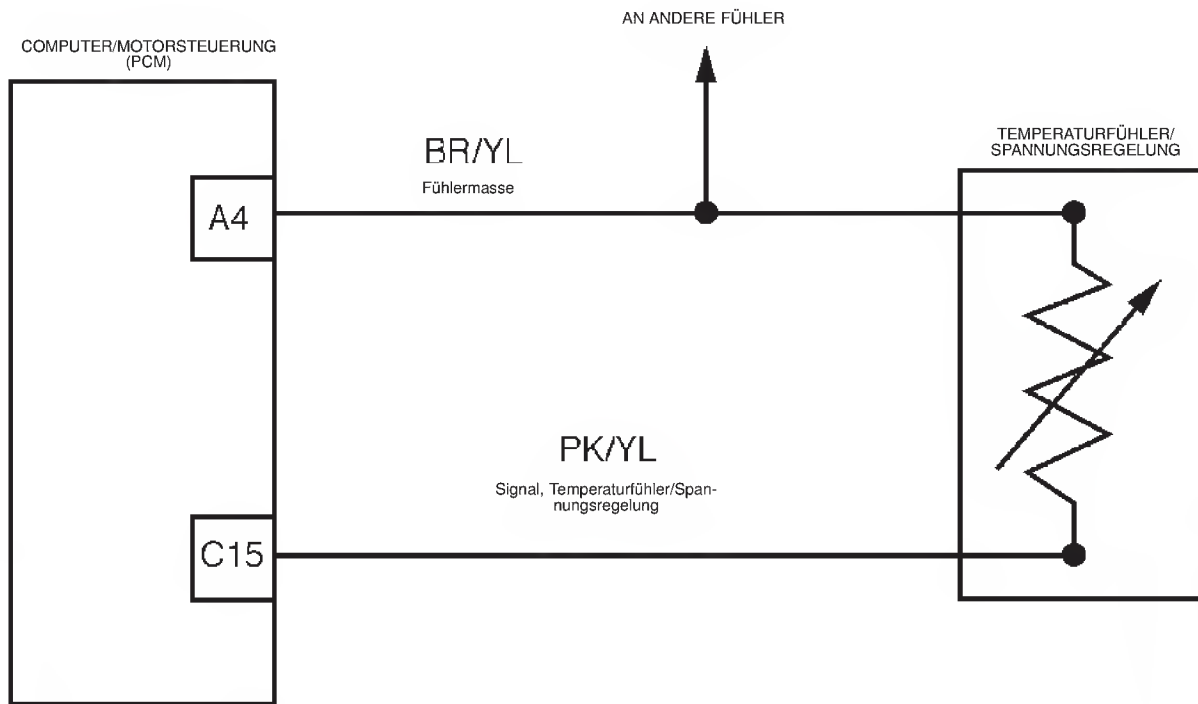


80b118ad

TEST NTC-15A**ÜBERPRÜFEN DES TEMPERATURFÜHLERS/SPANNUNGSREGELUNG**

TESTS BEI STÖRUNGEN OHNE FEHLERCODEANZEIGE

Vor Test NTC-11A erst NTC-1A durchführen

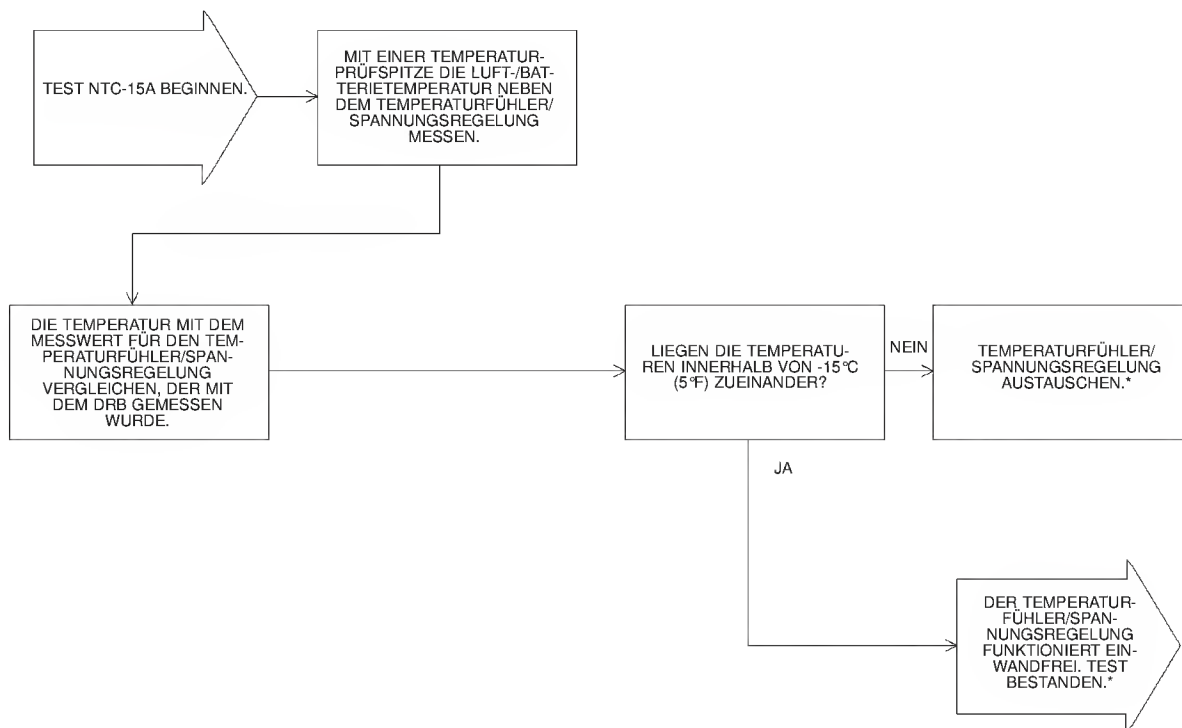

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NTC-17A

ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFDAMPF-ABSAUGANLAGE

Vor TEST NTC-17A erst NTC-1A durchführen

TYP TJ

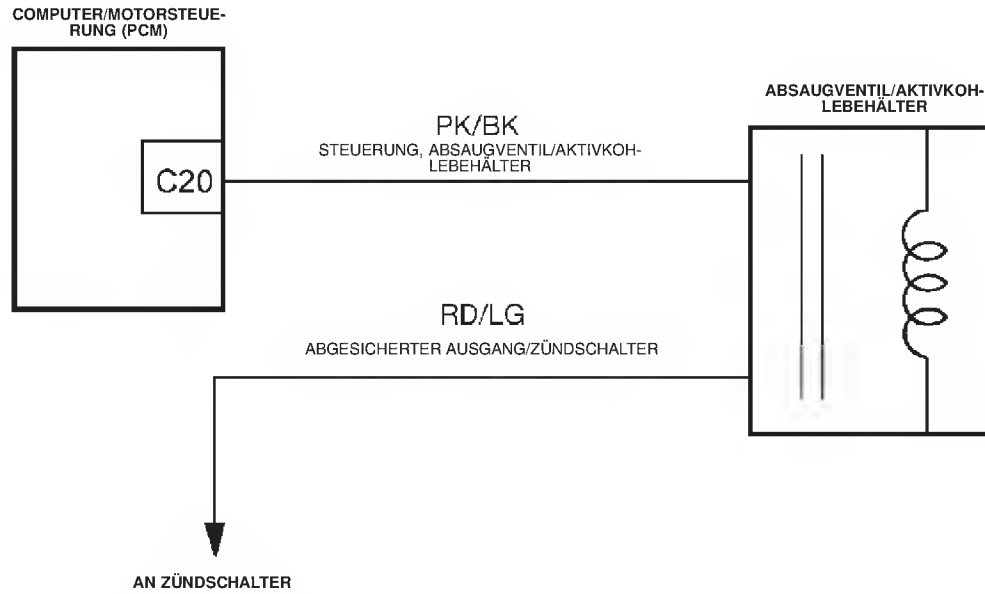


ABB. 1

80d09ab9

TYP XJ

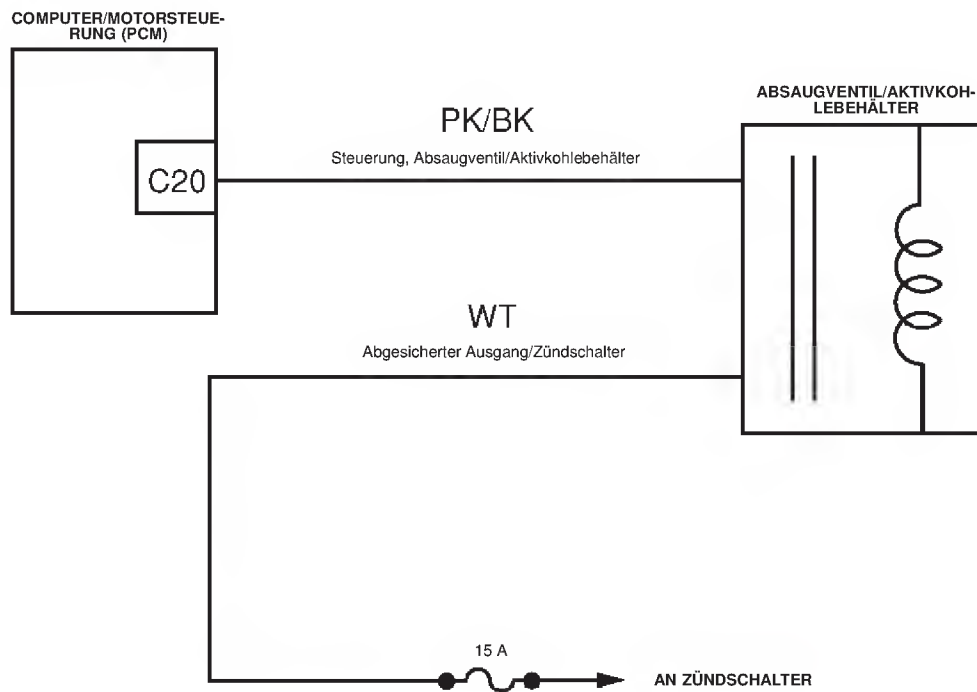



ABB. 2

80b6f0d5

TEST NTC-17A ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFDAMPF-ABSAUGANLAGE


TESTS BEI STÖRUNGEN OHNE FEHLERCODEANZEIGE

Vor TEST NTC-17A erst NTC-1A durchführen

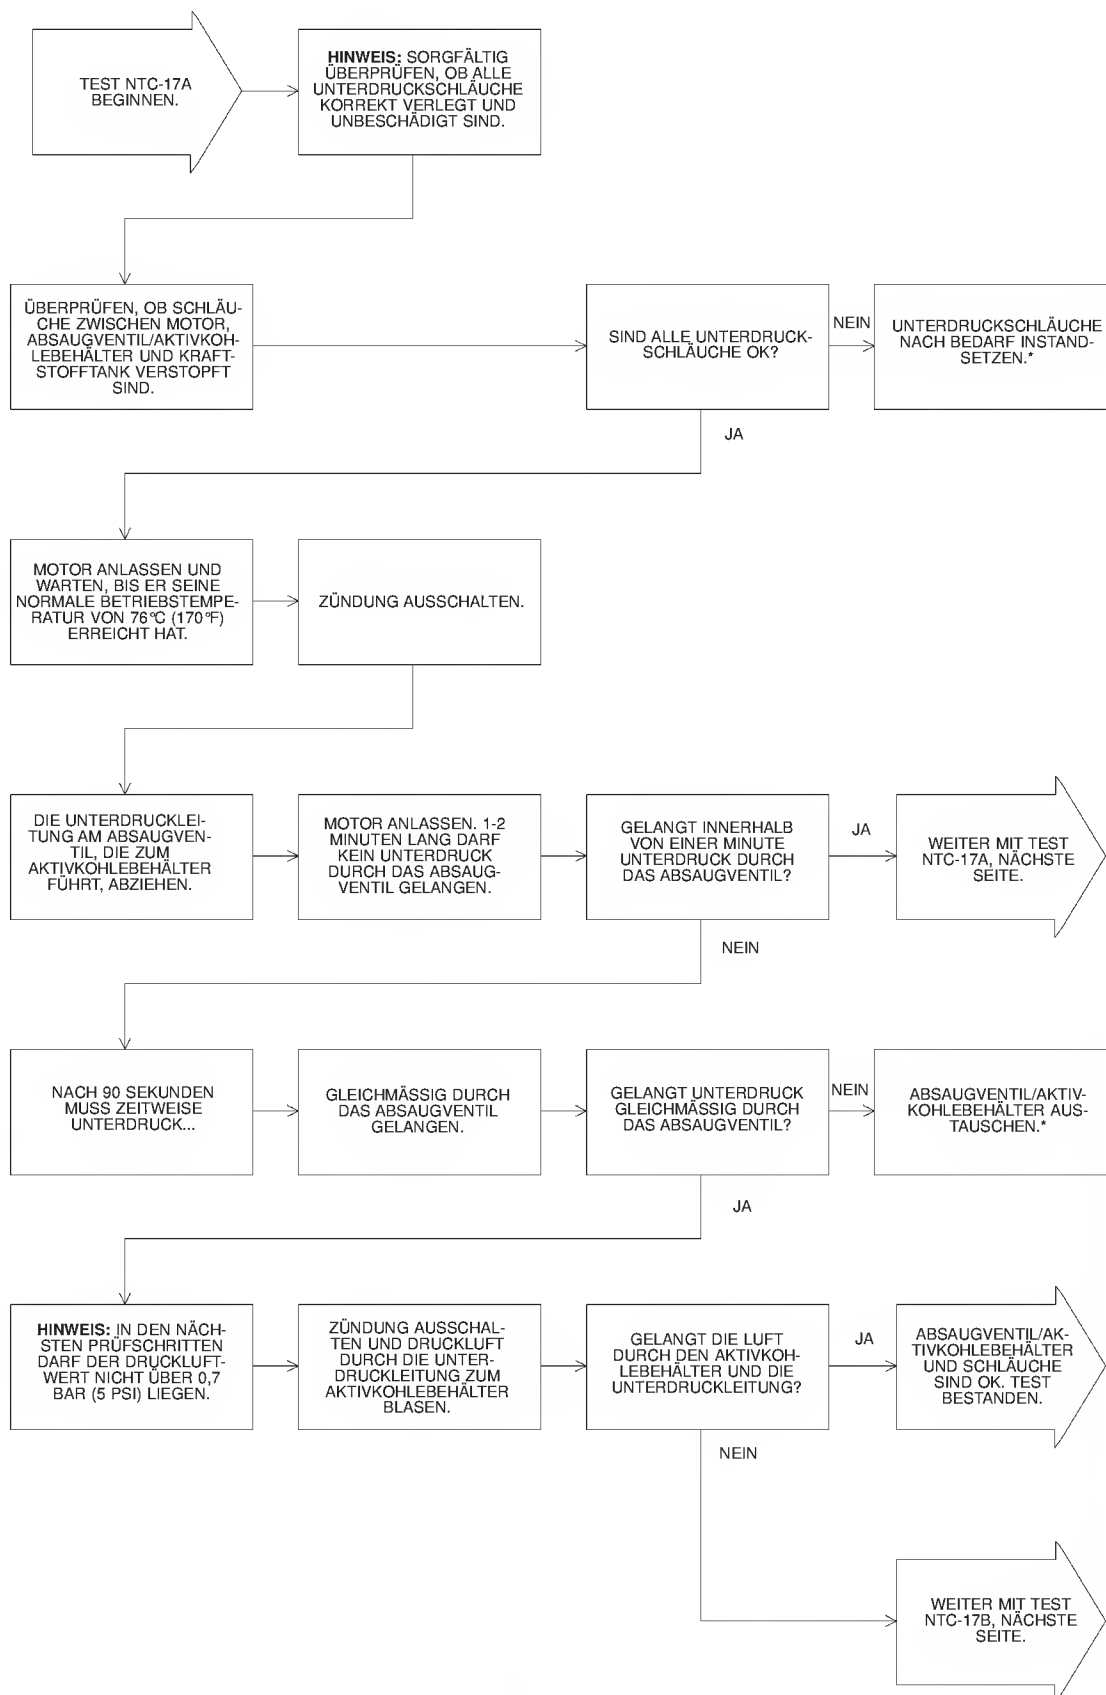


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

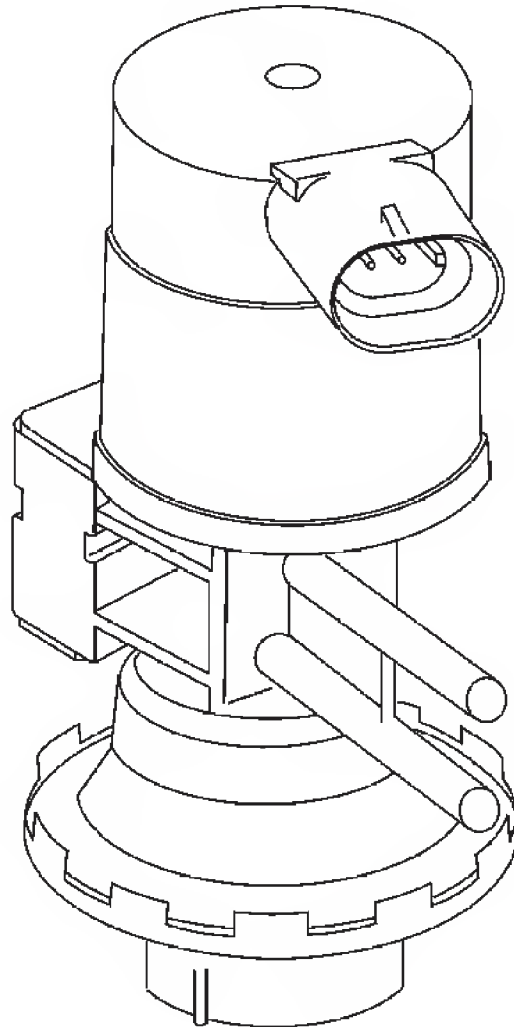

80b27d34

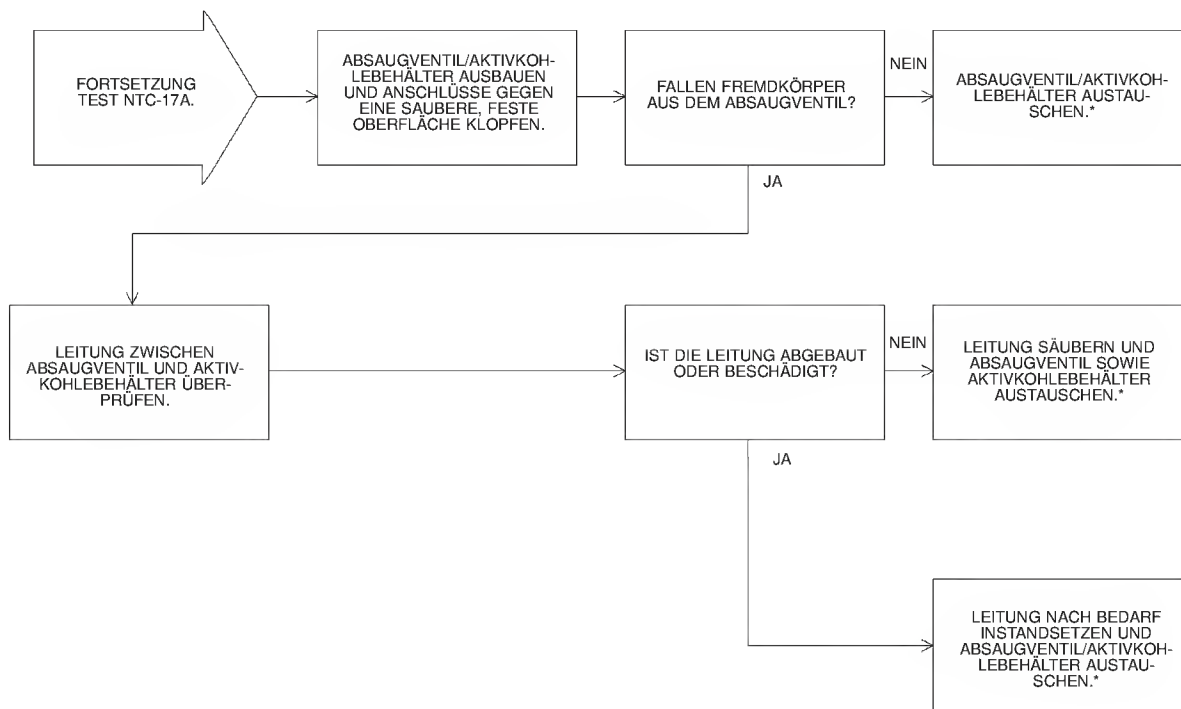


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NTC-17B

ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFDAMPF-ABSAUGANLAGE

Vor TEST NTC-17B erst NTC-17A durchführen

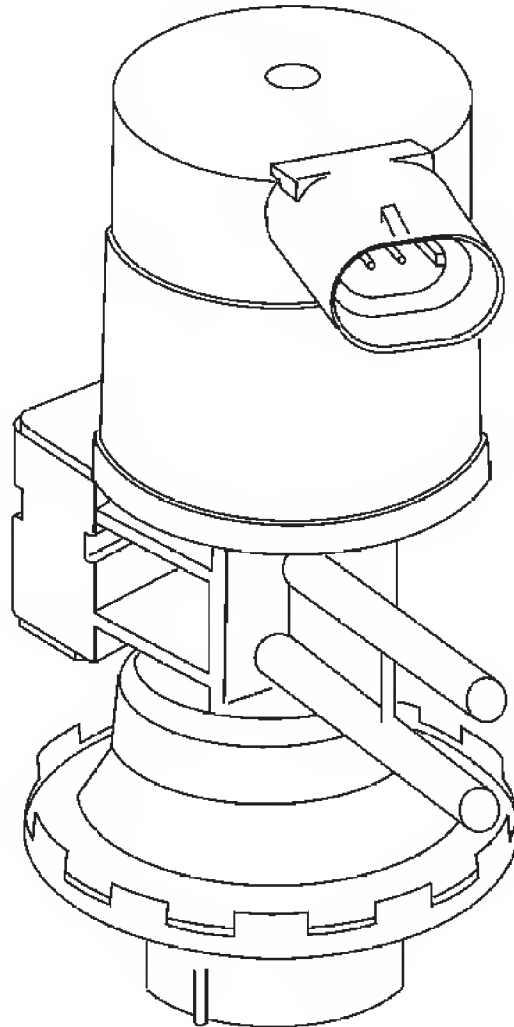


80b27d34

TEST NTC-17B ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFDAMPF-ABSAUGANLAGE

TESTS BEI STÖRUNGEN OHNE FEHLERCODEANZEIGE

Vor TEST NTC-17B erst NTC-17A durchführen

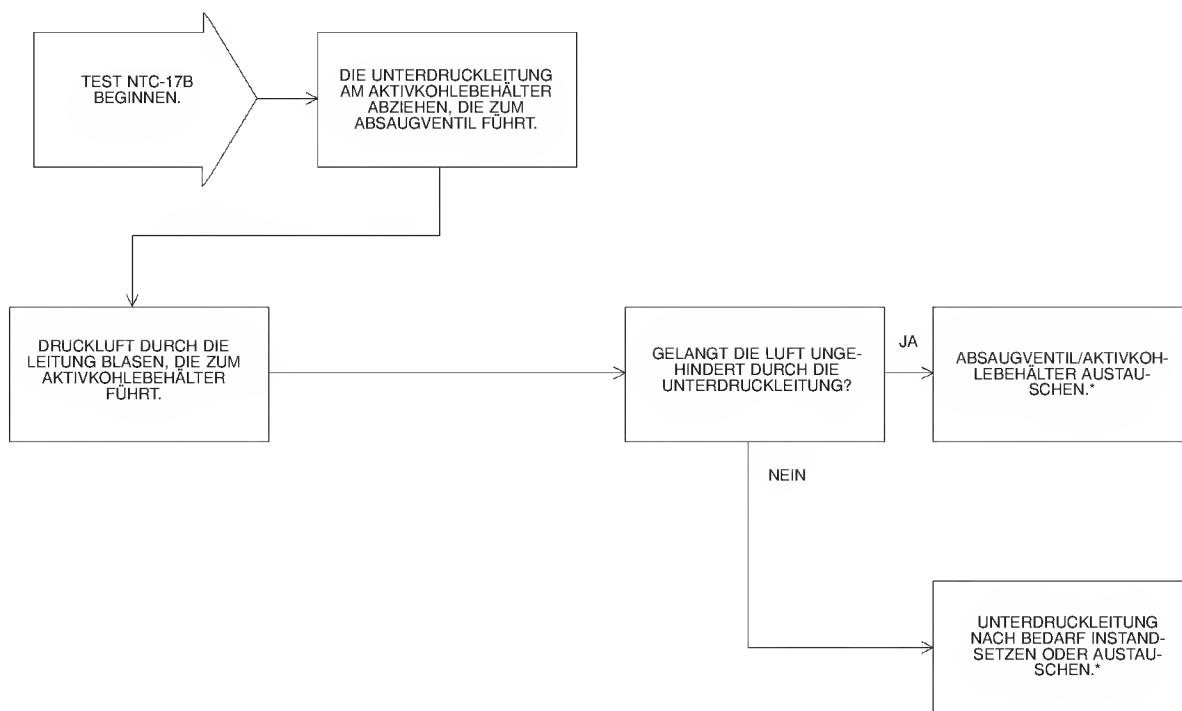

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NTC-19A

ÜBERPRÜFEN DES ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLERS (IAT)

Vor TEST NTC-19A erst NTC-1A durchführen


TYP TJ

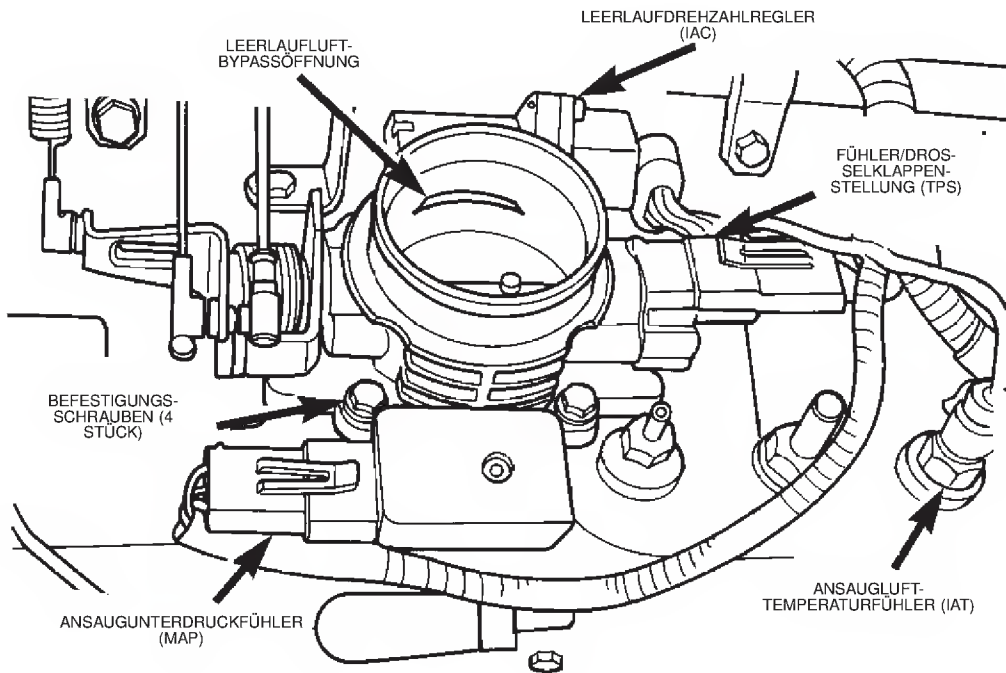

80524e3c


ABB. 1

TYP XJ

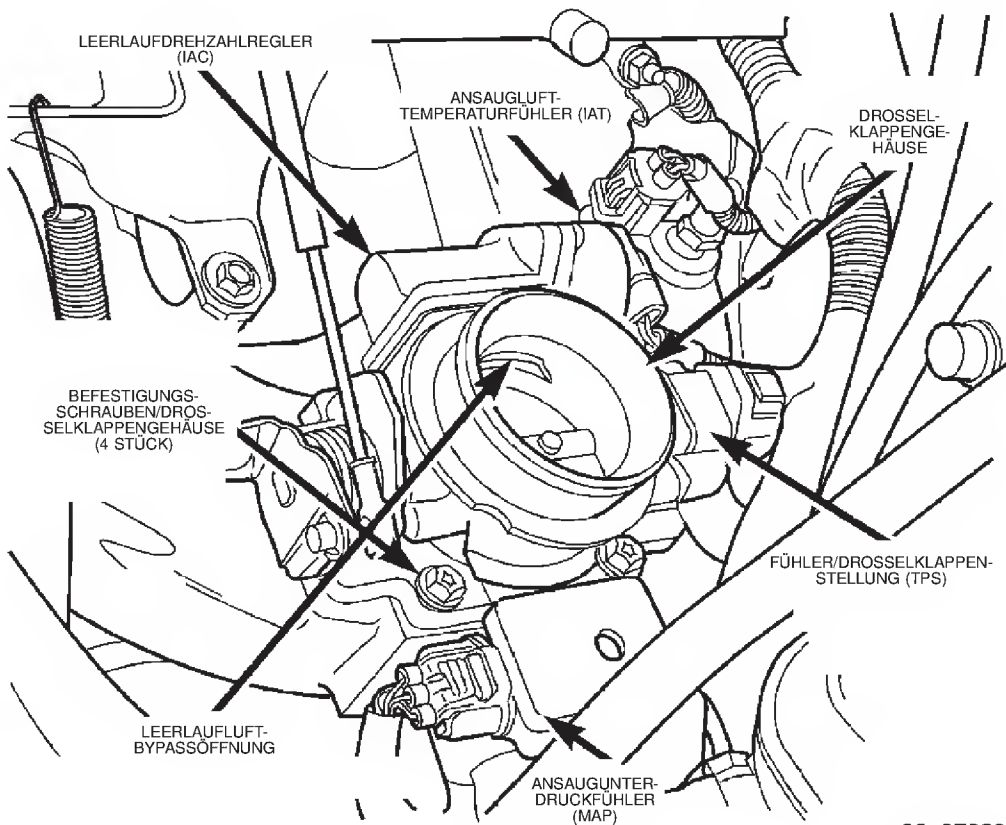

80a87223

ABB. 2

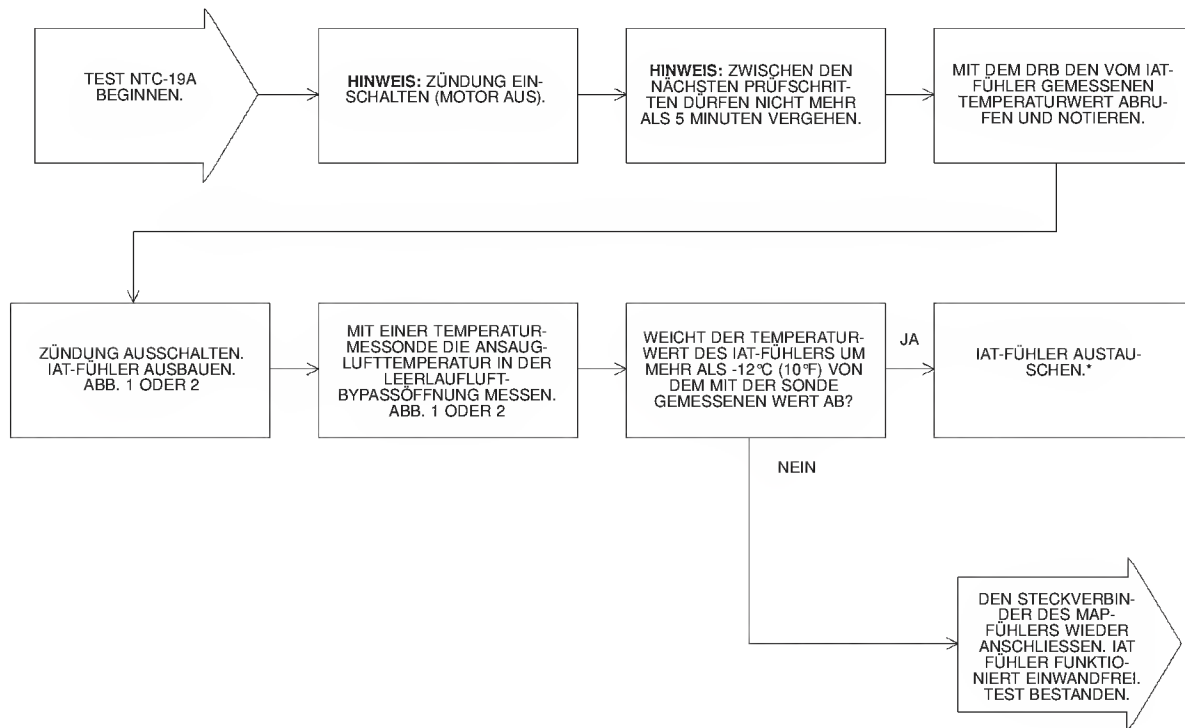TEST NTC-19A**ÜBERPRÜFEN DES ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLERS (IAT)****TESTS BEI STÖRUNGEN OHNE FEHLERCODEANZEIGE****Vor TEST NTC-19A erst NTC-1A durchführen**

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NTC-20A

ÜBERPRÜFEN DES PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTERS

Vor TEST NTC-20A erst NTC-1A durchführen

TYP XJ MIT 4.0L-MOTOR UND AUTOMATIKGETRIEBE

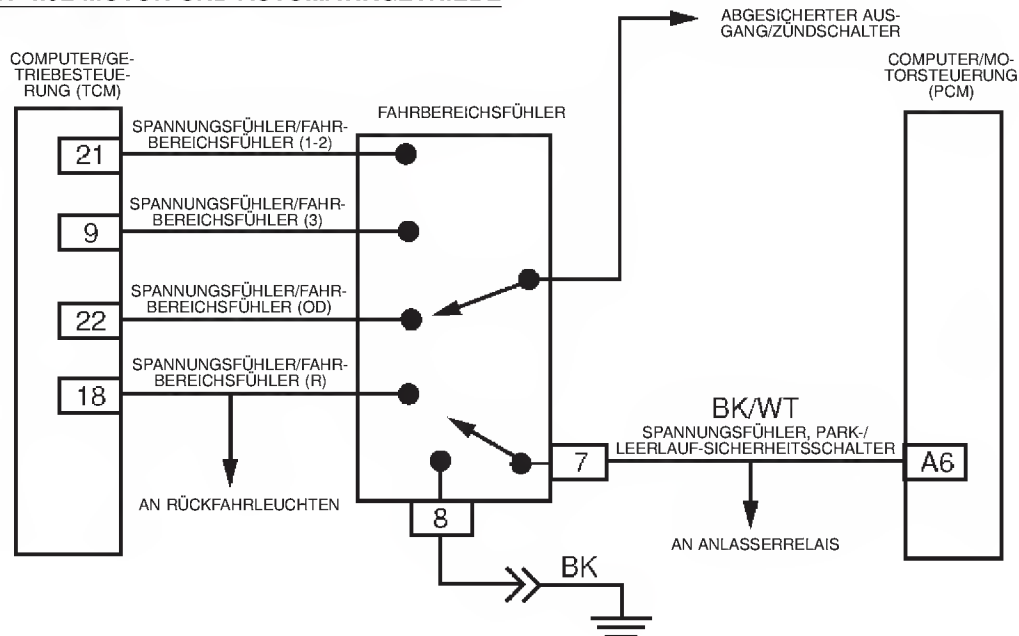

80b76ec9

TYP XJ MIT 4.0L-MOTOR UND AUTOMATIKGETRIEBE


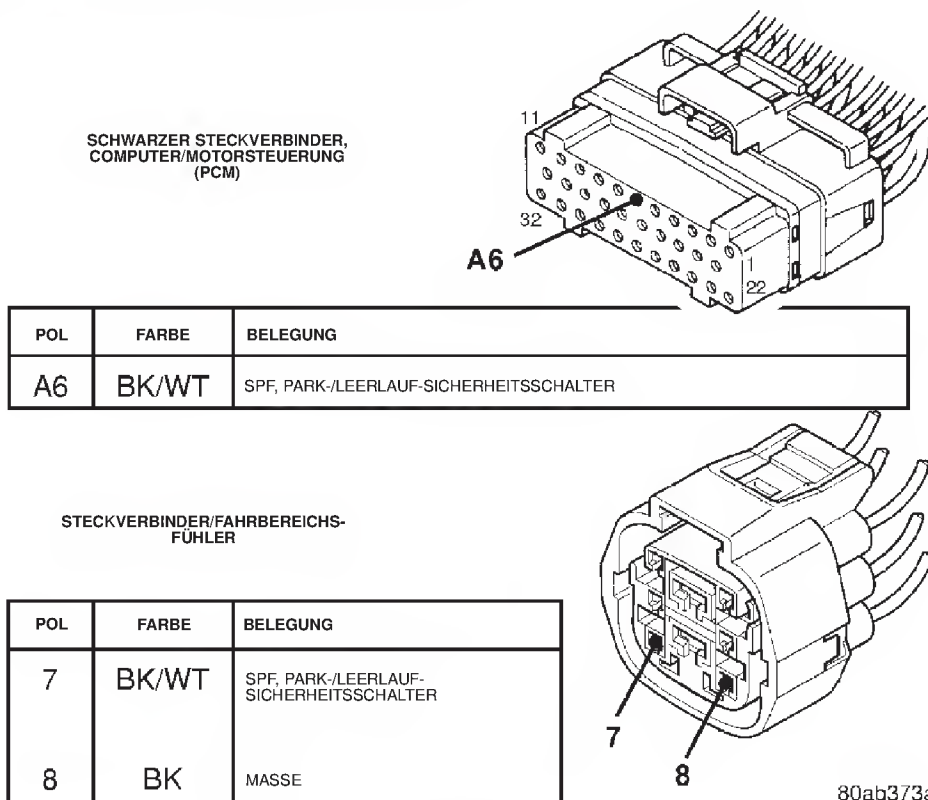


ABB. 1

TEST NTC-20A ÜBERPRÜFEN DES PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTERS

TESTS BEI STÖRUNGEN OHNE FEEHLERCODEANZEIGE

Vor TEST NTC-20A erst NTC-1A durchführen

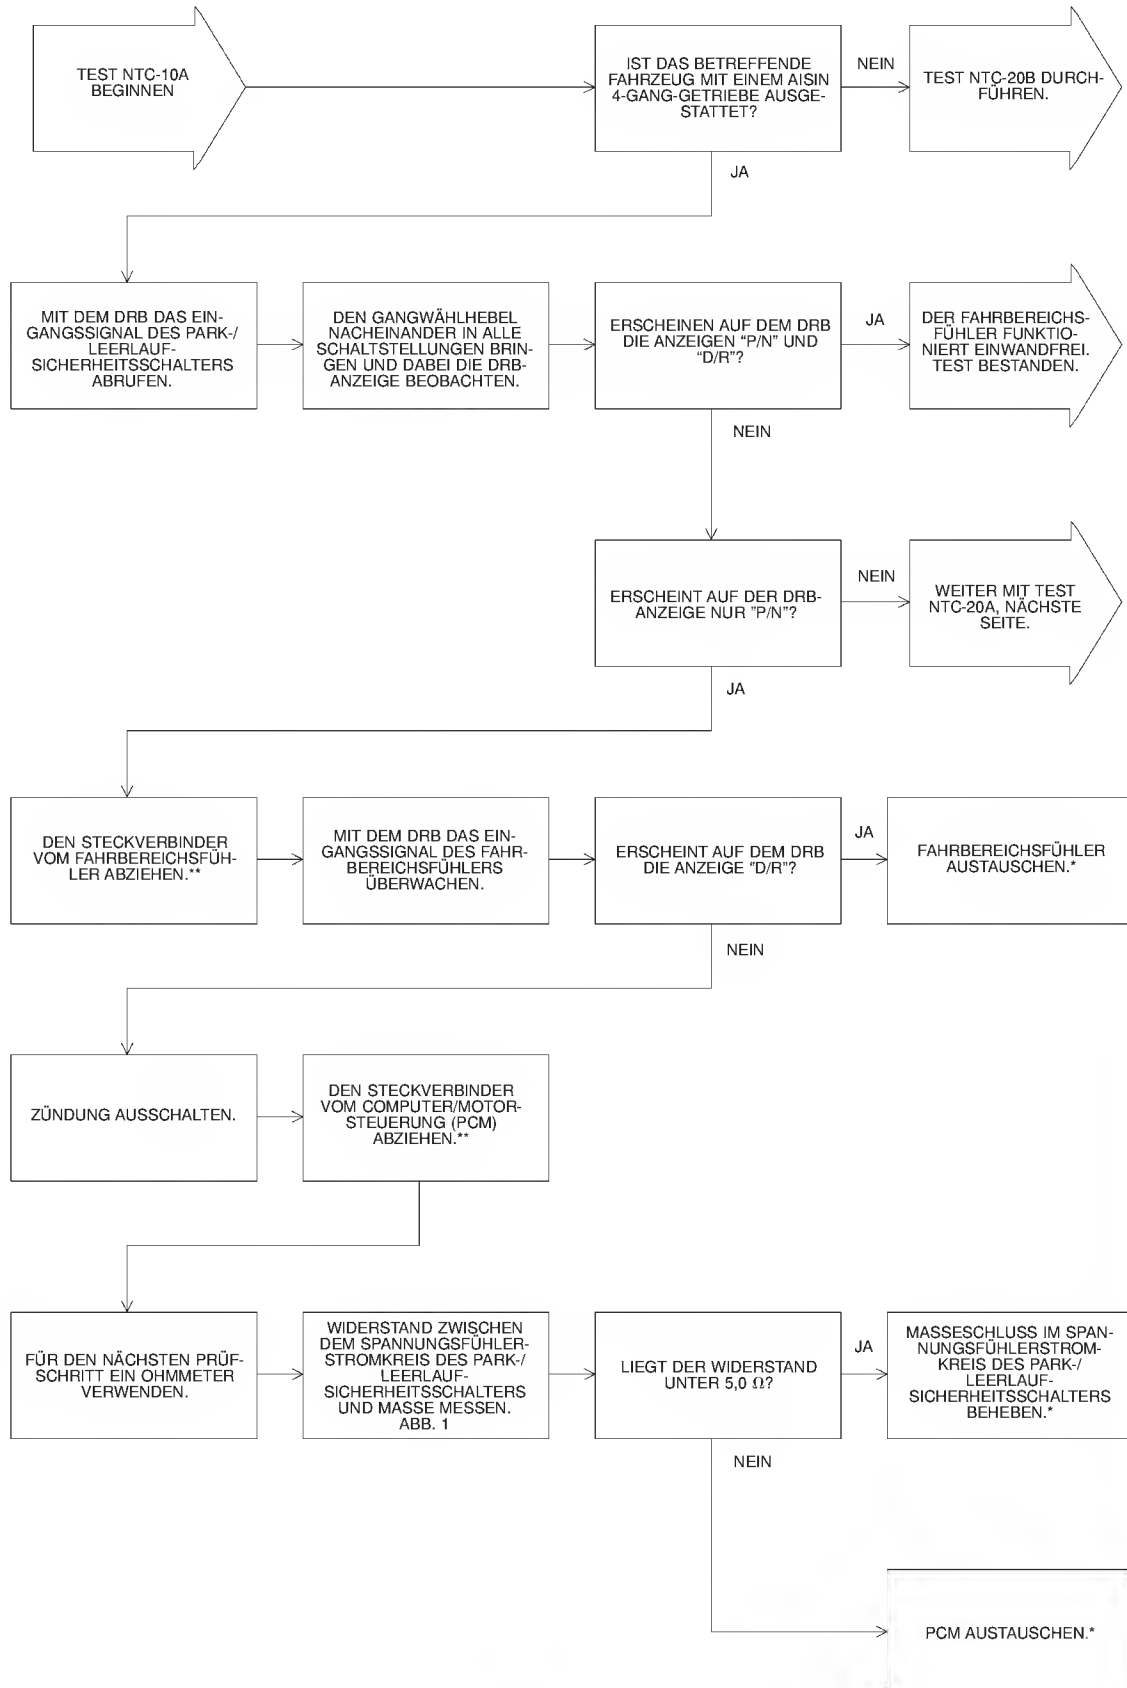


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYP XJ MIT 4.0L-MOTOR UND AUTOMATIKGETRIEBE


SCHWARZER STECKVERBINDER,
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

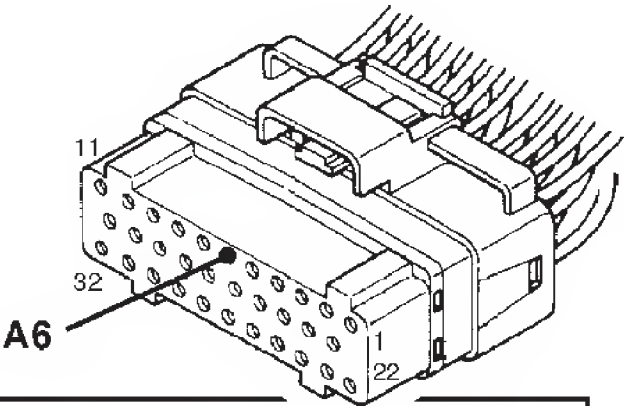

POL	FARBE	BELEGUNG
A6	BK/WT	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER


STECKVERBINDER/FAHRBEREICHS-
FÜHLER

POL	FARBE	BELEGUNG
7	BK/WT	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
8	BK	MASSE

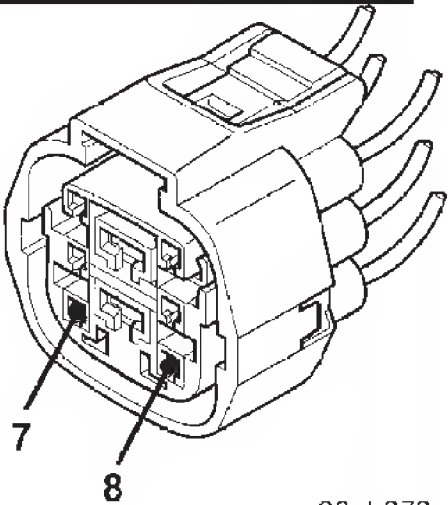

80ab373a

ABB. 1

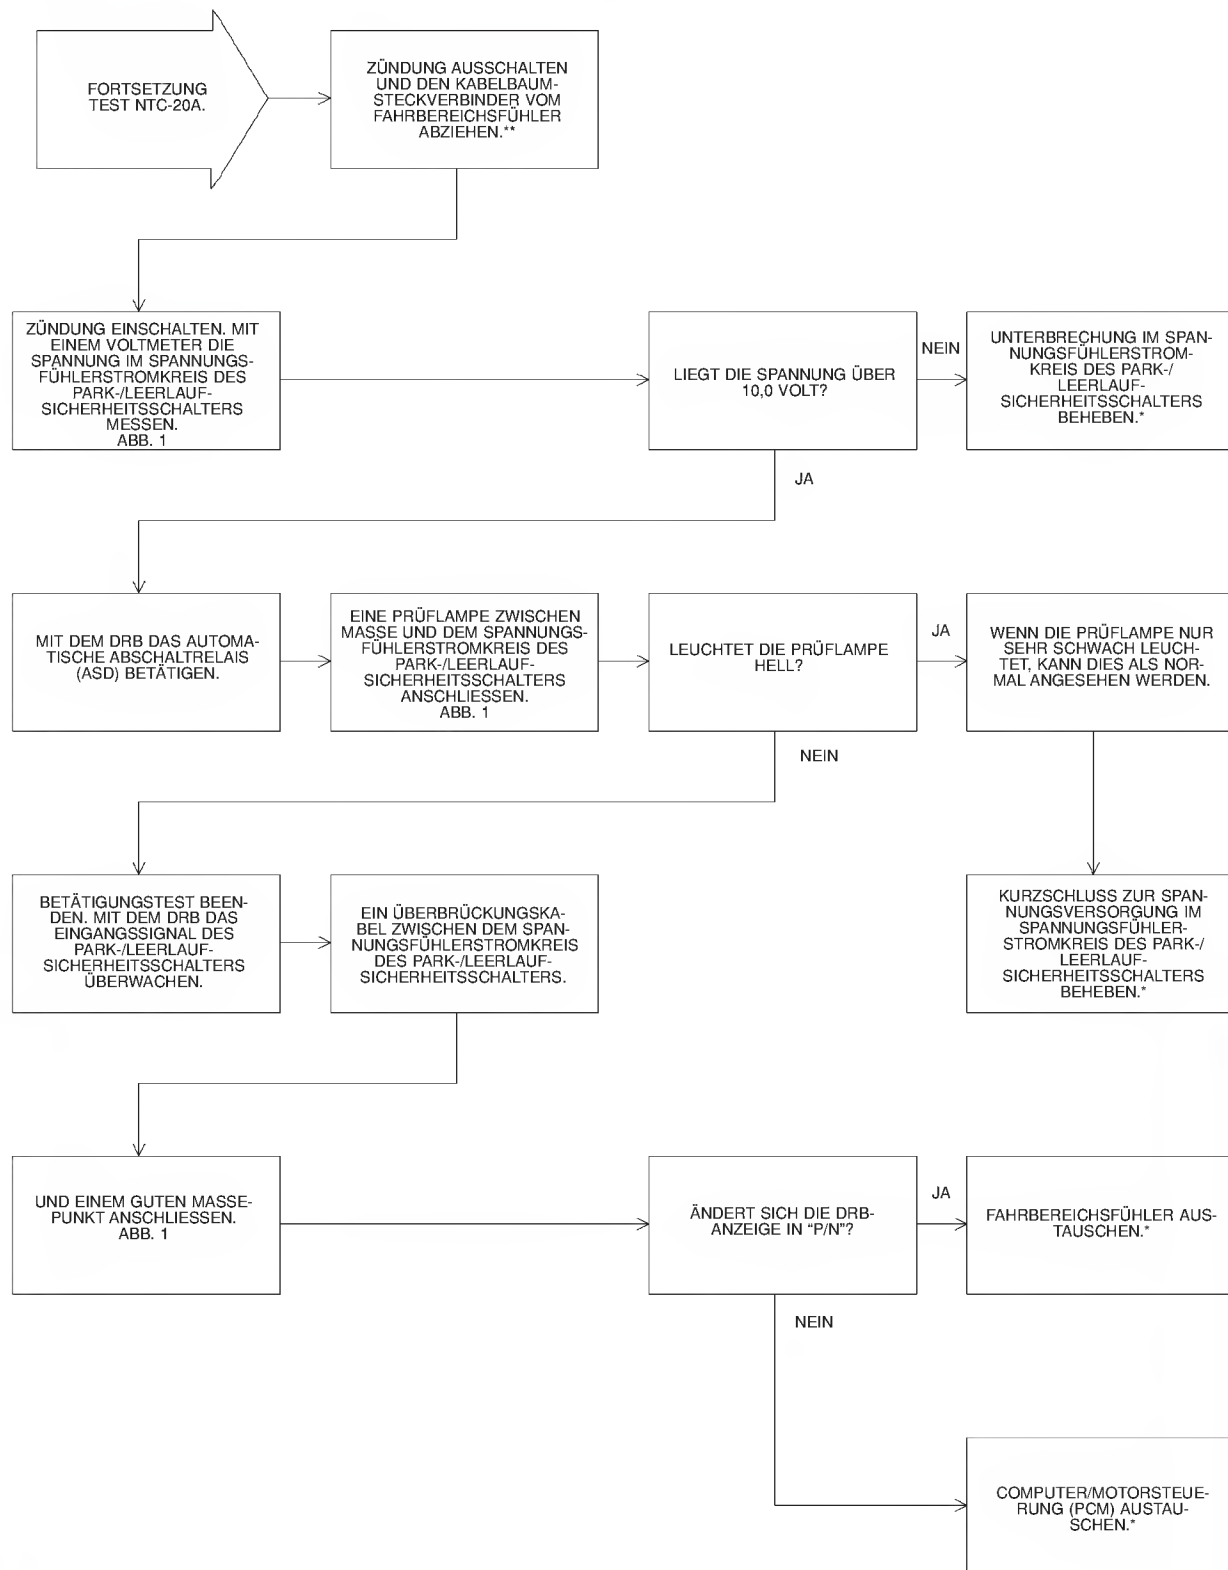

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NTC-20B

ÜBERPRÜFEN DES PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTERS


Vor TEST NTC-20B erst NTC-21A durchführen

TYP TJ MIT 2.5L-MOTOR UND 4.0L-MOTOR MIT AUTOMATIKGETRIEBE

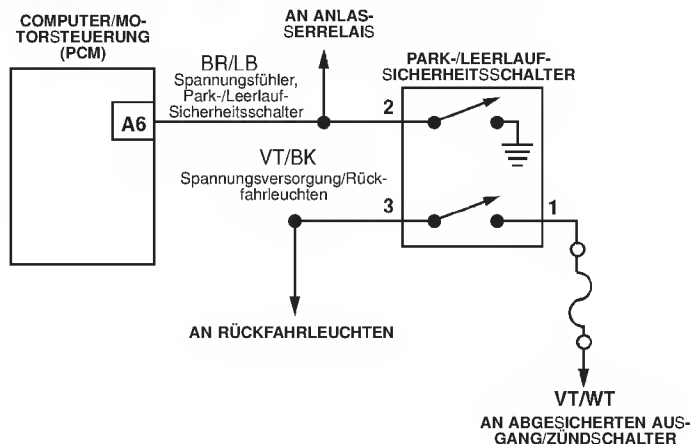


80b11885

TYP XJ MIT 2.5L-MOTOR UND AUTOMATIKGETRIEBE

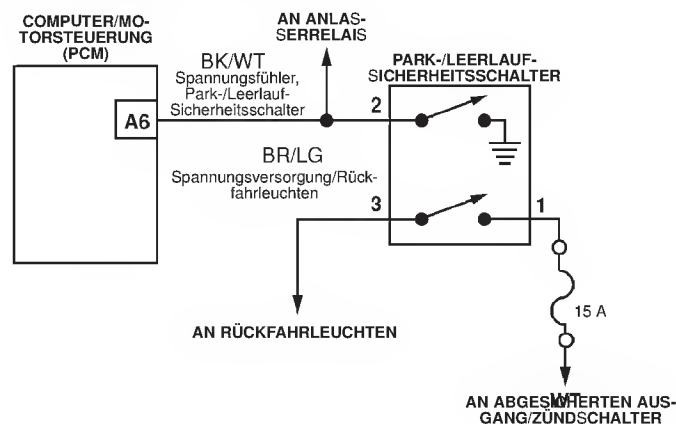

80b6f0d6


TYPEN TJ/XJ MIT 3-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE

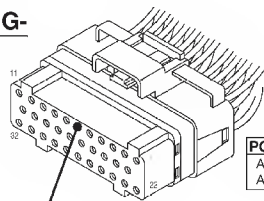

A6

SCHWARZER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A6	BK/WT	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER (TYP XJ MIT 2.5L-MOTOR)
A6	BR/LB	SPV, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER (TYP TJ MIT 2.5L-/4.0L-MOTOR)

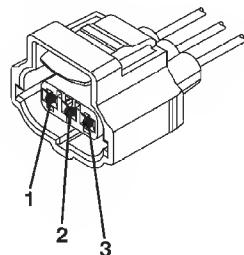

STECKVERBINDER, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER

TYP XJ MIT 2.5L-MOTOR UND AUTOMATIKGETRIEBE

POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
2	BK/WT	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
3	BR/LG	SPV/RÜCKFAHRLEUCHTEN

TYP TJ MIT 2.5L-/4.0L-MOTOR UND AUTOMATIKGETRIEBE

POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
2	BR/LB	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
3	VT/BK	SPV/RÜCKFAHRLEUCHTEN

ABB. 1


80b76ec8

```

graph TD
    Start([TEST NTC-20B  
BEGINNEN.]) --> Step1[MIT DEM DRB DAS EINGANGSSIGNAL DES PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTERS ABRUFEN.]
    Step1 --> Step2[GANGWÄHLHEBEL NACH-EINANDER IN DIE EINZEL-NEN SCHALTSTELLUNGEN BRINGEN UND DABEI DIE DRB-ANZEIGE BEOBSACH-TEN.]
    Step2 --> Step3{ERSCHEINEN AUF DEM DRB DIE ANZEIGEN "P/N" UND "D/R"?}
    Step3 -- JA --> End1([DER PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER FUNKTIONIERT EIN-WANDFREI. TEST BESTANDEN.])
    Step3 -- NEIN --> Step4{ERSCHEINT AUF DEM DRB NUR DIE ANZEIGE "P/N"?}
    Step4 -- JA --> End2([WEITER MIT TEST NTC-20B, NÄCHSTE SEITE.])
    Step4 -- NEIN --> Step5[DEN KABELBAUM-STECKVERBINDER VOM FAHRBEREICHSFÜHLER ABZIEHEN.**]
    Step5 --> Step6[EINGANGSSIGNAL DES PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTERS MIT DEM DRB ÜBERWA-CHEN.]
    Step6 --> Step7{ERSCHEINT AUF DEM DRB DIE ANZEIGE "D/R"?}
    Step7 -- JA --> End3[FAHRBEREICHSFÜHLER AUSTAUSCHEN.*]
    Step7 -- NEIN --> Step8[ZÜNDUNG AUSSCHALTEN.]
    Step8 --> Step9[DEN KABELBAUM-STECKVERBINDER VOM COMPUTER/MOTORSTEU-ERUNG (PCM) ABZIEHEN.**]
    Step9 --> Step10[FÜR DEN NÄCHSTEN PRÜF-SCHRITT EIN OHMMETER VERWENDEN.]
    Step10 --> Step11[WIDERSTAND ZWISCHEN DEM SPANNUNGSFÜHLER-STROMKREIS DES PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTERS UND MASSE MESSEN. ABB. 1]
    Step11 --> Step12{LIEGT DER WIDERSTAND UNTER 5,0 Ω?}
    Step12 -- JA --> End4[MASSESCHLUSS IM SPAN-NUNGSFÜHLERSTROM-KREIS DES PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTERS BEHEBEN.*]
    Step12 -- NEIN --> End5[PCM AUSTAUSCHEN.*]
  
```


****Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.**

TYPEN TJ/XJ MIT 3-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE

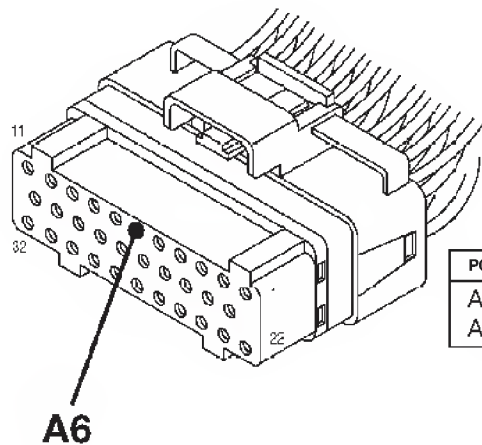

SCHWARZER STECKVERBINDER,
COMPUTER/MOTORTSTEUERUNG
(PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A6	BK/WT	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER (TYP XJ MIT 2.5L-MOTOR)
A6	BR/LB	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER (TYP TJ MIT 2.5L-/4.0L-MOTOR)

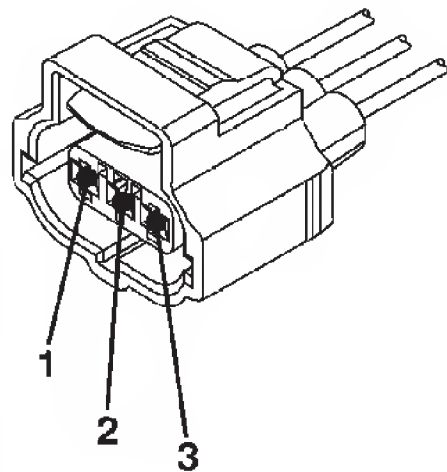

STECKVERBINDER, PARK-/LEERLAUF-
SICHERHEITSSCHALTER

TYP XJ MIT 2.5L-MOTOR UND AUTOMATIKGETRIEBE


POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
2	BK/WT	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
3	BR/LG	SPV/RÜCKFAHRLEUCHTEN

TYP TJ MIT 2.5L-/4.0L-MOTOR UND AUTOMATIKGETRIEBE

POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
2	BR/LB	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
3	VT/BK	SPV/RÜCKFAHRLEUCHTEN

80b76ec8

ABB. 1

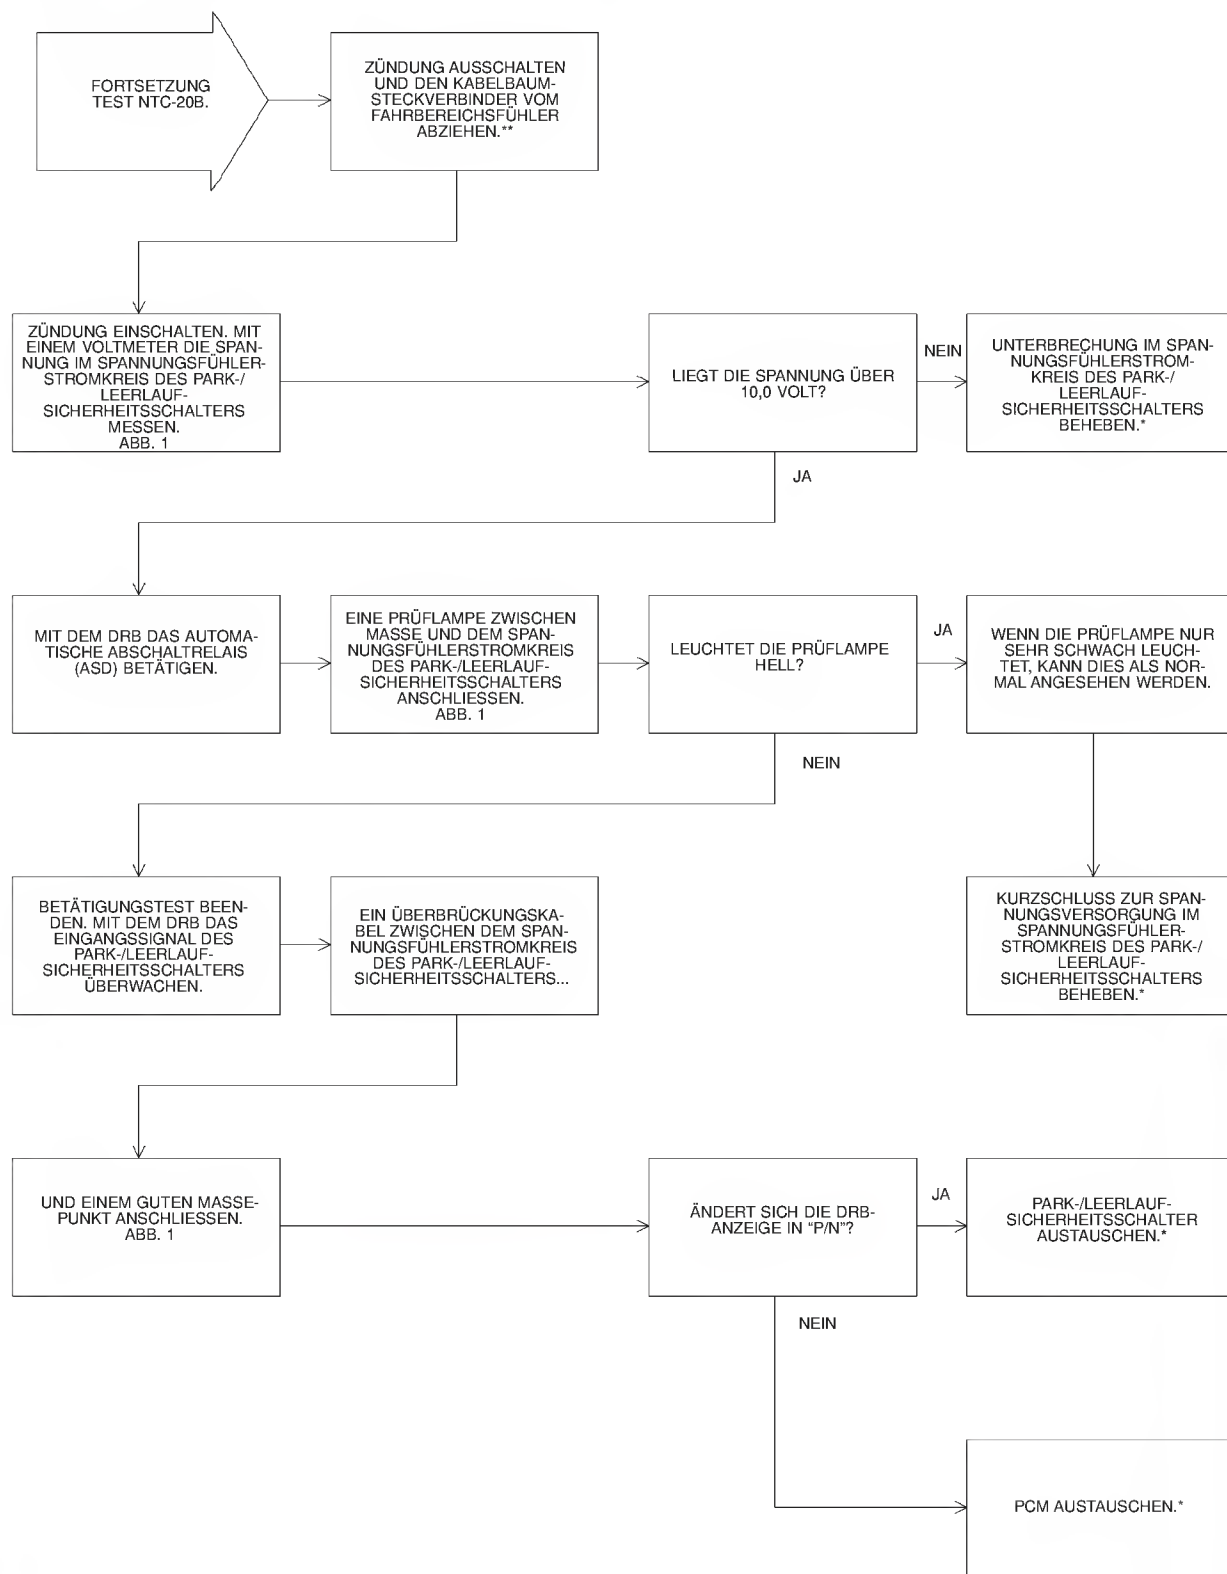

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NTC-21A

ÜBERPRÜFEN DES ÖLDRUCKGEBERS

Vor TEST NTC-21A erst NTC-1A durchführen

KALIBRIERPUNKTE IM KOMBIINSTRUMENT

Anzeige	Kalibrierpunkt 1	Kalibrierpunkt 2	Kalibrierpunkt 3	Kalibrierpunkt 4	Kalibrierpunkt 5
Tachometer	0	20	55	80	100
Drehzahlmesser	0	2000	5000	6000	
Tankanzeige	Leer	1/2 voll	Voll		
Voltmeter	9	14	19		
Öldruckanzeige	0	40	80		
Kühlmittel-Temperaturanzeige	100	210	260		

ABB. 1

80a4d35f

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/ÖLDRUCKGEBER

POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/OR	5-V-SPV (TJ)
1	OR	5-V-SPV (XJ)
2	GY/YL	SIGNAL/ÖLDRUCKGEBER
3	BR/YL	GEBERMASSE

ABB. 2

80b6b37f

TYPEN TJ/XJ

SCHWARZ

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	GEBERMASSE
A17	OR	5-V-SPV
B24	GY/YL	SIGNAL/ÖLDRUCKGEBER

WEISS

STECKVERBINDER/ÖLDRUCKGEBER

POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/OR	5-V-SPV (TJ)
1	OR	5-V-SPV (XJ)
2	GY/YL	SIGNAL/ÖLDRUCKGEBER
3	BR/YL	GEBERMASSE

ABB. 3


80b6b38a

390

TEST NTC-21A ÜBERPRÜFEN DES ÖLDRUCKGEBERS

TESTS BEI STÖRUNGEN OHNE FEEHLERCODEANZEIGE


Vor TEST NTC-21A erst NTC-1A durchführen

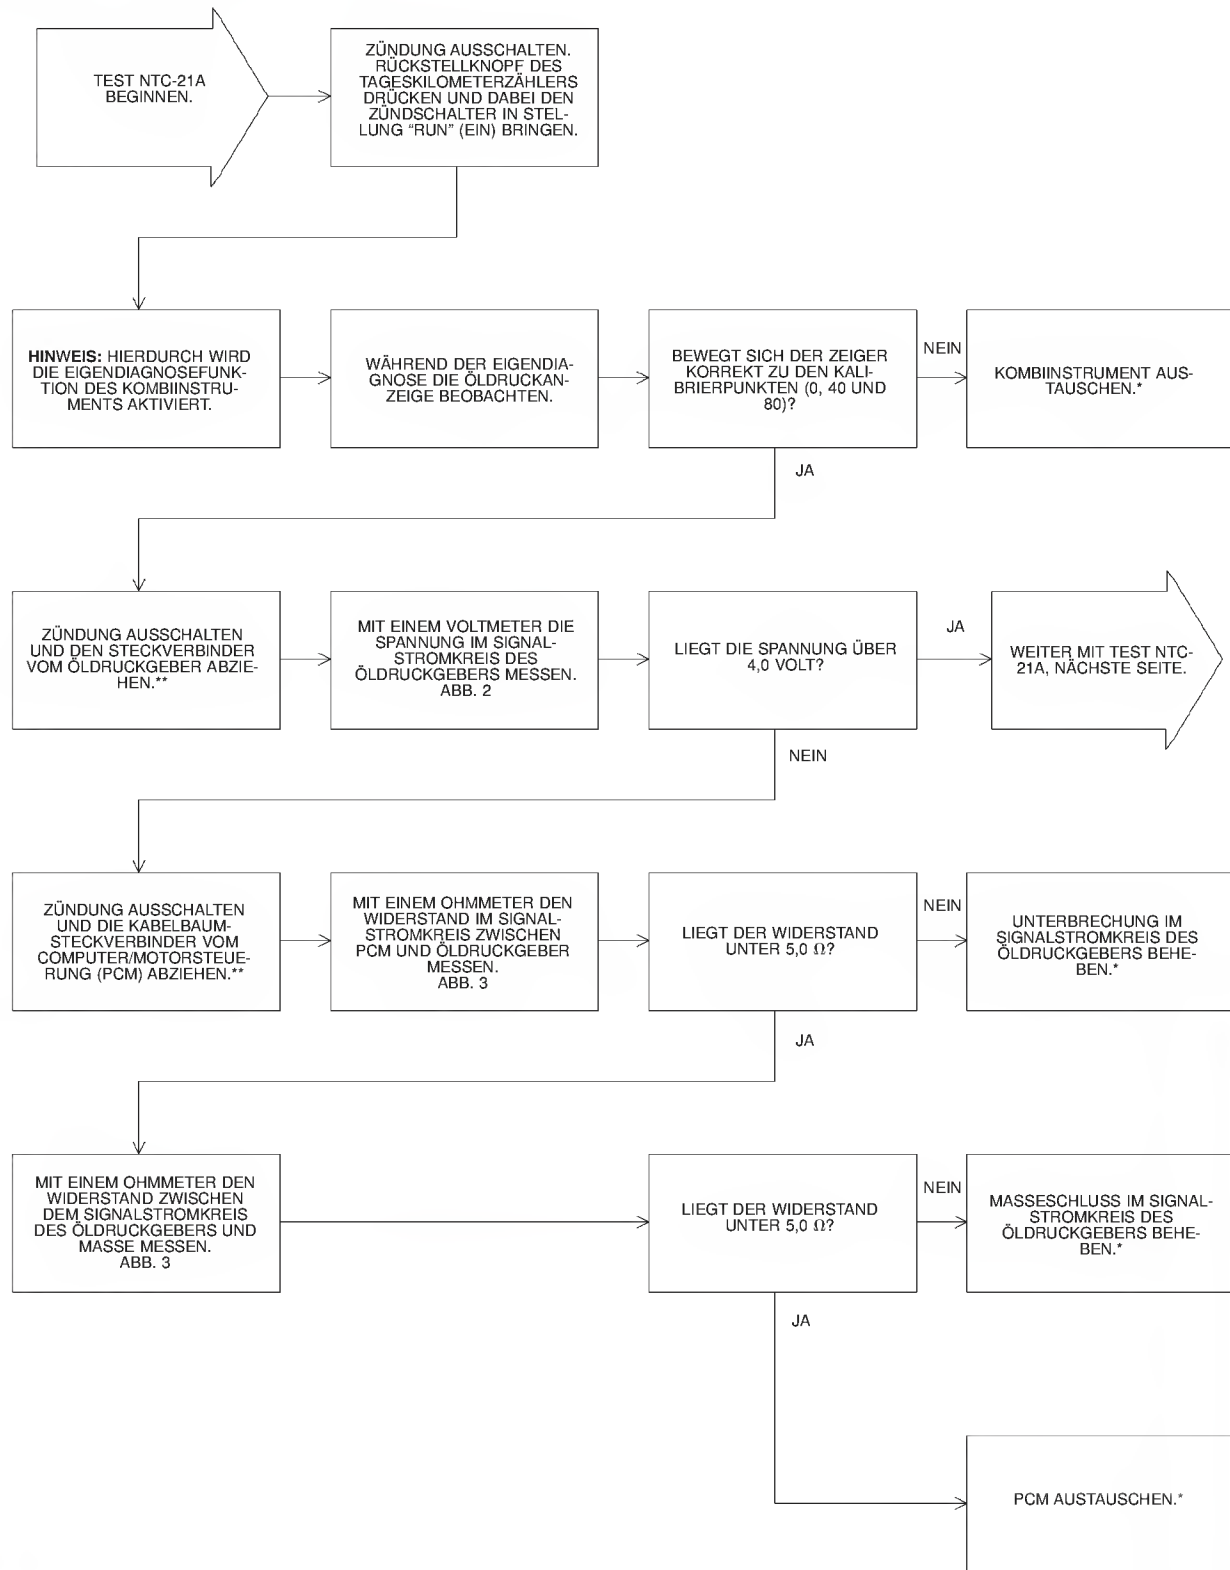

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TYPEN TJ/XJ

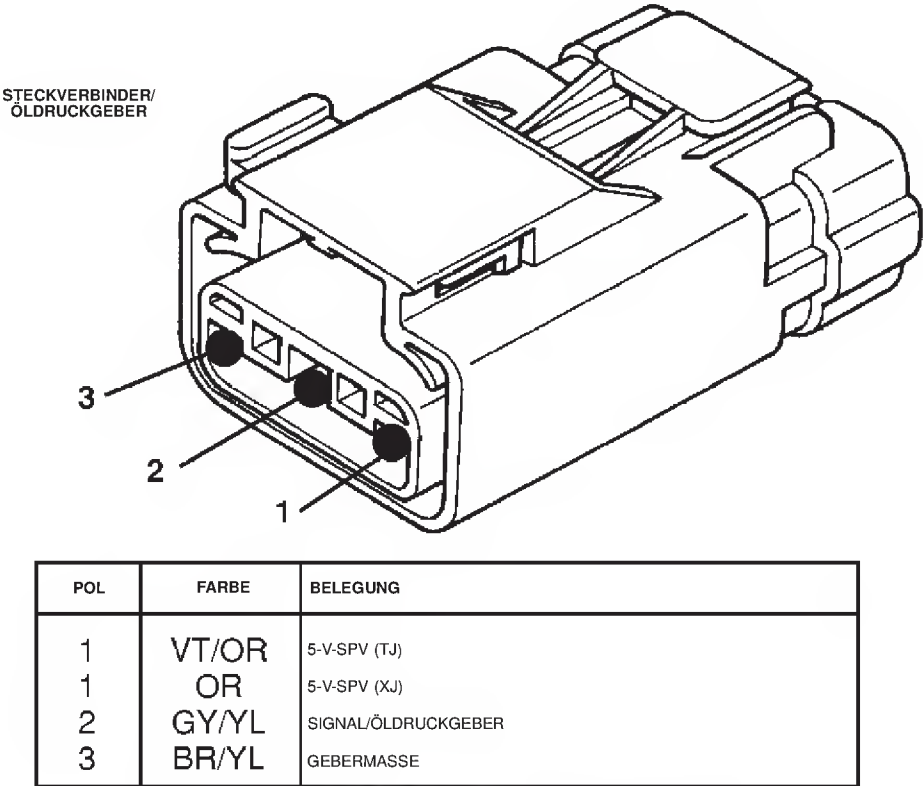

80b6b37f


ABB. 1

TYPEN TJ/XJ

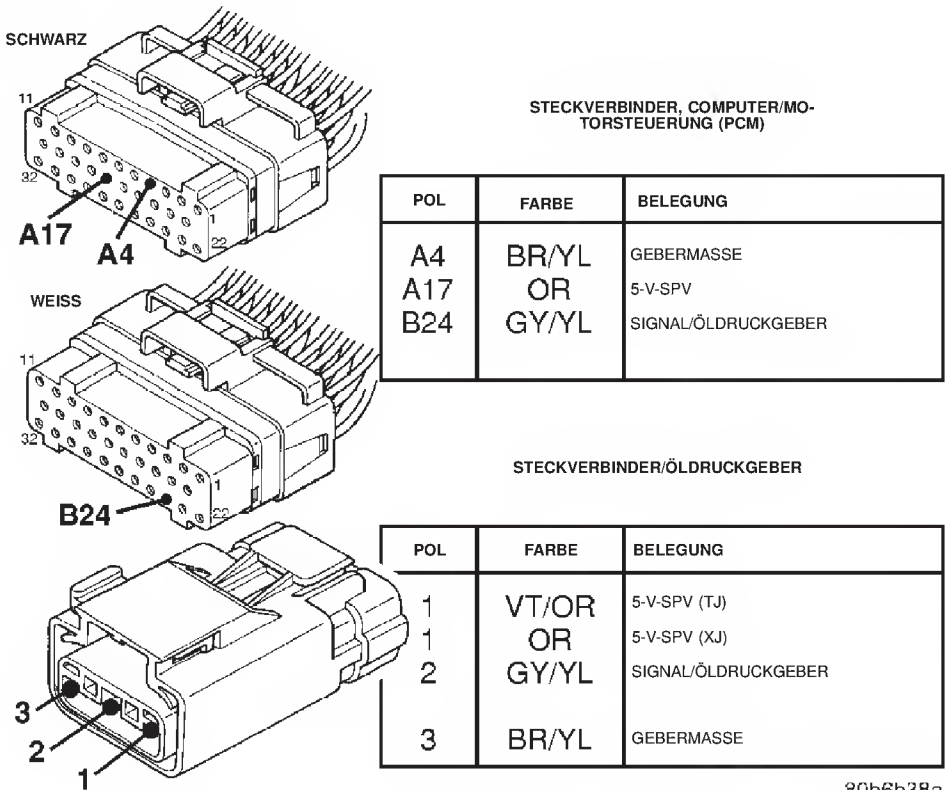

80b6b38a

ABB. 2

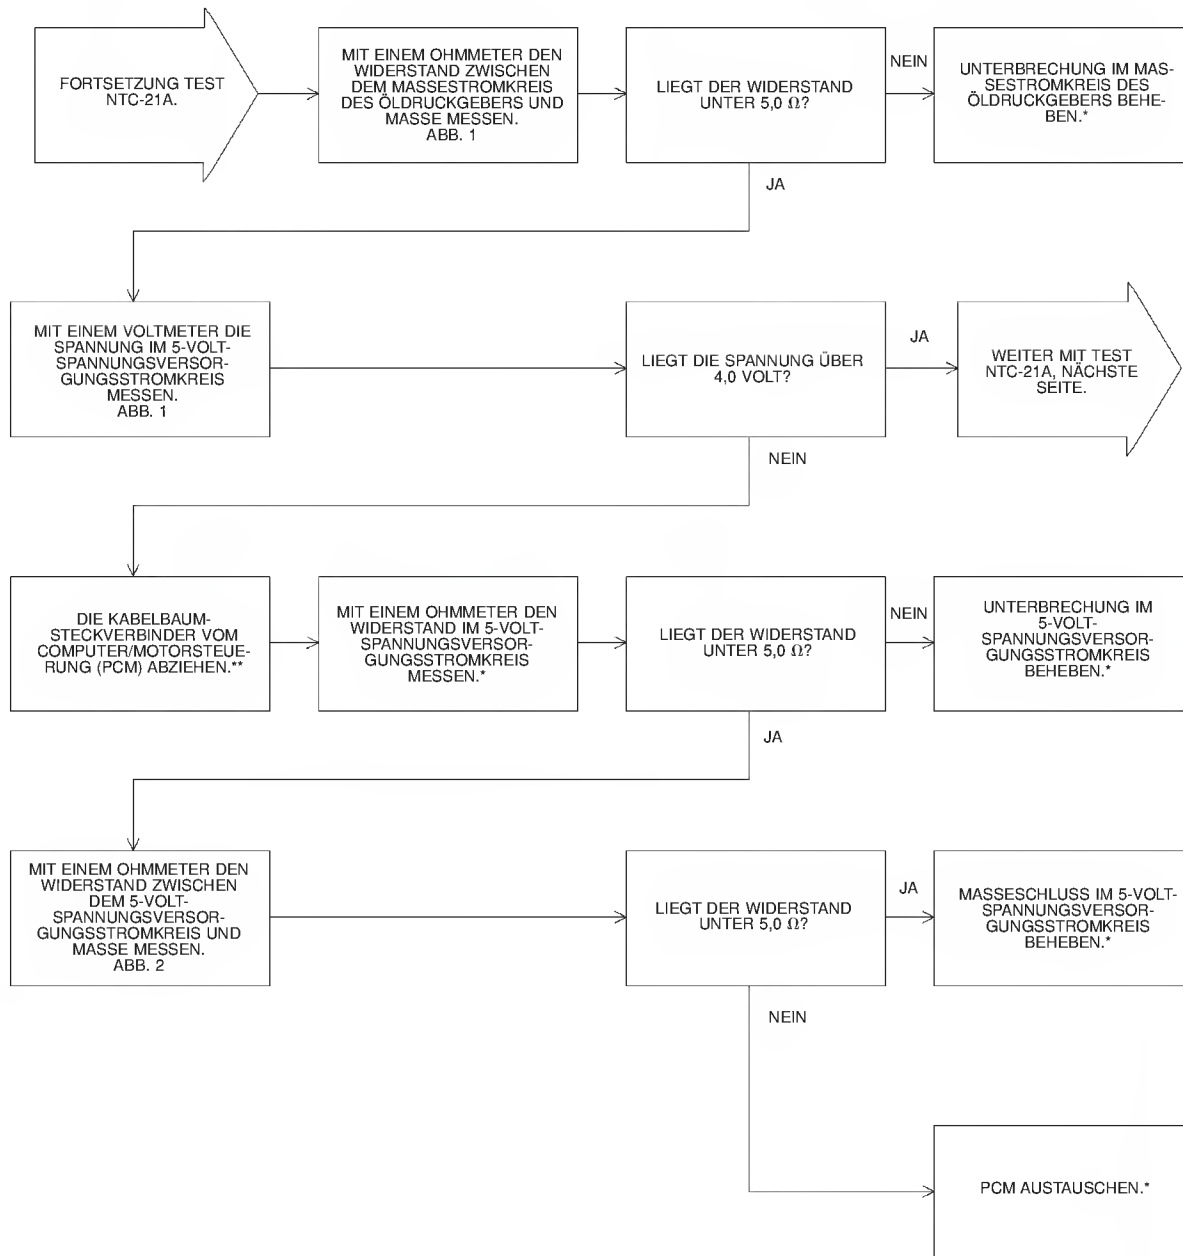

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TESTS BEI STÖRUNGEN OHNE FEHLERCODEANZEIGE

TEST NTC-21A

FORTSETZUNG - ÜBERPRÜFEN DES ÖLDRUCKGEBERS

NOTIZEN

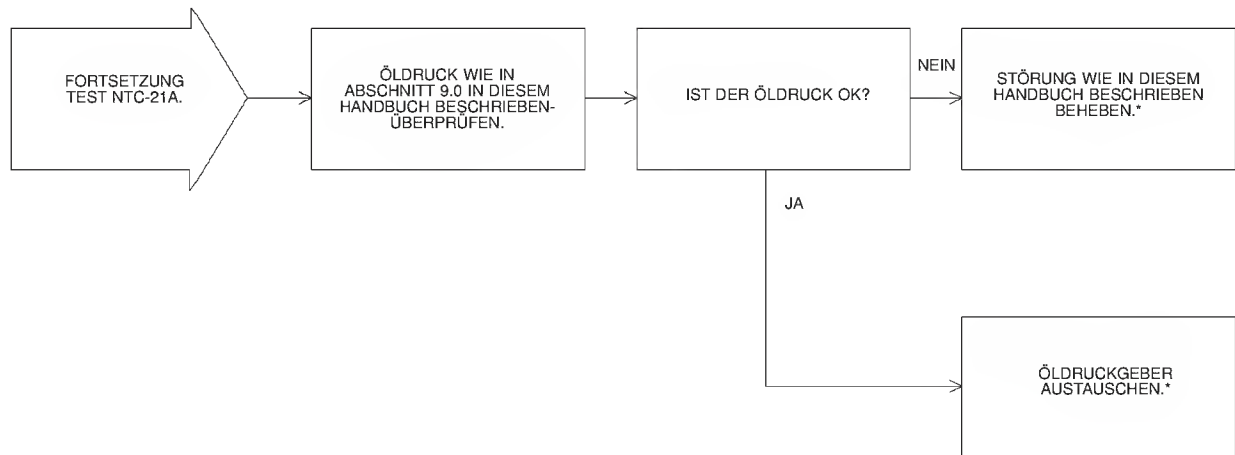


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NTC-25A ÜBERPRÜFEN DES GEBERS/TANKANZEIGE


Vor TEST NTC-25A erst NTC-1A durchführen

TYP TJ

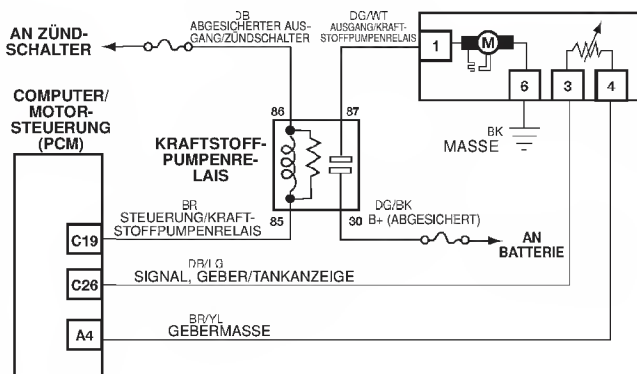

80b6f0ce


TYP XJ

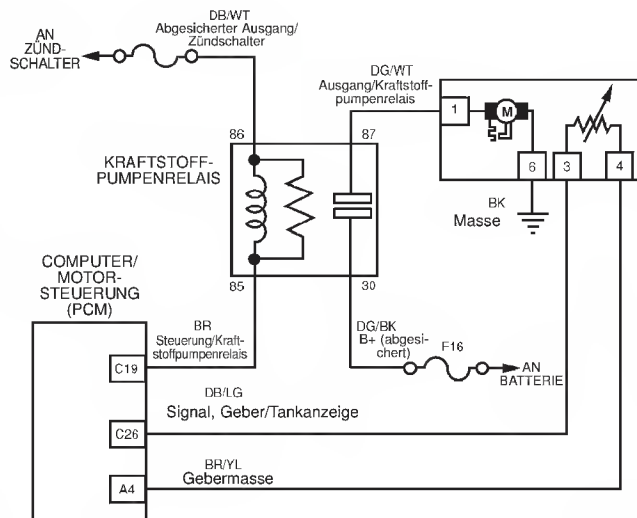

80b6f0d4

TYP TJ

STECKVERBINDER/KRAFT- STOFFPUMPE

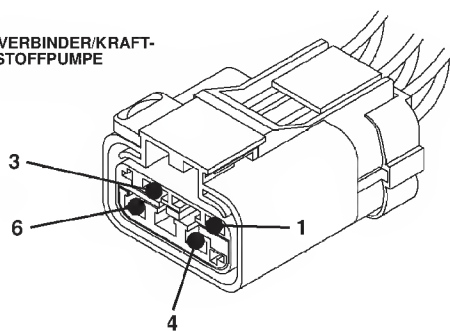


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
3	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE
4	BR/YL	GEBERMASSE
6	BK	MASSE

80b6f0e8

ABB. 1

TYP XJ

STECKVERBINDER/KRAFTSTOFFPUMPE

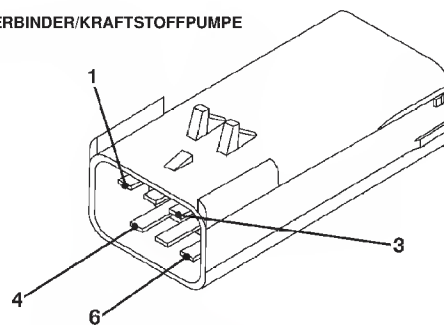

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
3	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE
4	BR/YL	GEBERMASSE
6	BK	MASSE


80aafa16

ABB. 2

TEST NTC-25A ÜBERPRÜFEN DES GEBERS/TANKANZEIGE

TESTS BEI STÖRUNGEN OHNE FEEHLERCODEANZEIGE

Vor TEST NTC-25A erst NTC-1A durchführen

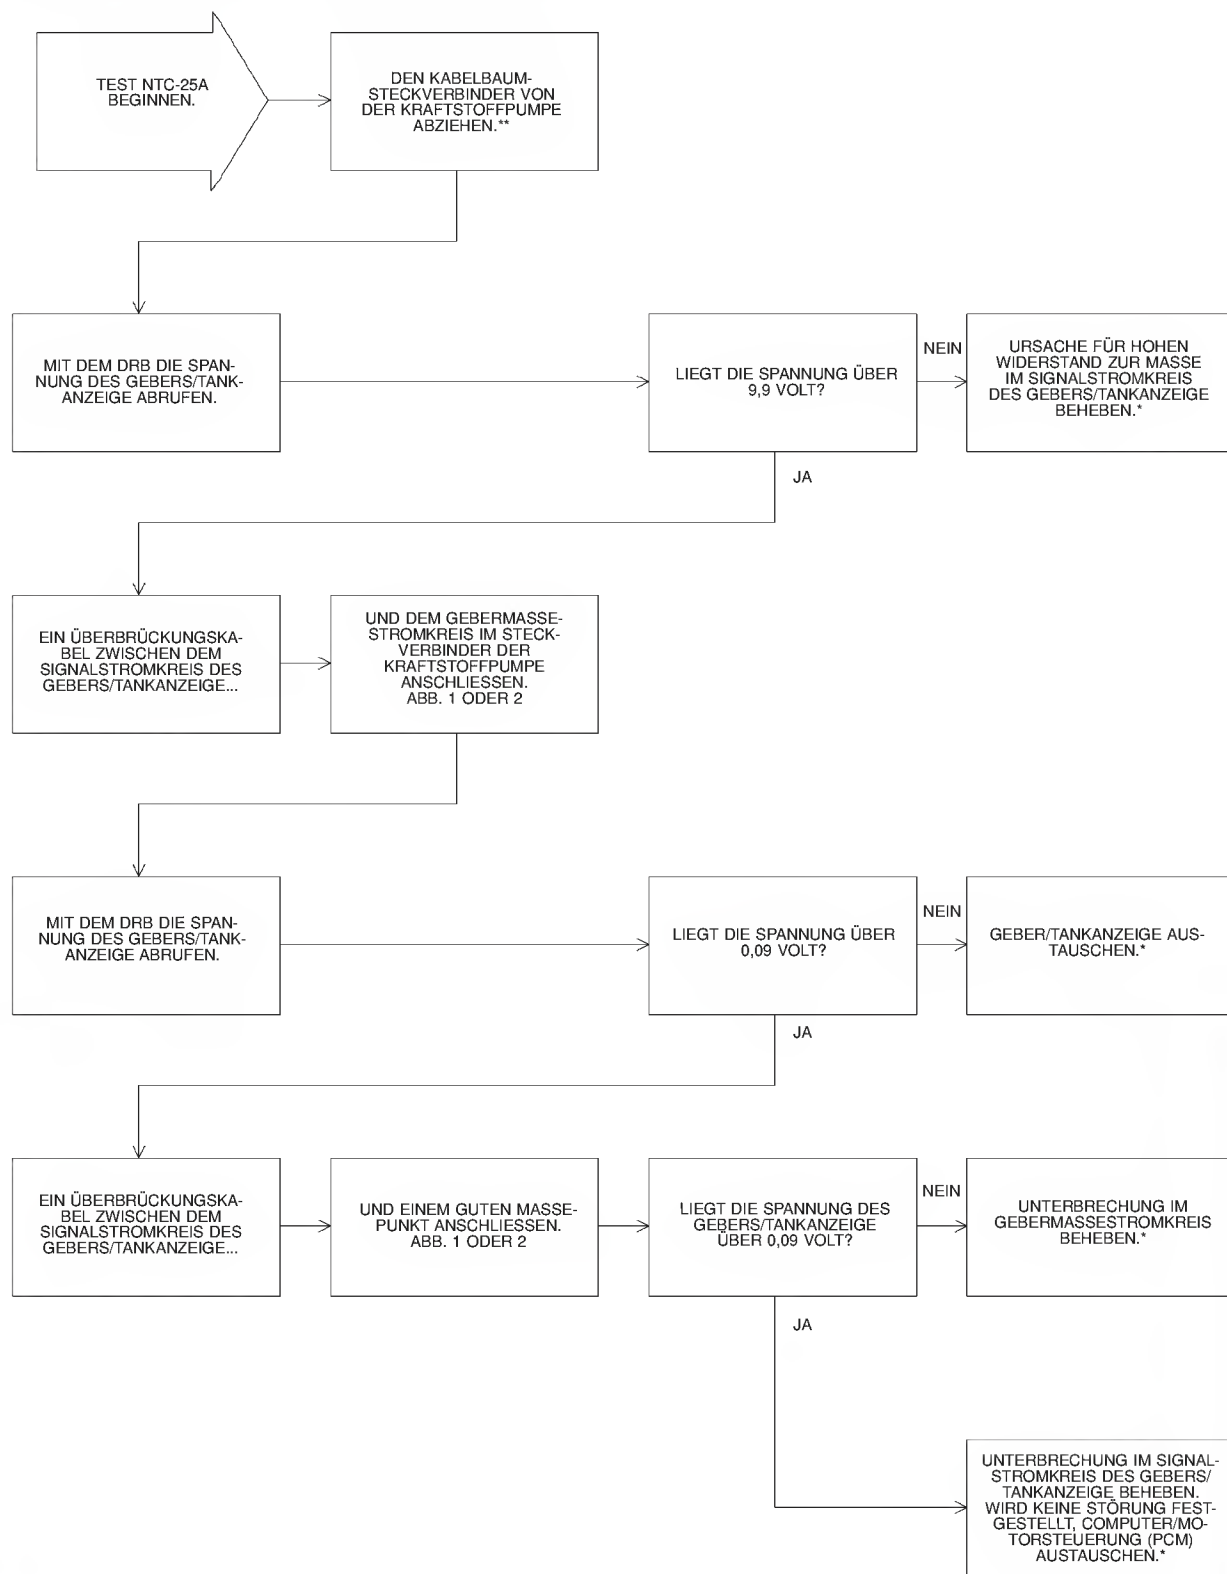

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

ÜBERPRÜFEN DER KLIMAANLAGE

Vor TEST NTC-26A erst NTC-1A durchführen

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER, KUPPLUNGSSPULE/KLIMAKOMPRESSOR

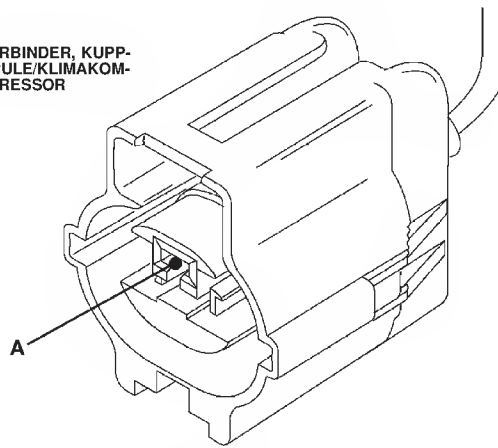


POL	FARBE	BELEGUNG
A	DB/BK	AUSGANG, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR

ABB. 1


80b09803

TYP TJ

STECKPLATZ, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR

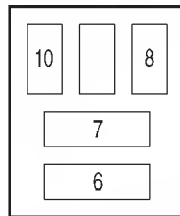

ZENTRALE STROMVERSORGUNG (PDC) (RELAISBEREICH)

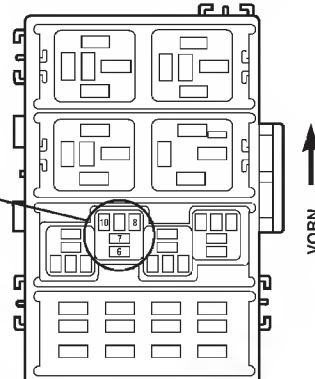

POL	FARBE	BELEGUNG
6(30)	RD/GY	B+ (ABGESICHERT)
7(87)	DB/BK	AUSGANG, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR
8(86)	VT/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
10(85)	DB/OR	STEUERUNG, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR


ABB. 2

80b6f108

TYP XJ

**ZENTRALE STROMVERSOR-
GUNG (PDC)**

STECKPLATZ, KUPPLUNGS- RELAIS/KLIMAKOMPRES- SOR

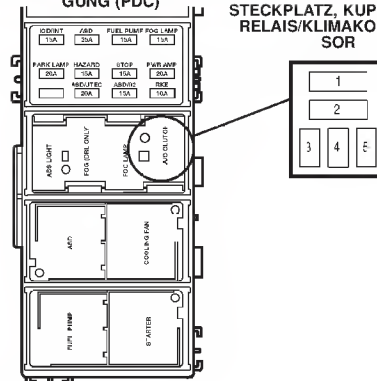

POL	FARBE	BELEGUNG
1 (30)	RD/BK	B+ (ABGESICHERT)
2 (87)	DB/BK	AUSGANG, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR
3 (85)	DB/OR	STEUERUNG, KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR
5 (86)	DB/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER


ABB. 3

80b6f0de

TEST NTC-26A ÜBERPRÜFEN DER KLIMAANLAGE

TESTS BEI STÖRUNGEN OHNE FEHLERCODEANZEIGE

Vor TEST NTC-26A erst NTC-1A durchführen

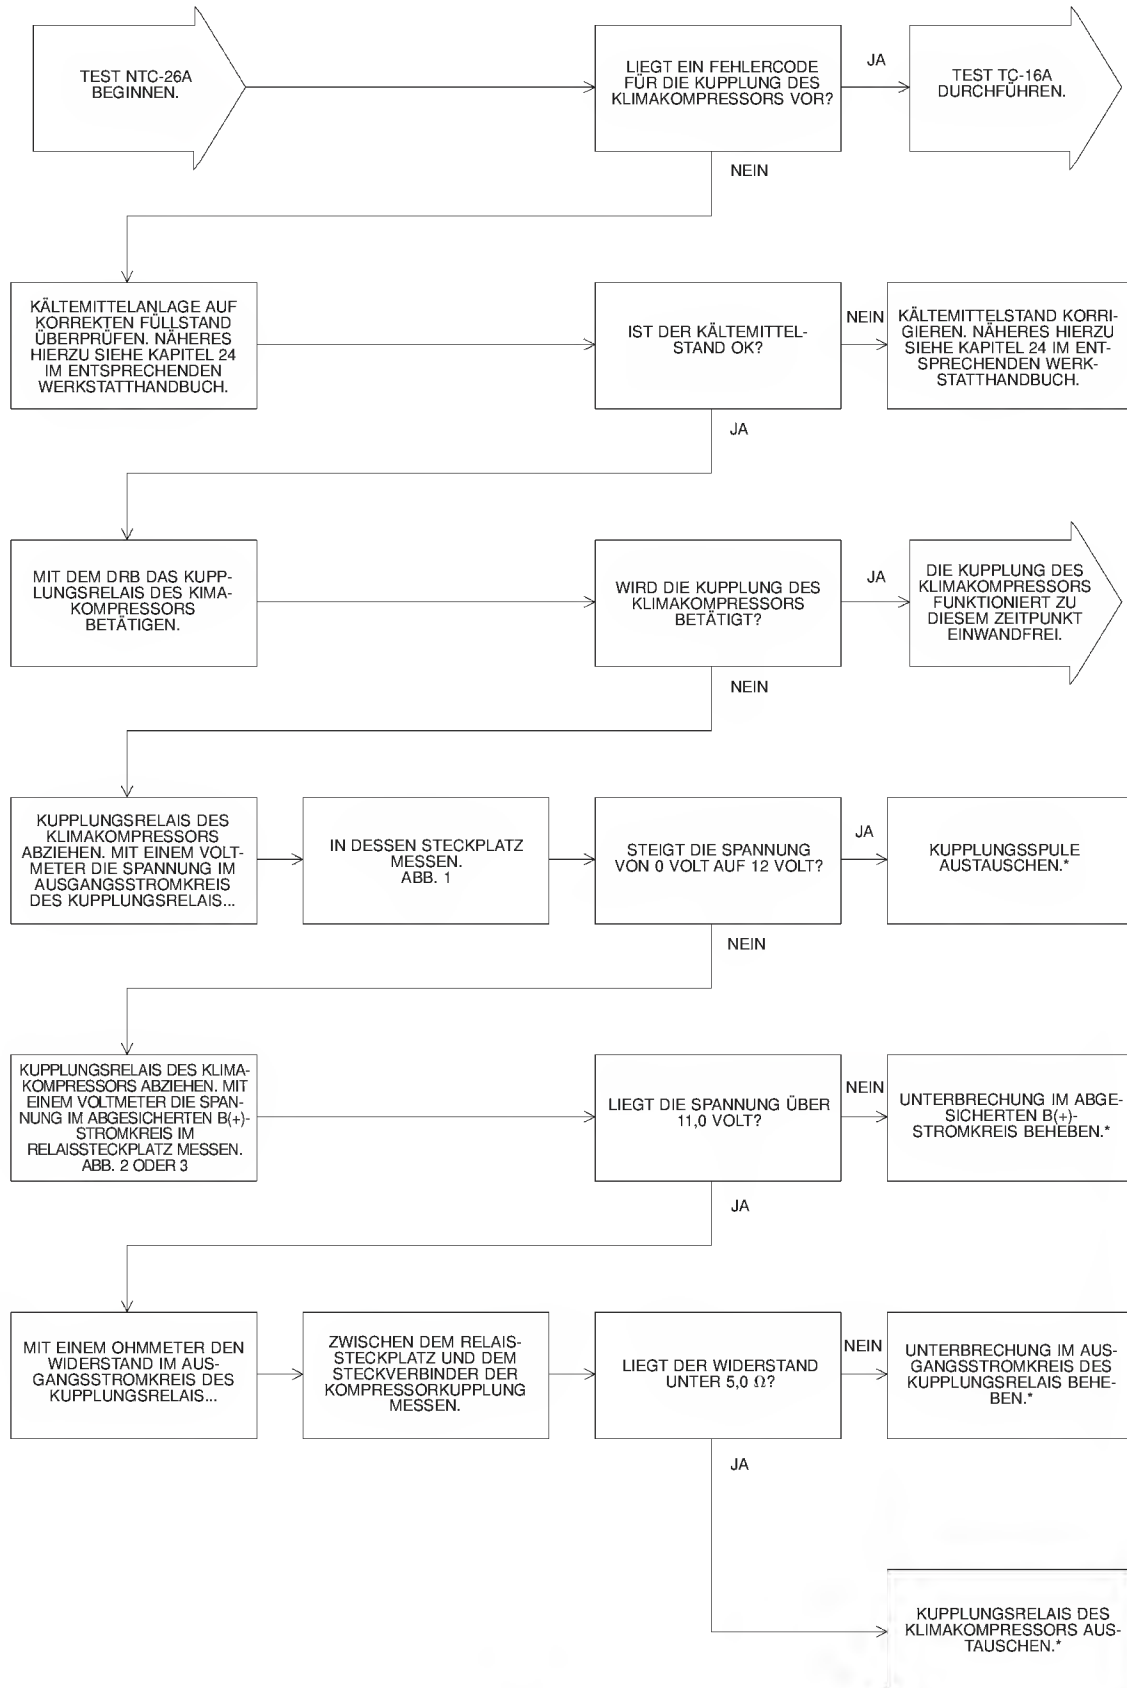


*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NTC-27A ÜBERPRÜFEN DES LÜFTERS

Vor TEST NTC-27A erst NTC-1A durchführen


TYP XJ

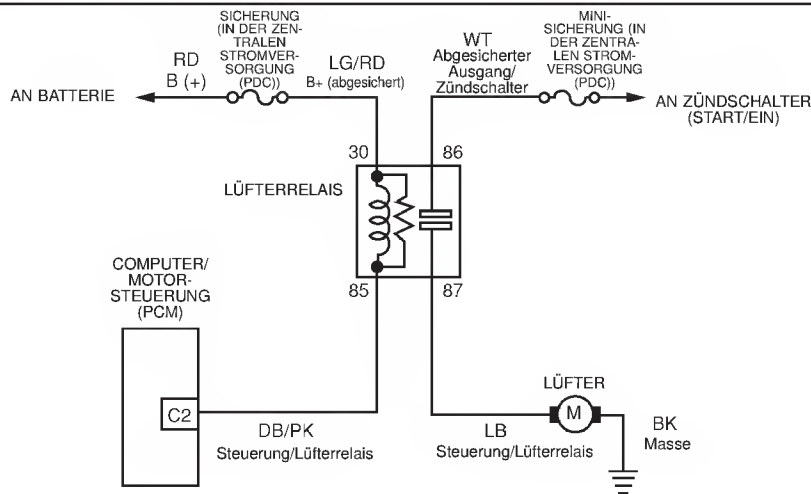

80b6f0d3

TYP XJ

STECKVERBINDER/LÜFTER-MOTOR

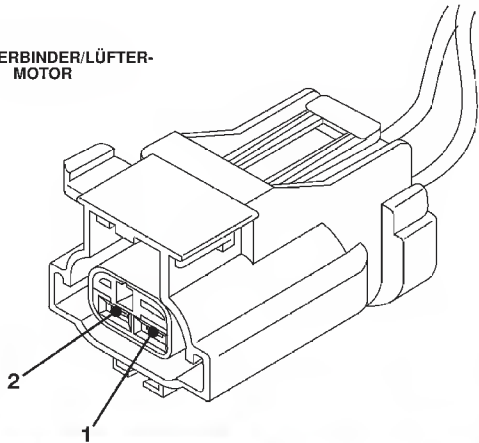


POL	FARBE	BELEGUNG
1	LB	AUSGANG/LÜFTERRELAIS
2	BK	MASSE

ABB. 1

80b6b3c0

TYP XJ

ZENTRALE STROMVERSORGUNG (PDC)

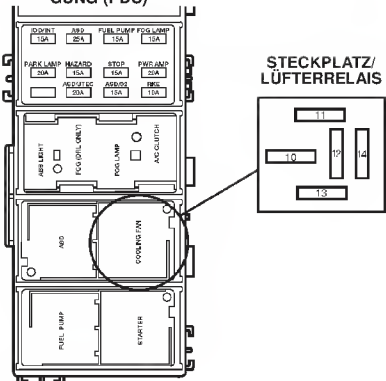

POL	FARBE	BELEGUNG
10 (30)	LG/RD	B+ (ABGESICHERT)
11 (86)	WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
13 (85)	DB/PK	STEUERUNG/LÜFTERRELAIS
14 (87)	LB	AUSGANG/LÜFTERRELAIS


ABB. 2

80b76e94

TEST NTC-27A ÜBERPRÜFEN DES LÜFTERS

TESTS BEI STÖRUNGEN OHNE FEHLERCODEANZEIGE


Vor TEST NTC-27A erst NTC-1A durchführen

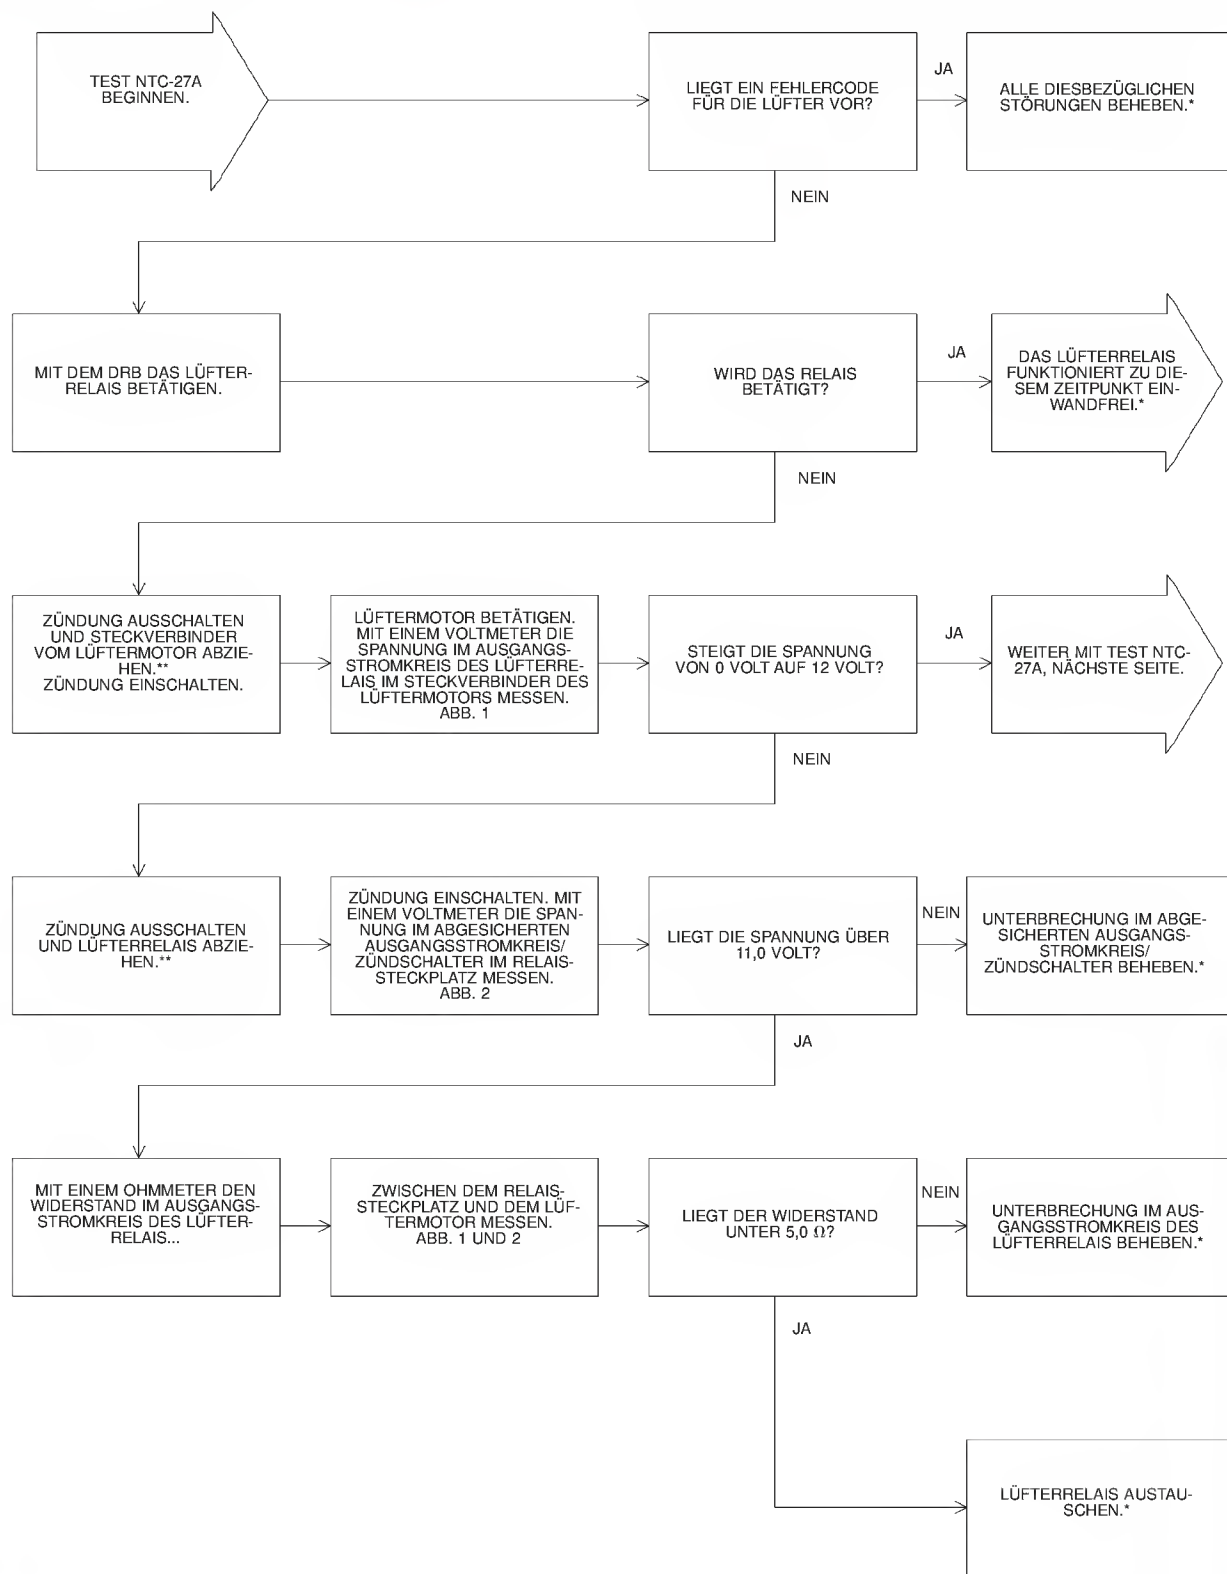

*Nachprüfung VER-2A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


STECKVERBINDER/LÜFTERMOTOR

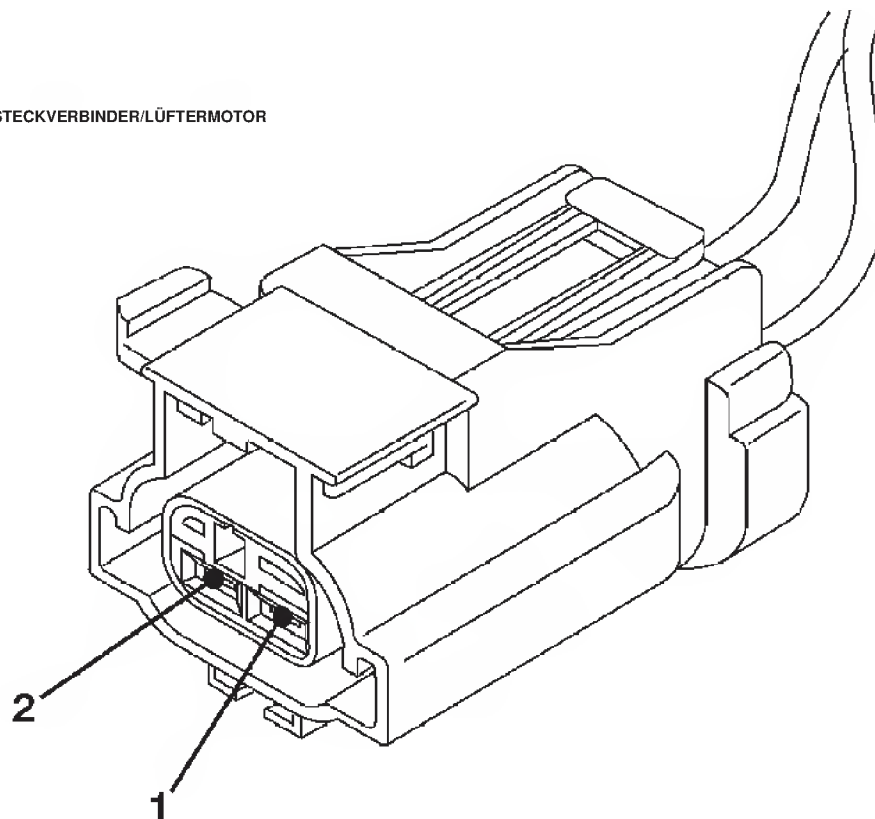

POL	FARBE	BELEGUNG
1	LB	AUSGANG/LÜFTERRELAIS
2	BK	MASSE

80b6b3c0

ABB. 1

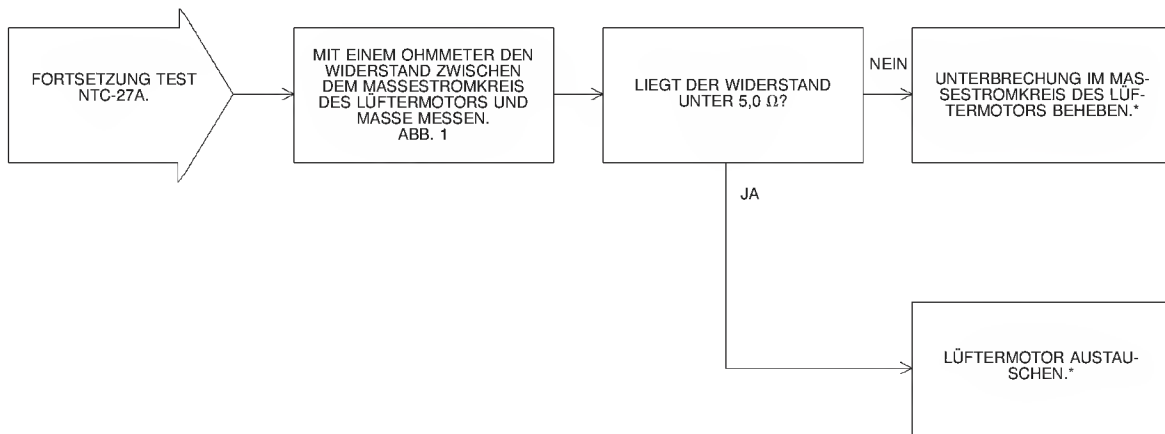

*Nachprüfung VER-2A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SC-1A

ÜBERPRÜFEN DER TEMPOMATFUNKTION

Vor TEST SC-1A erst DTC-TEST durchführen


TYPEN TJ/XJ

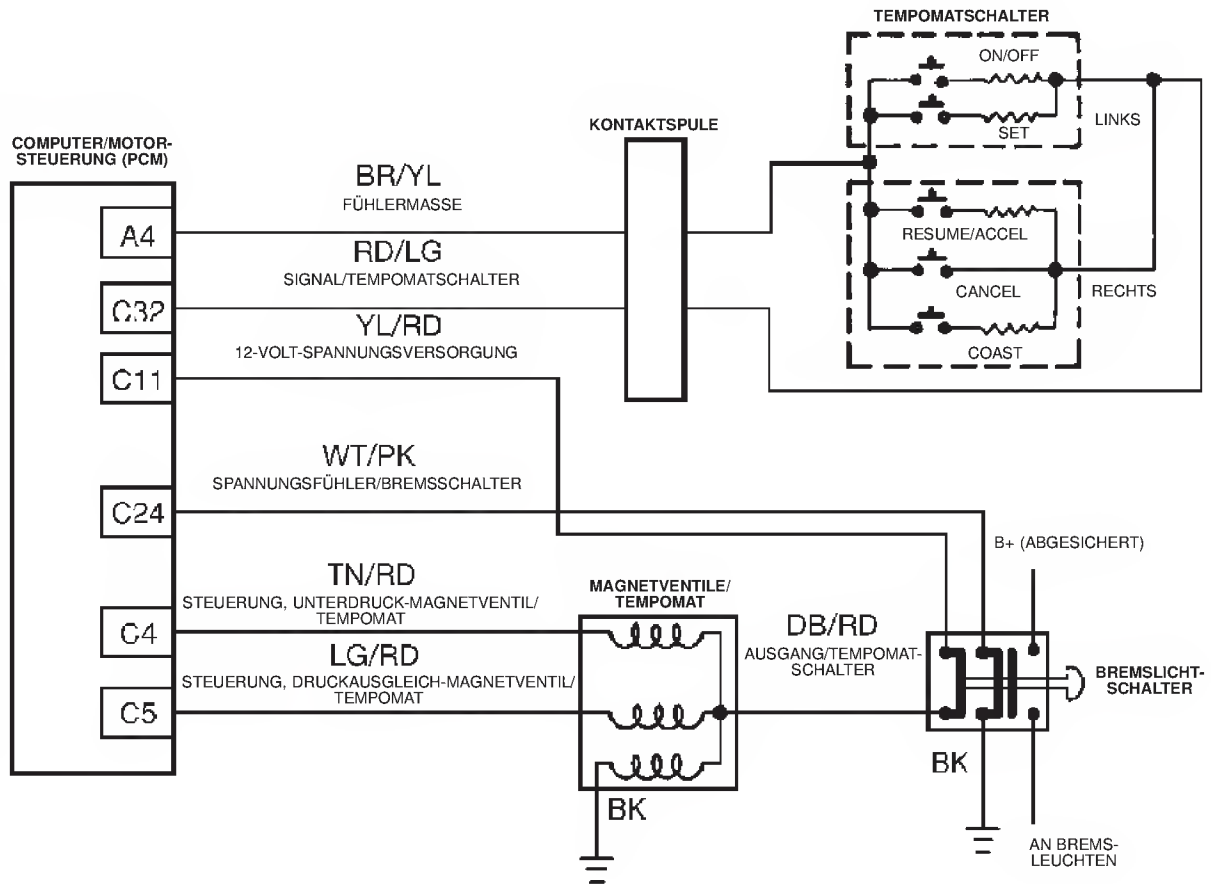

80b099e0

TEST SC-1A ÜBERPRÜFEN DER TEMPOMATFUNKTION

Vor TEST SC-1A erst DTC-TEST durchführen

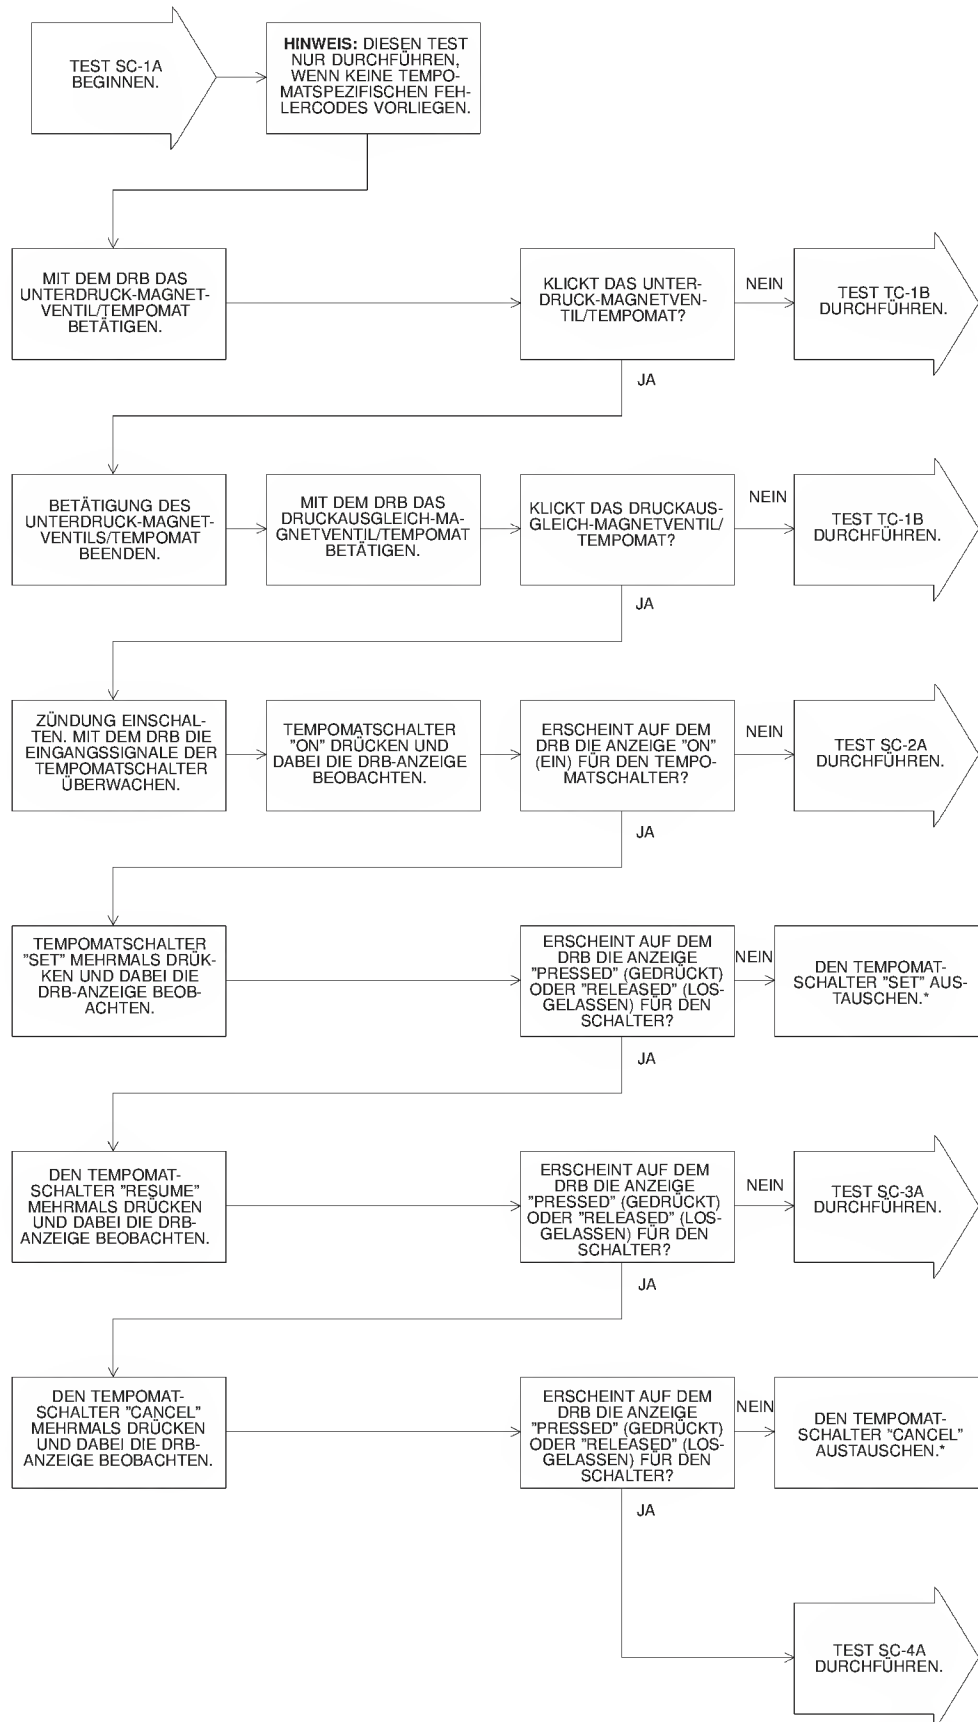


*Nachprüfung VER-4A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SC-1B

ÜBERPRÜFEN DER TEMPOMATFUNKTION

Vor TEST SC-1B erst SC-1A durchführen

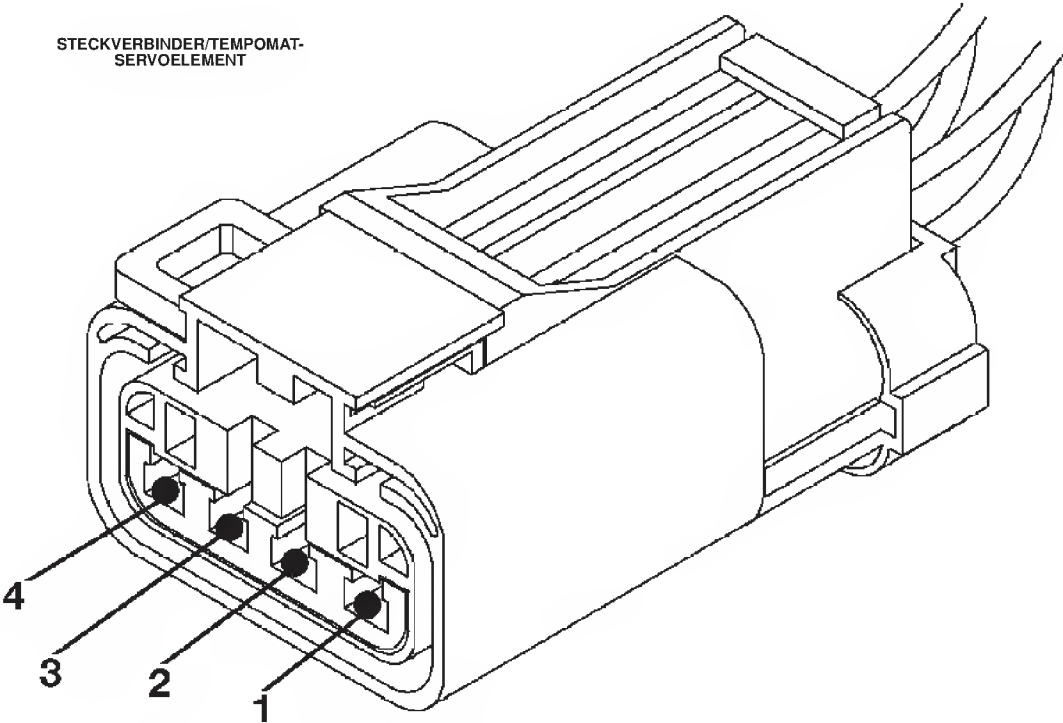

POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
2	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
3	DB/RD	AUSGANG/TEMPOMAT-BREMSSSCHALTER
4	BK	MASSE

80b04fe4

ABB. 1

TEST SC-1B ÜBERPRÜFEN DER TEMPOMATFUNKTION

Vor TEST SC-1B erst SC-1A durchführen




*Nachprüfung VER-4A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SC-1C ÜBERPRÜFEN DER TEMPOMATFUNKTION


Vor TEST SC-1C erst SC-1A durchführen

TYPEN TJ/XJ

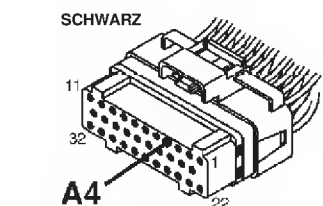

STECKVERBINDER, COMOUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
C4	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVETNIL/TEMPOMAT
C5	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVETNIL/TEMPOMAT
C11	YL/RD	12-V-SPV
C24	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
C32	RD/LG	SIGNAL/TEMPOMATSCHALTER

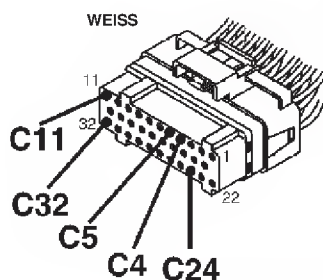

STECKVERBINDER/TEMPOMATSCHALTER

POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVETNIL/TEMPOMAT
2	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVETNIL/TEMPOMAT
3	DB/RD	AUSGANG/TEMPOMATSCHALTER
4	BK	MASSE


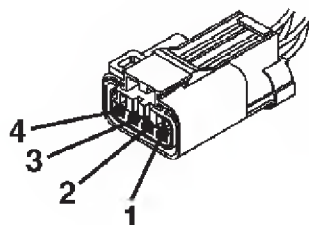


ABB. 1

80b099e2

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/TEMPOMAT-SERVOELEMENT

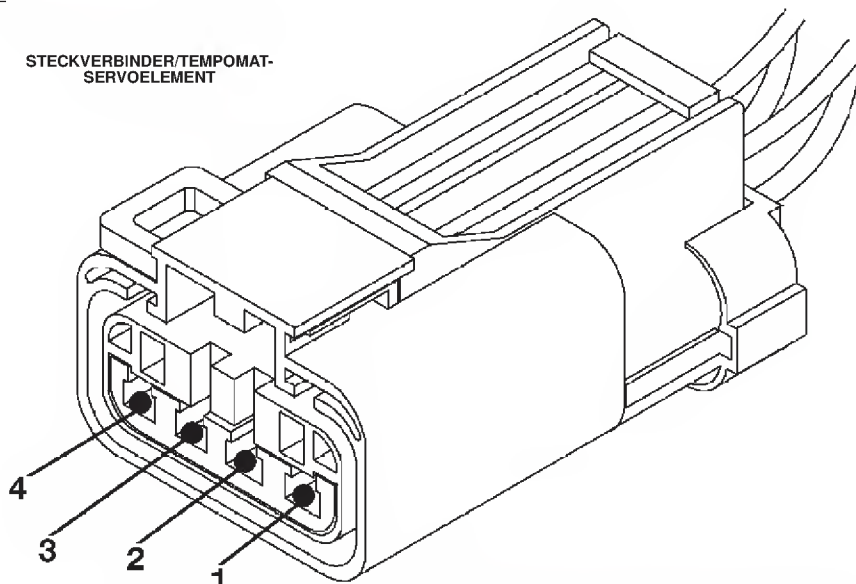


POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVETNIL/TEMPOMAT
2	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVETNIL/TEMPOMAT
3	DB/RD	AUSGANG/TEMPOMATSCHALTER
4	BK	MASSE

ABB. 2

80b04fe4

TEST SC-1C ÜBERPRÜFEN DER TEMPOMATFUNKTION

Vor TEST SC-1C erst SC-1A durchführen

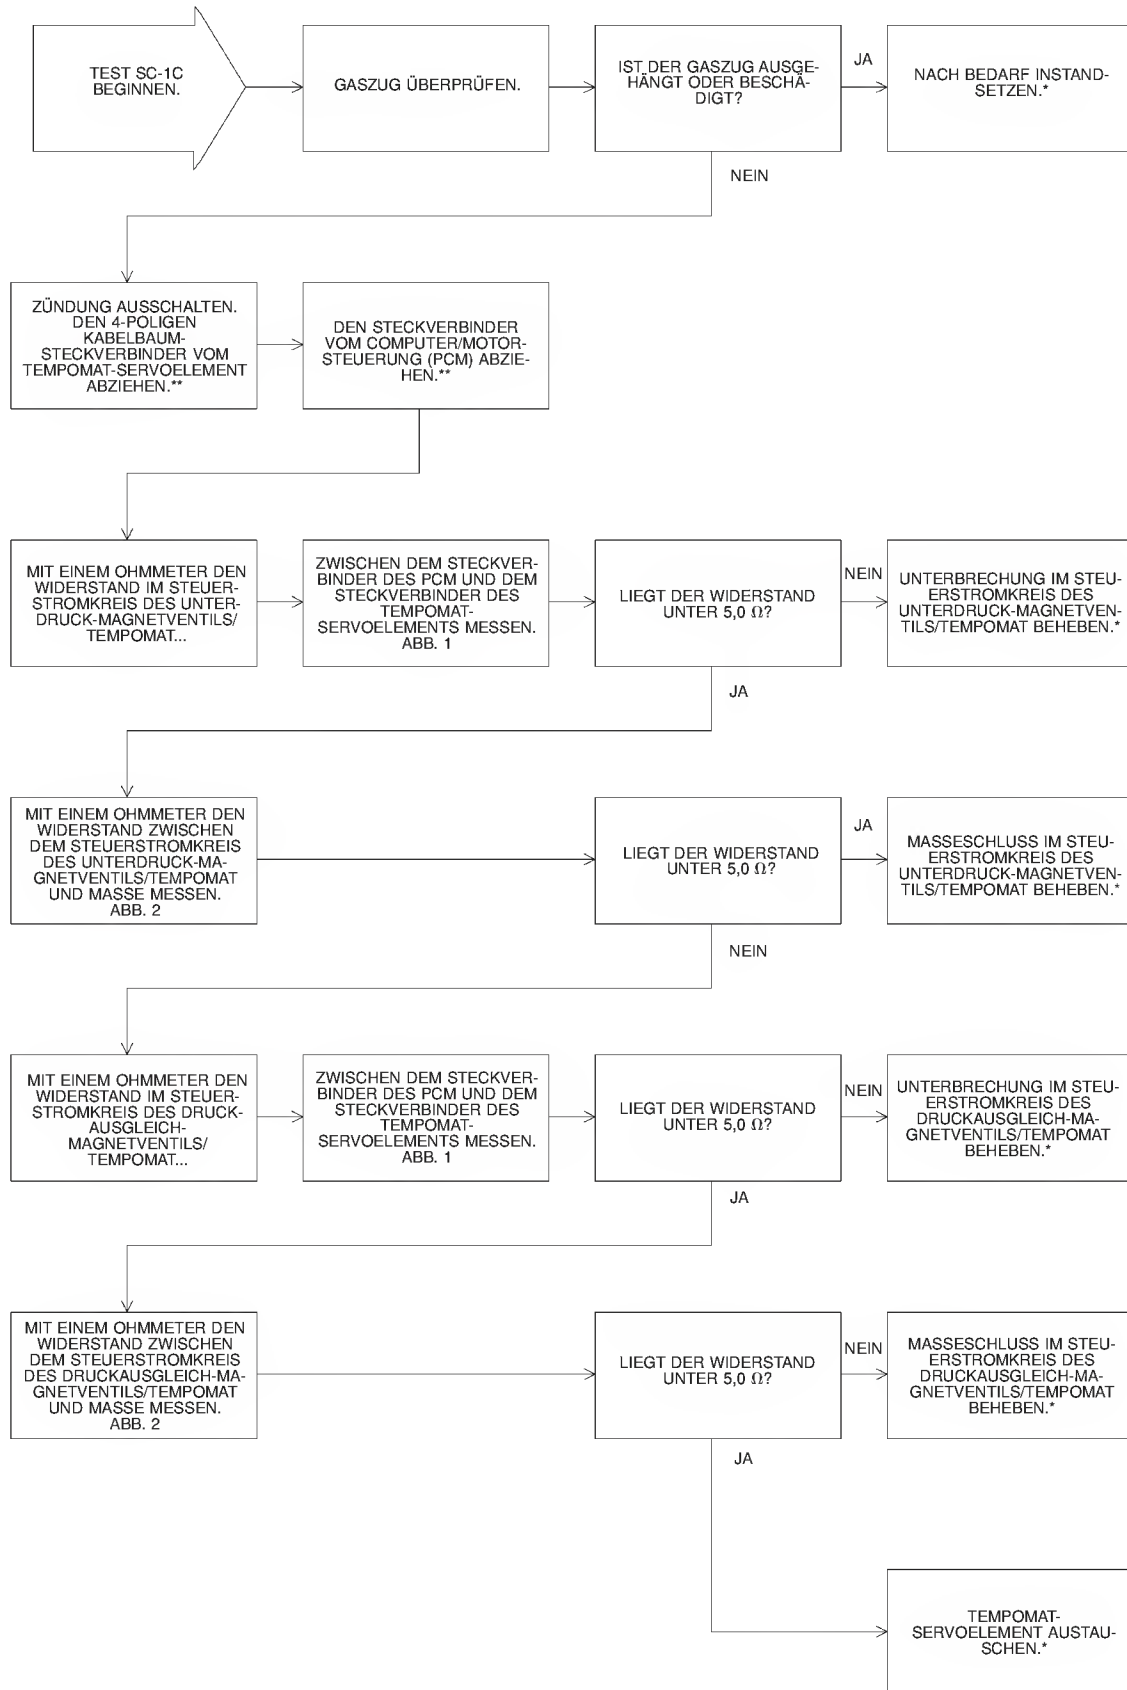


*Nachprüfung VER-4A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SC-1D ÜBERPRÜFEN DER TEMPOMATFUNKTION

Vor TEST SC-1D erst SC-1A durchführen

TYPEN TJ/XJ

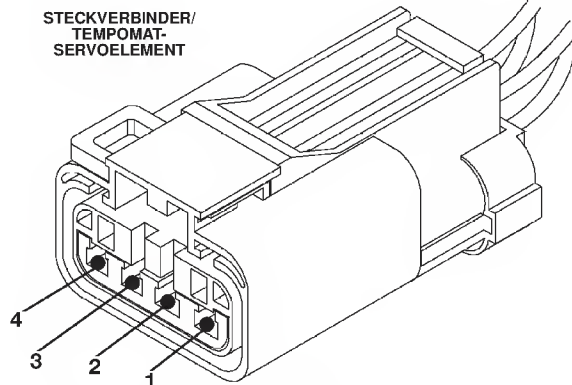


POL	FARBE	BELEGUNG
1	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
2	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
3	DB/RD	AUSGANG/TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
4	BK	MASSE

ABB. 1

80b04fe4

TYP TJ

STECKVERBINDER/BREMS-
LICHTSCHALTER

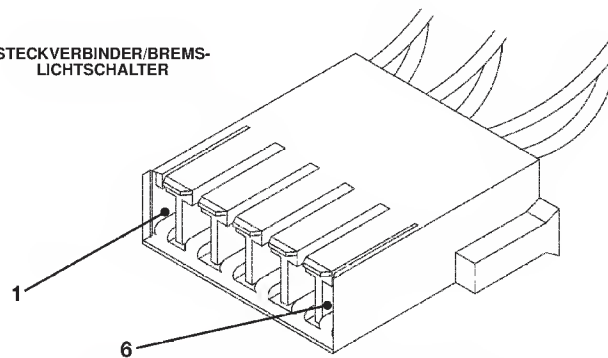


POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-V-SPV
4	DB/RD	AUSGANG/TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
5	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)
6	WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER

ABB. 2

80b099e1

TYP XJ

STECKVERBINDER/BREMS-
LICHTSCHALTER

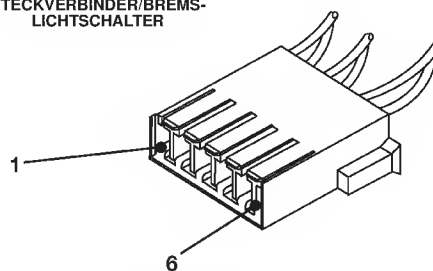


POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-V-SPV
4	DB/RD	AUSGANG/TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
5	WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER
6	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)

ABB. 3

80b04fe6

TEST SC-1D ÜBERPRÜFEN DER TEMPOMATFUNKTION

Vor TEST SC-1D erst SC-1A durchführen

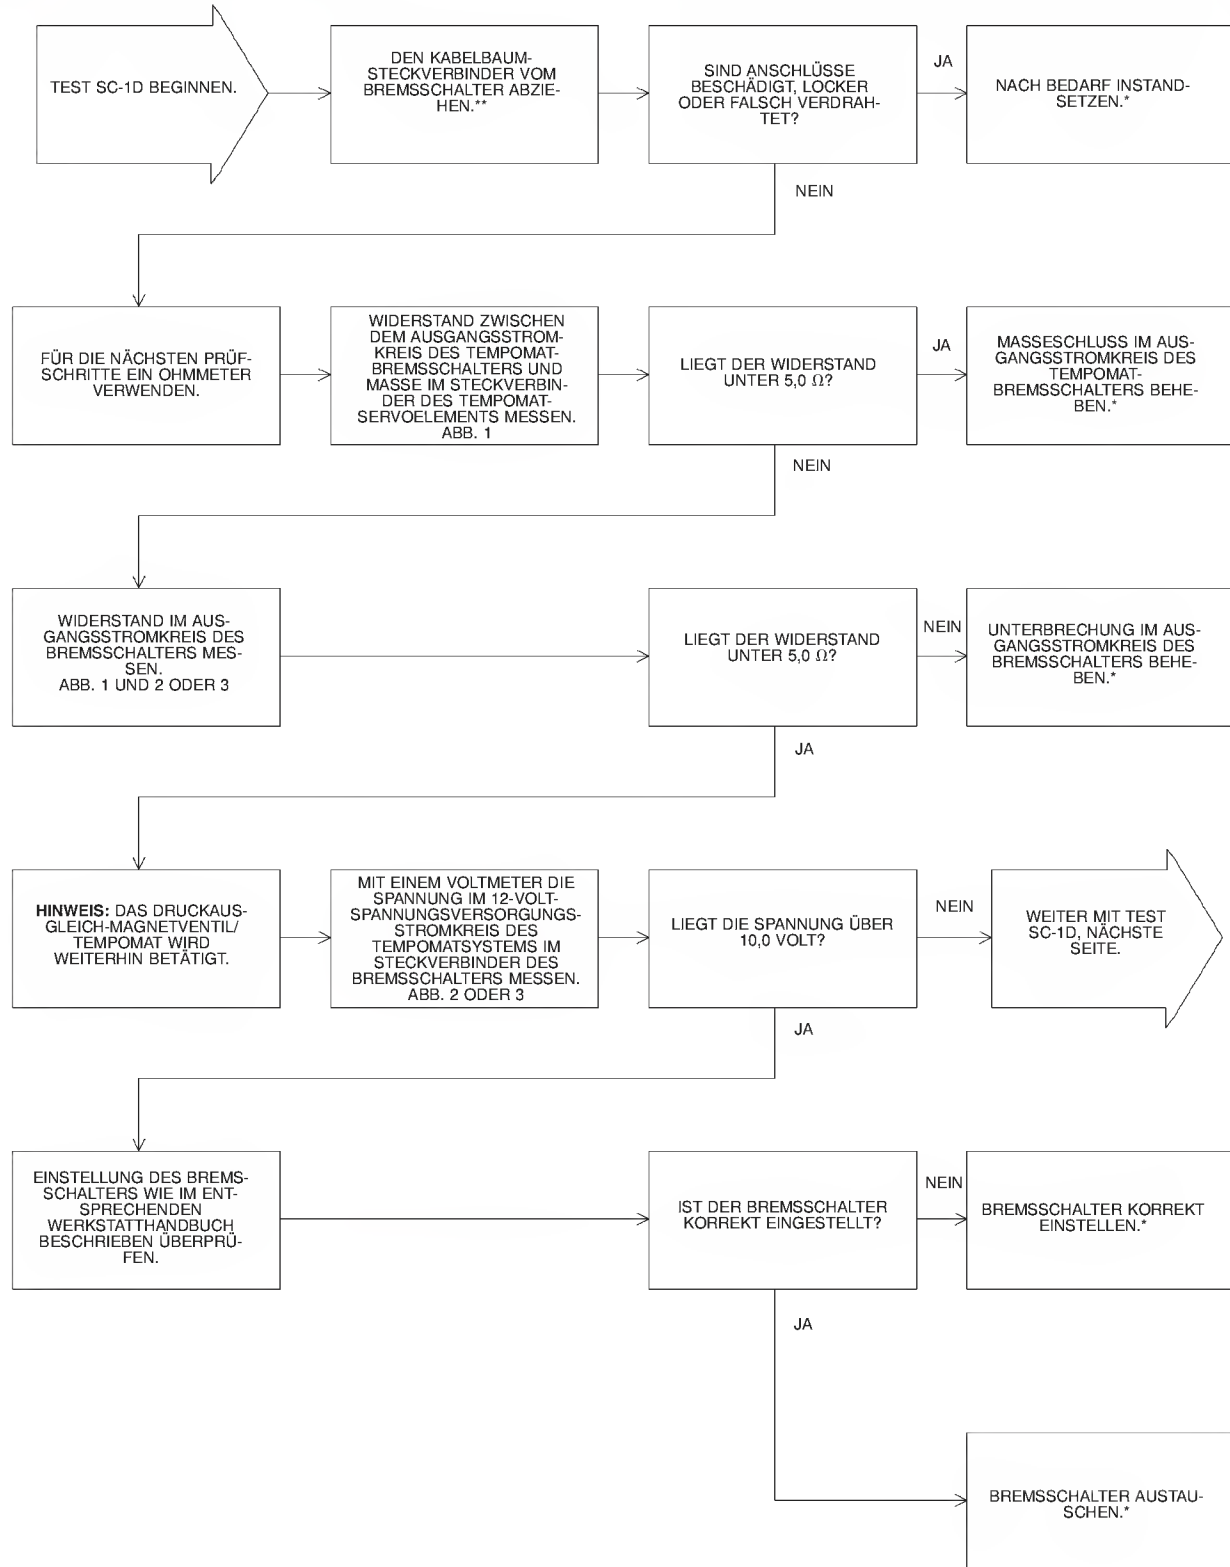

*Nachprüfung VER-4A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SC-1D

FORTSETZUNG - ÜBERPRÜFEN DER TEMPOMATFUNKTION


TYP TJ

GRAUER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

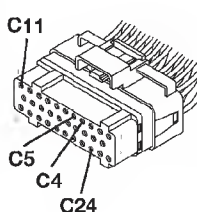

POL	FARBE	BELEGUNG
C4	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C5	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C11	YL/RD	12-V-SPV
C24	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER

STECKVERBINDER/BREMSSCHWELCHSCHALTER

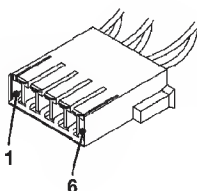


POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-V-SPV
4	DB/RD	AUSGANG/TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
5	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)
6	WT/TN	AUSGANG/BREMSSCHWELCHSCHALTER

80b6b1cc


ABB. 1

TYP XJ

SCHWARZ

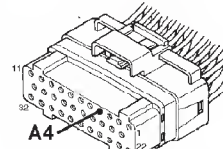


STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

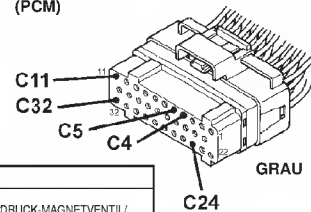

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
C4	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C5	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C11	YL/RD	12-V-SPV
C24	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
C32	RD/LG	SIGNAL/TEMPOMAT-SCHALTER

STECKVERBINDER/BREMSSCHWELCHSCHALTER

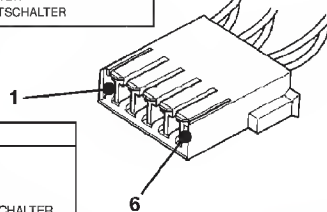


POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-V-SPV
4	DB/RD	AUSGANG/TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
5	WT/TN	AUSGANG/BREMSSCHWELCHSCHALTER
6	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)

80b6b1cd

ABB. 2

TYP TJ

STECKVERBINDER/BREMSSCHWELCHSCHALTER

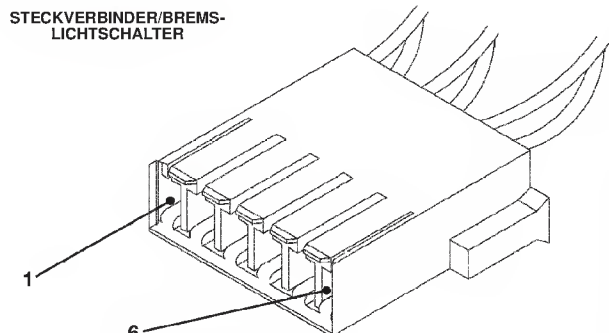


POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-V-SPV
4	DB/RD	AUSGANG/TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
5	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)
6	WT/TN	AUSGANG/BREMSSCHWELCHSCHALTER

80b099e1

ABB. 3

TYP XJ

STECKVERBINDER/BREMSSCHWELCHSCHALTER

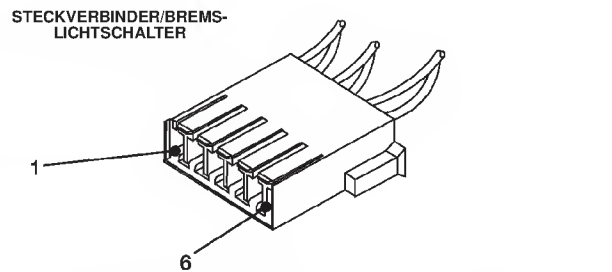


POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-V-SPV
4	DB/RD	AUSGANG/TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
5	WT/TN	AUSGANG/BREMSSCHWELCHSCHALTER
6	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)

80b04fe6

ABB. 4

TEST SC-1D

FORTSETZUNG - ÜBERPRÜFEN DER TEMPOMATFUNKTION

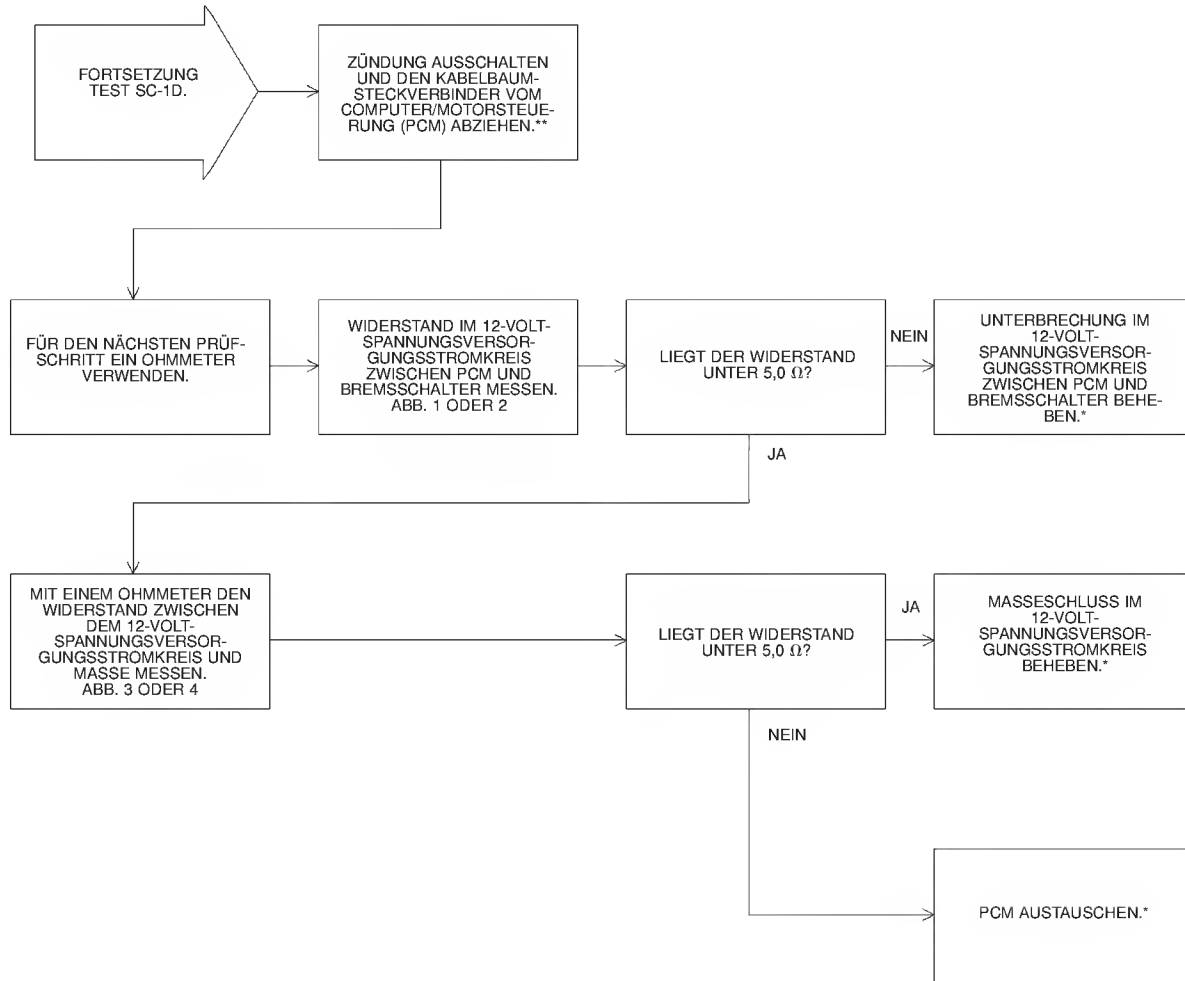

*Nachprüfung VER-4A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SC-2A

ÜBERPRÜFEN DES TEMPOMATSCHALTERS "ON/OFF"

Vor TEST SC-2A erst SC-1A durchführen


TYPEN TJ/XJ

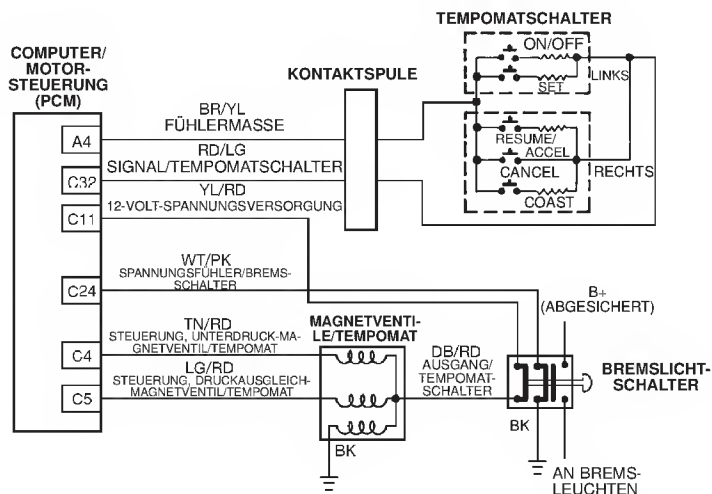

80b099e0

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/TEMPO- MATSCHALTER

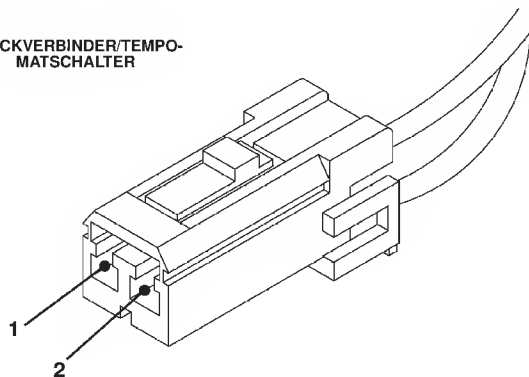


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	MASSE
2	RD/LG	SIGNAL/TEMPOMATSCHALTER

ABB. 1

80ab3724

TYPEN TJ/XJ


SCHWARZ

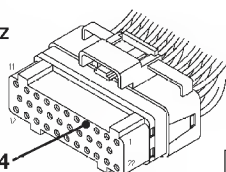

STECKVERBINDER, COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
C4	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C5	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C11	YL/RD	12-V-SPV
C24	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
C32	RD/LG	SIGNAL/TEMPOMATSCHALTER

GRAU

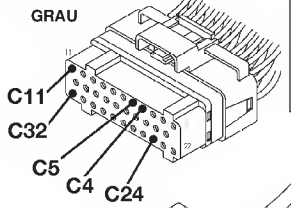

STECKVERBINDER/TEMPO- MATSCHALTER


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	MASSE
2	RD/LG	SIGNAL/TEMPOMATSCHALTER

ABB. 2

80b6b36a

TEST SC-2A ÜBERPRÜFEN DES TEMPOMATSCHALTERS "ON/OFF"

Vor TEST SC-2A erst SC-1A durchführen

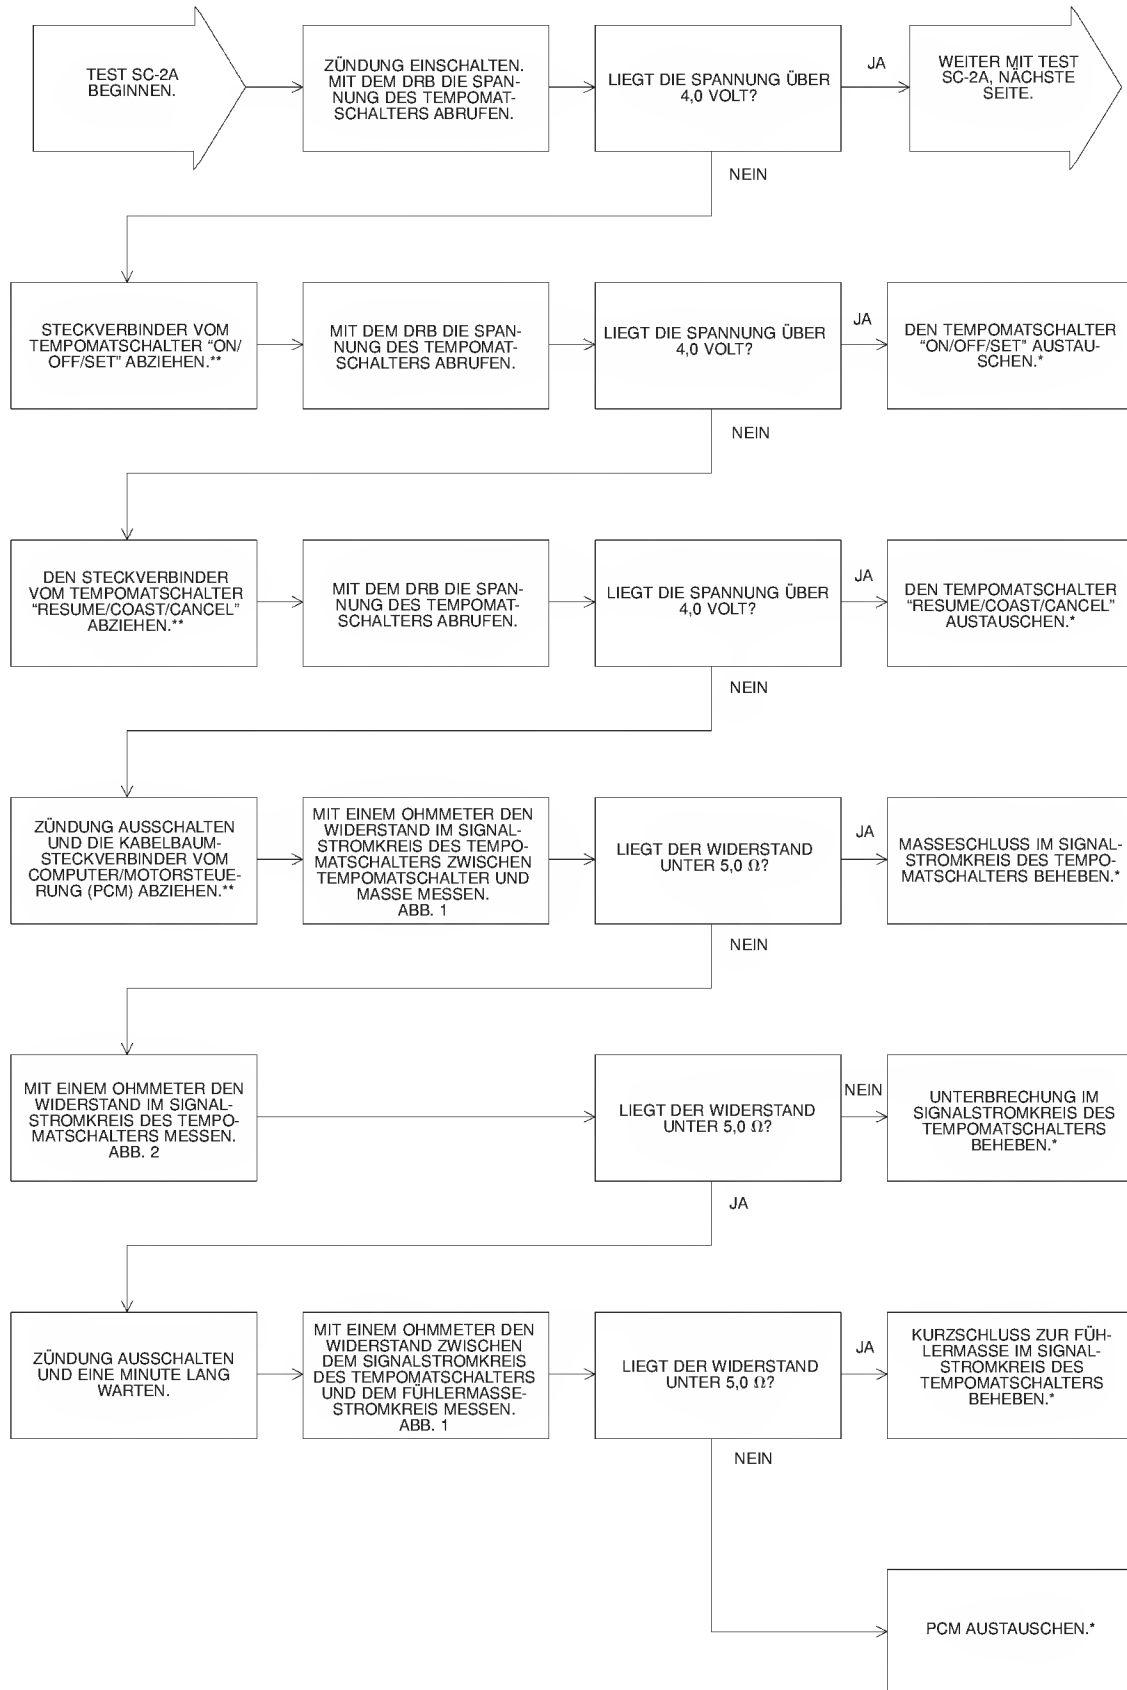


*Nachprüfung VER-4A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SC-2A


FORTSETZUNG - ÜBERPRÜFEN DES TEMPOMATSCHALTERS "ON/OFF"

TYPEN TJ/XJ

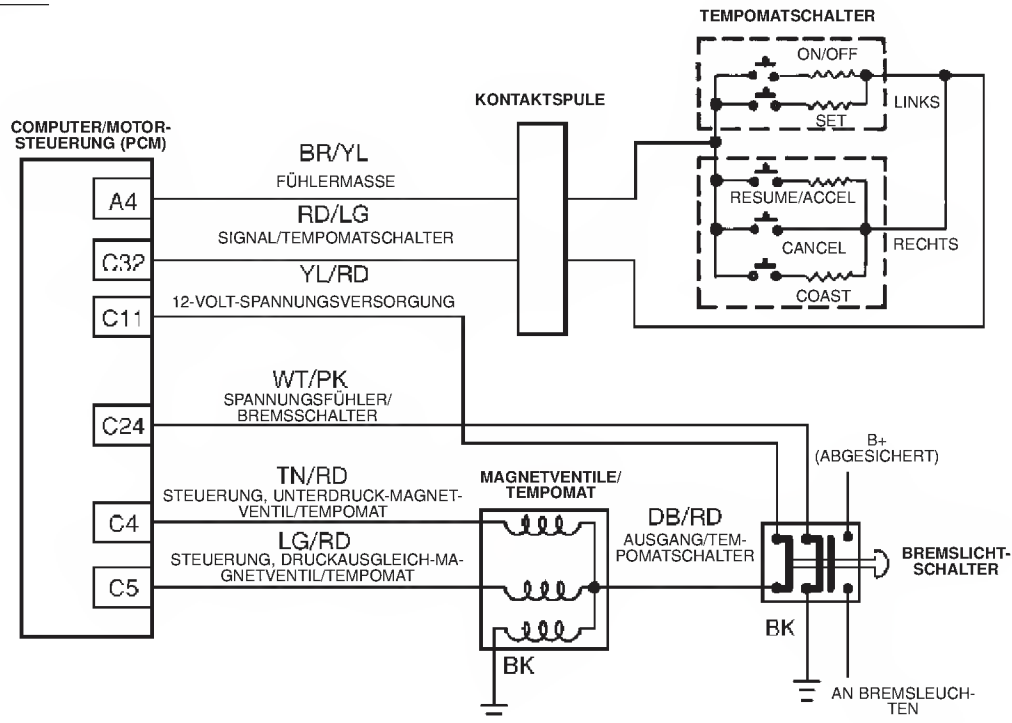

80b099e0

STECKVERBINDER/TEMPO-
MATSCHALTER

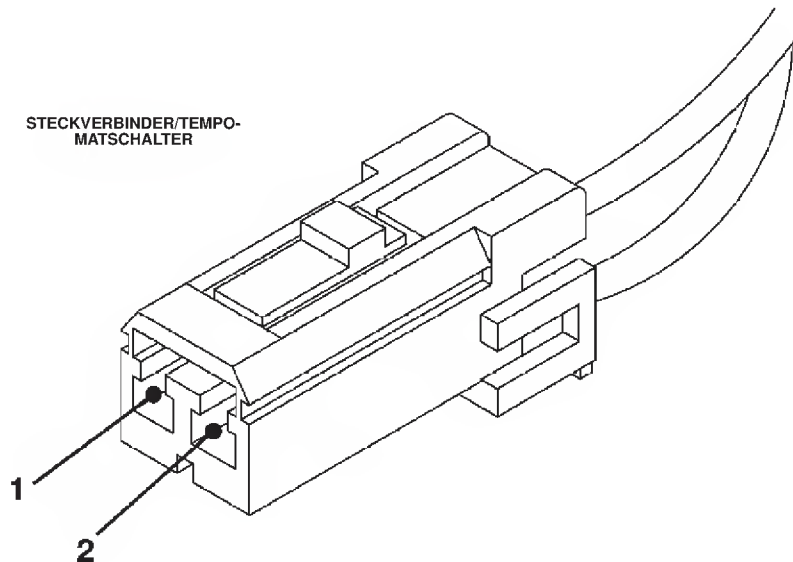


POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	MASSE
2	RD/LG	SIGNAL/TEMPOMATSCHALTER

ABB. 1

80ab3724

TEST SC-2A

FORTSETZUNG - ÜBERPRÜFEN DES TEMPOMATSCHALTERS "ON/OFF"

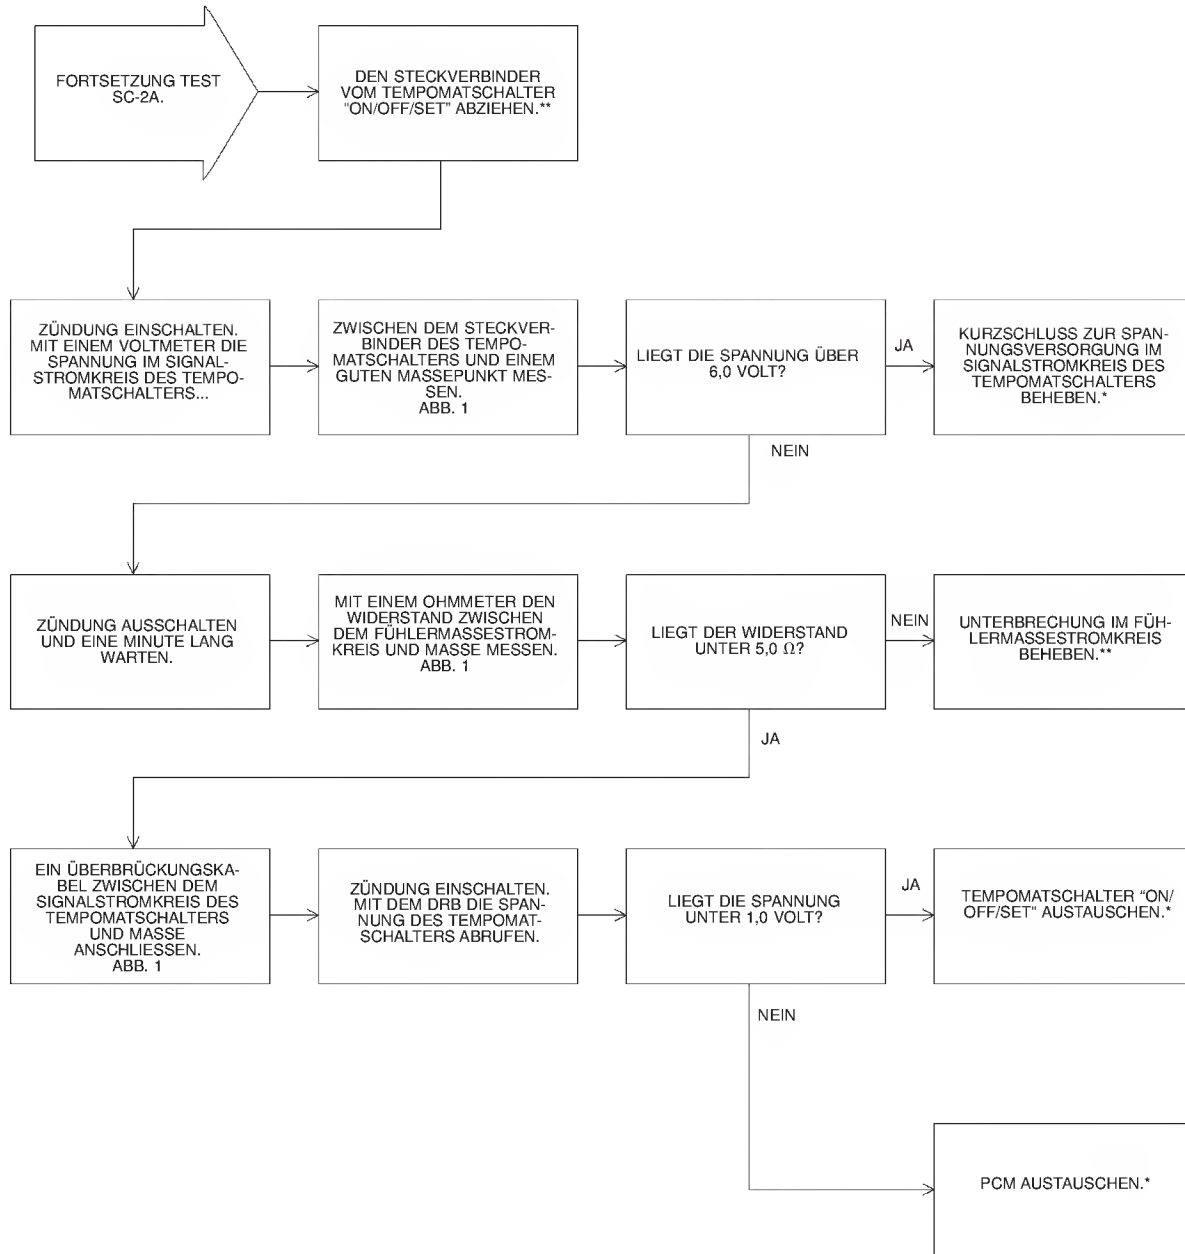

*Nachprüfung VER-4A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SC-3A

ÜBERPRÜFEN DES TEMPOMATSCHALTERS "RESUME"

Vor TEST SC-3A erst SC-1A durchführen


TYPEN TJ/XJ

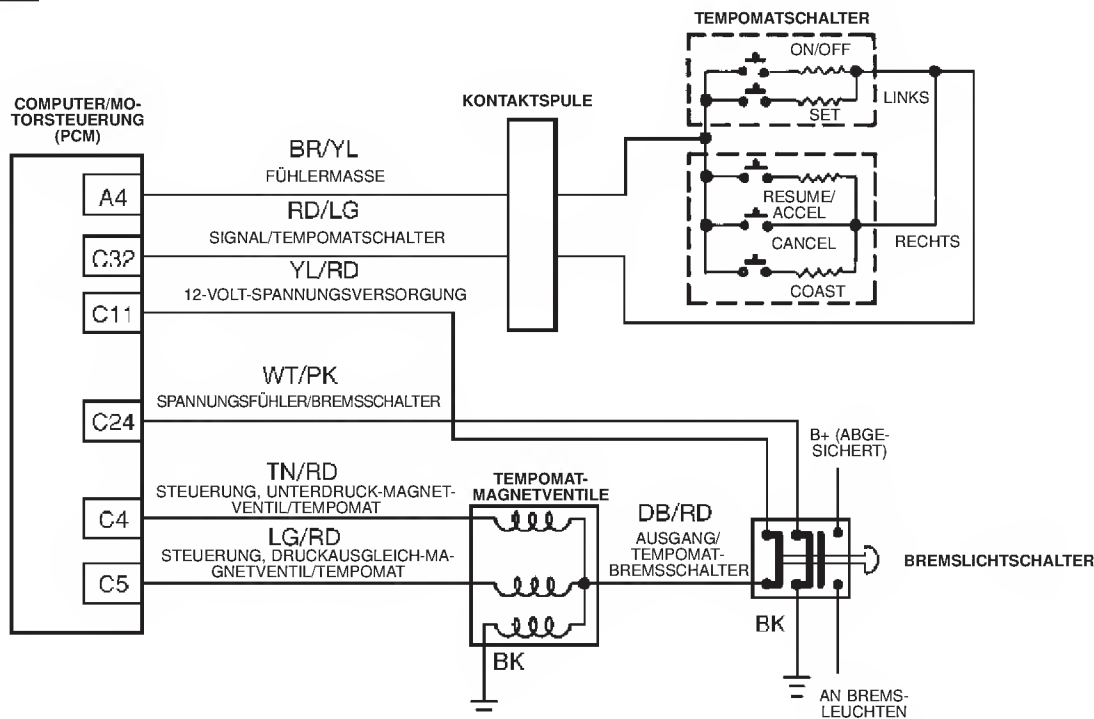

80b099e0

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/TEMPOMATSCHALTER

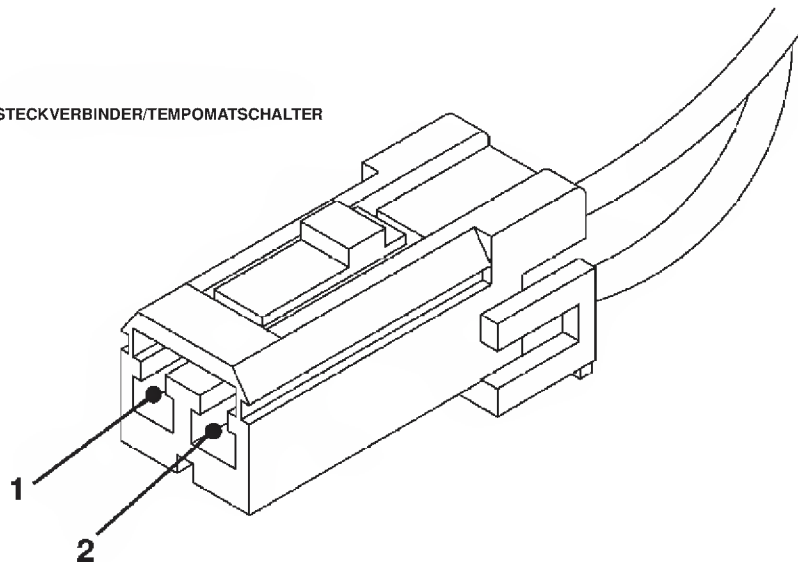

POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	MASSE
2	RD/LG	SIGNAL/TEMPOMATSCHALTER


ABB. 1

80ab3724

TEST SC-3A

ÜBERPRÜFEN DES TEMPOMATSCHALTERS "RESUME"

Vor TEST SC-3A erst SC-1A durchführen

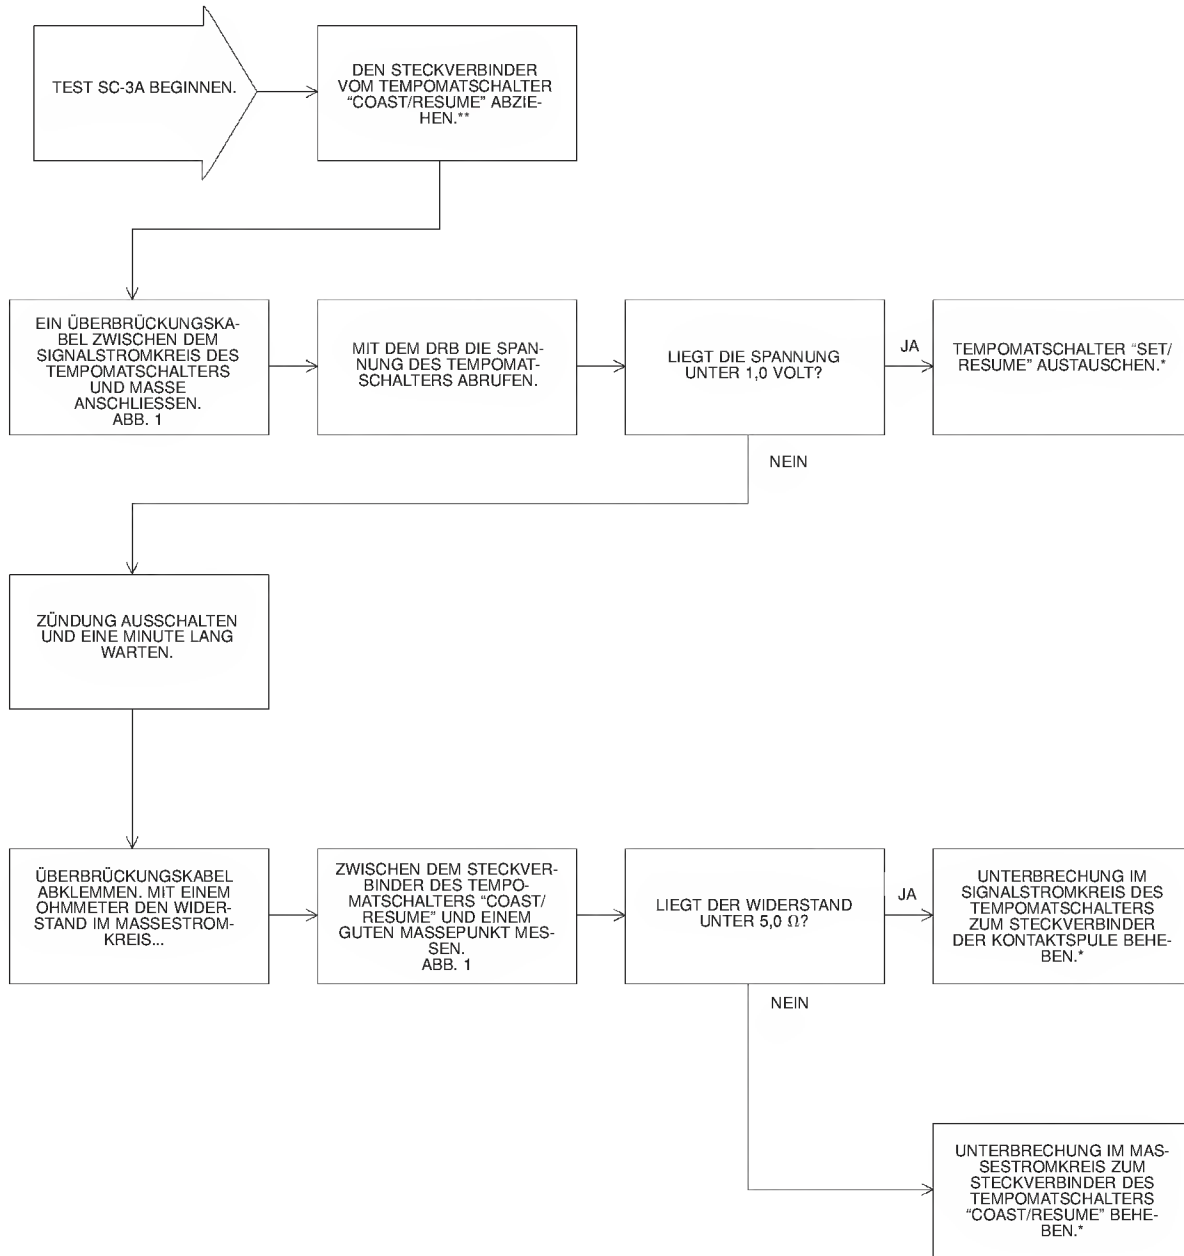

*Nachprüfung VER-4A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SC-4A

ÜBERPRÜFEN DES SPANNUNGSFÜHLERSTROMKREISES DES BREMSSCHALTERS

Vor TEST SC-4A erst SC-1A durchführen


TYPEN TJ/XJ

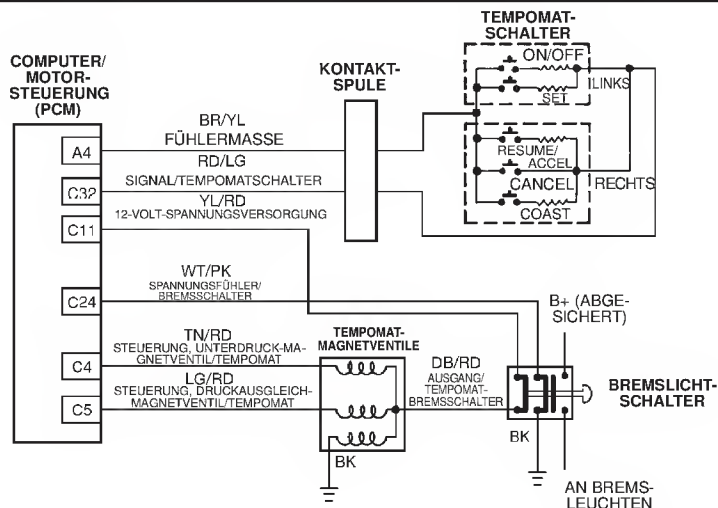

80b099e0

TYP TJ

STECKVERBINDER/BREMSS-
LICHTSCHALTER

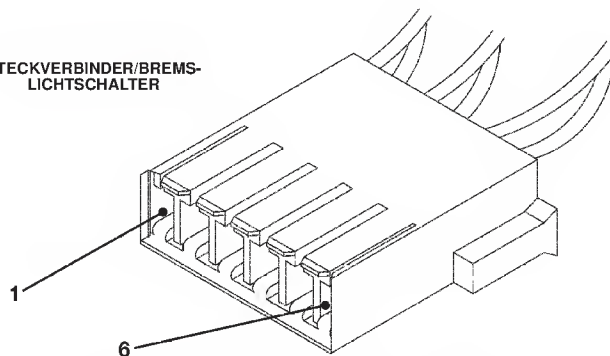


POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-V-SPV
4	DB/RD	AUSGANG/TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
5	PK/DB	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER
6	WT/TN	B+ (ABGESICHERT)

ABB. 1

80b099e1

TYP XJ

STECKVERBINDER/BREMSS-
LICHTSCHALTER

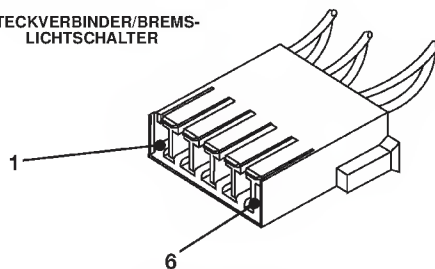

POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-V-SPV
4	DB/RD	AUSGANG/TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
5	WT/TN	B+ (ABGESICHERT)
6	PK/DB	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER


ABB. 2

80b04fe6

TEST SC-4A

ÜBERPRÜFEN DES SPANNUNGSFÜHLERSTROMKREISES DES BREMSSCHALTERS

Vor TEST SC-4A erst SC-1A durchführen

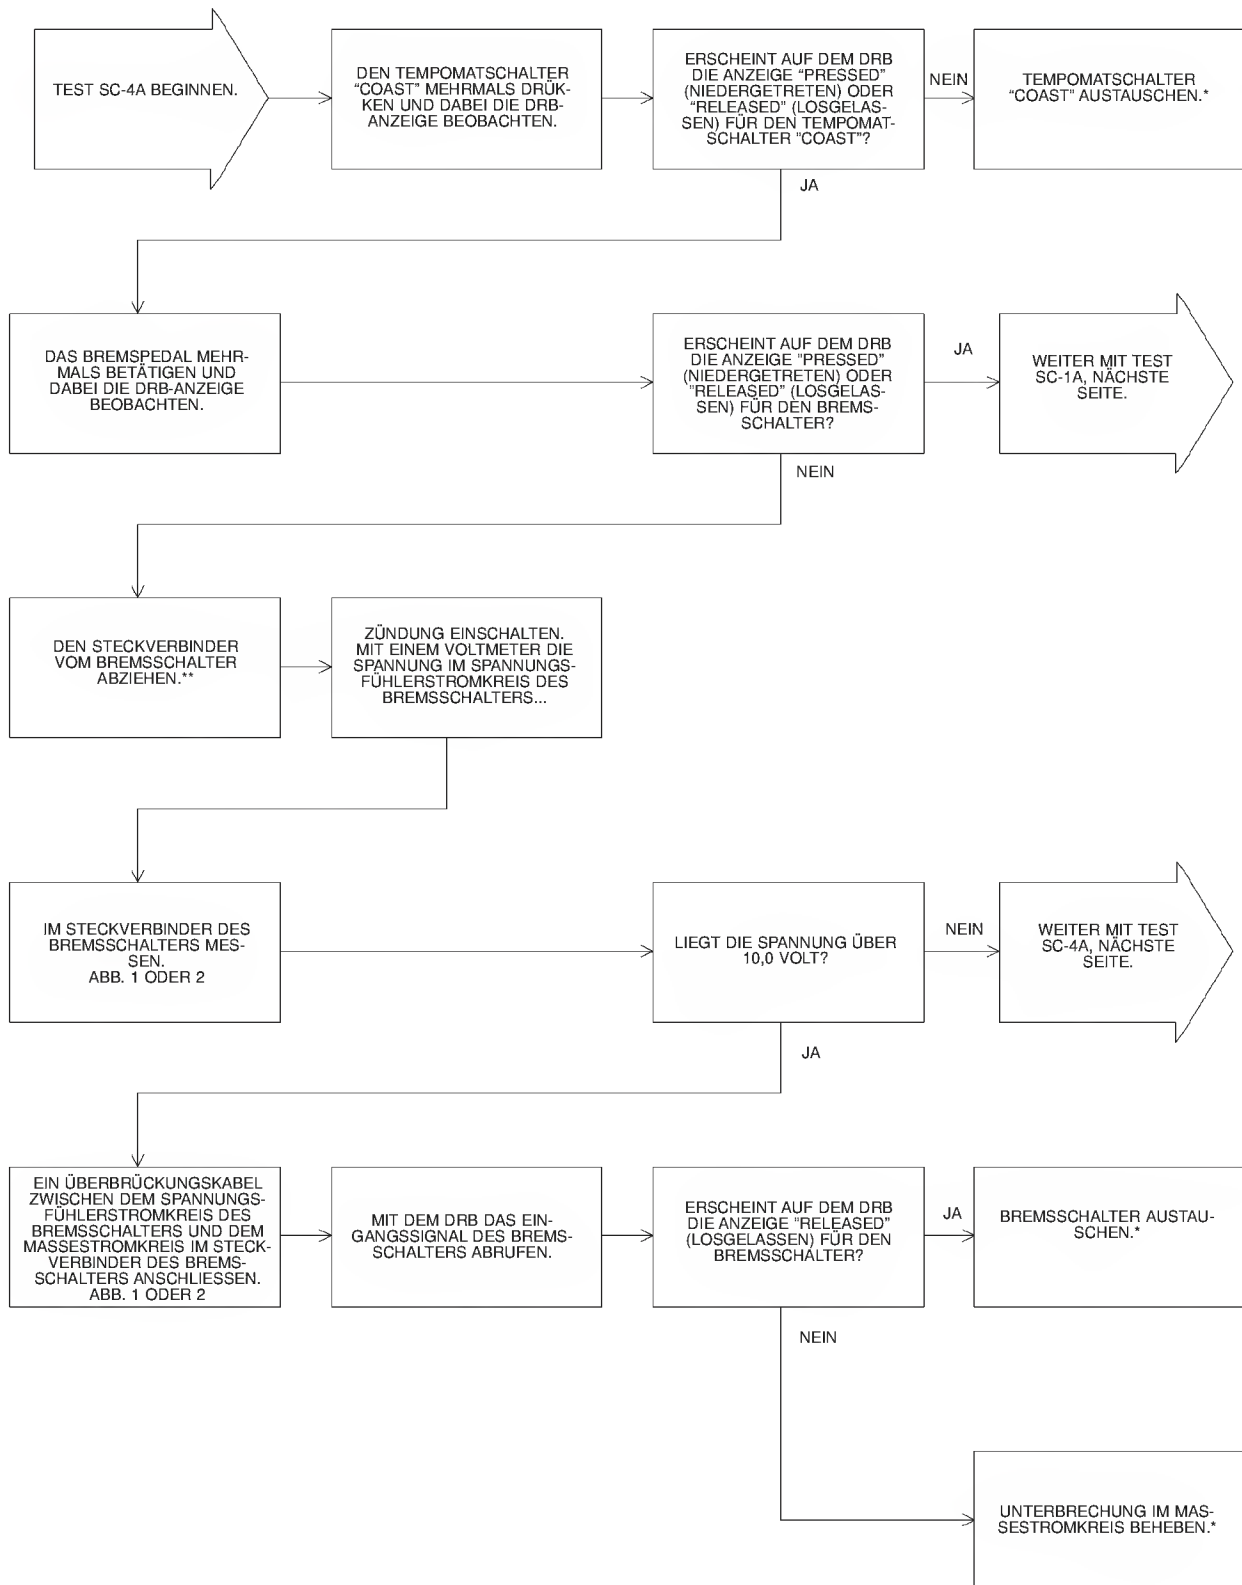


*Nachprüfung VER-4A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST SC-4A

FORTSETZUNG - ÜBERPRÜFEN DES SPANNUNGSFÜHLERSTROMKREISES DES BREMSSCHALTERS


TYP TJ

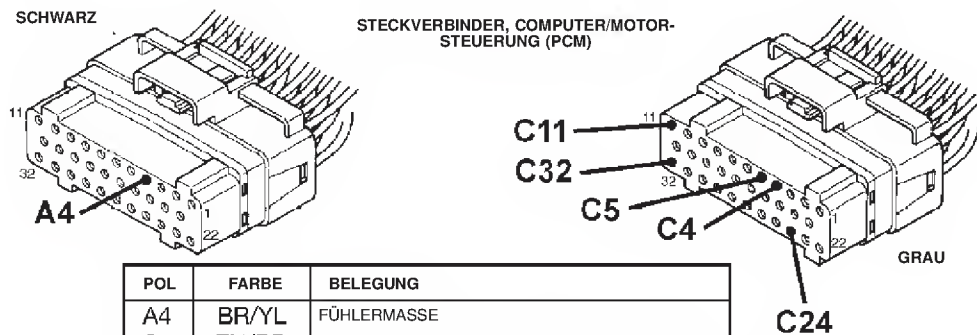

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
C4	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C5	LG/RD	DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C11	YL/RD	12-V-SPV
C24	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
C32	RD/LG	SIGNAL/TEMPOMATSCHALTER

STECKVERBINDER/BREMSLICHTSCHALTER


POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-V-SPV
4	DB/RD	AUSGANG/TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
5	WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER
6	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)

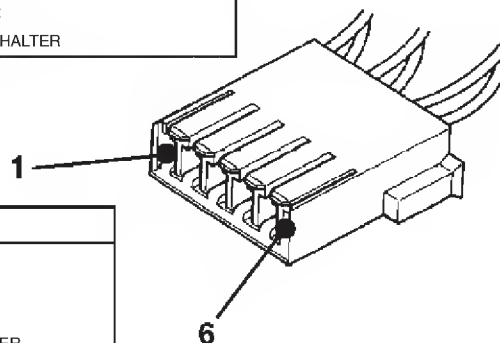

80b6b1cd

ABB. 1


TYP XJ

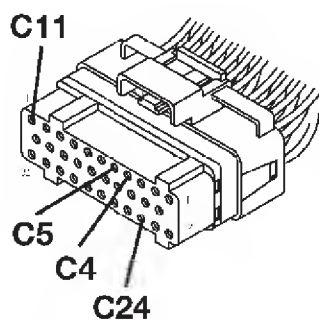

GRAUER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
C4	TN/RD	STEUERUNG, UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C5	LG/RD	STEUERUNG, DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL/TEMPOMAT
C11	YL/RD	12-V-SPV
C24	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER

STECKVERBINDER/BREMSLICHTSCHALTER

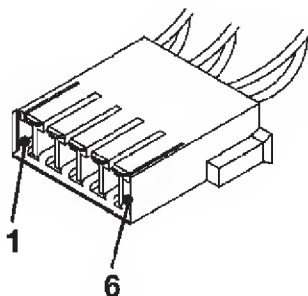


POL	FARBE	BELEGUNG
1	WT/PK	SPF/BREMSSCHALTER
2	BK	MASSE
3	YL/RD	12-V-SPV
4	DB/RD	AUSGANG/TEMPOMAT-BREMSSCHALTER
5	PK/DB	B+ (ABGESICHERT)
6	WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER

80b6b1cc

ABB. 2

TEST SC-4A

FORTSETZUNG - ÜBERPRÜFEN DES SPANNUNGSFÜHLERSTROMKREISES DES BREMSSCHALTERS

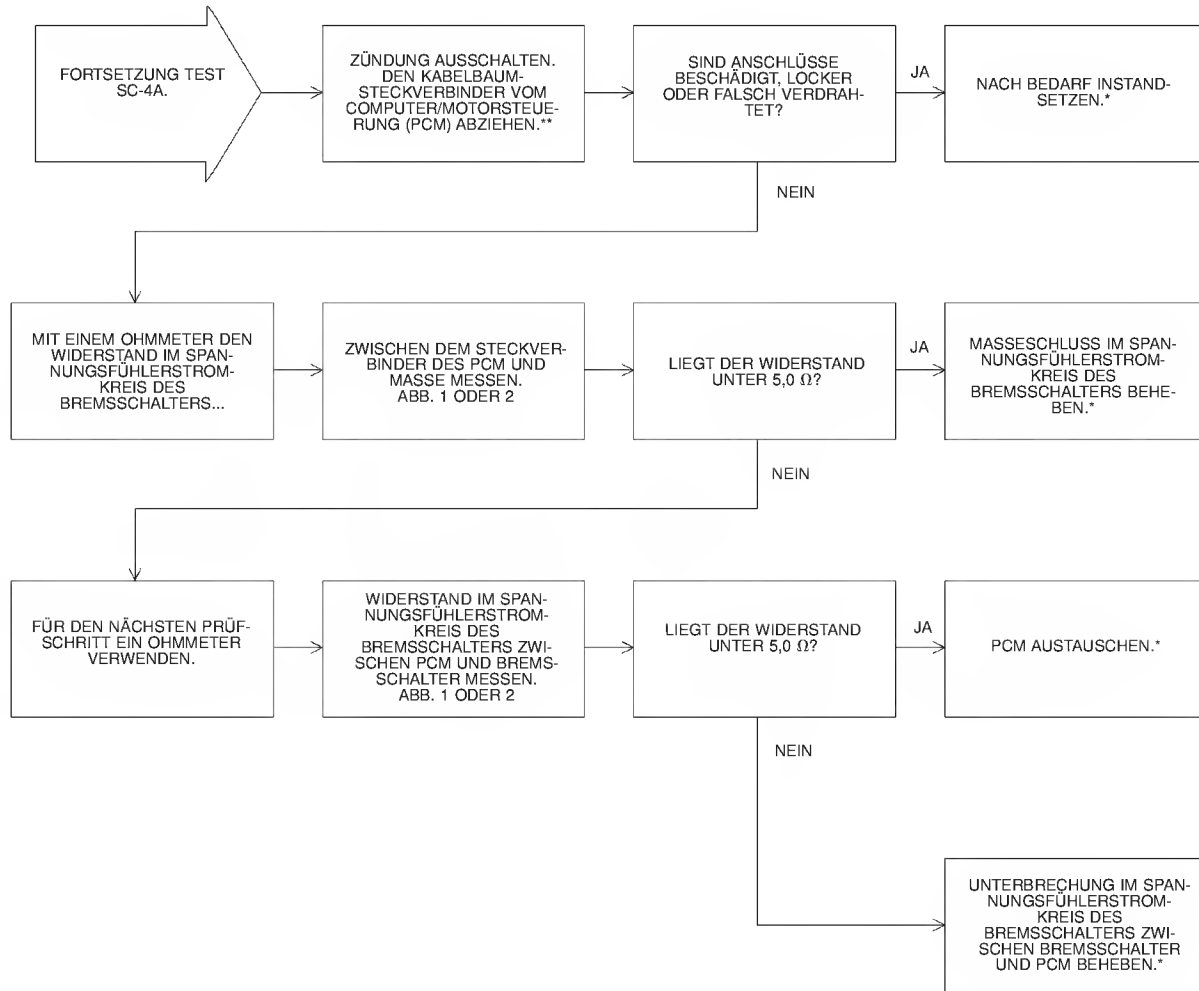

**Nachprüfung VER-4A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*


TEST SC-5A	ÜBERPRÜFEN DER TEMPOMATFUNKTION
Vor TEST SC-5A erst SC-1A durchführen	
<p>Zu diesem Zeitpunkt funktionieren Schalter und Servoelement des Tempomatsystems offensichtlich einwandfrei. Mit Hilfe des DRB den "Ausgangs"-Status des Tempomatsystems abrufen. Probefahrt mit dem Fahrzeug durchführen; dabei eine Geschwindigkeit von über 55 km/h (35 mph) erzielen und versuchen, diese Geschwindigkeit über den Tempomat einzustellen. Dieser Vorgang kann unter den nachstehend genannten Bedingungen nicht durchgeführt werden. Die letzte bzw. zuletzt vorliegende Ursache hierfür wird durch den Status "Denied" (ignoriert) angezeigt.</p>	
<p>Ignorierte Meldung ON/OFF (Ein/Aus)</p>	<p>Der Computer/Motorsteuerung (PCM) registriert kein Signal "ON" (EIN) vom Schalter.</p>
<p>SPEED (FAHRGESCHWINDIGKEIT)</p>	<p>Die vom PCM registrierte Fahrgeschwindigkeit liegt bei maximal 58 km/h (36 mph).</p>
<p>RPM (DREHZAHL)</p>	<p>Die Motordrehzahl ist zu hoch.</p>
<p>BRAKE (BREMSE)</p>	<p>Der Spannungsfühlerstromkreis des Bremsschalters ist unterbrochen. Hierdurch wird dem PCM gemeldet, daß die Bremsen betätigt werden. Der Spannungsfühlerstromkreis ist bei gelösten Bremsen über den Bremspedalschalter an Masse gelegt.</p>
<p>P/N (PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER)</p>	<p>Der Spannungsfühlerstromkreis des Park-/Leerlauf-Sicherheitsschalters ist an Masse gelegt; hierdurch wird dem PCM gemeldet, daß kein Gang eingelegt ist. Der Spannungsfühlerstromkreis ist über den Park-/Leerlauf-Sicherheitsschalter an Masse gelegt (Typ XJ mit 4-Gang-Automatikgetriebe) bzw. unterbrochen (Typen TJ/XJ mit 3-Gang-Automatikgetriebe), wenn sich das Getriebe im Leerlauf oder in der Parkstellung befindet.</p>
<p>RPM/SPD (DREHZAHL/FAHRGESCHWINDIGKEIT)</p>	<p>Der PCM registriert für eine bestimmte Fahrgeschwindigkeit eine zu hohe Motordrehzahl.</p>
<p>SOL FLT (FEHLER MAGNETVENTIL)</p>	<p>Der PCM registriert eine Störung im Stromkreis der Magnetventile des Tempomat-Servoelements, die zu erwarten bzw. bereits gespeichert ist.</p>

TEST CH-1A


BEHEBEN VON STÖRUNGEN AM LADESYS-TEM OHNE FEHLERCODEANZEIGE

Vor TEST CH-1A erst DTC-TEST durchführen

TYPEN TJ/XJ

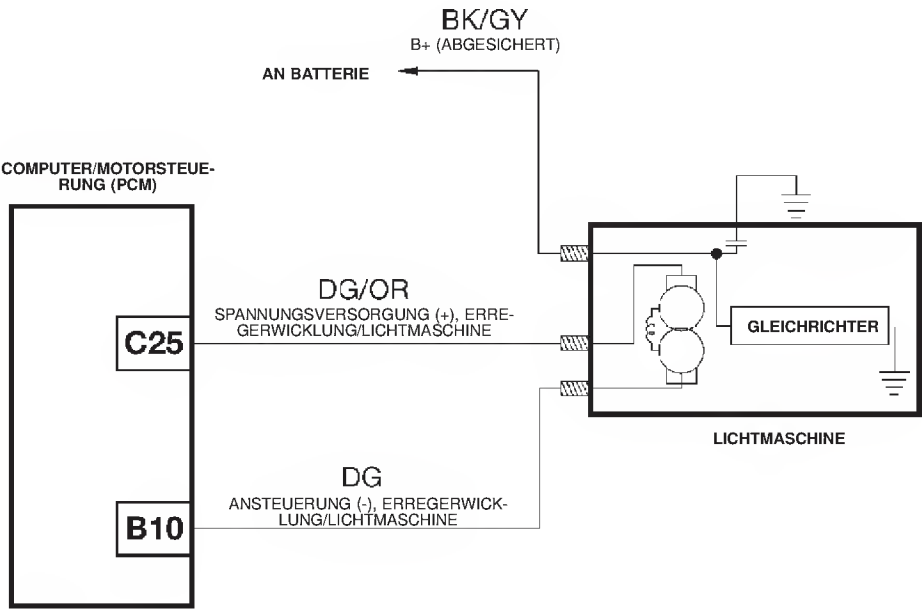

80b6f0cd

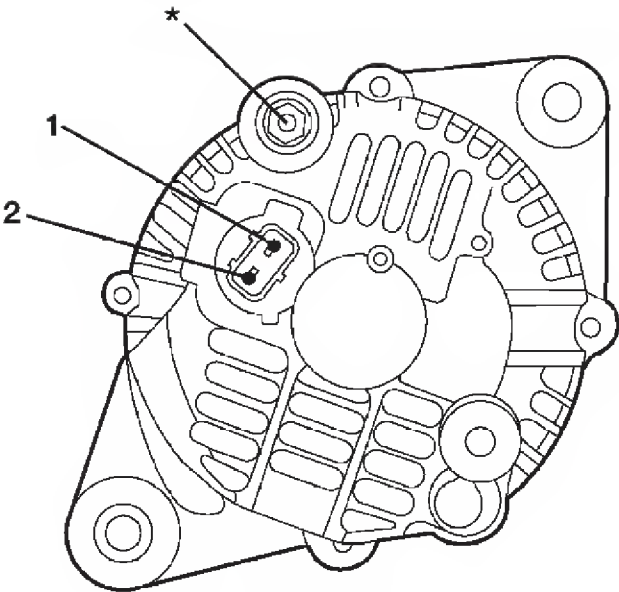

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/OR	SPF/LICHTMASCHINE
2	DG	ERREGERWICKLUNG/LICHTMASCHINE
*	BK/GY	B+


ABB. 1

80b6b36c

TEST CH-1A

BEHEBEN VON STÖRUNGEN AM LADESYS-TEM OHNE FEHLERCODE-ANZEIGE


Vor TEST CH-1A erst DTC-TEST durchführen

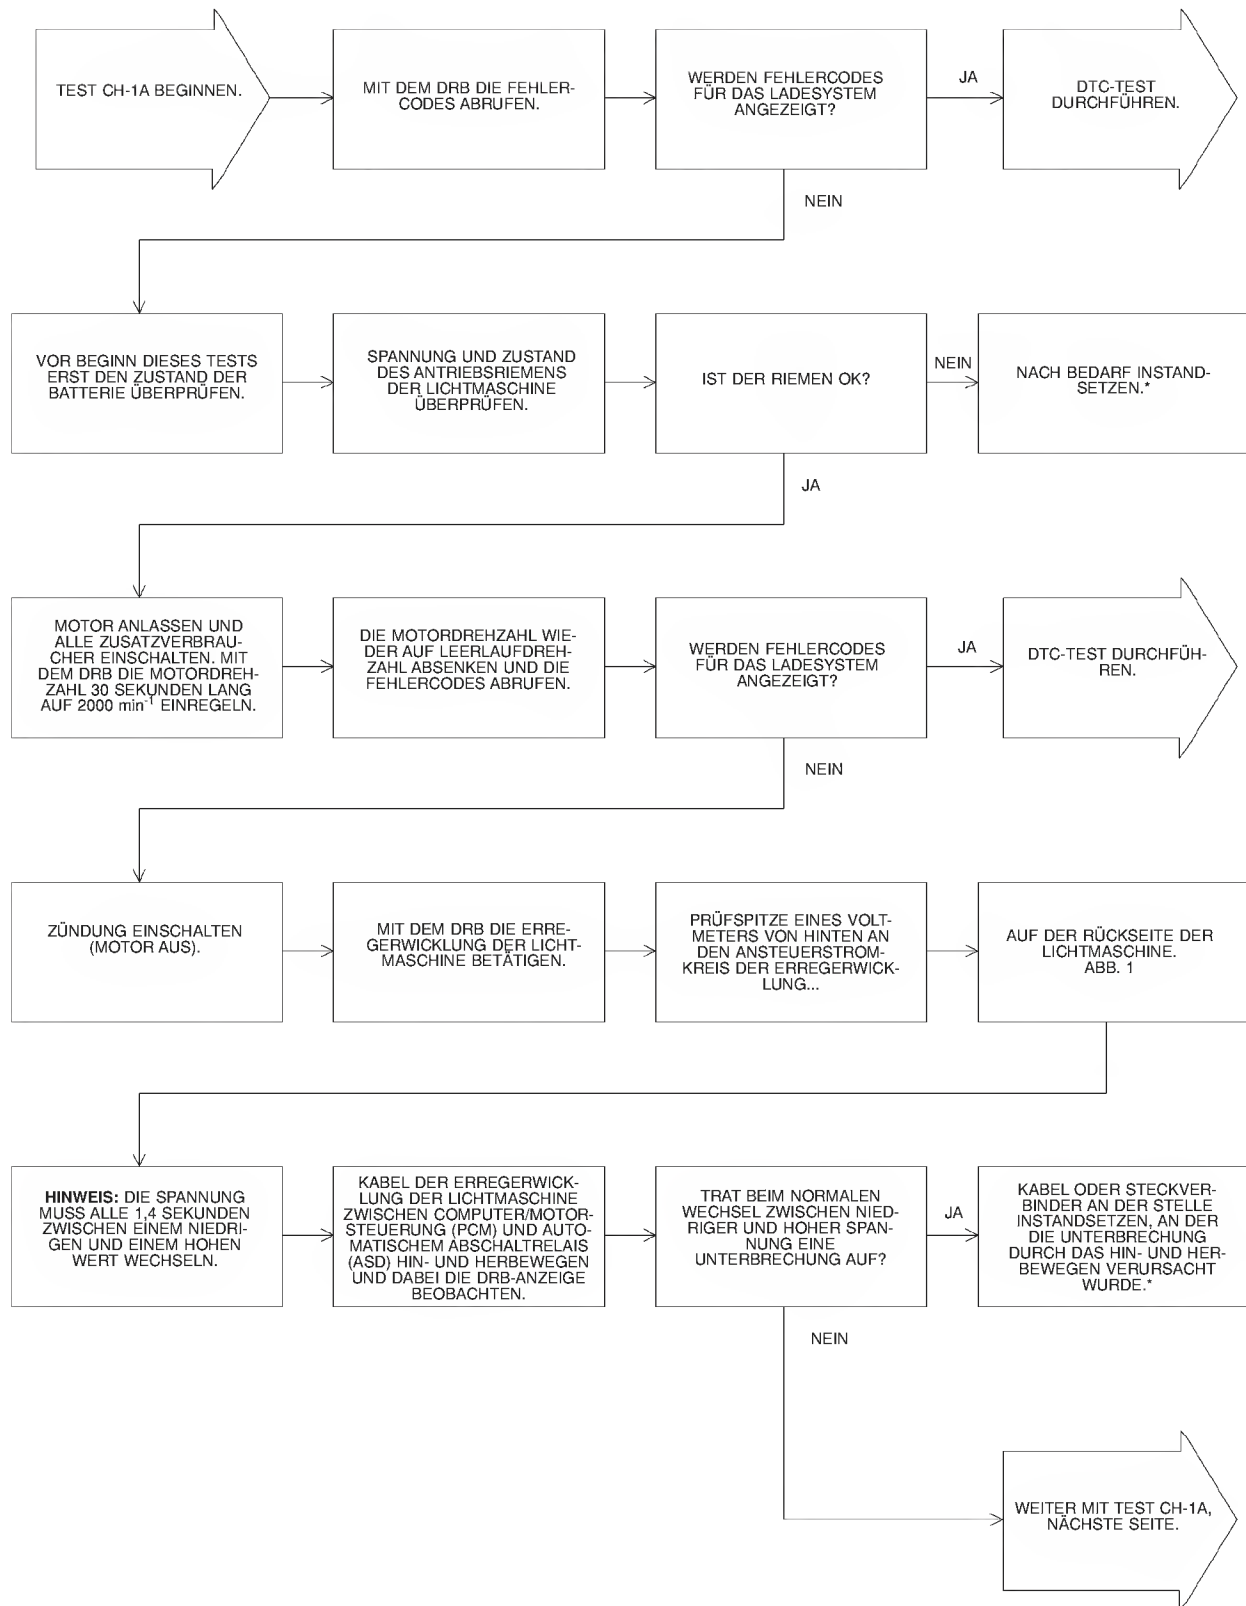


*Nachprüfung VER-3A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYPEN TJ/XJ

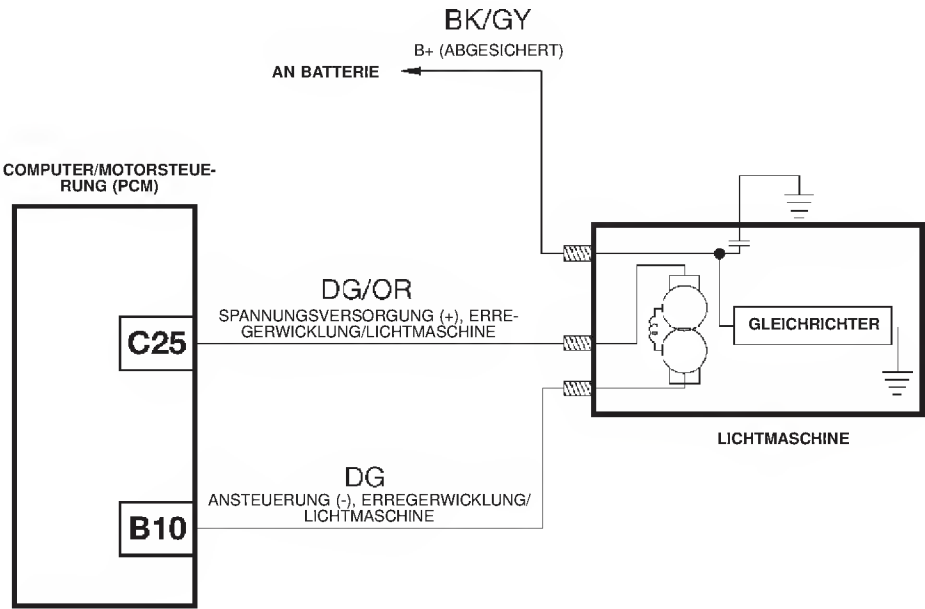

80b6f0cd

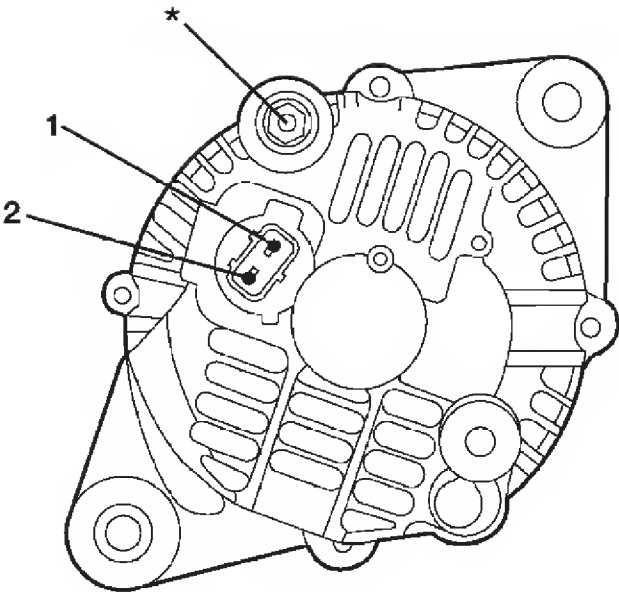


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/OR	SPANNUNGSVERSORGUNG/LICHTMASCHINE
2	DG	ERREGERWICKLUNG/LICHTMASCHINE
*	BK/GY	B+

ABB. 1

80b6b36c

TEST CH-1A

FORTSETZUNG - BEHEBEN VON STÖRUNGEN AM LADESYS-TEM OHNE FEHLERCODEANZEIGE

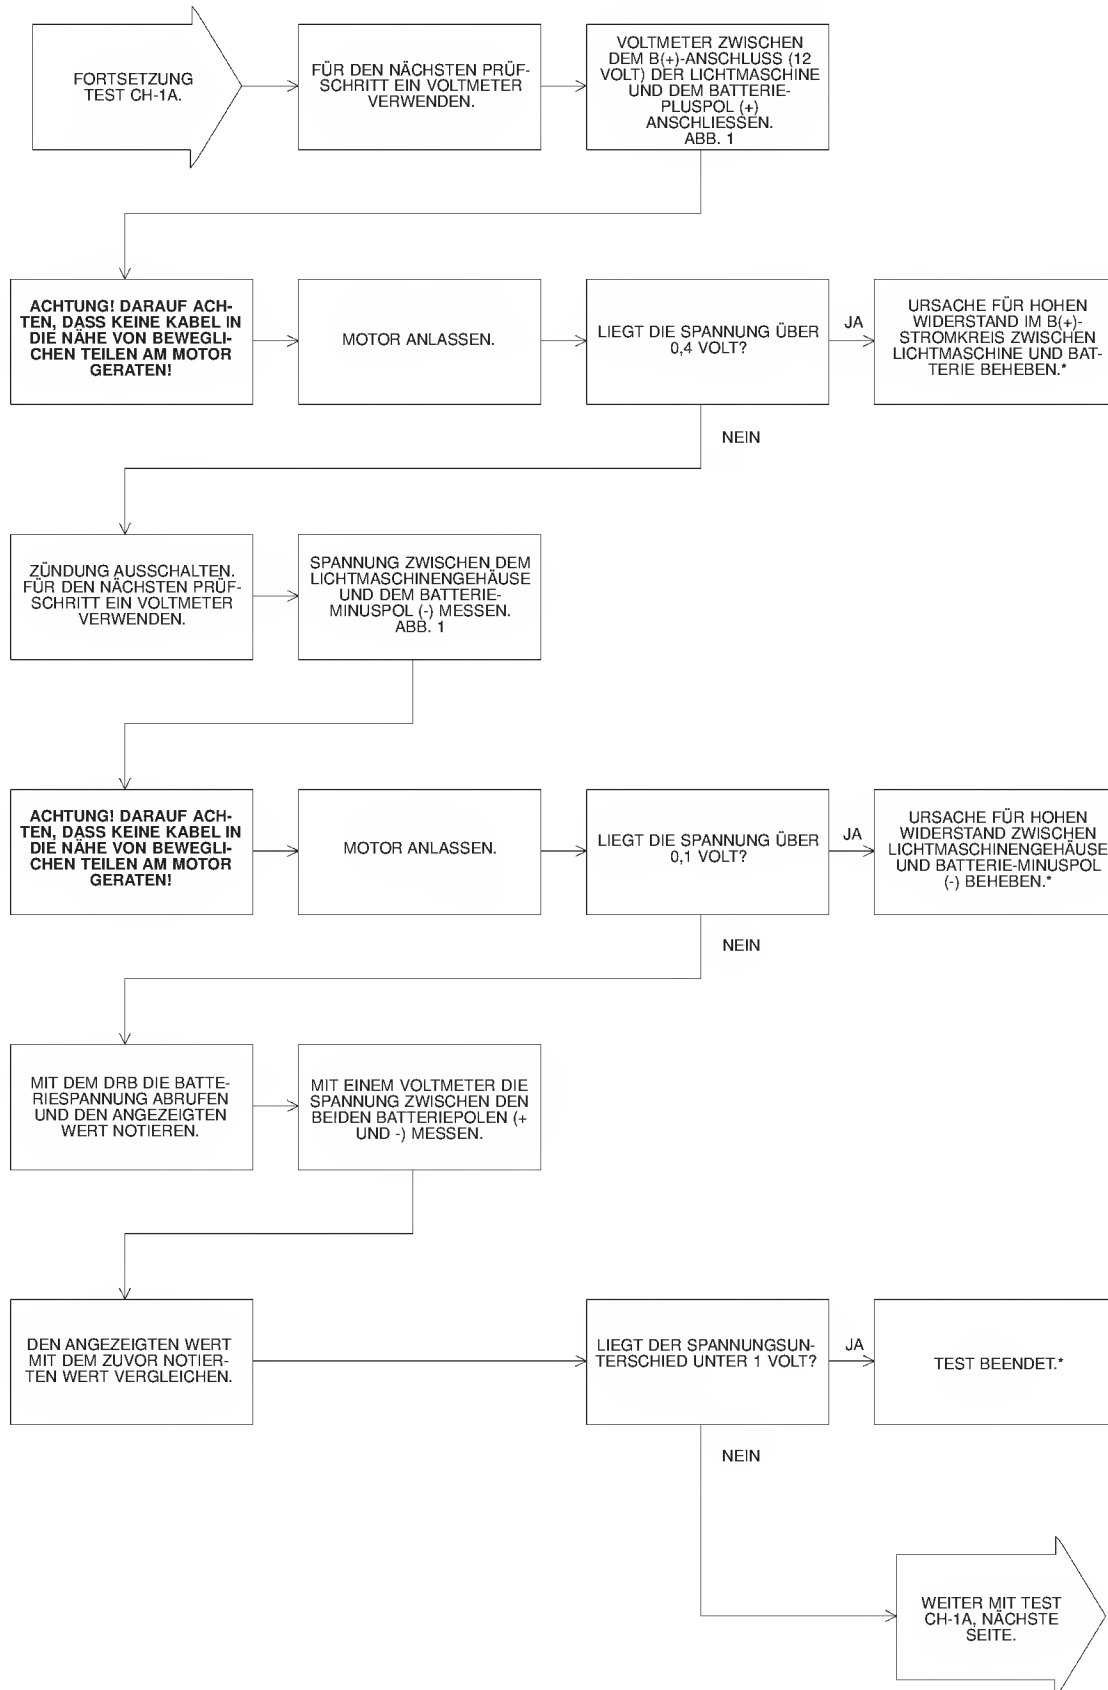

*Nachprüfung VER-3A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST CH-1A

FORTSETZUNG - BEHEBEN VON STÖRUNGEN AM LADESYSTEM OHNE FEHLERCODEANZEIGE

TYP TJ

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

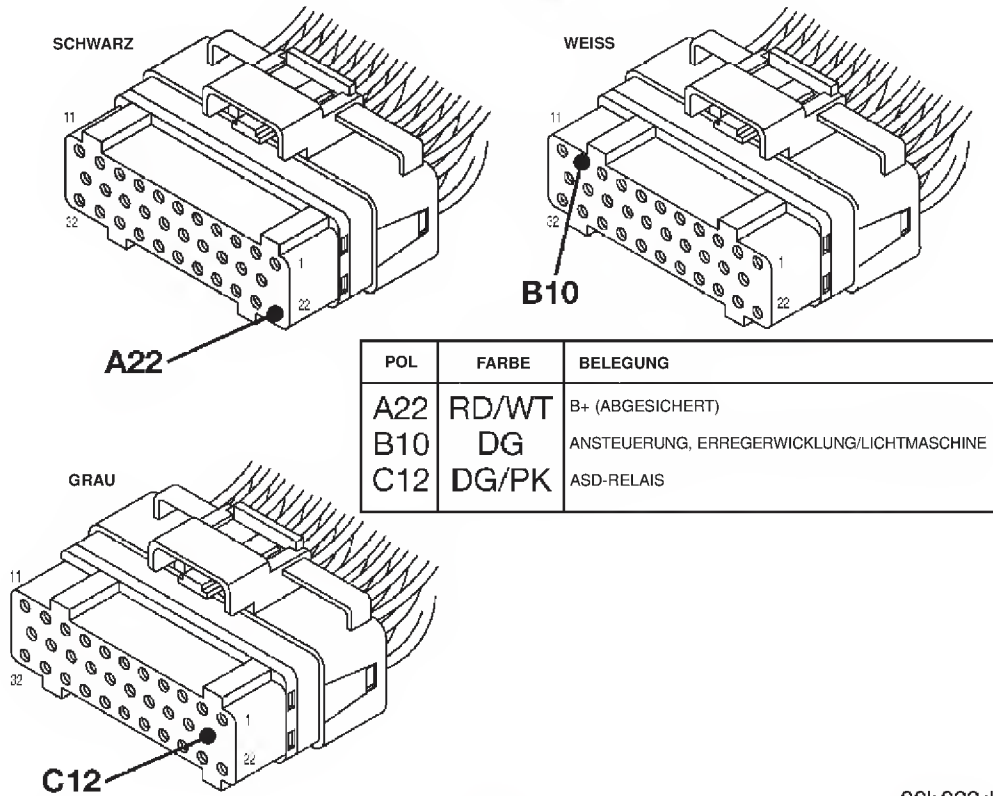


ABB. 1

80b099df

TYP XJ

STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)


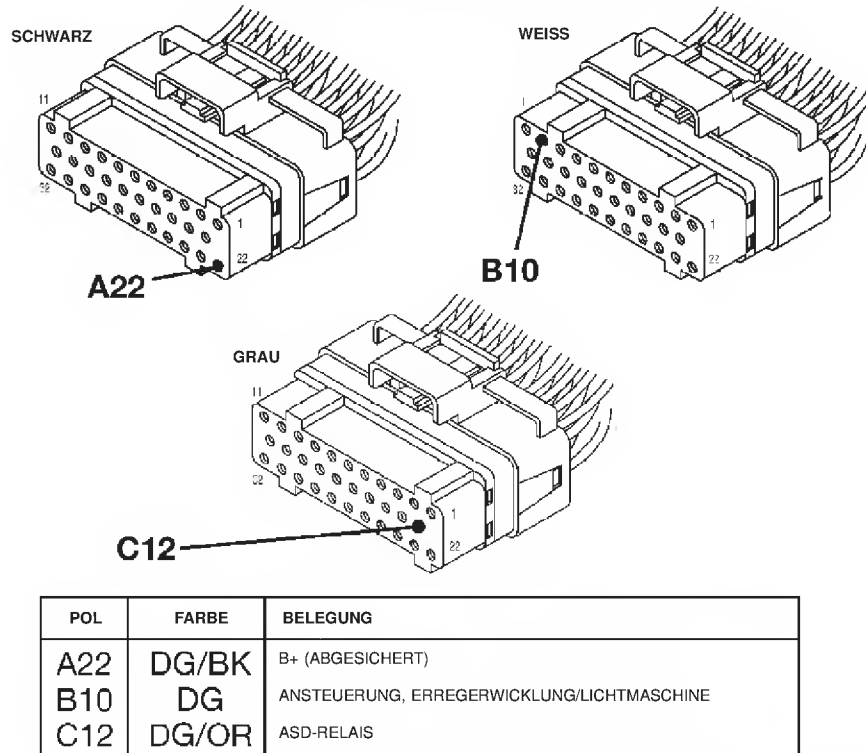


ABB. 2

80b04fdf

TEST CH-1A

FORTSETZUNG - BEHEBEN VON STÖRUNGEN AM LADESYS-TEM OHNE FEHLERCODEANZEIGE

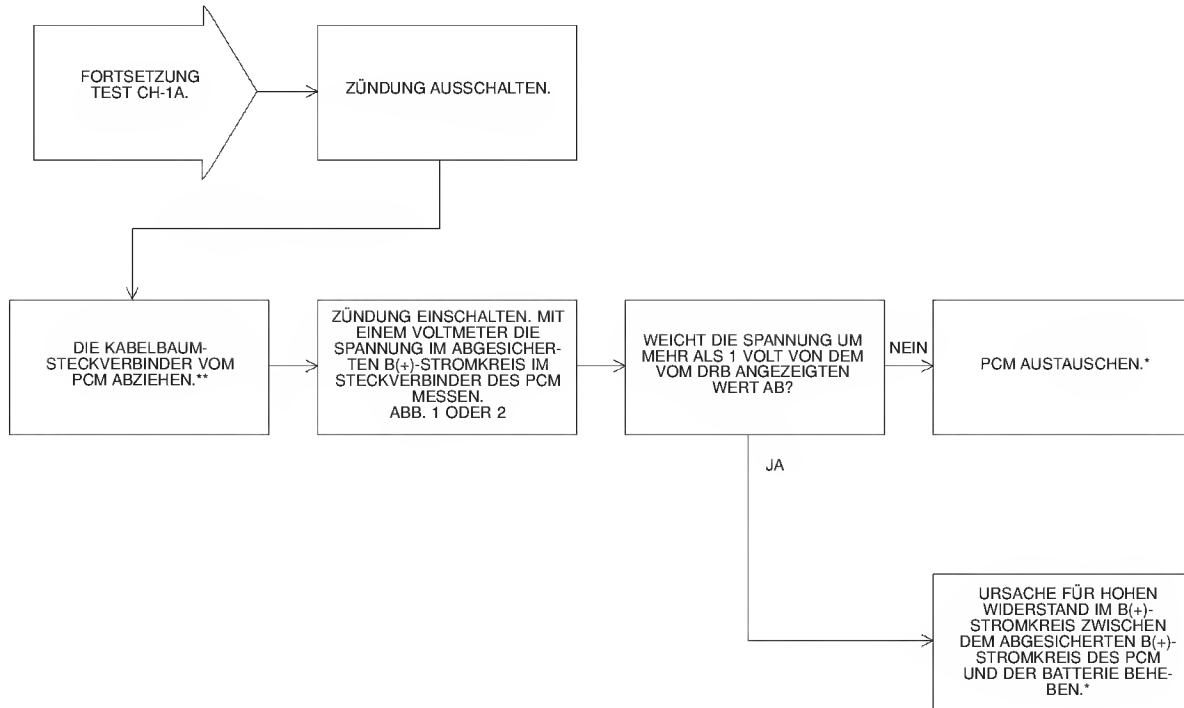

*Nachprüfung VER-3A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

NO START TESTS

[illegible]

%Vor TEST NS-SEL erst DTC-TEST durchführen

HINWEIS: Näheres zur Lage von Bauteilen siehe Abschnitt 4.0, "Allgemeines", in diesem Handbuch.

HINWEIS: Die Batterie muß zur Durchführung der in diesem Handbuch beschriebenen Tests vollständig geladen sein.

HINWEIS: Dreht der Anlasser die Kurbelwelle nicht durch oder dreht er sie durch, ohne daß der Motor anspringt, Kommunikationsfähigkeit des Steuergeräts der funkgesteuerten Wegfahrsperre (SKIM) überprüfen und Fehlercodes abrufen.

HINWEIS: Werden Fehlercodes angezeigt, so müssen vor Durchführung der No-Start-Tests erst die Störungen, die zur Speicherung dieser Fehlercodes führten, aufgespürt und behoben werden.

HINWEIS: Kann das DRB nicht eingeschaltet werden, die Hinweise in Abschnitt 3.5.1., "Allgemeines", zu Rate ziehen.


Nachstehend ist ein empfohlener Ablauf zur Beseitigung von Problemen beim Anlassen des Motors angegeben. Die Tests sind in der genannten Reihenfolge durchzuführen.

Beheben der Störung: Motor springt nicht an	NS-1A
Überprüfen der Kraftstoffanlage	NS-2A
Überprüfen der mechanischen Motorsysteme	NS-3A
Beheben der Störung: Kraftstoffdruck zu niedrig	NS-4A
Überprüfen der Kraftstoffpumpe	NS-5A
Beheben des Fehlers - No Response (Keine Reaktion)	NS-6A
Beheben der Störung: Motor springt an, und auf dem DRB erscheint "No Response" (Keine Reaktion).	NS-6B
Überprüfen des Leerlaufdrehzahlreglers (IAC)	NS-7A
Beheben der Störung: Motor stirbt nach dem Anspringen ab.	NS-8A
Beheben der Störung: Kurbelwelle läßt sich nicht mit dem Anlasser durchdrehen	NS-9A

TEST NS-1A

BEHEBEN DER STÖRUNG: MOTOR SPRINGT NICHT AN

VOR TEST NS-1A erst TEST NS-SEL durchführen

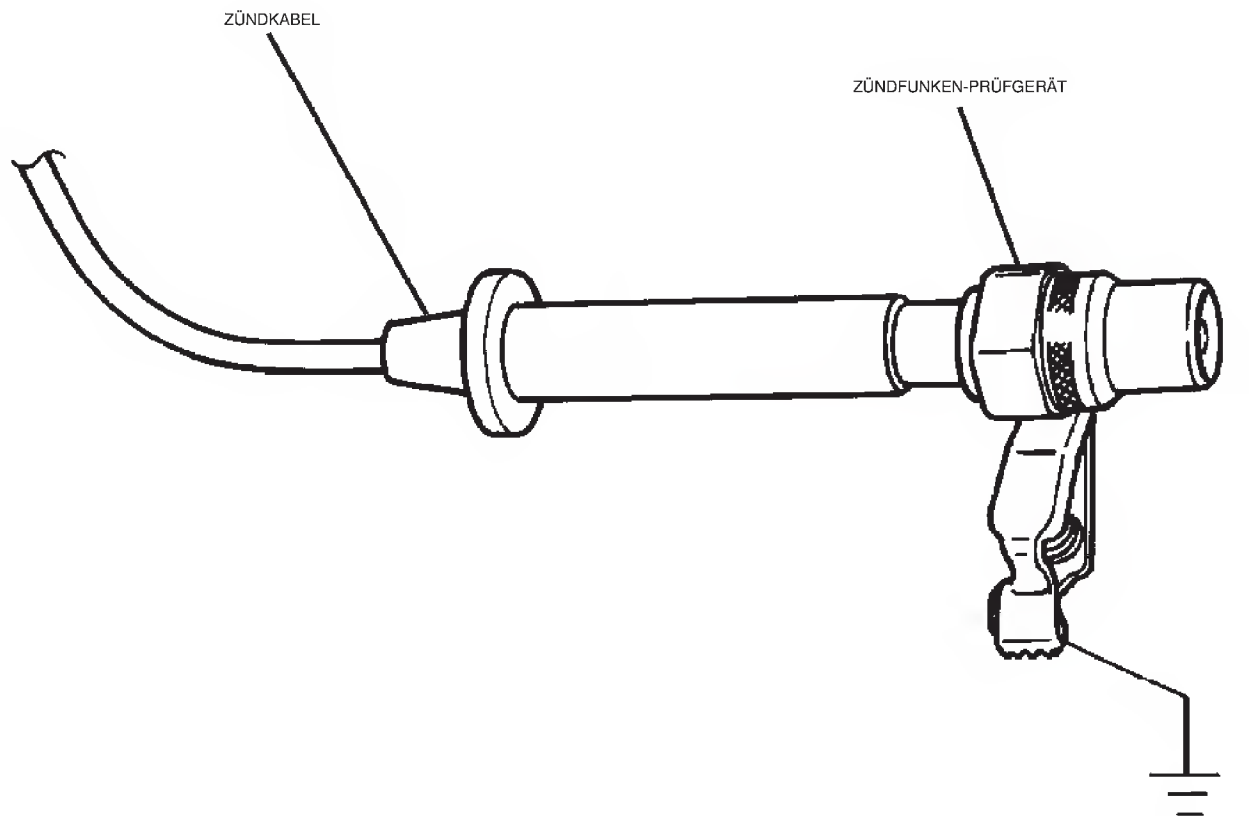


80a2432e

ABB. 1

TEST NS-1A

BEHEBEN DER STÖRUNG: MOTOR SPRINGT NICHT AN

VOR TEST NS-1A erst TEST NS-SEL durchführen

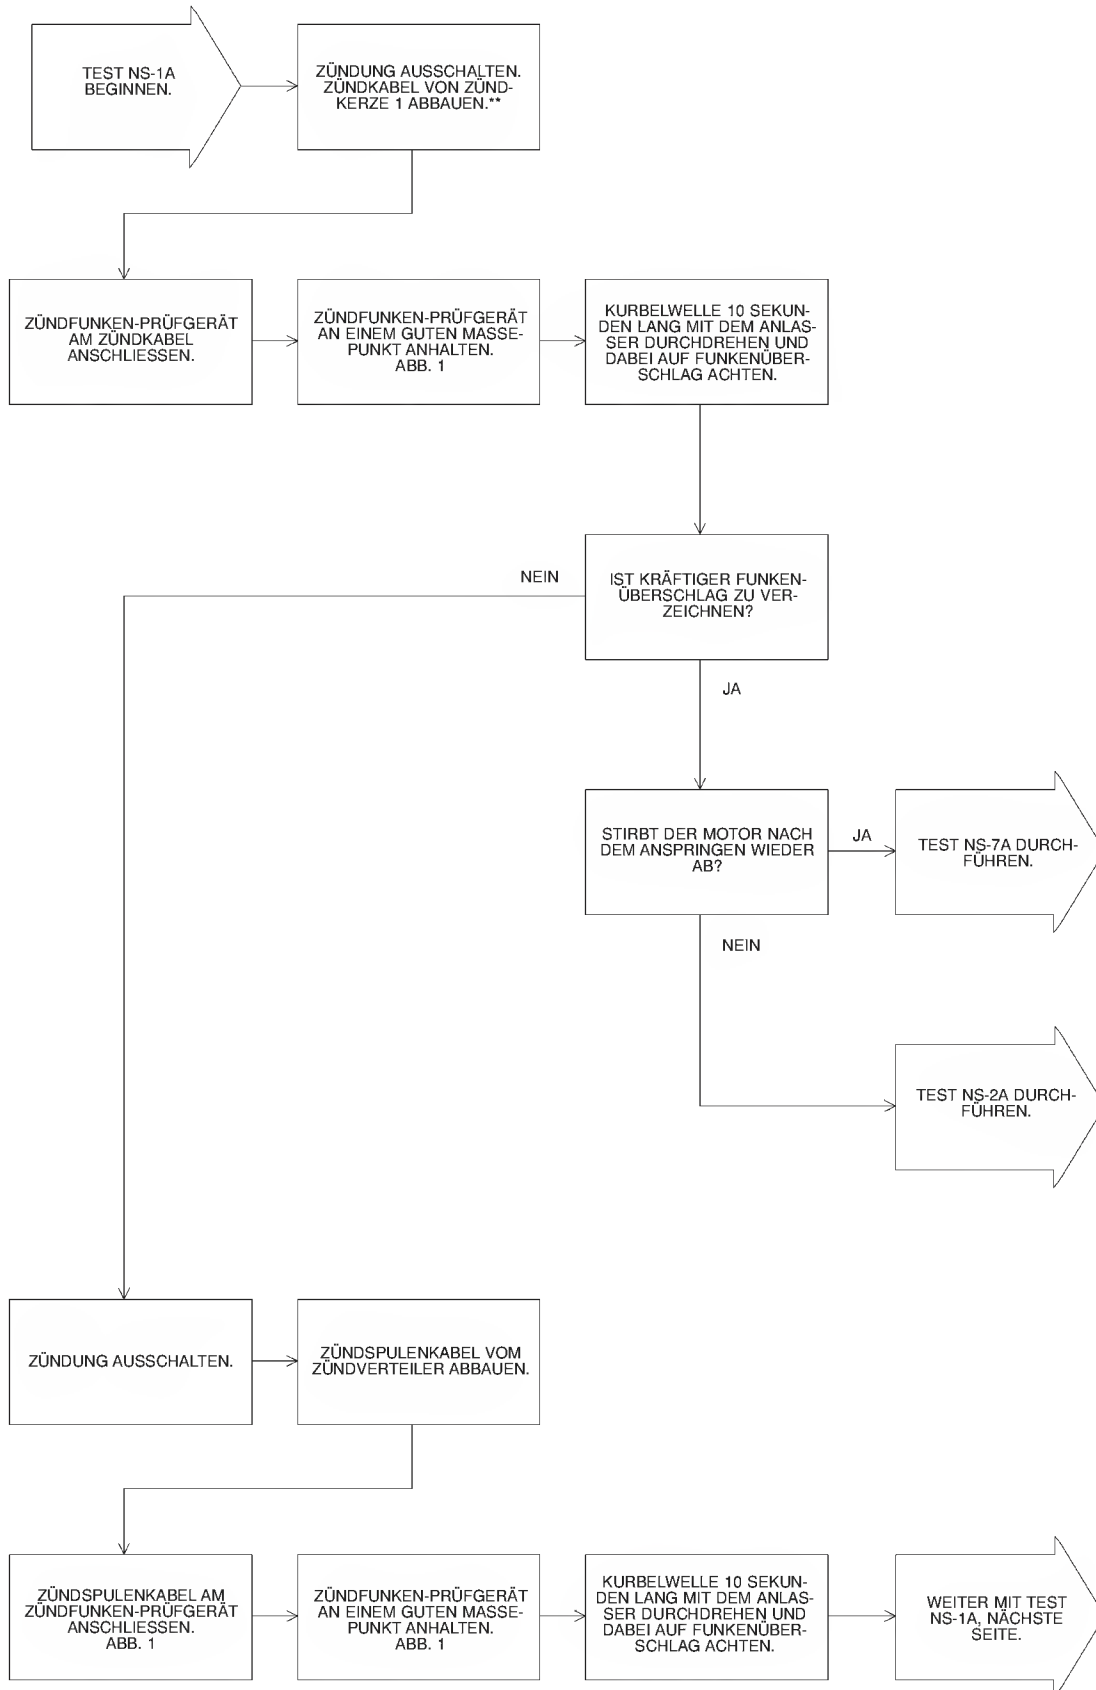

**Nachprüfung VER-1A durchführen.*

***Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.*

WIDERSTANDSWERTE FÜR ZÜNDKABEL

MINIMAL	MAXIMAL
100 Ohm je Zentimeter	400 Ohm je Zentimeter
10.000 Ohm je Meter	40.000 Ohm je Meter

80b171eb

ABB. 1


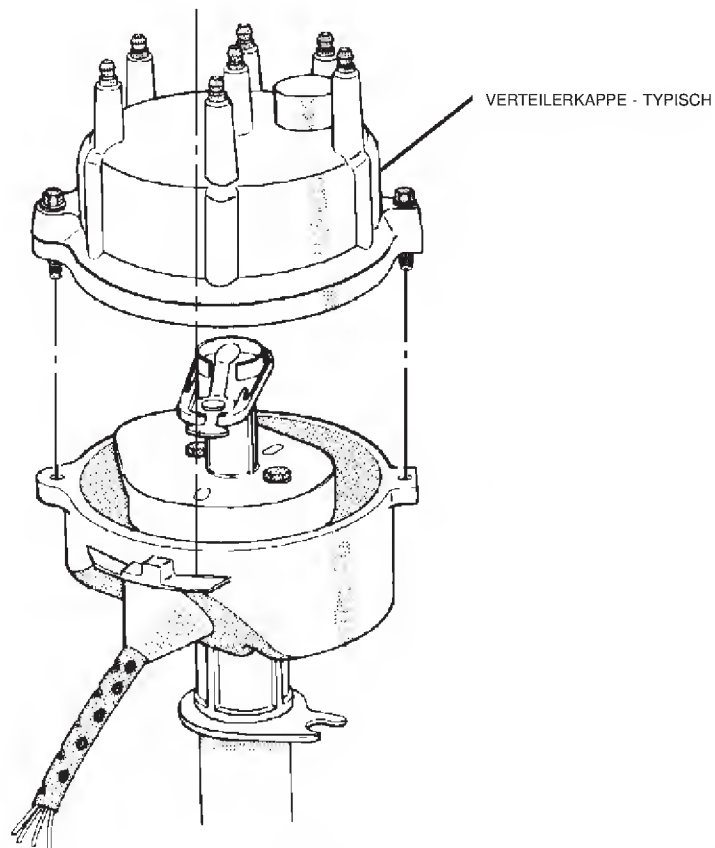


ABB. 2

1070304

TEST NS-1A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DER STÖRUNG: MOTOR SPRINGT NICHT AN

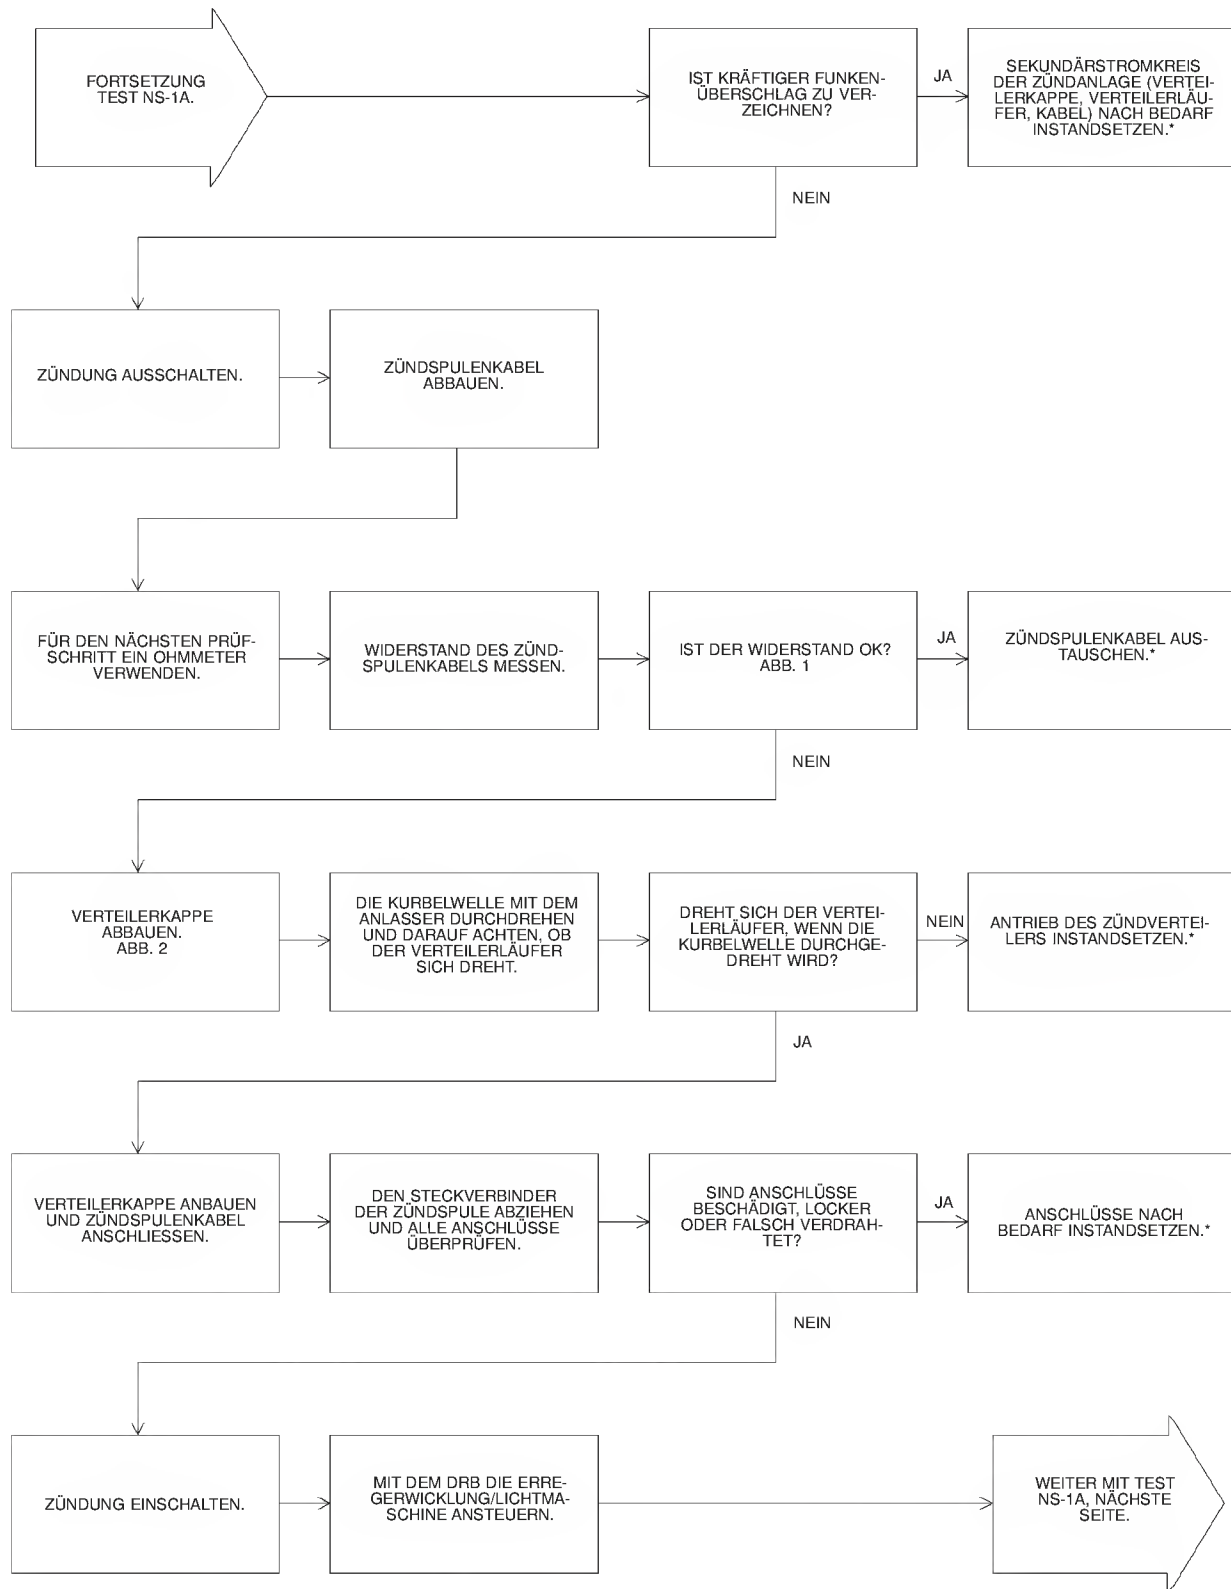


*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYP TJ

STECKVERBINDER/ZÜNDSPULE

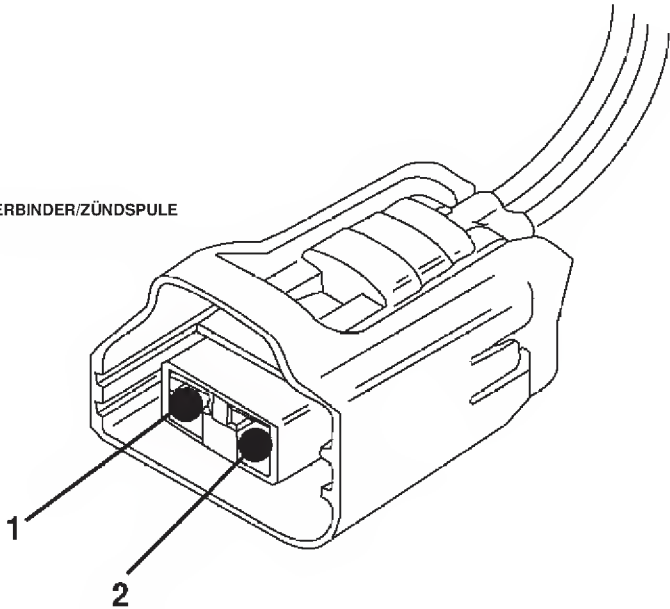


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	GY	ANSTEUERUNG/ZÜNDSPULE

80b6f0e3

ABB. 1

TYP XJ

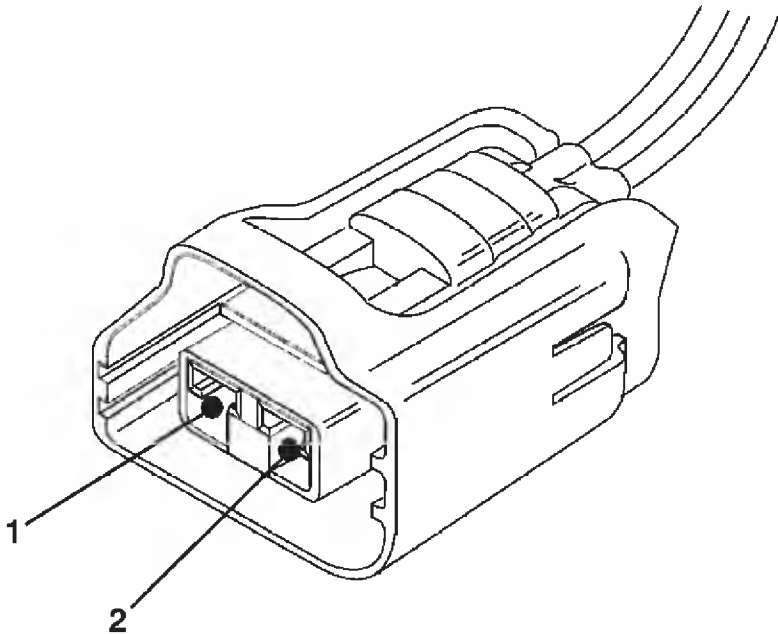

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/OR	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	GY	ANSTEUERUNG/ZÜNDSPULE


HINWEIS: DIE POLE DES STECKVERBINDERS KÖNNEN AUCH UMGEKEHRT BELEGT SEIN.

80afb691

ABB. 2


TEST NS-1A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DER STÖRUNG: MOTOR SPRINGT NICHT AN

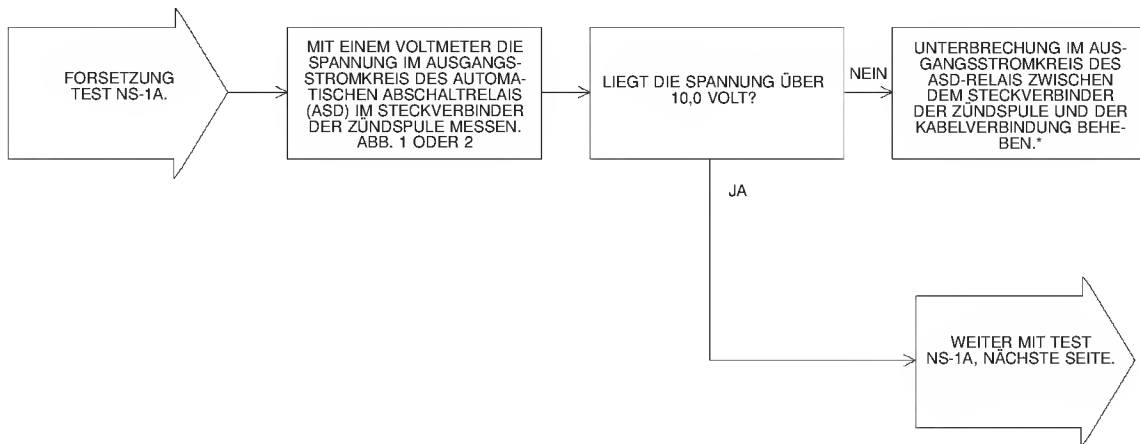

*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

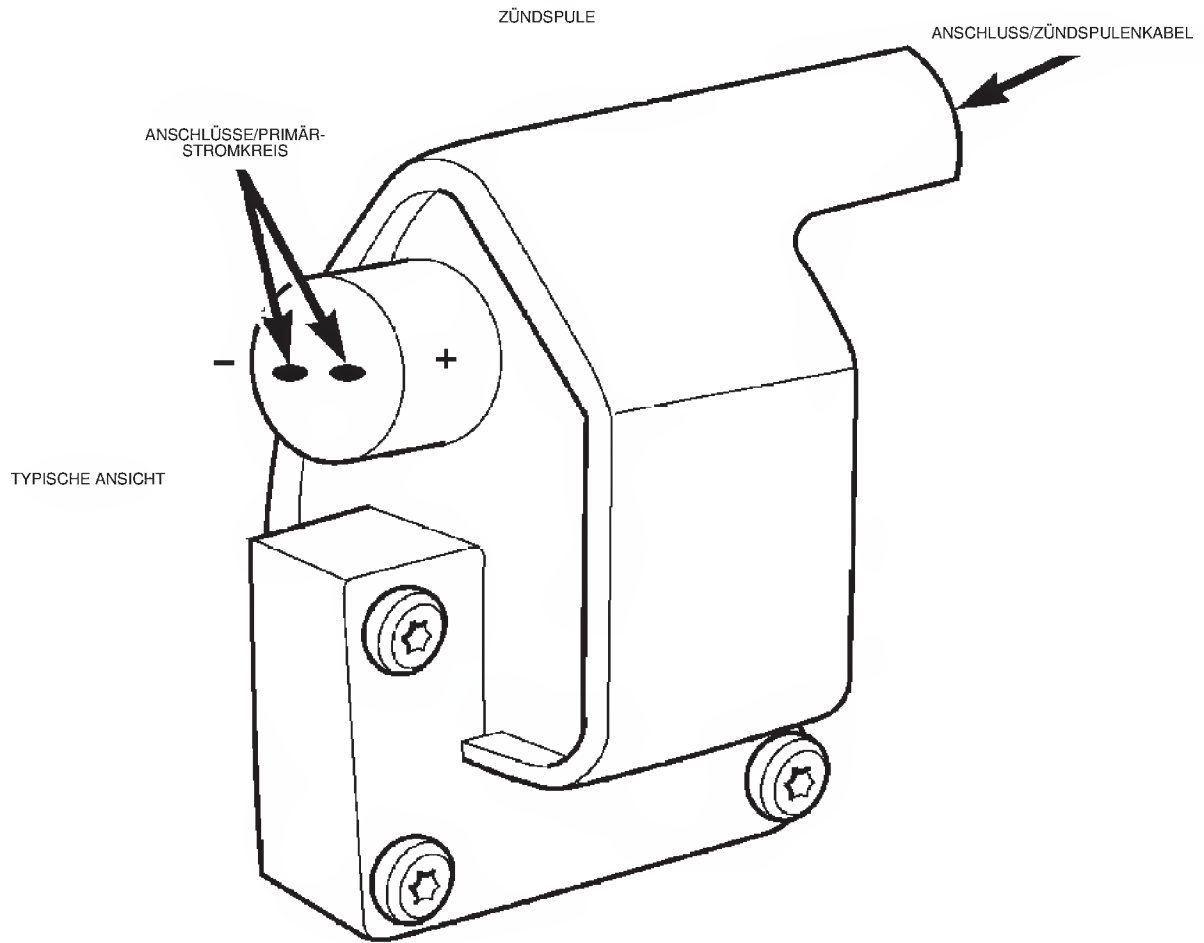


80b57482

ABB. 1

TEST NS-1A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DER STÖRUNG: MOTOR SPRINGT NICHT AN

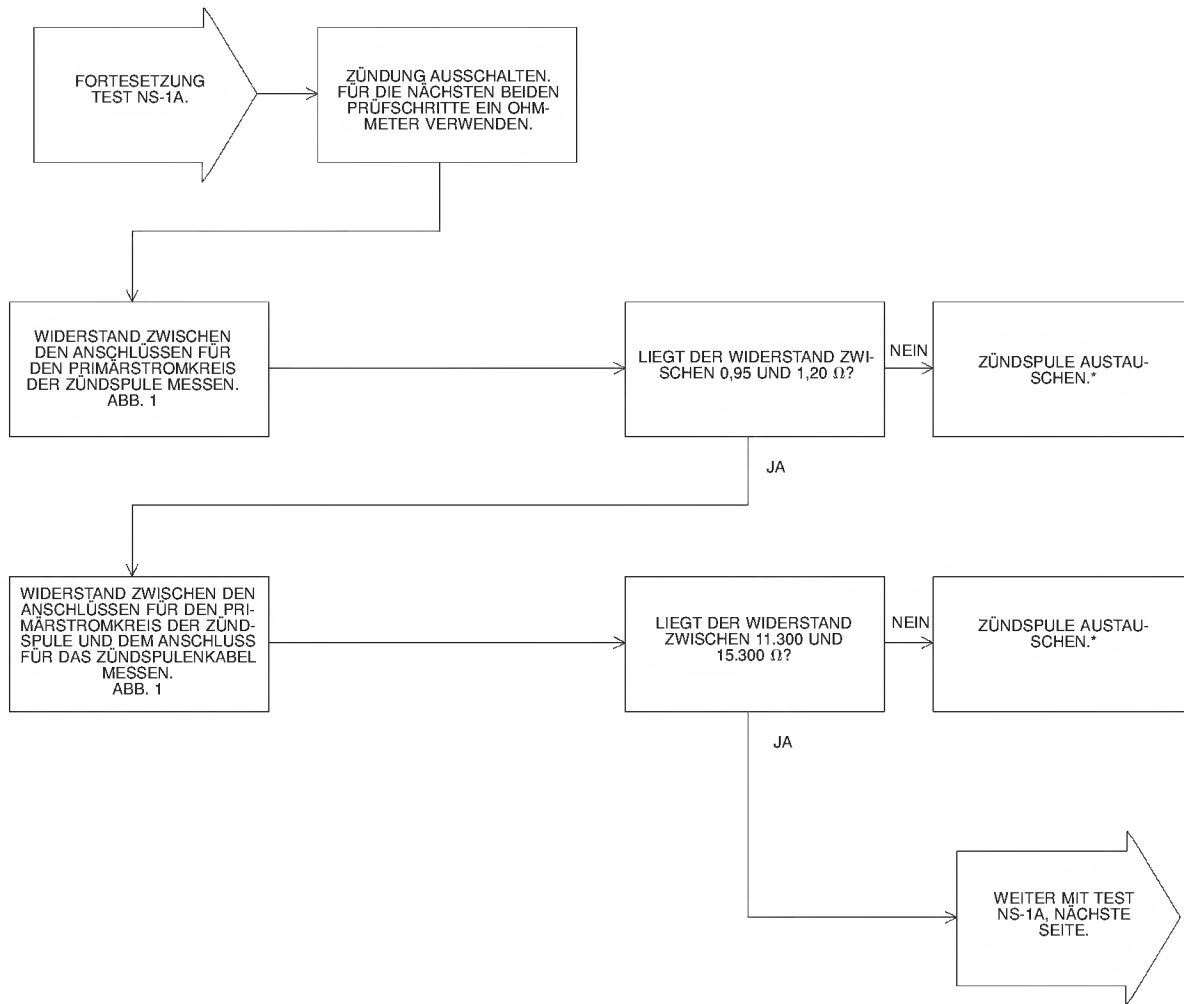


*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TYP TJ

SCHWARZER STECKVERBINDER, COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG (PCM)

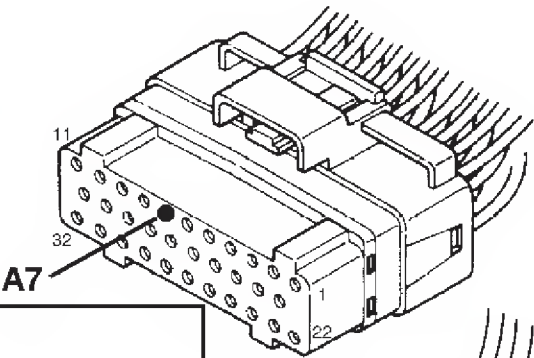

POL	FARBE	BELEGUNG
A7	GY	ANSTEUERUNG/ZÜNDSPULE

STECKVERBINDER/ZÜNDSPULE

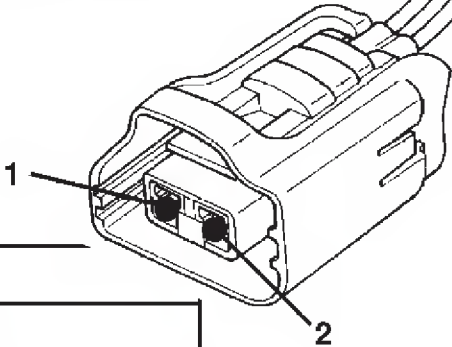


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/LG	AUSGANG/ASD-RELAIS
2	GY	ANSTEUERUNG/ZÜNDSPULE

80b76ec0

ABB. 1


TYP XJ

STECKVERBINDER/ZÜNDSPULE

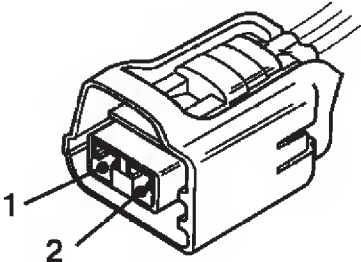

POL	FARBE	BELEGUNG
1	GY	ANSTEUERUNG/ZÜNDSPULE
2	DG /OR	AUSGANG/ASD-RELAIS

SCHWARZER STECKVERBINDER,
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

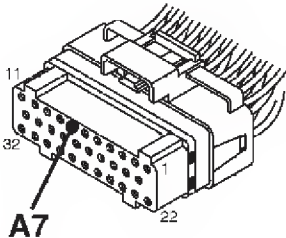


POL	FARBE	BELEGUNG
A7	GY	ANSTEUERUNG/ZÜNDSPULE

80b118ae

ABB. 2

TEST NS-1A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DER STÖRUNG: MOTOR SPRINGT NICHT AN

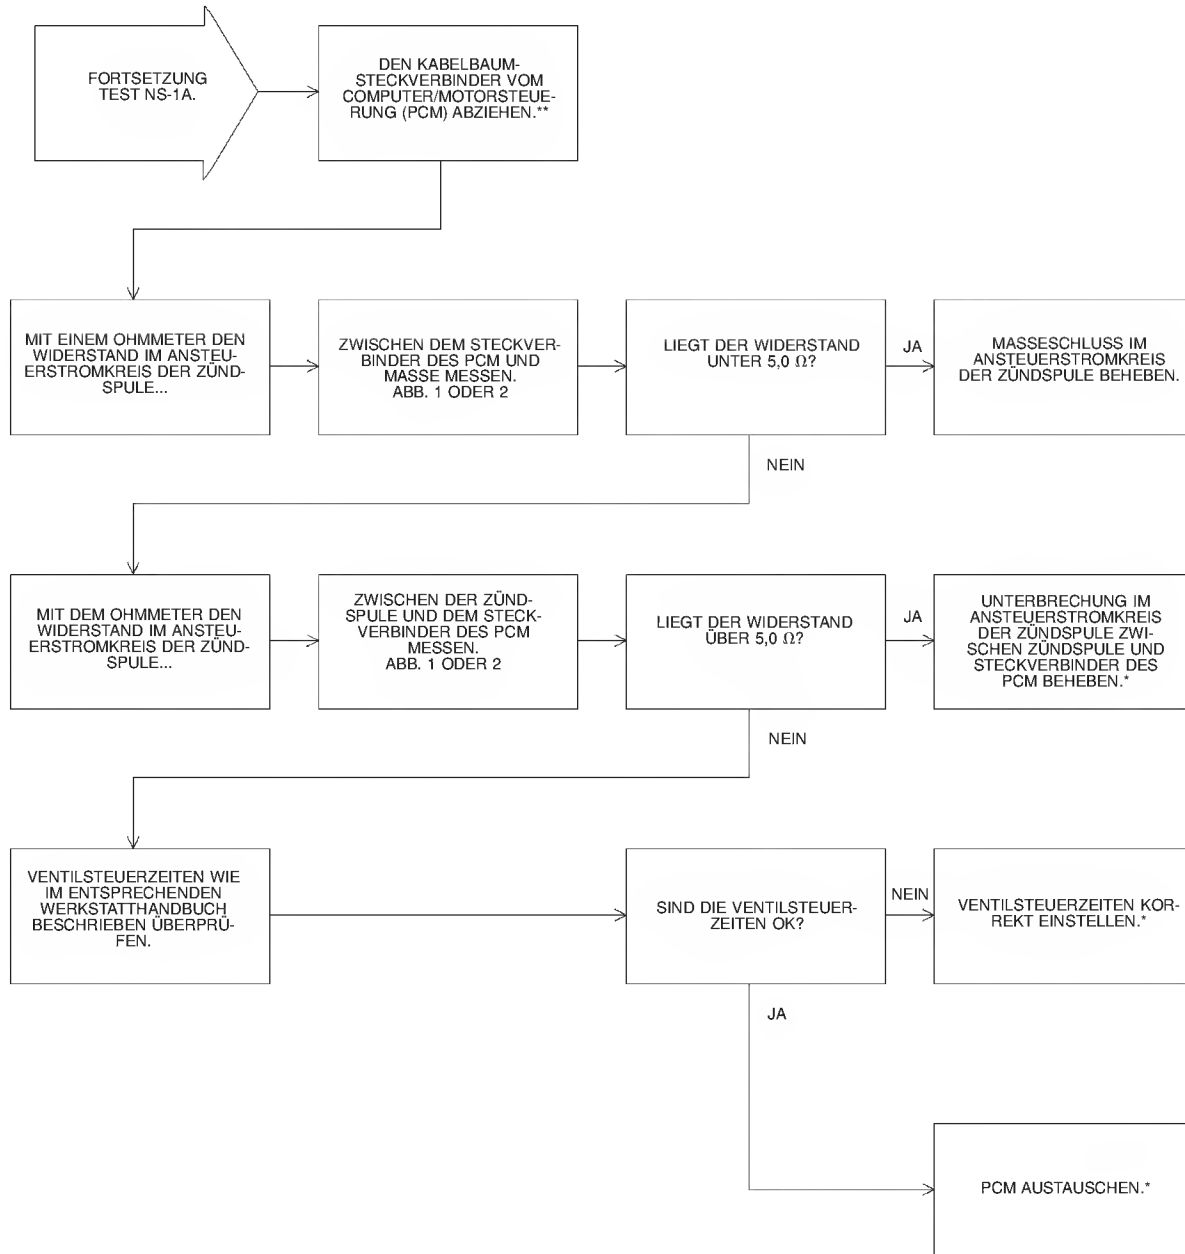


*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NS-2A ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFANLAGE

Vor TEST NS-2A erst NS-SEL durchführen

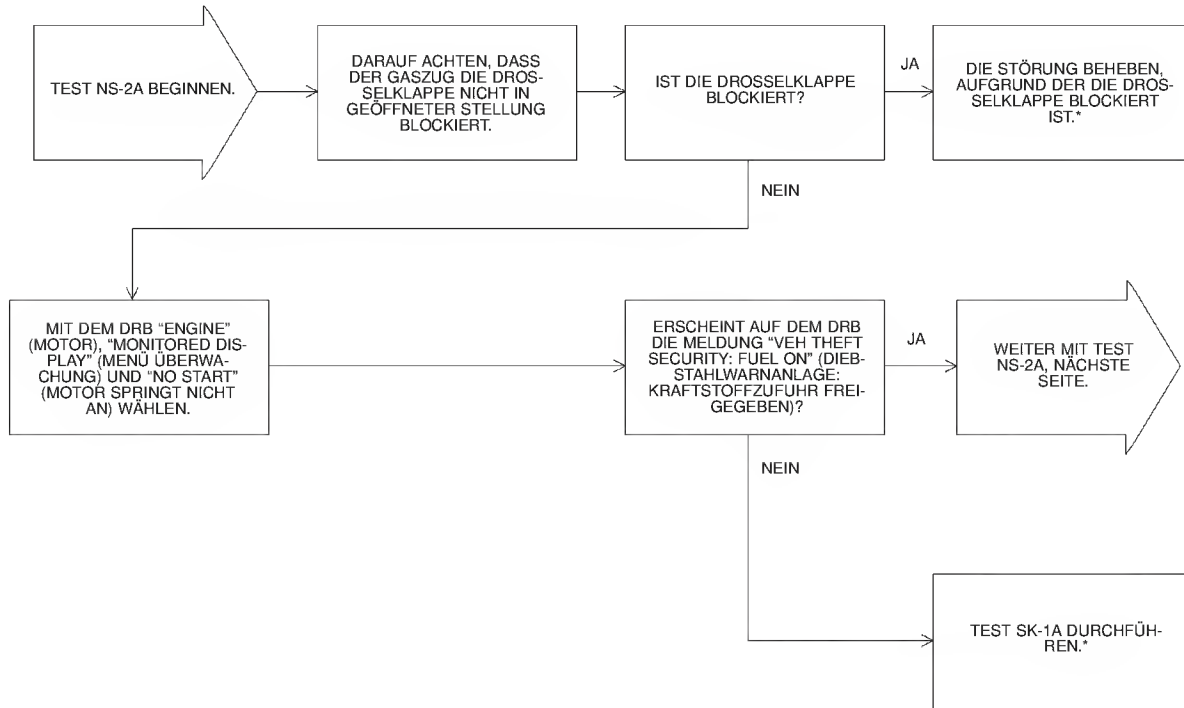


*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NS-2A	FORTSETZUNG - ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFANLAGE
NOTIZEN	

TEST NS-2A

FORTSETZUNG - ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFANLAGE

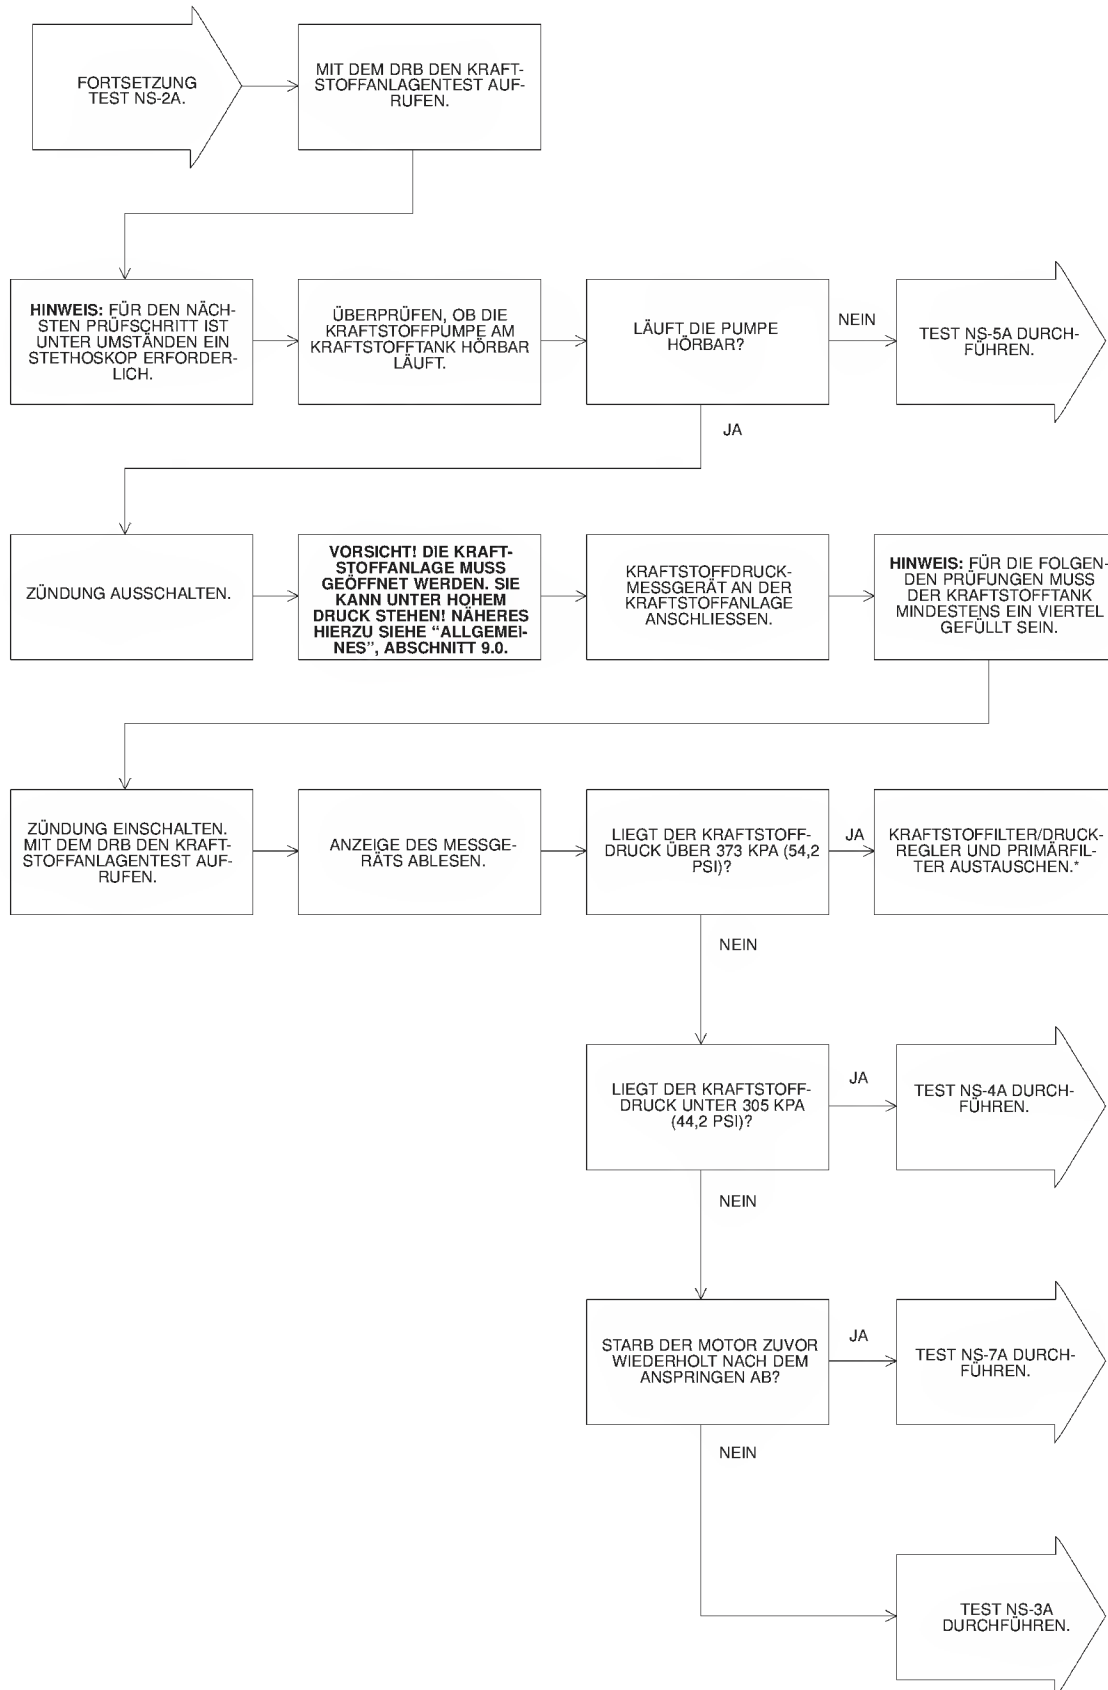

*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NS-3A

ÜBERPRÜFEN DER MECHANISCHEN MOTORSYSTEME

Vor TEST NS-3A erst NS-SEL durchführen

2.5L-MOTOR

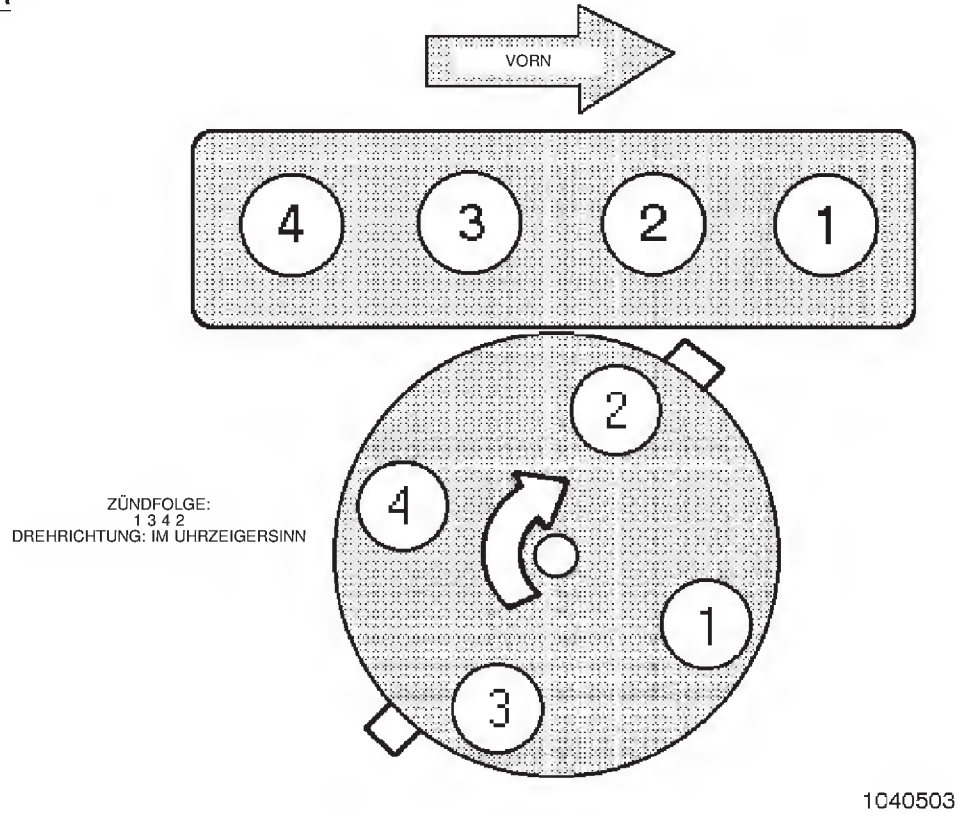


ABB. 1

4.0L-MOTOR

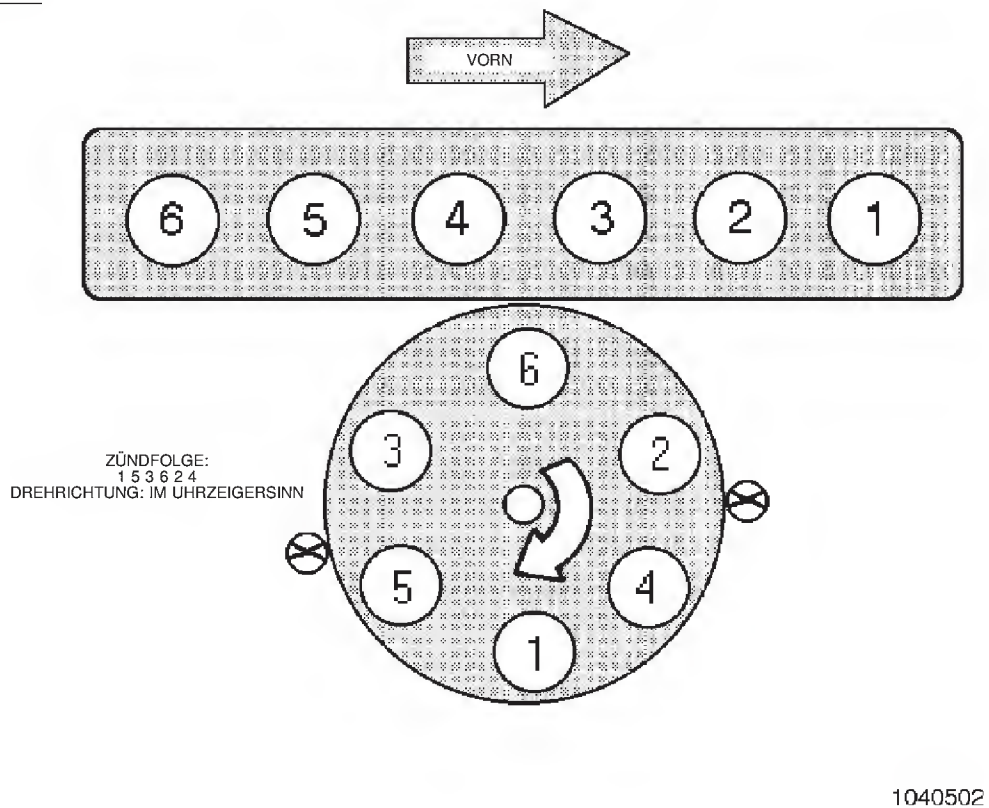


ABB. 2

TEST NS-3A ÜBERPRÜFEN DER MECHANISCHEN MOTORSYSTEME

Vor TEST NS-3A erst NS-SEL durchführen




*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NS-4A

BEHEBEN DER STÖRUNG: KRAFTSTOFFDRUCK ZU NIEDRIG

Vor TEST NS-4A erst NS-SEL durchführen

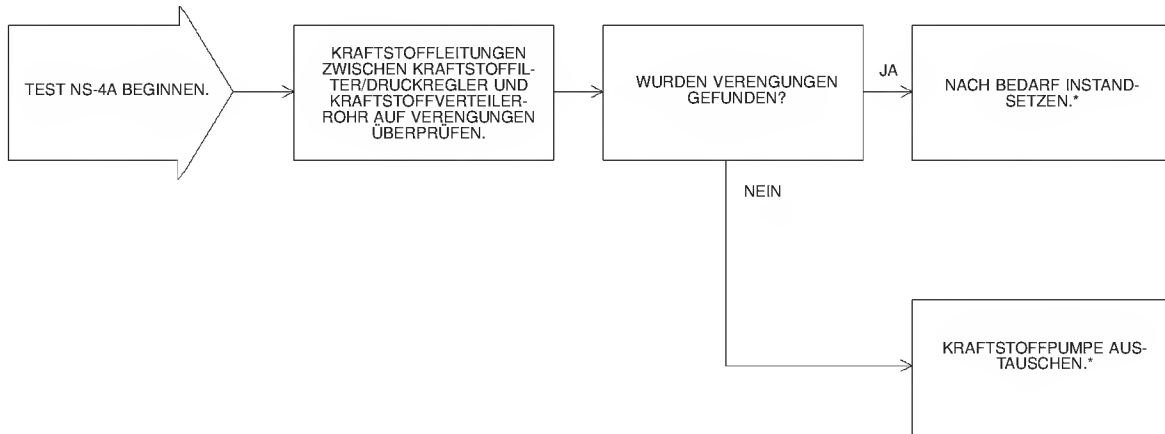


*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NS-5A ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFPUMPE

Vor TEST NS-5A erst NS-2A durchführen

TYP TJ

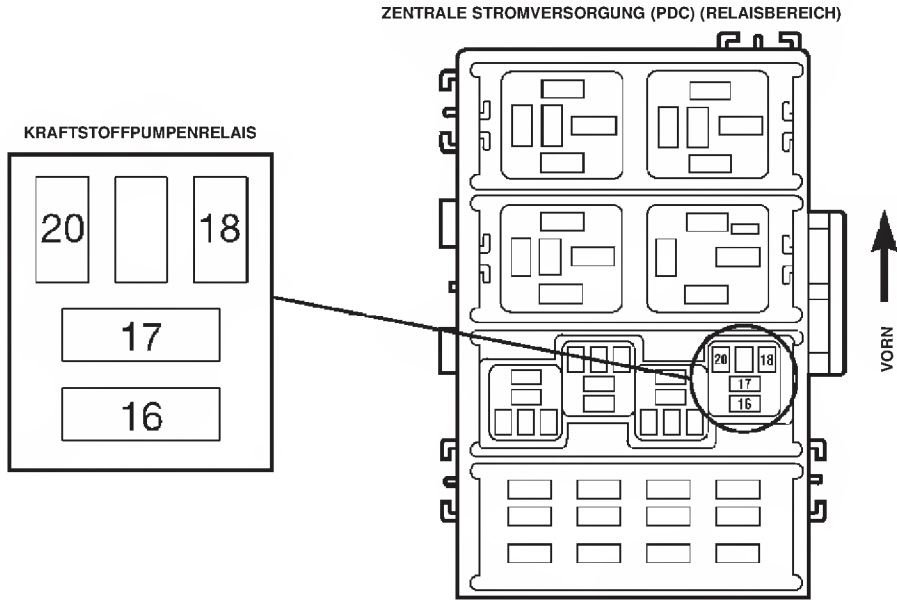


POL	FARBE	BELEGUNG
16(30)	DG/BK	B+ (ABGESICHERT)
17(87)	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
18(86)	DB	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
20(85)	BR	STEUERUNG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS

80b6f0e9

ABB. 1

TYP XJ

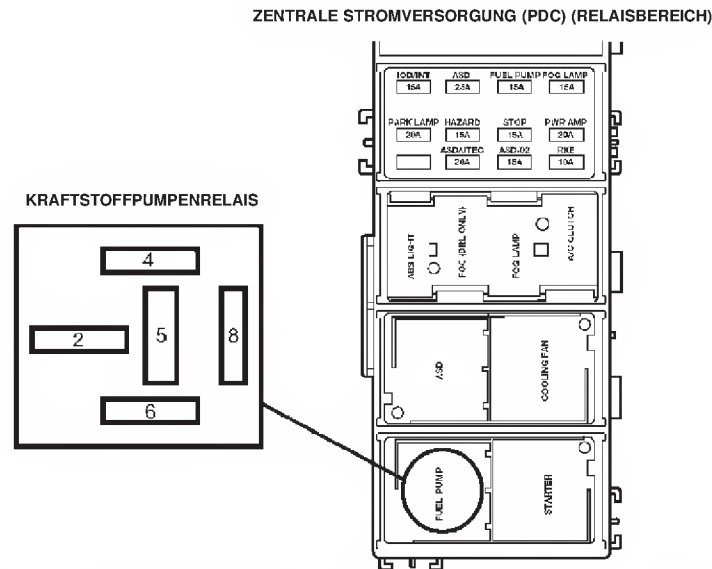


POL	FARBE	BELEGUNG
2 (30)	DG/BK	B+ (ABGESICHERT)
8 (87)	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
4 (86)	DB/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
6 (85)	BR	STEUERUNG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS

80b6f0e0

ABB. 2

TEST NS-5A ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFPUMPE

Vor TEST NS-5A erst NS-2A durchführen

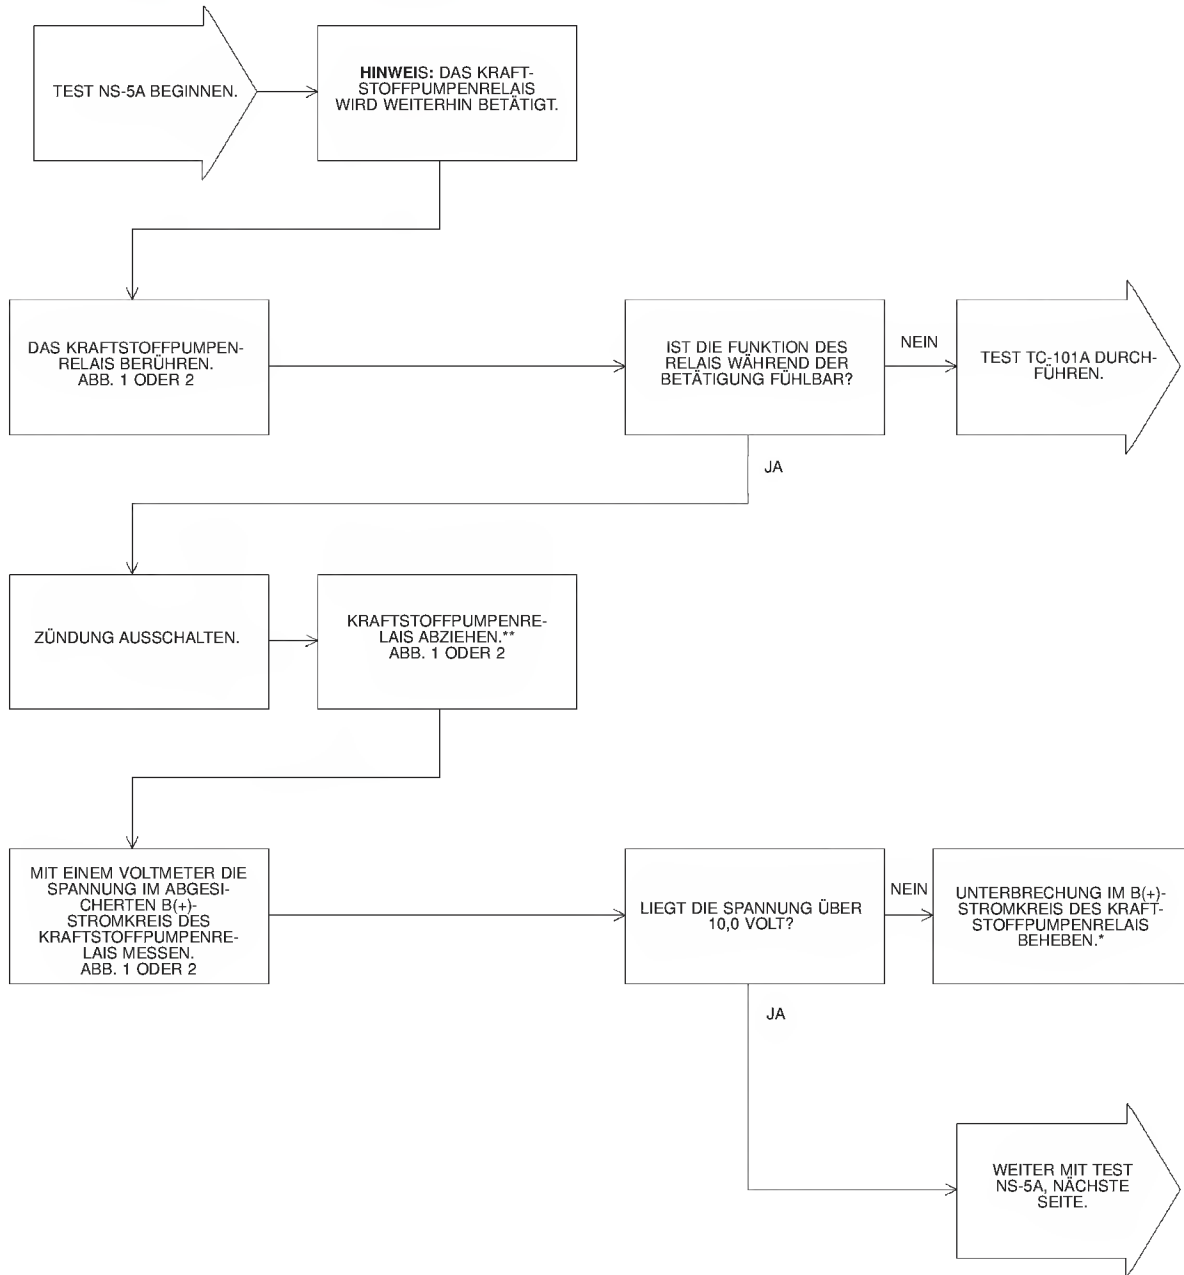


*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NS-5A


FORTSETZUNG - ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFPUMPE

TYP TJ

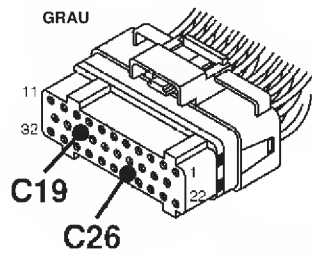


GRAUER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	GEBERMASSE
C19	BR	STEUERUNG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
C26	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE

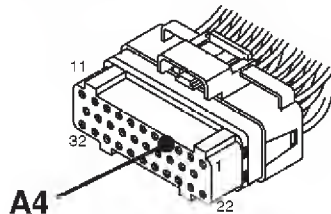

SCHWARZ

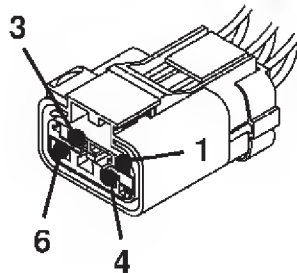


STECKVERBINDER/
KRAFTSTOFF-
PUMPE

POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
3	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE (ANZEIGE)
4	BR/YL	MASSE (ANZEIGE)
6	BK	MASSE (PUMPE)

80b76eee


ABB. 1

TYP XJ

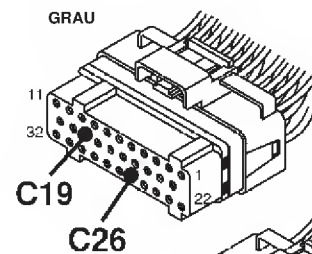


GRAUER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
A4	BR/YL	GEBERMASSE
C19	BR	STEUERUNG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
C26	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE

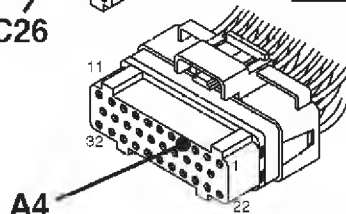

SCHWARZ

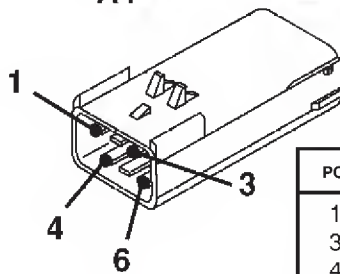

STECKVERBINDER/KRAFTSTOFFPUMPE


POL	FARBE	BELEGUNG
1	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
3	DB/LG	SIGNAL, GEBER/TANKANZEIGE (ANZEIGE)
4	BR/YL	MASSE (ANZEIGE)
6	BK	MASSE (PUMPE)

80b76e10

ABB. 2

TEST NS-5A

FORTSETZUNG - ÜBERPRÜFEN DER KRAFTSTOFFPUMPE

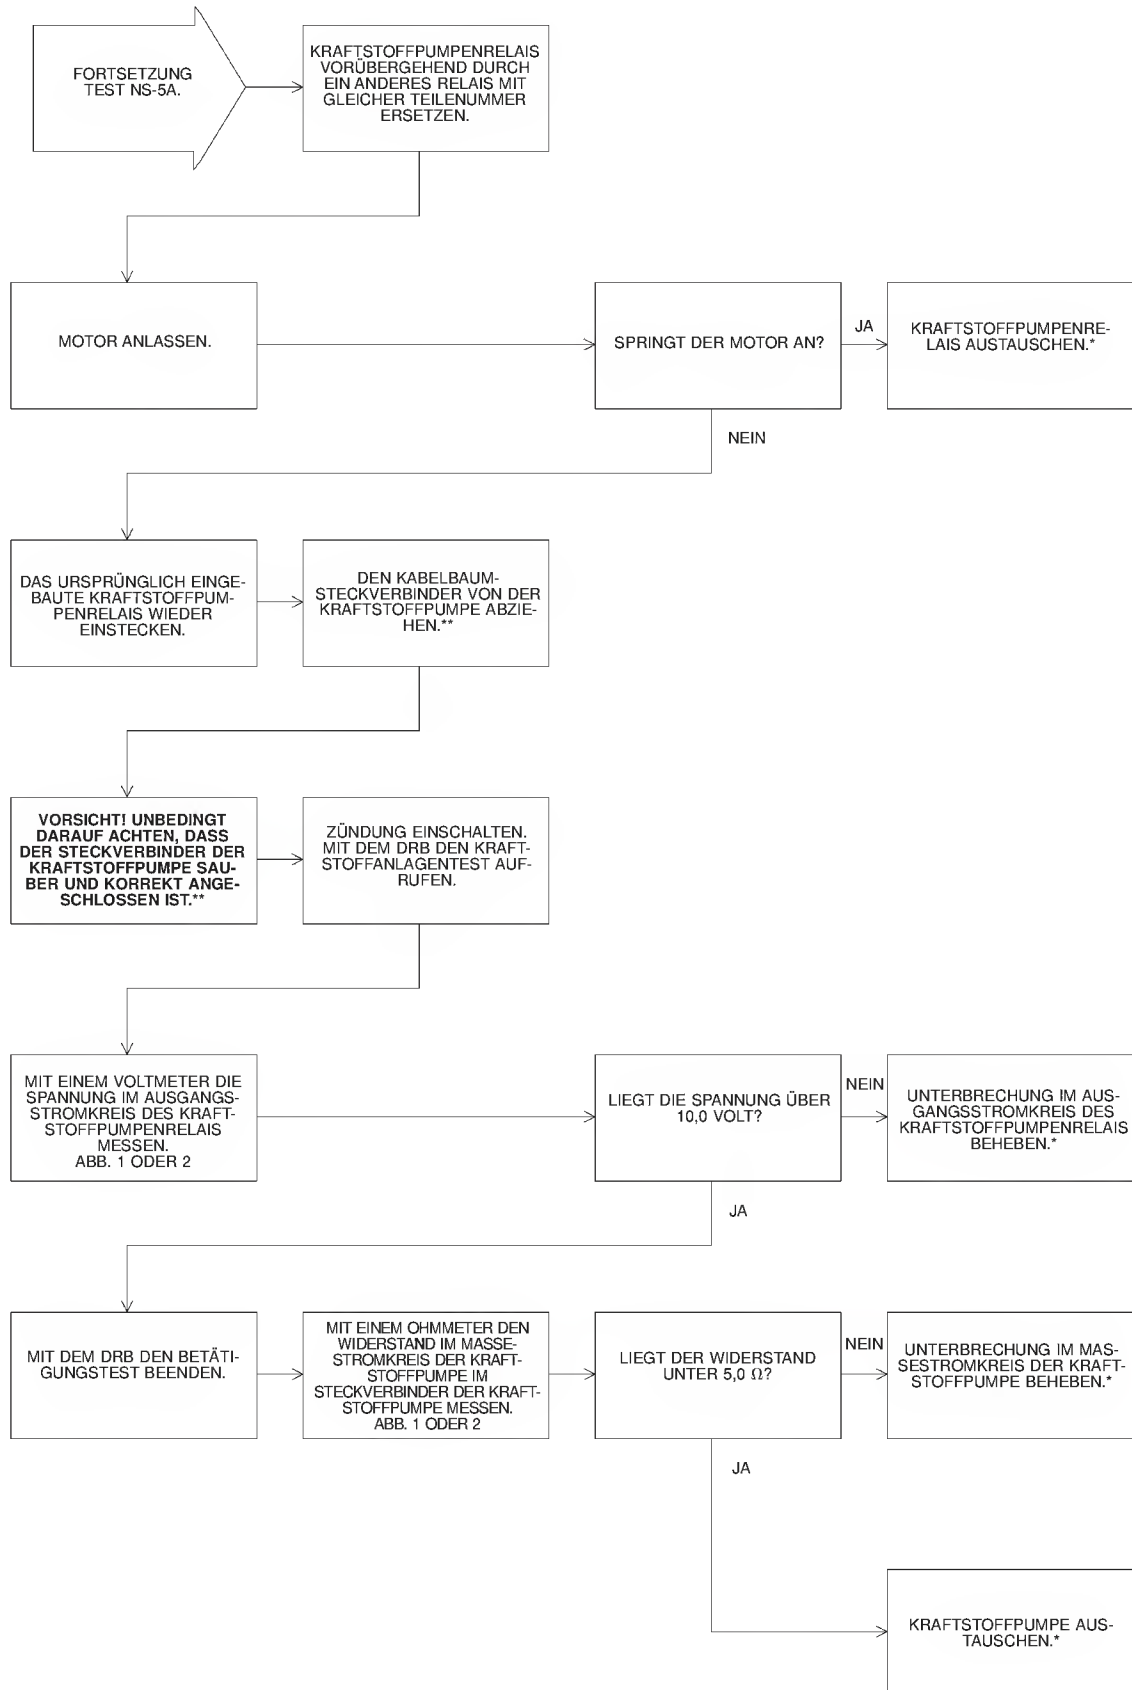

*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TEST NS-6A

BEHEBEN DES FEHLERS - NO RESPONSE (KEINE REAKTION)

Vor TEST NS-6A erst NS-SEL durchführen

TYP TJ

SCHWARZER STECKVERBINDER,
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

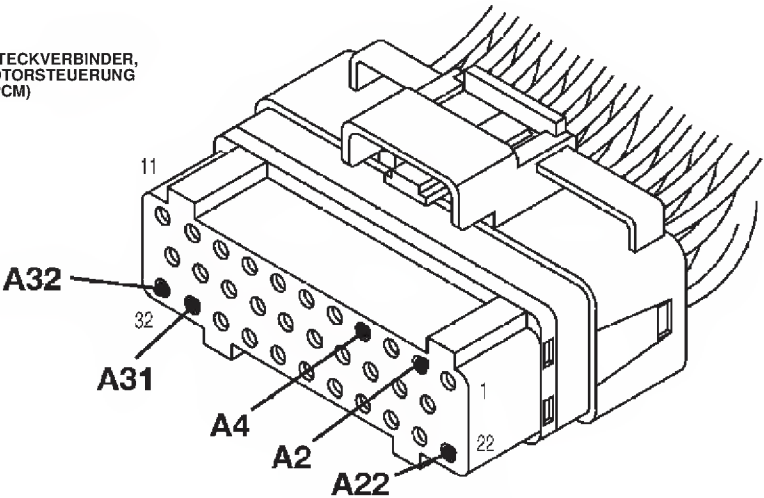


POL	FARBE	BELEGUNG
A2	DB	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
A22	RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
A31	BK/TN	MASSE
A32	BK/TN	MASSE

ABB. 1

80b76ef5

TYP XJ

SCHWARZER STECKVERBINDER,
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG
(PCM)

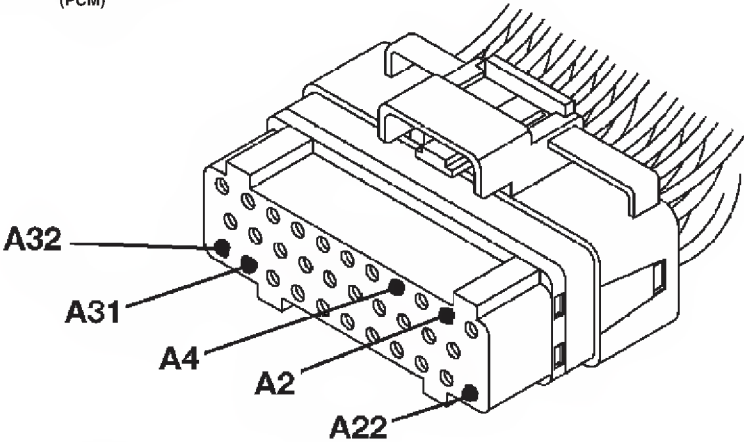

POL	FARBE	BELEGUNG
A2	DB/WT	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
A22	DG/BK	B+ (ABGESICHERT)
A31	BK/TN	MASSE
A32	BK/TN	MASSE


ABB. 2

80aafae7

TEST NS-6A

BEHEBEN DES FEHLERS - NO RESPONSE (KEINE REAKTION)


Vor TEST NS-6A erst NS-SEL durchführen

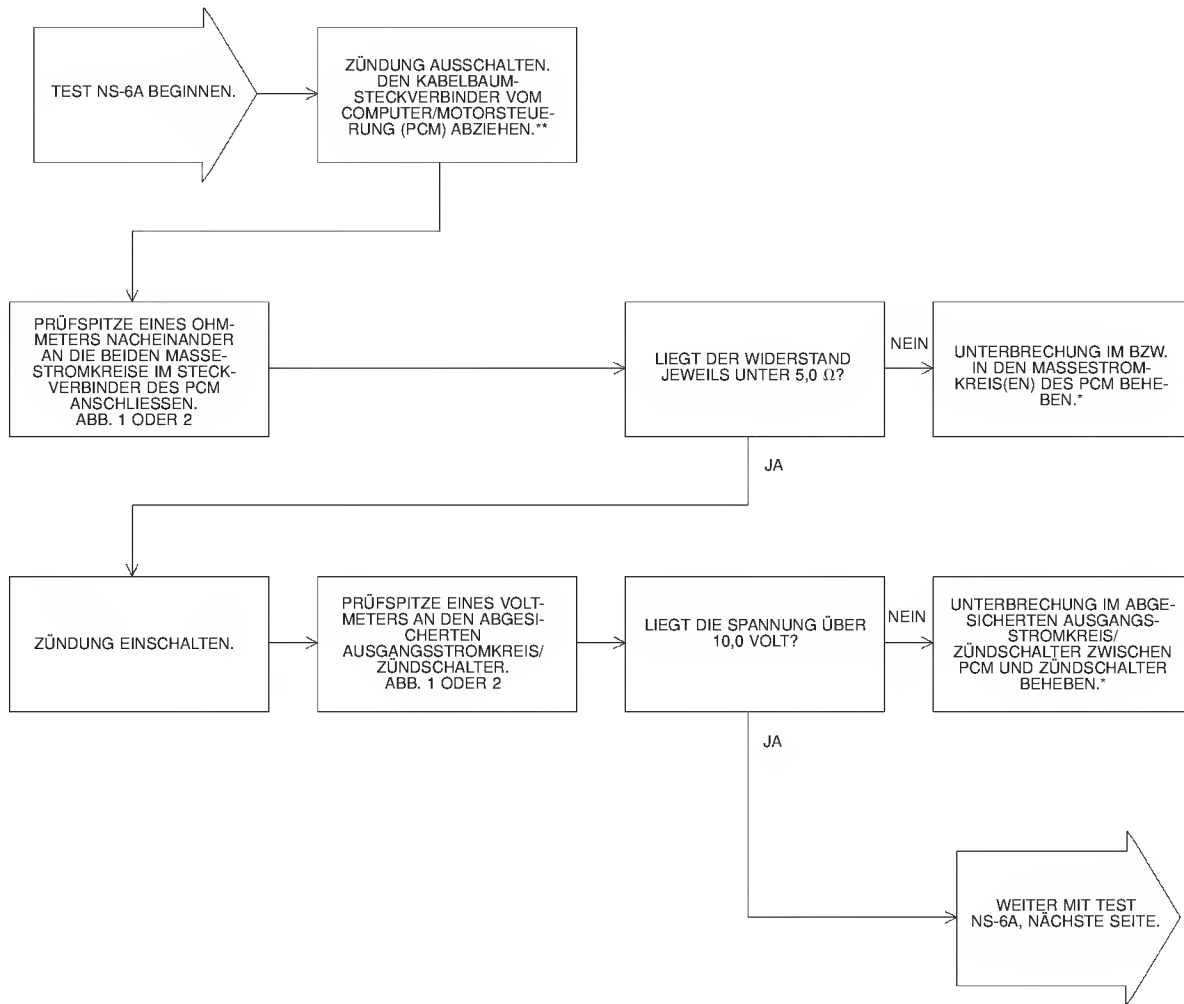


*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYP TJ

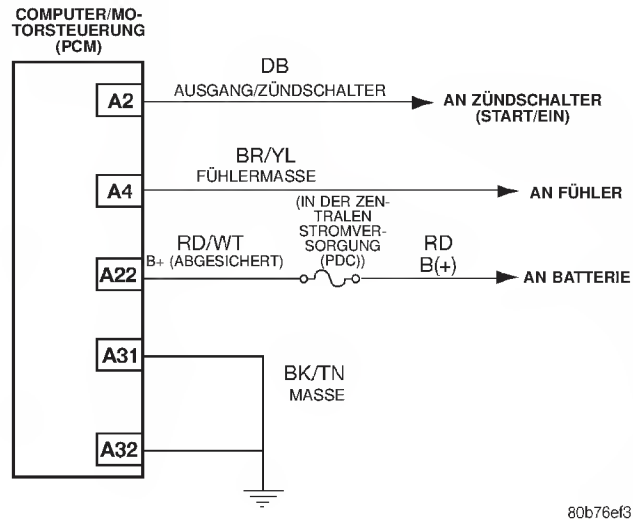


TYP XJ

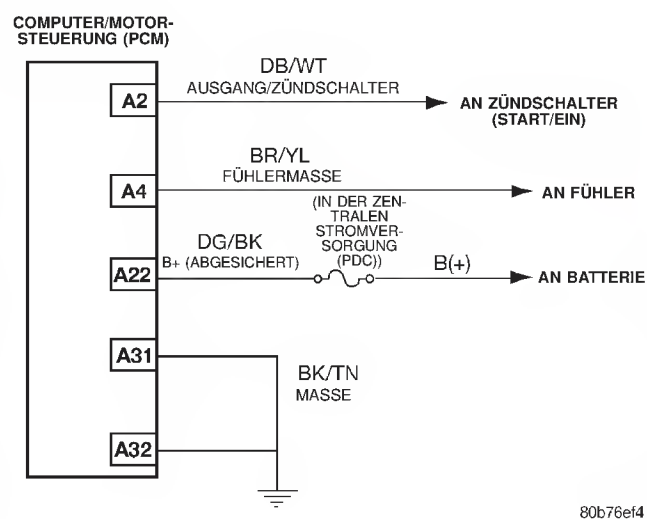

TYP TJ

SCHWARZER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

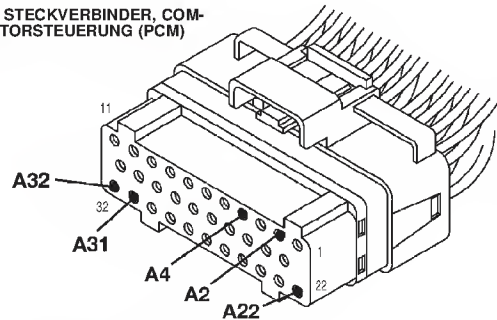


POL	FARBE	BELEGUNG
A2	DB	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
A22	RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
A31	BK/TN	MASSE
A32	BK/TN	MASSE

80b76ef5

ABB. 1

TYP XJ

SCHWARZER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

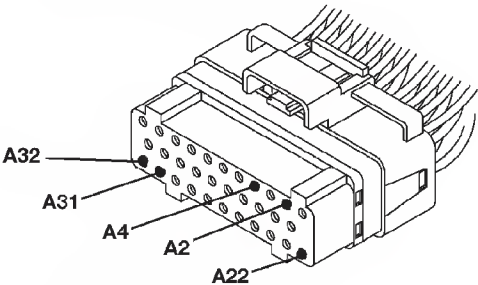


POL	FARBE	BELEGUNG
A2	DB/WT	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
A22	DG/BK	B+ (ABGESICHERT)
A31	BK/TN	MASSE
A32	BK/TN	MASSE

80aafae7

ABB. 2

TEST NS-6A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO RESPONSE (KEINE REAKTION)

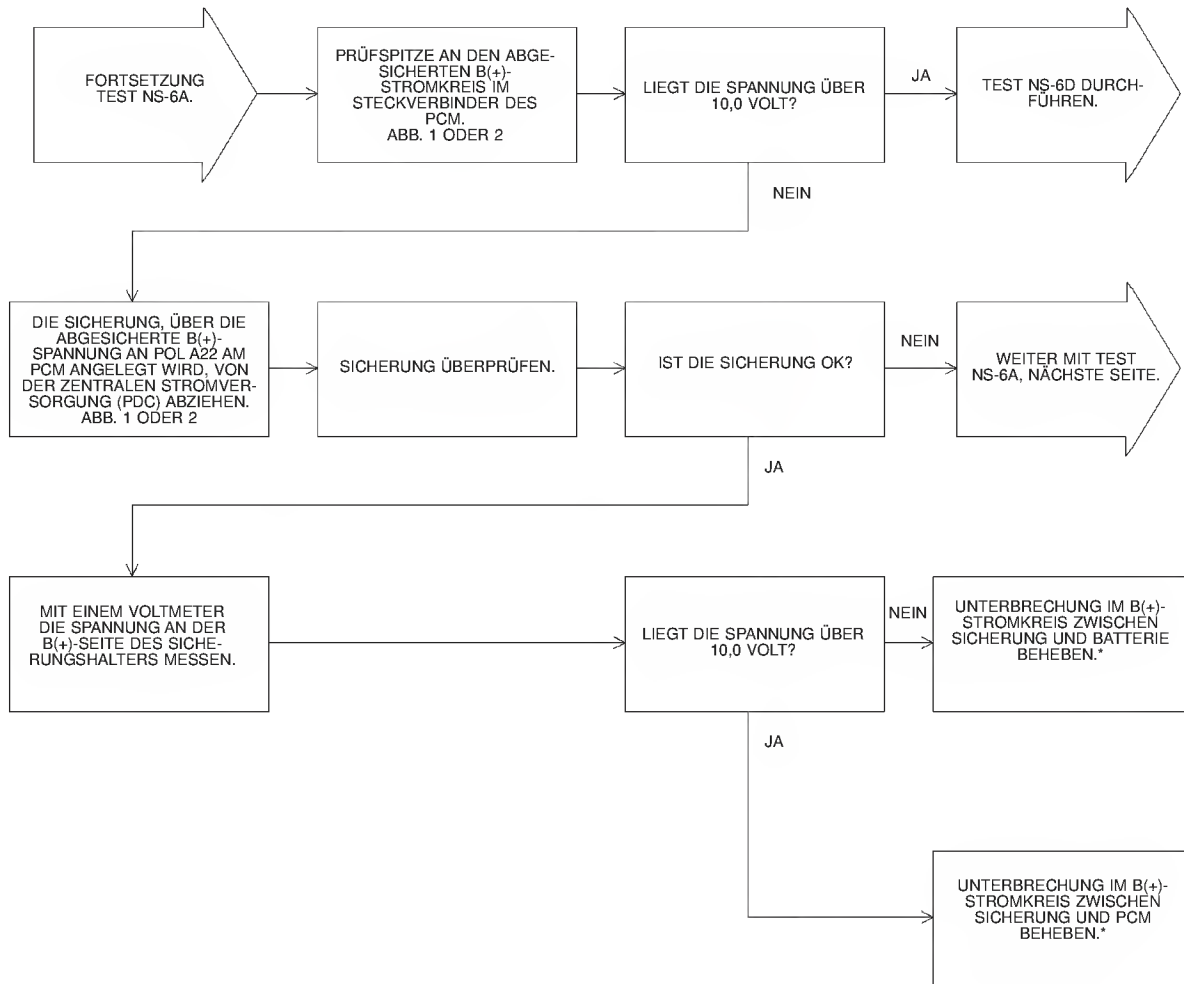


*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NS-6A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO RESPONSE (KEINE REAKTION)

TYP TJ

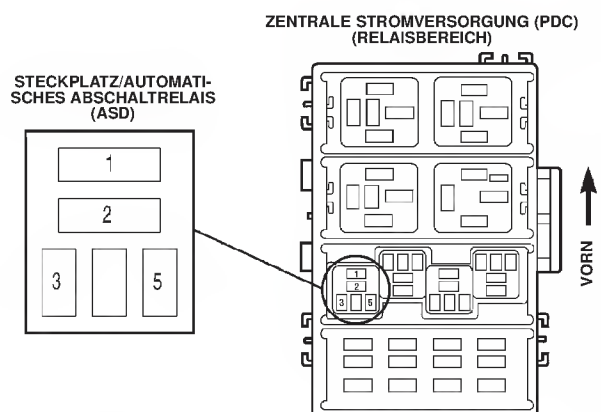


POL	FARBE	BELEGUNG
1(30)	RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
2(87)	DG/PK	AUSGANG/ASD-RELAIS
3(86)	DB	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
5(85)	DB/YL	STEUERUNG/ASD-RELAIS

80b6f109

ABB. 1

TYP XJ

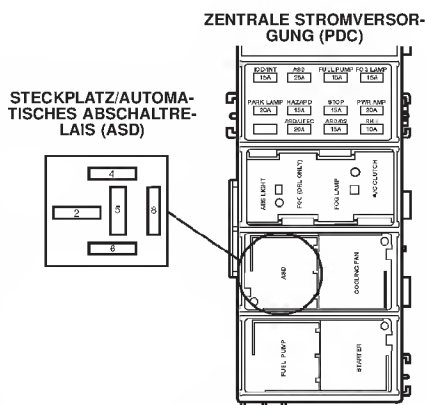


POL	FARBE	BELEGUNG
2 (30)	RD/LG	B+ (ABGESICHERT)
4 (85)	DB/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
6 (86)	DB/YL	STEUERUNG/ASD-RELAIS
8 (87)	RD	AUSGANG/ASD-RELAIS

80b6f0df

ABB. 2

TYP TJ

SCHWARZER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

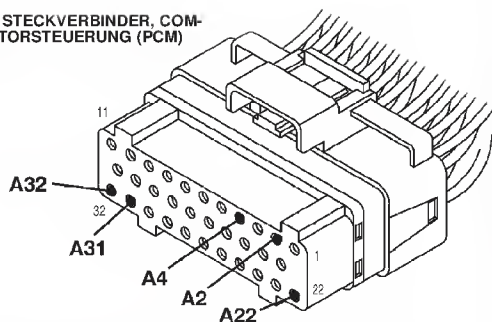


POL	FARBE	BELEGUNG
A2	DB	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
A22	RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
A31	BK/TN	MASSE
A32	BK/TN	MASSE

80b76ef5

ABB. 3

TYP XJ

SCHWARZER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

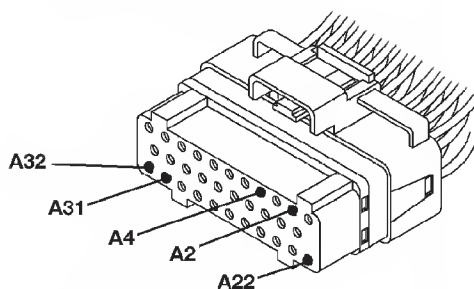


POL	FARBE	BELEGUNG
A2	DB/WT	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
A4	BR/YL	FÜHLERMASSE
A22	DG/BK	B+ (ABGESICHERT)
A31	BK/TN	MASSE
A32	BK/TN	MASSE

80aafae7

ABB. 4

TEST NS-6A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO RESPONSE (KEINE REAKTION)

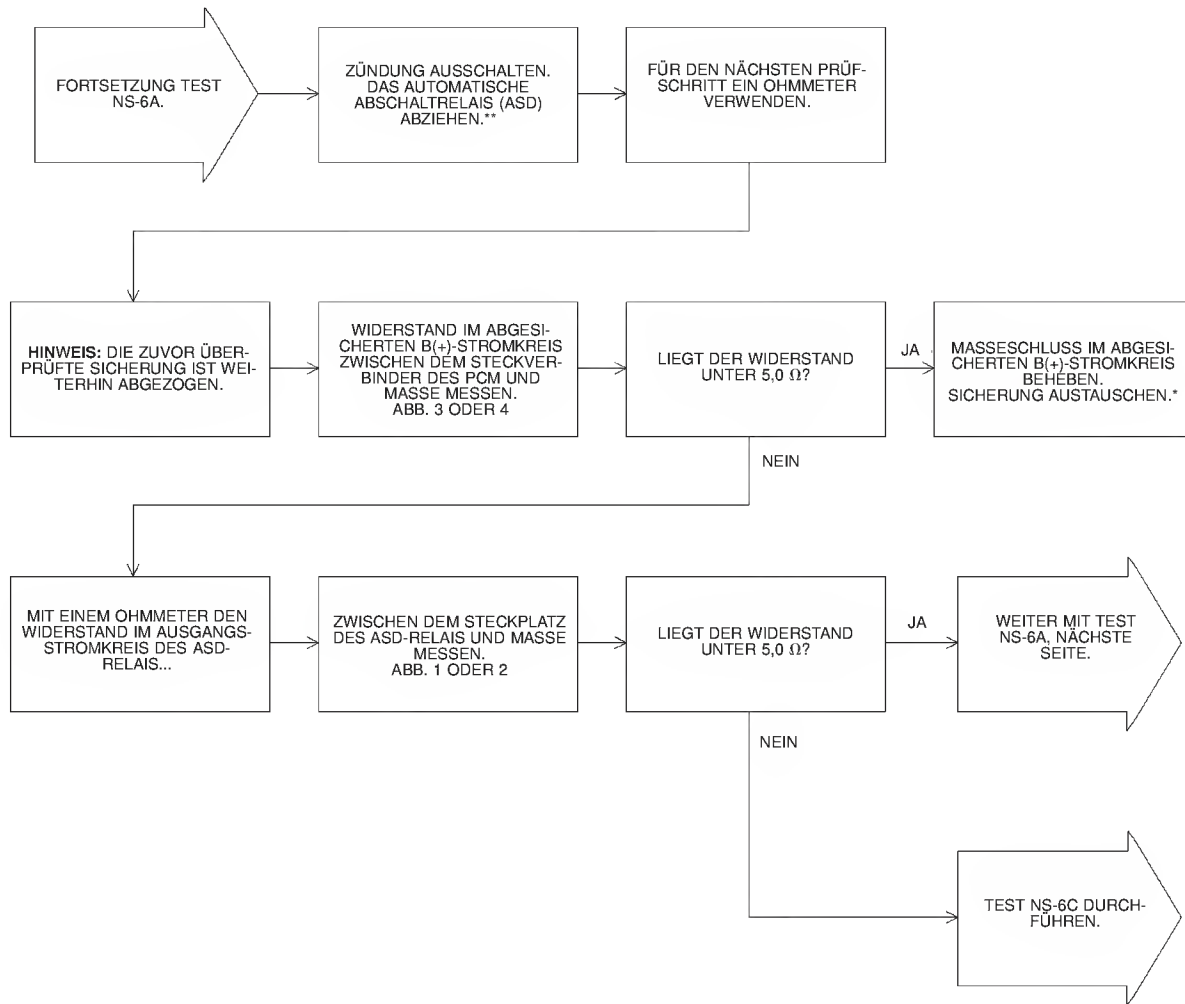

*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYP TJ

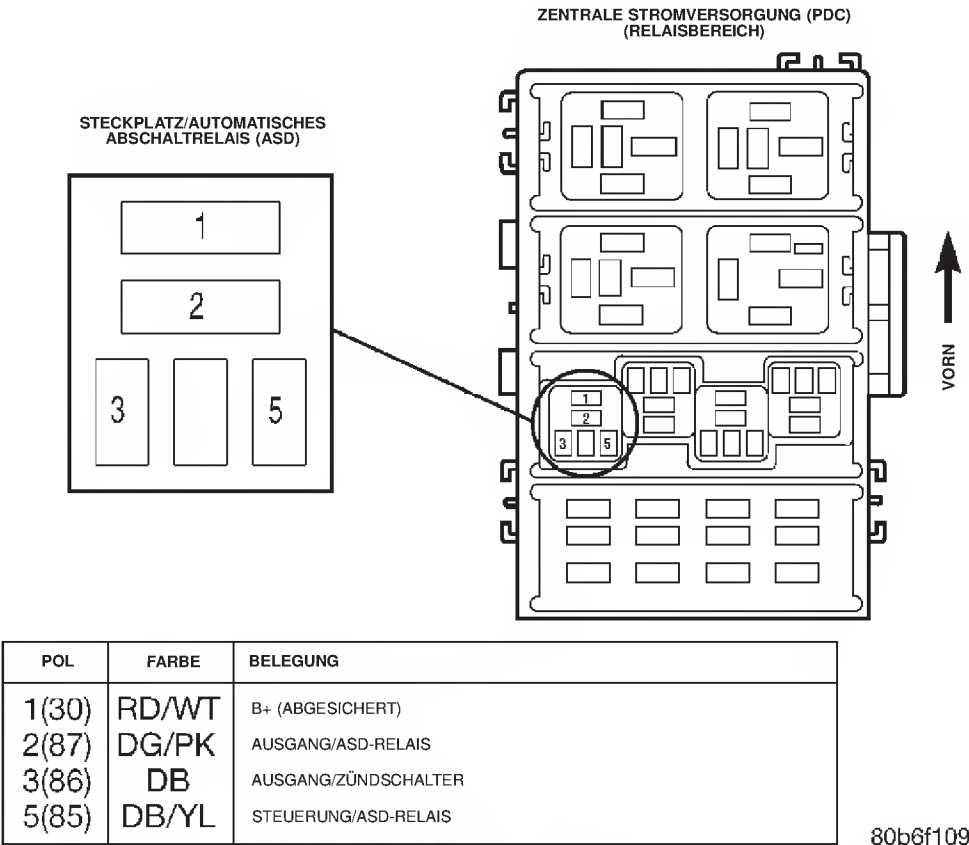


ABB. 1

TYP XJ


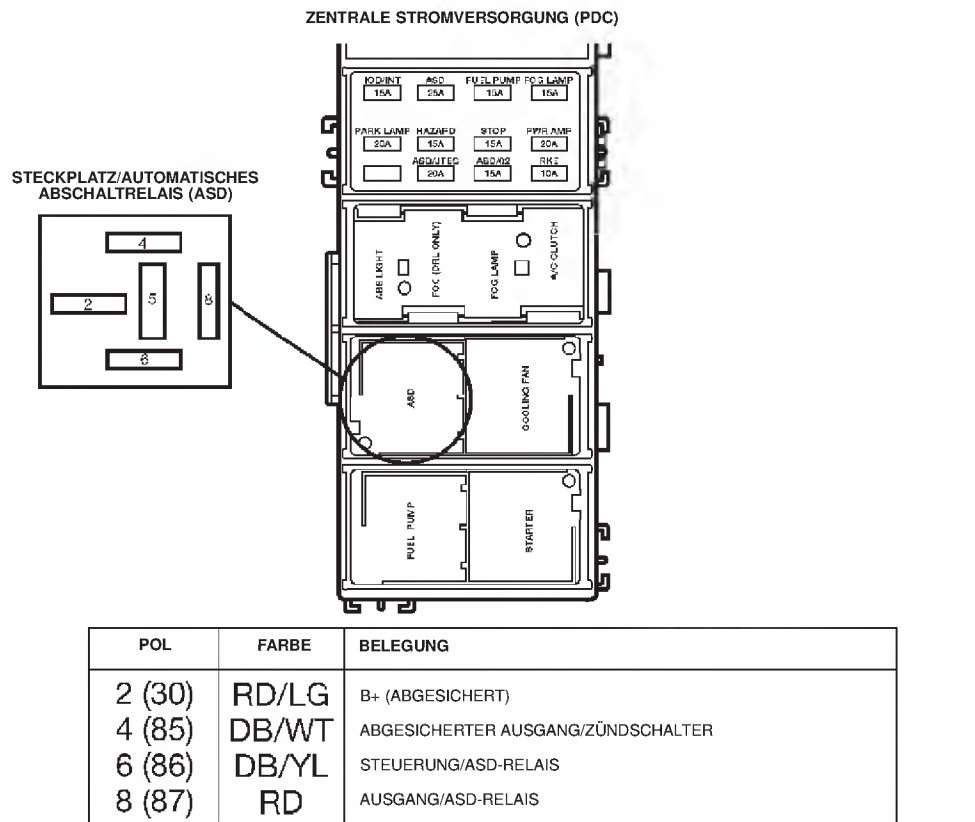


ABB. 2

TEST NS-6A

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO RESPONSE (KEINE REAKTION)

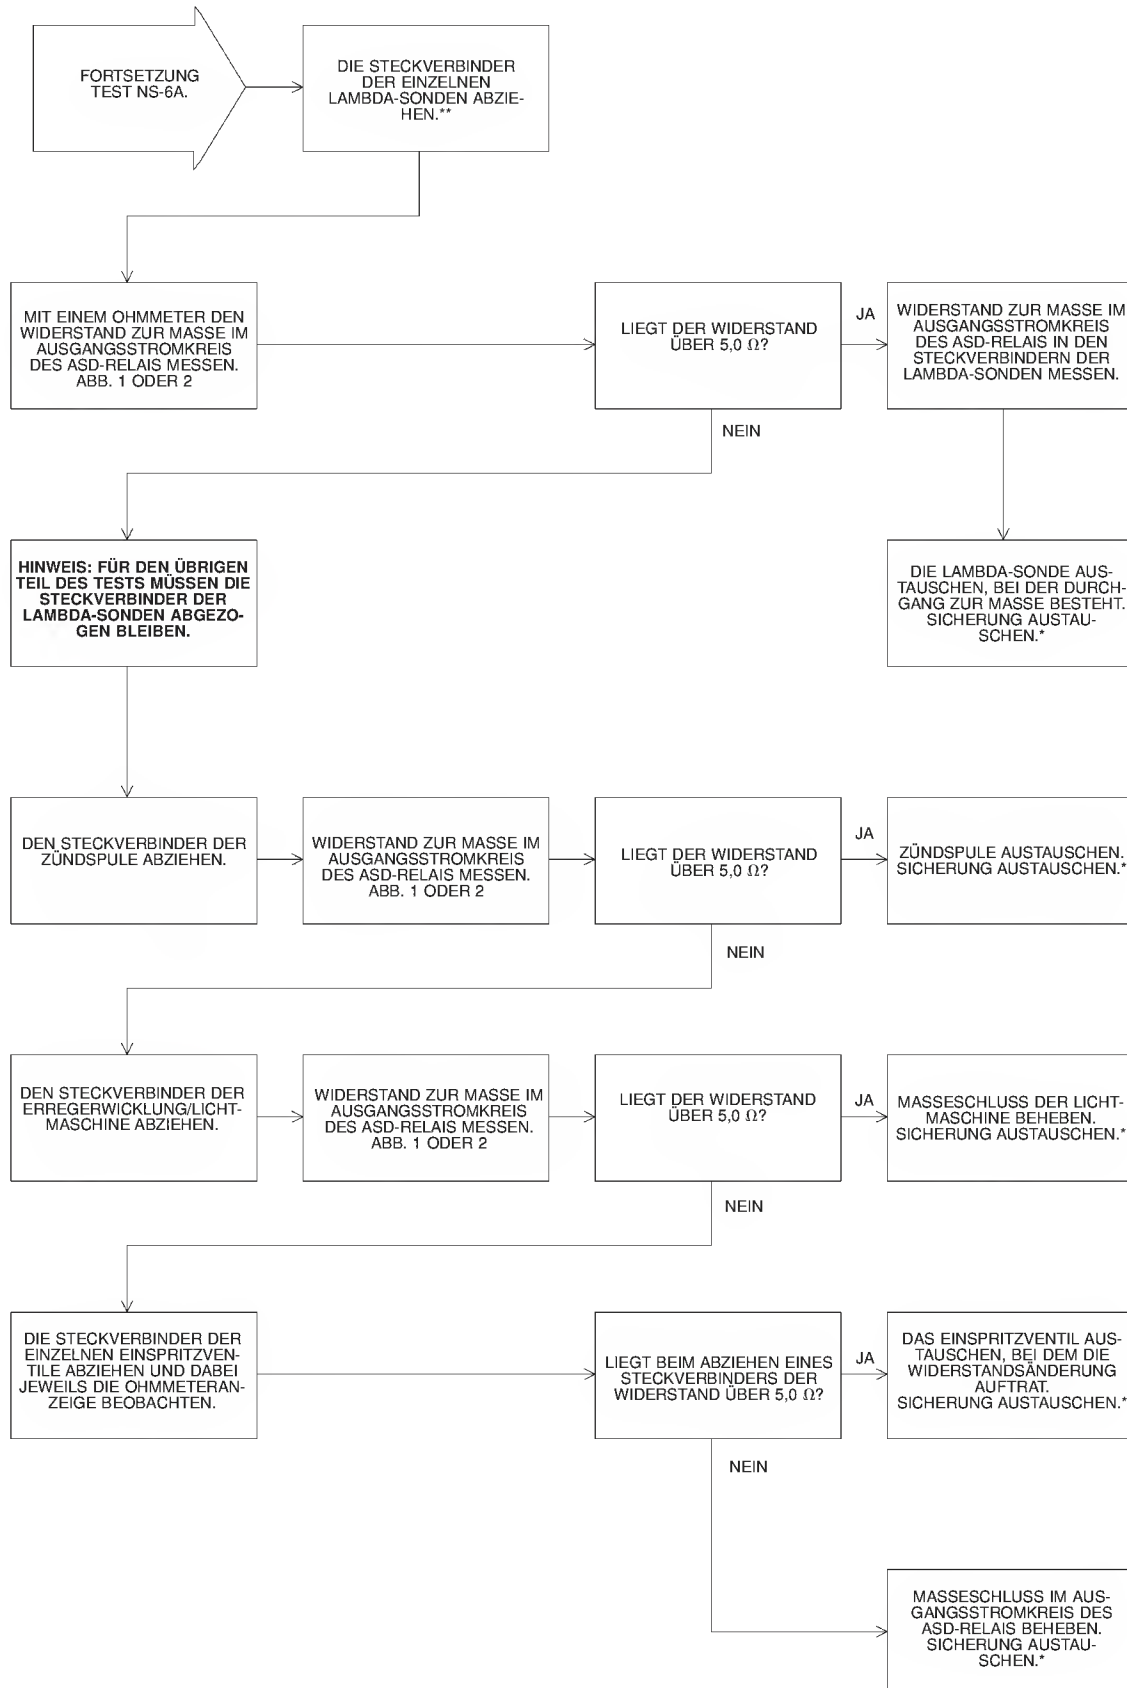

*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TEST NS-6B

BEHEBEN DES FEHLERS - NO RESPONSE (KEINE REAKTION)

Vor TEST NS-6B erst NS-6A durchführen

TYP TJ

STECKVERBINDER/DATENÜBERTRAGUNG

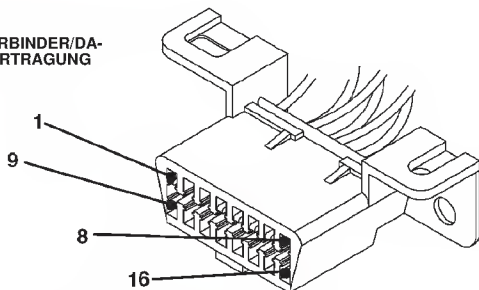


POL	FARBE	BELEGUNG
3	VT/BR	CCD-DATENBUS (+)
4	BK/LB	MASSE
5	BK/TN	MASSE
6	LG	SERIELLER DATENEINGANG
7	PK	SERIELLER DATENAUSGANG/ ISO 9141K
11	WT/BK	CCD-DATENBUS (-)
16	PK/WT	B+ (ABGESICHERT)

80a4508e

ABB. 1

TYP XJ

STECKVERBINDER/DATENÜBERTRAGUNG

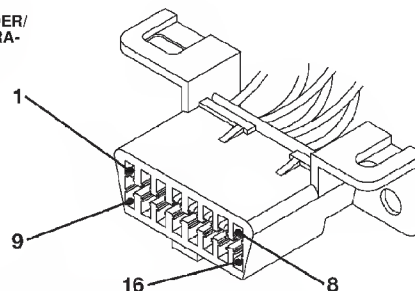


POL	FARBE	BELEGUNG
3	VT/BR	CCD-Datenbus (+)
4	BK	Masse
5	BK/LB	Masse/SPV
6	LG/BK	Serieller Dateneingang
7	PK	Serieller Datenausgang
11	WT/BK	CCD-Datenbus (-)
16	TN/BK	B+ (abgesichert)

80aa4c3a

ABB. 2


TYP TJ

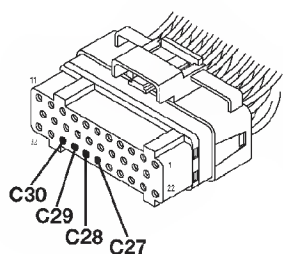

GRAUER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
C27	PK	SERIELLER DATENAUSGANG
C28	WT/BK	CCD-DATENBUS (-)
C29	LG	SERIELLER DATENEINGANG
C30	VT/BR	CCD-DATENBUS (+)

STECKVERBINDER/DATENÜBERTRAGUNG

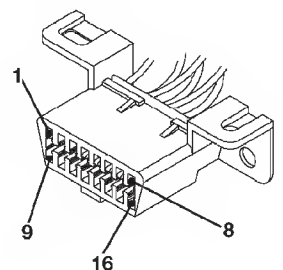


POL	FARBE	BELEGUNG
3	VT/BR	CCD-DATENBUS (+)
4	BK/LB	MASSE
5	BK/TN	MASSE
6	LG	SERIELLER DATENEINGANG
7	PK	SERIELLER DATENAUSGANG
11	WT/BK	CCD-DATENBUS (-)
16	PK/WT	B+ (ABGESICHERT)

80aaf128

ABB. 3


TYP XJ

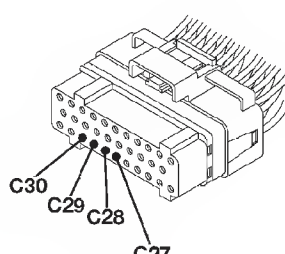

GRAUER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
C27	PK	SERIELLER DATENAUSGANG
C28	WT/BK	CCD-DATENBUS (-)
C29	LG/BK	SERIELLER DATENEINGANG
C30	VT/BR	CCD-DATENBUS (+)

STECKVERBINDER/DATENÜBERTRAGUNG

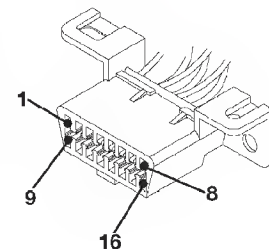

POL	FARBE	BELEGUNG
3	VT/BR	CCD-DATENBUS (+)
4	BK	MASSE
5	BK/LB	MASSE
6	LG/BK	SERIELLER DATENEINGANG
7	PK	SERIELLER DATENAUSGANG
11	WT/BK	CCD-DATENBUS (-)
16	TN/BK	B+ (ABGESICHERT)


80caafaf2

ABB. 4

TEST NS-6B

BEHEBEN DES FEHLERS - NO RESPONSE (KEINE REAKTION)

Vor TEST NS-6B erst NS-6A durchführen

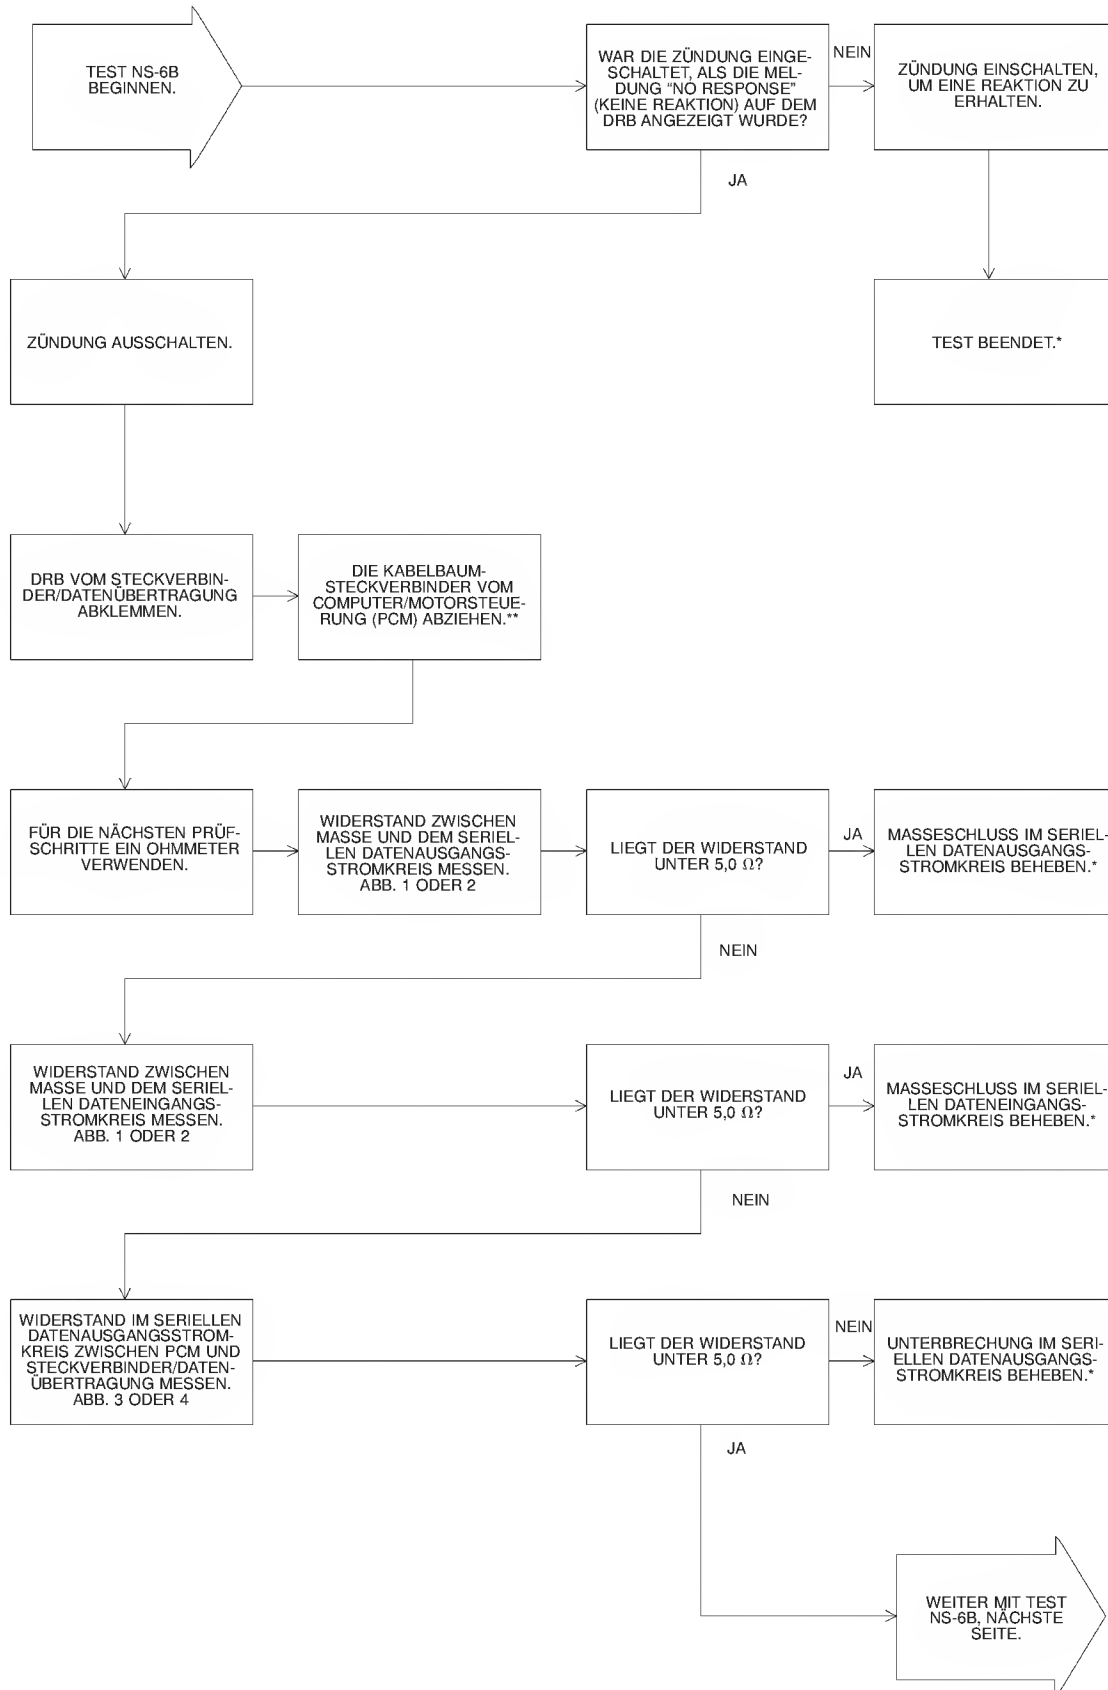


*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NS-6B


FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO RESPONSE (KEINE REAKTION)

TYP TJ

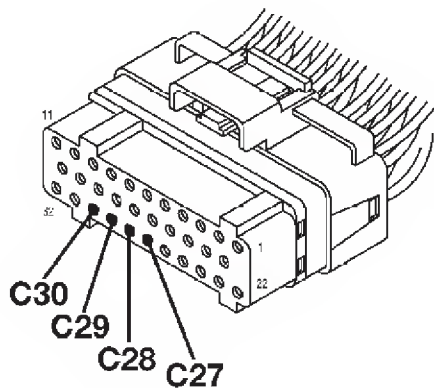

GRAUER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
C27	PK	SERIELLER DATENAUSGANG
C28	WT/BK	CCD-DATENBUS (-)
C29	LG	SERIELLER DATENEINGANG
C30	VT/BR	CCD-DATENBUS (+)

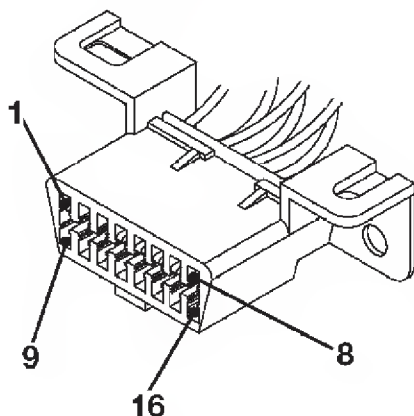


STECKVERBINDER/DATENÜBERTRAGUNG

POL	FARBE	BELEGUNG
3	VT/BR	CCD-DATENBUS (+)
4	BK/LB	MASSE
5	BK/TN	MASSE
6	LG	SERIELLER DATENEINGANG
7	PK	SERIELLER DATENAUSGANG
11	WT/BK	CCD-DATENBUS (-)
16	PK/WT	B+ (ABGESICHERT)

ABB. 1


80aaf128

TYP XJ

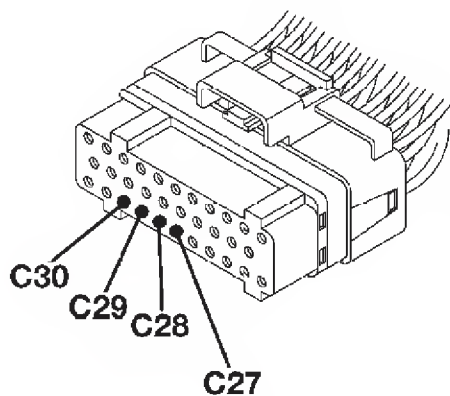

GRAUER STECKVERBINDER, COMPUTER/MOTOR-
STEUERUNG (PCM)

POL	FARBE	BELEGUNG
C27	PK	SERIELLER DATENAUSGANG
C28	WT/BK	CCD-DATENBUS (-)
C29	LG/BK	SERIELLER DATENEINGANG
C30	VT/BR	CCD-DATENBUS (+)

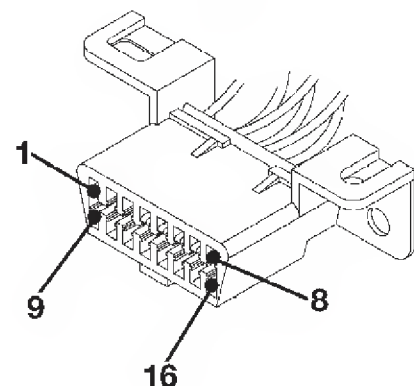

STECKVERBINDER/DATENÜBERTRAGUNG


POL	FARBE	BELEGUNG
3	VT/BR	CCD-DATENBUS (+)
4	BK	MASSE
5	BK/LB	MASSE/SPV
6	LG/BK	SERIELLER DATENEINGANG
7	PK	SERIELLER DATENAUSGANG
11	WT/BK	CCD-DATENBUS (-)
16	TN/BK	B+ (ABGESICHERT)

ABB. 2

80caafaf2

TEST NS-6B

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO RESPONSE (KEINE REAKTION)

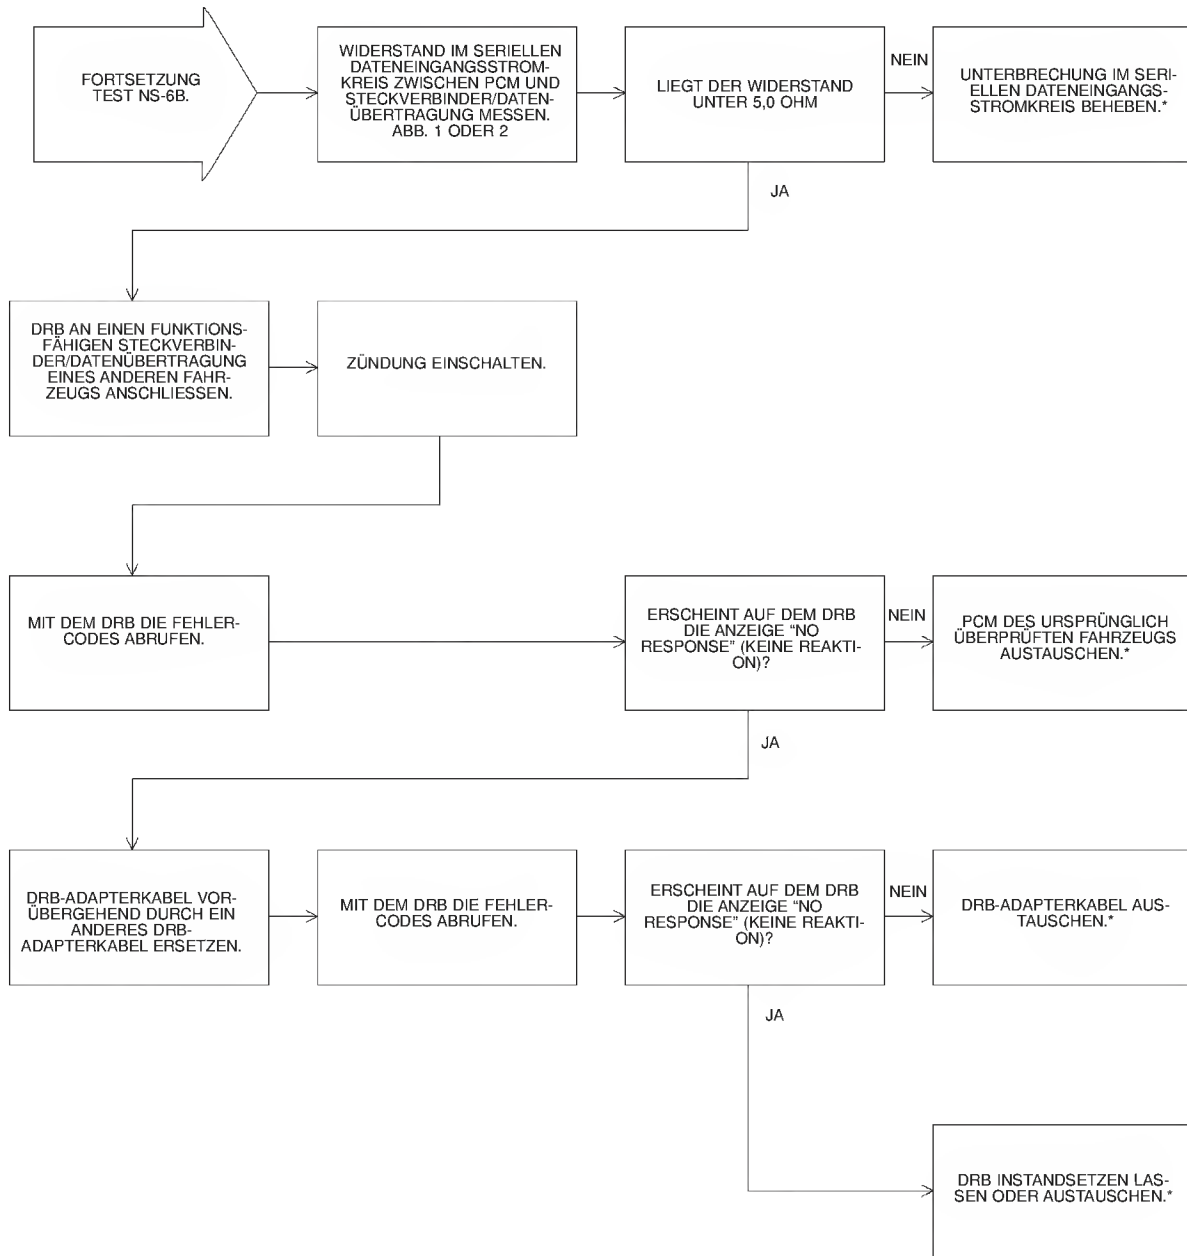

*Nachprüfung VER-1A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NS-6C

BEHEBEN DES FEHLERS - NO RESPONSE (KEINE REAKTION)

Vor TEST NS-6C erst NS-6A durchführen

TYP TJ

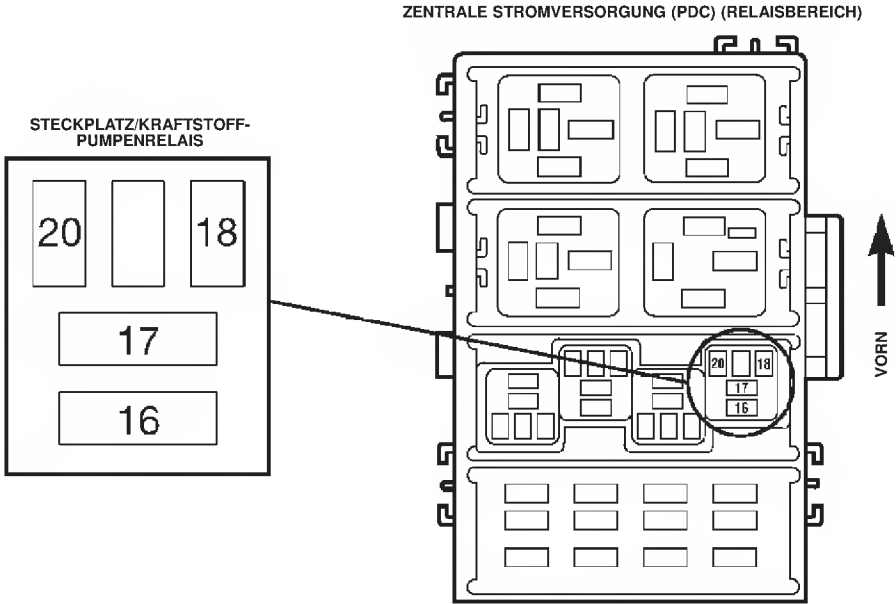


POL	FARBE	BELEGUNG
16(30)	DG/BK	B+ (ABGESICHERT)
17(87)	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
18(86)	DB	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
20(85)	BR	STEUERUNG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS

80b6f0e9

ABB. 1

TYP XJ

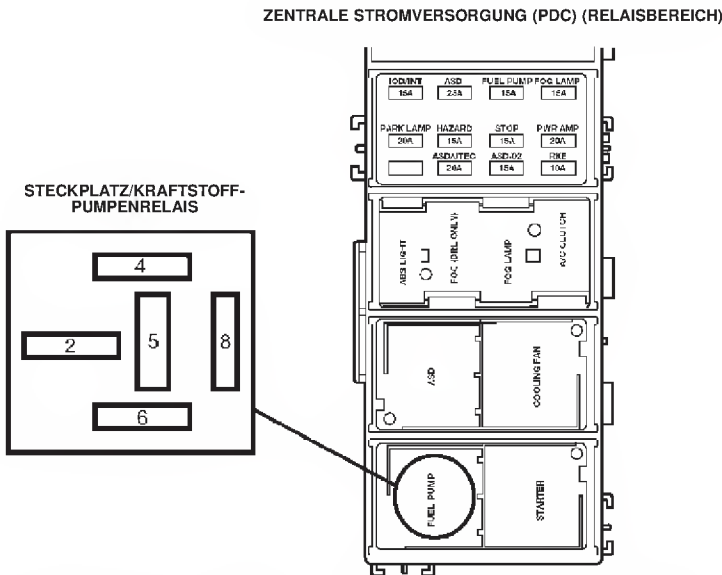

POL	FARBE	BELEGUNG
2 (30)	DG/BK	B+ (ABGESICHERT)
8 (87)	DG/WT	AUSGANG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS
4 (86)	DB/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
6 (85)	BR	STEUERUNG/KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS


80b6f0e0

ABB. 2

TEST NS-6C

BEHEBEN DES FEHLERS - NO RESPONSE (KEINE REAKTION)

Vor TEST NS-6C erst NS-6A durchführen

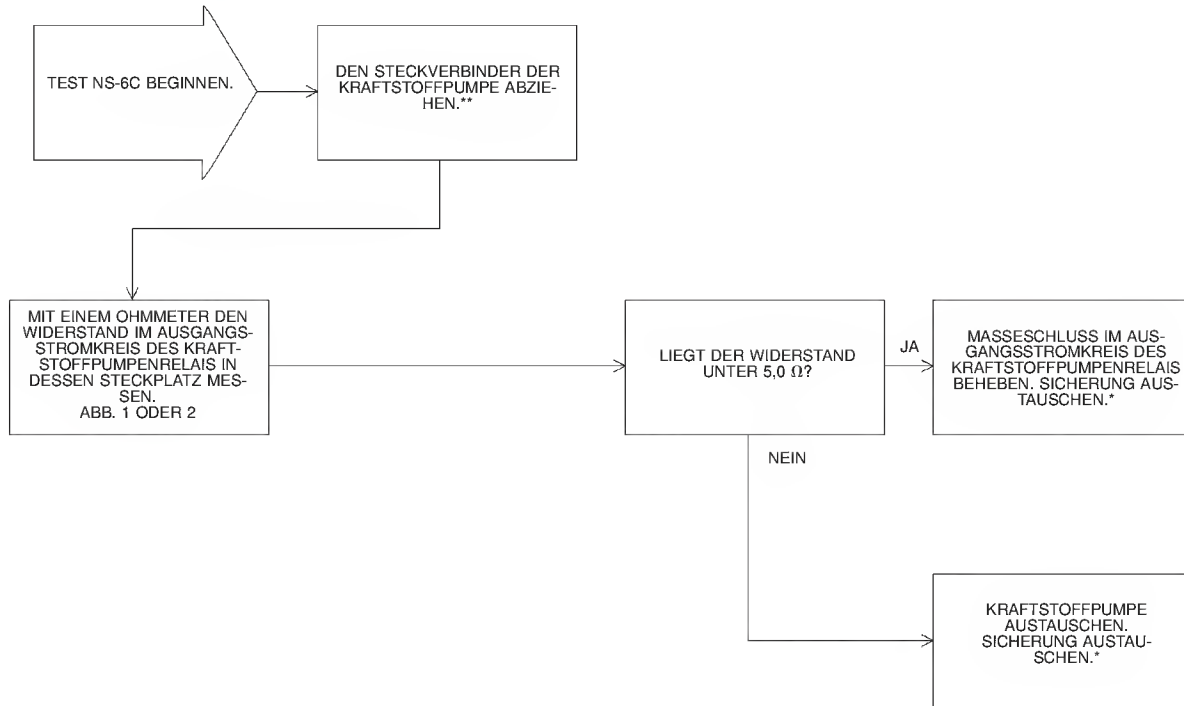

*Nachprüfung VER-1A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NS-6D

BEHEBEN DES FEHLERS - NO RESPONSE (KEINE REAKTION)

Vor TEST NS-6D erst NS-6A durchführen


TYPEN TJ/XJ

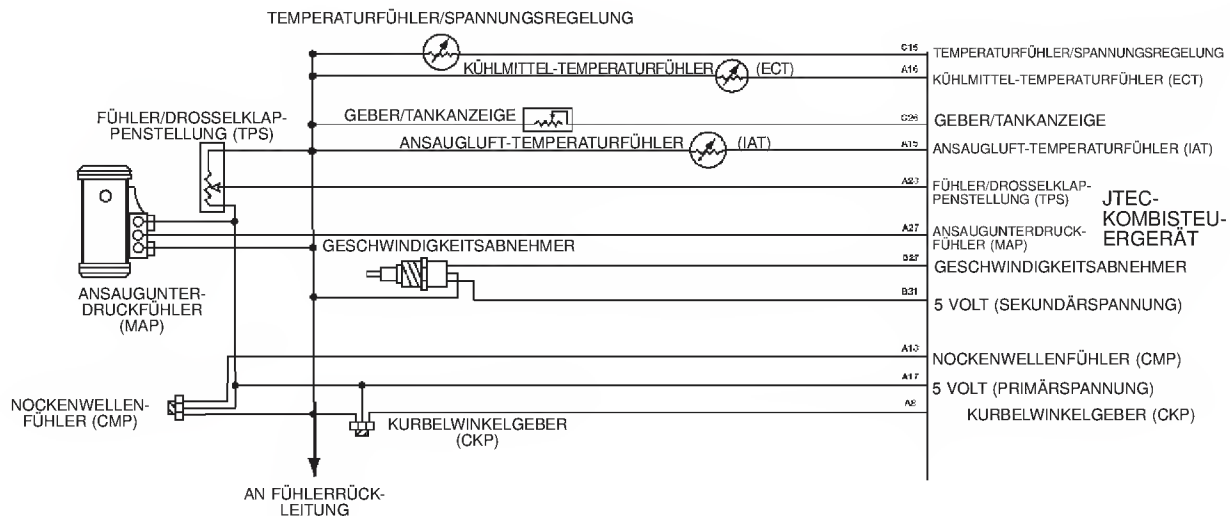

80b6f0d7

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER, FÜHLER/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS)

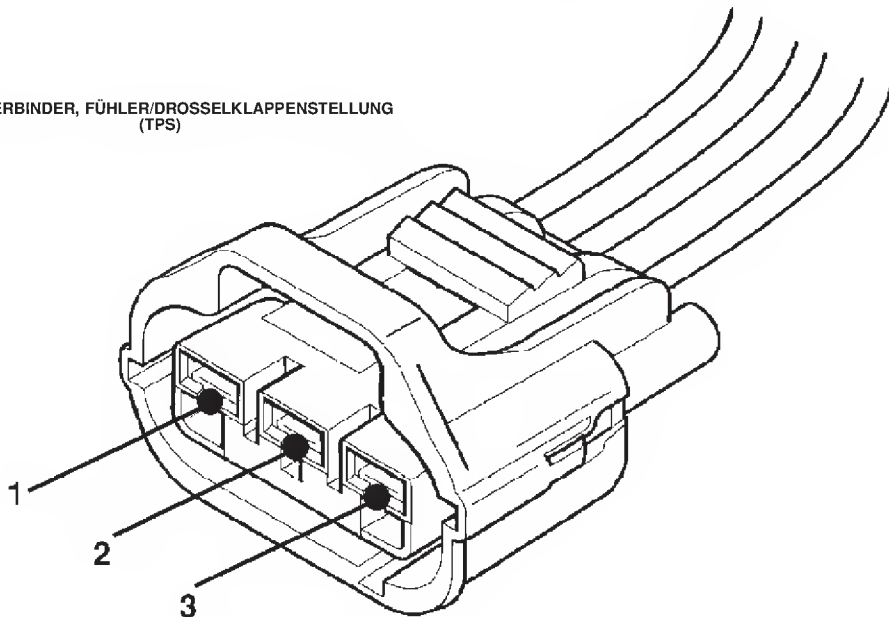

POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR/YL	FÜHLERMASSE
2	OR/DB	SIGNAL/TPS-FÜHLER
3	OR	5-V-SPV


80b6f0e7

ABB. 1

TEST NS-6D


BEHEBEN DES FEHLERS - NO RESPONSE (KEINE REAKTION)

Vor TEST NS-6D erst NS-6A durchführen

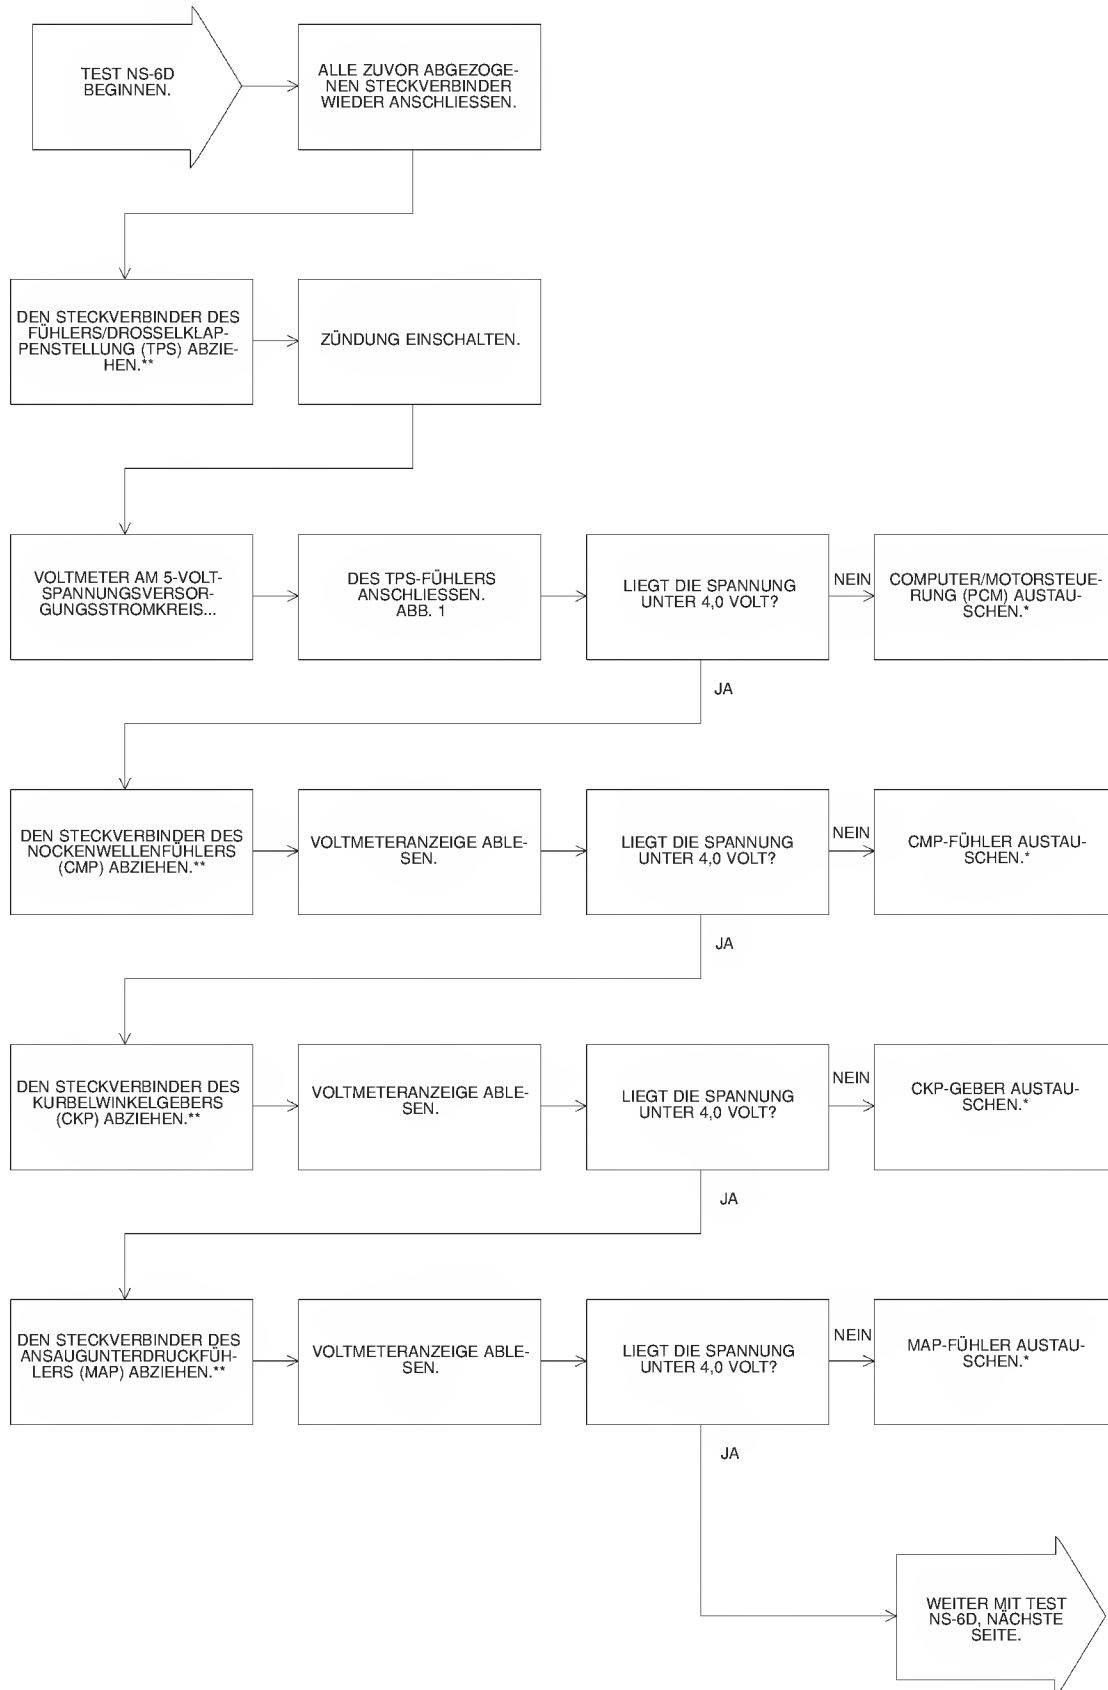

*Nachprüfung VER-1A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

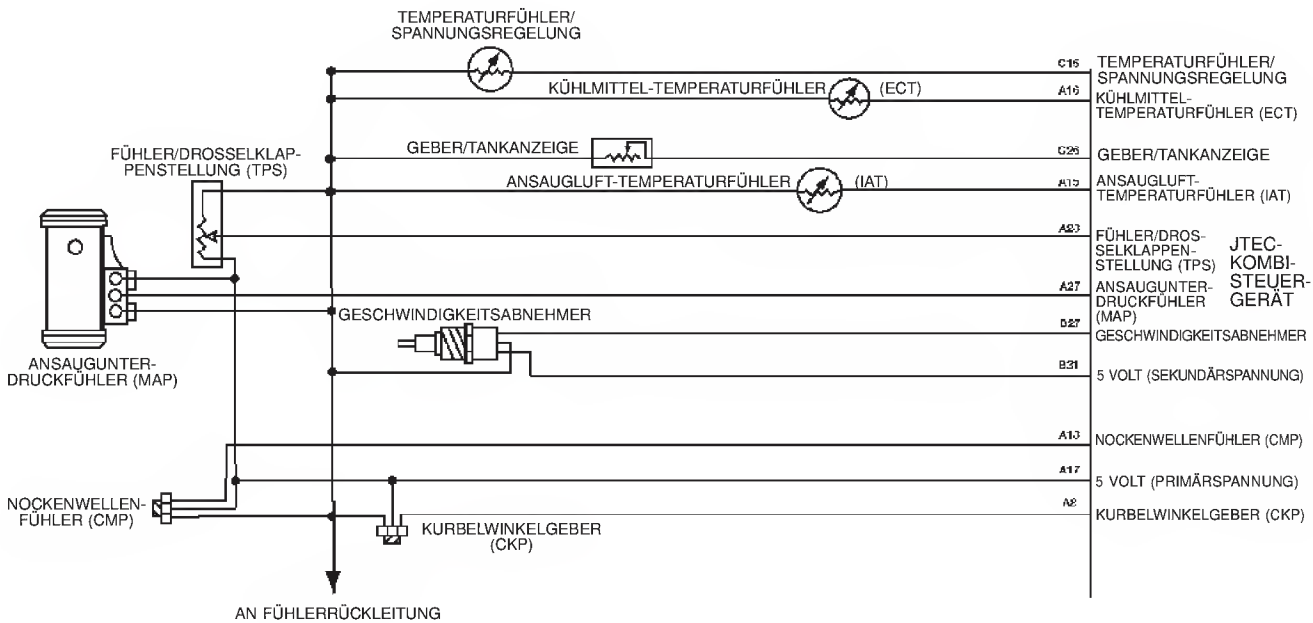

80b6f0d7

TEST NS-6D

FORTSETZUNG - BEHEBEN DES FEHLERS - NO RESPONSE (KEINE REAKTION)

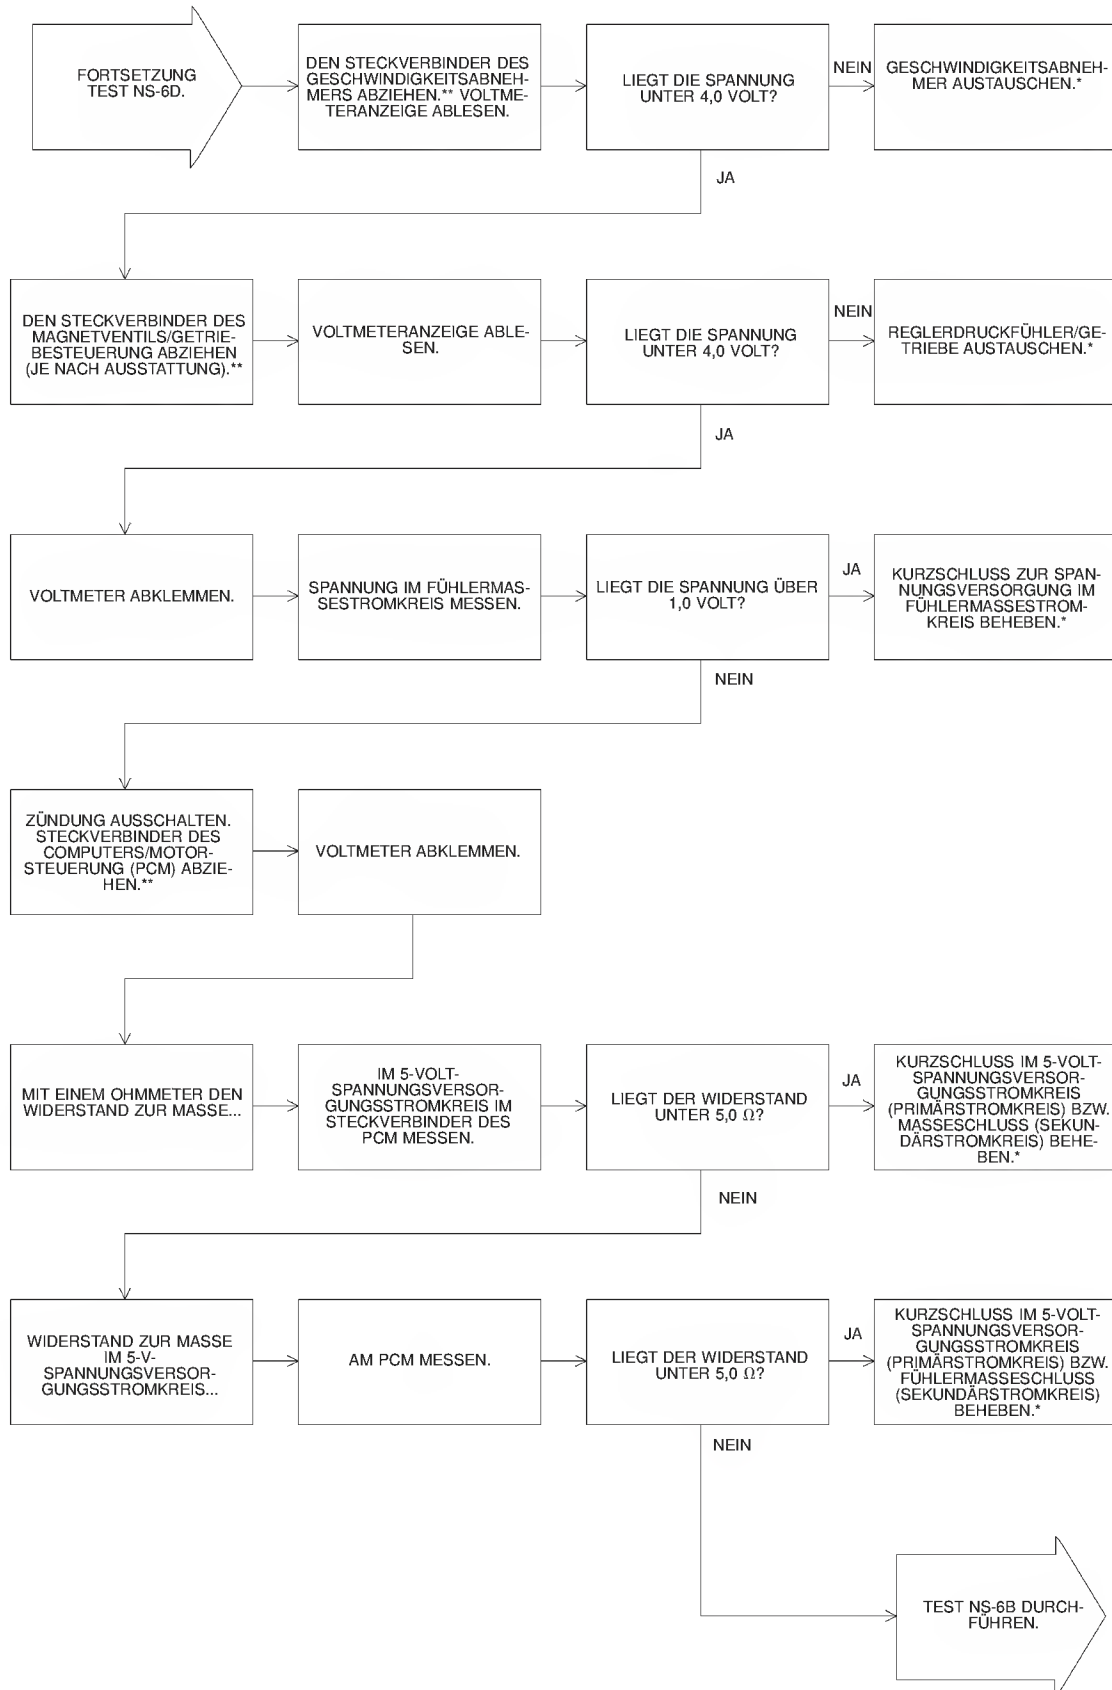

*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.


TEST NS-7A

ÜBERPRÜFEN DES LEERLAUFDREHZAHLREGLERS (IAC)

Vor TEST NS-7A erst NS-SEL durchführen

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/LEERLAUFDREHZAHLREGLER (IAC)

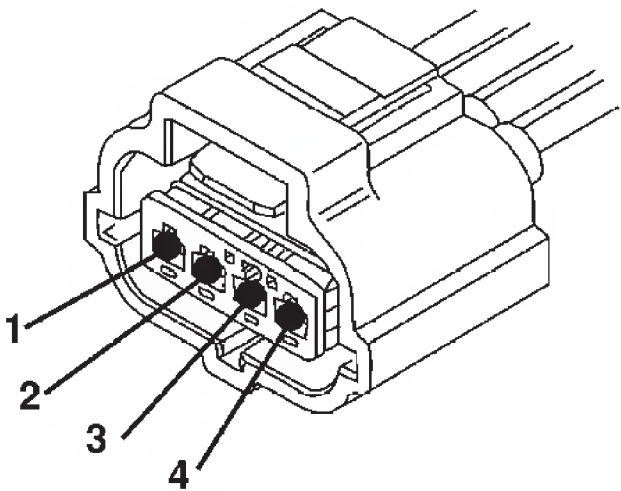


POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/BK	ANSTEUERUNG 1/IAC
2	BR/WT	ANSTEUERUNG 2/IAC
3	YL/BK	ANSTEUERUNG 3/IAC
4	GY/RD	ANSTEUERUNG 4/IAC

80b898b2

ABB. 1


TEST NS-7A ÜBERPRÜFEN DES LEERLAUFDREHZAHGREGLERS (IAC)

Vor TEST NS-7A erst NS-SEL durchführen

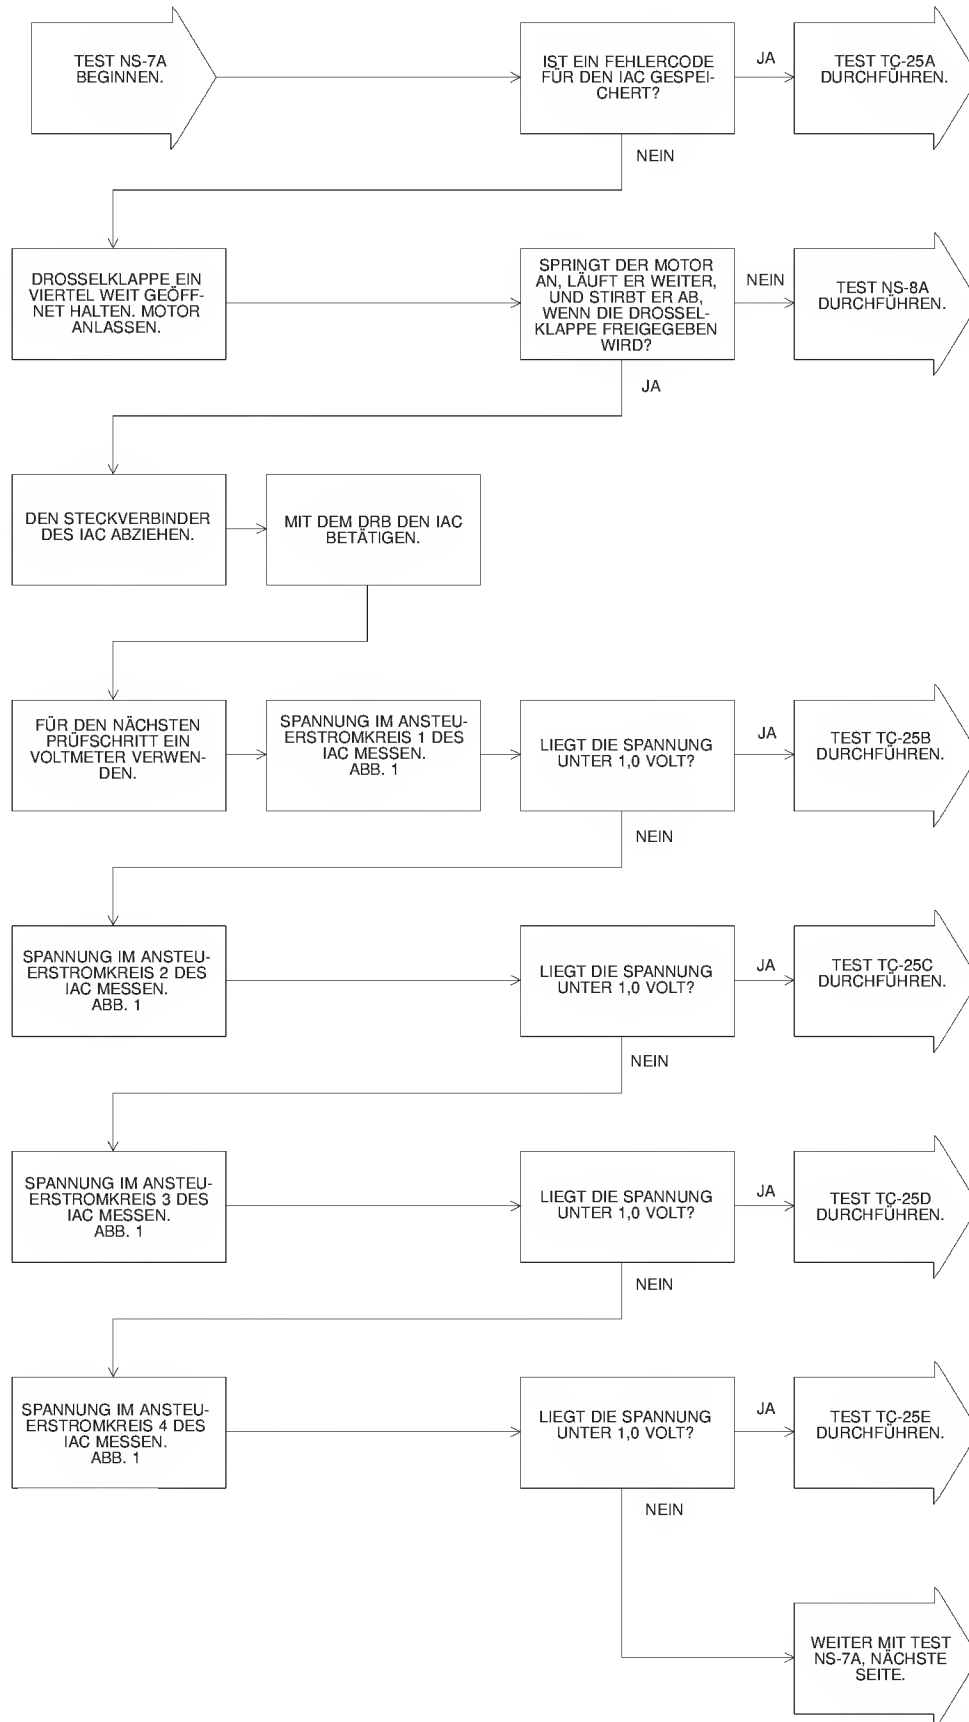

*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

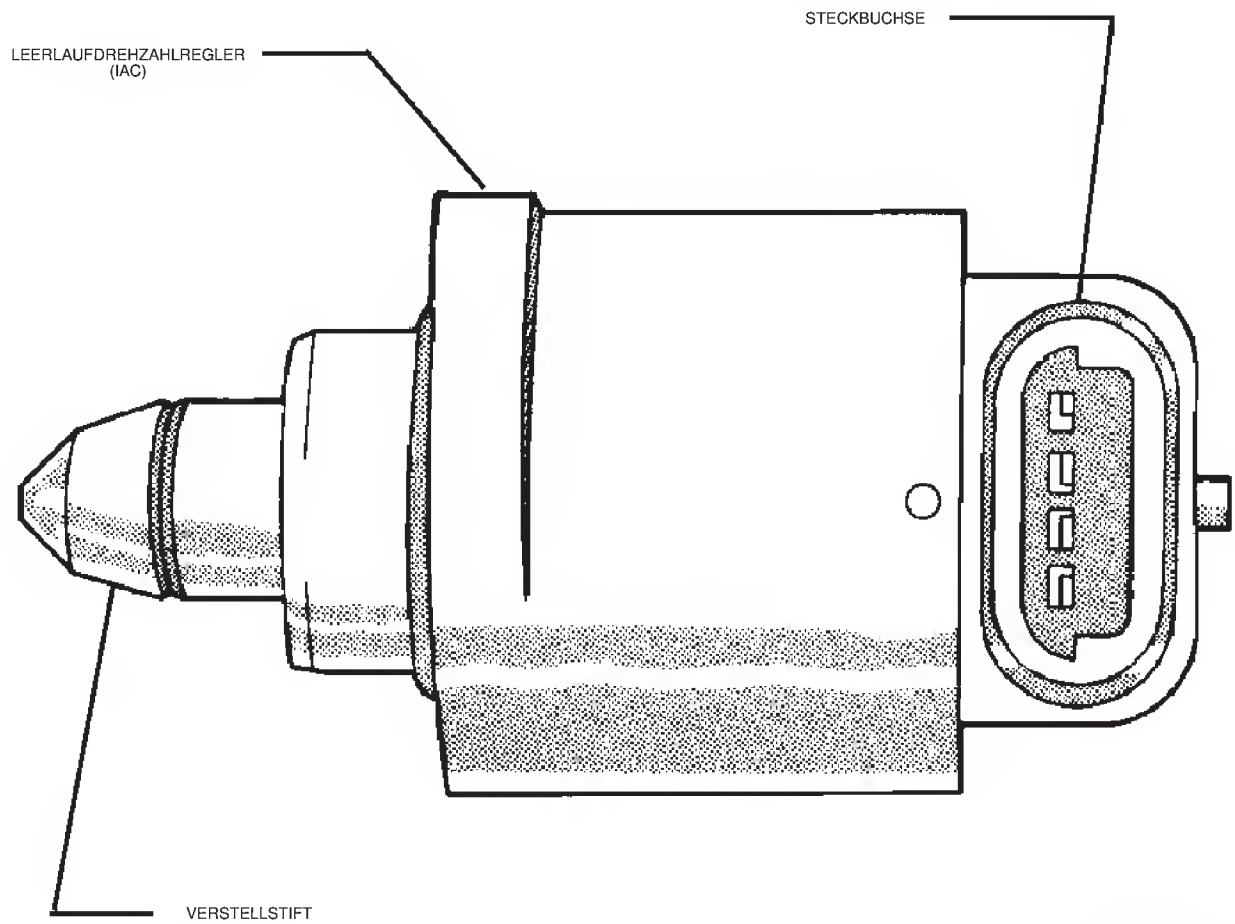


1100102

ABB. 1

TEST NS-7A

FORTSETZUNG - ÜBERPRÜFEN DES LEERLAUFDREHZAHLREGLERS (IAC)

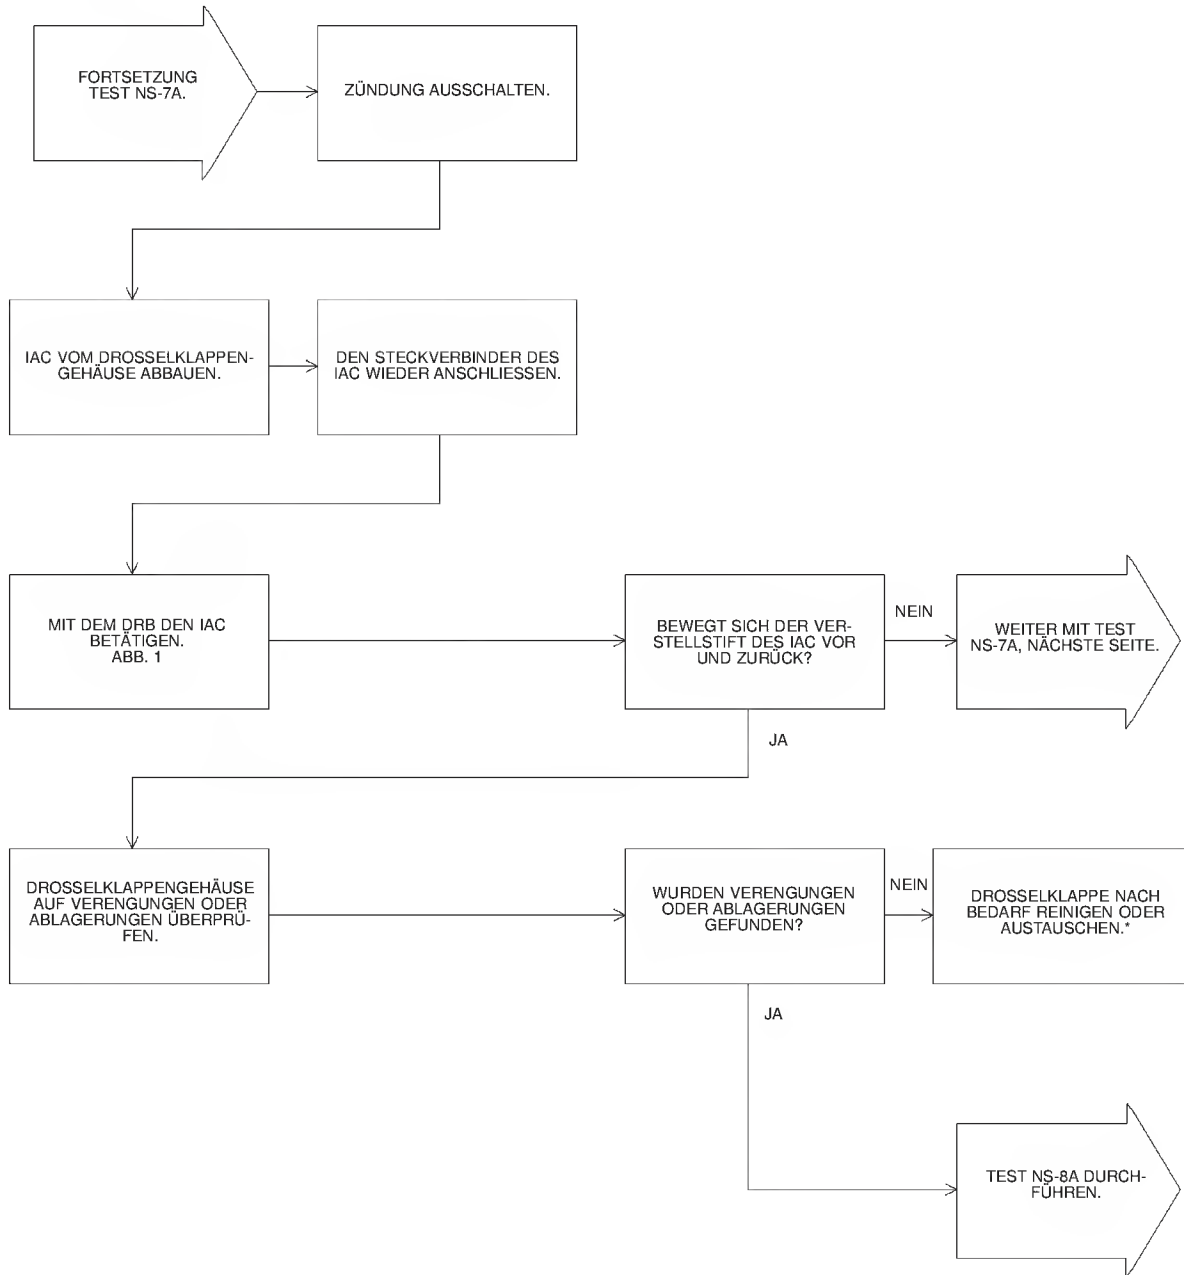


*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TYPEN TJ/XJ

STECKVERBINDER/LEERLAUFDREHZAHLREGLER (IAC)

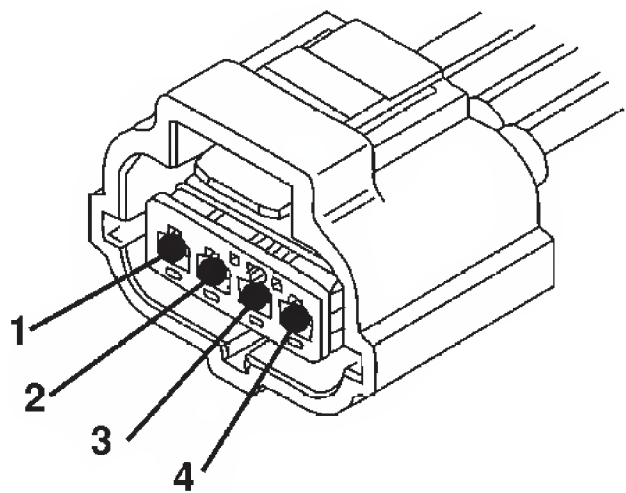


POL	FARBE	BELEGUNG
1	VT/BK	ANSTEUERUNG 1/IAC
2	BR/WT	ANSTEUERUNG 2/IAC
3	YL/BK	ANSTEUERUNG 3/IAC
4	GY/RD	ANSTEUERUNG 4/IAC

80b898b2

ABB. 1

TEST NS-7A

FORTSETZUNG - ÜBERPRÜFEN DES LEERLAUFDREHZAHLEGLERS (IAC)

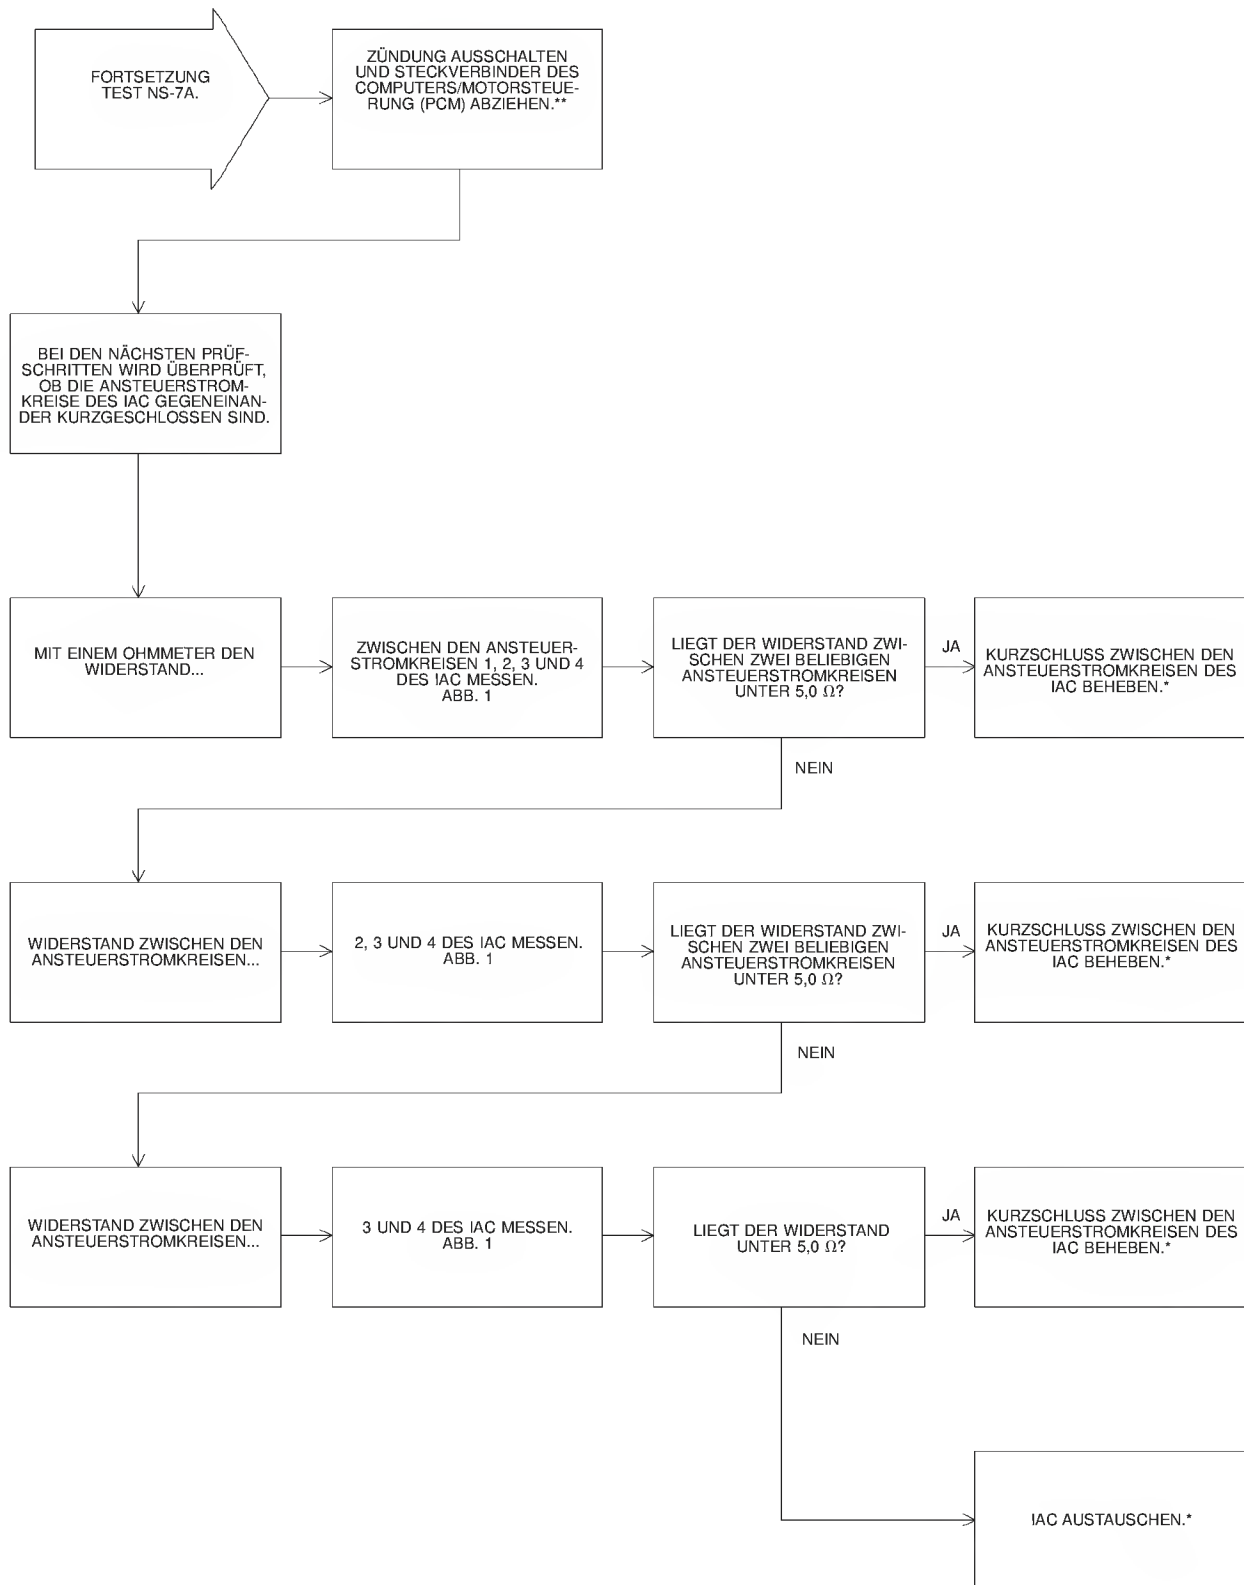

*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

NOTIZEN

TEST NS-8A

BEHEBEN DER STÖRUNG: MOTOR STIRBT NACH DEM ANSPRINGEN AB

Vor TEST NS-8A erst NS-SEL durchführen

Die Fehlersuche hat bisher ergeben, daß alle **elektrischen Systeme des Motors** korrekt funktionieren und somit **nicht als Ursache für die vorstehend beschriebenen Probleme** (Motor springt nicht an oder stirbt kurz nach dem Anspringen ab) in Frage kommen. Aus diesem Grunde sind die folgenden Punkte als mögliche mechanische Störungsursache(n) zu überprüfen. Jeder dieser Punkte kann Startprobleme hervorrufen und ist daher als mögliche Ursache in Betracht zu ziehen.

1. **STELLUNG DES ZÜNDVERTEILERS** — muß den Sollwerten entsprechen.*
2. **VENTILSTEUERZEITEN** — müssen den Sollwerten entsprechen.
3. **MOTORKOMPRESSION** — muß den Sollwerten entsprechen.
4. **AUSPUFFANLAGE** — darf nicht zugesetzt sein.
5. **KURBELGEHÄUSE-ZWANGSENTLÜFTUNG (PCV)** — darf nicht zugesetzt sein.
6. **ANTRIEBSRÄDER IM MOTOR** — müssen korrekt eingestellt sein.
7. **KRAFTSTOFF** — darf nicht verunreinigt sein.
8. **SEKUNDÄRSTROMKREIS DER ZÜNDANLAGE** — muß ein normales Oszillogramm aufweisen.

Grundsätzlich überprüfen, ob zur betreffenden Störung entsprechende Kundendienstinformationen vorliegen.

Überprüfen der Zündverteilereinstellung mit Hilfe des DRB III®

DRB am Steckverbinder/Datenübertragung anschließen und aus dem Menü "SET SYNC" (Synchrosignal einstellen) wählen.

VORSICHT! Der nachstehende Test wird bei laufendem Motor durchgeführt. Keinesfalls in die Nähe von sich drehenden Bauteilen kommen!

Motor anlassen und DRB-Anzeige beobachten. Bei korrekter Stellung des Zündverteilers erscheint die Meldung "IN RANGE" (innerhalb des Regelbereichs) zusammen mit "0°". Zum Verstellen des Zündverteilers die Klemmschraube der Zündverteilerhalterung lösen und den Zündverteiler so weit drehen, bis er möglichst nahe an "0°" liegt und die Meldung "IN RANGE" erscheint. Klemmschraube mit einem Anzugsmoment von 22,5 N·m (200 in. lbs.) festziehen.

HINWEIS: Eine Änderung der Stellung des Zündverteilers hat keine Auswirkung auf den Zündzeitpunkt. Der Zündzeitpunkt wird vom Computer/Motorsteuerung (PCM) bestimmt.

TEST NS-9A

BEHEBEN DER STÖRUNG: KURBELWELLE LÄSST SICH NICHT MIT DEM ANLASSER DURCHDREHEN

Vor TEST NS-9A erst NS-1A durchführen

TYP TJ

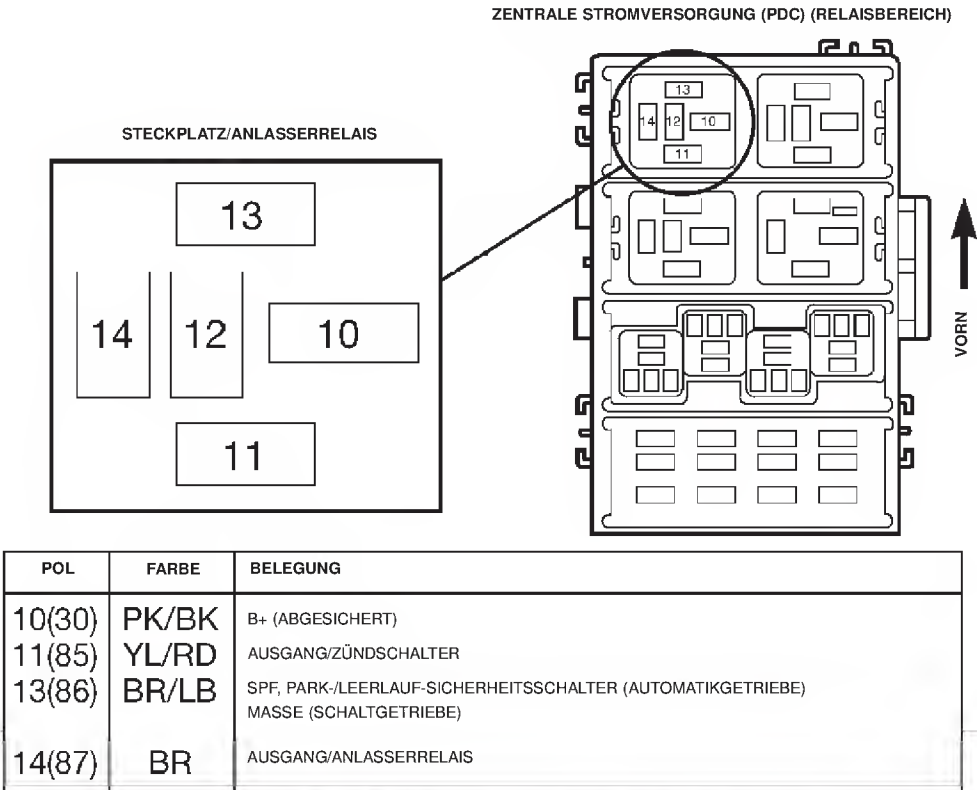


ABB. 1

TYP XJ


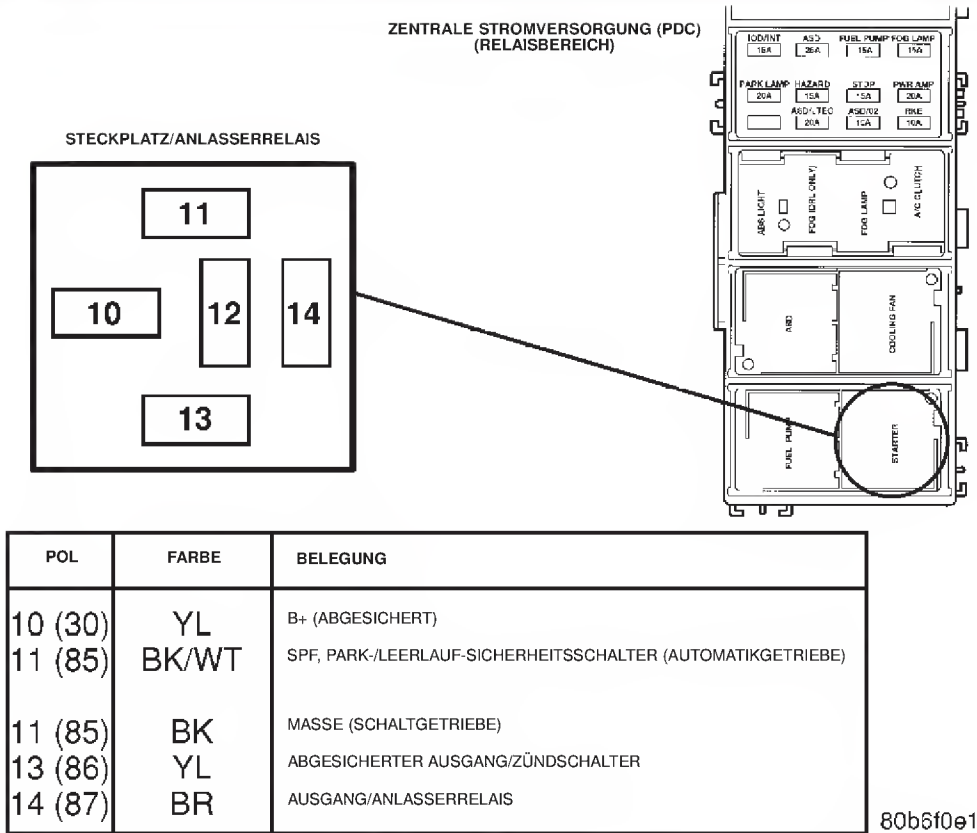


ABB. 2

TEST NS-9A

BEHEBEN DER STÖRUNG: KURBELWELLE LÄSST SICH NICHT MIT DEM ANLASSER DURCHDREHEN

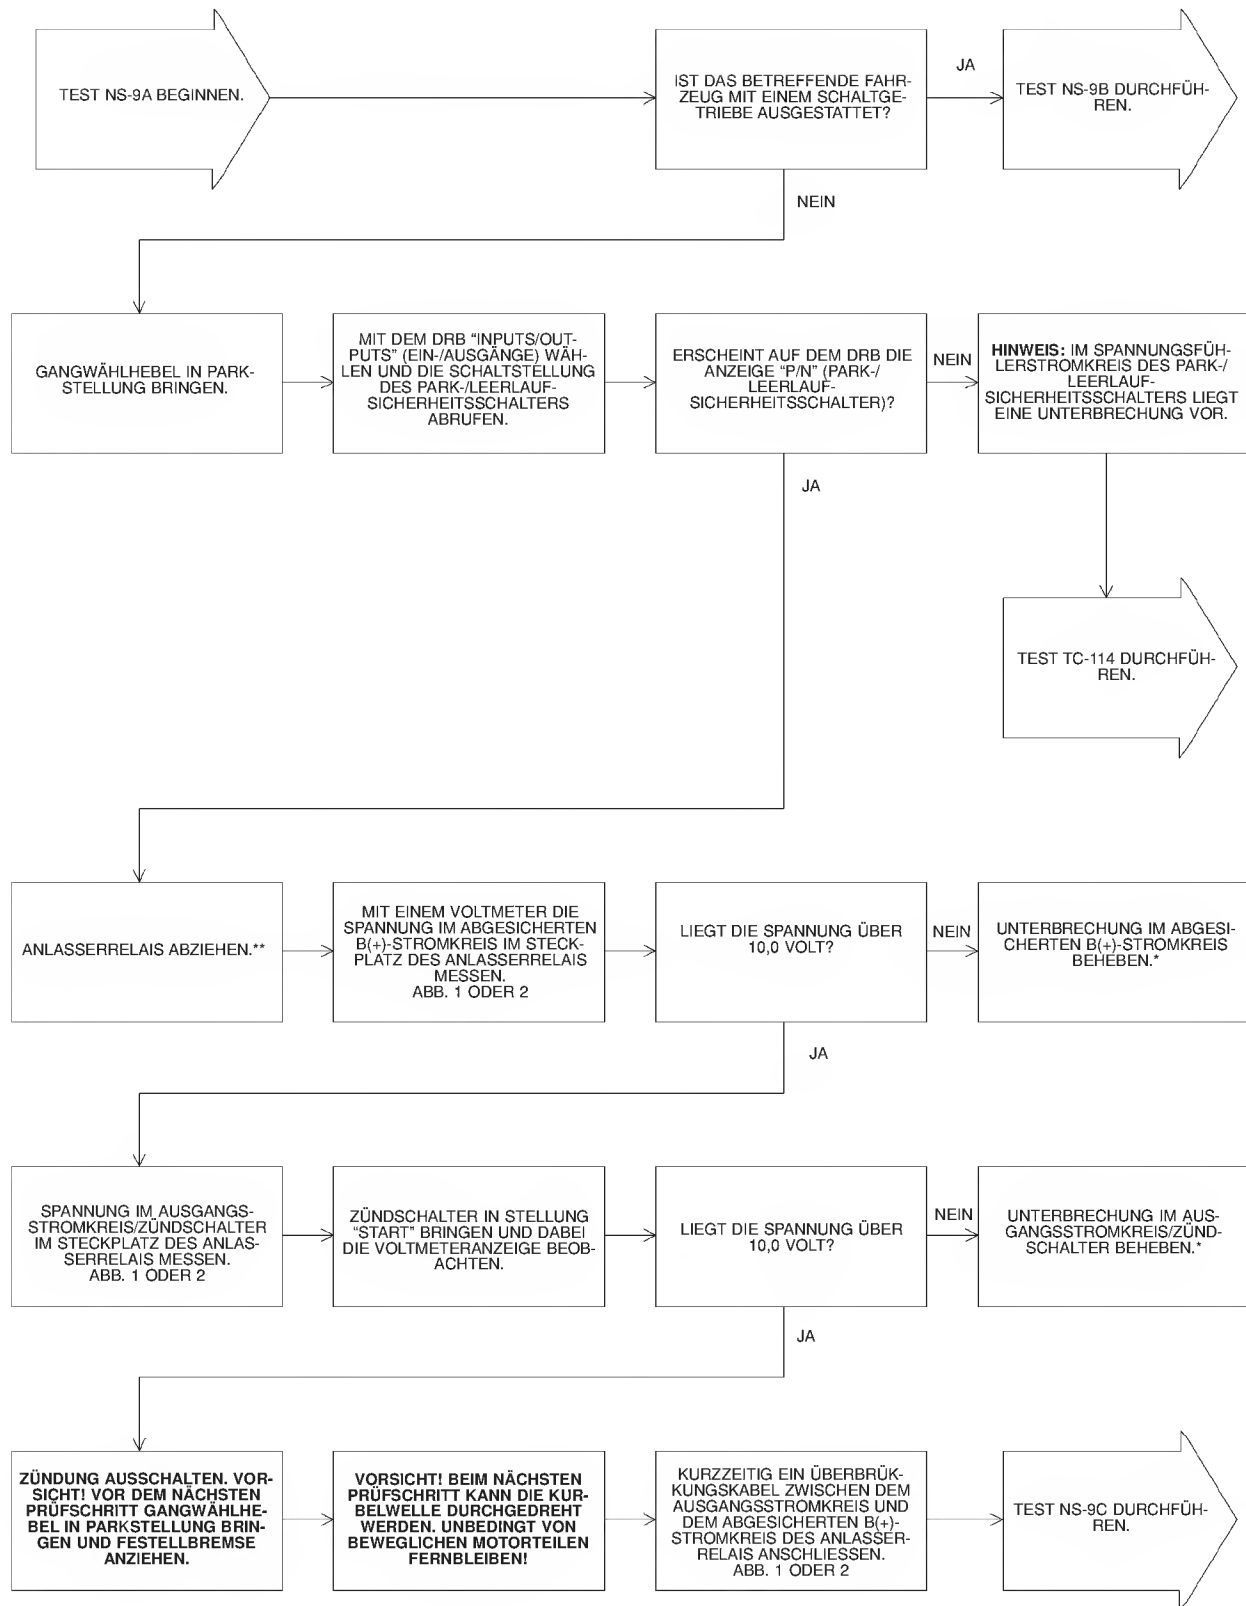

*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NS-9B

BEHEBEN DER STÖRUNG: KURBELWELLE LÄSST SICH NICHT MIT DEM ANLASSER DURCHDREHEN

Vor TEST NS-9B erst NS-9A durchführen

TYP TJ

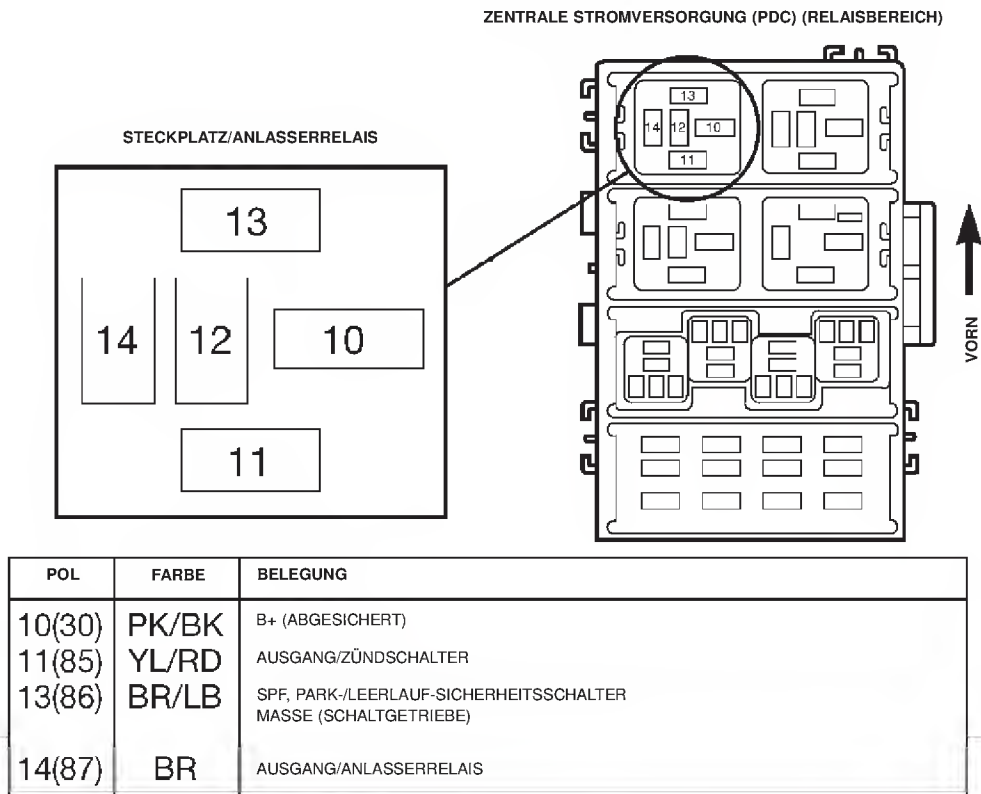


ABB. 1

80b6f107

TYP XJ

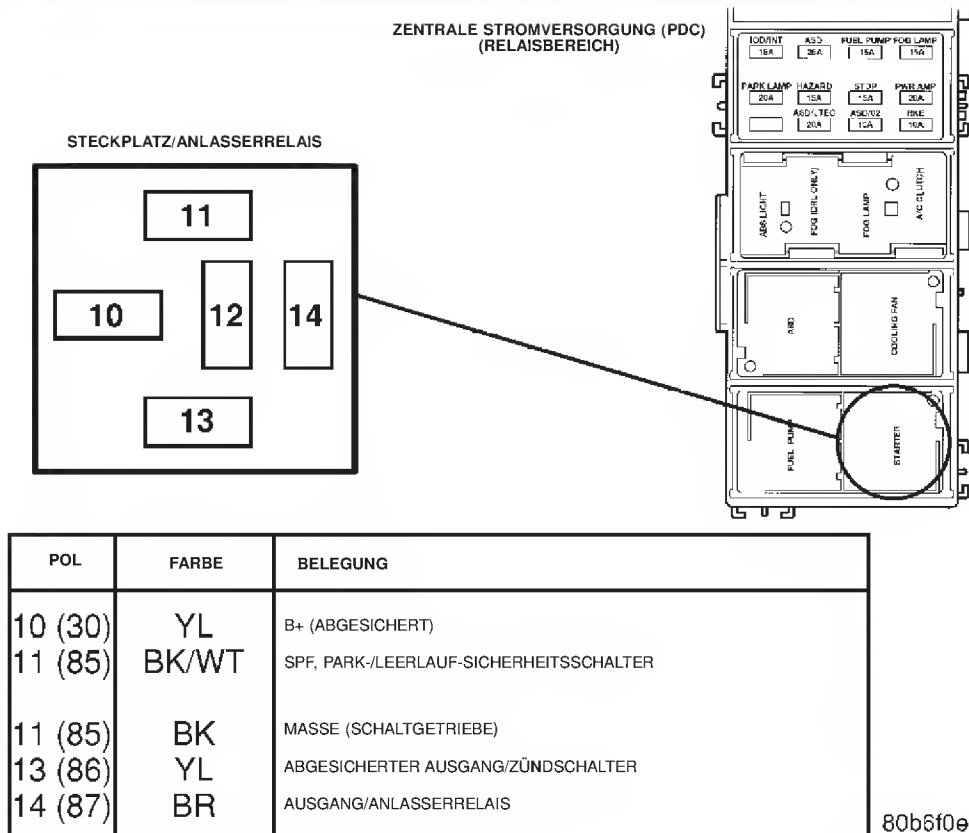



ABB. 2

80b6f0e1

TEST NS-9B

BEHEBEN DER STÖRUNG: KURBELWELLE LÄSST SICH NICHT MIT DEM ANLASSER DURCHDREHEN

Vor TEST NS-9B erst NS-9A durchführen

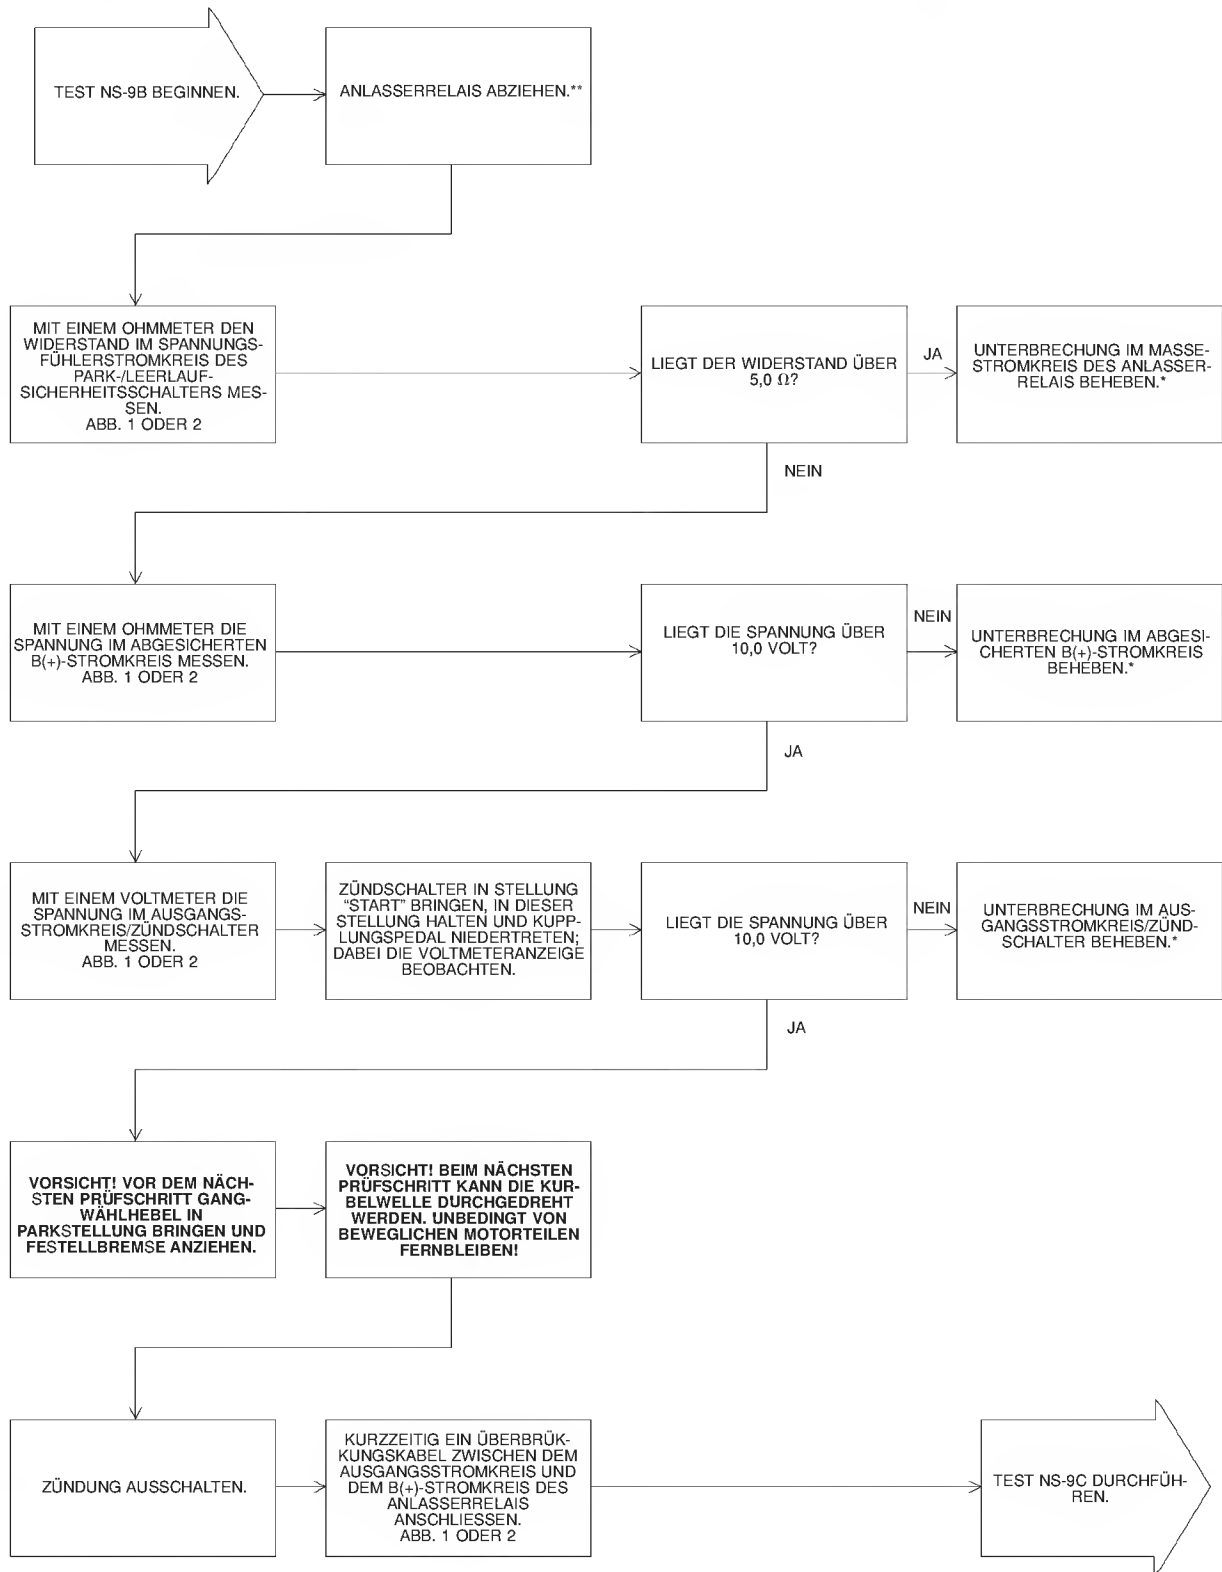

*Nachprüfung VER-1A durchführen.


**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NS-9C

BEHEBEN DER STÖRUNG: KURBELWELLE LÄSST SICH NICHT MIT DEM ANLASSER DURCHDREHEN


Vor TEST NS-9C erst NS-9A durchführen

TYP TJ

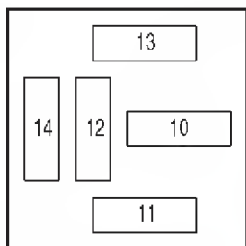

STECKPLATZ/ANLASSERRELAIS (IN DER ZENTRALEN STROMVERSORGUNG (PDC))

POL	FARBE	BELEGUNG
10 (30)	PK/BK	B+ (ABGESICHERT)
11 (85)	YL/RD	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
13 (86)	BR/LB	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER (AUTOMATIKGETRIEBE) MASSE (SCHALTGETRIEBE)
14 (87)	BR	AUSGANG/ANLASSERRELAIS

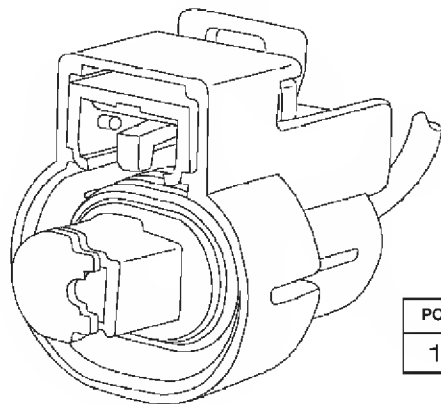


STECKVERBINDER, AUSGANGSKABEL/ANLASSERRELAIS (AM MAGNETSCHALTER)

POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR	AUSGANG/ANLASSERRELAIS

80b76f25


ABB. 1

TYP XJ

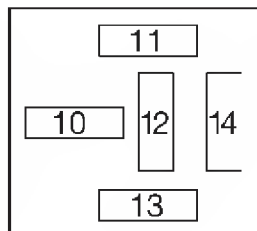

STECKPLATZ/ANLASSERRELAIS (IN DER ZENTRALEN STROMVERSORGUNG (PDC))

POL	FARBE	BELEGUNG
10 (30)	YL	B+ (ABGESICHERT)
11 (85)	BK/WT	SPF, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER (AUTOMATIKGETRIEBE)
11 (85)	BK	MASSE (SCHALTGETRIEBE)
13 (86)	YL	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER
14 (87)	BR	AUSGANG/ANLASSERRELAIS

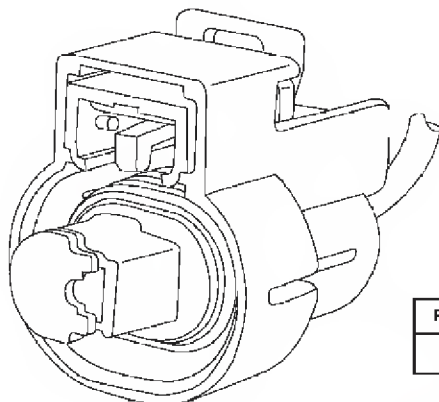

STECKVERBINDER, AUSGANGSKABEL/ANLASSERRELAIS (AM MAGNETSCHALTER)

POL	FARBE	BELEGUNG
1	BR	AUSGANG/ANLASSERRELAIS


80b76f26

ABB. 2

TEST NS-9C

BEHEBEN DER STÖRUNG: KURBELWELLE LÄSST SICH NICHT MIT DEM ANLASSER DURCHDREHEN

Vor TEST NS-9C erst NS-9A durchführen

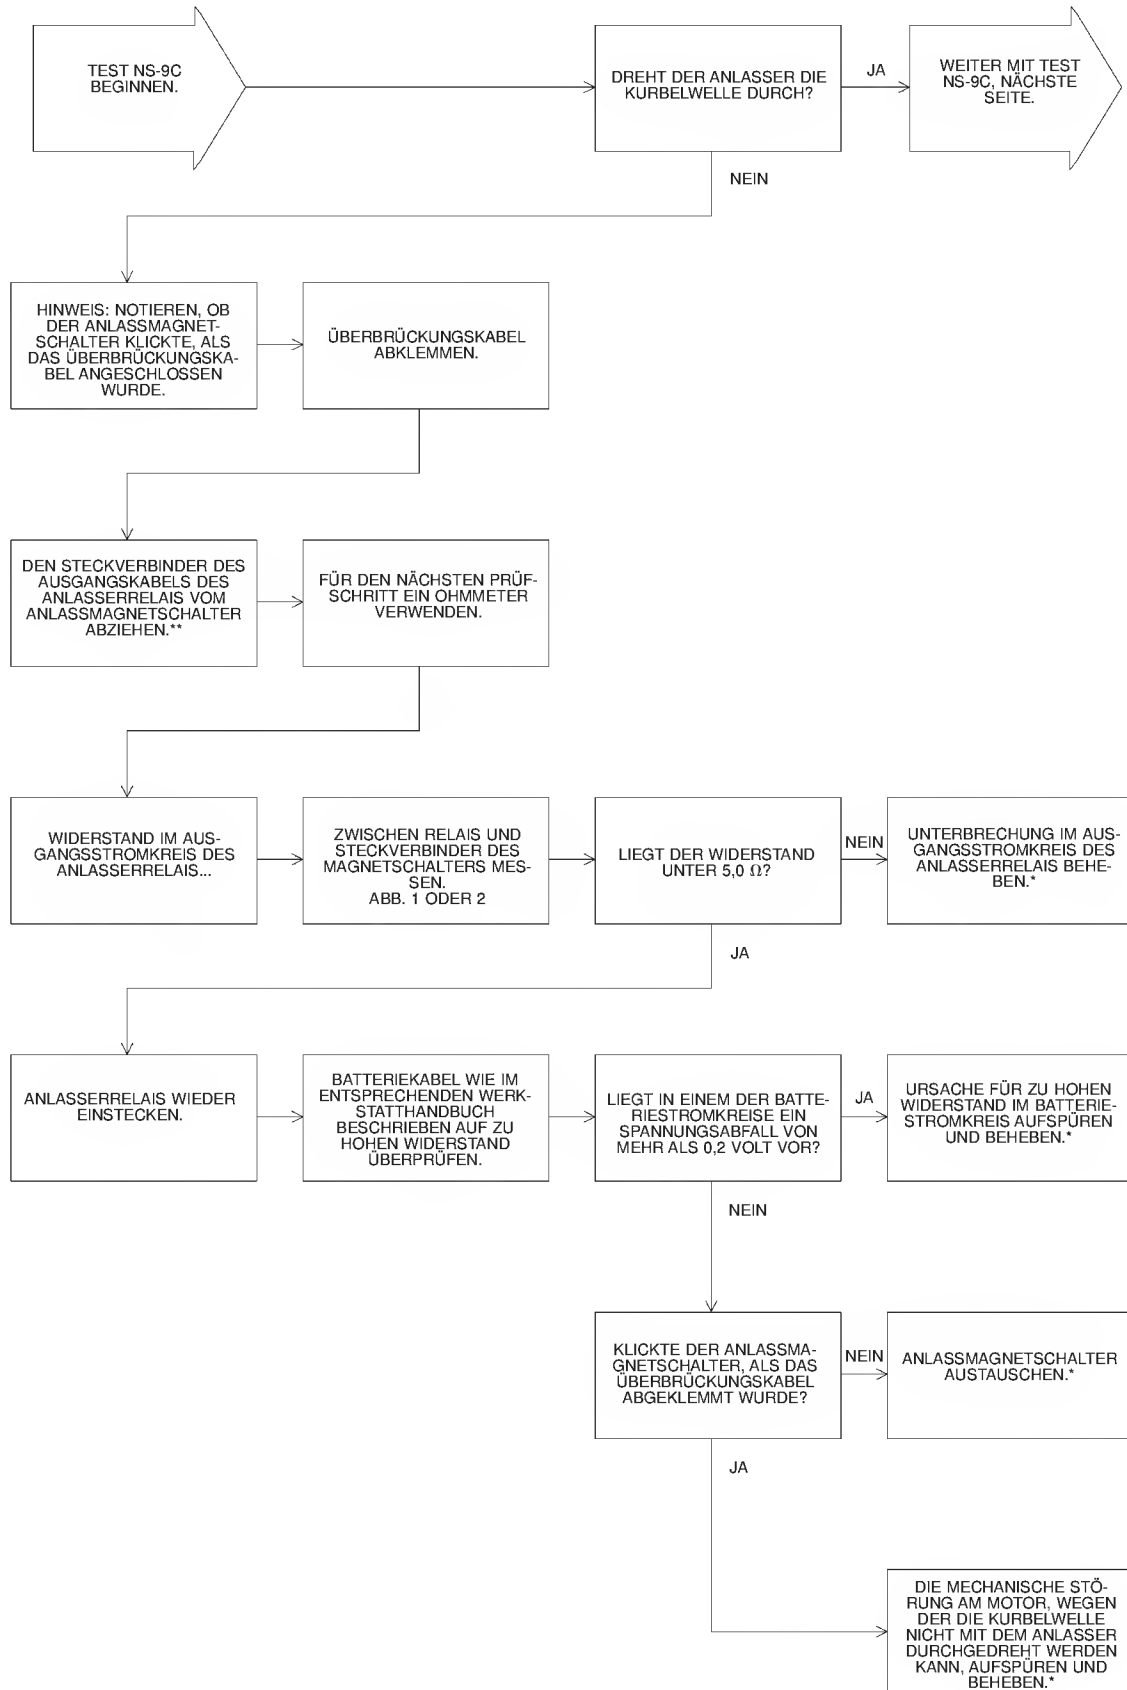

*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

TEST NS-9C

FORTSETZUNG - BEHEBEN DER STÖRUNG: KURBELWELLE LÄSST SICH NICHT MIT DEM ANLASSER DURCHDREHEN

Vor TEST NS-9C erst NS-9A durchführen

TYP TJ

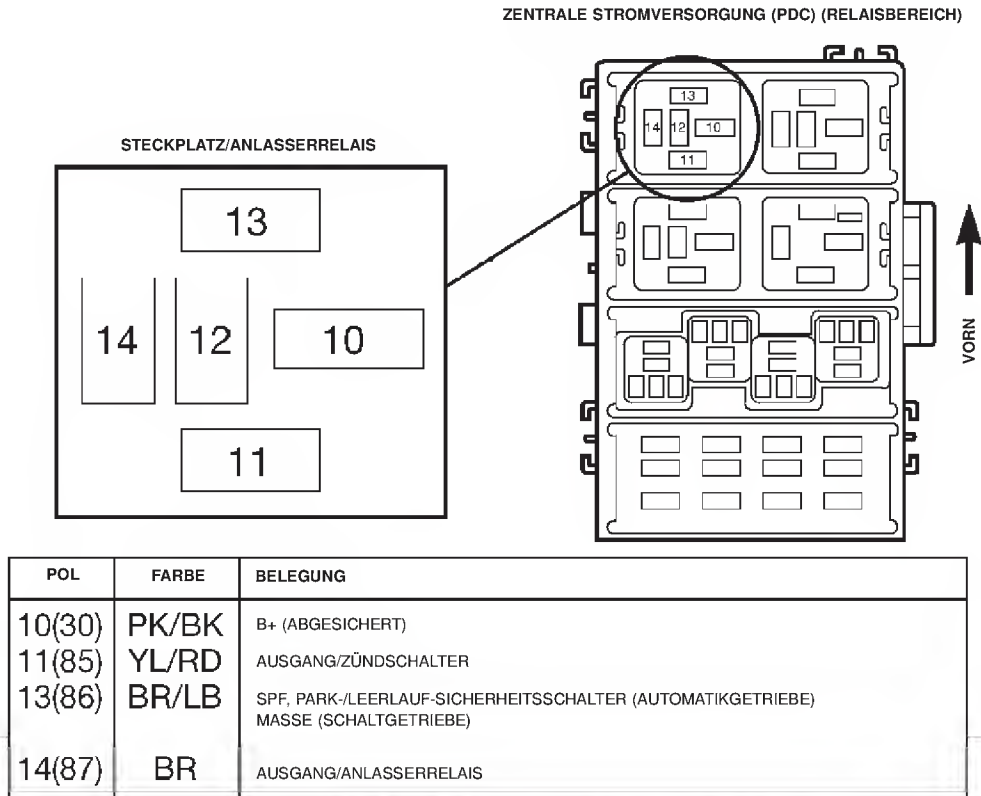


ABB. 1

80b6f107

TYP XJ

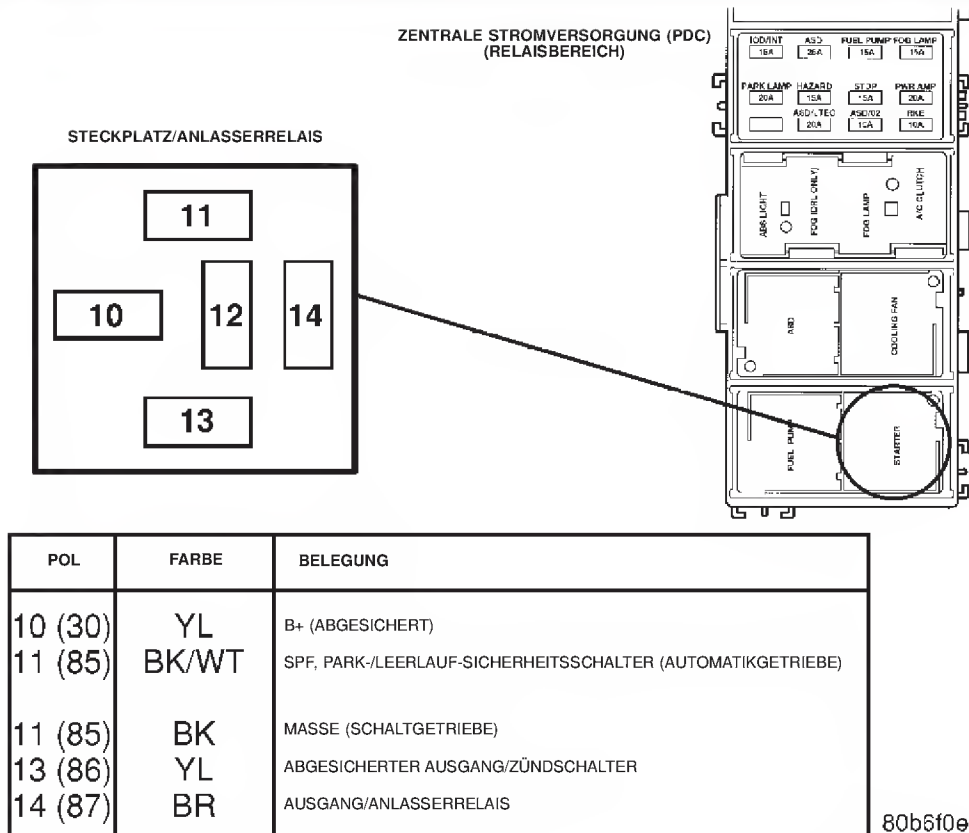



ABB. 2

80b6f0e1

TEST NS-9C

FORTSETZUNG - BEHEBEN DER STÖRUNG: KURBELWELLE LÄSST SICH NICHT MIT DEM ANLASSER DURCHDREHEN

Vor TEST NS-9C erst NS-9A durchführen

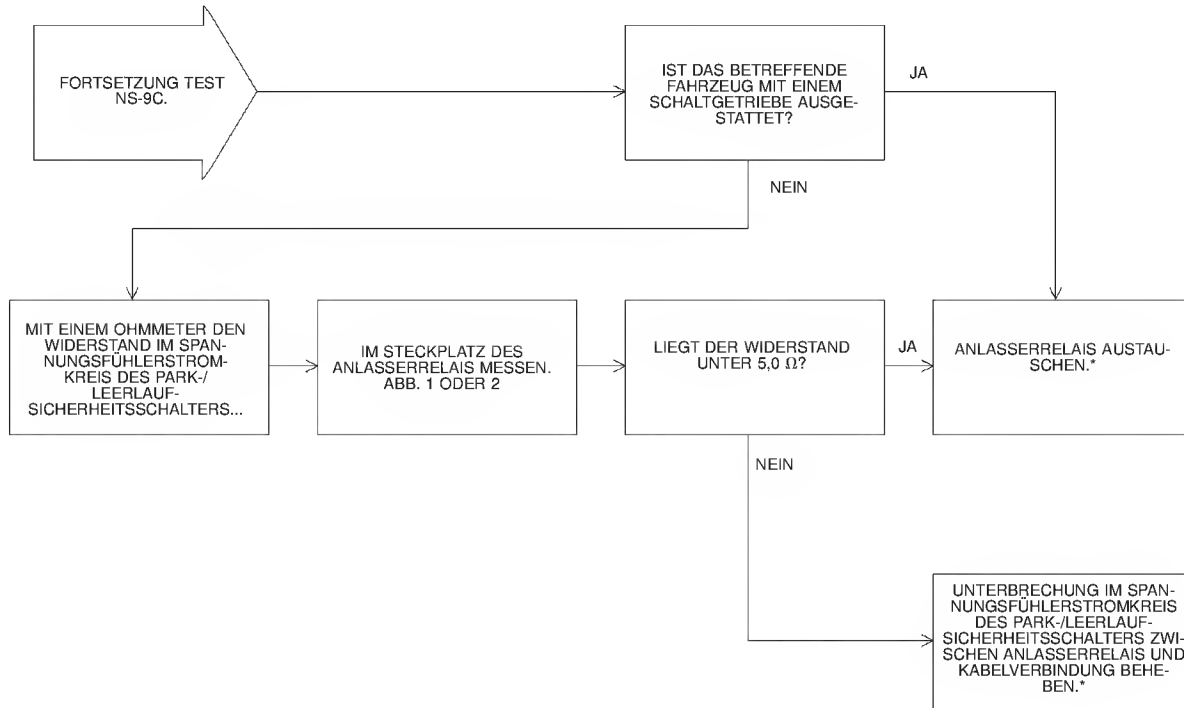

*Nachprüfung VER-1A durchführen.

**Steckverbinder überprüfen - Nach Bedarf Instandsetzen/Reinigen.

Wichtiger Hinweis:

Wurde der Computer/Motorsteuerung (PCM) ausgetauscht, ohne daß anschließend die korrekte Fahrgestellnummer (VIN) und die bisherige Fahrleistung des betreffenden Fahrzeugs in den neuen PCM einprogrammiert wurden, so wird ein entsprechender Fehlercode im ABS-Steuergerät, im Airbag-Steuergerät und im Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperr (SKIM) gespeichert. Bei Fahrzeugen mit SKIM müssen zusätzlich die Kenncodes aktualisiert werden, da andernfalls der Motor nicht angelassen werden kann. Näheres zum Programmieren des PCM und des SKIM siehe "Allgemeines/Abschnitt" 8.0.

ABS und Airbagsystem:**VORGEHENSWEISE:**

1. Korrekte Fahrgestellnummer (VIN) und bisherige Fahrleistung des Fahrzeugs in den PCM einprogrammieren.
2. Fehlercodes im ABS-Steuergerät und im Airbag-Steuergerät löschen.

Überprüfen, ob alle Motorbauteile angeschlossen sind. Bauteile ggf. zusammenbauen und wieder anschließen.

Motoröl auf Verschmutzung prüfen. Bei Verschmutzung des Motoröls das Motoröl wechseln und dabei den ÖlfILTER austauschen.

Motor anlassen.

Springt der Motor **nicht** an, alle Kundendienstinformationen, die sich auf die betreffende Störung beziehen, zu Rate ziehen. Ggf. zurück zu **DTC-TEST**.

Die Instandsetzungsarbeiten sind hiermit beendet.

Wichtiger Hinweis:

Überprüfen, ob alle Motorbauteile angeschlossen sind. Bauteile ggf. zusammenbauen und wieder anschließen.

Wichtiger Hinweis:

Wurde der Computer/Motorsteuerung (PCM) ausgetauscht, ohne daß anschließend die korrekte Fahrgestellnummer (VIN) und die bisherige Fahrleistung des betreffenden Fahrzeugs in den neuen PCM einprogrammiert wurden, so wird ein entsprechender Fehlercode im ABS-Steuergerät, im Airbag-Steuergerät und im Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperre (SKIM) gespeichert. Bei Fahrzeugen mit SKIM müssen zusätzlich die Kenncodes aktualisiert werden, da andernfalls der Motor nicht angelassen werden kann. Näheres zum Programmieren des PCM und des SKIM siehe "Allgemeines", Abschnitt 8.0.

ABS und Airbagsystem:**VORGEHENSWEISE:**

1. Korrekte Fahrgestellnummer (VIN) und bisherige Fahrleistung des Fahrzeugs in den PCM einprogrammieren.
2. Fehlercodes im ABS-Steuergerät und im Airbag-Steuergerät löschen.

Wurden Fehlercodes angezeigt und die betreffenden Störungen noch nicht behoben, zurück zu **DTC-TEST** und dem angegebenen Fehlersuchpfad folgen.

Je nachdem, von welcher Testreihe aus (**Keine-Fehlercode-Tests** oder **DTC-Tests**) auf den vorliegenden Abschnitt verwiesen wurde, wie nachstehend beschrieben vorgehen.

- DRB am Steckverbinder/Datenübertragung anschließen.

Beheben von Störungen ohne entsprechende Fehlercodanzeige

1. Überprüfen, ob die ursprüngliche Störung weiterhin vorliegt (hierbei Freeze Frame (Testbild) des DRB zu Rate ziehen, falls verfügbar).
2. Bei weiterem Vorliegen der anfangs bestehenden Störung oder bei Vorliegen einer weiteren Störung sind die Instandsetzungsarbeiten noch nicht beendet. Alle Kundendienstinformationen, die sich auf die betreffende Störung beziehen, zu Rate ziehen und zurück zu **TEST NTC-1A** oder (falls Fehlercodes angezeigt werden) zurück zu **DTC-TEST**.

Überprüfen, ob alle Motorbauteile angeschlossen sind. Bauteile ggf. zusammenbauen und wieder anschließen.

Wurden Fehlercodes abgerufen und die betreffenden Störungen noch nicht behoben, zurück zu **DTC-TEST** und dem angegebenen Fehlersuchpfad folgen; andernfalls wie nachstehend beschrieben vorgehen.

Wurde der Computer/Motorsteuerung (PCM) nicht ausgetauscht, folgendermaßen vorgehen:

1. DRB am Steckverbinder/Datenübertragung des PCM anschließen und Fehlercodes löschen.
2. Mit dem DRB alle Werte im Korrekturspeicher zurücksetzen.
3. DRB abklemmen.

Folgendermaßen sicherstellen, daß keine Fehlercodes mehr vorhanden sind:

1. Wird dieser Test wegen des Fehlers **“A/C Relay Control Circuit” (Steuerstromkreis des Kupplungsrelais/Klimaanlage)** durchgeführt, das Fahrzeug mindestens 5 Minuten mit eingeschalteter Klimaanlage fahren. Fahrzeug einige Male auf mindestens 65 km/h (40 mph) beschleunigen. Anschließend anhalten, den Motor abstellen, mindestens 10 Sekunden lang warten und dann weiterfahren. Das Getriebe durch alle Gänge schalten lassen. Nach Abschluß der Probefahrt den Motor abstellen und Fehlercodes mit dem DRB abrufen.
2. Wird ein Fehlercode nach erfolgter Fehlerbehebung erneut gespeichert, so sind die Instandsetzungsarbeiten noch nicht beendet. Alle Kundendienstinformationen, die sich auf die betreffende Störung beziehen, zu Rate ziehen und ggf. zurück zu **DTC-TEST**. Wurde ein weiterer Fehlercode gespeichert, zurück zu **DTC-TEST** und dem für diesen Fehlercode angegebenen Fehlersuchpfad folgen. Liegen keine Fehlercodes mehr vor, so sind die Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen.

Wichtiger Hinweis:

Wurde der Computer/Motorsteuerung (PCM) ausgetauscht, ohne daß anschließend die korrekte Fahrgestellnummer (VIN) und die bisherige Fahrleistung des betreffenden Fahrzeugs in den neuen PCM einprogrammiert wurden, so wird ein entsprechender Fehlercode im ABS-Steuergerät, im Airbag-Steuergerät und im Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperre (SKIM) gespeichert. Bei Fahrzeugen mit SKIM müssen zusätzlich die Kenncodes aktualisiert werden, da andernfalls der Motor nicht angelassen werden kann. Näheres zum Programmieren des PCM und des SKIM siehe "Allgemeines", Abschnitt 8.0.

Überprüfen, ob alle Motorbauteile angeschlossen sind. Bauteile ggf. zusammenbauen und wieder anschließen.

Wurde der Computer/Motorsteuerung (PCM) ausgetauscht, folgendermaßen vorgehen:

1. Bei Fahrzeugen mit werksseitig eingebauter Diebstahlwarnanlage den Motor mindestens 20mal anlassen, so daß die Diebstahlwarnanlage ggf. aktiviert werden kann.

DRB am Steckverbinder/Datenübertragung des PCM anschließen und Fehlercodes löschen.

Nachprüfen, ob noch weitere Störungen am Ladesystem vorliegen. Hierzu folgendermaßen vorgehen:

1. Motor anlassen.
2. Motordrehzahl mindestens 30 Sekunden lang auf 2000 min⁻¹ anheben.
3. Motor mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen.
4. Motor abstellen.
5. Zündung einschalten.
6. Mit dem DRB die Fehlercodes abrufen.

Wird der zuvor behobene Fehler erneut angezeigt oder wird ein anderer Fehler angezeigt, alle Kundendienstinformationen, die sich auf die betreffende Störung beziehen, zu Rate ziehen und ggf. zurück zu **DTC-TEST**.

Werden keine Fehlercodes angezeigt, so sind die Instandsetzungsarbeiten hiermit beendet.

Wichtiger Hinweis:

Wurde der Computer/Motorsteuerung (PCM) ausgetauscht, ohne daß anschließend die korrekte Fahrgestellnummer (VIN) und die bisherige Fahrleistung des betreffenden Fahrzeugs in den neuen PCM einprogrammiert wurden, so wird ein entsprechender Fehlercode im ABS-Steuergerät, im Airbag-Steuergerät und im Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperre (SKIM) gespeichert. Bei Fahrzeugen mit SKIM müssen zusätzlich die Kenncodes aktualisiert werden, da andernfalls der Motor nicht angelassen werden kann. Näheres zum Programmieren des PCM und des SKIM siehe "Allgemeines", Abschnitt 8.0.

ABS und Airbagsystem:**VORGEHENSWEISE:**

1. Korrekte Fahrgestellnummer (VIN) und bisherige Fahrleistung des Fahrzeugs in den PCM einprogrammieren.
2. Fehlercodes im ABS-Steuergerät und im Airbag-Steuergerät löschen.

Überprüfen, ob alle Motorbauteile angeschlossen sind. Bauteile ggf. zusammenbauen und wieder anschließen.

DRB am Steckverbinder/Datenübertragung des PCM anschließen und Fehlercodes löschen.

Nachprüfen, ob noch weitere Störungen am Tempomatsystem vorliegen. Hierzu folgendermaßen vorgehen:

1. Eine Probefahrt mit dem Fahrzeug durchführen und das Fahrzeug hierbei auf über 50 km/h (30 mph) beschleunigen.
2. Schalter "ON/OFF" in Stellung "ON" bringen.
3. Schalter "SET" kurz drücken. Wird der Tempomat nicht eingeschaltet, so sind die Instandsetzungsarbeiten noch nicht beendet.*
4. Schalter "RESUME/ACCEL" kurz drücken. Steigt die Geschwindigkeit jetzt nicht um 3 km/h (2 mph) an, so sind die Instandsetzungsarbeiten noch nicht beendet.*
5. Schalter "COAST" drücken und GEDRÜCKT HALTEN. Fällt die Geschwindigkeit nicht ab, so sind die Instandsetzungsarbeiten noch nicht beendet.*
6. Bremspedal vorsichtig niedertreten und wieder loslassen. Wird der Tempomat nicht ausgeschaltet, so sind die Instandsetzungsarbeiten noch nicht beendet.*
7. Fahrzeug erneut auf 40 km/h (25 mph) beschleunigen.
8. Schalter "RESUME/ACCEL" drücken. Nimmt der Tempomat jetzt nicht die zuvor eingestellte Geschwindigkeit wieder auf, so sind die Instandsetzungsarbeiten noch nicht beendet.*
9. Schalter "SET" drücken und gedrückt halten. Fällt die Geschwindigkeit nicht ab, so sind die Instandsetzungsarbeiten noch nicht beendet.*
10. Bei einer Geschwindigkeit über 50 km/h (30 mph) den Schalter "SET" loslassen. Reagiert das Fahrzeug darauf nicht und wird die neue Geschwindigkeit nicht eingestellt, so sind die Instandsetzungsarbeiten noch nicht beendet.*
11. Schalter "CANCEL" kurz drücken. Wird der Tempomat nicht ausgeschaltet, so sind die Instandsetzungsarbeiten noch nicht beendet.*
12. Fahrzeug erneut auf 55 km/h (35 mph) beschleunigen und Tempomat einschalten.
13. Schalter "ON/OFF" in Stellung "OFF" bringen. Wird der Tempomat jetzt nicht ausgeschaltet, so sind die Instandsetzungsarbeiten noch nicht beendet.*

Wurden alle zuvor durchgeführten Tests erfolgreich abgeschlossen, so funktioniert das Tempomatsystem nun einwandfrei. Die Instandsetzungsarbeiten sind hiermit beendet.

*Alle Kundendienstinformationen, die sich auf die betreffende Störung beziehen, zu Rate ziehen und anschließend ggf. zurück zu **DTC-TEST**

8.0 INFORMATIONEN ZU WARTUNG UND SERVICE

8.1 Programmieren des Computers/Motorsteuerung (PCM)

Jedes Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperre (SKIM) weist einen bestimmten "Kenncode" auf. Dieser Code ist auch jeweils im PCM sowie in den Transpondern an den Zündschlüsseln des betreffenden Fahrzeugs einprogrammiert. Wird der PCM ausgetauscht, so muß der Kenncode anschließend mit Hilfe eines DRB III®/Hand-testgeräts in den neuen PCM einprogrammiert werden. Hierbei folgendermaßen vorgehen:

1. Gangwählhebel in Park- oder Leerlaufstellung bringen und Zündung einschalten.
2. Mit dem DRB aus dem Hauptmenü "MISCELLANEOUS" (Verschiedenes) wählen.
3. "PCM REPLACED (GAS ENGINE)" (PCM AUSGETAUSCHT (OTTOMOTOR)) wählen.
4. Den gesicherten Zugangsmodus durch Eingabe der vierstelligen Fahrzeug-Kennummer (PIN) aufrufen.

HINWEIS: Nach drei Versuchen, den gesicherten Zugangsmodus mit einer falschen Fahrzeug-Kennummer aufzurufen, wird der gesicherte Zugangsmodus eine Stunde lang gesperrt. Zum Aufheben dieser Sperre den Zündschalter in Stellung "RUN" (Ein) bringen, eine Stunde lang in dieser Stellung lassen und anschließend die korrekte Fahrzeug-Kennummer eingeben. (Hierzu alle Zusatzverbraucher ausschalten sowie den Ladezustand der Batterie überprüfen und Batterie nach Bedarf mit einem Ladegerät laden).

5. Die Taste "ENTER" (Eingabe) drücken. Das SKIM überträgt nun den Kenncode zum PCM.

8.2 Programmieren des Steuergeräts der funkgesteuerten Wegfahrsperre (SKIM)

HINWEIS: Werden PCM und SKIM gleichzeitig ausgetauscht, so muß die Fahrgestellnummer (VIN) zuerst in den PCM einprogrammiert werden. Alle Zündschlüssel müssen ausgetauscht und neu in das SKIM einprogrammiert werden.

1. Gangwählhebel in Park- oder Leerlaufstellung bringen und Zündung einschalten.
2. Mit dem DRB "THEFT ALARM" (Diebstahlwarnanlage), "SKIM" und "MISCELLANEOUS" (Verschiedenes) wählen.
4. Die vierstellige Fahrzeug-Kennummer (PIN) in das SKIM einprogrammieren.
5. "COUNTRY CODE" (Ländercode) wählen und den korrekten Ländercode eingeben.

HINWEIS: Bei der Eingabe mit äußerster Sorgfalt vorgehen! Wird ein falscher Ländercode einprogrammiert, so muß das SKIM ausgetauscht werden.

6. "UPDATE VIN" (Fahrgestellnummer aktualisieren) wählen. Der Fahrzeugcomputer überträgt nun die Fahrgestellnummer zum SKIM.
7. Die Taste "ENTER" (Eingabe) drücken. Der Fahrzeugcomputer überträgt nun den Kenncode zum SKIM.
8. Zündschlüssel in das SKIM einprogrammieren (näheres hierzu siehe "**Allgemeines**", Abschnitt 8.3.).

8.3 Einprogrammieren von Zündschlüsseln in das Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperre (SKIM)

1. Gangwählhebel in Park- oder Leerlaufstellung bringen und Zündung einschalten.
2. Mit dem DRB "THEFT ALARM" (Diebstahlwarnanlage), "SKIM" und "MISCELLANEOUS" (Verschiedenes) wählen.

3. PROGRAM IGNITION KEY'S" (Zündschlüssel programmieren) wählen (die Kontrolleuchte der Diebstahlwarnanlage beginnt zu blinken; hierdurch wird angezeigt, daß der Programmiermodus eingeleitet wurde).
4. Den gesicherten Zugangsmodus durch Eingabe der vierstelligen Fahrzeug-Kennummer (PIN) aufrufen.

HINWEIS: Bei jeder Programmierung eines zusätzlichen Zündschlüssels muß die Fahrzeug-Kennummer neu eingegeben werden.

5. Zündschlüssel in den Zündschalter einstecken. Sobald die Programmierung beendet ist, erlischt die Kontrolleuchte der Diebstahlwarnanlage.

HINWEIS: In das SKIM können maximal acht Zündschlüssel einprogrammiert werden. Nachdem ein Zündschlüssel in das SKIM einprogrammiert wurde, kann dieser Zündschlüssel nicht für ein anderes Fahrzeug verwendet werden.

Wird die Programmierung von Zündschlüsseln nicht korrekt durchgeführt, so erscheint auf dem DRB eine der folgenden Meldungen:

Programming Not Attempted (Keine Programmierung) – Das DRB stellt fest, daß keine Zündschlüssel im Speicher des SKIM einprogrammiert sind.

Programming Key Failed (Possible Used Key From Wrong Vehicle (Programmierung fehlgeschlagen (möglicherweise wurde ein Zündschlüssel eines anderen Fahrzeugs verwendet)) – Das SKIM kann die Programmierung aufgrund einer der folgenden Ursachen nicht durchführen:

- defekter Zündschlüssel (Transponder);
- Zündschlüssel ist bereits für ein anderes Fahrzeug programmiert.

8 Keys Already Learned, Programming Not Done (Keine Programmierung, da bereits acht Zündschlüssel einprogrammiert wurden) – Der Kenncodespeicher des SKIM ist voll.


1. Den Fahrzeugbesitzer um alle (maximal acht) Zündschlüssel bitten.
2. Mit dem DRB alle Zündschlüsselcodes löschen. Hierzu "MISCELLANEOUS" und dann "ERASE ALL CURRENT IGN. KEYS" (ALLE GESPEICHERTEN ZÜNDSCHLÜSSELCODES LÖSCHEN) wählen.
3. Alle Zündschlüssel neu einprogrammieren.


Learned Key In Ignition (Programmierter Zündschlüssel eingesteckt) – Der Code des Zündschlüssels, der momentan im Zündschalter steckt, ist bereits im Speicher des SKIM einprogrammiert

9.0 TECHNISCHE ANLEITUNGEN

9.1 Abbau des Drucks in der Kraftstoffanlage (Ottomotor)

1. Kraftstoffpumpenrelais abziehen.
2. Motor anlassen und warten, bis er abstirbt.
3. So lange versuchen, den Motor anzulassen, bis er nicht mehr anspringt.
4. Zündung ausschalten.
5. Nachdem der Druck in der Kraftstoffanlage abgebaut ist, können Bauteile der Kraftstoffanlage für die erforderlichen Arbeiten abgebaut werden. Hierbei ist mit äußerster Vorsicht vorzugehen, da unter Umständen Kraftstoff austreten kann.

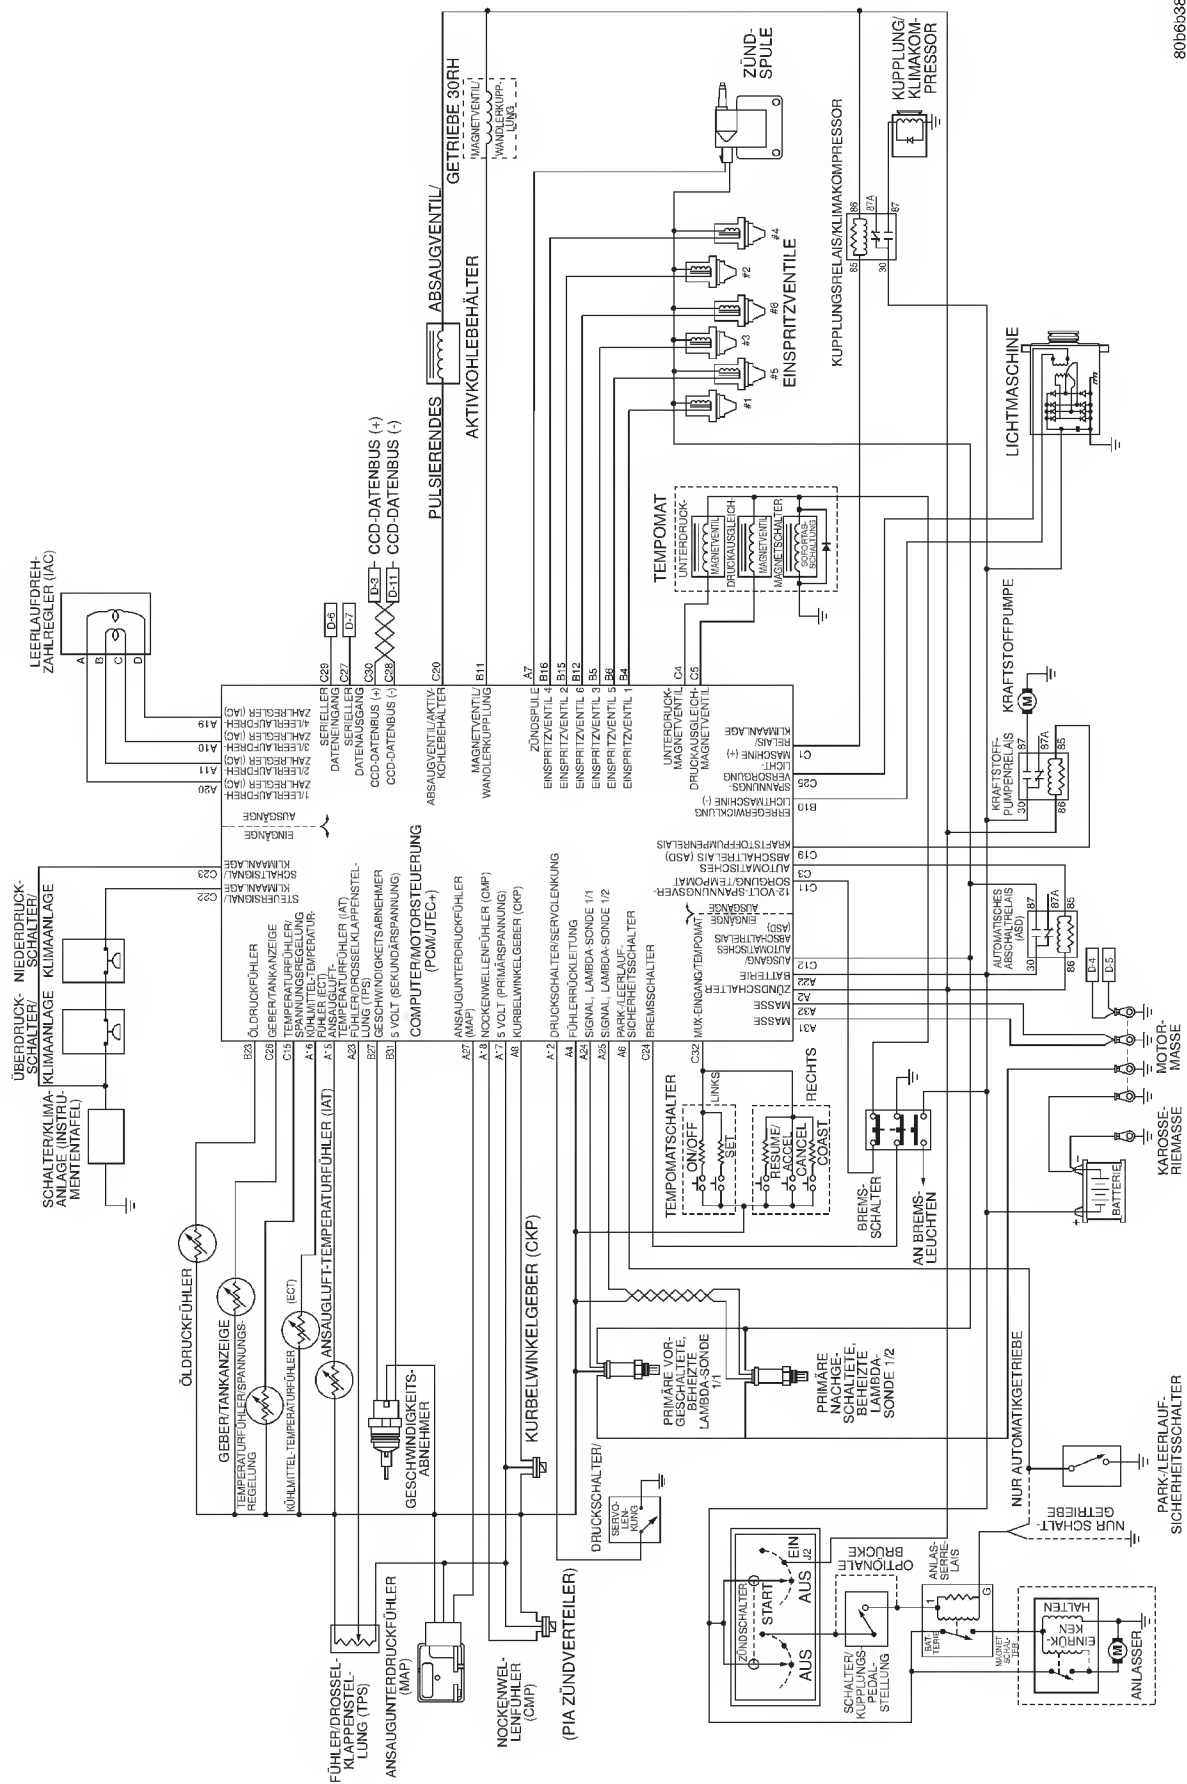

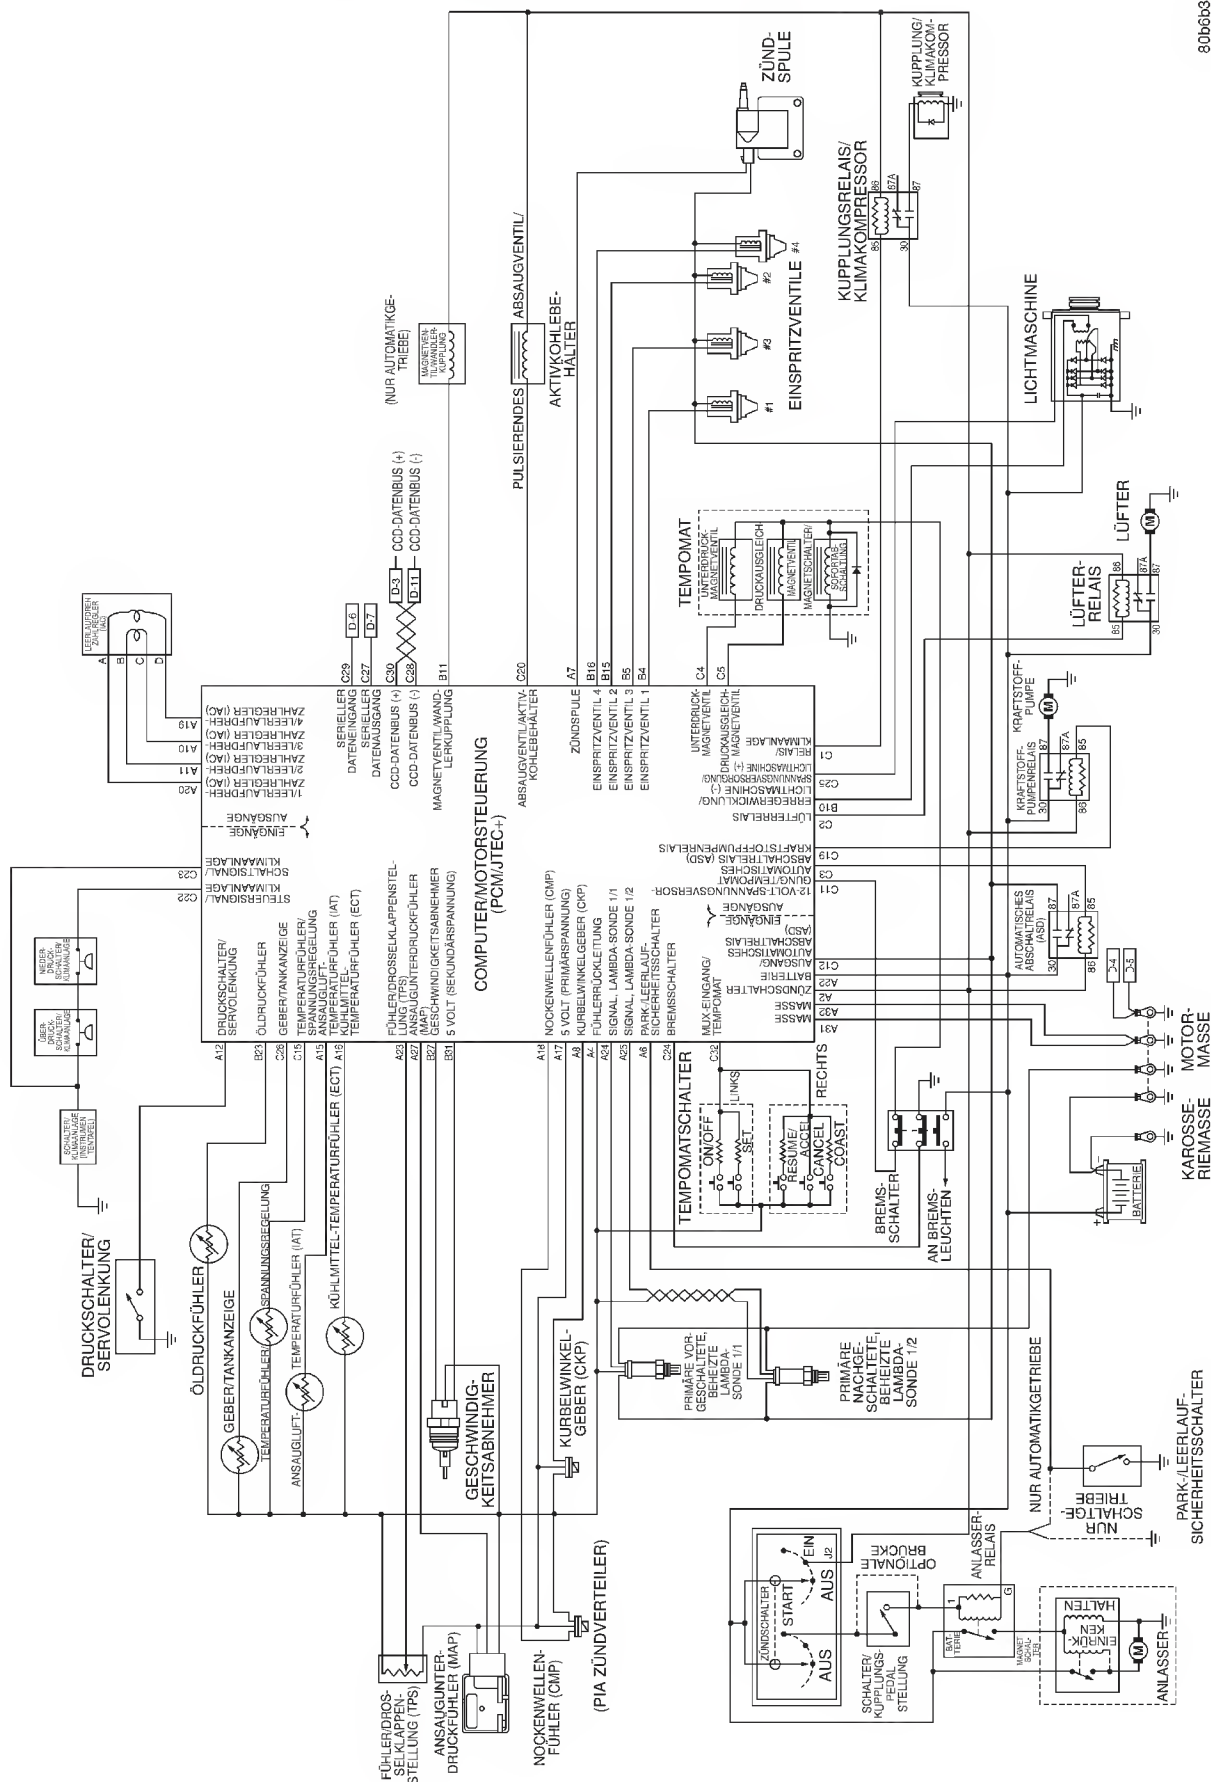

11.0 WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG

DRBIII®-Testgerät
 Adapter für Kraftstoff-Einfüllstutzen (Spezialwerkzeug 6523, 6539 oder 6941)
 Kraftstoffdruck-Messgerät (Spezialwerkzeug C-4799-B oder 5069)
 Überbrückungskabel
 Ohmmeter
 Oszilloskop
 Unterdruck-Meßgerät
 Voltmeter
 Druckmeßgerät (Anzeigebereich 0-2000 kPa (0-300 psi))

12.0 GLOSSAR UND ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Patschen, Fehlzündung	Kraftstoff entzündet sich entweder im Ansaugsystem oder in der Auspuffanlage.
CKP	Kurbelwinkelgeber.
CMP	Nockenwellenfühler.
Zündaussetzer	Ständiges Pulsieren; der Motor kann keine gleichbleibende Drehzahl halten.
DLC	Steckverbinder/Datenübertragung (gelegentlich auch "Diagnosestecker" genannt).
Klopfen, Vorentflammung	Ein leichtes bis stärkeres Klopfen oder Klingeln, insbesondere bei belastetem Motor.
ECT	Kühlmittel-Temperaturfühler.
EGR	Abgasrückführungsventil und -anlage.
Lichtmaschine	Gelegentlich auch "Generator" genannt.
Schlechtes Anspringen	Der Motor braucht länger als gewöhnlich, um anzuspringen, obwohl der Anlasser die Kurbelwelle normal durchdreht.
Stottern, schlechte Gasannahme	Beim Gasgeben reagiert der Motor mit leichter Verzögerung. Dies kann bei allen Fahrgeschwindigkeiten vorkommen. Wenn diese Störung in stärkerem Maße auftritt, kann der Motor absterben.
IAT	Ansaugluft-Temperaturfühler.
JTEC+	Kombi-Steuergerät für Motor und Getriebe.
Mangelnde Leistung	Der Motor hat erheblich weniger Leistung als erwartet; beim Gasgeben ändert sich die Geschwindigkeit nur wenig.
MAP	Ansaugunterdruckfühler.
MTV	Sammler-Stellventil.
MVLPS	Sammler-Stellventil (früher auch "Park-/Leerlauf-Sicherheitsschalter" genannt).

O2S	Lambda-Sonde (bei Fahrzeugen mit zwei Lambda-Sonden die Lambda-Sonde links).
O2SR	Lambda-Sonde rechts.
PCM	Computer/Motorsteuerung.
PCV	Kurbelgehäuse-Zwangsentlüftung.
Hoher Kraftstoffverbrauch	Das Fahrzeug verbraucht erheblich mehr Kraftstoff als ein Fahrzeug gleicher Bauart und Ausstattung.
Rauher, unrunder oder instabiler Leerlauf	Der Motor läuft im Leerlauf unrund und kann sich schütteln, wenn die Störung stark genug ist. Die Leerlaufdrehzahl kann stark schwanken (plötzliches Hochdrehen). Diese Störung kann zum Absterben des Motors führen, wenn sie ausgeprägt genug ist.
Absterben nach dem Anspringen	Der Motor springt an, stirbt aber sofort wieder ab.
SKIS	Funkgesteuerte Wegfahrsperre.
Pumpen	Schwankungen der Motordrehzahl, ohne daß sich die Drosselklappenstellung ändert.
TPS	Fühler/Drosselklappenstellung.
SPF	Spannungsfühler(stromkreis).
SPV	Spannungsversorgung.
VSS	Geschwindigkeitsabnehmer

[illegible]